



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
382.917.048.236.766.623

Arespcj

CC

09/01/2024 15:07

Município

Saae - Capivari

· 193492-9800

3 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO ☐ D2

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CAPIVARI

Verificação de Não Conformidades

Americana, janeiro de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Capivari

Prefeito: Vitor Hugo Riccomini

Vice-Prefeito: Bruno Barnabé da Silva

Endereço: Rua XV de Novembro, 639 - Centro

Telefone: (19) 3492-9230

E-mail: prefeito@capivari.sp.gov.br

Código ARES: 04

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.755/2010, de 04/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari

Responsável legal: Guilherme Pereira Rego

Endereço: Av. Pio XII, 221 - São José, Capivari - SP

Telefone: (19) 3492-9800

E-mail: superintendente@saaecapivari.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

2.2 PRESTADOR

Lucas Aguiar Angelieri – Assessor Especial do SAAE.

3. FISCALIZAÇÃO

Em 03/01/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
POÇO SANTA ROSA - CAPIVARI	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO SANTA ROSA - CAPIVARI	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO SANTA ROSA - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO SANTA ROSA - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO SANTA ROSA - CAPIVARI	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO PAGOTO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO PAGOTO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO PAGOTO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO PAGOTO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO PAGOTO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PAGOTO	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO MORENO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato

POÇO MORENO	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO MORENO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO MORENO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO MORENO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO JARDIM DO BOSQUE ANEXO - CAPIVARI	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO JARDIM DO BOSQUE ANEXO - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO JARDIM DO BOSQUE ANEXO - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO CASTELANI DA CURVA - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO CASTELANI DA CURVA - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO CASTELANI DA CURVA - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO CANCIAN III - MARINÊS - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO CANCIAN III - MARINÊS - CAPIVARI	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

POÇO CANCIAN III - MARINÊS - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO CANCIAN III - MARINÊS - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO CABO ONOFRE - CAPIVARI	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO CABO ONOFRE - CAPIVARI	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO CABO ONOFRE - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO CABO ONOFRE - CAPIVARI	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO CABO ONOFRE - CAPIVARI	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
ETE DIC	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE DIC	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE DIC	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE DIC	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE DIC	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETE DIC	ETE-8.5	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
ETE DIC	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.3	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato

EEE RUA CAMPINAS - CAPIVARI	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE RUA CAMPINAS - CAPIVARI	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE 4 DIC 1 - CAPIVARI	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 4 DIC 1 - CAPIVARI	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE 4 DIC 1 - CAPIVARI	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE 4 DIC 1 - CAPIVARI	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 10.020 - Poço Pagotto (Capivari)

Poço Pagotto - Engenho Velho

POÇO PAGOTO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PAGOTO](#)



Endereço: R. Rosário De Lourdes Toledo, 161 - Santo Antonio, Capivari - SP, 13360-000, Brasil.
nº 161. . CEP: 13360-000 / Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9879678, long=-47.5158215, accuracy=13.653

Fiscalizado

Poço Pagotto #92953188

Data de início da fiscalização

03/01/2024

Data de término da fiscalização

03/01/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cerca do poço.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Providenciar conjunto moto bomba reserva.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a captação.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB-2.5] Observações

Providenciar a laje de proteção do poço.

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Poço sem laje.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Tomada de água.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.11] Observações

Documento anexo ao relatório.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB-2.12] Observações

Vazamento na válvula após macromedidor.
Consertar o vazamento.

Fotos de [CSB-2.12]

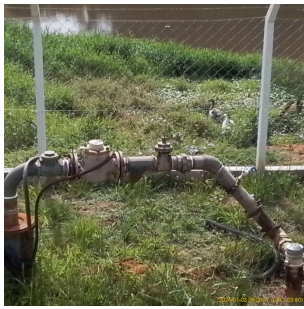


Foto 1 - Vazamento na válvula após macromedidor.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

Apresentado apenas a análise trimestral de E. coli. Realizar o automonitoramento completo da qualidade da água bruta do poço.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB-2.15] Observações

Realizar a cloração e/ou fluoretação da água captada.

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Poço sem desinfecção e fluoretação.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.021 - Poço Castelani da Curva (Capivari)

Poço Castelani da Curva

Poço Castelani da Curva - Capivari

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [Poço Castelani da Curva - Capivari](#)

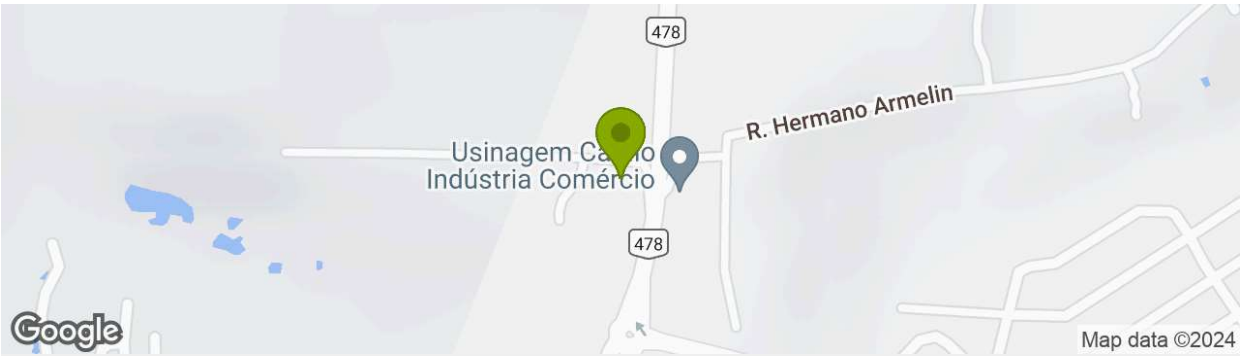

Endereço: Rod. Capivari S Bárbara do Oeste, 1395 - Lot. Sto Antonio, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 1395. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9846639, long=-47.5089791, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Castelani Curva - Capivari #92955892
Data de início da fiscalização	03/01/2024
Data de término da fiscalização	03/01/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cerca do poço.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Providenciar conjunto moto bomba reserva.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a captação.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Tomada de água.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]

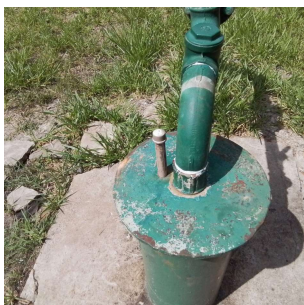


Foto 1 - Tubo de nível do poço.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.11] Observações

Documento anexo ao relatório.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

Apresentado apenas a análise trimestral de E. coli. Realizar o automonitoramento completo da qualidade da água bruta do poço.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB-2.15] Observações

Cloração e fluoretação na entrada do reservatório Castalani.

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Reservatório Castelani



Foto 2 - Dosagem química.

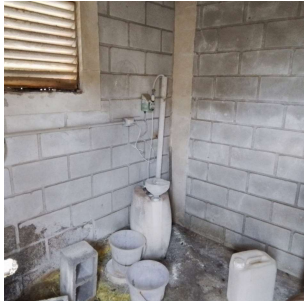


Foto 3 - Dosagem química.



Foto 4 - Casa de química do reservatório.



Foto 5 - Casa de química no fundo à direita.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB-2.16] Observações

Documento anexo ao relatório.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Fotos de [CSB-2.17]



Foto 1 - Área do poço.

Poço Cabo Onofre

Poço Cabo Onofre - Capivari

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [Poço Cabo Onofre - Capivari](#)



Endereço: R. Cabo Onofre Marturano, 27, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 27. . CEP: 13360-000 / Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9800759, long=-47.4928892, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Cabo Onofre - Capivari #92958291
Data de início da fiscalização	03/01/2024
Data de término da fiscalização	03/01/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]

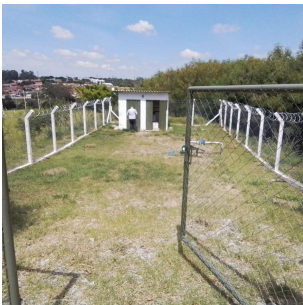


Foto 1 - Vista geral do poço.

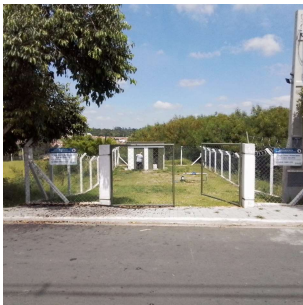


Foto 2 - Vista externa do poço.



Foto 3 - Vista do abrigo do painel elétrico.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]

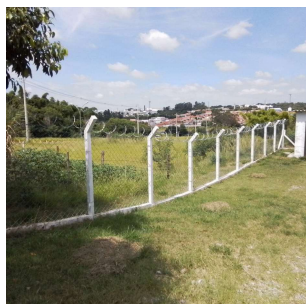


Foto 1 - Cerca do poço.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

Fotos de [CSB-2.2]



Foto 1 - Bomba reserva. Imagem fornecida pelo prestador.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a captação.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB-2.5] Observações

Providenciar a laje de proteção do poço.

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Poço sem laje.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Tomada de água.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB-2.9] Observações

Providenciar a
instalação do tubo de
medição de nível.

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Poço sem tubo de medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Não Conforme
[CSB-2.11] Observações	Providenciar a outorga da captação.
[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.14] Observações	Documento anexo ao relatório.
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Não Conforme
[CSB-2.15] Observações	Realizar a cloração e/ou fluoretação da água captada.
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.023 - Poço Jardim do Bosque Anexo (Capivari)

Poço Jardim do Bosque Anexo

Poço Jardim do Bosque Anexo - Capivari

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [Poço Jardim do Bosque Anexo - Capivari](#)

Fiscalizado	Poço Jardim do Bosque Anexo - Capivari #92958649
Data de início da fiscalização	03/01/2024
Data de término da fiscalização	03/01/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [CSB-2.0]



Endereço: R. Antonio Guerino Bonagúrio, 198 - Chacara Santa Helena, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 198. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9791981, long=-47.4901324, accuracy=13.653

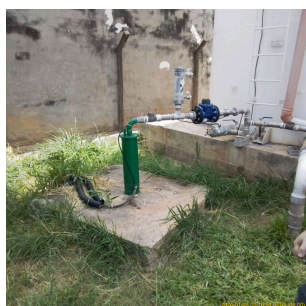


Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Vista do abrigo do painel elétrico.



Foto 3 - Vista do abrigo do transformador elétrico.



Foto 4 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]

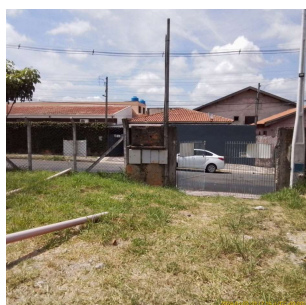


Foto 1 - Cerca do poço.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

Fotos de [CSB-2.2]



Foto 1 - Bomba reserva. Imagem fornecida pelo prestador.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a captação.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Tomada de água.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo de nível do poço.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.11] Observações

Documento anexo ao relatório.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB-2.12] Observações

Vazamento na tomada de água bruta.
Providenciar o conserto do vazamento.

Fotos de [CSB-2.12]



Foto 1 - Vazamento na tomada de água bruta.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

Apresentado apenas a análise trimestral de E. coli. Realizar o

automonitoramento
completo da qualidade
da água bruta do poço.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Sistema de dosagem química por pastilha.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB-2.16] Observações

Documento anexo ao
relatório.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.024 - EEE rua Campinas (Capivari)

EEE rua Campinas

EEE rua Campinas - Capivari

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE rua Campinas - Capivari](#)

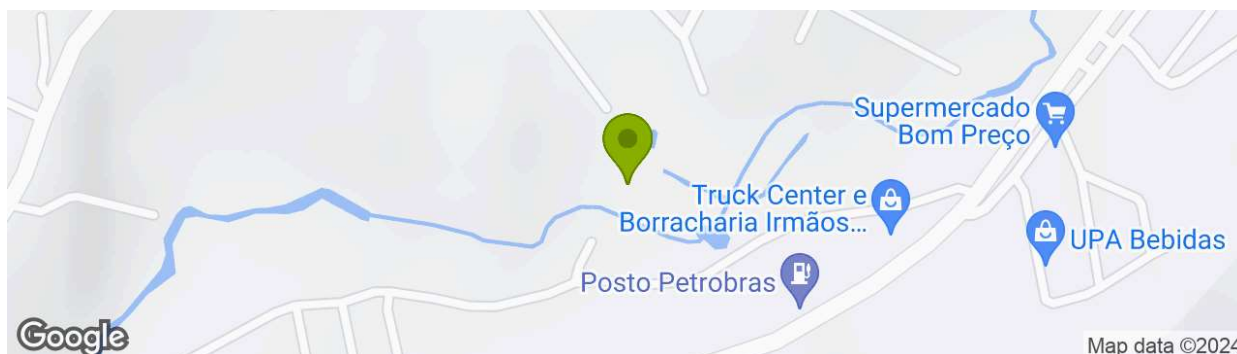

Endereço: R. Campinas, 667 - Capivari, SP, 13360-000, Brasil. nº 667. . **CEP:** 13360-000 /
Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9881048, long=-47.4867148, accuracy=13.653

Fiscalizado

EEE rua Campinas - Capivari #92963371

Data de início da fiscalização	03/01/2024
Data de término da fiscalização	03/01/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista do gradeamento e caixa de areia da EEE.



Foto 2 - Vista do sistema de bombeamento e elétrica.



Foto 3 - Vista do sistema de bombeamento e elétrica.



Foto 4 - Vista do gradeamento e caixa de areia da EEE.



Foto 5 - Vista do poço de sucção.



Foto 6 - Vista do poço de sucção.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Cerca da EEE.



Foto 2 - Cerca da EEE.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Acesso à EEE.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Bomba reserva. Imagem fornecida pelo prestador.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.4] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a EEE.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Sistema de gradeamento da EEE.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

Providenciar a placa de identificação do local.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Conforme

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Recipiente para limpeza das grades.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Fotos de [EEE-7.12]

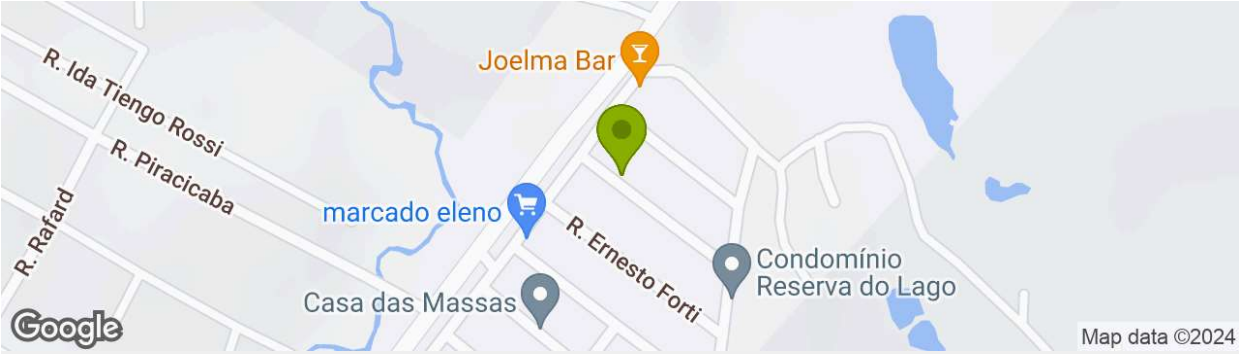


Foto 1 - Vista da EEE.

Novo Item Fiscalizado 10.025 - Poço Flórida (Capivari)

Poço Flórida

Poço Flórida - Capivari



Endereço: R. Luciano Pavan, 144, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 144. . **CEP:** 13360-000 /
Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9847666, long=-47.4781885, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Flórida - Capivari #92965172
Data de início da fiscalização	03/01/2024
Data de término da fiscalização	03/01/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB-2.0] Observações	O poço recalca a água para o reservatório da ETA 2, mas falta concluir a interligação final da adutora com o reservatório.

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista externa do poço.

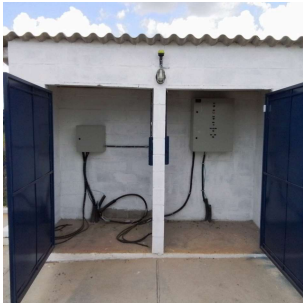


Foto 2 - Vista do abrigo do painel elétrico.



Foto 3 - Vista geral do poço.

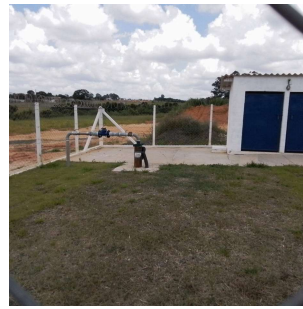


Foto 4 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cerca do poço.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Providenciar conjunto moto bomba reserva.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a captação.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]

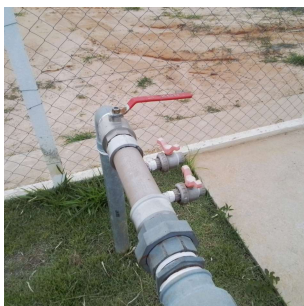


Foto 1 - Tomada de água.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB-2.9] Observações

Providenciar a instalação do tubo de medição de nível.

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Poço sem tubo de medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB-2.11] Observações

Providenciar a outorga da captação.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

Realizar o automonitoramento da qualidade da água bruta do poço.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB-2.15] Observações

Realizar a cloração e/ou fluoretação da água captada.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Fotos de [CSB-2.17]



Foto 1 - Vista do poço.


Novo Item Fiscalizado 10.026 - ETA 2 (Capivari)

ETA 2

ETA 2 - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA 2 - CAPIVARI](#)

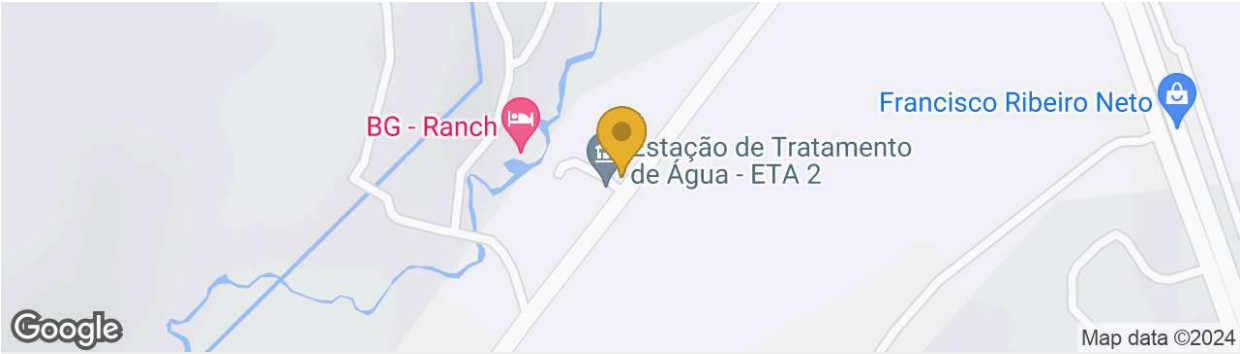

Endereço: 2G9F+VR, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9803503, long=-47.4754421, accuracy=13.653

Fiscalizado ETA 2 - Capivari #92967889

Data de início da fiscalização 03/01/2024

Data de término da fiscalização 03/01/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Acesso à ETA.



Foto 2 - Vista da ETA.



Foto 3 - Entrada de energia da ETA.



Foto 4 - Vista da ETA.



Foto 5 - Nova base de concreto da EEAT da ETA.



Foto 6 - Drenagem das gaxetas da EEAT.



Foto 7 - EEAT da ETA.

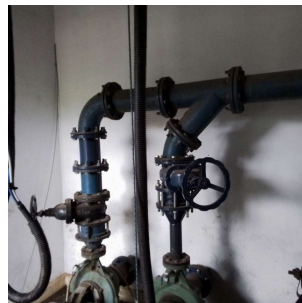


Foto 8 - Início da adutora da EEAT.



Foto 9 - Tanque do futuro tratamento de lodo.

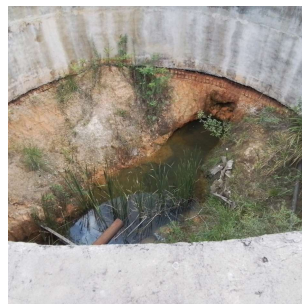


Foto 10 - Tanque do futuro tratamento de lodo.



Foto 11 - Tanque de recalque do futuro tratamento de lodo.



Foto 12 - Vista do novo reservatório da ETA.
Finalizado a instalação hidráulica.



Foto 13 - Vista do novo reservatório da ETA.
Finalizado a instalação hidráulica.



Foto 14 - Armazenamento de produtos químicos.



Foto 15 - Vista dos flocladores.



Foto 16 - Floclador da ETA.



Foto 17 - Vista dos decantadores.



Foto 18 - Filtro da ETA.



Foto 19 - Filtros da ETA.

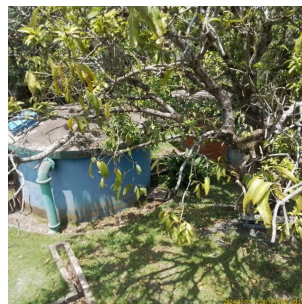


Foto 20 - Reservatório atual da ETA.

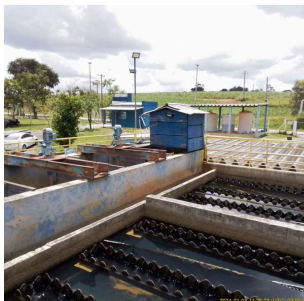


Foto 21 - Vista da ETA.

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

Construção do sistema de tratamento de lodo da ETA em trâmite judicial. Providenciar a conclusão das obras e iniciar o tratamento do lodo.

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Não Conforme

[ETA-5.3] Observações

Chuveiro presente mas inoperante.
Providenciar as correções necessárias para o funcionamento do chuveiro de emergência.

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro da ETA inoperante.

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETA-5.4]



Foto 1 - Luvas para laboratório.



Foto 2 - Óculos de proteção.

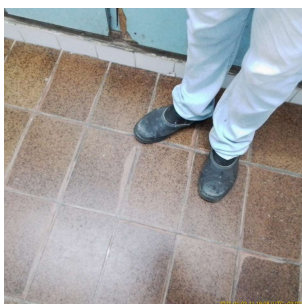


Foto 3 - Calçados de proteção.

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETA-5.5]



Foto 1 - Extintor da ETA.



Foto 2 - Validade de manutenção vencida.

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Medição da água tratada.

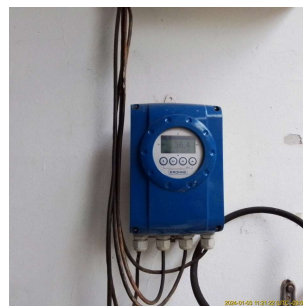


Foto 2 - Medição da água bruta.

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]

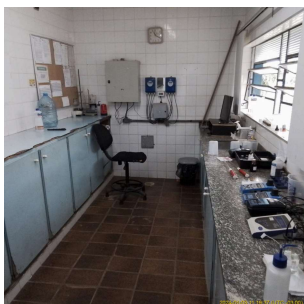


Foto 1 - Vista do laboratório.

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

[ETA-5.10] Observações

Elevar a altura do guarda-corpo na passarela de limpeza dos filtros.

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Guarda-corpo baixo na passarela de limpeza dos filtros.

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Estocagem dos produtos químicos.



Foto 2 - Estocagem dos produtos químicos.

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETA-5.12] Observações

Aumentar a altura do guarda-corpo da passarela de limpeza dos filtros.

Fotos de [ETA-5.12]

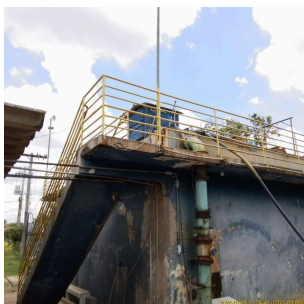


Foto 1 - Vista dos guarda-corpos.



Foto 2 - Vista dos guarda-corpos na passarela dos filtros.

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

Providenciar o conserto e impermeabilização dos tanques da ETA 2.

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento na conexão da bomba da antiga EEAT.



Foto 2 - Vazamento na alvenaria da estrutura da ETA. Ponto 1.

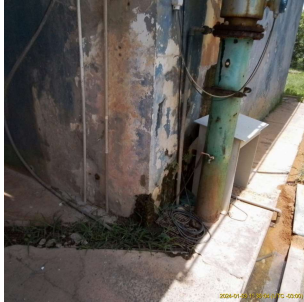


Foto 3 - Vazamento na alvenaria da estrutura da ETA. Ponto 1.

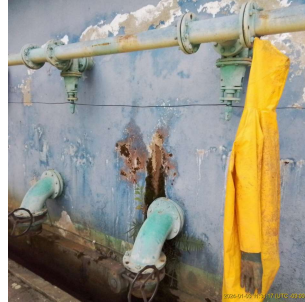


Foto 4 - Vazamento na alvenaria da estrutura da ETA. Ponto 2.

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[ETA-5.14] Observações

Realizar a manutenção programada dos extintores.

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Manutenção vencida.

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.16]



Foto 1 - Dosadoras da ETA.

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

[ETA-5.17] Observações

Documento anexo ao relatório.

Fotos de [ETA-5.17]

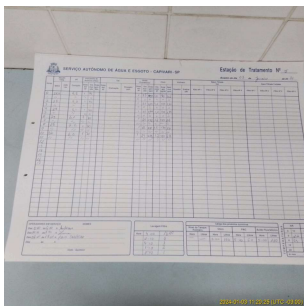


Foto 1 - Ficha de controle dos parâmetros de qualidade.

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Conforme

Fotos de [ETA-5.18]



Foto 1 - Vertedores da ETA.

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

[ETA-5.19] Observações

Documento anexo ao relatório.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETA-5.20] Observações

Documento anexo ao relatório.

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Validade dos produtos.



Foto 2 - Validade dos produtos.

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Providenciar a manutenção da alvenaria da ETA com o recobrimento da armação da estrutura.

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Armação da estrutura exposta.

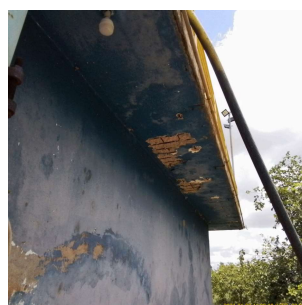


Foto 2 - Armação da estrutura exposta.

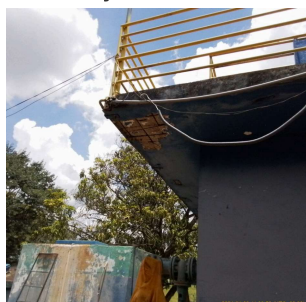


Foto 3 - Armação da estrutura exposta.

Novo Item Fiscalizado 10.027 - Poço Moreno (Capivari)

Poço Moreno

POÇO MORENO



Endereço: R. João Dias da Silva, 153 - Res. Porto Alegre, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 153. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9989174, long=-47.5258823, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Moreno - Capivari #92978498
Data de início da fiscalização	03/01/2024
Data de término da fiscalização	03/01/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cerca do poço.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Providenciar conjunto moto bomba reserva.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a captação.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB-2.4] Observações

Providenciar placa de identificação para o local.

Fotos de [CSB-2.4]

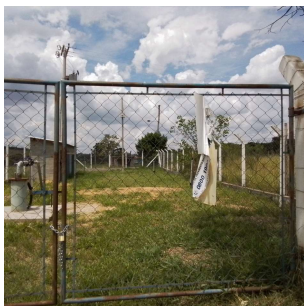


Foto 1 - Placa de identificação depredada.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Tomada de água.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.11] Observações

Documento anexo ao relatório.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

Apresentado apenas a análise trimestral de E. coli. Realizar o automonitoramento completo da qualidade da água bruta do poço.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB-2.15] Observações

Realizado no reservatório Porto Alegre.

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Local da cloração e fluoretação.



Foto 3 - Dosagem química.



Foto 5 - Vista externa da casa de química.



Foto 7 - Dosagem química.



Foto 2 - Casa de química.



Foto 4 - Armazenamento de produtos.



Foto 6 - Armazenamento de produtos.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[CSB-2.16] Observações

Demonstrar a validade dos produtos químicos.

Fotos de [CSB-2.16]



Foto 1 - Recipiente reaproveitado para transporte dos produtos químicos.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.028 - Poço Santa Rosa (Capivari)

Poço Santa Rosa

Poço Santa Rosa - Capivari

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [Poço Santa Rosa - Capivari](#)

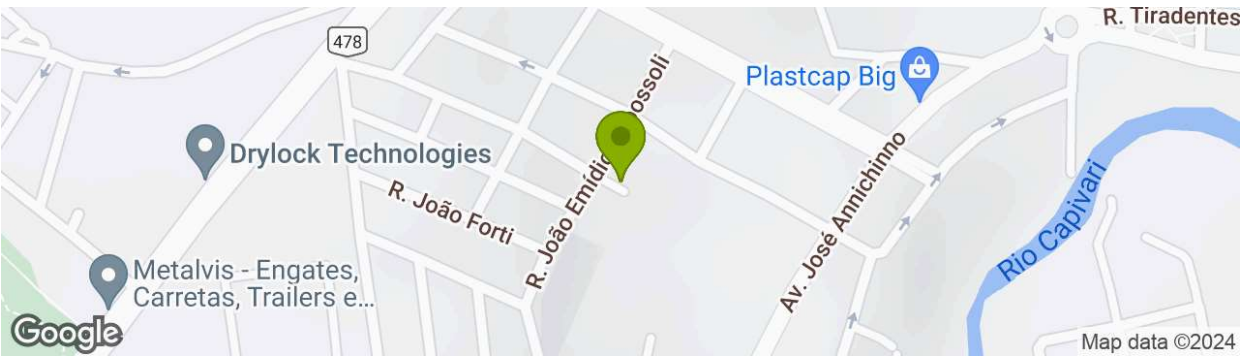

Endereço: R. José Augusto Mader, 50 - Vila Souza, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 50. .
CEP: 13360-000 / Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0030746, long=-47.5148337, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Santa Rosa - Capivari #92981251
Data de início da fiscalização	03/01/2024
Data de término da fiscalização	03/01/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista externa do poço.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Vista geral do poço.



Foto 4 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cerca do poço.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Providenciar conjunto moto bomba reserva.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a captação.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]

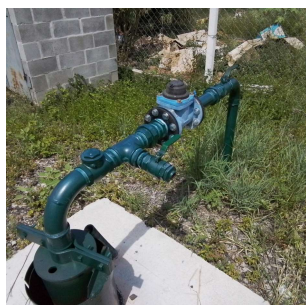


Foto 1 - Tomada de água.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB-2.9] Observações

Providenciar a instalação do tubo de medição de nível.

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Poço sem tubo de medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB-2.11] Observações

Providenciar a outorga da captação.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB-2.14] Observações

Documento anexo ao relatório.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB-2.15] Observações

Realizar a cloração e/ou fluoretação da água captada.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Fotos de [CSB-2.17]

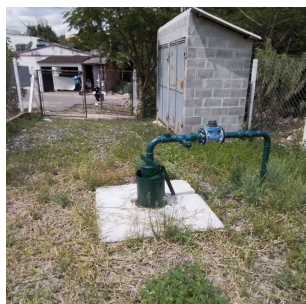


Foto 1 - Vista do poço.

Poço Marines - Cancian III

Poço Cancian III - Marinês - Capivari

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [Poço Cancian III - Marinês - Capivari](#)



Endereço: R. Sem Denominacao, 180 - Jd Recanto Cancian, Capivari - SP, 13360-000, Brasil.
nº 180. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0170132, long=-47.4891695, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Marines - Capivari #92983797
Data de início da fiscalização	03/01/2024
Data de término da fiscalização	03/01/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista externa do poço.



Foto 2 - Vista do abrigo do painel elétrico.



Foto 3 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cerca do poço.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Providenciar conjunto moto bomba reserva.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a captação.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Tomada de água.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo de nível do poço.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB-2.11] Observações

Documento anexo ao relatório.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

Apresentado apenas a análise trimestral de E. coli. Realizar o

automonitoramento
completo da qualidade
da água bruta do poço.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB-2.15] Observações

Cloração e fluoretação
na entrada do
reservatório Cancian.

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Reservatório Cancian.



Foto 2 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Sistema de dosagem química.



Foto 4 - Sistema de dosagem química.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB-2.16] Observações

Documento anexo ao
relatório.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB-2.17] Observações

Providenciar a roçagem
do mato na área do
poço.

Fotos de [CSB-2.17]



Foto 1 - Mato na área do poço.



Foto 2 - Mato na área do poço.

ETE DIC 1

ETE DIC

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE DIC](#)



Endereço: R. Sebastião de Campos, 2, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 2. . **CEP:** 13360-000
/ **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0138142, long=-47.4369289, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE DIC 1 - Capivari #92986785
Data de início da fiscalização	03/01/2024
Data de término da fiscalização	03/01/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista externa da ETE.



Foto 2 - Tratamento preliminar.



Foto 3 - Caixa de areia.



Foto 4 - Calha Parshall.



Foto 5 - Tratamento preliminar.



Foto 6 - Lagoa aerada.



Foto 7 - Lagoa anaeróbia.



Foto 8 - Laboratório e administração.

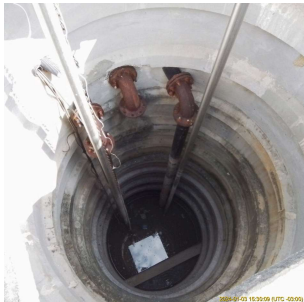


Foto 9 - ETEEB da ETE.



Foto 10 - Armazenamento de hipoclorito.

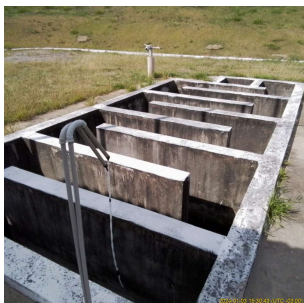


Foto 11 - Tanque de contato.

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [ETE-8.1]



Foto 1 - Cerca da ETE.

[ETE-8.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [ETE-8.2]



Foto 1 - EEEB ao centro da foto.

[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

N/A

[ETE-8.3] Observações

ETE recém instalada.

[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência

Não Conforme

[ETE-8.4] Observações

Providenciar a instalação do chuveiro de emergência.

Fotos de [ETE-8.4]

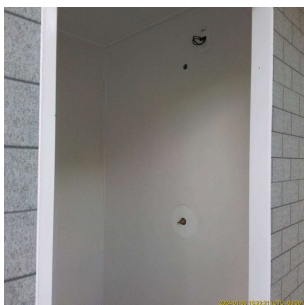


Foto 1 - Local do chuveiro de emergência.

[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[ETE-8.5] Observações

Providenciar conjunto moto bomba reserva da EEEB.

[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETE-8.6]

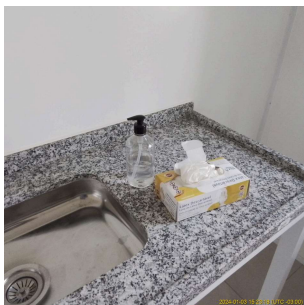


Foto 1 - Luvas do laboratório.

[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[ETE-8.9] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a ETE.

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETE-8.10]



Foto 1 - Placa de identificação.

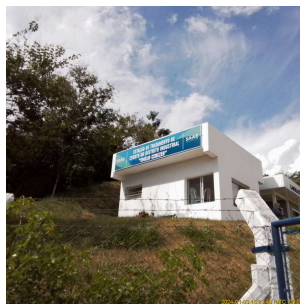


Foto 2 - Placa de identificação.

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETE-8.12]

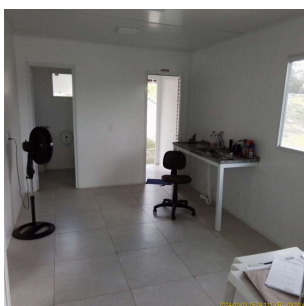


Foto 1 - Vista do laboratório.

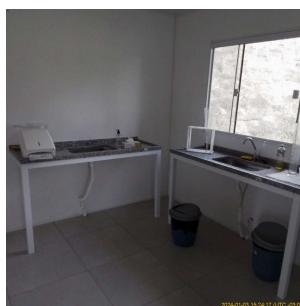


Foto 2 - Vista do laboratório.

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE-8.13] Observações

Alguns laudos de remoção de DBO dos últimos 3 meses atendem ao padrão e outros não. Foram

registrado pontualmente valores muito elevados de DBO associados ao lançamento industrial clandestino de efluentes.

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE-8.20] Observações

Documento anexo ao relatório.

Fotos de [ETE-8.20]

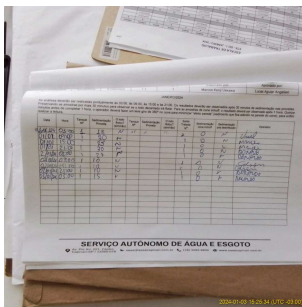


Foto 1 - Planilha de automonitoramento.

[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE-8.25] Observações

Providenciar a licença de operação da ETE. (Processo_Cetesb..048 422-2023-85 - ETE DIC 1)

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE-8.26] Observações

Providenciar a outorga de lançamento.

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE-8.28] Observações

Providenciar a macromedição da entrada e saída de efluente da ETE.

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE-8.29] Observações

Providenciar a limpeza caixa de areia. Realizar a desinfecção do efluente tratado.

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Caixa de areia com material acumulado.



Foto 2 - Caixa de areia com material acumulado.



Foto 3 - Tanque de hipoclorito vazio (inoperante).


Novo Item Fiscalizado 10.031 - EEE 4 Dic 1 (Capivari)

EEE 4 Dic 1

EEE 4 DIC 1 - Capivari

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 4 DIC 1 - Capivari](#)

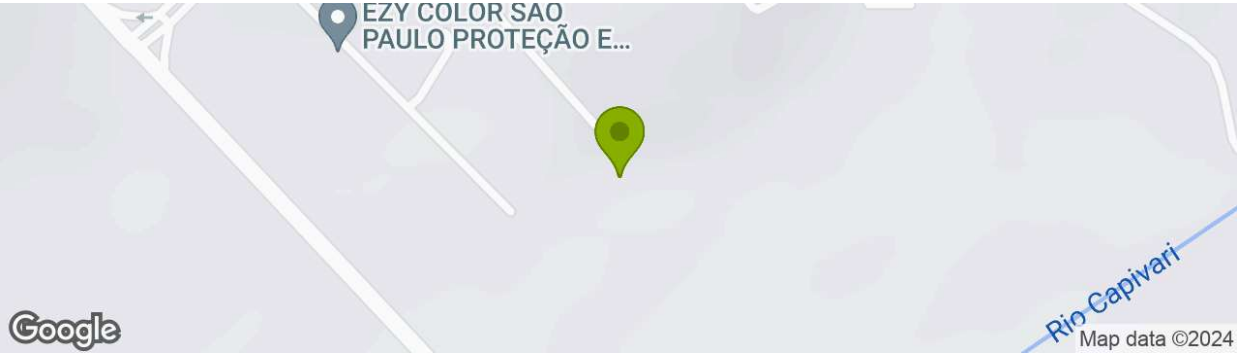

Endereço: R. Sebastião de Campos, 1, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.014747, long=-47.4378869, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE 4 Dic 1 - Capivari #92996639
Data de início da fiscalização	03/01/2024
Data de término da fiscalização	03/01/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE.



Foto 2 - PV de chegada.



Foto 3 - Poço de sucção.



Foto 4 - Saída da linha de recalque.



Foto 5 - Vista geral da EEE.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Cerca da EEEB.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Portão de acesso da EEEB.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Bomba reserva. Imagem fornecida pelo prestador.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.4] Observações

Providenciar extintor de incêndio para a captação.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Não Conforme

[EEE-7.5] Observações

Providenciar e instalar sistema de gradeamento do EEEB.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

Providenciar placa de identificação para o local.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Instalar estrutura para segurança e remoção das bombas. Roçar o mato do interior da EEEB. Fechar as tampas de proteção.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Corrente da bomba em estrutura provisória.



Foto 2 - Mato no interior da EEEB.



Foto 3 - Tampas de proteção abertas.

André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 3 vezes - última modificação: 02/02/2024 13:57:09)

É base de:

[Auto de Notificação 017/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 028/2024 - Relatório de fiscalização](#)


[Ofício 174/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 033/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Ofício 1.210/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Ofício 280/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)



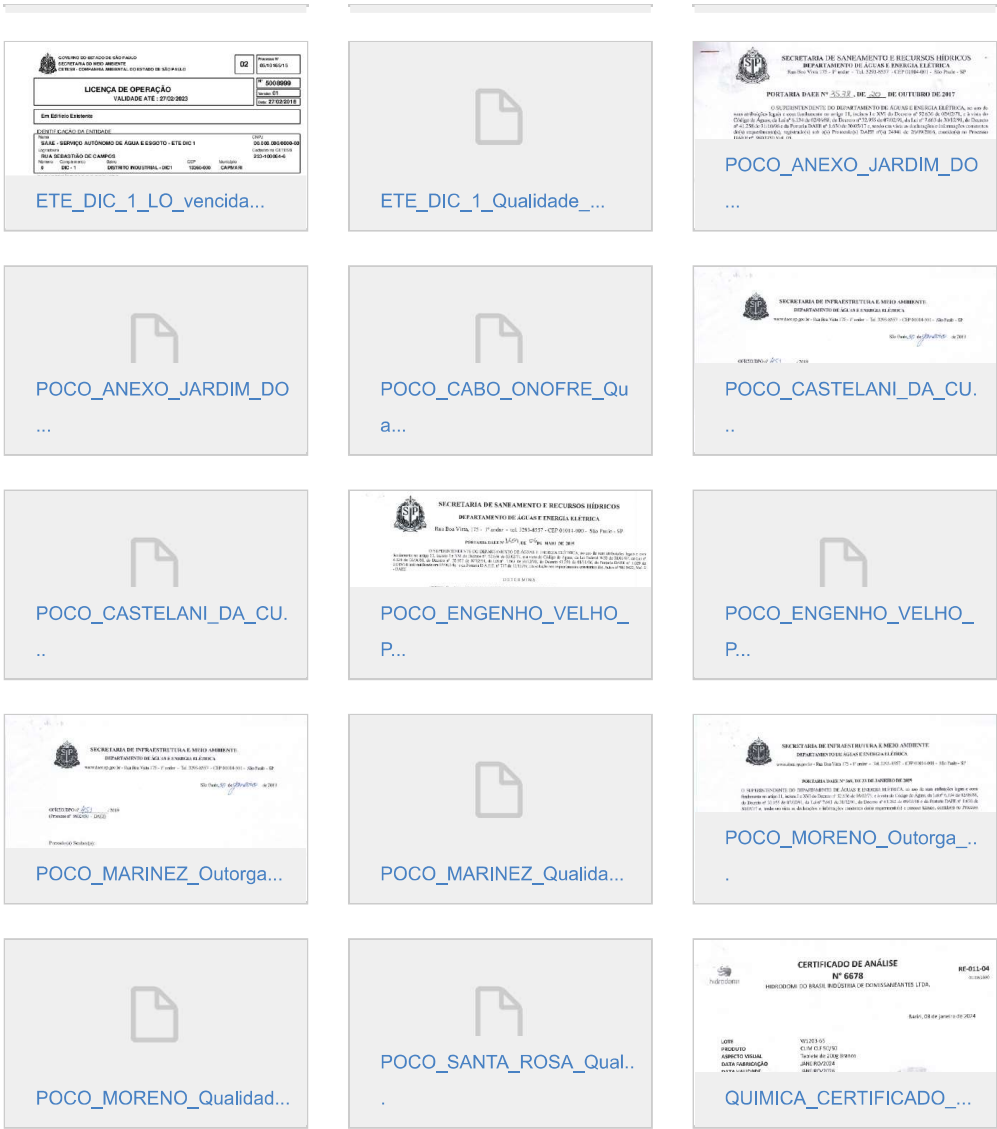

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

26/01/2024 15:55:11	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.020..
26/01/2024 16:02:48	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.021..
26/01/2024 16:09:02	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.022..
26/01/2024 16:10:15	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.022..
26/01/2024 16:17:26	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.023..
26/01/2024 16:33:00	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.026..

26/01/2024 16:40:03	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.027..
26/01/2024 16:44:40	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.028..
26/01/2024 16:48:50	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.029..
26/01/2024 16:59:17	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.030..
01/02/2024 08:26:57	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.024..
01/02/2024 08:28:37	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.022..
01/02/2024 08:30:43	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.023..
01/02/2024 08:32:29	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.031..
01/02/2024 08:37:04	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.023..
01/02/2024 09:09:01	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.021..
01/02/2024 09:10:11	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.023..
01/02/2024 09:11:04	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.029..
01/02/2024 09:11:26	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.029..
01/02/2024 09:12:16	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.027..
01/02/2024 09:12:56	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.020..
01/02/2024 09:13:20	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.020..

3 Despachos não lidos

Tramitação 1-

004/2024

01/02/2024 09:22

(Respondido)

André C. D1

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Auto de Notificação emitido:

01/02/2024 - Auto de Notificação 017/2024 - Auto de Notificação

Auto de Notificação

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
Resposta do prestador	Há 1 ano 6 meses 27 dias — 16/02/2024	Não configura do	Todos
[Poço Santa Rosa Capivari] [CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
[EEE rua Campinas Capivari] [EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
[ETA 2 - CAPIVARI] [ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
[ETA 2 - CAPIVARI] [ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Há 1 ano 6 meses 12 dias — 02/03/2024	Não configura do	Todos
[ETA 2 - CAPIVARI] [ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes	Há 1 ano 6 meses 12 dias — 02/03/2024	Não configura do	Todos
[ETA 2 - CAPIVARI] [ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
[POÇO MORENO] [CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
[POÇO MORENO] [CSB-2.14] Ausência de	— 02/03/2024	Não configura do	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água			
[ETA 2 - CAPIVARI] [ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Há 1 ano 6 meses 12 dias — 02/03/2024	Não configura do	Todos
[Poço Cancian III - Marinês - Capivari] [CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
[Poço Cancian III - Marinês - Capivari] [CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
[Poço Cancian III - Marinês - Capivari] [CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
[ETE-DIG] [ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
[ETE-DIG] [ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
[ETE-DIG] [ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 02/03/2024	Não configura do	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
{EEE-4-DIG-1- Capivari}{EEE-7.4}- Ausência de extintor de incêndio	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
{EEE-4-DIG-1- Capivari}{EEE-7.12}- Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
{POÇO-PAGOTO} {CSB-2.14}- Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
{Poço Castelani da Curva-Capivari} {CSB-2.3}- Ausência de extintor de incêndio	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
{POÇO-PAGOTO} {CSB-2.3}- Ausência de extintor de incêndio	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
{Poço Cabo Onofre -Capivari}{CSB-2.3} - Ausência de extintor de incêndio	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
{Poço Jardim do Bosque Anexo- Capivari}{CSB-2.14} - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
{Poço Castelani da Curva-Capivari} {CSB-2.14}- Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	— 02/03/2024	Não configura do	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
{Poço Jardim do Bosque Anexo-Capivari} [CSB-2.3]- Ausência de extintor de incêndio	— 02/03/2024	Não configura do	Todos
{POÇO MORENO} [CSB-2.16]- Produtos químicos vencidos	— 30/04/2024	Não configura do	Todos
{POÇO PAGOTO} [CSB-2.12]- Existência de vazamentos aparentes	— 25/05/2024	Não configura do	Todos
{Poço Jardim do Bosque Anexo-Capivari} [CSB-2.12]- Existência de vazamentos aparentes	— 25/05/2024	Não configura do	Todos
{POÇO PAGOTO} [CSB-2.15]- Ausência de cloração e/ou fluoretação	— 31/05/2024	Não configura do	Todos
{Poço Santa Rosa-Capivari} [CSB-2.15]- Ausência de cloração e/ou fluoretação	— 31/05/2024	Não configura do	Todos
{Poço Cabo Onofre-Capivari} [CSB-2.15]- Ausência de cloração e/ou fluoretação	— 31/05/2024	Não configura do	Todos
{ETE-DIG} [ETE-8.25]- Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
{ETE-DIG} [ETE-8.26]- Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	— 29/08/2024	Não configura do	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[ETE-DIC] [ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[POÇO-PAGOTO] [CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[EEE-4-DIC-1-Capivari] [EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[ETE-DIC] [ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Há 1 ano 12 dias — 29/08/2024	Não configura do	Todos
[EEE-4-DIC-1-Capivari] [EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[POÇO-PAGOTO] [CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[Poço Santa Rosa - Capivari] [CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Há 1 ano 12 dias — 29/08/2024	Não configura do	Todos
[Poço Castelani da Curva - Capivari] [CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[Poço Gancian III - Marinês - Capivari] [CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	— 29/08/2024	Não configura do	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[Poço Santa Rosa - Capivari] [CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[Poço Santa Rosa - Capivari] [CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[POÇO MORENO] [CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[POÇO MORENO] [CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[Poço Cabo Onofre - Capivari] [CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[Poço Cabo Onofre - Capivari] [CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	— 29/08/2024	Não configura do	Todos
[Poço Cabo Onofre - Capivari] [CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Há 1 ano 12 dias — 29/08/2024	Não configura do	Todos
[ETA 2 - CAPIVARI] [ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Há 1 ano 12 dias — 29/08/2024	Não configura do	Todos
[EEE rua Campinas - Capivari] [EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	— 29/08/2024	Não configura do	Todos

CONSTATAÇÕES: Verificação de não conformidades dos Sistemas de Água e Esgoto, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
POÇO SANTA ROSA - CAPIVARI	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO SANTA ROSA - CAPIVARI	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO SANTA ROSA - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO SANTA ROSA - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO SANTA ROSA - CAPIVARI	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO PAGOTO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO PAGOTO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO PAGOTO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO PAGOTO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO PAGOTO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PAGOTO	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO MORENO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO MORENO	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato

POÇO MORENO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO MORENO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO MORENO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO JARDIM DO BOSQUE ANEXO - CAPIVARI	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO JARDIM DO BOSQUE ANEXO - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO JARDIM DO BOSQUE ANEXO - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO FLÓRIDA - CAPIVARI	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias

POÇO CASTELANI DA CURVA - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO CASTELANI DA CURVA - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO CASTELANI DA CURVA - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO CANSIAN III - MARINÊS - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO CANSIAN III - MARINÊS - CAPIVARI	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO CANSIAN III - MARINÊS - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO CANSIAN III - MARINÊS - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO CABO ONOFRE - CAPIVARI	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO CABO ONOFRE - CAPIVARI	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO CABO ONOFRE - CAPIVARI	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO CABO ONOFRE - CAPIVARI	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO CABO ONOFRE - CAPIVARI	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias

ETE DIC	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE DIC	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE DIC	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE DIC	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE DIC	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETE DIC	ETE-8.5	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
ETE DIC	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza,	Imediato

		conservação e segurança	
ETA 2 - CAPIVARI	ETA-5.3	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
EEE RUA CAMPINAS - CAPIVARI	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE RUA CAMPINAS - CAPIVARI	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE 4 DIC 1 - CAPIVARI	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 4 DIC 1 - CAPIVARI	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE 4 DIC 1 - CAPIVARI	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE 4 DIC 1 - CAPIVARI	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO: Imediato a 180 dias, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES: Conforme Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES: Solução das não conformidades e comunicação imediata à ARES-PCJ.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

É base de:

[Auto de Advertência 049/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Auto de Multa 045/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Auto de Advertência 020/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/02/2024 09:22:33 André Aukar B. de Camargo **D1** emitiu o [Auto de Notificação 017/2024](#) a partir deste documento.

02/02/2024 13:58:05 André Aukar B. de Camargo **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 004/2024** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF **331.XXX.XXX-69** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 2- **004/2024**

02/02/2024 13:58

(Encaminhado)

André C. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Prezado **Philippe Ibrahim Ahmed - DTO**,

Para providências, por gentileza.

Atenciosamente,

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/02/2024 13:58:59 E-mail para philippe@arespcj.com.br **E-mail entregue (1)**

Tramitação 3- **004/2024**

23/08/2024 15:25

(Encaminhado)

Cristiane F. **D1**

D2 - Médias e Gr...

CC

—
Cristiane de Farias
Analista de Fiscalização e Regulação (Área – Eng. Civil /Sanitária)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas