

**Relatório de Fiscalização 090/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
257.617.153.646.066.412

Arespcj

CC

10/05/2024 15:10

Município

Rio Das Pedras

· 19 3493-9490

CNPJ 44.826.840/0001-83

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO DAS PEDRAS - SAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Rio das Pedras

Prefeito: Marcos Buzetto

Endereço: Ladeira Jose Leite de Negreiros, N°10 - Centro - Rio das Pedras-SP CEP 13.390-049

Telefone: (19) 3493-9490

E-mail: contato@riodaspedras.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: n° 2.662, de 23/03/2011

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE Rio das Pedras

Responsável legal: Laércio Ângelo Rossi (Superintendente)

Endereço: R: Ladeira Jose Leite de Negreiros, N°10 CEP 13.390-049 - Centro - Rio das Pedras/SP

Telefone: (019) 3493-3070

E-mail: saaerdp@saaerdp.com.br | latucarossi@gmail.com**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ****Diego Ruiz Soares** – Analista de Regulação e Fiscalização**2.2 PRESTADOR****José Amando B. de Oliveira** - Técnico Químico SAAE Rio das Pedras

3. FISCALIZAÇÃO

Em 25/04/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e de esgotamento sanitário de Rio das Pedras para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) na Tabela 1 abaixo e também nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo traz apenas um resumo das não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Formulário de fiscalização	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Lançamento de esgoto in natura (atrás da Escola Municipal Professora Immaculada Grecco Civolani)	10.280 Lançamento de esgoto in natura (atrás da Escola Municipal Professora Immaculada Grecco Civolani) Condições Gerais  Endereço: R. Silvio Severino, 114 - Rio Das Pedras, Rio das Pedras - SP, 13392-642, Brasil. nº 114. . CEP: 13392-642 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.8573039, long=-47.6219788, accuracy=13.653 Fiscalizado lançamento de esgoto in natura no bairro nosso teto, atrás da escola CG-9.1 <td>Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário</td> <td>Imediato</td>	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Imediato	

#102841070	
Data de início da fiscalização	25/04/2024
Data de término da fiscalização	25/04/2024
Observações Gerais	

Constatações (Condições Gerais)

Fotos de [CG-9.0]



Foto 1 - Vista da entrada da Escola Municipal Professora Immaculada Grecco Civolani

[CG-9.1] - Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Não Conforme
--	--------------

[CG-9.1] Observações	Durante a fiscalização do Poço Nosso Teto, localizado dentro da área da Escola Municipal Professor a Immaculada Grecco Civolani, foi constatada a presença de tubulação
----------------------	---

de esgoto
próxima
ao muro
de divisa
da Escola
com a
área de
vegetação
aos
fundos,
onde está
ocorrendo
o
lançament
o de
esgoto in
natura
diretament
e no solo
e próximo
a um
curso
d'água,
sem
qualquer
tipo de
tratament
o ou
dissipação
de energia
do
efluente,
ocasionan
do, além
de erosão,
a poluição
do solo e
do corpo
hídrico.

Fotos de [CG-9.1]



Foto 1 - Tubulação de
esgoto próxima ao

Foto 2 - Tubulação
atravessando o muro

muro da Escola. da Escola e sendo
direcionada para
lançamento do esgoto
in natura.



Foto 3 - Lançamento do esgoto in natura. Foto 4 - Detalhe do lançamento do esgoto in natura.


ETE ABÍLIO
BOLZAN -
RIO DAS
PEDRAS

10.285

ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS

ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS](#)

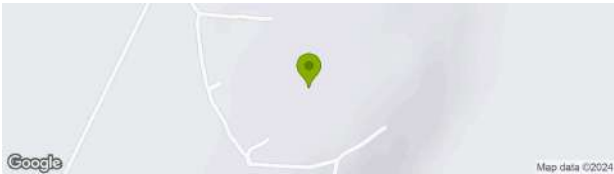

Endereço: 5C7G+6X, Rio das Pedras - SP,
13390-000, Brasil. . **CEP:** 13390-000 /
Cidade: Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização:
lat=-22.8378168, long=-47.5714763,
accuracy=13.653

Fiscalizado ete Abílio bouzan
#102846862

**Data de início da
fiscalização** 25/04/2024

**Data de término da
fiscalização** 25/04/2024

ETE-
8.1 A área não
está
devidamente
cercada Em até
180 dias

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações

A ETE é composta por duas lagoas anaeróbias que recebem o esgoto vindo da EEEB Geral, uma lagoa facultativa e uma lagoa aeróbia, além do sistema de desinfecção com hipoclorito feito no tanque de contato (chicanas) . No momento não há operador do SAAE fixo na ETE e não está sendo realizado automonitoramento (próprio ou por laboratório terceirizado).

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).

Foto 2 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).



Foto 3 - Abrigo operacional da ETE.

Foto 4 - Abrigo operacional da ETE.



Foto 5 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).

Foto 6 - Vista de parte da lagoa facultativa.



Foto 7 - Vista de parte de uma das lagoas da ETE.



Foto 8 - Vista de parte de uma das lagoas da ETE.



Foto 9 - Sistema de chicanas para desinfecção do efluente tratado.



Foto 10 - Macromedidor de saída da ETE (Calha Parshall).

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Não
Conforme

[ETE-8.1] Observações

Ausência de cercament o adequado no entorno de toda a área da ETE. Além disso, não há nenhuma proteção ou delimitaçã o das próprias lagoas, de forma a impedir possíveis quedas em seu interior.

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
---	-------------------------

[ETE-8.10] Observações	Ausência de identificação na área.
-------------------------------	------------------------------------

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
---	------------

[ETE-8.12] Observações	Não há laboratório específico para o tratamento de esgoto. Segundo o SAAE, há o planejamento para transformar o abrigo da ETE Compacta SANTA MARIA (TERRACOR) em um laboratório para análises de esgoto.
-------------------------------	--

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Não Conforme
---	-------------------------

[ETE-8.13] Observações	Não está sendo realizado monitoramento regular. Além disso, como
-------------------------------	--

constatad
o
Monitoram
ento da
Qualidade
do Esgoto
realizado
pela
ARES-
PCJ, ficou
constatad
o -
conforme
pode ser
visto nos
laudos
33316/202
4 e
33317/202
4 anexos
ao
Relatório
de
fiscalizaçã
o, que a
ETE não
está
atendendo
aos
padrões
de
eficiência
estabeleci
dos pela
legislação
vigente.

[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Não Conforme
--	-----------------

[ETE-8.15] Observações	Ausência de guarda-corpo no entorno das chicanas de desinfecção do efluente tratado (Foto 1
------------------------	---

abaixo). Além disso, recomenda-se a delimitação no entorno das lagoas para sinalização e evitar quedas em seu interior.

Fotos de [ETE-8.15]



Foto 1 - Ausência de guarda-corpos no entorno das chicanas.

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Não Conforme

[ETE-8.20] Observações

Não está sendo realizado o automonitoramento do padrão de lançamento do efluente.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETE-8.25] Observações

Licença de Operação 21010419,

válida até
22/12/202
8.

Fotos de [ETE-8.25]



Foto 1 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.1) Foto 2 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.2)



Foto 3 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.2)

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE-8.26] Observações

Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de lançament o do efluente no corpo hídrico.

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Conforme

[ETE-8.28] Observações

Há macromed idor de saída (calha parshal)

na ETE,
além do
macromed
idor de
entrada na
EEEB
Geral.

ETE ABÍLIO
BOLZAN -
RIO DAS
PEDRAS

ETE-
8.10

Ausência de
identificação
da área

Em até
180 dias

10.285

ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS

ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS](#)



Endereço: 5C7G+6X, Rio das Pedras - SP,
13390-000, Brasil. . **CEP:** 13390-000 /
Cidade: Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização:

lat=-22.8378168, long=-47.5714763,
accuracy=13.653

Fiscalizado ete Abílio bouzan
#102846862

Data de início da 25/04/2024
fiscalização

Data de término da 25/04/2024
fiscalização

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações A ETE é
composta
por duas
lagoas
anaeróbia

s que recebem o esgoto vindo da EEEB Geral, uma lagoa facultativa e uma lagoa aeróbia, além do sistema de desinfecção com hipoclorito feito no tanque de contato (chicanas). No momento não há operador do SAAE fixo na ETE e não está sendo realizado automonitoramento (próprio ou por laboratório terceirizado).

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).

Foto 2 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).



Foto 3 - Abrigo
operacional da ETE.

Foto 4 - Abrigo
operacional da ETE.



Foto 5 - Vista de parte
de uma das lagoas de
chegada do esgoto
(anaeróbias).

Foto 6 - Vista de parte
da lagoa facultativa.



Foto 7 - Vista de parte
de uma das lagoas da
ETE.



Foto 8 - Vista de parte
de uma das lagoas da
ETE.

Foto 9 - Sistema de
chicanas para
desinfecção do efluente
tratado.

Foto 10 -
Macromedidor de saída
da ETE (Calha
Parshall).

**[ETE-8.1] - A área não está
devidamente cercada**

**Não
Conforme**

[ETE-8.1] Observações	Ausência de cercamento o adequado no entorno de toda a área da ETE. Além disso, não há nenhuma proteção ou delimitação das próprias lagoas, de forma a impedir possíveis quedas em seu interior.
------------------------------	--

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
---	---------------------

[ETE-8.10] Observações	Ausência de identificação na área.
-------------------------------	------------------------------------

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
---	-----

[ETE-8.12] Observações	Não há laboratórios específicos para o tratamento de esgoto. Segundo o SAAE, há o planejamento para transformar o abrigo da ETE Compacta SANTA
-------------------------------	--

MARIA
(TERRAC
OR) em
um
laboratório
para
análises
de esgoto.

[ETE-8.13] - DBO média de
lançamento em desacordo com
Decreto Estadual nº 8.468/1976
(DBO > 60 mg/L ou redução < 80%)
ou não atender ao padrão de
emissão estabelecido pelo órgão
ambiental estadual

Não
Conforme

[ETE-8.13] Observações

Não está
sendo
realizado
monitoram
ento
regular.
Além
disso,
como
constatad
o
Monitoram
ento da
Qualidade
do Esgoto
realizado
pela
ARES-
PCJ, ficou
constatad
o -
conforme
pode ser
visto nos
laudos
33316/202
4 e
33317/202
4 anexos
ao
Relatório
de
fiscalizaçã
o, que a
ETE não
está
atendendo

aos
padrões
de
eficiência
estabeleci
dos pela
legislação
vigente.

**[ETE-8.15] - Existência de locais
sem guarda-corpos ou escadas
adequadas**

Não
Conforme

[ETE-8.15] Observações

Ausência
de guarda-
corpo no
entorno
das
chicanas
de
desinfecçã
o do
efluente
tratado
(Foto 1
abaixo).
Além
disso,
recomend
a-se a
delimitaçã
o no
entorno
das lagoas
para
sinalizaçã
o e evitar
quedas
em seu
interior.

Fotos de [ETE-8.15]

Foto 1 - Ausência de
guarda-corpos no
entorno das chicanas.

**[ETE-8.20] - Não realizar auto
monitoramento do padrão de
lançamento do efluente final**

Não
Conforme

[ETE-8.20] Observações	Não está sendo realizado o automonitoramento do padrão de lançamento do efluente.
-------------------------------	---

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme
--	----------

[ETE-8.25] Observações	Licença de Operação 21010419, válida até 22/12/2028.
-------------------------------	--

Fotos de [ETE-8.25]

Foto 1 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.1)

Foto 2 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.2)

Foto 3 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.2)

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Não Conforme
--	--------------

[ETE-8.26] Observações	Não foi enviada à Agência documentação referente à outorga de lançamento do efluente no corpo hídrico.
-------------------------------	--

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Conforme
--	----------

	[ETE-8.28] Observações Há macromedidor de saída (calha parshal) na ETE, além do macromedidor de entrada na EEEB Geral.			
ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS	10.285 ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na ETE Sistema: ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS  Endereço: 5C7G+6X, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.8378168, long=-47.5714763, accuracy=13.653 Fiscalizadoete Abílio bouzan#102846862 Data de início da fiscalizaçã25/04/2024 Data de término da fiscalizaçã25/04/2024 Observações Gerais	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações

A ETE é composta por duas lagoas anaeróbia s que recebem o esgoto vindo da EEEB Geral, uma lagoa facultativa e uma lagoa aeróbia, além do sistema de desinfecção com hipoclorito feito no tanque de contato (chicanas) . No momento não há operador do SAAE fixo na ETE e não está sendo realizado automonitoramento (próprio ou por laboratório terceirizado).

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).

Foto 2 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).



Foto 3 - Abrigo operacional da ETE.

Foto 4 - Abrigo operacional da ETE.



Foto 5 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).

Foto 6 - Vista de parte da lagoa facultativa.



Foto 7 - Vista de parte de uma das lagoas da ETE.



Foto 8 - Vista de parte de uma das lagoas da ETE.

Foto 9 - Sistema de chicanas para desinfecção do efluente tratado.

Foto 10 - Macromedidor de saída da ETE (Calha Parshall).

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Não
Conforme

[ETE-8.1] Observações

Ausência de cercament o adequado no entorno de toda a área da ETE. Além disso, não há nenhuma proteção ou delimitaçã o das próprias lagoas, de forma a impedir possíveis quedas em seu interior.

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Não
Conforme

[ETE-8.10] Observações

Ausência de identificaç

	ão na área.
[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE-8.12] Observações	Não há laboratório específico para o tratamento de esgoto. Segundo o SAAE, há o planejamento para transformar o abrigo da ETE Compacta SANTA MARIA (TERRACOR) em um laboratório para análises de esgoto.
[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Não Conforme
[ETE-8.13] Observações	Não está sendo realizado monitoramento regular. Além disso, como constatado o Monitoramento da Qualidade do Esgoto

realizado
pela
ARES-
PCJ, ficou
constatad
o -
conforme
pode ser
visto nos
laudos
33316/202
4 e
33317/202
4 anexos
ao
Relatório
de
fiscalizaçã
o, que a
ETE não
está
atendendo
aos
padrões
de
eficiência
estabeleci
dos pela
legislação
vigente.

[ETE-8.15] - Existência de locais
sem guarda-corpos ou escadas
adequadas

Não
Conforme

[ETE-8.15] Observações

Ausência
de guarda-
corpo no
entorno
das
chicanas
de
desinfecçã
o do
efluente
tratado
(Foto 1
abaixo).
Além
disso,
recomend
a-se a
delimitaçã

o no
entorno
das lagoas
para
sinalizaçã
o e evitar
quedas
em seu
interior.

Fotos de [ETE-8.15]

Foto 1 - Ausência de
guarda-corpos no
entorno das chicanas.

[ETE-8.20] - Não realizar auto
monitoramento do padrão de
lançamento do efluente final

Não
Conforme

[ETE-8.20] Observações

Não está
sendo
realizado
o
automonit
oramento
do padrão
de
lançament
o do
efluente.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de
operação ou licença de operação
vencida

Conforme

[ETE-8.25] Observações

Licença de
Operação
21010419,
válida até
22/12/202
8.

Fotos de [ETE-8.25]

Foto 1 - L.O. ETE Rio Foto 2 - L.O. ETE Rio
das Pedras (p.1) das Pedras (p.2)

Foto 3 - L.O. ETE Rio
das Pedras (p.2)

	[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida Não Conforme [ETE-8.26] Observações Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de lançament o do efluente no corpo hídrico. [ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída Conforme [ETE-8.28] Observações Há macromed idor de saída (calha parshal) na ETE, além do macromed idor de entrada na EEEB Geral.			
ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS	10.285 ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na ETE Sistema: ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS Endereço: 5C7G+6X, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo	ETE-8.15	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato

Dados técnicos de localização:
lat=-22.8378168, long=-47.5714763,
accuracy=13.653

Fiscalizado	ete Abílio bouzan #102846862
--------------------	---------------------------------

Data de início da fiscalização	25/04/2024
---	------------

Data de término da fiscalização	25/04/2024
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações

A ETE é composta por duas lagoas anaeróbia s que recebem o esgoto vindo da EEEB Geral, uma lagoa facultativa e uma lagoa aeróbia, além do sistema de desinfecç ão com hipoclorito feito no tanque de contato (chicanas) . No momento não há operador do SAAE fixo na ETE e não está sendo realizado

automonit
oramento
(próprio
ou por
laboratório
terceirizad
o).

Fotos de [ETE-8.0]

- Foto 1 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).
- Foto 2 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).
- Foto 3 - Abrigo operacional da ETE.
- Foto 4 - Abrigo operacional da ETE.
- Foto 5 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).
- Foto 6 - Vista de parte da lagoa facultativa.
- Foto 7 - Vista de parte de uma das lagoas da ETE.
- Foto 8 - Vista de parte de uma das lagoas da ETE.
- Foto 9 - Sistema de chicanas para desinfecção do efluente tratado.
- Foto 10 - Macromedidor de saída da ETE (Calha Parshall).

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[ETE-8.1] Observações

Ausência de cercamento adequado no entorno de toda a área da ETE. Além disso, não há nenhuma

proteção
ou
delimitação
das
próprias
lagoas, de
forma a
impedir
possíveis
quedas
em seu
interior.

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
---	-------------------------

[ETE-8.10] Observações	Ausência de identificação na área.
-------------------------------	------------------------------------

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
---	-----

[ETE-8.12] Observações	Não há laboratórios específicos para o tratamento de esgoto. Segundo o SAAE, há o planejamento para transformar o abrigo da ETE Compacta SANTA MARIA (TERRACOR) em um laboratório para análises de esgoto.
-------------------------------	--

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

**Não
Conforme**

[ETE-8.13] Observações

Não está sendo realizado monitoramento regular. Além disso, como constatado o Monitoramento da Qualidade do Esgoto realizado pela ARES-PCJ, ficou constatado o - conforme pode ser visto nos laudos 33316/2024 e 33317/2024 anexos ao Relatório de fiscalização, que a ETE não está atendendo aos padrões de eficiência estabelecidos pela legislação vigente.

[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Não Conforme
---	-------------------------

[ETE-8.15] Observações	Ausência de guarda-corpo no entorno das chicanas de desinfecção do efluente tratado (Foto 1 abaixo). Além disso, recomenda-se a delimitação no entorno das lagoas para sinalização e evitar quedas em seu interior.
-------------------------------	---

Fotos de [ETE-8.15]

Foto 1 - Ausência de guarda-corpos no entorno das chicanas.

[ETE-8.20] - Não realizar automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Não Conforme
--	-------------------------

[ETE-8.20] Observações	Não está sendo realizado o automonitoramento do padrão de
-------------------------------	---

lançament o do efluente.	
[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida Conforme	
[ETE-8.25] Observações	Licença de Operação 21010419, válida até 22/12/202 8.
Fotos de [ETE-8.25]	
Foto 1 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.1) Foto 2 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.2)	
Foto 3 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.2)	
[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida Não Conforme	
[ETE-8.26] Observações	Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de lançament o do efluente no corpo hídrico.
[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída Conforme	
[ETE-8.28] Observações	Há macromed idor de saída (calha parshal) na ETE, além do

	macromed idor de entrada na EEEB Geral.			
ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS	10.285 ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na ETE Sistema: ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS Endereço: 5C7G+6X, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.8378168, long=-47.5714763, accuracy=13.653 Fiscalizadoete Abílio bouzan #102846862 Data de início da fiscalização25/04/2024 Data de término da fiscalização25/04/2024 Observações Gerais Constatações (Fiscalização na ETE) [ETE-8.0] Observações A ETE é composta por duas lagoas anaeróbia s que recebem o esgoto vindo da EEEB Geral, uma lagoa	ETE-8.20	Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Em até 180 dias

facultativa e uma lagoa aeróbia, além do sistema de desinfecção com hipoclorito feito no tanque de contato (chicanas) . No momento não há operador do SAAE fixo na ETE e não está sendo realizado automonitoramento (próprio ou por laboratório terceirizado).

Fotos de [ETE-8.0]

- Foto 1 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).

Foto 2 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).

Foto 3 - Abrigo operacional da ETE.

Foto 4 - Abrigo operacional da ETE.

Foto 5 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).

Foto 6 - Vista de parte da lagoa facultativa.

Foto 7 - Vista de parte de uma das lagoas da ETE.

Foto 8 - Vista de parte de uma das lagoas da

Foto 9 - Sistema de chicanas para

ETE.

desinfecção do efluente tratado.

Foto 10 -
Macromedidor de saída da ETE (Calha Parshall).

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Não
Conforme

[ETE-8.1] Observações

Ausência de cercamento adequado no entorno de toda a área da ETE. Além disso, não há nenhuma proteção ou delimitação das próprias lagoas, de forma a impedir possíveis quedas em seu interior.

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Não
Conforme

[ETE-8.10] Observações

Ausência de identificação na área.

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE-8.12] Observações

Não há laboratórios específicos

s para o
tratament
o de
esgoto.
Segundo
o SAAE,
há o
planejame
nto para
transform
ar o
abrigo da
ETE
Compacta
SANTA
MARIA
(TERRAC
OR) em
um
laboratório
para
análises
de esgoto.

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não
Conforme

[ETE-8.13] Observações

Não está sendo realizado monitoramento regular. Além disso, como constatado o Monitoramento da Qualidade do Esgoto realizado pela ARES-PCJ, ficou constatado o - conforme

pode ser visto nos laudos 33316/2024 e 33317/2024 anexos ao Relatório de fiscalização, que a ETE não está atendendo aos padrões de eficiência estabelecidos pela legislação vigente.

[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Não Conforme
--	--------------

[ETE-8.15] Observações	Ausência de guarda-corpo no entorno das chicanas de desinfecção do efluente tratado (Foto 1 abaixo). Além disso, recomenda-se a delimitação no entorno das lagoas para sinalização
------------------------	--

o e evitar quedas em seu interior.

Fotos de [ETE-8.15]

Foto 1 - Ausência de guarda-corpos no entorno das chicanas.

[ETE-8.20] - Não realizar automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Não
Conforme

[ETE-8.20] Observações

Não está sendo realizado o automonitoramento do padrão de lançamento do efluente.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETE-8.25] Observações

Licença de Operação 21010419, válida até 22/12/2028.

Fotos de [ETE-8.25]

Foto 1 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.1) Foto 2 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.2)

Foto 3 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.2)

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não
Conforme

	[ETE-8.26] Observações Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de lançament o do efluente no corpo hídrico. [ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída Conforme [ETE-8.28] Observações Há macromed idor de saída (calha parshal) na ETE, além do macromed idor de entrada na EEEB Geral.			
ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS	10.285 ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na ETE Sistema: ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS Fiscalizado ete Abílio bouzan #102846862 Data de início da fiscalização 25/04/2024 Data de término da fiscalização 25/04/2024	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias

Endereço: 5C7G+6X, Rio das Pedras - SP,
13390-000, Brasil. . **CEP:** 13390-000 /
Cidade: Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização:
lat=-22.8378168, long=-47.5714763,
accuracy=13.653

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações	A ETE é composta por duas lagoas anaeróbias que recebem o esgoto vindo da EEEB Geral, uma lagoa facultativa e uma lagoa aeróbia, além do sistema de desinfecção com hipoclorito feito no tanque de contato (chicanas) . No momento não há operador do SAAE fixo na ETE e não está sendo realizado automonitoramento
------------------------------	---

(próprio ou por laboratório terceirizado).

Fotos de [ETE-8.0]

Foto 1 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias). Foto 2 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias).

Foto 3 - Abrigo operacional da ETE. Foto 4 - Abrigo operacional da ETE.

Foto 5 - Vista de parte de uma das lagoas de chegada do esgoto (anaeróbias). Foto 6 - Vista de parte da lagoa facultativa. Foto 7 - Vista de parte de uma das lagoas da ETE.

Foto 8 - Vista de parte de uma das lagoas da ETE. Foto 9 - Sistema de chicanas para desinfecção do efluente tratado.

Foto 10 - Macromedidor de saída da ETE (Calha Parshall).

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada Não Conforme

[ETE-8.1] Observações Ausência de cercamento adequado no entorno de toda a área da ETE. Além disso, não há nenhuma proteção ou

delimitação das próprias lagoas, de forma a impedir possíveis quedas em seu interior.

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[ETE-8.10] Observações Ausência de identificação na área.

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório N/A

[ETE-8.12] Observações Não há laboratórios específicos para o tratamento de esgoto. Segundo o SAAE, há o planejamento para transformar o abrigo da ETE Compacta SANTA MARIA (TERRACOR) em um laboratório para análises de esgoto.

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 Não Conforme

(DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	
[ETE-8.13] Observações	Não está sendo realizado monitoram ento regular. Além disso, como constatad o Monitoram ento da Qualidade do Esgoto realizado pela ARES- PCJ, ficou constatad o - conforme pode ser visto nos laudos 33316/202 4 e 33317/202 4 anexos ao Relatório de fiscalizaçã o, que a ETE não está atendendo aos padrões de eficiência estabeleci dos pela legislação vigente.
[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Não Conforme

[ETE-8.15] Observações	Ausência de guarda-corpo no entorno das chicanas de desinfecção do efluente tratado (Foto 1 abaixo). Além disso, recomenda-se a delimitação no entorno das lagoas para sinalização e evitar quedas em seu interior.
-------------------------------	---

Fotos de [ETE-8.15]

Foto 1 - Ausência de guarda-corpos no entorno das chicanas.

[ETE-8.20] - Não realizar automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Não Conforme
[ETE-8.20] Observações	Não está sendo realizado o automonitoramento do padrão de lançamento do efluente.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida Conforme

[ETE-8.25] Observações Licença de Operação 21010419, válida até 22/12/2028.

Fotos de [ETE-8.25]

Foto 1 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.1) Foto 2 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.2)

Foto 3 - L.O. ETE Rio das Pedras (p.2)

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida Não Conforme

[ETE-8.26] Observações Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de lançament o do efluente no corpo hídrico.

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída Conforme

[ETE-8.28] Observações Há macromed idor de saída (calha parshal) na ETE, além do macromed idor de

	entrada na EEEB Geral.			
ETE COMPACTA LUXEMBUR GO - RIO DAS PEDRAS	10.275 ETE COMPACTA LUXEMBURGO - RIO DAS PEDRAS ETE COMPACTA LUXEMBURGO - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na ETE Sistema: ETE COMPACTA LUXEMBURGO - RIO DAS PEDRAS Endereço: Jardim Dona Rosina, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. . CEP: 13390- 000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.859128, long=-47.6169689, accuracy=13.653 Fiscalizado ete compacta luxemburgo #102838835 Data de início da fiscalização 25/04/2024 Data de término da fiscalização 25/04/2024 Observações Gerais A ETE Compacta foi construída pelo Loteador, porém está desativada e, em função do início da operação da ETE ABÍLIO BOLZAN, que tratará todo o esgoto gerado no município, a previsão é de que esta compacta seja descomissionada no futuro. Foi observado que, ao menos no momento da fiscalização, não estava chegando esgoto na entrada da ETE.	ETE- 8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE-8.0]

- Foto 1 - Vista geral da ETE Compacta Luxemburgo.

Foto 2 - Vista geral do abrigo de operação e dos módulos de tratamento da ETE Compacta.
- Foto 3 - Calha Parshall da chegada de esgoto na ETE.

Foto 4 - Poço de sucção de esgoto na chegada da ETE.
- Foto 5 - Módulos de tratamento (UASB) da ETE Compacta.

Foto 6 - Detalhe da placa de identificação de um dos módulos de tratamento.
- Foto 7 - Detalhe da placa de identificação de um dos módulos de tratamento.

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE-8.29] Observações

Foi constatada a ausência de tampa ou outra forma de proteção no poço de sucção de esgoto. Como não há qualquer cercamento da área, há o risco de pessoas não autorizadas adentrem no local,

	inclusive próximo ao poço, podendo haver quedas e acidentes. Apesar da ETE estar desativad a, é necessári o que seja realizada a proteção adequada do poço de sucção. Fotos de [ETE-8.29] Foto 1 - Ausência de tampa ou proteção para evitar queda no poço de sucção.			
POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS	10.271 POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Endereço: R. Aradesco Bianchim, 924 - São Cristovao II, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 924. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo	CSB- 2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias

Dados técnicos de localização:
lat=-22.8361266, long=-47.6151452,
accuracy=13.653

Fiscalizado poço maria Arlete
#102834079

**Data de início da
fiscalização** 25/04/2024

**Data de término da
fiscalização** 25/04/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]

Foto 1 - Vista geral da área do poço. Foto 2 - Vista geral da área do poço.

Foto 3 - Vista geral da área do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada **Conforme**

[CSB-2.1] Observações Além da cerca no entorno da laje de proteção do poço, o mesmo se encontra dentro da área da Escola, que possui muro e portão para acesso.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque **Não Conforme**

[CSB-2.2] Observações Não há conjunto motobomb

a reserva
em
estoque.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não
Conforme

[CSB-2.4] Observações

Não há
identificaç
ão do
Poço.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 -
Macromedidor no
cavelete do Poço.

Foto 2 -
Macromedidor no
cavelete do Poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]

Foto 1 - Ponto de
tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Tubo para
medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não
Conforme

[CSB-2.11] Observações

Não foi
enviada à
Agência
document
ação
referente
à outorga

	de captação do poço.
[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSB-2.14] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Não Conforme
[CSB-2.15] Observações	É realizada cloração. Em relação ao flúor, foi informado pelo SAEE que a água captada já possui originalmente quantidades elevadas de fluoretos, sendo necessário, inclusive realizar diluição com água tratada

das ETAs para atendimento aos padrões de potabilidade. Contudo, como não foram enviadas para a Agência as informações referentes às análises dos parâmetros de potabilidade da água, não há como evidenciar que a fluoretação está adequada.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
--	---------------------

[CSB-2.16] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informações referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no tratament
-------------------------------	--

	o da água captada nos poços.			
POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS	10.271 POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Endereço: R. Aradesco Bianchim, 924 - São Cristovao II, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 924. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.8361266, long=-47.6151452, accuracy=13.653 Fiscalizado poço maria Arlete #102834079 Data de início da fiscalização 25/04/2024 Data de término da fiscalização 25/04/2024 Observações Gerais Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea) Fotos de [CSB-2.0] Foto 1 - Vista geral da área do poço. Foto 2 - Vista geral da área do poço. Foto 3 - Vista geral da área do poço. CSB-2.14 Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Imediato			

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSB-2.1] Observações

Além da cerca no entorno da laje de proteção do poço, o mesmo se encontra dentro da área da Escola, que possui muro e portão para acesso.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Não há conjunto motobomb a reserva em estoque.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB-2.4] Observações

Não há identificação do Poço.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 -
Macromedidor no
cavelete do Poço.

Foto 2 -
Macromedidor no
cavelete do Poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Ponto de
tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo para
medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não
Conforme

[CSB-2.11] Observações

Não foi
enviada à
Agência
document
ação
referente

à outorga
de
captação
do poço.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Não
Conforme

[CSB-2.14] Observações Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação Não
Conforme

[CSB-2.15] Observações É realizada cloração. Em relação ao flúor, foi informado pelo SAEE que a água captada já possui originalmente quantidades elevadas de fluoretos, sendo necessário, inclusive realizar diluição com água

tratada
das ETAs
para
atendimen
to aos
padrões
de
potabilida
de.
Contudo,
como não
foram
enviadas
para a
Agência
as
informaçõ
es
referentes
às
análises
dos
parâmetro
s de
potabilida
de da
água, não
há como
evidenciar
que a
fluoretaçã
o está
adequada.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
--	-------------------------

[CSB-2.16] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informaçõ es referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no
-------------------------------	--

	tratament o da água captada nos poços.			
POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS	10.271 POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Endereço: R. Aradesco Bianchim, 924 - São Cristovao II, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 924. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.8361266, long=-47.6151452, accuracy=13.653 Fiscalizado poço maria Arlete #102834079 Data de início da fiscalização 25/04/2024 Data de término da fiscalização 25/04/2024 Observações Gerais Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea) Fotos de [CSB-2.0]	CSB- 2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato



Foto 1 - Vista geral da área do poço. Foto 2 - Vista geral da área do poço.



Foto 3 - Vista geral da área do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[CSB-2.1] Observações Além da cerca no entorno da laje de proteção do poço, o mesmo se encontra dentro da área da Escola, que possui muro e portão para acesso.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque Não Conforme

[CSB-2.2] Observações Não há conjunto motobomb a reserva em estoque.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não
Conforme

[CSB-2.4] Observações

Não há identificação do Poço.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 -
Macromedidor no
cavelete do Poço.

Foto 2 -
Macromedidor no
cavelete do Poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]

Foto 1 - Ponto de tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo para medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não
Conforme

[CSB-2.11] Observações

Não foi enviada à Agência documentação referente

à outorga
de
captação
do poço.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Não
Conforme

[CSB-2.14] Observações Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação Não
Conforme

[CSB-2.15] Observações É realizada cloração. Em relação ao flúor, foi informado pelo SAEE que a água captada já possui originalmente quantidades elevadas de fluoretos, sendo necessário, inclusive realizar diluição com água

tratada
das ETAs
para
atendimen
to aos
padrões
de
potabilida
de.
Contudo,
como não
foram
enviadas
para a
Agência
as
informaçõ
es
referentes
às
análises
dos
parâmetro
s de
potabilida
de da
água, não
há como
evidenciar
que a
fluoretaçã
o está
adequada.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
---	-----------------

[CSB-2.16] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informaçõ es referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no
------------------------	--

	tratament o da água captada nos poços.			
POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS	10.271 POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Endereço: R. Aradesco Bianchim, 924 - São Cristovao II, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 924. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.8361266, long=-47.6151452, accuracy=13.653 Fiscalizado poço maria Arlete #102834079 Data de início da fiscalização 25/04/2024 Data de término da fiscalização 25/04/2024 Observações Gerais Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea) Fotos de [CSB-2.0]	CSB- 2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato



Foto 1 - Vista geral da área do poço. Foto 2 - Vista geral da área do poço.



Foto 3 - Vista geral da área do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada **Conforme**

[CSB-2.1] Observações Além da cerca no entorno da laje de proteção do poço, o mesmo se encontra dentro da área da Escola, que possui muro e portão para acesso.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque **Não Conforme**

[CSB-2.2] Observações Não há conjunto motobomb a reserva em estoque.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não
Conforme

[CSB-2.4] Observações

Não há identificação do Poço.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 -
Macromedidor no
cavelete do Poço.

Foto 2 -
Macromedidor no
cavelete do Poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]

Foto 1 - Ponto de tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo para medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não
Conforme

[CSB-2.11] Observações

Não foi enviada à Agência documentação referente

à outorga
de
captação
do poço.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Não
Conforme

[CSB-2.14] Observações Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação Não
Conforme

[CSB-2.15] Observações É realizada cloração. Em relação ao flúor, foi informado pelo SAEE que a água captada já possui originalmente quantidades elevadas de fluoretos, sendo necessário, inclusive realizar diluição com água

tratada
das ETAs
para
atendimen
to aos
padrões
de
potabilida
de.
Contudo,
como não
foram
enviadas
para a
Agência
as
informaçõ
es
referentes
às
análises
dos
parâmetro
s de
potabilida
de da
água, não
há como
evidenciar
que a
fluoretaçã
o está
adequada.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
--	-------------------------

[CSB-2.16] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informaçõ es referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no
-------------------------------	--

	tratament o da água captada nos poços.			
POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS	10.271 POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Endereço: R. Aradesco Bianchim, 924 - São Cristovao II, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 924. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.8361266, long=-47.6151452, accuracy=13.653 Fiscalizado poço maria Arlete #102834079 Data de início da fiscalização 25/04/2024 Data de término da fiscalização 25/04/2024 Observações Gerais Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea) Fotos de [CSB-2.0]	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias



Foto 1 - Vista geral da área do poço. Foto 2 - Vista geral da área do poço.



Foto 3 - Vista geral da área do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada **Conforme**

[CSB-2.1] Observações Além da cerca no entorno da laje de proteção do poço, o mesmo se encontra dentro da área da Escola, que possui muro e portão para acesso.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque **Não Conforme**

[CSB-2.2] Observações Não há conjunto motobomb a reserva em estoque.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
--	-------------------------

[CSB-2.4] Observações	Não há identificação do Poço.
------------------------------	-------------------------------

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	Conforme
---	-----------------

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme
---	-----------------

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 - Macromedidor no cavelete do Poço.	Foto 2 - Macromedidor no cavelete do Poço.
--	--

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
---	-----------------

Fotos de [CSB-2.8]

Foto 1 - Ponto de tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	Conforme
---	-----------------

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Tubo para medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Não Conforme
--	-------------------------

[CSB-2.11] Observações	Não foi enviada à Agência documentação referente à outorga de captação do poço.
-------------------------------	---

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
--	-----------------

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água		Não Conforme
[CSB-2.14] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.	
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação		Não Conforme
[CSB-2.15] Observações	É realizada cloração. Em relação ao flúor, foi informado pelo SAAE que a água captada já possui originalmente quantidades elevadas de fluoretos, sendo necessário, inclusive realizar diluição com água tratada das ETAs para atendimento aos padrões de	

potabilida
de.
Contudo,
como não
foram
enviadas
para a
Agência
as
informaçõ
es
referentes
às
análises
dos
parâmetro
s de
potabilida
de da
água, não
há como
evidenciar
que a
fluoretaçã
o está
adequada.

[CSB-2.16] - Produtos químicos
vencidos

Não
Conforme

[CSB-2.16] Observações

Não foram
enviadas
para a
Agência
as
informaçõ
es
referentes
às datas
de
validade
dos
produtos
químicos
utilizados
no
tratament
o da água
captada
nos
poços.

POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS	10.271 POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS Endereço: R. Aradesco Bianchim, 924 - São Cristovao II, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 924. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.8361266, long=-47.6151452, accuracy=13.653 Fiscalizado poço maria Arlete #102834079 Data de início da fiscalização 25/04/2024 Data de término da fiscalização 25/04/2024 Observações Gerais Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea) Fotos de [CSB-2.0]   Foto 1 - Vista geral da área do poço. Foto 2 - Vista geral da área do poço.	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
---	---	---------	-----------------------------------	-----------------



Foto 3 - Vista geral da
área do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
--	-----------------

[CSB-2.1] Observações	Além da cerca no entorno da laje de proteção do poço, o mesmo se encontra dentro da área da Escola, que possui muro e portão para acesso.
------------------------------	---

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
---	---------------------

[CSB-2.2] Observações	Não há conjunto motobomb a reserva em estoque.
------------------------------	--

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
--	---------------------

[CSB-2.4] Observações	Não há identificação do Poço.
------------------------------	-------------------------------

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	Conforme
---	-----------------

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme
---	-----------------

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 -
Macromedidor no
cavelete do Poço.

Foto 2 -
Macromedidor no
cavelete do Poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de
água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]

Foto 1 - Ponto de
tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de
medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Tubo para
medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem
outorga

Não
Conforme

[CSB-2.11] Observações

Não foi
enviada à
Agência
document
ação
referente
à outorga
de
captação
do poço.

[CSB-2.12] - Existência de
vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de
automonitoramento dos
parâmetros de qualidade da água

Não
Conforme

[CSB-2.14] Observações

Não foram
enviadas
para a
Agência
as
informaçõ
es
referentes
ao

monitoram
ento dos
parâmetro
s.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração
e/ou fluoretação

Não
Conforme

[CSB-2.15] Observações

É
realizada
cloração.
Em
relação ao
flúor, foi
informado
pelo
SAEE que
a água
captada já
possui
originalme
nte
quantidad
es
elevadas
de
fluoretos,
sendo
necessári
o,
inclusive
realizar
diluição
com água
tratada
das ETAs
para
atendimen
to aos
padrões
de
potabilida
de.
Contudo,
como não
foram
enviadas
para a
Agência
as
informaçõ
es
referentes

	às análises dos parâmetros de potabilidade da água, não há como evidenciar que a fluoretação está adequada. [CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos Não Conforme [CSB-2.16] Observações Não foram enviadas para a Agência as informações referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água captada nos poços.			
POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS	10.287 POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias

Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 382 - Conj. Hab. Vitória Perim Cezarino, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 382. . **CEP:** 13390-000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.842022, long=-47.5975345, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço eta 3 #102937826
Data de início da fiscalização	25/04/2024
Data de término da fiscalização	25/04/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Observações	Poço situado ao lado da ETA III.
-----------------------	----------------------------------

Fotos de [CSB-2.0]

Foto 1 - Vista geral da área do Poço.

Foto 2 - Vista geral da área do Poço.

Foto 3 - Vista geral do Poço.

Foto 4 - Vista geral do Poço.

Foto 5 - Vista geral do Poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	Não Conforme
---	--------------

[CSB-2.1] Observações	Apesar da grade lateral, não há
-----------------------	---------------------------------

proteção na parte superior, o que permite a entrada de pessoas alheias à operação.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque Não Conforme

[CSB-2.2] Observações Ausência de conjunto motobomb a reserva.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção Não Conforme

[CSB-2.5] Observações Não há laje de proteção adequada.

Fotos de [CSB-2.5]

Foto 1 - Ausência da laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor Conforme

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 - Macromedidor no cavalete do poço.

Foto 2 - Macromedidor no cavalete do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta Conforme

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível Não Conforme

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Ausência de tubo para medição de nível.		Foto 2 - Ausência de tubo para medição de nível.	
[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga		Não Conforme	
[CSB-2.11] Observações		Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de captação do poço.	
[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes		Conforme	
[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água		Não Conforme	
[CSB-2.14] Observações		Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.	
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação		Conforme	
[CSB-2.15] Observações		A água bruta captação é direcionada para o tanque de contato da ETA III, onde é feita a	

	cloração e fluoretaçã o.
[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
[CSB-2.16] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informaçõ es referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no tratament o da água captada nos poços.
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[CSB-2.17] Observações	Ausência de tampa de proteção no tubo de revestime nto do poço. É necessári a a proteção para evitar a entrada de qualquer material estranho no tubo do poço.

	Fotos de [CSB-2.17] Foto 1 - Ausência de tampa no tubo de revestimento do poço.			
POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS	10.287 POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 382 - Conj. Hab. Vitoria Perim Cezarino, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 382. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.842022, long=-47.5975345, accuracy=13.653 Fiscalizado poço eta 3 #102937826 Data de início da fiscalização 25/04/2024 Data de término da fiscalização 25/04/2024 Observações Gerais Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea) [CSB-2.0] Observações Poço situado ao lado da ETA III. Fotos de [CSB-2.0] Foto 1 - Vista geral da área do Poço. Foto 2 - Vista geral da área do Poço.	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias

Foto 3 - Vista geral do Poço.

Foto 4 - Vista geral do Poço.

Foto 5 - Vista geral do Poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[CSB-2.1] Observações

Apesar da grade lateral, não há proteção na parte superior, o que permite a entrada de pessoas alheias à operação.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Ausência de conjunto motobomb a reserva.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB-2.5] Observações

Não há laje de proteção adequada.

Fotos de [CSB-2.5]

Foto 1 - Ausência da laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 -
Macromedidor no
cavelete do poço.

Foto 2 -
Macromedidor no
cavelete do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta Conforme

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível Não
Conforme

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Ausência de
tubo para medição de
nível.

Foto 2 - Ausência de
tubo para medição de
nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga Não
Conforme

[CSB-2.11] Observações Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de captação do poço.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Não
Conforme

[CSB-2.14] Observações Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação **Conforme**

[CSB-2.15] Observações A água bruta captação é direcionad a para o tanque de contato da ETA III, onde é feita a cloração e fluoretaçã o.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos **Não Conforme**

[CSB-2.16] Observações Não foram enviadas para a Agência as informaçõ es referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no tratament o da água captada nos poços.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança **Não Conforme**

[CSB-2.17] Observações Ausência de tampa de proteção no tubo de revestime nto do poço. É

necessári
a a
proteção
para evitar
a entrada
de
qualquer
material
estranho
no tubo do
poço.

Fotos de [CSB-2.17]

Foto 1 - Ausência de
tampa no tubo de
revestimento do poço.

POÇO ETA
III - RIO DAS
PEDRAS

10.287

POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS

POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS](#)

Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 382 - Conj.
Hab. Vitoria Perim Cezarino, Rio das Pedras -
SP, 13390-000, Brasil. nº 382. . **CEP:** 13390-
000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.842022,
long=-47.5975345, accuracy=13.653

Fiscalizado poço eta 3 #102937826

**Data de início da
fiscalização** 25/04/2024

**Data de término da
fiscalização** 25/04/2024

Observações Gerais

CSB-
2.14

Ausência de
automonitoram
ento dos
parâmetros de
qualidade da
água

Imediato

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Observações	Poço situado ao lado da ETA III.
-----------------------	---

Fotos de [CSB-2.0]

Foto 1 - Vista geral da área do Poço.

Foto 2 - Vista geral da área do Poço.

Foto 3 - Vista geral do Poço.

Foto 4 - Vista geral do Poço.

Foto 5 - Vista geral do Poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	Não Conforme
---	-----------------

[CSB-2.1] Observações	Apesar da grade lateral, não há proteção na parte superior, o que permite a entrada de pessoas alheias à operação.
-----------------------	--

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
--	-----------------

[CSB-2.2] Observações	Ausência de conjunto motobomb a reserva.
-----------------------	--

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
---	-----------------

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	Não Conforme
--	-----------------

[CSB-2.5] Observações	Não há laje de proteção adequada.
------------------------------	--

Fotos de [CSB-2.5]

Foto 1 - Ausência da
laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme
---	----------

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 - Macromedidor no cavelete do poço.	Foto 2 - Macromedidor no cavelete do poço.
--	--

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
---	----------

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	Não Conforme
---	-----------------

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Ausência de tubo para medição de nível.	Foto 2 - Ausência de tubo para medição de nível.
--	--

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Não Conforme
--	-----------------

[CSB-2.11] Observações	Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de captação do poço.
-------------------------------	---

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
--	----------

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
---	-----------------

[CSB-2.14] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.
-------------------------------	--

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
---	----------

[CSB-2.15] Observações	A água bruta captação é direcionada para o tanque de contato da ETA III, onde é feita a cloração e fluoretação.
-------------------------------	---

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
--	--------------

[CSB-2.16] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informações referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água
-------------------------------	---

	captada nos poços. [CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme [CSB-2.17] Observações Ausência de tampa de proteção no tubo de revestime nto do poço. É necessári a a proteção para evitar a entrada de qualquer material estranho no tubo do poço. Fotos de [CSB-2.17] Foto 1 - Ausência de tampa no tubo de revestimento do poço.			
POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS	10.287 POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 382 - Conj. Hab. Vitoria Perim Cezarino, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 382. . CEP: 13390- 000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo	CSB- 2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato

Dados técnicos de localização: lat=-22.842022, long=-47.5975345, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço eta 3 #102937826
Data de início da fiscalização	25/04/2024
Data de término da fiscalização	25/04/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Observações	Poço situado ao lado da ETA III.
-----------------------	----------------------------------

Fotos de [CSB-2.0]

Foto 1 - Vista geral da área do Poço.

Foto 2 - Vista geral da área do Poço.

Foto 3 - Vista geral do Poço.

Foto 4 - Vista geral do Poço.

Foto 5 - Vista geral do Poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	Não Conforme
---	--------------

[CSB-2.1] Observações	Apesar da grade lateral, não há proteção na parte superior, o que permite a entrada de pessoas alheias à operação.
-----------------------	--

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
--	--------------

[CSB-2.2] Observações	Ausência de conjunto motobomba reserva.
------------------------------	---

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
--	---------------------

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	Não Conforme
---	---------------------

[CSB-2.5] Observações	Não há laje de proteção adequada.
------------------------------	-----------------------------------

Fotos de [CSB-2.5]

Foto 1 - Ausência da laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme
---	-----------------

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 - Macromedidor no cavalete do poço.	Foto 2 - Macromedidor no cavalete do poço.
--	--

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
---	-----------------

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	Não Conforme
---	---------------------

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Ausência de tubo para medição de nível.	Foto 2 - Ausência de tubo para medição de nível.
--	--

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Não Conforme
--	---------------------

[CSB-2.11] Observações	Não foi enviada à Agência documentação referente
-------------------------------	--

à outorga
de
captação
do poço.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Não
Conforme

[CSB-2.14] Observações Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação Conforme

[CSB-2.15] Observações A água bruta captação é direcionada para o tanque de contato da ETA III, onde é feita a cloração e fluoretação.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos Não
Conforme

[CSB-2.16] Observações Não foram enviadas para a Agência as informações referentes às datas

	de validade dos produtos químicos utilizados no tratament o da água captada nos poços. [CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme [CSB-2.17] Observações Ausência de tampa de proteção no tubo de revestime nto do poço. É necessári a a proteção para evitar a entrada de qualquer material estranho no tubo do poço. Fotos de [CSB-2.17] Foto 1 - Ausência de tampa no tubo de revestimento do poço.			
POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS	10.287 POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS	CSB- 2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS](#)

Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 382 - Conj.
Hab. Vitoria Perim Cezarino, Rio das Pedras -
SP, 13390-000, Brasil. nº 382. . **CEP:** 13390-
000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.842022,
long=-47.5975345, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço eta 3 #102937826
Data de início da fiscalização	25/04/2024
Data de término da fiscalização	25/04/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Observações	Poço situado ao lado da ETA III.
-----------------------	---

Fotos de [CSB-2.0]

Foto 1 - Vista geral da área do Poço.	Foto 2 - Vista geral da área do Poço.
Foto 3 - Vista geral do Poço.	Foto 4 - Vista geral do Poço.
Foto 5 - Vista geral do Poço.	

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[CSB-2.1] Observações	Apesar da grade lateral, não há proteção na parte superior, o que

permite a entrada de pessoas alheias à operação.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não
Conforme

[CSB-2.2] Observações

Ausência de conjunto motobomb a reserva.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não
Conforme

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Não
Conforme

[CSB-2.5] Observações

Não há laje de proteção adequada.

Fotos de [CSB-2.5]

Foto 1 - Ausência da laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 - Macromedidor no cavalete do poço.

Foto 2 - Macromedidor no cavalete do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Não
Conforme

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Ausência de tubo para medição de nível.

Foto 2 - Ausência de tubo para medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não
Conforme

[CSB-2.11] Observações

Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de captação do poço.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não
Conforme

[CSB-2.14] Observações

Não foram enviadas para a Agência as informaçõ es referentes ao monitoram ento dos parâmetro s.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB-2.15] Observações

A água bruta captação é direcionad a para o tanque de contato da ETA III, onde é feita a cloração e fluoretaçã o.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Não
Conforme

[CSB-2.16] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informações referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água captada nos poços.
------------------------	--

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
---	--------------

[CSB-2.17] Observações	Ausência de tampa de proteção no tubo de revestimento do poço. É necessária a a proteção para evitar a entrada de qualquer material estranho no tubo do poço.
------------------------	---

Fotos de [CSB-2.17]

Foto 1 - Ausência de tampa no tubo de revestimento do poço.

POÇO ETA
III - RIO DAS
PEDRAS

CSB-
2.2

Ausência de
conjunto moto
bomba reserva
em estoque

Em até
180 dias

10.287

POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS

POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS](#)

Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 382 - Conj.
Hab. Vitoria Perim Cezarino, Rio das Pedras -
SP, 13390-000, Brasil. nº 382. . **CEP:** 13390-
000 / **Cidade:** Rio das Pedras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.842022,
long=-47.5975345, accuracy=13.653

Fiscalizado poço eta 3 #102937826

**Data de início da
fiscalização** 25/04/2024

**Data de término da
fiscalização** 25/04/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação
Subterrânea)

[CSB-2.0] Observações Poço
situado ao
lado da
ETA III.

Fotos de [CSB-2.0]

Foto 1 - Vista geral da Foto 2 - Vista geral da
área do Poço. área do Poço.

Foto 3 - Vista geral do Foto 4 - Vista geral do
Poço. Poço.

Foto 5 - Vista geral do
Poço.

[CSB-2.1] - A área não está Não
devidamente cercada **Conforme**

[CSB-2.1] Observações	Apesar da grade lateral, não há proteção na parte superior, o que permite a entrada de pessoas alheias à operação.
------------------------------	--

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
---	---------------------

[CSB-2.2] Observações	Ausência de conjunto motobomb a reserva.
------------------------------	--

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
--	---------------------

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	Não Conforme
---	---------------------

[CSB-2.5] Observações	Não há laje de proteção adequada.
------------------------------	-----------------------------------

Fotos de [CSB-2.5]

Foto 1 - Ausência da laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme
---	-----------------

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 - Macromedidor no cavalete do poço.

Foto 2 - Macromedidor no cavalete do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
---	-----------------

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Não
Conforme

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Ausência de tubo para medição de nível.

Foto 2 - Ausência de tubo para medição de nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não
Conforme

[CSB-2.11] Observações

Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de captação do poço.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não
Conforme

[CSB-2.14] Observações

Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB-2.15] Observações

A água bruta captação é direcionada para o tanque de

contato da
ETA III,
onde é
feita a
cloração e
fluoretaçã
o.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
--	-------------------------

[CSB-2.16] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informaçõ es referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no tratament o da água captada nos poços.
-------------------------------	--

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
--	-------------------------

[CSB-2.17] Observações	Ausência de tampa de proteção no tubo de revestime nto do poço. É necessári a a proteção para evitar a entrada de qualquer material
-------------------------------	--

	estranho no tubo do poço. Fotos de [CSB-2.17] Foto 1 - Ausência de tampa no tubo de revestimento do poço.			
POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS	10.287 POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 382 - Conj. Hab. Vitoria Perim Cezarino, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 382. . CEP: 13390- 000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.842022, long=-47.5975345, accuracy=13.653 Fiscalizado poço eta 3 #102937826 Data de início da fiscalização 25/04/2024 Data de término da fiscalização 25/04/2024 Observações Gerais Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea) [CSB-2.0] Observações Poço situado ao lado da ETA III. Fotos de [CSB-2.0]	CSB- 2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

Foto 1 - Vista geral da área do Poço.

Foto 2 - Vista geral da área do Poço.

Foto 3 - Vista geral do Poço.

Foto 4 - Vista geral do Poço.

Foto 5 - Vista geral do Poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Não
Conforme

[CSB-2.1] Observações

Apesar da grade lateral, não há proteção na parte superior, o que permite a entrada de pessoas alheias à operação.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não
Conforme

[CSB-2.2] Observações

Ausência de conjunto motobomb a reserva.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não
Conforme

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Não
Conforme

[CSB-2.5] Observações

Não há laje de proteção adequada.

Fotos de [CSB-2.5]

Foto 1 - Ausência da laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 -
Macromedidor no
cavelete do poço.

Foto 2 -
Macromedidor no
cavelete do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Não
Conforme

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Ausência de
tubo para medição de
nível.

Foto 2 - Ausência de
tubo para medição de
nível.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não
Conforme

[CSB-2.11] Observações

Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de captação do poço.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não
Conforme

[CSB-2.14] Observações

Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoram

	ento dos parâmetro s.
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	
Conforme	
[CSB-2.15] Observações	A água bruta captação é direcionad a para o tanque de contato da ETA III, onde é feita a cloração e fluoretaçã o.
[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	
Não Conforme	
[CSB-2.16] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informaçõ es referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no tratament o da água captada nos poços.
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	
Não Conforme	
[CSB-2.17] Observações	Ausência de tampa de proteção

	no tubo de revestimento do poço. É necessário a a proteção para evitar a entrada de qualquer material estranho no tubo do poço. Fotos de [CSB-2.17] Foto 1 - Ausência de tampa no tubo de revestimento do poço.			
POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS	10.287 POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea Sistema: POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 382 - Conj. Hab. Vitória Perim Cezarino, Rio das Pedras - SP, 13390-000, Brasil. nº 382. . CEP: 13390-000 / Cidade: Rio das Pedras, São Paulo Dados técnicos de localização: lat=-22.842022, long=-47.5975345, accuracy=13.653 Fiscalizado poço eta 3 #102937826 Data de início da fiscalização 25/04/2024 Data de término da fiscalização 25/04/2024	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Observações	Poço situado ao lado da ETA III.
-----------------------	---

Fotos de [CSB-2.0]

Foto 1 - Vista geral da área do Poço. Foto 2 - Vista geral da área do Poço.

Foto 3 - Vista geral do Poço. Foto 4 - Vista geral do Poço.

Foto 5 - Vista geral do Poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	Não Conforme
---	-----------------

[CSB-2.1] Observações	Apesar da grade lateral, não há proteção na parte superior, o que permite a entrada de pessoas alheias à operação.
-----------------------	--

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
--	-----------------

[CSB-2.2] Observações	Ausência de conjunto motobomb a reserva.
-----------------------	--

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
---	-----------------

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção	Não Conforme
--	-----------------

[CSB-2.5] Observações	Não há laje de proteção adequada.
------------------------------	--

Fotos de [CSB-2.5]

Foto 1 - Ausência da
laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Conforme
---	----------

Fotos de [CSB-2.6]

Foto 1 - Macromedidor no cavelete do poço.	Foto 2 - Macromedidor no cavelete do poço.
--	--

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
---	----------

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	Não Conforme
---	-----------------

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Ausência de tubo para medição de nível.	Foto 2 - Ausência de tubo para medição de nível.
--	--

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Não Conforme
--	-----------------

[CSB-2.11] Observações	Não foi enviada à Agência document ação referente à outorga de captação do poço.
-------------------------------	---

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
--	----------

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
---	-----------------

[CSB-2.14] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informações referentes ao monitoramento dos parâmetros.
-------------------------------	--

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
---	----------

[CSB-2.15] Observações	A água bruta captação é direcionada para o tanque de contato da ETA III, onde é feita a cloração e fluoretação.
-------------------------------	---

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
--	--------------

[CSB-2.16] Observações	Não foram enviadas para a Agência as informações referentes às datas de validade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água
-------------------------------	---

	captada nos poços. [CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme [CSB-2.17] Observações Ausência de tampa de proteção no tubo de revestime nto do poço. É necessári a a proteção para evitar a entrada de qualquer material estranho no tubo do poço. Fotos de [CSB-2.17] Foto 1 - Ausência de tampa no tubo de revestimento do poço.			
POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS	10.287 	CSB- 2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS	10.283	CSB- 2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS	10.283	CSB- 2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias

POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS	10.283	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS	10.283	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS	10.283	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS	10.283	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS	10.283	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS	10.283	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS	10.283	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS	10.283	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias

POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB- 2.14	Ausência de automonitora- mento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB- 2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB- 2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB- 2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB- 2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB- 2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB- 2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB- 2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS	10.284	CSB- 2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO ROTATÓRIA DA	10.266	CSB- 2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias

BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS				
POÇO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS	10.266	CSB- 2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS	10.266	CSB- 2.14	Ausência de automonitorem ento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS	10.266	CSB- 2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS	10.266	CSB- 2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS	10.266	CSB- 2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS	10.266	CSB- 2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS	10.266	CSB- 2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

POÇO SÃO CRISTÓVÃO II (CAIXA BAIXA) - RIO DAS PEDRAS	10.273	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO SÃO CRISTÓVÃO II (CAIXA BAIXA) - RIO DAS PEDRAS	10.273	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO SÃO CRISTÓVÃO II (CAIXA BAIXA) - RIO DAS PEDRAS	10.273	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO SÃO CRISTÓVÃO II (CAIXA BAIXA) - RIO DAS PEDRAS	10.273	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO SÃO CRISTÓVÃO II (CAIXA BAIXA) - RIO DAS PEDRAS	10.273	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO SÃO CRISTÓVÃO II (CAIXA BAIXA) - RIO DAS PEDRAS	10.273	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO SÃO CRISTÓVÃO II (CAIXA BAIXA) - RIO DAS PEDRAS	10.273	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. ELEVADO NOSSO	10.281	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

TETO - RIO DAS PEDRAS				
RES. ELEVADO NOSSO TETO - RIO DAS PEDRAS	10.281	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. ELEVADO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS	10.267	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. ELEVADO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS	10.267	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. ELEVADO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS	10.267	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. ELEVADO SAN MARINO - RIO DAS PEDRAS	10.274	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. ELEVADO SAN MARINO - RIO DAS PEDRAS	10.274	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. ELEVADO SAN	10.274	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza,	Imediato

MARINO - RIO DAS PEDRAS			conservação e segurança	
RES. ELEVADO SAN MARINO - RIO DAS PEDRAS	10.274	RES- 6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. ELEVADO SAN MARINO - RIO DAS PEDRAS	10.274	RES- 6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. ELEVADO SAN MARINO - RIO DAS PEDRAS	10.274	RES- 6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVAT ÓRIO BAIXO SÃO CRISTÓVÃO	10.272	RES- 6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVAT ÓRIO BAIXO SÃO CRISTÓVÃO	10.272	RES- 6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVAT ÓRIO BAIXO SÃO CRISTÓVÃO	10.272	RES- 6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVAT ÓRIO BAIXO SÃO CRISTÓVÃO	10.272	RES- 6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

RESERVATÓRIO SÃO CRISTÓVÃO II	10.269	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO SÃO CRISTÓVÃO II	10.269	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Lançamento de esgoto in natura - Condições gerais

Novo Item Fiscalizado 10.280 - Lançamento de esgoto in natura (atrás da Escola Municipal Professora Immaculada Grecco Civolani) (Rio Das Pedras)

Captações subterrâneas (poços)

Novo Item Fiscalizado 10.266 - POÇO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.271 - POÇO ESCOLA MARIA ARLETE (SÃO CRISTÓVÃO) - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.273 - POÇO SÃO CRISTÓVÃO II (CAIXA BAIXA) - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.276 - POÇO MASSUD COURY 1 - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.279 - POÇO NOSSO TETO (ESCOLA PROF. IMMACULADA GRECCO CIVOLANI) - RIO DA PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.282 - POÇO PRAÇA MASSUD COURY - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.283 - POÇO JOSÉ VIEGAS - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.284 - POÇO POMBAL - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.287 - POÇO ETA III - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 10.267 - RES. ELEVADO ROTATÓRIA DA BANDEIRA - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.269 - RES. ELEVADO (AMARELO) CAIXA ALTA SÃO CRISTÓVÃO II - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.270 - RES. ELEVADO (AZUL) CAIXA ALTA II SÃO CRISTÓVÃO II (MENOR) - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.272 - RES. SEMIENTERRADO CAIXA BAIXA SÃO CRISTÓVÃO II - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.274 - RES. ELEVADO SAN MARINO - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.277 - RES. APOIADO MASSUD COURY 1 - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.278 - RES. ELEVADO LUXEMBURGO (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.281 - RES. ELEVADO NOSSO TETO - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

ETEs

Novo Item Fiscalizado 10.268 - ETE COMPACTA SANTA MARIA (TERRACOR) - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.275 - ETE COMPACTA LUXEMBURGO - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Novo Item Fiscalizado 10.285 - ETE ABÍLIO BOLZAN - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

Estação elevatória de esgoto (EEEB)

Novo Item Fiscalizado 10.286 - EEEB GERAL - RIO DAS PEDRAS (Rio Das Pedras)

—

Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 3 vezes - última modificação: 29/05/2024 10:45:03)

É base de:

Auto de Notificação **090/2024** - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:



Memorando 189/2024 - Relatório de Fiscalização **090/2024** - SAAE Rio das Pedras

Proc. Administrativo 115/2024 - MONITORAMENTO DE ESGOTO

Ofício 676/2024 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 204/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Ofício 988/2024 - Encaminhamento de Ofício

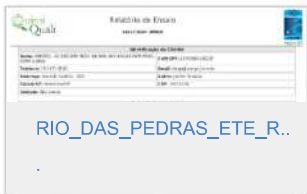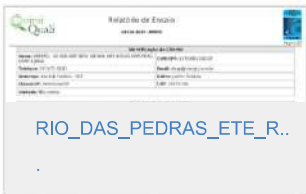

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

29/05/2024 09:34:00 Diego Ruiz Soares **D1** emitiu o Auto de Notificação **090/2024** a partir deste documento.

29/05/2024 11:27:26 Diego Ruiz Soares **D1** assinou digitalmente Relatório de Fiscalização **090/2024** com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF 387.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
090/2024

29/05/2024 11:28

(Encaminhado)

Diego S. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO, segue para providências.

Obrigado.

—

Att,

Diego Ruiz Soares
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: diego@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

29/05/2024 11:28:09

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1)

←

29/05/2024 11:31:06

Diego Ruiz Soares D1 finalizou para edição.