



Relatório de Fiscalização 096/2025



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 874.617.486.354.910.952

[Arespcj](#)

CC

30/05/2025 17:04

Município

[Cis - Companhia Ituana De Saneamento](#)

· 112118-6682

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITU

PRESTADOR: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS

Relatório de Fiscalização Programada para Verificação de Não Conformidades

Americana, julho de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Itu
Prefeito: Herculano Castilho Passos Júnior
Endereço: Avenida Itu 400 anos, 111 – Novo Centro – Itu – SP
Telefone: (11) 4886-9600
Lei Municipal que ratifica o protocolo de intenções: Lei Municipal nº 1.867, de 06/01/2017
Convênio de Cooperação nº 01/2017.

1.2 PRESTADOR

Nome: Companhia Ituana de Saneamento - CIS
Responsável legal: Gilmar Souza dos Santos (Diretor Superintendente)
Endereço: Rua Bartira, 300 – Vila Leis
Telefone: (11) 2118-6682
E-mail: superintendente@cis-itu.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Mayara Miranda Ruela - Eng. Civil - Supervisora do Departamento de Engenharia – CIS Itu

3. FISCALIZAÇÃO

Em 28/05/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Tabela 1 - Novas não conformidades constatadas.

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
BRAIAIÁ	CSP-3.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Imediato
BRAIAIÁ	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
BRAIAIÁ	CSP-3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
BRAIAIÁ	CSP-3.7	Captação de água sem outorga vencida	Em até 180 dias
CAPT SANTO ANTÔNIO	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CAPT SANTO ANTÔNIO	CSP-3.10	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPT SANTO ANTÔNIO	CSP-3.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Imediato
CAPT SANTO ANTÔNIO	CSP-3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
CAPT SANTO ANTÔNIO	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT SANTO ANTÔNIO	CSP-3.7	Captação de água sem outorga vencida	Em até 180 dias
EEAB FUBALEIRO - ITU	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT PASSAGEM BELA VISTA - ITU	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

EEAT PASSAGEM BELA VISTA - ITU	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEAT PASSAGEM BELA VISTA - ITU	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT PASSAGEM BELA VISTA - ITU	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAT PASSAGEM BELA VISTA - ITU	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT PASSAGEM BELA VISTA - ITU	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
FUBALEIRO	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
FUBALEIRO	CSP-3.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Imediato
FUBALEIRO	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
FUBALEIRO	CSP-3.7	Captação de água sem outorga vencida	Em até 180 dias
POÇO 4 SISTEMA BRAIAIÁ - ITU	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO 4 SISTEMA BRAIAIÁ - ITU	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO P3 DA CAPTAÇÃO BRAIAIÁ	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO P3 DA CAPTAÇÃO BRAIAIÁ	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
RES. ELEVADO VILLAGGIOS DITÁLIA - ITU	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. ELEVADO VILLAGGIOS DITÁLIA - ITU	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

RES. ELEVADO VILLAGGIOS DITÁLIA - ITU	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. ELEVADO VILLAGGIOS DITÁLIA - ITU	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. PASSAGEM BELA VISTA - ITU	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. PASSAGEM BELA VISTA - ITU	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. PASSAGEM BELA VISTA - ITU	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. PASSAGEM BELA VISTA - ITU	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captações superficiais


Novo Item Fiscalizado 12.238 - CAPT. SUPERFICIAL FUBALEIRO - ITU (Itu)

CAPT. SUPERFICIAL FUBALEIRO - ITU

FUBALEIRO

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [FUBALEIRO](#)

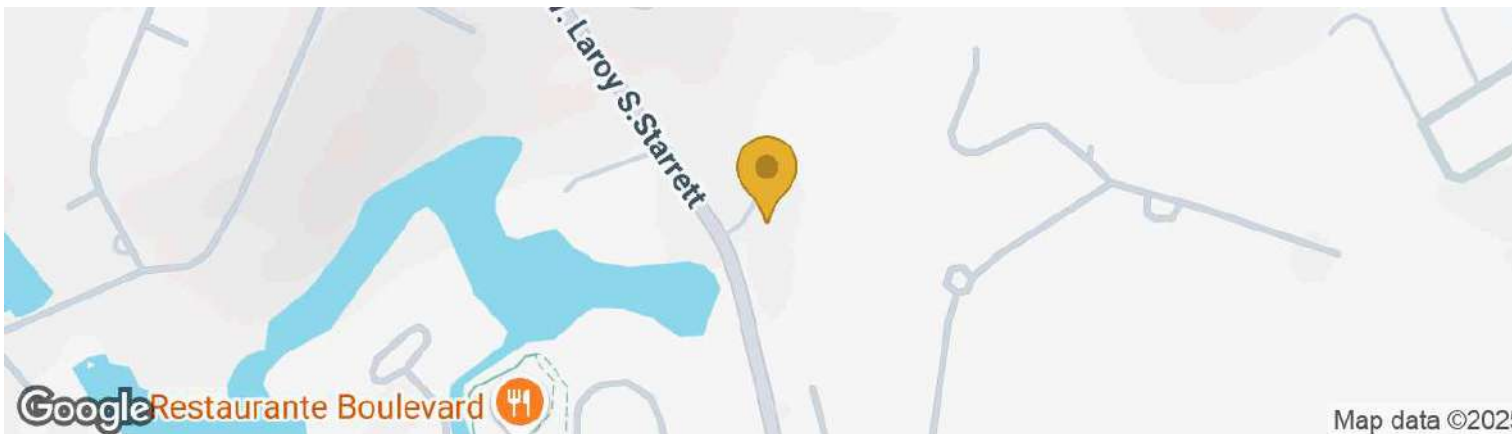

Endereço: Av. Laroy S.Starrett, 9 - Jardim Rancho Grande, Itu - SP, 13306-300, Brasil. nº 9. . **CEP:** 13306-300 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.291947, long=-47.2779561, accuracy=13.653

Fiscalizado	captação superficial Fubaleiro itu #144841134
Data de início da fiscalização	28/05/2025
Data de término da fiscalização	28/05/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Observações

Trata-se de uma captação superficial na Represa do Fubaleiro (Ribeirão do Pirapitingui), com direcionamento da água bruta por gravidade até a EEAB Fubaleiro. Cabe destacar que em Relatórios de fiscalizações anteriores, tanto esta EEAB quanto a Captação Superficial em si foram avaliadas

em uma mesma ficha. Para facilitar o entendimento da Agência e dos apontamentos para o prestador, tais subsistemas serão divididos em duas fichas. Laudos do automonitoramento anexos ao relatório de fiscalização.

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Vista geral da represa Fubaleiro.



Foto 2 - Vista do barramento da represa Fubaleiro.



Foto 3 - Vista geral da área.



Foto 4 - Vista geral da área.



Foto 5 - Reservatório e EEAT situados ao lado da represa.



Foto 6 - Ponto de tomada de água bruta e adução por gravidade até a EEAB.



Foto 7 - Ponto de tomada de água bruta e adução por gravidade até a EEAB.



Foto 8 - Vista geral da represa.

[CSP3.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[CSP3.1] Observações

A área não possui portão ou adequado cercamento.

Fotos de CSP3.1



Foto 1 - Ausência de portão na entrada da área.



Foto 2 - Ausência de cercamento adequado na parte sob responsabilidade do prestador de serviços.

[CSP3.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSP3.5] Observações

Ausência de qualquer identificação da área.

[CSP3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[CSP3.12] Observações

Ausência de guarda-corpos na passarela de acesso ao volante da comporta.

Fotos de CSP3.12



Foto 1 - Passarela de acesso ao volante da comporta.

[CSP3.7] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSP3.7] Observações

Portaria DAEE nº 2908 de 30 de maio de 2018, com prazo de 45 meses. Considerando o prazo da Portaria, a captação está com a outorga vencida. Contudo, a publicação desta mesma outorga no Diário Oficial do Estado de SP em maio de 2018 indica o prazo de 45 anos. Em que pese a geração de dúvidas quanto ao prazo adequado, o entendimento desta Agência é de que o documento oficial é a Portaria, estando, portanto, a Outorga vencida. Documentos anexados ao relatório de fiscalização.

Fotos de CSP3.7

[illegible]

Foto 1 - Portaria DAEE nº 2908 de 30 de maio de 2018 (a captação Fubaleiro é a de número 01 - Ribeirão Pirapitingui).

município de Indaiatuba, conforme abaixo identificado: Poço Local 001 DAEE 301-1434 - Aquífero Cristalino - Coord. Geográficas Latitude S 23° 07' 32,14" - Longitude O 47° 13' 15,38" - Vazão Máxima Instantânea 4,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 80,00 m³ - Período 20 h/d - Prazo 05 anos. Processo DAEE 9821410 - Extrato de Portaria 2907/18;

em nome da Companhia Itana de Saneamento - CIS, CNPJ 26.938.926/0001-16, a autorização administrativa para o(s) uso(s) em recursos hídricos superficiais, para fins de atendimento urbano no município de ITU, conforme abaixo identificado:

Captação Superficial 01 - Ribeirão Pirapitingui - Coord. Geográficas Latitude S 23° 17' 32,17" - Longitude o 47° 16' 43,87" - Vazão Máxima Instantânea 1.008,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 13.104,00 m³ - Período 13 h/d - Prazo 45 anos.

Captação Superficial 02 - Corrego dos Gomes - Coord. Geográficas Latitude S 23° 16' 56,45" - Longitude O 47° 15' 34,30" - Vazão Máxima Instantânea 180,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 3.960,00 m³ - Período 22 h/d - Prazo 45 anos;


Captação Superficial 03 - Córrego Bralalá - Coord. Geográficas Latitude S 23° 17' 33,57" - Longitude o 47° 16' 14,68" - Vazão Máxima Instantânea 432,00 m³/h - Uso Diário Máximo

Foto 2 - Extrato do Diário Oficial do Estado de São Paulo, 31 de maio de 2018, com indicativo de que o prazo das outorgas seriam de **45 anos**, e não 45 meses.

CAPT. SUPERFICIAL BRAIAIÁ - ITU

BRAIAIÁ

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)
Sistema: [BRAIAIÁ](#)

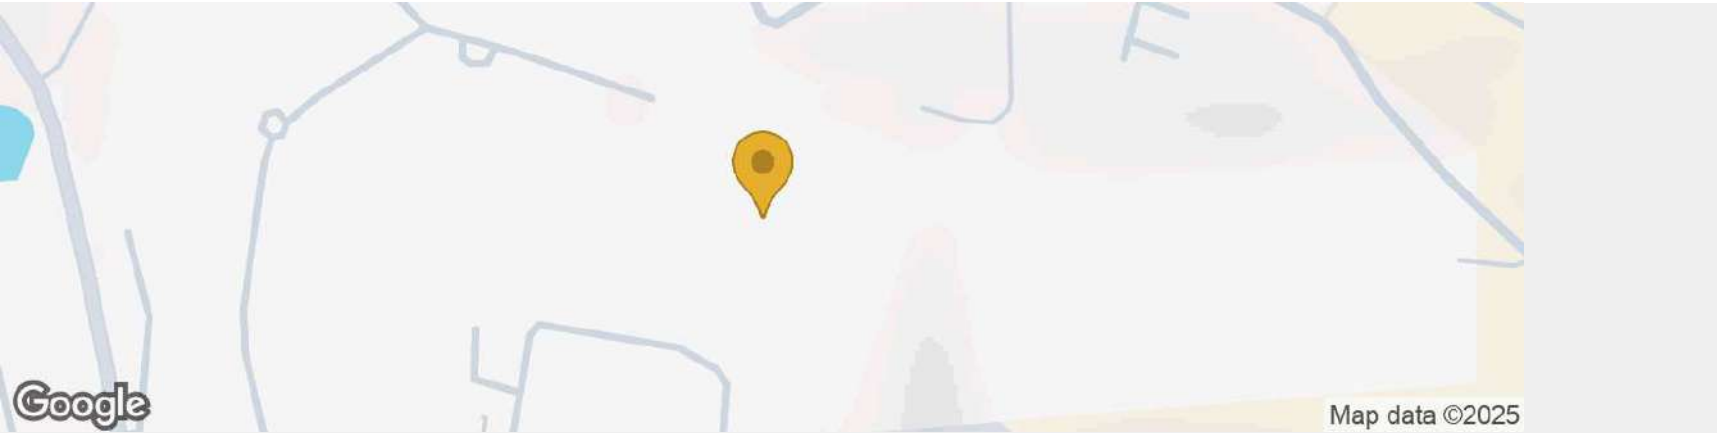

Endereço: R. dos Flamboyants, 1 - Rancho Grande, Itu - SP, 13306-300, Brasil. nº 1. . CEP: 13306-300 / Cidade: Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2924267, long=-47.270945, accuracy=13.653

Fiscalizado	captação braiaia itu #144819245
Data de início da fiscalização	28/05/2025
Data de término da fiscalização	28/05/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Observações

Trata-se de captação superficial na represa do Córrego Braiaia, com desvio na barragem para a EEAB situada ao lado. Destaca-

se que no dia da fiscalização a captação não estava operando, em virtude da baixa vazão do Córrego e reduzido nível d'água na represa. A EEAB recalca diretamente para a ETA Rancho Grande. Laudos do automonitoramento da qualidade da água anexados ao relatório de fiscalização.

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Vista geral da Represa do Braiaia.



Foto 2 - Vista geral da Represa do Braiaia.



Foto 3 - Identificação da Represa.



Foto 4 - Vista a montante da Represa



Foto 5 - Canal de derivação da água bruta e, ao fundo, casa de bombas da EEAB.



Foto 6 - Identificação da EEAB.

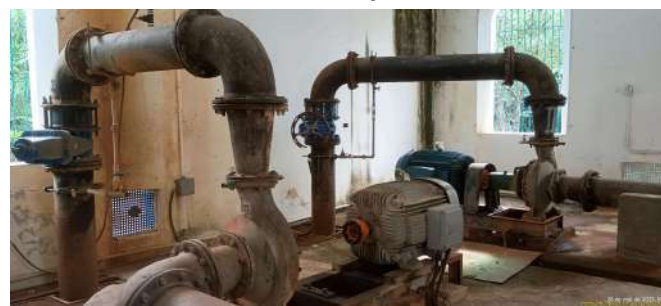


Foto 7 - Conjuntos motobomba da EEAB.



Foto 8 - Único conjunto motobomba instalado no momento da fiscalização.



Foto 9 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto motobomba.



Foto 10 - PAINEL ELÉTRICO E DE COMANDOS DA EEAB.



Foto 11 - FUNDOS DA CASA DE BOMBA, COM DETALHA PARA O CANAL ONDE ESTÁ A ADUTORA DE RECALQUE.

[CSP3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[CSP3.12] Observações

O canal de derivação da represa até o tanque de sucção da EEAB não possui guarda-corpos ou outra forma de proteção para evitar quedas. É necessário que o prestador providencie estudo técnico e adequação do entorno do canal para evitar quedas e acidentes.

Fotos de CSP3.12



Foto 1 - AUSÊNCIA DE GUARDA-CORPO OU OUTRA FORMA DE PROTEÇÃO NAS ALTERAIS DO CANAL DE DERIVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA.

[CSP3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[CSP3.3] Observações

No momento da fiscalização havia apenas um conjunto motobomba operacional e instalado, pois, segundo informação do prestador, a bomba do outro conjunto estaria em manutenção.

Fotos de CSP3.3



Foto 1 - Ausência de conjunto reserva.

[CSP3.7] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSP3.7] Observações

Portaria DAEE nº 2908 de 30 de maio de 2018, com prazo de 45 meses. Considerando o prazo da Portaria, a captação está com a outorga vencida. Contudo, a publicação desta mesma outorga no Diário Oficial do Estado de SP em maio de 2018 indica o prazo de 45 anos. Em que pese a geração de dúvidas quanto ao prazo adequado, o entendimento desta Agência é de que o

documento oficial é a Portaria, estando, portanto, a Outorga vencida. Documentos anexados ao relatório de fiscalização.

Fotos de CSP3.7

PORTARIA DAEE Nº 2908 DE 30 DE MAIO DE 2018

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 14, incisos I e XVI do Decreto nº 52.656 de 05/01/71, e a vista do Código de Águas, da Lei nº 6.134 de 10/06/68, do Decreto de outorgas e informações constantes das outorgas, expostas sob o(s) Protocolo(s) DAEE nº(s) 17.974 de 31/07/2017 e 13.978 de 31/07/2017, emitido(s) no Processo DAEE nº 9834026 – Vol. 02.

D E T E R M I N A

ARTIGO 1º - Fica outorgado, em nome da COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS, CNPJ nº 26.938.926/0001-16, à autorização administrativa para uso(s) em recursos hídricos superficiais, para fins de atendimento, no município de Itú, conforme abaixo identificado:

Uso	Recursos Hídricos	Coordenadas Geográficas		Vazão Máxima Instantânea (m³/s)	Uso Diário Máximo		Prazo (meses)
		Latitude	Longitude		Volume (m³)	Período (h/d)	
Captação Superficial 01	Ribeirão Pirapitingui	23°17'31,17"	47°16'13,67"	1.008,00	13.104,00	13	45
Captação Superficial 02	Corrego dos Gomes	23°16'20,43"	47°16'14,30"	180,00	3.960,00	22	45
Captação Superficial 03	Corrego Braita	23°17'33,57"	47°16'14,68"	432,00	8.640,00	20	45
Captação Superficial 04	Rio Ituin	23°17'33,57"	47°16'09,23"	432,00	10.368,00	24	45
Captação Superficial 05	Alameda de Vinte e Nove de Maio	23°16'35,58"	47°16'13,67"	115,00	2.760,00	24	45
Captação Superficial 06	Corrego São José	23°16'20,43"	47°16'09,23"	90,00	2.160,00	24	45
Captação Superficial 07	Ribeirão da Várzea ou São Miguel	23°16'22,53"	47°16'13,67"	225,00	3.240,00	19	45
Captação Superficial 08	Ribeirão Grande/Corrego do Benedito	23°15'44,83"	47°16'13,67"	1.800,00	27.648,00	24	45
Captação Superficial 09	Rio Pirapitingui	23°17'31,17"	47°16'13,67"	432,00	8.640,00	19	45

Itú - SP - Foto: Roberto da Silva (2018)

Foto 1 - Portaria DAEE nº 2908 de 30 de maio de 2018.

município de Indaiatuba, conforme abaixo identificado: Poço Local 001 DAEE 301-1434 - Aquífero Cristalino - Coord. Geográficas Latitude S 23° 07' 32,14" - Longitude o 47° 13' 15,38" - Vazão Máxima Instantânea 4,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 80,00 m³ - Período 20 h/d - Prazo 05 anos. Processo DAEE 9821410 - Extrato de Portaria 2907/18;

em nome da Companhia Ituana de Saneamento - CIS, CNPJ 26.938.926/0001-16, a autorização administrativa para uso(s) em recursos hídricos superficiais, para fins de atendimento urbano no município de Itú, conforme abaixo identificado:

Captação Superficial 01 - Ribeirão Pirapitingui - Coord. Geográficas Latitude S 23° 17' 32,17" - Longitude o 47° 16' 43,87" - Vazão Máxima Instantânea 1.008,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 13.104,00 m³ - Período 13 h/d - Prazo 45 anos;

Captação Superficial 02 - Corrego dos Gomes - Coord. Geográficas Latitude S 23° 16' 56,45" - Longitude o 47° 15' 34,30" - Vazão Máxima Instantânea 180,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 3.960,00 m³ - Período 22 h/d - Prazo 45 anos;

Captação Superficial 03 - Corrego Braita - Coord. Geográficas Latitude S 23° 17' 33,57" - Longitude o 47° 16' 14,68" - Vazão Máxima Instantânea 432,00 m³/h - Uso Diário Máximo:

Foto 2 - Extrato do Diário Oficial do Estado de São Paulo, 31 de maio de 2018, com indicativo de que o prazo das outorgas seriam de 45 anos, e não 45 meses.

[CSP3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSP3.14] Observações

Próximo à casa de bombas da EEAB há uma caixa (poço) de acesso ao registro da tubulação, sem proteção para evitar quedas. O prestador deve providenciar estrutura para fechamento da caixa (mas que permita acesso para manutenções e operações de rotina) ou outra forma de limitação para evitar acidentes.

Fotos de CSP3.14



Foto 1 - Caixa (poço) de acesso ao registro da tubulação.

Novo Item Fiscalizado 12.237 - CAPT. SUPERFICIAL SANTO ANTÔNIO - ITU (Itu)

CAPT. SUPERFICIAL SANTO ANTÔNIO - ITU

CAPT SANTO ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT SANTO ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Machado de Assis, 14 - Campos de Santo Antonio, Itu - SP, 13305-410, Brasil. nº 14. . **CEP:** 13305-410 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2821316, long=-47.2589406, accuracy=13.653

Fiscalizado	captação superficial santo Antônio #144837103
Data de início da fiscalização	28/05/2025
Data de término da fiscalização	28/05/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Observações

Trata-se de captação superficial na represa situada dentro do Cond. Residencial Santo Antônio, sendo recalcada para a ETA Rancho Grande. Laudos do automonitoramento da qualidade da água anexados ao relatório de fiscalização.

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Vista geral da casa de bombas (EEAB) e, ao fundo, da represa.



Foto 2 - Vista geral da represa.



Foto 3 - Vista geral da represa.



Foto 5 - Identificação do local.



Foto 7 - Vista interna da EEAB.



Foto 4 - Tubulações de sucção da casa de bombas.



Foto 6 - Vista interna da EEAB.



Foto 8 - Único conjunto motobomba instalado no momento da fiscalização.



Foto 9 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto motobomba.

[CSP3.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[CSP3.1] Observações

A casa de bombas possui fechamento, porém o entorno não.

[CSP3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[CSP3.12] Observações

O entorno imediato da casa de bombas, inclusive estruturas externas do prestador de serviços, não possuem guarda-corpos ou limitadores para evitar quedas na represa. O prestador deve providenciar estudo técnico para avaliar a melhor opção de estruturas para evitar quedas e acidentes.

Fotos de CSP3.12



Foto 1 - Situação do entorno da casa de bombas.



Foto 3 - Situação do entorno da casa de bombas.



Foto 2 - Situação do entorno da casa de bombas.

[CSP3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[CSP3.3] Observações

Ausência de equipamentos reservas no momento da fiscalização.

[CSP3.7] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSP3.7] Observações

Portaria DAEE nº 2908 de 30 de maio de 2018, com prazo de 45 meses. Considerando o prazo da Portaria, a captação está com a outorga vencida. Contudo, a publicação desta mesma outorga no Diário Oficial do Estado de SP em maio de 2018 indica o prazo de 45 anos. Em que pese a

geração de dúvidas quanto ao prazo adequado, o entendimento desta Agência é de que o documento oficial é a Portaria, estando, portanto, a Outorga vencida. Documentos anexados ao relatório de fiscalização.

Fotos de CSP3.7

PORTARIA DAEE Nº 2908, DE 30 DE MAIO DE 2018

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 14, inciso II, da Lei nº 12.226 de 2010, da Lei nº 12.227, e a vista do Código de Águas, da Lei nº 6.134 de 1969, do Decreto nº 72.055 de 07/02/61, da Lei nº 7.963 de 20/12/64, do Decreto nº 55.262 de 06/03/58 e da Portaria DAEE nº 1.630 de 30/01/77 e, tendo em vista as condições e informações constantes dos questionários, respondidos sob o(s) Protocolo(s) DAEE nº(s) 17274 de 31/07/2017 e 15.978 de 31/07/2017, emitidos no Processo DAEE nº 9024028 – Vol. 00.

D E T E R M I N A

ARTIGO 1º - Fica revogado, em nome da COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS, CNPJ nº 26.938.926/0001-16, a autorização administrativa para uso(s) em recursos hídricos superficiais, para fins de atendimento urbano no município de Itú, conforme abaixo identificado:

Uso	Recursos Hídricos	Coordenadas Geográficas		Vazão Máxima Instantânea (m³/s)	Uso Diário Máximo		Prazo (meses)
		Latitude Sul	Longitude Oeste		Vazão (m³/s)	Período (h/d)	
Captação Superficial 01	Ribeirão Pirapitingui	23° 17' 32,17"	47° 16' 14,68"	1.006,00	13.104,00	13	45
Captação Superficial 02	Corrego dos Gomes	23° 16' 56,45"	47° 16' 54,30"	180,00	3.960,00	22	45
Captação Superficial 03	Corrego Bralala	23° 17' 33,57"	47° 16' 14,68"	435,00	8.700,00	20	45
Captação Superficial 04	Frio Bruto	23° 17' 32,17"	47° 16' 14,68"	435,00	8.700,00	20	45
Captação Superficial 05	Alameda da Varigão ou São Miguel	23° 14' 59,41"	47° 15' 59,05"	60,00	3.150,00	24	45
Captação Superficial 06	Corrego São José	23° 14' 59,41"	47° 15' 59,05"	60,00	3.150,00	24	45
Captação Superficial 07	Corrego São José	23° 14' 59,41"	47° 15' 59,05"	60,00	3.150,00	24	45
Captação Superficial 08	Ribeirão Grande/Corrego do Benedito	23° 15' 44,83"	47° 16' 35,22"	1.165,00	23.300,00	24	45
Captação Superficial 09	Rio Pombal	23° 15' 44,83"	47° 16' 35,22"	1.165,00	23.300,00	24	45

R. P. - Fls. Distribuída de 01 a 01

Foto 1 - Portaria DAEE nº 2908 de 30 de maio de 2018 (a captação Santo Antônio é de nº 2 - Córrego dos Gomes).

município de Indaiatuba, conforme abaixo identificado: Poço Local 001 DAEE 301-1434 - Aquífero Cristalino - Coord. Geográficas Latitude S 23° 07' 32,14" - Longitude o 47° 13' 15,38" - Vazão Máxima Instantânea 4,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 80,00 m³ - Período 20 h/d - Prazo 05 anos. Processo DAEE 9821410 - Extrato de Portaria 2907/18;

em nome da Companhia Itutana de Saneamento - CIS, CNPJ 26.938.926/0001-16, a autorização administrativa para o(s) uso(s) em recursos hídricos superficiais, para fins de atendimento urbano no município de Itú, conforme abaixo identificado:

Captação Superficial 01 - Ribeirão Pirapitingui - Coord. Geográficas Latitude S 23° 17' 32,17" - Longitude o 47° 16' 14,68" - Vazão Máxima Instantânea 1.006,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 13.104,00 m³ - Período 13 h/d - Prazo 45 anos;

Captação Superficial 02 - Córrego dos Gomes - Coord. Geográficas Latitude S 23° 16' 56,45" - Longitude o 47° 15' 34,30" - Vazão Máxima Instantânea 180,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 3.960,00 m³ - Período 22 h/d - Prazo 45 anos;

Captação Superficial 03 - Córrego Bralala - Coord. Geográficas Latitude S 23° 17' 33,57" - Longitude o 47° 16' 14,68" - Vazão Máxima Instantânea 432,00 m³/h - Uso Diário Máximo:

Foto 2 - Extrato do Diário Oficial do Estado de São Paulo, 31 de maio de 2018, com indicativo de que o prazo das outorgas seriam de 45 anos, e não 45 meses.

[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSP3.4] Observações

No momento da fiscalização não havia extintor no local. Segundo informação do prestador, o extintor estava sendo recarregado.

[CSP3.10] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSP3.10] Observações

Vazamento provavelmente oriundo da torneira da mangueira de escorva.

Fotos de CSP3.10



Foto 1 - Situação do piso do interior da casa de bombas.




Foto 2 - Torneira da mangueira de escorva da bomba.

Captações subterrâneas (poços)

Novo Item Fiscalizado 12.235 - POÇO 1 SISTEMA BRAIAIÁ (DESATIVADO) - ITU (Itu)

POÇO 1 SISTEMA BRAIAIÁ (DESATIVADO) - ITU

Fiscalização na Captação Subterrânea

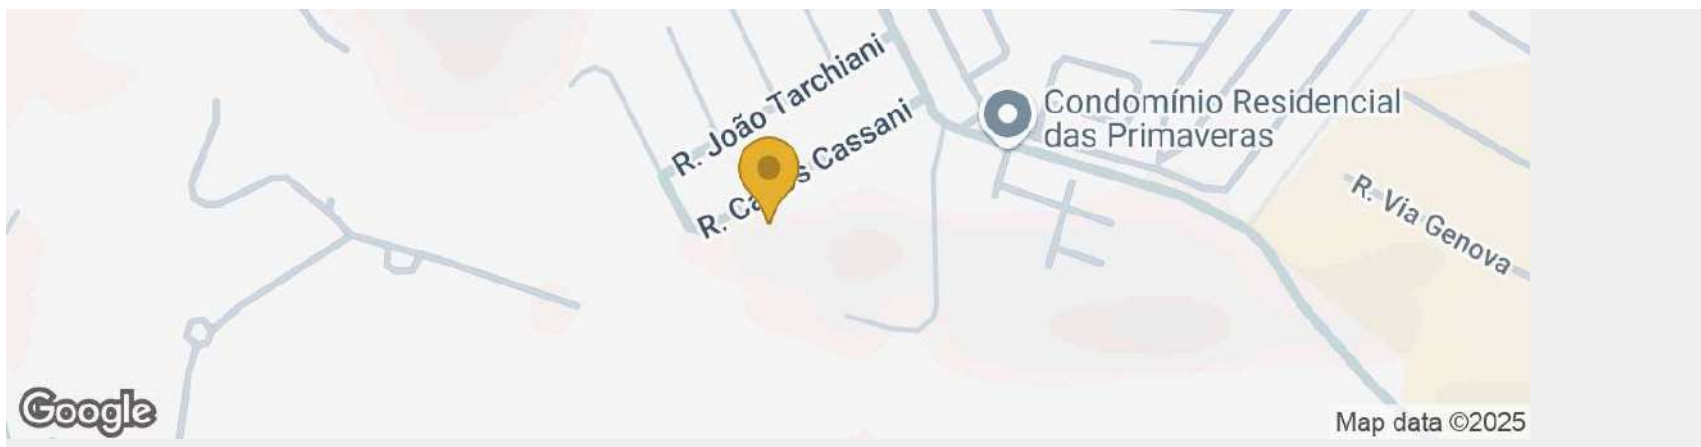

Endereço: R. Carlos Cassani, 179 - Jardim Santa Laura, Itu - SP, 13306-670, Brasil. nº 179. . **CEP:** 13306-670 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2917983, long=-47.27076, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço p1 braiaia itu desativado #144826771
--------------------	---

Data de início da fiscalização	28/05/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	28/05/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

O poço está temporariamente desativado, conforme Ofício BMT-CAD/nº 4 de 13/03/2024 – Processo DAEE nº09824026 Volume 05 (em anexo no relatório de fiscalização).

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do abrigo do Poço 1, próximo à captação superficial Braialá.



Foto 2 - Situação do Poço 1.

POÇO 2 SISTEMA BRAIAIÁ (DESATIVADO) - ITU

Fiscalização na Captação Subterrânea



Endereço: R. Carlos Cassani, 179 - Jardim Santa Laura, Itu - SP, 13306-670, Brasil. nº 179. . **CEP:** 13306-670 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2917704, long=-47.2708937, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço p2 braiaia desativado itu #144826579
Data de início da fiscalização	28/05/2025
Data de término da fiscalização	28/05/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

O poço está temporariamente desativado, conforme Ofício BMT-CAD/nº 4 de 13/03/2024 –

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Situação do Poço 2.


Novo Item Fiscalizado 12.231 - POÇO 3 SISTEMA BRAIAIÁ - ITU (Itu)

POÇO 3 SISTEMA BRAIAIÁ - ITU

POÇO P3 DA CAPTAÇÃO BRAIAIÁ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P3 DA CAPTAÇÃO BRAIAIÁ](#)

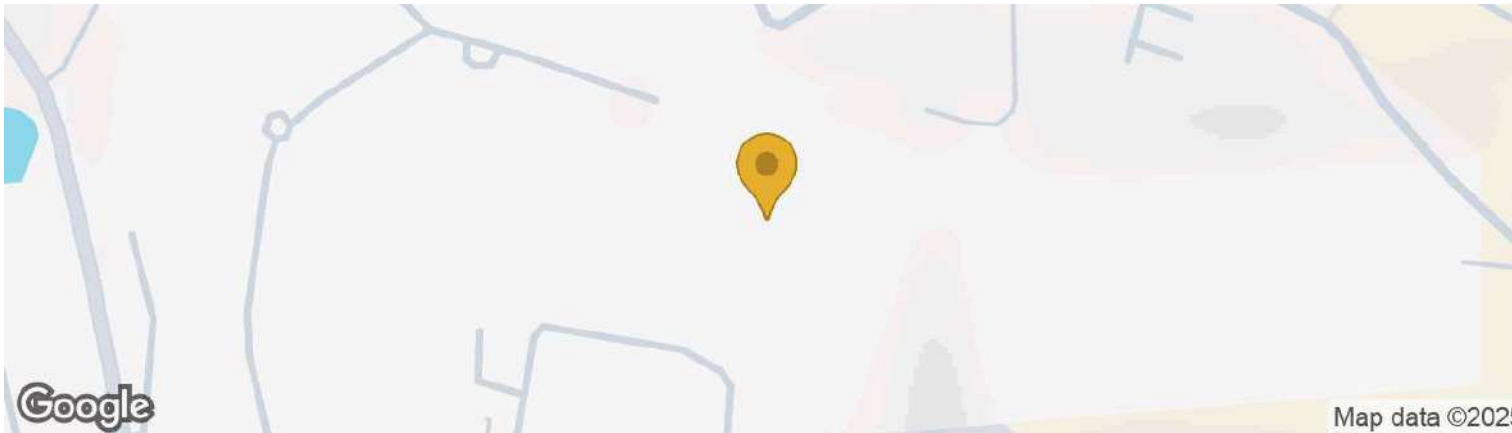

Endereço: R. dos Flamboyants, 1 - Rancho Grande, Itu - SP, 13306-300, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13306-300 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2924634, long=-47.2716216, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço pé braiaia #144822934
--------------------	----------------------------

Data de início da fiscalização	28/05/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	28/05/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Poço situado próximo à captação superficial Braiaia. Os poços 3 e 4 se interligam em uma mesma adutora e abastecem o reservatório do Condomínio Villagios DItália, sendo feita apenas cloração na adutora. Laudos do automonitoramento da qualidade da água anexados ao relatório de fiscalização.



Foto 1 - Vista geral do abrigo do Poço 3, próximo à captação superficial Braiaiaá.



Foto 2 - Vista geral do abrigo do Poço 3, próximo à captação superficial Braiaiaá.



Foto 3 - Vista geral do cavalete do Poço.



Foto 4 - Vista geral do cavalete do Poço.



Foto 5 - Macromedidor do poço.



Foto 6 - Tanque de armazenamento de hipoclorito.



Foto 7 - Local de dosagem de hipoclorito para desinfecção.



Foto 8 - Portaria DAEE nº 1448, de 1 de março de 2023, com validade de 120 meses.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

Não é realizada fluoretação.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações


Segundo informação do prestador de serviços, não há bombas reservas para os poços do sistema Braiaia. Está sendo estudada a contratação de empresa para prestação de serviços relacionados à manutenção dos equipamentos dos poços, inclusive para bombas reservas quando necessário retirar as existentes para manutenção.

POÇO 4 SISTEMA BRAIAIÁ - ITU

POÇO 4 SISTEMA BRAIAIÁ - ITU

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 4 SISTEMA BRAIAIÁ - ITU](#)

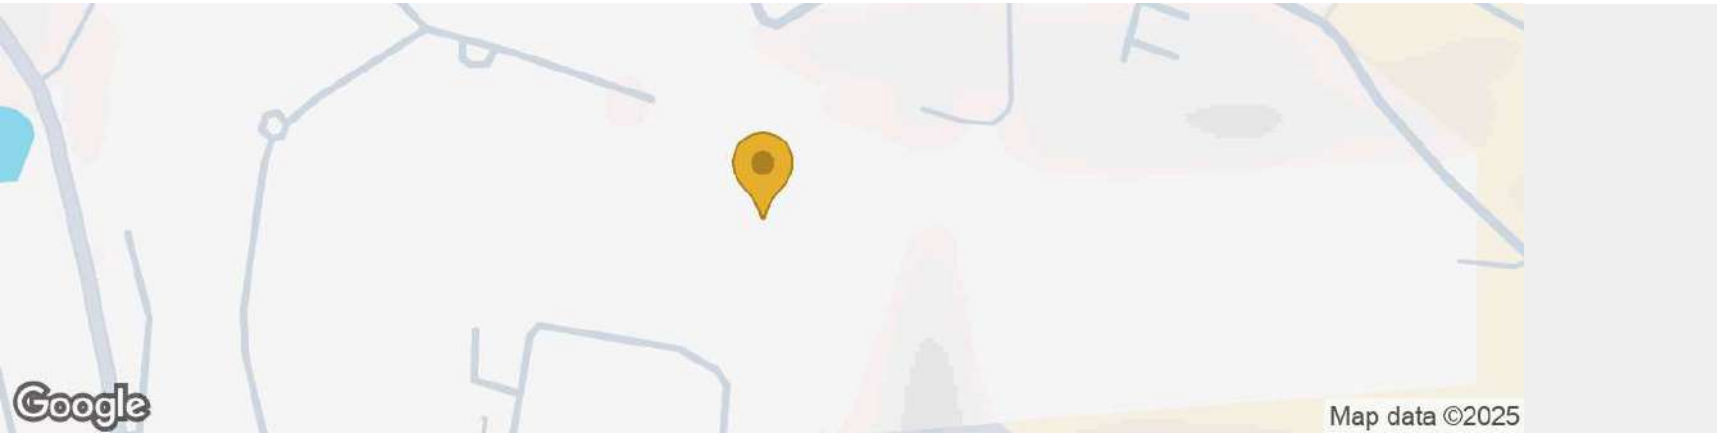

Endereço: R. dos Flamboyants, 1 - Rancho Grande, Itu - SP, 13306-300, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13306-300 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.292225, long=-47.271775, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço p4 braiaia itu #144824395
Data de início da fiscalização	28/05/2025
Data de término da fiscalização	28/05/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações	Poço situado próximo à captação superficial Braiaiaá. Os poços 3 e 4 se interligam em uma mesma adutora e abastecem o reservatório do Condomínio
-----------------------------	--

Villagios Dltália, sendo feita apenas cloração na adutora. Laudos do automonitoramento da qualidade da água anexados ao relatório de fiscalização.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do abrigo do Poço 4, próximo à captação superficial Braiaia.



Foto 2 - Vista geral do cavalete do Poço.



Foto 3 - Painel elétrico do poço.



Foto 4 - Macromedidor no cavalete do poço.



Foto 5 - Vista geral do poço.



Foto 6 - Macromedidor.



Foto 7 - Portaria DAEE nº 1448, de 1 de março de 2023, com validade de 120 meses.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

Ausência de fluoretação.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Segundo informação do prestador de serviços, não há bombas reservas para os poços do sistema Braiaia. Está sendo estudada a contratação de empresa para prestação de serviços relacionados à manutenção dos equipamentos dos poços, inclusive para bombas reservas quando necessário retirar as existentes para manutenção.

EEAB FUBALEIRO - ITU

EEAB FUBALEIRO - ITU

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAB FUBALEIRO - ITU](#)



Endereço: Av. das Monções, 989 - Rancho Grande, Itu - SP, 13306-020, Brasil. nº 989. . **CEP:** 13306-020 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2884984, long=-47.2760791, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeab Fubaleiro #144814488
Data de início da fiscalização	28/05/2025
Data de término da fiscalização	28/05/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

Trata-se da EEAB que recebe água por gravidade da captação superficial Fubaleiro, situada em uma represa a aproximadamente 500m a montante. A água é recalçada para a ETA Rancho Grande. Cabe destacar que em Relatórios de fiscalizações anteriores, tanto esta EEAB quanto a Captação Superficial em si foram avaliadas em uma mesma ficha. Para facilitar o entendimento da Agência e dos apontamentos para o prestador, tais subsistemas serão divididos em duas fichas. Apesar da placa de identificação existente, recomenda-se ao prestador de serviços que também faça a devida identificação do local na parte externa.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAB.



Foto 2 - Vista externa da EEAB.



Foto 3 - Placa de identificação, no lado interno da EEAB.



Foto 5 - Extintores de incêndio da EEAB.



Foto 7 - Tanque de sucção da EEAB.



Foto 4 - Chegada da água bruta, por gravidade.



Foto 6 - Tanque de chegada da água bruta.



Foto 8 - Extintores de incêndio da EEAB.



Foto 9 - Painéis elétricos e de comando da EEAB.



Foto 11 - Conjunto motobomba 1.



Foto 13 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto motobomba 2.



Foto 10 - Conjuntos motobomba (1+1R) da EEAB.



Foto 12 - Conjunto motobomba 2.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

[EEA4.7] Observações

Não Conforme

O prestador deve providenciar manutenção na gaxeta do equipamento, de modo a lubrificação ser adequada, além

da drenagem da água ser devidamente direcionada para fora da casa de bombas.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Conjunto motobomba 1.



Foto 2 - Detalhe do eixo do conjunto motobomba 1.



Foto 3 - Detalhe do eixo do conjunto motobomba 1.



Foto 4 - Situação do piso da casa de bombas, em virtude da drenagem inadequada.


Novo Item Fiscalizado 12.241 - EEAT PASSAGEM BELA VISTA - ITU (Itu)

EEAT PASSAGEM BELA VISTA - ITU

EEAT PASSAGEM BELA VISTA - ITU

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT PASSAGEM BELA VISTA - ITU](#)

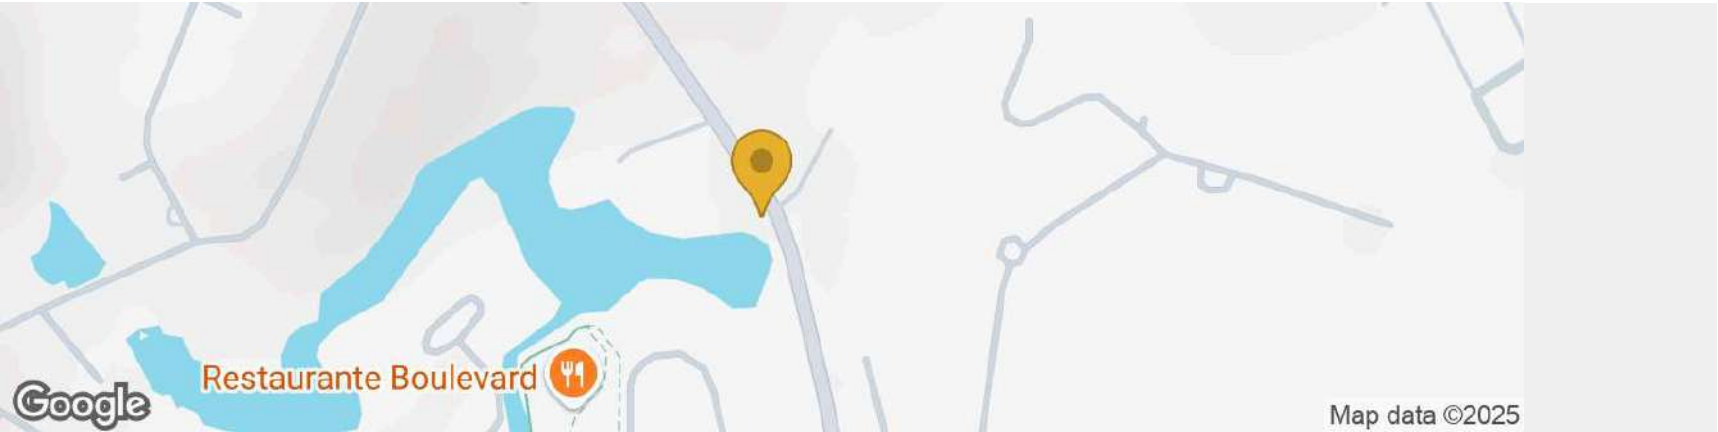

Endereço: Av. Laroy S.Starrett, 1500 - Rancho Grande, Itu - SP, 13306-300, Brasil. nº 1500. . **CEP:** 13306-300 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.29179, long=-47.2784883, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeat caixa de passagem itu #144842979
Data de início da fiscalização	28/05/2025
Data de término da fiscalização	28/05/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

EEAT situada ao lado do reservatório de passagem Bela Vista, ao lado da captação de água Fubaleiro.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da EEAT.



Foto 2 - Vista geral da entrada da casa de bombas da EEAT.



Foto 3 - Vista geral da entrada da casa de bombas da EEAT.



Foto 4 - Conjuntos motobomba da EEAT.



Foto 5 - Conjunto motobomba 01, sem bomba instalada.



Foto 6 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto 1.



Foto 7 - Conjunto motobomba 02.



Foto 8 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto 2.



Foto 9 - Painelelétrico e de comando da EEAT.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[EEA4.1] Observações

Esta não conformidades já foi apontada no reservatório caixa de passagem (Item fiscalizado 12.242).

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.5] Observações

Ausência de qualquer identificação das unidades.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

O Conjunto motobomba 1 não possui bomba instalada.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Conjunto motobomba 1.



Foto 2 - Ausência de drenagem adequada da água de lubrificação de gaxetas do conjunto 1.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Não havia extintor de incêndios no local no momento da fiscalização.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Foram identificados vazamentos no registro da adutora de recalque do conjunto 1 (Fotos 1 e 2) e na torneira da adutora de recalque do conjunto 1 (Fotos 3 e 4).

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Localização do registro da adutora de recalque do conjunto 1 (abaixo da grelha no piso).



Foto 2 - Detalhe do vazamento no registro.



Foto 3 - Localização da torneira na adutora de recalque do conjunto 1.



Foto 4 - Detalhe do vazamento na torneira.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Foram constatadas 3 não conformidades nesta categoria:
1) Ausência de manutenção da casa de bombas (vidros quebrados e buracos nas

paredes – Foto 1); **2)** Base de sustentação do conjunto motobomba 1 (que estava sem a bomba no momento da fiscalização) em situação inadequada, devendo ser reformada para garantir o correto funcionamento do equipamento (Fotos 2, 3 e 4); **3)** Cabo do painel elétrico e de comando tem saída inadequada, impedido o fechamento da porta do painel (Foto 5). O prestador deve providenciar adequações no local.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Situação geral da casa de bombas da EEAT.



Foto 3 - Situação da base de concreto do conjunto motobomba 1.



Foto 2 - Situação da base de concreto do conjunto motobomba 1.



Foto 4 - Situação da base de concreto do conjunto motobomba 1.



Foto 5 - Cabo elétrico saindo do painel pela porta, impedindo seu fechamento adequado.

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 12.234 - RES. ELEVADO VILLAGIOS DITÁLIA - ITU (Itu)

RES. ELEVADO VILLAGIOS DITÁLIA - ITU

RES. ELEVADO VILLAGGIOS DITÁLIA - ITU

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO VILLAGGIOS DITÁLIA - ITU](#)



Endereço: Via Trentino, 322 - Campos de Santo Antonio, Itu - SP, 13305-400, Brasil. nº 322. . **CEP:** 13305-400 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2903894, long=-47.2676137, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório elevado Villagio Itália itu #144829161
Data de início da fiscalização	28/05/2025
Data de término da fiscalização	28/05/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Reservatório metálico elevado,
situado dentro do Condomínio
Residencial Villagios DItália.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório atual (verde) e do novo (branco), em fase de conclusão.



Foto 6 - Vista geral do reservatório e da base.



Foto 7 - Vista geral do reservatório e das tubulações de chegada.

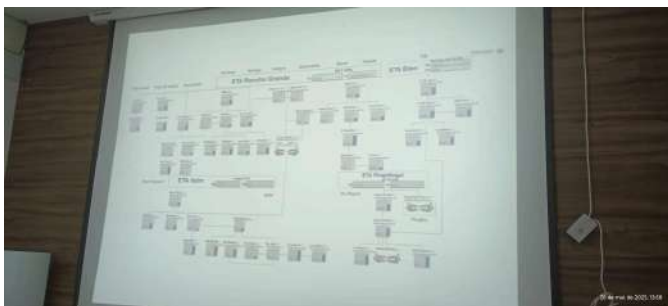


Foto 9 - Tela do sistema supervisório dos reservatórios de Itu.



Foto 8 - Medidores de nível do reservatório (sistema supervisório).



Foto 10 - Tela do sistema supervisório dos reservatórios de Itu.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Ausência de cerca no entorno do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Ausência de qualquer identificação da unidade.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Apesar de a haste de captação da descarga ser visível, não foi observado aterramento do SPDA do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Foram observados vazamentos na base do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na base do reservatório (vista interna, próximo ao medidor de nível).



Foto 2 - Situação no piso do reservatório.



Foto 3 - Situação do terreno no lado externo do reservatório, em razão dos vazamentos.

Novo Item Fiscalizado 12.236 - RES. ELEVADO (NOVO) VILLAGIOS DITÁLIA - ITU (Itu)

RES. ELEVADO (NOVO) VILLAGIOS DITÁLIA - ITU

RES. ELEVADO (NOVO) VILLAGIOS DITÁLIA - ITU



Endereço: Via Trentino, 321 - Campos de Santo Antonio, Itu - SP, 13305-400, Brasil. nº 321. . **CEP:** 13305-400 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2906765, long=-47.2676804, accuracy=13.653

Fiscalizado	novo res elevado Villagio Itália itu #144832063
Data de início da fiscalização	28/05/2025
Data de término da fiscalização	28/05/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Novo reservatório que substituirá o antigo do Condomínio. Segundo informação do prestador, assim como o reservatório antigo este também será operado pelo prestador de serviços, apesar da construção

ser de responsabilidade do Condomínio. Em razão de a estrutura ainda não estar em operação (interligada na rede), não será feita a avaliação completa do local.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 12.242 - RES. PASSAGEM BELA VISTA - ITU (Itu)

RES. PASSAGEM BELA VISTA - ITU

RES. PASSAGEM BELA VISTA - ITU

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PASSAGEM BELA VISTA - ITU](#)

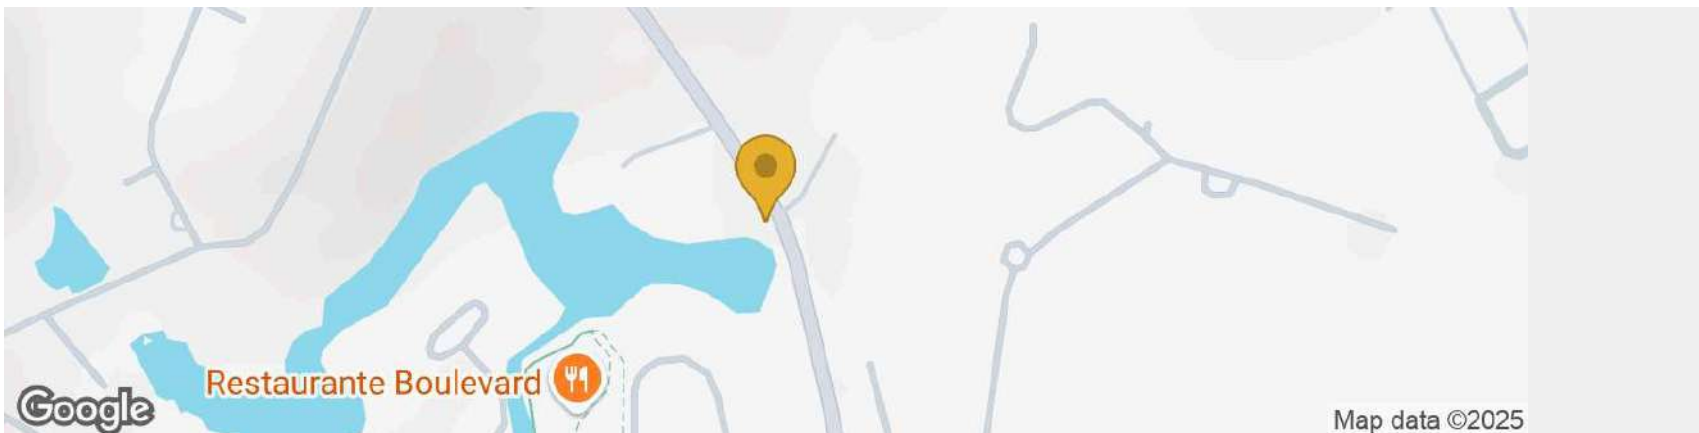

Endereço: Av. Laroy S.Starrett, 1500 - Rancho Grande, Itu - SP, 13306-300, Brasil. nº 1500. . **CEP:** 13306-300 / **Cidade:** Itu, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7526753, long=-47.328617, accuracy=13.653

Fiscalizado	caixa de passagem itu #144841370
--------------------	----------------------------------

Data de início da fiscalização	28/05/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	28/05/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Trata-se de um reservatório apenas para finalidade de recalque pela EEAT ao lado. Recomenda-se ao prestador que providencie limpeza periódica e orientação às pessoas que moram no local para a devida organização do espaço.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório e da EEAT.



Foto 3 - Base do reservatório.

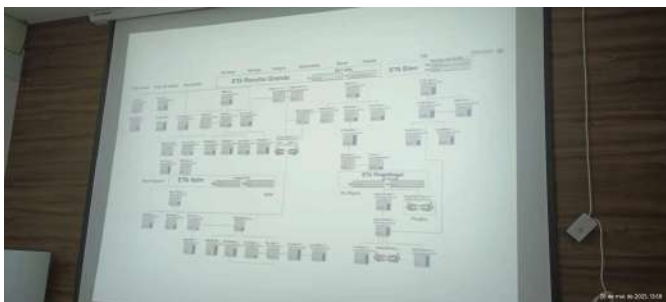


Foto 5 - Tela do sistema supervisório dos reservatórios de Itu.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Tela do sistema supervisório dos reservatórios de Itu.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Portão de acesso inadequado. O prestador deve providenciar fechamento e portão de acesso adequados.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Situação do portão de acesso ao local.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Ausência de qualquer identificação das unidades.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção no tubo extravasor.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Foram constatadas 2 não conformidades nesta categoria:
1) Locais com sinais de oxidação

e corrosão na cobertura do reservatório (Foto 1); **2)** Proteção inadequada de caixa de registro do local (Foto 2).

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Situação da cobertura do reservatório, com sinais de oxidação e corrosão.



Foto 2 - Fechamento inadequado da caixa de registros no local.

—
Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 5 vezes - última modificação: 15/07/2025 10:24:29)

É base de:

[Auto de Notificação 077/2025 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 422/2025 - Relatório de Fiscalização programada - CIS Itu (maio/2025)

Ofício 1.015/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 284/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO



Capt_Braiaia.rar



Capt_Fubaleiro_Pirap...



Capt_Gomes_Santo_Ant...



Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Cidadania
COPOM - Centro Operacional de Planejamento
e Monitoramento de OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO
Rua do Comércio, 100 - Centro - Itapetininga - SP - 13.240-000
Fone: (11) 3333-1111 - Fax: (11) 3333-1112
E-mail: copom@itapetininga.sp.gov.br

OFCIOB_1.PDF



Outorgas.rar



Poco_3_Braiaia.rar



Poco_4_Braiaia.rar



Reservatorio_Villagi...

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

30/06/2025 08:10:31

Diego Ruiz Soares **D2** emitiu o [Auto de Notificação 077/2025](#) a partir deste documento.

15/07/2025 10:30:08

Diego Ruiz Soares **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 096/2025** com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF **387.XXX.XXX-00** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1- **096/2025**

15/07/2025 10:30 (Encaminhado)

Diego S. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO, segue para providências.

Obrigado.

—

Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/07/2025 10:30:43

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (2) 