

**Relatório de Fiscalização** 143/2025

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
808.217.544.839.285.622

Arespcj

Município

SABESP OLÍMPIA

CC

2 setores envolvidos

D3 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

06/08/2025 09:38

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**ARES** AGÊNCIA REGULADORA PCJ**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**

PRESTADOR: SABESP/OLÍMPIA

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Olímpia

Prefeito: Geninho Zuliani

Endereço: Praça Rui Barbosa, nº 54 - Centro

E-mail: gabinete@olimpia.sp.gov.br

Decreto Municipal de definição do ente regulador: Decreto Municipal nº 8.622/2022 - Convênio de Cooperação nº 01/2023

1.2 PRESTADOR

Nome: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Responsável legal: Carlos Augusto Leone Piani - Diretor Presidente da SABESP

Endereço: Av. Harry Giannecchini, 350 - Jardim Toledo (unidade de Olímpia)

E-mail: protocolo@sabesp.com.br]

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ****João Mateus Boll Gallas** – Coordenador de Água e Esgoto**2.2 PRESTADOR****Luciano Rizatti** - Gerente Divisão OTMM**Marco Antônio Mazza** - Gerente Unidade Olímpia

3. FISCALIZAÇÃO

Em 21/07/2025 e 22/07/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
EEE ALVORADA - OLÍMPIA	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEE ALVORADA - OLÍMPIA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE ALVORADA - OLÍMPIA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE BAGUAÇÚ - OLÍMPIA	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE BAGUAÇÚ - OLÍMPIA	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE BAGUAÇÚ - OLÍMPIA	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE BAGUAÇÚ - OLÍMPIA	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE BAGUAÇÚ - OLÍMPIA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE Córrego dos Pretos Modular - OLÍMPIA	ETE-8.15	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
ETE Córrego dos Pretos Modular - OLÍMPIA	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE Córrego dos Pretos Modular - OLÍMPIA	ETE-8.17	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETE Córrego dos Pretos Modular - OLÍMPIA	ETE-8.20	Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Em até 180 dias
ETE Córrego dos Pretos Modular - OLÍMPIA	ETE-8.23	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETE Córrego dos Pretos Modular - OLÍMPIA	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias

POÇO P-42 - OLÍMPIA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO P-42 - OLÍMPIA	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO P-58 - OLÍMPIA	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO P-61 - OLÍMPIA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO P-66 - OLÍMPIA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO P-66 - OLÍMPIA	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO P-770 - OLÍMPIA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO P-770 - OLÍMPIA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO P-770 - OLÍMPIA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO PROFUNDO 3 - OLÍMPIA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO PROFUNDO 3 - OLÍMPIA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO PROFUNDO 3 - OLÍMPIA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO PROFUNDO 3 - OLÍMPIA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
POÇO PROFUNDO 3 - OLÍMPIA	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
RES APOIADO METÁLICO AROEIRA - OLÍMPIA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES APOIADO METÁLICO CANTERVILE - OLÍMPIA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES APOIADO METÁLICO CANTERVILE - OLÍMPIA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES APOIADO METÁLICO CANTERVILE - OLÍMPIA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES APOIADO METÁLICO COHAB IV - OLÍMPIA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES ELEVADO CONCRETO BAGUAÇU I - OLÍMPIA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES ELEVADO CONCRETO BAGUAÇU I - OLÍMPIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES ELEVADO CONCRETO BAGUAÇU I - OLÍMPIA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES ELEVADO METÁLICO DI VITÓRIA - OLÍMPIA	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias

RES JD LEONOR - OLÍMPIA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES JD LEONOR - OLÍMPIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captações Subterrâneas Fiscalizadas

Novo Item Fiscalizado 12.497 - POÇO P-92 - OLÍMPIA (Olímpia)

POÇO P-92 - OLÍMPIA

POÇO P-92 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-92 - OLÍMPIA](#)



Endereço: R. Dr. Antônio Augusto Reis Neves, 934 - Jardim Santa Efigênia, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 934. . **CEP:** 15400-000 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7259842, long=-48.9128844, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO P-92#153861848
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

[CSB2.0] Observações

O poço fica junto ao Reservatório Di Vitória e trabalha, atualmente, com vazão de 3m³/h a 4m³/h.

Fotos de CSB2.0

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=6C8980FDC0C92EF4D2705AA2&itd=3&origem=listagem&highlight=143%2F2025

4/69



Foto 1 - Vista do poço P-92.



Foto 2 - Tubo de nível.



Foto 3 - Macromedidor.



Foto 4 - Ponto para coleta de água bruta.



Foto 5 - Aplicação de cloro e flúor.



Foto 6 - Detalhe da laje.


Novo Item Fiscalizado 12.499 - POÇO P-66 - OLÍMPIA (Olímpia)

POÇO P-66 - OLÍMPIA

POÇO P-66 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-66 - OLÍMPIA](#)

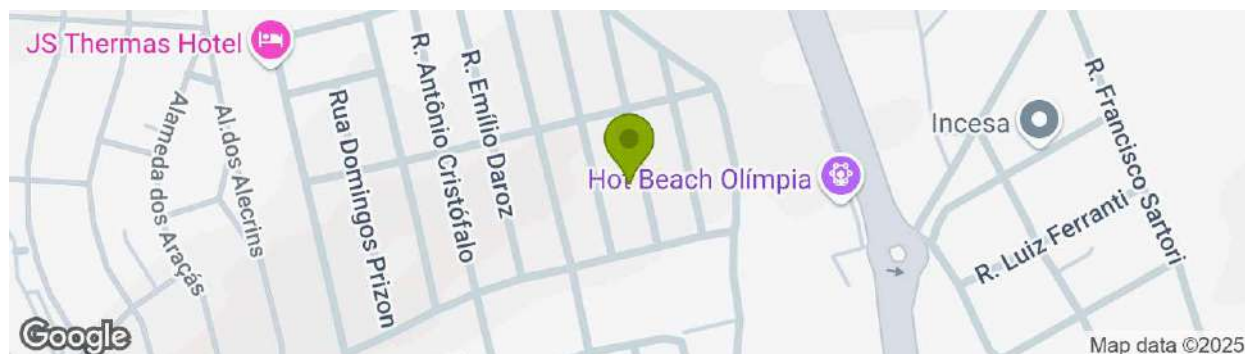

Endereço: R. Luiz Cabrelli, 85 - Coahb IV, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 85. . **CEP:** 15400-000 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7197233, long=-48.9091069, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço p-66#153861845
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)****[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização**

Conforme

Fotos de CSB2.0**Foto 1** - Vista do poço.**Foto 2** - Ponto para coleta de água bruta.**Foto 3** - Macromedidor.**Foto 4** - Aplicação de cloro e flúor.**Foto 5** - Tanques de produtos químicos.**Foto 6** - Container de dosagem de flúor.**Foto 7** - Container de dosagem de ortopolifosfato.**Foto 8** - Tubo de medição de nível.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção**Não Conforme****[CSB2.5] Observações**

A laje do poço está danificada, sendo necessária a sua manutenção.

Fotos de CSB2.5

Foto 1 - Detalhe da laje danificada.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga**Não Conforme****[CSB2.11] Observações**


Após solicitação (Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025), a prestadora de serviços apresentou o requerimento 20250030847-XDZ, anexado ao relatório de fiscalização. Conforme constante no próprio documento, o requerimento ainda não havia sido submetido ao órgão competente para análise. Complementarmente, solicitou dilação de prazo para o apontamento até 30/09/2025, compatível com o previsto na Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

Novo Item Fiscalizado 12.500 - POÇO P-770 - OLÍMPIA (Olímpia)

POÇO P-770 - OLÍMPIA

POÇO P-770 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO P-770 - OLÍMPIA](#)

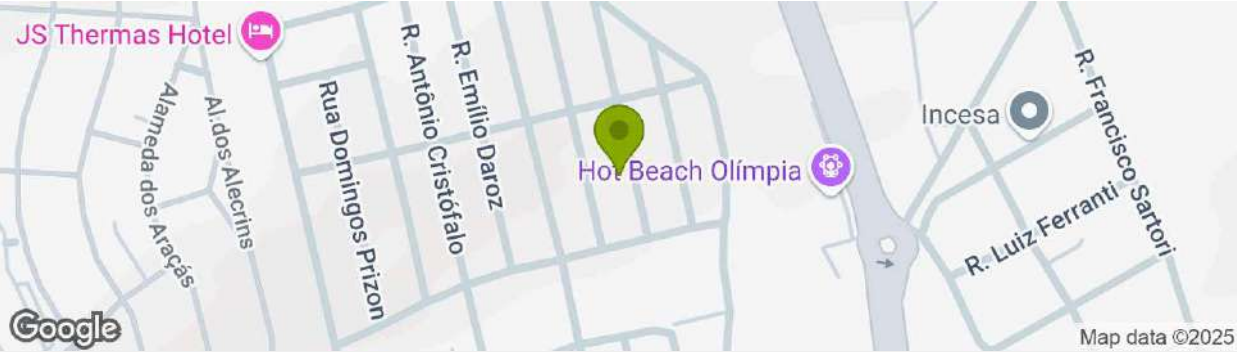

Endereço: R. Luiz Cabrelli, 85 - Coahb IV, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 85. . **CEP:** 15400-000 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7197233, long=-48.9091069, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço P-770#153861867
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Na macroavaliação recebida em 2024, o Poço possuía a identificação de P3. Conforme esclarecimentos na fiscalização, verificou-se que a nomenclatura utilizada pelos operadores é Poço P770. A água captada é enviada ao Reservatório COHAB IV, onde é realizada a aplicação de cloro e flúor (vide ficha de fiscalização correspondente).

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento do local.



Foto 2 - Vista do Poço P770.



Foto 3 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 4 - Macromedidor.



Foto 5 - Tubo de medição de nível.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB2.4] Observações	Não há nenhuma identificação no local.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Cerca sem identificação.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Não Conforme
[CSB2.11] Observações	Após solicitação (Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025), a prestadora de serviços informou que dará

início ao processo de obtenção do documento junto ao órgão competente. Complementarmente, solicitou dilação de prazo para o apontamento até 30/09/2025, compatível com o previsto na Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Há acúmulo de vegetação e material descartado no local. O prestador deverá efetuar a remoção dos materiais.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Detalhe do acúmulo de material.


Novo Item Fiscalizado 12.504 - POÇO PROFUNDO 3 (POÇÃO 3) - OLÍMPIA (Olimpia)

POÇO PROFUNDO 3 (POÇÃO 3) - OLÍMPIA

POÇO PROFUNDO 3 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PROFUNDO 3 - OLÍMPIA](#)

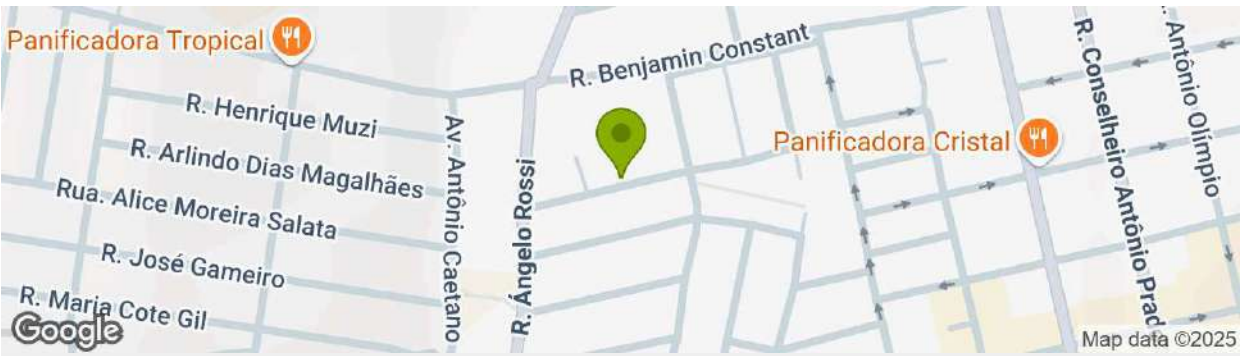

Endereço: Alameda das Rosas, 125 - Olímpia, SP, 15402-006, Brasil. nº 125. . **CEP:** 15402-006 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7372275, long=-48.9223293, accuracy=13.653

Fiscalizado	7 Poção 3 #153862151
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

O Poção 3 foi construído pela PETROBRAS na época em que os serviços de água e esgoto ainda eram prestados pelo DAEMO. Anteriormente, o poção era utilizado apenas para abastecer um parque aquático local. Conforme relatado pelo operador, o DAEMO possuía projeto para reativar o poço, mas foi apenas com a assunção da SABESP que isso ocorreu. A outorga atual do poço prevê uma vazão de 85 m³/h, mas a prestadora de serviços já protocolou junto ao órgão competente uma solicitação para aumentar a vazão para 250m³/h. A aplicação de cloro e flúor é feita no centro de reservação ETA II. A bomba reserva do poção 3 fica estocada junto à ETA I. O Poção 3 ainda não opera de forma definitiva,

atendendo apenas a picos de consumo e demandas pontuais.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do local.



Foto 2 - Cercamento da área, sem identificação.



Foto 3 - Laje do poço.



Foto 4 - Tubo de medição de nível do poço.



Foto 5 - Macromedidor instalado.



Foto 6 - O reservatório junto do Poço 3 possui apenas a finalidade de regularizar a vazão da elevatória ao lado do Poço 3.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Portão do local sem identificação.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

O sensor do macromedidor já foi instalado, mas o conversor ainda não. O prestador deverá fazer a instalação do conversor e evidenciar através de um novo protocolo digital.

Fotos de CSB2.6

Foto 1 - Detalhe do macromedidor.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

[CSB2.8] Observações

Na data da fiscalização, não foi constatada a existência de torneira para coleta de água bruta.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Após solicitação (Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025), a prestadora de serviços informou que o poço ainda entrará em operação de forma definitiva em breve, de forma que ainda não realizou monitoramento de qualidade da água captada. Complementarmente, solicitou dilação de prazo para o apontamento até 31/10/2025, compatível com o previsto na Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Não foi constatado nenhum extintor de incêndio no local.


Novo Item Fiscalizado 12.508 - POÇO P-61 - OLÍMPIA (Olímpia)

POÇO P-61 - OLÍMPIA

POÇO P-61 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-61 - OLÍMPIA](#)

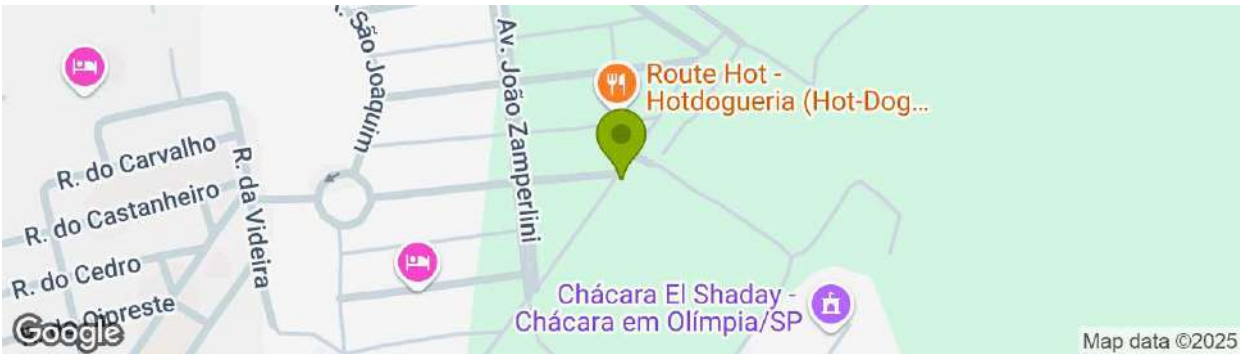

Endereço: R. M.nha Ribeiro Daud, 456 - Q.ta Das Aroeiras, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 456. . CEP: 15400-000 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7404044, long=-48.8811724, accuracy=13.653

Fiscalizado POÇO P61 #153862700

Data de início da fiscalização 21/07/2025

Data de término da fiscalização 21/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

O poço situa-se na região do Aroeira e abastece o reservatório ao lado junto com contribuição oriunda da ETA 2.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Entrada e cercamento do local.



Foto 2 - Identificação do poço e reservatório.



Foto 3 - Vista do poço P-61.



Foto 4 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 5 - Tubo de medição de nível.



Foto 6 - Macromedidor do poço.



Foto 7 - Aplicação automática de cloro e flúor.



Foto 8 - Detalhe da laje do poço.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB2.11] Observações

Após solicitação (Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025), a prestadora de serviços apresentou o requerimento 20250030929-XYC, anexado ao relatório de fiscalização. Conforme constante no próprio documento, o requerimento ainda não havia sido submetido

ao órgão competente para análise. Complementarmente, solicitou dilação de prazo para o apontamento até 30/09/2025, compatível com o previsto na Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.


Novo Item Fiscalizado 12.526 - POÇO P-17 - OLÍMPIA (Olímpia)

POÇO P-17 - OLÍMPIA

POÇO P-17 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-17 - OLÍMPIA](#)

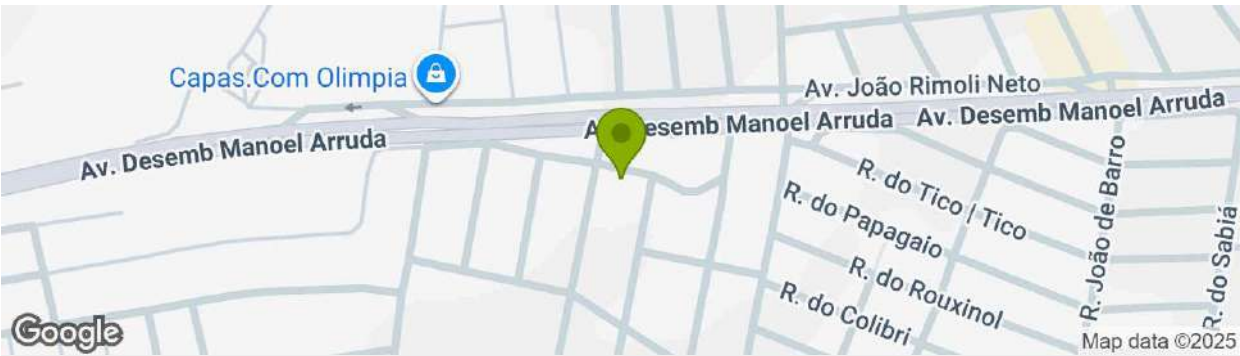

Endereço: R. Pref. Francisco Zanin, 89 - Jardim Leonor, Olímpia - SP, 15407-510, Brasil. nº 89. .
CEP: 15407-510 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7388717, long=-48.8951338, accuracy=13.653

Fiscalizado	P17 JD LEONOR #154059694
Data de início da fiscalização	22/07/2025
Data de término da fiscalização	22/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

O poço possui interligação com a ETA 2.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do local.



Foto 2 - Cercamento e identificação.



Foto 3 - Vista do poço.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Aplicação de cloro e flúor.



Foto 7 - Laje do poço.



Foto 8 - Macromedidor.

Novo Item Fiscalizado 12.527 - POÇO P58 - OLÍMPIA (Olímpia)

POÇO P58 - OLÍMPIA

POÇO P-58 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-58 - OLÍMPIA](#)



Endereço: R. Candido de Souza Lima, 143 - Jardim Leonor, Olímpia - SP, 15405-003, Brasil. nº 143. . **CEP:** 15405-003 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7388934, long=-48.8943272, accuracy=13.653

Fiscalizado	P58 #154059693
Data de início da fiscalização	22/07/2025
Data de término da fiscalização	22/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

O poço P-58 situa-se junto ao P-57 e ao Res. JD Leonor.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do poço.



Foto 2 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 3 - Macromedidor.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Detalhe da laje do poço.



Foto 6 - Armazenamento do cloro e flúor utilizado.



Foto 7 - Tanque de flúor.



Foto 8 - Tanque de ortopolifosfato.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento no poço.

Novo Item Fiscalizado 12.529 - POÇO P53 - OLÍMPIA (Olimpia)

POÇO P53 - OLÍMPIA

POÇO P-53 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-53 - OLÍMPIA](#)



Endereço: R. Raul Garcia Da Silva, 10 - Baguaçu, Olímpia - SP, 15409-512, Brasil. nº 10. . **CEP:** 15409-512 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.6885538, long=-49.0649594, accuracy=13.653

Fiscalizado	P53 #154059695
Data de início da fiscalização	22/07/2025
Data de término da fiscalização	22/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Ao lado do poço existe um reservatório que será substituído. A SABESP forneceu diretrizes ao loteador para que instalasse um reservatório com maior volume de reservação. Ambos os subsistemas situam-se no distrito de Baguaçu.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do local.



Foto 2 - Identificação do poço e reservatório.



Foto 3 - Cercamento da área.



Foto 4 - Vista do poço.



Foto 5 - Detalhe da laje.



Foto 6 - Macromedidor.



Foto 7 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 8 - Aplicação de cloro e flúor.


Novo Item Fiscalizado 12.531 - POÇO P42 BAGUAÇU - OLÍMPIA (Olímpia)

POÇO P42 BAGUAÇU - OLÍMPIA

POÇO P-42 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-42 - OLÍMPIA](#)

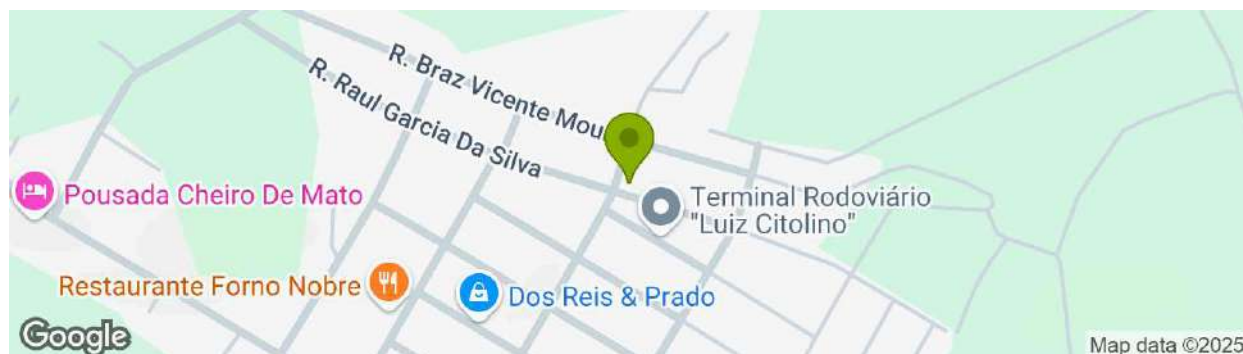

Endereço: R. Raul Garcia Da Silva, 226 - Baguaçu, Olímpia - SP, 15409-512, Brasil. nº 226. .

CEP: 15409-512 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.6886554, long=-49.067813, accuracy=13.653

Fiscalizado	POCO P42 BAGUACU #154059699
Data de início da fiscalização	22/07/2025
Data de término da fiscalização	22/07/2025

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)****Fotos de CSB2.0****Foto 1** - Vista do local.**Foto 2** - Identificação do poço e reservatório.**Foto 3** - Cercamento da área.**Foto 4** - Vista do poço P-42.**Foto 5** - Torneira para coleta de água bruta.**Foto 6** - Tubo de medição de nível.**Foto 7** - Aplicação de cloro e flúor.**Foto 8** - Macromedidor.**[CSB2.5] Ausência de laje de proteção****Não Conforme**

[CSB2.5] Observações

Na data da fiscalização, a laje encontrava-se danificada, sendo necessário o seu reparo.

Fotos de CSB2.5

Foto 1 - Detalhe da laje danificada.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de CSB2.17

Foto 1 - Abertura junto ao poço representando risco ao operador.

Novo Item Fiscalizado 12.533 - POÇO P44 BAGUAÇU - OLÍMPIA (Olímpia)

POÇO P44 BAGUAÇU - OLÍMPIA

POÇO P-44 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-44 - OLÍMPIA](#)



Endereço: R. Ana Bernardes, 49 - Baguaçu, Olímpia - SP, 15409-522, Brasil. nº 49. . CEP: 15409-522 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.6905043, long=-49.0707008, accuracy=13.653

Fiscalizado	POCO P44 BAGUACU #154059702
Data de início da fiscalização	22/07/2025
Data de término da fiscalização	22/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)	
[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[CSB2.0] Observações	O poço situa-se junto à creche do distrito de Baguaçu.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do local.



Foto 2 - Cercamento da área.



Foto 3 - Vista do poço.



Foto 4 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 5 - Tubo de medição de nível.



Foto 6 - Macromedidor.



Foto 7 - Detalhe da laje.

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 12.496 - RES ELEVADO METÁLICO DI VITÓRIA - OLÍMPIA (Olímpia)

RES ELEVADO METÁLICO DI VITÓRIA - OLÍMPIA

RES ELEVADO METÁLICO DI VITÓRIA - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO METÁLICO DI VITÓRIA - OLÍMPIA](#)

Endereço: R. Dr. Antônio Augusto Reis Neves, 934 - Jardim Santa Efigênia, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 934. . CEP: 15400-000 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7259842, long=-48.9128844, accuracy=13.653

Fiscalizado	1 RES DI VITORIA #153861854
Data de início da fiscalização	21/07/2025

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=6C8980FDC0C92EF4D2705AA2&itd=3&origem=listagem&highlight=143%2F2025

25/69

Data de término da fiscalização

21/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

O reservatório apenas o condomínio Di Vitória, que no momento possui 10 casas e outras em construção. De acordo com o operador, a SABESP avalia a desativação do reservatório e posterior abastecimento via ETA II. O reservatório situa-se junto ao P92 e está ligado ao sistema de telemetria.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do local.



Foto 2 - Identificação junto ao portão.



Foto 3 - Cercamento da área.



Foto 4 - Detalhe do guarda-corpo.



Foto 5 - Saída do reservatório.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Não foi identificado
nenhum tubo
extravasor.


Novo Item Fiscalizado 12.498 - RES APOIADO METÁLICO COHAB IV - OLÍMPIA (Olímpia)

RES APOIADO METÁLICO COHAB IV - OLÍMPIA

RES APOIADO METÁLICO COHAB IV - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES APOIADO METÁLICO COHAB IV - OLÍMPIA](#)

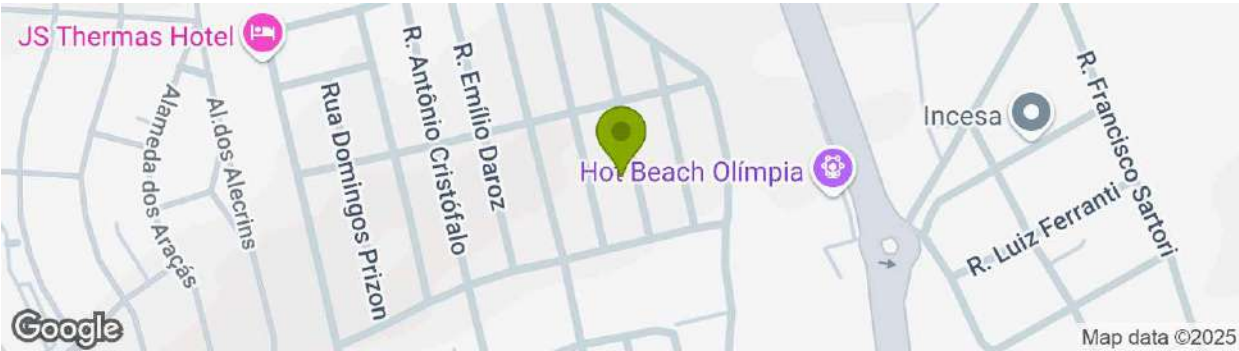

Endereço: R. Luiz Cabrelli, 85 - Coahb IV, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 85. . **CEP:** 15400-000 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7197233, long=-48.9091069, accuracy=13.653

Fiscalizado #153861865

Data de início da fiscalização 21/07/2025

Data de término da fiscalização 21/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Os reservatórios, que são vaso-comunicantes, ficam junto ao Poço P66. Abastecem apenas a região do COHAB IV. A medição de nível do reservatório é feita por telemetria.

Fotos de RES6.0**Foto 1** - Vista do local**Foto 2** - Detalhe da haste captora.**Foto 3** - Cercamento do local.**Foto 4** - Identificação junto ao portão.**Foto 5** - Detalhe do guarda-corpo.**Foto 6** - Extravasor na lateral do reservatório.**Foto 7** - Ponto para coleta dentro do reservatório.**[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****Não Conforme**

[RES6.7] Observações

Apesar de possuir captor no topo, não foi identificado condutor de descida.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Suporte para condutor de descida.


Novo Item Fiscalizado 12.501 - RES APOIADO METÁLICO CANTERVILE - OLÍMPIA (Olímpia)

RES APOIADO METÁLICO CANTERVILE - OLÍMPIA

RES APOIADO METÁLICO CANTERVILE - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES APOIADO METÁLICO CANTERVILE - OLÍMPIA](#)

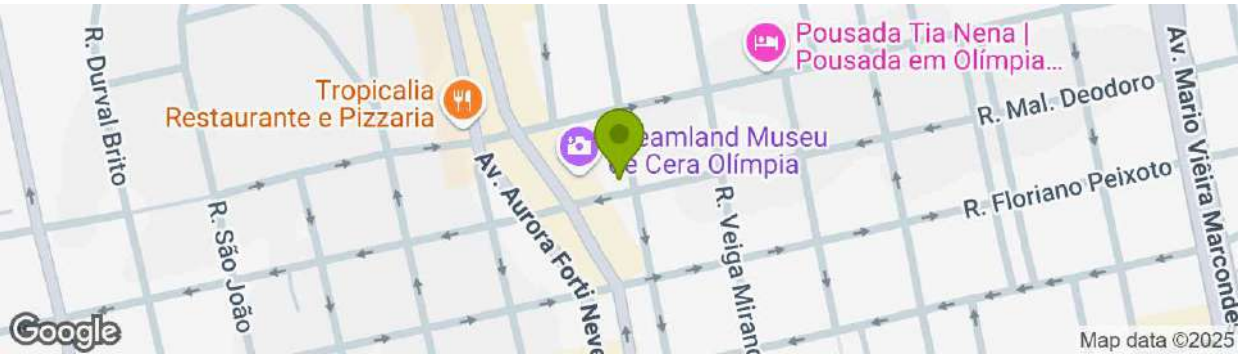

Endereço: R. Sen. Virgílio Rodrigues Alves, 78 - Patrimônio de São João Batista, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 78. . CEP: 15400-000 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7348681, long=-48.9109956, accuracy=13.653

Fiscalizado	#153861876
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização**

N/A

[RES6.0] Observações

Recebe da ETA 2 e abastece a região do Cantervile.

Fotos de RES6.0**Foto 1** - Vista do local.**Foto 2** - Cercamento da área.**Foto 3** - Guarda-corpo do reservatório.**Foto 4** - Saídas do reservatório e extravasor.**Foto 5** - Manômetro na base. O reservatório também está ligado ao sistema de telemetria.**[RES6.1] A área não está devidamente cercada****Não Conforme****[RES6.1] Observações**

Há diversos trechos da cerca em que há danos conforme fotos 1 a 3. É necessário que o prestador faça a manutenção.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Local 1 - cercamento danificado.



Foto 2 - Local 2 - cercamento danificado.



Foto 3 - Local 3 - cercamento danificado.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa de identificação no chão.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Não há captor no topo do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 12.509 - RES APOIADO METÁLICO AROEIRA - OLÍMPIA (Olímpia)

RES APOIADO METÁLICO AROEIRA - OLÍMPIA

RES APOIADO METÁLICO AROEIRA - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES APOIADO METÁLICO AROEIRA - OLÍMPIA](#)



Endereço: R. M.nha Ribeiro Daud, 416 - Parque Res Maristela, Olímpia - SP, 15407-352, Brasil.
nº 416. . **CEP:** 15407-352 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7405072, long=-48.8812357, accuracy=13.653

Fiscalizado	10 RES AROEIRA #153862703
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[RES6.0] Observações	O reservatório fica no mesmo local do P-61. Ainda que existam dois reservatórios no local, apenas o maior (foco desta fiscalização) está operante. De acordo com o operador, o outro reservatório possui água em seu interior - conforme foto 7 - mas não está com o registro fechado.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista dos reservatórios. À esquerda, o reservatório operante.



Foto 2 - Escada com guarda-corpos.



Foto 3 - Saída do reservatório, com manômetro instalado.



Foto 4 - Manômetro do reservatório operante. O mesmo também está ligado no sistema de telemetria da SABESP.



Foto 5 - Extravador.



Foto 6 - Saída do extravador.



Foto 7 - Manômetro do reservatório inoperante.



Foto 8 - Topo dos reservatórios.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações


Não foi identificado para-raios.

Novo Item Fiscalizado 12.528 - RES JD LEONOR - OLÍMPIA (Olímpia)

RES JD LEONOR - OLÍMPIA

RES JD LEONOR - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES JD LEONOR - OLÍMPIA](#)

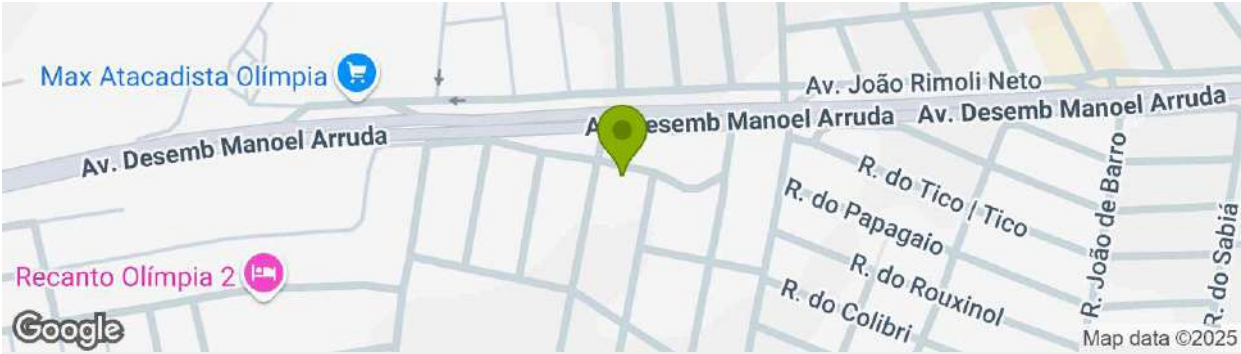

Endereço: R. Pref. Francisco Zanin, 89 - Jardim Leonor, Olímpia - SP, 15407-510, Brasil. nº 89. .
CEP: 15407-510 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7387576, long=-48.8951927, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES JD LEONOR - OLIMPIA #154059692
Data de início da fiscalização	22/07/2025
Data de término da fiscalização	22/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Poço P-17 à frente e reservatório ao fundo.



Foto 3 - Extravador.



Foto 4 - Saída do extravasor.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada Não Conforme

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Detalhe do cercamento danificado.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Na data da fiscalização, não havia escada que conectasse o solo ao primeiro patamar.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Ausência de escada para acesso ao topo do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 12.530 - RES APOIADO METÁLICO BAGUAÇÚ II - OLÍMPIA (Olímpia)

RES APOIADO METÁLICO BAGUAÇÚ II - OLÍMPIA

RES APOIADO METÁLICO BAGUAÇÚ II - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES APOIADO METÁLICO BAGUAÇÚ II - OLÍMPIA](#)

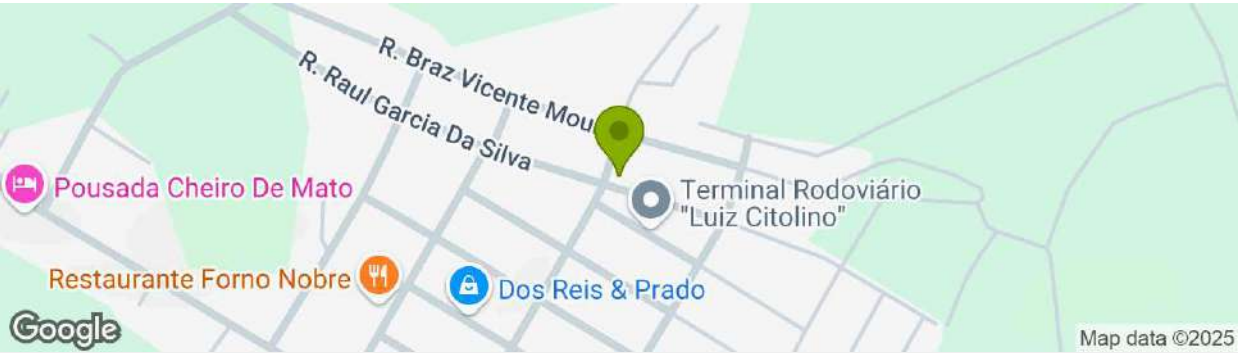

Endereço: R. Raul Garcia Da Silva, 226 - Baguaçu, Olímpia - SP, 15409-512, Brasil. nº 226. .
CEP: 15409-512 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.6886554, long=-49.067813, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES JUNTO AO P53 BAGUACU #154059698
Data de início da fiscalização	22/07/2025
Data de término da fiscalização	22/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[RES6.0] Observações	O reservatório dispõe de manômetro. Recomenda-se, no entanto, que a prestadora de serviços avalie a possibilidade de incluir o reservatório no sistema de telemetria.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Manômetro junto do reservatório.



Foto 3 - Vista do reservatório, ainda com pintura do DAEMO.



Foto 4 - Escada com guarda-corpo.

Novo Item Fiscalizado 12.532 - RES ELEVADO CONCRETO BAGUAÇU I - OLÍMPIA (Olímpia)

RES ELEVADO CONCRETO BAGUAÇU I - OLÍMPIA

RES ELEVADO CONCRETO BAGUAÇU I - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO CONCRETO BAGUAÇU I - OLÍMPIA](#)



Endereço: R. João Bataus, 217 - Baguaçu, Olímpia - SP, 15409-510, Brasil. nº 217. . CEP: 15409-510 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.6887353, long=-49.067941, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES P42 BAGUACU #154059700
Data de início da fiscalização	22/07/2025
Data de término da fiscalização	22/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Escada e guarda-corpo.



Foto 3 - Saída do reservatório.



Foto 4 - Parte inferior do reservatório com acúmulo de umidade.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Não há qualquer tipo de SPDA no local.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

O reservatório não possui qualquer instrumento para medição de nível e não está ligado ao sistema de telemetria.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Indícios de vazamento na lateral do reservatório.



Foto 2 - Vegetação alta na área do reservatório.

Estação elevatória de esgoto


Novo Item Fiscalizado 12.502 - EEE ALVORADA - OLÍMPIA (Olímpia)

EEE ALVORADA - OLÍMPIA

EEE ALVORADA - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE ALVORADA - OLÍMPIA](#)

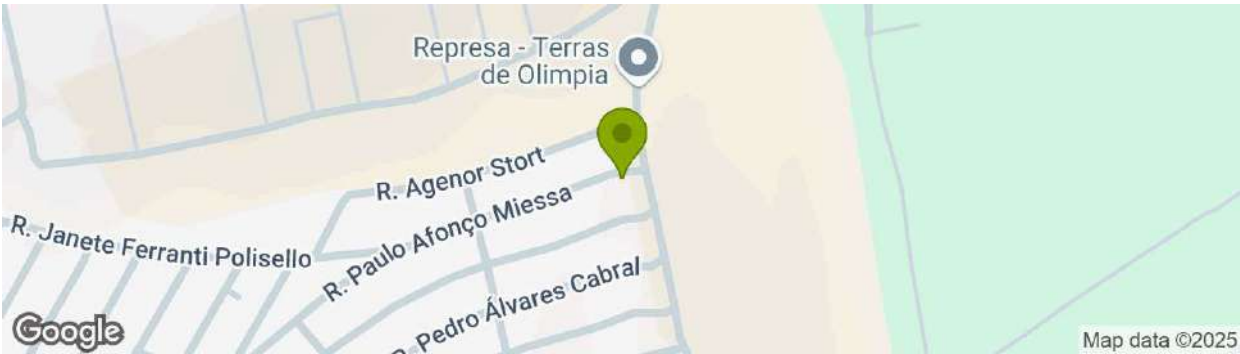

Endereço: R. Paulo Afonso Miessa, 650 - Olímpia, SP, 15400-001, Brasil. nº 650. . **CEP:** 15400-001 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7280507, long=-48.8873912, accuracy=13.653

Fiscalizado	#153862705
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEE-7.0] Observações	A EEE Alvorada recebe esgoto da região do Alvorada e encaminha à ETE Córrego dos Pretos (Item fiscalizado nº 12.503). De acordo com o operador, a SABESP avalia a desativação da EEE Alvorada e implantação de rede que leve o esgoto bruto por gravidade diretamente à mesma ETE.

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Cercamento do local.



Foto 2 - Identificação junto ao portão.



Foto 3 - Vista geral da EEE.



Foto 4 - Poço de sucção (após passar pelo gradeamento).



Foto 5 - Bomba utilizada na EEE.



Foto 6 - Bomba reserva, ao lado.

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

[EEE-7.11] Observações

O gradeamento possui tanto diversas obstruções quanto uma abertura entre as comportas que permite a passagem de detritos grosseiros.

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Gradeamento.



Foto 2 - Detalhe das obstruções e da abertura.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.4] Observações

Não há nenhum extintor no local.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Há uma abertura junto ao poço de sucção que deve ser tampada ou

gradeada, a fim de
reduzir o risco de
queda.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Detalhe da abertura junto ao poço de
sucção.

Estações de tratamento de esgoto


Novo Item Fiscalizado 12.503 - ETE CÓRREGO DOS PRETOS - OLÍMPIA (Olímpia)

ETE CÓRREGO DOS PRETOS - OLÍMPIA

ETE CÓRREGO DOS PRETOS MODULAR - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CÓRREGO DOS PRETOS MODULAR - OLÍMPIA](#)

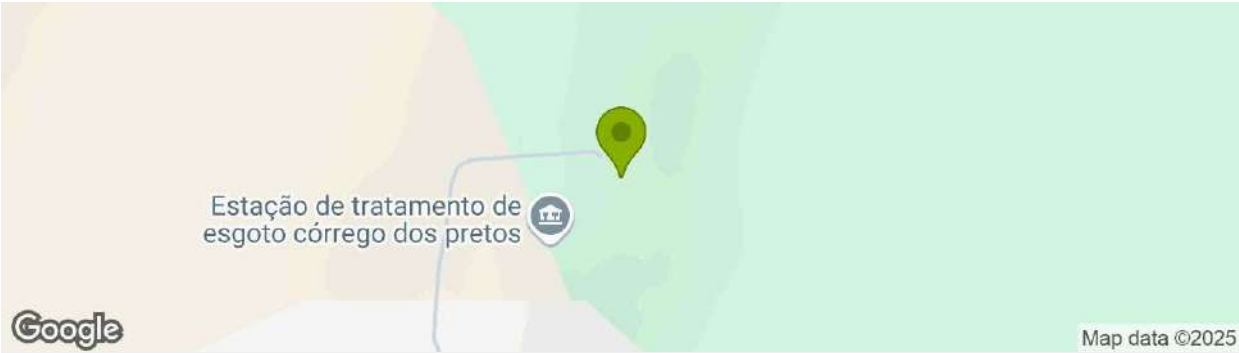

Endereço: 74J6+CQ - Olímpia, SP, 15400-000, Brasil. . **CEP:** 15400-000 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7272227, long=-48.8939994, accuracy=13.653

Fiscalizado	#153862689
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)**[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização**

N/A

[ETE-8.0] Observações

A ETE Córrego dos Pretos conta com operadores 24h e dispõe de dois sistemas UASB que atuam em conjunto como módulos. Um deles, mais antigo, foi construído tendo como base material de concreto, enquanto o outro é de fibra. A ETE trata uma vazão total de, aproximadamente, 250 m³/h. Há aplicação de polímero em pó para secagem do lodo, que posteriormente é direcionado à bag.

Tanto o UASB de concreto quanto o UASB de fibra dispõe de 2 sopradores, sendo um reserva. A ETE que recalca o esgoto após o tratamento preliminar aos reatores UASB conta com bombas reservas (uma para a tubulação que recalca para o reator de concreto e outra para o de fibra).

Fotos de [ETE-8.0]**Foto 1** - Vista da ETE Córrego dos Pretos.**Foto 2** - Cercamento do local.



Foto 3 - Chegada do esgoto bruto - gradeamento.



Foto 4 - Caçamba para acúmulo de material grosseiro retido no gradeamento.



Foto 5 - Lona utilizada para cobrir a caçamba.



Foto 6 - Vista do gradeamento (perto) e caixa de areia (mais distante).



Foto 7 - Calha Parshall ao término do tratamento preliminar e antecedendo a EEE.



Foto 8 - Poço de sucção da EEE, a partir do qual o esgoto é recalcado aos reatores UASB (fibra).



Foto 9 - Detalhe das tubulações da EEE.



Foto 10 - Poço de sucção da EEE, a partir do qual o esgoto é recalcado aos reatores UASB (concreto).



Foto 11 - Bag para acúmulo de lodo.



Foto 12 - Reatores UASB (fibra).



Foto 13 - Bomba de recirculação do UASB em fibra.



Foto 14 - Guarda-corpo junto ao UASB de fibra.



Foto 15 - Saída dos reatores UASB em fibra, com aplicação de desinfetante.



Foto 16 - Preparador de polímero.



Foto 17 - Bombas utilizadas na aplicação de polímero (pares de 1+1R).



Foto 18 - Polímero em pó.



Foto 19 - Detalhe do polímero em pó.



Foto 20 - Sopradores do UASB fibra (operam alternadamente).



Foto 21 - Painel elétrico junto aos sopradores do UASB fibra.



Foto 22 - Extintor junto aos sopradores do UASB fibra.



Foto 23 - Tanque de equalização da ETE.



Foto 24 - Estocagem de cloro em baia.



Foto 25 - Tanques de concreto.



Foto 26 - Tanque de contato junto aos tanques de concreto.



Foto 27 - Sopradores utilizados na ETE de concreto, sendo um reserva.



Foto 28 - Bombas utilizadas na aplicação de polímero.



Foto 29 - Gerador a diesel da ETE.



Foto 30 - Painel elétrico no abrigo, próximo ao gerador.



Foto 31 - Almoarifado com material utilizado na ETE.



Foto 32 - Neste ponto, os efluentes tratados pelos dois módulos é unido.



Foto 33 - Saída do efluente tratado.



Foto 34 - Saída do efluente tratado.

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE-8.28] Observações

Não foi identificado nenhum macromedidor na ETE.

[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.15]



Foto 1 - Escada sem guarda-corpo, junto ao módulo de concreto.



Foto 2 - Topo do módulo de concreto, sem guarda-corpos no seu entorno.

[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

[ETE-8.23] Observações

Não há nenhuma identificação no tanque de cloro.

Fotos de [ETE-8.23]



Foto 1 - Tanque de cloro sem identificação.

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Não Conforme

[ETE-8.20] Observações

Após solicitação (Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025), a prestadora de serviços informou que a limpeza dos UASBs foi realizada em junho/2025, de forma que a eficiência da ETE seria maximizada apenas após a formação do manto de lodo. Complementarmente, solicitou dilação de prazo para o apontamento até 31/01/2026, compatível com o previsto na Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

N/A

[ETE-8.25] Observações

Após solicitação (Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025), a prestadora de serviços informou que a solicitação para renovar a LO foi realizada dentro do prazo legal e apresentou evidências que comprovassem o feito. Desta forma, o apontamento não será realizado mas solicita-se que a SABESP

encaminhe a LO quando estiver disponível.

[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada**Não Conforme****[ETE-8.17] Observações**

Na data da fiscalização, constatou-se a existência de extintores na ETE, um próximo ao sopradores do UASB de fibra e outros dois próximos ao almoxarifado do local. Entretanto, nenhum dos extintores estava com validade regular.

Fotos de [ETE-8.17]

Foto 1 - Extintor próximo aos sopradores do UASB em fibra e com validade expirada.



Foto 2 - Extintor próximo ao almoxarifado e com validade expirada.

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes**Não Conforme****[ETE-8.16] Observações**

Na data da fiscalização, foram constatados quatro vazamentos conforme evidenciados nas fotos deste item. Para que a Não Conformidade seja considerada integralmente solucionada, é necessário que a prestadora apresente evidência de resolução para todos os vazamentos.

Fotos de [ETE-8.16]



Foto 1 - Vazamento 1, UASB de fibra.



Foto 2 - Vazamento 2, UASB de fibra.



Foto 3 - Vazamento 3, UASB de fibra.



Foto 4 - Vazamento 4, UASB de fibra.

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

[ETE-8.29] Observações

Durante a fiscalização, verificou-se uma abertura no chão que representava risco aos operadores. Antes mesmo do término da fiscalização, a mesma foi tapada.

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Abertura próxima aos reatores UASB de fibra.



Foto 2 - Fechamento.

Novo Item Fiscalizado 12.534 - ETE BAGUAÇÚ - OLÍMPIA (Olímpia)

ETE BAGUAÇÚ - OLÍMPIA

ETE BAGUAÇÚ - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE BAGUAÇÚ - OLÍMPIA](#)



Endereço: R. Domingos Bizio, 217 - Jardim Santa Efigênia, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 217. . **CEP:** 15400-000 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7254172, long=-48.9139096, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE BAGUACU #154059706
Data de início da fiscalização	22/07/2025
Data de término da fiscalização	22/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações

A ETE trabalha com vazão de 3 L/s. Na data da fiscalização, constatou-se a presença de diversos troncos e galhos de eucalipto interferindo no tratamento de esgoto. De acordo com o operador, tal acúmulo de material se deve à retirada da vegetação pela Prefeitura após a SABESP questionar se haveria interesse em aproveitar esse material. Ainda conforme verificado na fiscalização, nem todo o esgoto coletado no distrito de Baguaçú é direcionado à ETE - vide residências em cota inferior na frente

da própria ETE e
ausência de elevatória
de esgoto no distrito.

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Identificação da ETE.



Foto 2 - Vista da ETE.



Foto 3 - Vista da lagoa anaeróbia com acúmulo de vegetação em seu interior e em torno.



Foto 4 - Vista da lateral da lagoa.



Foto 5 - À frente e à direita a lagoa anaeróbia e, ao fundo, as lagoas facultativas.



Foto 6 - Lagoas facultativas.



Foto 7 - Vista da lagoa facultativa.



Foto 8 - Separação entre lagoa anaeróbia e facultativa.



Foto 9 - Saída do efluente tratado.



Foto 10 - Saída do efluente tratado.



Foto 11 - Vista da ETE a partir da lagoa facultativa próxima à saída do efluente tratado.

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[ETE-8.1] Observações

Na data da fiscalização, constatou-se que o cercamento da área estava muito danificado e não restringia qualquer tipo de acesso ao local.

Fotos de [ETE-8.1]



Foto 1 - Detalhe da cerca danificada.

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.28]



Foto 1 - Chegada do esgoto bruto pela calha Parshall, sem qualquer medidor de vazão na entrada.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE-8.25] Observações

Após solicitação (Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025), a prestadora de serviços informou que a solicitação para obter a LO foi realizada e apresentou evidências que comprovassem o feito.

Complementarmente, solicitou dilação de prazo para o apontamento até 31/12/2025, compatível com o previsto na Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE-8.26] Observações

Após solicitação (Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025), a prestadora de serviços informou que a solicitação para obter a outorga foi realizada e apresentou evidências que comprovassem o feito.

Complementarmente, solicitou dilação de prazo para o apontamento até 31/12/2025, compatível

com o previsto na
Resolução ARES-PCJ
nº 48/2014.

[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

N/A

[ETE-8.3] Observações

Na data da
fiscalização,
questionou-se ao
operador se as lagoas
da ETE já haviam sido
desassoreadas em
algum momento.
Conforme informado,
desde a assunção dos
serviços a SABESP
não realizou o serviço e
informou que também
não possuía
conhecimento de que o
DAEMO houvesse feito
anteriormente. Após
solicitação (Ofício
ARES-PCJ nº
1.029/2025), a
prestadora de serviços
complementou a
informação explicando
que a não
conformidade não seria
aplicável por não haver
transporte de lodo da
ETE. No entanto,
solicita-se à prestadora
de serviços que
encaminhe relatório
fotográfico após a
limpeza das lagoas.

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Não Conforme****[ETE-8.29] Observações**

Na data da
fiscalização, verificou-
se o acúmulo de
vegetação (eucalipto)
nas lagoas e dentro da
ETE, reduzindo a
eficiência do
tratamento e
dificultando a
movimentação no local.
Também verificou-se
que as caixas de

inspeção estavam
abertas e/ou
danificadas.

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Acúmulo de vegetação na lagoa anaeróbia.



Foto 2 - Caixa de inspeção 1.



Foto 3 - Caixa de inspeção 2.



Foto 4 - Mais vegetação acumulada.



Foto 5 - Vala aberta próxima à saída do efluente tratado.



Foto 6 - Caixa de inspeção 3.



Foto 7 - Caixa de inspeção 4.



Foto 8 - Vegetação na margem da lagoa facultativa.



Foto 9 - Tronco de eucalipto próximo à entrada.



Foto 10 - Acúmulo de detritos na calha Parshall, junto à chegada do esgoto bruto.

Subsistemas desativados ou em processo de desativação

Novo Item Fiscalizado 12.506 - P-56 E RESERVATÓRIO MORADA VERDE DESATIVADOS - OLÍMPIA (Olímpia)

P-56 E RESERVATÓRIO MORADA VERDE DESATIVADOS - OLÍMPIA

POÇO P-56 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-56 - OLÍMPIA](#)



Endereço: R. Liscano Coelho Blanco, 104 - Olímpia, SP, 15400-000, Brasil. nº 104. . CEP: 15400-000 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7414504, long=-48.8990348, accuracy=13.653

Fiscalizado	P 56 e reservatório morada verde desativados #153862686
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

Na data da fiscalização, constatou-se que os subsistemas do local estavam inoperantes. Através do Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025, solicitou-se à prestadora que apresentasse evidências da desativação efetiva deste e outros locais classificados pelos colaboradores da SABESP que acompanharam a fiscalização. A prestadora de serviços solicitou dilação de prazo para 31/01/2026 para que juntasse as evidências solicitadas.

Fotos de CSB2.0

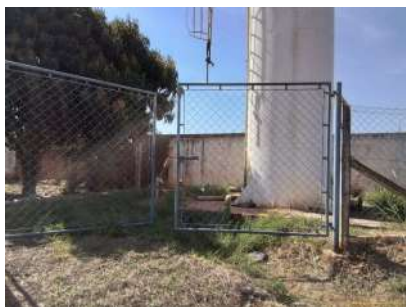


Foto 1 - Vista do local.




Foto 2 - Vista do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 12.507 - POÇO P-55 DESATIVADO - OLÍMPIA (Olímpia)

POÇO P-55 DESATIVADO - OLÍMPIA

POÇO P-55 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO P-55 - OLÍMPIA](#)

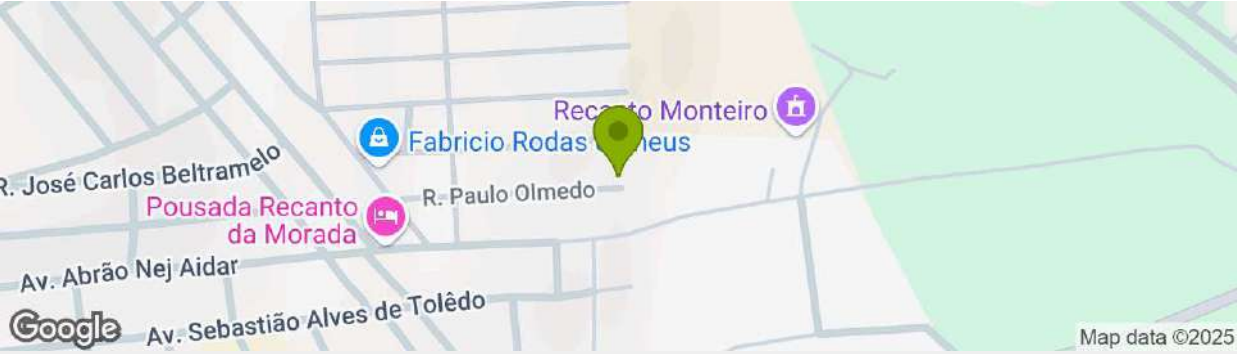

Endereço: R. Paulo Olmedo, 18 - Jardim Morada Verde, Olímpiia - SP, 15400-000, Brasil. nº 18. .
CEP: 15400-000 / **Cidade:** Olímpiia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7356671, long=-48.8860023, accuracy=13.653

Fiscalizado	P55 desativado #153862685
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)	
[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[CSB2.0] Observações	Na macroavaliação preenchida pela prestadora de serviços em 2024, este poço constava como ativo. Entretanto, conforme relato do operador durante a fiscalização e visita ao local, constatou-se que o poço está DESATIVADO.

Fotos de CSB2.0

Foto 1 - Vista do poço desativado.

Novo Item Fiscalizado 12.510 - POÇO P88 DESATIVADO - OLÍMPIA (Olimpia)

POÇO P88 DESATIVADO - OLÍMPIA

POÇO P-88 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-88 - OLÍMPIA](#)



Endereço: R. Comendador Francisco B Ferreira, 62 - Olimpia, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil.
nº 62. . **CEP:** 15400-000 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7383526, long=-48.8946288, accuracy=13.653

Fiscalizado	POCO P88 DESATIVADO #153862698
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[CSB2.0] Observações	Na data da fiscalização, constatou-se que o poço estava inoperante. Através do Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025, solicitou-se à prestadora que apresentasse evidências da desativação efetiva deste e outros locais classificados pelos colaboradores da SABESP que

acompanharam a
fiscalização. A
prestadora de serviços
solicitou dilação de
prazo para 31/01/2026
para que juntasse as
evidências solicitadas.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do local.



Foto 2 - Vista 2 do local.

Novo Item Fiscalizado 12.511 - RES APOIADO MÉTALICO COHAB I DESATIVADO - OLÍMPIA (Olímpia)

RES APOIADO MÉTALICO COHAB I DESATIVADO - OLÍMPIA

RES APOIADO METÁLICO COHAB I - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES APOIADO METÁLICO COHAB I - OLÍMPIA](#)



Endereço: Av. do Tucano, 189 - Centro, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 189. . CEP: 15400-000 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7428726, long=-48.8908783, accuracy=13.653

Fiscalizado	11 RES COHAB 1 #153862692
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES6.0] Observações**

Os reservatórios estão atualmente desativados. De acordo com o operador, a região do COHAB I e II recebe água da ETA II.

Fotos de RES6.0**Foto 1** - Vista dos reservatórios.**Foto 2** - Reservatório apoiado.**Foto 3** - Reservatório em taça.**Novo Item Fiscalizado 12.512 - POÇO P-21 DESATIVADO - OLÍMPIA (Olímpia)****POÇO P-21 DESATIVADO - OLÍMPIA****POÇO P-21 - OLÍMPIA**Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO P-21 - OLÍMPIA](#)

Endereço: Av. do Tucano, 189 - Centro, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 189. . **CEP:** 15400-000 / **Cidade:** Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.742875, long=-48.8908783, accuracy=13.653

Fiscalizado 11p21 desativado #153862708

Data de início da fiscalização 21/07/2025

Data de término da fiscalização 21/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Local onde ficava o cavalete do poço P-21.

Novo Item Fiscalizado 12.513 - POÇO P-57 DESATIVADO - OLÍMPIA (Olimpia)

POÇO P-57 DESATIVADO - OLÍMPIA

POÇO P-57 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-57 - OLÍMPIA](#)



Endereço: Av. do Tucano, 189 - Centro, Olímpia - SP, 15400-000, Brasil. nº 189. . CEP: 15400-000 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7428615, long=-48.8908524, accuracy=13.653

Fiscalizado	11 desativado p57 #153862690
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Poço P-57 desativado.

Novo Item Fiscalizado 12.514 - POÇO P-23 DESATIVADO - OLÍMPIA (Olímpia)

POÇO P-23 DESATIVADO - OLÍMPIA

POÇO P-23 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-23 - OLÍMPIA](#)



Endereço: R. Juca Zuliani, 91 - Vila Hipica, Olímpia - SP, 15407-140, Brasil. nº 91. . CEP: 15407-140 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7480247, long=-48.89337, accuracy=13.653

Fiscalizado	P23 DESATIVADO #153862713
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do local.



Foto 2 - Poço P-23 desativado.


Novo Item Fiscalizado 12.515 - RES RECINTO DESATIVADO - OLÍMPIA (Olímpia)

RES RECINTO DESATIVADO - OLÍMPIA

RES APOIADO METÁLICO RECINTO - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES APOIADO METÁLICO RECINTO - OLÍMPIA](#)

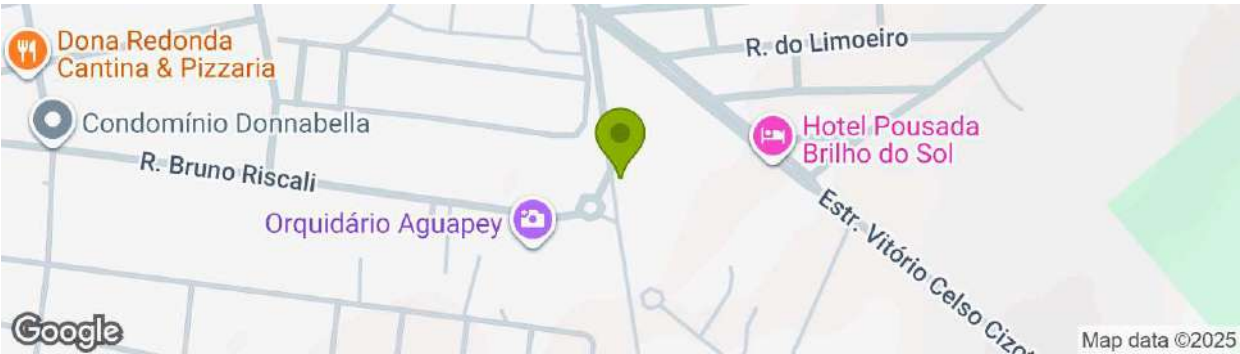

Endereço: R. Bruno Riscali, 177 - Centro, Olímpia - SP, 15407-150, Brasil. nº 177. . CEP: 15407-150 / Cidade: Olímpia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7452572, long=-48.892654, accuracy=13.653

Fiscalizado	12 RES RECINTO DESATIVADO 70 100 #153862702
-------------	--

Data de início da fiscalização	21/07/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	21/07/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES6.0] Observações**

Na data da fiscalização, constatou-se que os subsistemas do local estavam inoperantes. Através do Ofício ARES-PCJ nº 1.029/2025, solicitou-se à prestadora que apresentasse evidências da desativação efetiva deste e outros locais classificados pelos colaboradores da SABESP que acompanharam a fiscalização. A prestadora de serviços solicitou dilação de prazo para 31/01/2026 para que juntasse as evidências solicitadas.


Fotos de RES6.0**Foto 1** - Reservatórios do local.**Foto 2** - Reservatório 100m³.**Foto 3** - Reservatório 70 m³.**Novo Item Fiscalizado 12.516 - P24 - OLÍMPIA - DESATIVADO (Olimpia)**

P24 - OLÍMPIA - DESATIVADO

POÇO P-24 - OLÍMPIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P-24 - OLÍMPIA](#)

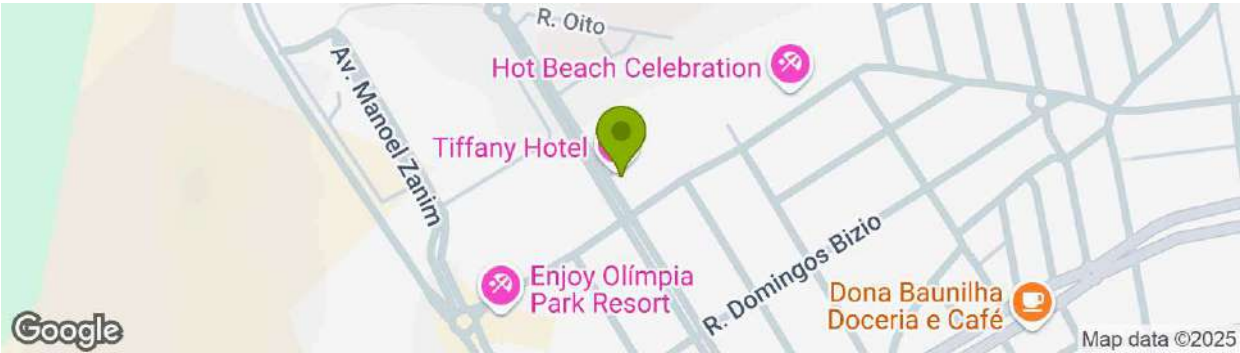

Endereço: Av. do Folclore, 1232 - Jardim Santa Efigênia, OlímpiA - SP, 15400-000, Brasil. nº 1232. . CEP: 15400-000 / Cidade: OlímpiA, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7240935, long=-48.9148488, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO P24 DES #153878700
Data de início da fiscalização	21/07/2025
Data de término da fiscalização	21/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	O poço P24 encontra-se desativado.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Local do P24.



Foto 2 - Vista do local.



Foto 3 - P24 sem cavalete.



Foto 4 - Macromedidor com medição zerada.

—
João Mateus Boll Gallas
Coordenador de Água e Esgoto

(editado 3 vezes - última modificação: 11/08/2025 11:23:47)

É base de:

[Auto de Notificação 105/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 526/2025 - Relatório de Fiscalização - OLÍMPIA - JULHO/2025](#)

[Ofício 1.148/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 310/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

250729 CI Ares PCJ Assinado.pdf (171,13 KB)	0 downloads
Anexo 10 CADRI 40000641 Lodo ETE Corrego dos Pretos.pdf (26,98 KB)	0 downloads
Anexo 11 SD 93200181 Renovacao de LO ETE Corrego dos Pretos.pdf (320,39 KB)	0 downloads
Anexo 12 Portaria 2549 2018 Lancamento da ETE de Corrego dos Pretos.pdf (586,33 KB)	0 downloads
Anexo 13 LOR 40001917 ETE Corrego dos Pretos Sabesp Olimpia.pdf (31,61 KB)	0 downloads
Anexo 14 1 SD 93421379 LP ETE Baguacu 2 assinado.pdf (179,58 KB)	0 downloads
Anexo 15 projeto ETE Baguacu assinado.pdf (432,94 KB)	0 downloads
Anexo 16 Sabesp Baguacu 1 .pdf (244,34 KB)	0 downloads
Anexo 17 Boleto Solicitacao de LP ETE de Baguacu.pdf (30,57 KB)	0 downloads
Anexo 18 35240200934286000182550020001090801135415593_nfe.pdf (101,11 KB)	0 downloads
Anexo 1 pocao 3 Portaia SP Aguas n 763 de 18 de Julho de 2025.pdf (783,91 KB)	0 downloads
Anexo 2 P66 Solicitacao n 20250030847 P 66 Olimpia.pdf (108,09 KB)	0 downloads
Anexo 3 P61 Solicitacao n 20250030929 P61 Olimpia.pdf (108,28 KB)	0 downloads

Anexo 4 P92 Portaria DAEE n 284 de 16 de Janeiro de 2020.pdf (681,93 KB)	0 downloads
Anexo 5 NEPA 007 UNIPAR.pdf (666,28 KB)	0 downloads
Anexo 6 NF 523637 BASEQUIMICA Fluor.pdf (11,40 KB)	0 downloads
Anexo 7 NF 523637 CERTIFICADO BASE QUIMICA.pdf (229,81 KB)	0 downloads
Anexo 8 NF 660635 CERTIFICADO UNIPAR.pdf (4,65 MB)	0 downloads
Anexo 9 NF 660635 UNIPAR Cloro.pdf (11,85 KB)	0 downloads
Nota Tecnica OAQW assinada.pdf (461,74 KB)	0 downloads
OLIMPIA BAGUACU 2025 ABRIL RE9497 25.pdf (384,30 KB)	0 downloads
OLIMPIA BAGUACU 2025 ABRIL RE9498 25.pdf (391,47 KB)	0 downloads
OLIMPIA BAGUACU 2025 JUNHO RE13040 25.pdf (384,37 KB)	0 downloads
OLIMPIA BAGUACU 2025 JUNHO RE13041 25.pdf (391,96 KB)	0 downloads
OLIMPIA BAGUACU 2025 MAIO RE11200 25.pdf (384,31 KB)	0 downloads
OLIMPIA BAGUACU 2025 MAIO RE11201 25.pdf (391,52 KB)	0 downloads
OLIMPIA ETE CORREGOS DOS PRETOS RELATORIO 14825 ARESPCJ amostra 204 bruto 17 0702025.pdf (1,13 MB)	0 downloads
OLIMPIA ETE CORREGOS DOS PRETOS RELATORIO 14826 ARESPCJ amostra 205 tratado 1 7072025.pdf (1,21 MB)	0 downloads
SISTEMA COHAB IV P66 e P770 RE13418 25.pdf (400,86 KB)	0 downloads
SISTEMA COHAB IV P66 e P770 RE8971 25(1).pdf (1,28 MB)	0 downloads
SISTEMA COHAB IV P66 e P770 RE8971 25.pdf (1,38 MB)	0 downloads
SISTEMA DIVITORIA P92 RE13336 25.pdf (400,82 KB)	0 downloads
SISTEMA DIVITORIA P92 RE9587 25(1).pdf (1,30 MB)	0 downloads
SISTEMA DIVITORIA P92 RE9587 25.pdf (1,41 MB)	0 downloads
SISTEMA QUINTA DAS AROEIRAS P61 RE13406 25.pdf (400,82 KB)	0 downloads
SISTEMA QUINTA DAS ARUEIRAS P61 RE11401 25(1).pdf (1,30 MB)	0 downloads
SISTEMA QUINTA DAS ARUEIRAS P61 RE11401 25.pdf (1,30 MB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/08/2025 08:08:23

João Mateus Boll Gallas

D3

 emitiu o [Auto de Notificação 105/2025](#) a partir deste documento.

11/08/2025 11:24:27

João Mateus Boll Gallas

D3

 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 143/2025** com o certificado **JOÃO MATEUS BOLL GALLAS** CPF 426.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-
143/2025

11/08/2025 11:24
(Encaminhado)

João G.

D3

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

, bom dia!

Segue para providências, por gentileza.

—

João Mateus Boll Gallas
Coordenador de Água e Esgoto

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

11/08/2025 11:24:53

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (3)