



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
264.717.575.362.314.044

Arespcj

CC

10/09/2025 17:30

Município

Dae - Americana

· 19 34712396

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

PRESTADOR: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE) DE AMERICANA

Fiscalização Programada para Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Americana

Prefeito: Chico Sardelli

Endereço: Av. Brasil, 85 – Centro

Telefone: (19) 3475-9001

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5.460, de 08/04/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Água e Esgoto – DAE

Responsável legal: Marcos Morelli

Endereço: Rua dos Estudantes, 333

Telefone: (19) 3471-2901

E-mail: morelli@daeamericana.sp.gov.br | diretoria@daeamericana.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Vanessa M. de Camargo Faria - Diretora de Unidade (Unidade Técnica - DAE Americana)|

Douglas Santon - Diretor da Unidade de Tratamento de Esgoto (DAE Americana)

3. FISCALIZAÇÃO

Em 10/09/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazo para solução
EEE FINAL (ETE BALSA) - AMERICANA	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEE FINAL (ETE BALSA) - AMERICANA	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE BALSA - AMERICANA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE CARIOBA	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE CARIOBA	ETE-8.24	Produtos químicos vencidos	Imediato
ETE CARIOBA	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE CARIOBA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE PRAIA AZUL	ETE-8.17	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 12.977 - EEE FINAL (ETE BALSA) - AMERICANA (Americana)

EEE FINAL (ETE BALSA) - AMERICANA

EEE FINAL (ETE BALSA) - AMERICANA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE FINAL \(ETE BALSA\) - AMERICANA](#)

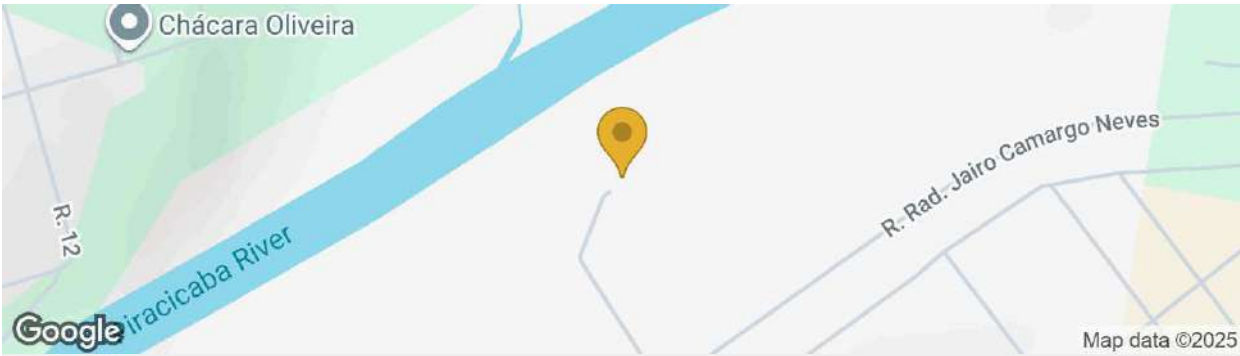

Endereço: 8J7G+V7 - Vila Praia Azul, Americana - SP, Brasil. . **Cidade:** Americana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6853467, long=-47.3742767, accuracy=13.653

Fiscalizado	elevatória final #160962485
Data de início da fiscalização	10/09/2025
Data de término da fiscalização	10/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Observações

EEEB situada na área da ETE Balsa, mais próxima às margens do Rio Piracicaba, sendo responsável por recalcar o esgoto bruto para a ETE em si.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Grade horizontal acima do canal do gradeamento.



Foto 2 - Vista geral do abrigo dos painéis elétricos e de comando.



Foto 3 - Vista interna do poço seco onde ficam os conjuntos motobomba da EEE.



Foto 4 - Vista interna do poço seco onde ficam os conjuntos motobomba da EEE.



Foto 5 - Vista interna dos painéis elétricos e de comando.



Foto 6 - Extintor de incêndios do local.



Foto 7 - Grupo gerador do local.

[EEE7.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[EEE7.1] Observações

O local possui cercamento apenas na lateral e não há cerca na parte inferior (paralela às margens do Rio Piracicaba).

Fotos de [EEE7.1]



Foto 1 - Ausência de cercamento na parte inferior do local.



Foto 2 - Ausência de cercamento na parte inferior do local.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

A grade horizontal acima do canal onde ficam os cestos de gradeamento encontra-se oxidada e com locais danificados entre a tela e o requadro, o que pode ocasionar acidentes e quedas. É necessário que o prestador providencie reforma ou substituição da grade para garantir condições adequadas de segurança no local.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Situação da grade acima do canal do gradeamento.



Foto 2 - Situação da grade acima do canal do gradeamento.


Novo Item Fiscalizado 12.975 - ETE CARIOBA - AMERICANA (Americana)

ETE CARIOBA - AMERICANA

ETE CARIOBA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CARIOBA](#)

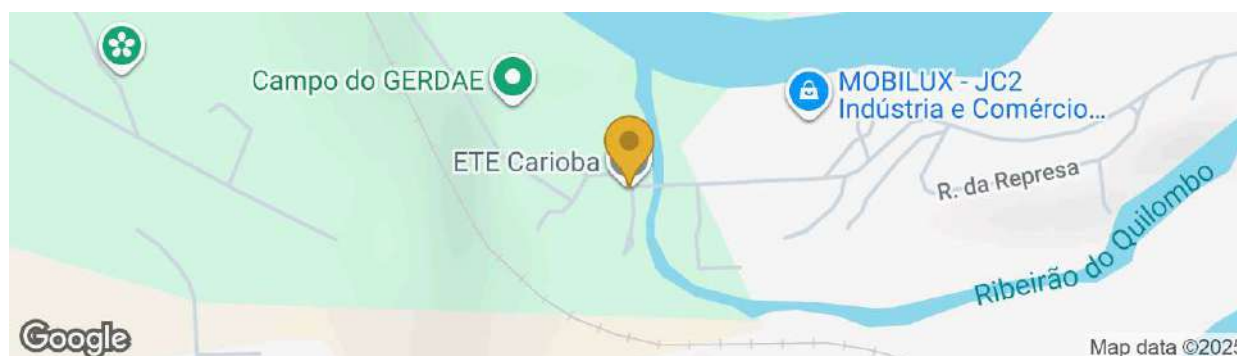

Endereço: R. do Caminho da Servidão, 10 - Carioba, Americana - SP, 13472-721, Brasil. nº 10. .
CEP: 13472-721 / **Cidade:** Americana, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7152255, long=-47.3346911, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE CARIOBA - AMERICANA #160939653
Data de início da fiscalização	10/09/2025
Data de término da fiscalização	10/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Entrada e identificação da ETE.



Foto 2 - Decantador secundário 2.



Foto 3 - Decantador secundário 2.



Foto 4 - Decantador secundário 1.



Foto 5 - Decantador secundário 1.



Foto 6 - Abrigo dos conjuntos motobomba de lodo.



Foto 7 - Vista geral do abrigo dos conjuntos motobomba de lodo decantado e de recirculação

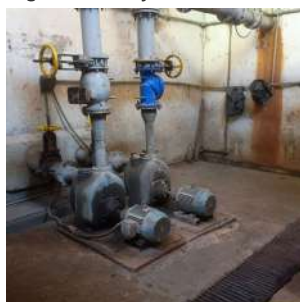


Foto 8 - Motobombas do lodo decantado que é enviado para o biodigestor.

da espuma dos decantadores.



Foto 9 - Motobombas da espuma dos 4 decantadores, que retorna para o início do tratamento.



Foto 10 - Biodigestores de lodo.



Foto 11 - Abrigo de tanques de polímero para adensamento do lodo.



Foto 12 - Abrigo de tanques de polímero para adensamento do lodo.



Foto 13 - Centrífuga de lodo pós biodigestor.



Foto 14 - Centrífuga de lodo pós biodigestor.



Foto 15 - Biodigestores de lodo (apenas o da esquerda que está operando).



Foto 16 - Vista geral do tratamento de lodo (centrífuga).



Foto 17 - Equipamento soprador ao lado dos biodigestores (não está funcionando).



Foto 18 - Canal de saída do efluente final.

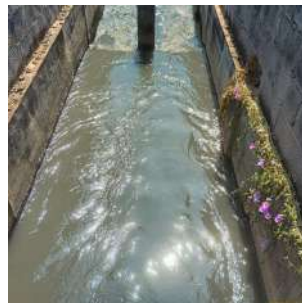


Foto 19 - Aspecto visual do efluente final.



Foto 20 - Macromedidor de saída do efluente final.



Foto 21 - Aspecto visual do efluente final.



Foto 22 - Ponto de lançamento do efluente no Rio Piracicaba.

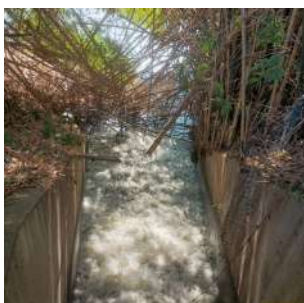


Foto 23 - Ponto de lançamento do efluente no Rio Piracicaba.



Foto 24 - Situação geral do laboratório.



Foto 25 - Situação geral do laboratório.



Foto 26 - Situação geral do laboratório.



Foto 27 - Tela do sistema de telemetria, com indicação da vazão momentânea de saída.



Foto 28 - Tela do sistema de telemetria, com indicação da vazão momentânea de entrada.



Foto 29 - Vista geral de parte do prédio administrativo/laboratório da ETE.



Foto 30 - Vista geral de parte do prédio administrativo/laboratório da ETE.



Foto 31 - Chegada do esgoto bruto na ETE.



Foto 32 - Macromedidor de entrada (segundo informação do prestador, o medidor não está informando precisamente as vazões).



Foto 33 - Macromedidor de entrada (segundo informação do prestador, o medidor não está informando precisamente as vazões).



Foto 34 - Canal entre chegada do esgoto e tratamento preliminar.



Foto 35 - Canal entre chegada do esgoto e tratamento preliminar.



Foto 36 - Gradeamento grosseiro.



Foto 37 - Estruturas de gradeamento fino.



Foto 38 - Grade intermediária da parte do esgoto que vai para o desarenador 3.



Foto 39 - Gradeamento fino.



Foto 40 - Estruturas 1 e 2 para remoção de areia, porém não estão operando .



Foto 41 - Estruturas 1 e 2 para remoção de areia, porém não estão operando .



Foto 42 - Caçamba para descarte do material retido no gradeamento.



Foto 43 - Desarenador 3 e preliminar 3, em operação.



Foto 44 - Desarenador 3, em operação.



Foto 45 - Desarenador 3 (remoção do material de fundo do canal).



Foto 46 - Caçamba para descarte dos sedimentos do desarenador 3 e do preliminar anterior.



Foto 47 - Decantador primário 1 (à frente) e 2 (ao fundo).



Foto 48 - Decantador primário 1.



Foto 49 - Decantador primário 2.



Foto 50 - Decantador primário 2.



Foto 51 - Filtros biológicos de percolação (desativados).



Foto 52 - Filtros biológicos de percolação (desativados).



Foto 53 - Placa de identificação dos Filtros biológicos de percolação (desativados).

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

Conforme

[ETE8.10] Observações

Há identificação na portaria da ETE.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Em que pese a existência de macromedidor de saída, o de entrada, apesar de estar instalado, não está operando adequadamente, segundo informações do prestador in loco.

[ETE8.24] Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[ETE8.24] Observações

Durante a fiscalização, foi identificada placa com prazo de validade vencido. O prestador deve proceder com o descarte adequado de tais produtos e providenciar gestão adequada do estoque, de modo a não utilizar produtos fora do prazo de validade.

Fotos de [ETE8.24]



Foto 1 - Tanques de polímero catiônico (utilizado no adensamento de lodo).



Foto 2 - Placa de identificação com prazo de validade vencido.



Foto 3 - Placa de identificação com prazo de validade vencido.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

N/A

[ETE8.13] Observações

Os laudos apresentados pelo prestador comprovam a ineficiência na remoção de carga orgânica, não atendendo ao previsto na legislação ambiental aplicável. Esta NC já foi apontada anteriormente, não sendo apontada novamente para evitar duplicidade.

[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

N/A

[ETE8.25] Observações

A L.O. encontra-se vencida. Esta NC já foi apontada previamente, não sendo aqui apontada para evitar duplicidade.

Fotos de [ETE8.25]



Foto 5 - Escoamento do efluente pela alvenaria devido ao vazamento no biodigestor 1.

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

Diversas estruturas das etapas de tratamento da ETE estão em estágios avançados de corrosão e já deterioradas, comprometendo o adequado funcionamento e fluxo hidráulico da Estação. O prestador deve promover estudos técnicos, elaborar projetos e proceder com sua execução de modo a recuperar as estruturas e promover o devido tratamento do efluente.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Situação do decantador secundário 1, com corrosão nos estruturas internas do decantador.



Foto 2 - Situação das estruturas do equipamento de gradeamento fino.



Foto 3 - Situação do decantador primário 1.



Foto 4 - Situação das estruturas do equipamento de gradeamento fino.



Foto 5 - Situação do decantador primário 1.



Foto 6 - Situação do decantador primário 1.


Novo Item Fiscalizado 12.976 - ETE BALSA - AMERICANA (Americana)

ETE BALSA - AMERICANA

ETE BALSA - AMERICANA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE BALSA - AMERICANA](#)

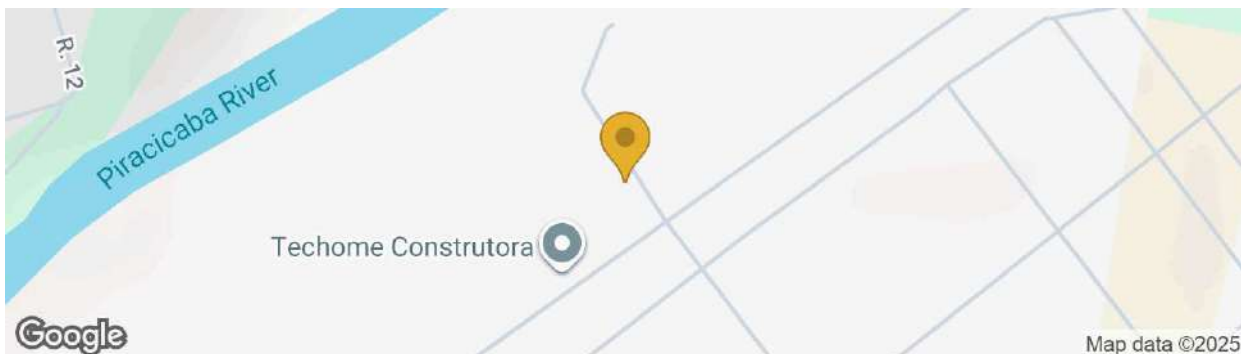

Endereço: 8J7G+57 - Vila Praia Azul, Americana - SP, Brasil. . **Cidade:** Americana, São Paulo

Fiscalizado	ETE BALSA - AMERICANA #160956734
Data de início da fiscalização	10/09/2025
Data de término da fiscalização	10/09/2025
Observações Gerais	

[ETE8.0] Observações

O processo de tratamento na ETE Balsa configura-se como câmaras sobrepostas, sendo uma câmara anaeróbia inferior (UASB) e uma superior (lodos ativados), com desinfecção antes do lançamento no corpo hídrico.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista externa da ETE, com identificação do local.



Foto 2 - Placa de inauguração da Estação.



Foto 3 - Chegada do esgoto da elevatória final.



Foto 4 - Chegada do esgoto da elevatória final e gradeamento (caçamba abaixo para coleta do material retido no gradeamento).



Foto 5 - Divisão do volume nos canais de remoção de areia.



Foto 6 - Canais desarenadores.



Foto 7 - Canais desarenadores.



Foto 8 - Medidor de vazão de entrada na ETE.



Foto 9 - Tanque de sucção da elevatória de esgoto entre o tratamento preliminar e demais etapas do processo.



Foto 10 - Conjuntos motobomba da elevatória de esgoto pós tratamento preliminar.



Foto 11 - Conjuntos motobomba da elevatória de esgoto pós tratamento preliminar.



Foto 12 - Conjuntos motobomba da elevatória de esgoto pós tratamento preliminar.



Foto 13 - Vista superior dos tanques de tratamento (lodos ativados).



Foto 14 - Vista superior dos tanques de tratamento (lodos ativados).

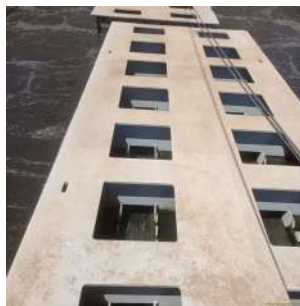


Foto 15 - Calhas de coleta do efluente.



Foto 16 - Vista geral da parte superior dos tanques.



Foto 18 - Vista geral da parte superior dos tanques.



Foto 21 - Dosagem de antiespumante e cloro.



Foto 23 - Tubulações de lodo da ETE.



Foto 17 - Vista superior do local de chegada do esgoto antes do gradeamento.



Foto 19 - Chicanas pós-desinfecção.



Foto 20 - Chicanas pós-desinfecção.



Foto 22 - Situação do efluente final e, ao fundo, Calha Parshall e medidor de vazão de saída,



Foto 24 - Armazenamento de produtos químicos (hipoclorito).



Foto 25 - Armazenamento de produtos químicos (hipoclorito).



Foto 26 - Tanques de preparo de polímero para uso no adensamento do lodo.



Foto 27 - Bomba centrífuga do adensamento de lodo.



Foto 28 - Bomba centrífuga do adensamento de lodo.



Foto 29 - Painéis elétricos e de comando próximos à centrífuga.



Foto 30 - Painéis elétricos e de comando próximos à centrífuga.



Foto 31 - Abrigo do adesamento de lodo.



Foto 32 - Caçamba de recolhimento do lodo desidratado.



Foto 33 - Sopradores do sistema de tratamento.

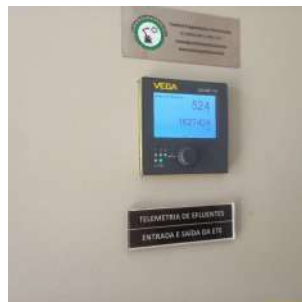


Foto 34 - Tela do sistema de telemetria (saída do efluente).



Foto 35 - Tela do sistema de telemetria (entrada do efluente).

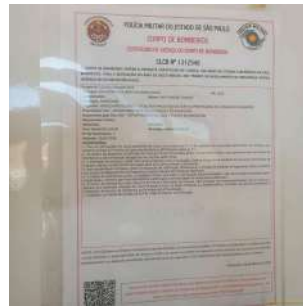


Foto 36 - Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros.



Foto 37 - Vista geral do laboratório (uso apenas para operação de rotina).



Foto 38 - Vista geral do laboratório (uso apenas para operação de rotina).



Foto 39 - Abrigos do grupo gerador e cabine primária.



Foto 40 - Grupo gerador da ETE.

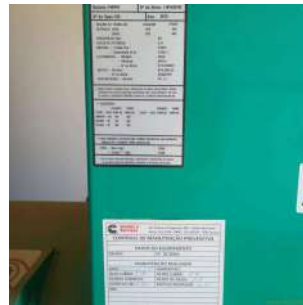


Foto 41 - Especificações técnicas do Grupo gerador.

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

Durante a fiscalização foi constatada a existência de diversos guarda-corpos com oxidação, em diferentes níveis, inclusive a passarela entre os dois tanques de tratamento (Foto 1). É necessário que o

prestador proceda com reforma ou substituição da passarela indicada, garantindo segurança no trânsito entre os tanques, além de ser recomendado que tome ações preventivas e de conservação para evitar corrosão dos guarda-corpos e possíveis quedas e acidentes.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Situação da passarela entre os dois tanques de tratamento.



Foto 2 - Presença de oxidação, em diferentes estágios, nos guarda-corpos.



Foto 3 - Presença de oxidação, em diferentes estágios, nos guarda-corpos.



Foto 4 - Presença de oxidação, em diferentes estágios, nos guarda-corpos.

Novo Item Fiscalizado 12.974 - ETE PRAIA AZUL - AMERICANA (Americana)

ETE PRAIA AZUL - AMERICANA

ETE PRAIA AZUL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE PRAIA AZUL](#)



Endereço: Caminho de Servidão, 700 - São Sebastiao, Americana - SP, 13475-751, Brasil. nº 700. . **CEP:** 13475-751 / **Cidade:** Americana, São Paulo

Fiscalizado	ETE PRAIA AZUL - AMERICANA #160927589
Data de início da fiscalização	10/09/2025
Data de término da fiscalização	10/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

O tratamento na ETE é do tipo lodos ativados com aeração prolongada em valo de oxidação, complementado com desinfecção com hipoclorito de sódio.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Entrada da ETE.



Foto 2 - Identificação da ETE na Portaria.



Foto 3 - Tanque de chegada do esgoto bruto.



Foto 4 - Canais do tratamento preliminar.



Foto 5 - Gradeamento e remoção de areia.



Foto 6 - Gradeamento e remoção de areia.



Foto 7 - Gradeamento e remoção de areia.



Foto 8 - Gradeamento automatizado.



Foto 9 - Remoção de areia e sedimentos.



Foto 10 - Macromedidor de entrada.



Foto 11 - Visão geral das estruturas de tratamento preliminar.



Foto 12 - Escada de acesso ao tratamento preliminar.



Foto 13 - Decantador secundário (central) da ETE.



Foto 14 - Decantador secundário (central) da ETE.



Foto 15 - Valo de oxidação.



Foto 16 - Valo de oxidação (tubulação à esquerda de recirculação de lodo).



Foto 17 - Abrigos dos conjuntos motobomba de recirculação de lodo e da centrífuga de adensamento de lodo.



Foto 18 - Conjuntos motobomba de recirculação de lodo (o lodo é succionado direto do decantador, não tendo tanque adicional de equalização).



Foto 19 - Conjuntos motobomba de recirculação de lodo.

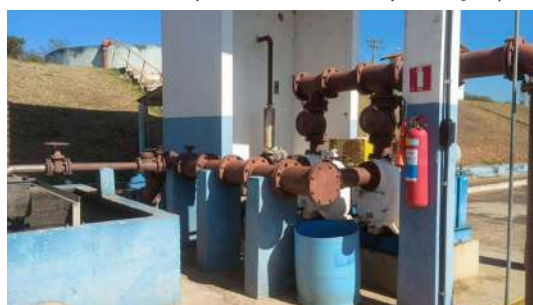


Foto 20 - Conjuntos motobomba de recirculação de lodo.



Foto 21 - Tanques de acúmulo do sobrenadante do decantador e do percolado da centrífuga de lodo.



Foto 22 - Sobrenadante do decantador.



Foto 23 - Tanque com o líquido percolado da centrífuga, que retorna para o tratamento.



Foto 24 - Tanque que recebe o excesso de lodo para ser adensado na centrífuga.



Foto 25 - Centrífuga e caçamba de descarte do lodo.



Foto 26 - Centrífuga e caçamba de descarte do lodo.



Foto 27 - Centrífuga e caçamba de descarte do lodo.



Foto 28 - Abrigo dos tanques de produtos químicos.



Foto 29 - Abrigo dos tanques de produtos químicos.



Foto 30 - Identificação e risco do hipoclorito de sódio.



Foto 31 - Chicanas de desinfecção, com dosagem de hipoclorito de sódio.



Foto 32 - Chicanas de desinfecção, com dosagem de hipoclorito de sódio.



Foto 33 - Macromedidor de saída do efluente.



Foto 34 - Efluente pós-tratamento.



Foto 35 - Vista geral de parte do valo de oxidação.



Foto 36 - Vista geral do valor de oxidação e, na área central, decantador secundário.



Foto 37 - Chicanas de desinfecção.



Foto 38 - Situação geral do laboratório.



Foto 39 - Situação geral do laboratório.



Foto 40 - Extintor de incêndio no interior do laboratório.



Foto 41 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 42 - Tela do sistema de medição de vazão (vazão instantânea de entrada).

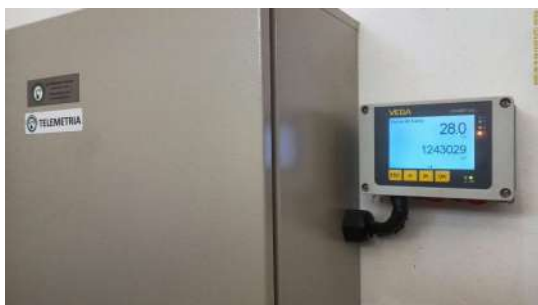


Foto 43 - Tela do sistema de medição de vazão (vazão instantânea de saída).

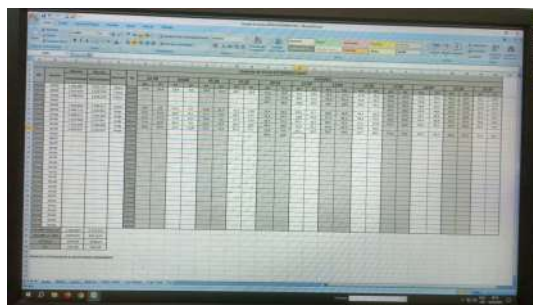


Foto 44 - Tela da planilha de controle de vazões (entrada e saída) da ETE.

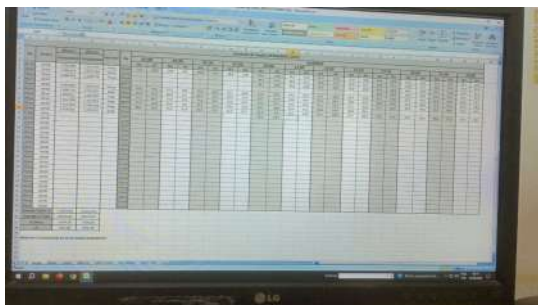


Foto 45 - Tela da planilha de controle de vazões (entrada e saída) da ETE.



Foto 46 - Tela da planilha de controle de vazões (entrada e saída) da ETE.



Foto 47 - Tela da planilha de controle de Sólidos Sedimentáveis (entrada e saída) da ETE.



Foto 48 - Tela da planilha de controle de Sólidos Sedimentáveis (entrada e saída) da ETE.



Foto 49 - Tela da planilha de controle de demais parâmetros do Reator Biológico (valo de oxidação).



Foto 50 - Vista geral das unidades de tratamento (valo de oxidação).



Foto 51 - Vista geral das unidades de tratamento (valo de oxidação).

[ETE8.17] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[ETE8.17] Observações

Extintor com prazo vencido, situado perto dos conjuntos motobomba de recirculação de lodo.

Fotos de [ETE8.17]



Foto 1 - Extintor com prazo vencido, situado perto dos conjuntos motobomba de recirculação de lodo.



Foto 2 - Extintor com prazo vencido, situado perto dos conjuntos motobomba de recirculação de lodo.

Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 3 vezes - última modificação: 17/10/2025 15:58:04)

É base de:

[Auto de Notificação 219/2025 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 777/2025 - Relatório de Fiscalização 189/2025 - DAE Americana](#)

[Ofício 1.573/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 459/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[DOCUMENTOS_ARES_PCJ.rar](#) (8,50 MB)

0 downloads

[E_mail_entre_ARES_PCJ_e_DAE_CADRIIs.pdf](#) (998,27 KB)

1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/10/2025 15:34:10 Diego Ruiz Soares **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.975..](#)

17/10/2025 14:37:43 Diego Ruiz Soares **D2** emitiu o [Auto de Notificação 219/2025](#) a partir deste documento.

17/10/2025 16:00:36 Diego Ruiz Soares **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 189/2025** com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF **387.XXX.XXX-00** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Tramitação 1- 189/2025

17/10/2025 16:01
(Encaminhado)

Diego S. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO** , segue para providências.

Obrigado.

—
Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/10/2025 16:01:05 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, lido, clicado (3)** 