



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
551.017.603.780.535.745

Ares Pcj

CC

13/10/2025 14:54

Município

Tambaú

· 19 3673-9500

CNPJ 46.373.445/0001-18

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TAMBAÚ

PRESTADOR: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TAMBAÚ - DEMAET

Verificação de Não Conformidades

Ribeirão Preto, outubro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Tambaú

Prefeito: Leonardo Teixeira Spiga Real

Endereço: Praça Carlos Gomes, 40 - Centro

Telefone: (19) 3673.9501

E-mail: gabinete@tambau.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei Municipal nº 3.334 de 22 de julho de 2021 e convênio de cooperação nº 006/2021

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Municipal de Água e Esgoto - DEMAET

Responsável legal: Sra. Leniara Valim

Endereço: Rua Dionísio Quaglio nº 61 - Jardim das Pitas

Telefone: (19)3673-9503

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Leniara Valim - Diretora DEMAET

3. FISCALIZAÇÃO

Em 29/09/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
BOOSTER JARDIM NOVA APARECIDA E PORTAL DAS PITAS - TAMBAÚ	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
ETE TAMBAÚ	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE TAMBAÚ	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE TAMBAÚ	ETE-8.20	Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Em até 180 dias

ETE TAMBAÚ	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE TAMBAÚ	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE TAMBAÚ	ETE-8.27	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETE TAMBAÚ	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE TAMBAÚ	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
ETE TAMBAÚ	ETE-8.5	Ausência de conjunto motobomba reserva	Em até 180 dias
REPRESA DA ARREPENDIDA - TAMBAÚ	CSP-3.9	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
BOOSTER JARDIM NOVA APARECIDA E PORTAL DAS PITAS - TAMBAÚ	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
BOOSTER JARDIM NOVA APARECIDA E PORTAL DAS PITAS - TAMBAÚ	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
BOOSTER RESERVATÓRIO RESIDENCIAL FLÓRIDA E RESERVATÓRIO MONTE BELUNA - TAMBAÚ	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
BOOSTER RESERVATÓRIO RESIDENCIAL FLÓRIDA E RESERVATÓRIO MONTE BELUNA - TAMBAÚ	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.15	Não aplicação de Flúor à água tratada	Imediato
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.19	Não atender aos padrões de potabilidade	Imediato
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.21	Produtos químicos vencidos	Imediato
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.4	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Imediato
ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ	ETA-5.5	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE TAMBAÚ	CG-9.23	Não dar publicidade sobre interrupções programadas	Imediato

ETE TAMBAÚ	ETE-8.14	Escadas e guardacorpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETE TAMBAÚ	ETE-8.15	Existência de locais sem guardacorpos ou escadas adequadas	Imediato
ETE TAMBAÚ	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE TAMBAÚ	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETE TAMBAÚ	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
REPRESA DA ARREPENDIDA - TAMBAÚ	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 13.111 - ETE TAMBAÚ (Tambaú)

ETE TAMBAÚ

ETE TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE TAMBAÚ](#)

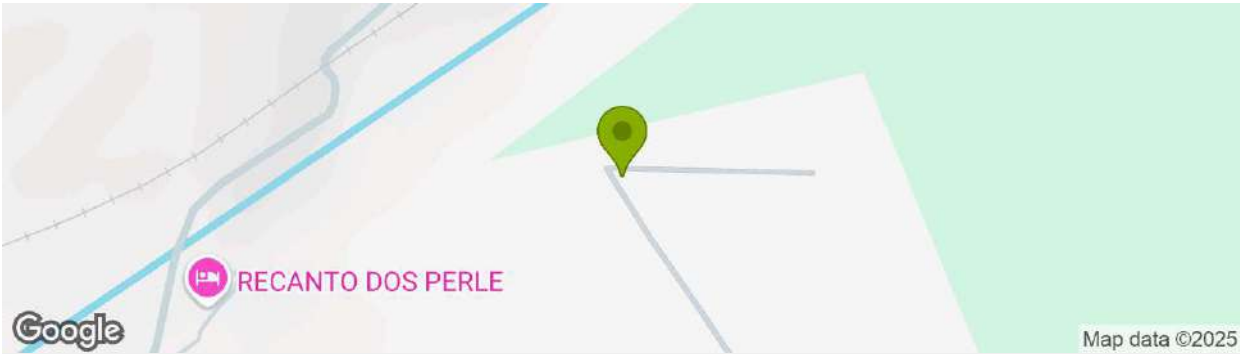

Endereço: 8P5W+C5, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. . CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

Fiscalizado

ETE Tambaú #164964750

Data de início da fiscalização

29/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE8.0]

**Foto 1** - Vista da entrada da ETE.**Foto 2** - Vista da entrada da ETE.**Foto 3** - Vista do cercamento junto a linha de árvores.**Foto 4** - Caixa de areia na entrada da ETE.**Foto 5** - Vista geral da lagoa aerada.**Foto 6** - Vista geral da lagoa aerada.**Foto 7** - Vista geral da primeira lagoa anaeróbia.



Foto 8 - Saída da lagoa aerada.



Foto 9 - Vista geral da segunda lagoa anaeróbia.



Foto 10 - Pátio para secagem de lodo.



Foto 11 - Bypass desviando o efluente tratado do tanque de contato (em manutenção).



Foto 12 - Bypass desviando o efluente tratado do tanque de contato (em manutenção).



Foto 13 - Calha Parshall para medição na saída do tanque de contato (em manutenção).



Foto 14 - Tanque de contato na saída da ETE, em manutenção para correção de vazamentos.



Foto 15 - Lançamento do efluente tratado através de um bypass, em paralelo ao tanque de contato que está em manutenção.



Foto 16 - Tubulação de saída da ETE, após o tanque de contato.



Foto 17 - Abrigo para armazenar produtos químicos para desinfecção, próximo à saída da ETE.



Foto 18 - Gradeamento na elevatória na entrada da ETE.



Foto 19 - Vista geral da elevatória na entrada da ETE



Foto 20 - Operador usando sapato de segurança no momento da fiscalização.



Foto 21 - EPIs disponíveis para o operador no momento da fiscalização.

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[ETE8.1] Observações

Apesar de haver cercamento com mourão de concreto e arame, o prestador informa que é comum desconhecidos entrarem na área.

Fotos de [ETE8.1]



Foto 1 - Cercamento em um dos limites da área.

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[ETE8.10] Observações

No momento da fiscalização, não havia placa/sinal de identificação da área.

[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva

Não Conforme

[ETE8.5] Observações

Na elevatória na entrada da ETE não há conjunto moto bomba reserva.

Fotos de [ETE8.5]



Foto 1 - Há somente um conjunto de bomba submersa na elevatória na entrada da ETE.



Foto 2 - Há somente uma bomba submersa na elevatória na entrada da ETE.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

A escala para leitura na calha Parshall na entrada da lagoa aerada está ilegível. Na saída da ETE havia um bypass no tanque de contato (em manutenção), não havendo macromedição na saída.

Fotos de [ETE8.28]



Foto 1 - Detalhe mostrando calha Parshall na entrada da primeira lagoa com régua para medição de vazão ilegível.



Foto 2 - Bypass na saída da estação.

[ETE8.14] Escadas e guardacorpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

Fotos de [ETE8.14]



Foto 1 - Guarda corpo com corrosão e quebrado numa das lagoas.

[ETE8.15] Existência de locais sem guardacorpos ou escadas adequadas

Não Conforme

Fotos de [ETE8.15]



Foto 1 - Ausência de guarda corpo (ou grades de proteção) no poço da elevatória na entrada da ETE.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

O prestador informou que nunca houve retirada do lodo das lagoas.

[ETE8.4] Ausência de chuveiros de emergência

Não Conforme

[ETE8.4] Observações

Não há chuveiro de emergência na ETE, apenas um chuveiro comum no banheiro da sala do operador.

[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Não Conforme

[ETE8.20] Observações

Não foram apresentados resultados de automonitoramento do padrão de lançamento.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

N/A

[ETE8.13] Observações	Não foram apresentados resultados de automonitoramento do padrão de lançamento.
[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
[ETE8.25] Observações	Não foi apresentada licença de operação da unidade.
[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Não Conforme
[ETE8.26] Observações	Não foi apresentada outorga para o lançamento do efluente tratado no corpo d'água.
[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Não Conforme
[ETE8.3] Observações	O prestador informa que nunca houve retirada de lodo das lagoas. Não foi apresentado CADRI para transporte de lodo da ETE.
[ETE8.9] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[ETE8.9] Observações	Durante a fiscalização, não foi evidenciado nenhum extintor de incêndio na ETE.
[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[ETE8.29] Observações	Há vários pontos necessitando de manutenção/limpeza/conservação na unidade, recomenda-se um estudo para recuperação da ETE.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Presença de macrófitas na lagoa aerada evidenciam necessidade de limpeza.



Foto 2 - Estrutura metálica com corrosão na elevatória da entrada da ETE.



Foto 3 - Saída de uma das lagoas, sem a grade de segurança.



Foto 4 - Tampa quebrada em uma caixa de inspeção próximo às lagoas.



Foto 5 - Tampa quebrada em outra caixa de inspeção próximo às lagoas.



Foto 6 - Aerador quebrado e inoperante na lagoa aeróbica.

Novo Item Fiscalizado 13.112 - Reservatório Andreazza (Tambaú)

Reservatório Andreazza

RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ANDREAZZA - TAMBAÚ](#)



Endereço: R. Ruan Charles Tortello, 36 - Inês Corso Andreazza, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 36. . **CEP:** 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

Fiscalizado Reservatório Andreazza #164978206

Data de início da fiscalização 29/09/2025

Data de término da fiscalização 29/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista cercamento do local.



Foto 2 - Vista cercamento do local.



Foto 3 - Guarda corpo nas escadas do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Guarda corpo no topo do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

No momento da fiscalização não havia placa/sinal

	identificando a unidade fiscalizada.
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES6.7] Observações	Não foi possível verificar a existência de para-raios.
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.11] Observações	No momento da fiscalização, não foi evidenciada a presença de medidor de nível no reservatório.
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Não Conforme
[RES6.12] Observações	No momento da fiscalização, não foi evidenciada a presença de tubo extravasor no reservatório
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível verificar a existência de telas de proteção nas tubulações de ventilação.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível verificar a presença de tubos de ventilação no reservatório.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível verificar as condições das tampas de inspeção do reservatório.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	Foi identificado vazamento no registro próximo a base do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento no registro próximo a base do reservatório.



Foto 2 - Vazamento no registro próximo a base do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Foi evidenciada a presença de restos de móveis e vidro quebrado dentro da área que cerca o reservatório.
Providenciar a limpeza.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vidro quebrado ao lado do reservatório.



Foto 2 - Restos de madeira de móveis na área do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 13.113 - Booster Reservatório Residencial Flórida e Reservatório Monte Beluna (Tambaú)

Booster Reservatório Residencial Flórida e Reservatório Monte Beluna

BOOSTER RESERVATÓRIO RESIDENCIAL FLÓRIDA E RESERVATÓRIO MONTE BELUNA - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER RESERVATÓRIO RESIDENCIAL FLÓRIDA E RESERVATÓRIO MONTE BELUNA - TAMBAÚ](#)

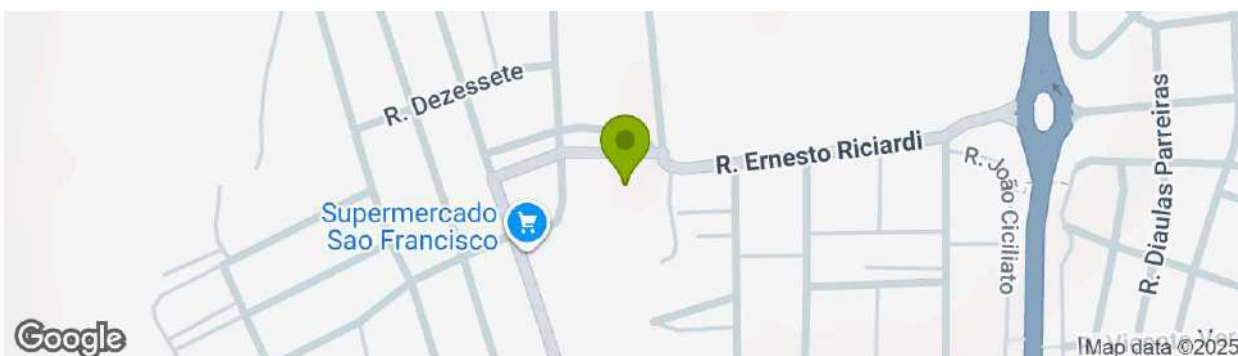

Endereço: R. Dionísio Quáglio, 459 - Jardim do Trevo, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 459. .
CEP: 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7077279, long=-47.2859452, accuracy=13.653

Fiscalizado	Booster Reservatório Residencial Flórida e Reservatório Monte Beluna #164989645
Data de início da fiscalização	29/09/2025
Data de término da fiscalização	29/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa do abrigo onde está a EEA.



Foto 2 - Cercamento com muro na área onde está localizada a EEA.



Foto 3 - Moto bomba e conjunto reserva.



Foto 4 - Quadro de comando da EEA.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

No momento da fiscalização, não havia extintor de incêndio no local da EEA.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

São necessários reparo na porta do abrigo onde está a EEA e roçada do mato ao redor do local.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Danos na porta do local que abriga a EEA.



Foto 2 - Mato alto em frente ao abrigo da EEA.


Novo Item Fiscalizado 13.114 - Booster Jardim Nova Aparecida e Portal das Pitás (Tambaú)

Booster Jardim Nova Aparecida e Portal das Pitás

BOOSTER JARDIM NOVA APARECIDA E PORTAL DAS PITAS - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER JARDIM NOVA APARECIDA E PORTAL DAS PITAS - TAMBAÚ](#)

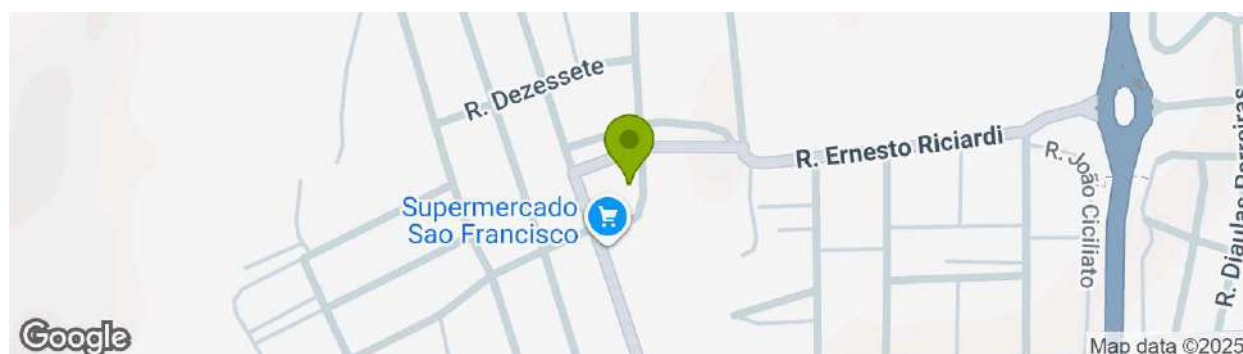

Endereço: R. Projetada (Jardim das Pitás, 15 - Jardim Nova Era, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 15. . **CEP:** 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7076738, long=-47.2870766, accuracy=13.653

Fiscalizado

Booster Jardim Nova Aparecida e Portal das Pitas
#164990773

Data de início da fiscalização

29/09/2025

Data de término da fiscalização

29/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa do abrigo onde está a EEA.



Foto 2 - Conjunto moto bomba principal e reserva.



Foto 3 - Quadro de comando da EEA.



Foto 4 - Vista interna do quadro de comando da EEA.



Foto 5 - Tubulação onde a água chega na EEA.



Foto 6 - Vista geral interior do abrigo onde está a EEA.



Foto 7 - Tubulação saída de água da EEA.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Água da lubrificação de gaxetas com drenagem inadequada.



Foto 2 - Acúmulo de água de lubrificação de gaxeta sobre o piso.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

No momento da fiscalização, não havia extintor na EEA.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Necessário limpeza e retirada de vegetação que cresce no interior do abrigo da EEA.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Vegetação crescendo dentro do abrigo da EEA.


Novo Item Fiscalizado 13.115 - ETA FARMACÊUTICO JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ (Tambaú)

ETA FARMACÊUTICO JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ

ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA JOÃO PIOVEZANA - TAMBAÚ](#)

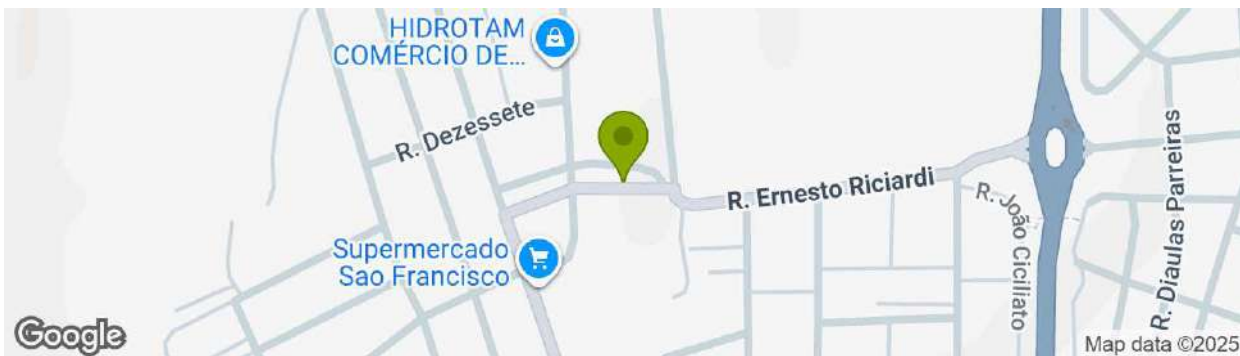

Endereço: R. Dionísio Quáglio, 40 - Jardim do Trevo, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 40. .
CEP: 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7072725, long=-47.2863589, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA Farmacêutico João Piovezana #164992313
Data de início da fiscalização	29/09/2025
Data de término da fiscalização	29/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Painel com macromedição na entrada da unidade compacta modular.



Foto 2 - Vista geral da unidade compacta modular.



Foto 3 - Vista geral da unidade compacta modular



Foto 4 - Placa com identificação da unidade compacta modular.



Foto 5 - Vista geral da unidade convencional.



Foto 6 - Vista geral filtração da unidade convencional.



Foto 7 - Acesso para parte superior da unidade compacta. Escadas e guarda corpo em condições adequadas.



Foto 8 - Vista geral da unidade convencional.



Foto 9 - Decantador lamelar da unidade compacta.



Foto 10 - Vista da filtração da unidade compacta.



Foto 11 - Adição de PAC na entrada da unidade compacta.



Foto 12 - Calha Parshall para medição de vazão na entrada da unidade compacta.



Foto 13 - Vista geral flocluladores da unidade compacta.



Foto 14 - Vista geral decantadores lamelares da unidade compacta.



Foto 15 - Vista da filtração na unidade compacta.



Foto 16 - Chuveiro de emergência presente na ETA.



Foto 17 - Local para armazenamento de produtos químicos na ETA.



Foto 18 - Vista geral de local sendo reformado para novo laboratório da ETA.



Foto 19 - Vista geral de local sendo reformado para novo laboratório da ETA.



Foto 20 - Dosadores de produto químico para desinfecção da água na saída da ETA.



Foto 21 - Equipamentos para medição de pH, Fluoreto e turbidez.



Foto 22 - Vista geral do laboratório atual da ETA.

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Não Conforme

[ETA-5.7] Observações

Foi informado pelo prestador que atualmente não há macromedição na saída da ETA.

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Não Conforme

[ETA-5.15] Observações

Foi informado pelo prestador que no momento da fiscalização não estava sendo aplicado flúor à água tratada. O produto havia acabado e aguardavam a entrega pelo fornecedor.

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Não Conforme

[ETA-5.4] Observações

Foi informado pelo prestador que no laboratório há disponível apenas luvas. Está indisponível no momento EPIs como sapato de segurança, avental e óculos de segurança.

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

Foi informado pelo prestador que atualmente não há tratamento ou destinação adequada do lodo.

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

[ETA-5.11] Observações

Os reagentes devem ser armazenados protegidos contra contaminação.

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Reservatório contendo PAC aberto, exposto a contaminação externa.



Foto 2 - Reservatório contendo PAC aberto, exposto a contaminação externa.



Foto 3 - Reservatório contendo PAC aberto, exposto a contaminação externa.



Foto 4 - Reservatório contendo PAC, com rachaduras e buraco na parte superior.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[ETA-5.21] Observações

O prestador não apresentou informações sobre os produtos químicos atualmente em uso na unidade.

[ETA-5.9] Observações

Um espaço está sendo reformado para instalação de novo laboratório na ETA.

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Espaço sob reforma para instalação de novo laboratório.

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade	Não Conforme
[ETA-5.19] Observações	Não foram apresentados resultados de análise da água tratada indicando atendimento ao padrão de potabilidade.
[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
[ETA-5.20] Observações	Não foi apresentada licença de operação da ETA.
[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[ETA-5.5] Observações	Durante a fiscalização da ETA, vários recintos da ETA não contavam com extintor de incêndio. O único extintor foi localizado no recinto onde ocorre a adição de desinfectante à água tratada, porém o mesmo se encontrava com a validade expirada.
[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Único extintor de incêndio evidenciado na unidade fiscalizada. Apresenta prazo de validade vencido.

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Foi informado pelo prestador que o mecanismo de lavagem do decantador da unidade compacta está inoperante, aguardando manutenção. Também foi verificado a necessidade de manutenção na caixa onde ocorre a cloração e fluoretação da água tratada.

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Foi possível verificar que a caixa onde ocorre a mistura da água tratada para adição de desinfetante e flúor apresenta formação de lodo em suas paredes internas. Verifica-se também tubulação com corrosão em contato com a água tratada.



Foto 2 - Decantador da unidade compacta. De acordo com o prestador, há necessidade de manutenção no mecanismo usado para lavagem do decantador.

Captação Represa da Arrependida

REPRESA DA ARREPENDIDA - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [REPRESA DA ARREPENDIDA - TAMBAÚ](#)



Endereço: Estr. Mun. Tam 030, 1 - Jardim Primavera, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 1. .
CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7023569, long=-47.2915364, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Represa da Arrependida #165003802
Data de início da fiscalização	29/09/2025
Data de término da fiscalização	29/09/2025
Observações Gerais	Durante a fiscalização, verificou-se que a casa de bombas e o abrigo anexo estão sendo reformados.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Vista da entrada da área onde está localizada a captação, evidenciando cercamento da área.



Foto 2 - Vista da entrada da área onde está localizada a captação, evidenciando cercamento da área.



Foto 3 - Vista geral da represa.



Foto 4 - Vista geral da represa. Detalhe exibe ausência de placa de identificação.



Foto 5 - Vista geral da casa de bombas da captação. No momento, está sob reforma.



Foto 6 - Conjuntos moto-bomba da captação.



Foto 7 - Conjuntos moto bomba da captação



Foto 8 - Conjunto moto bomba com quadros de comando ao fundo.



Foto 9 - Conjunto moto bomba da captação com quadro de comando ao fundo.



Foto 10 - Abrigo para operador da captação, localizado ao lado da casa de bombas. Encontra-se sob reforma.



Foto 11 - Vista geral da casa de bombas da captação. No momento, está sob reforma.



Foto 12 - Vista geral da represa.

[CSP3.5] Ausência de identificação da área

N/A

[CSP3.5] Observações

Existem placas indicando proibições a nado, pesca, etc. Mas não existe nenhum sinal identificando a área. Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização 036/2024, em tramitação.

Fotos de CSP3.5



Foto 1 - Há placas indicando proibição de nado, pesca, risco de carrapatos, etc. Mas não foi encontrado nenhum sinal que identificasse a área.



Foto 2 - Entrada da área onde se localiza a captação. Ausência de identificação da unidade.

[CSP3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de CSP3.9



Foto 1 - Drenagem inadequada da água de lubrificação de gaxetas e acúmulo de água sob o



Foto 2 - Drenagem inadequada da água de lubrificação de gaxetas. Para alcançar a abertura

conjunto moto bomba.

na base da parede ao fundo, ocorre acúmulo de água na área em destaque.

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

N/A

[CSP3.8] Observações

Não foi apresentada a outorga da captação. Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização 036/2024, em tramitação.

[CSP3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSP3.13] Observações

Não foram apresentados resultados de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água.

[CSP3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSP3.11] Observações

Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização 036/2024, em tramitação.

Fotos de CSP3.11



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade das manutenções vencidas.

[CSP3.10] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[CSP3.10] Observações

Não conformidade já apontada no Relatório de Fiscalização 036/2024, em tramitação.

Fotos de CSP3.10



Foto 1 - Presença de vazamentos na tubulação que sai da casa de bombas.



Foto 2 - Presença de vazamentos na tubulação que sai da casa de bombas.


Novo Item Fiscalizado 13.139 - ETE TAMBAÚ (Tambaú)

ETE TAMBAÚ

ETE TAMBAÚ

Checklist: [Condições Gerais](#)

Sistema: [ETE TAMBAÚ](#)

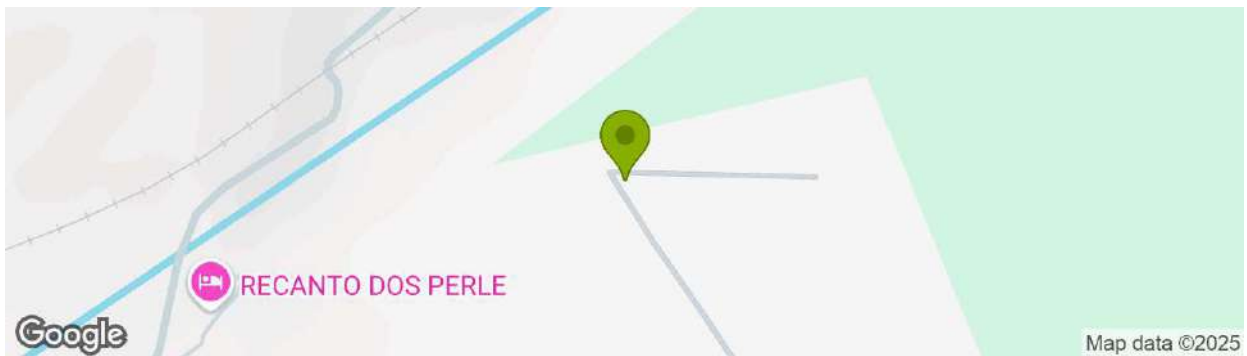

Endereço: 8P5W+C5, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. . **CEP:** 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

Fiscalizado	ETE Tambaú #165387074
Data de início da fiscalização	29/09/2025
Data de término da fiscalização	29/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Condições Gerais)

[CG9.23] Não dar publicidade sobre interrupções programadas

Não Conforme

[CG9.23] Observações

Durante a fiscalização foi evidenciado que o efluente estava sendo desviado da última etapa do tratamento

(desinfecção). O prestador informou que o desvio se fez necessário para obras de manutenção na caixa de contato, que apresentava vazamentos. Não houve comunicação prévia à Agência Reguladora deste episódio de interrupção programada. Deve ser elaborado e apresentado um cronograma para conclusão da manutenção da caixa de contato e sua recolocação em uso. O prestador deve também comunicar à Agência Reguladora quando da normalização da etapa de desinfecção.

Fotos de [CG9.23]



Foto 1 - Efluente da segunda lagoa de estabilização desviado da caixa de contato (desinfecção).



Foto 2 - Efluente da segunda lagoa de estabilização desviado da caixa de contato (desinfecção).



Foto 3 - Caixa de contato vazia para manutenção.



Foto 4 - Saída da caixa de contato.

—
Mateus Spinelli da Silva
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 1 vez - última modificação: 15/10/2025 13:33:01)

É base de:

[Auto de Notificação 216/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 755/2025 - Relatório de fiscalização - Avaliação](#)

[Ofício 1.542/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 456/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/10/2025 08:39:18 Mateus Spinelli da Silva **D1** emitiu o [Auto de Notificação 216/2025](#) a partir deste documento.

15/10/2025 13:33:55 Mateus Spinelli da Silva **D1** assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 244/2025](#) com o certificado **MATEUS SPINELLI DA SILVA** CPF 368.XXX.XXX-33 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 1-
244/2025**

15/10/2025 13:35
(Encaminhado)

Mateus S. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO**

Boa tarde. Encaminho Relatório referente à fiscalização dos sistemas de água e esgoto de Tambaú, para andamento.

Obrigado.

—
Mateus Spinelli da Silva
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/10/2025 13:35:28 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, lido, clicado (3)** ⇐