



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
408.217.609.665.344.994

Arespcj

Município

Sanor - Saneamento de Orlândia S/A

CC

2 setores envolvidos

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

20/10/2025 10:22

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA

PRESTADOR: SANEAMENTO DE ORLÂNDIA SPE S/A (SANOR)

Fiscalização programada para verificação de não conformidades

Americana, outubro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Orlândia

Prefeito: Jorge Gabriel Grasi

Endereço: Praça Coronel Orlando, 600 - Orlândia, SP

Lei Municipal Complementar autorizativa nº 43, de 19 de dezembro de 2017 e Convênio de Cooperação nº 04/2018.

1.2 PRESTADOR

Nome: Saneamento de Orlândia SPE S/A (SANOR)

Responsável legal: Guilherme de Figueiredo Dias

Endereço Sede (ETA): Rua 10, 350 – Centro, Orlândia, SP

Telefone: (16) 2174-6300

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização.

2.2 PRESTADOR

Roberto de Carvalho Corrêa - Gerente Geral.

Renata Melgaço - Diretora Técnica.

2.3 PODER CONCEDENTE

Leonardo Donizeti Alves – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

3. FISCALIZAÇÃO

Em 21/08/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao NC	Prazo para solução
CAPT POÇO 01 - ORLÂNDIA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPT POÇO 2 - ORLÂNDIA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPT POÇO 2 - ORLÂNDIA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAT - 2 - ORLÂNDIA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEE - ORLÂNDIA	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE - ORLÂNDIA	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA - ORLÂNDIA	ETA-5.19	Não atender aos padrões de potabilidade	Imediato
ETA - ORLÂNDIA	ETA-5.21	Produtos químicos vencidos	Imediato
ETA - ORLÂNDIA	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE - ORLÂNDIA	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE - ORLÂNDIA	ETE-8.24	Produtos químicos vencidos	Imediato

ETE - ORLÂNDIA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE - ORLÂNDIA	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
POÇO P0 - ORLÂNDIA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO P0 - ORLÂNDIA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
RES. R23 - ORLÂNDIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. R24 - ORLÂNDIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. R25 - ORLÂNDIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captação de água superficial


Novo Item Fiscalizado 12.800 - CAPT SUPERFICIAL CÓRREGO DOS PALMITOS - ORLÂNDIA (Orlândia)

CAPT SUPERFICIAL CÓRREGO DOS PALMITOS - ORLÂNDIA

CAPT. SUPERFICIAL DO CÓRREGO DOS PALMITOS - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT. SUPERFICIAL DO CÓRREGO DOS PALMITOS - ORLÂNDIA](#)

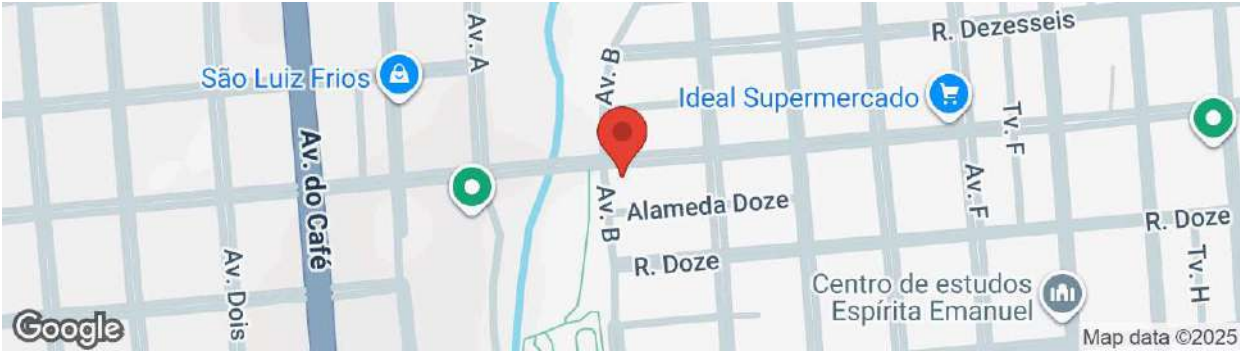

Endereço: R. Quatorze, 202 - Jardim Arantes, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 202. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7138777, long=-47.8791638, accuracy=13.653

Fiscalizado capt córrego dos Palmitos Orlândia #158154109

Data de início da fiscalização 21/08/2025

Data de término da fiscalização 21/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Vista geral da área da captação.



Foto 2 - Vista geral da área da captação.



Foto 3 - Identificação do local e cercamento do acesso principal.



Foto 4 - Identificação do local e cercamento do acesso principal.



Foto 5 - Vista geral da área.



Foto 6 - Vista do barramento e do ponto de captação.



Foto 7 - Vista do barramento e do ponto de captação.



Foto 8 - Entrada da água bruta na tubulação que segue para o local da EEAB.



Foto 9 - Vista geral da área da EEAB.



Foto 10 - Canais para remoção de areia antes da EEAB.



Foto 11 - Canal de direcionamento para a EEAB.



Foto 12 - Canal de direcionamento para a EEAB.

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

N/A

[CSP3.8] Observações


Ainda não há outorga desta captação. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. O prestador deve providenciar a outorga definitiva de captação.

POÇO P0 - ORLÂNDIA

POÇO P0 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P0 - ORLÂNDIA](#)

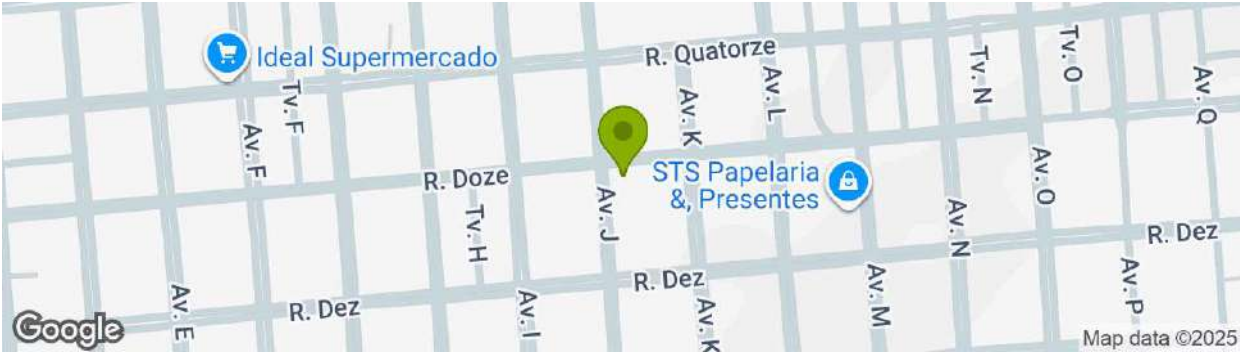

Endereço: R. Doze, 1002 - Parque Cecap, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1002. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7142164, long=-47.8710744, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 0 Orlândia #158199750
Data de início da fiscalização	21/08/2025
Data de término da fiscalização	21/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do poço e do cercamento.



Foto 3 - Laje de proteção e tubo de medição de nível.



Foto 4 - Tomada de água bruta.



Foto 5 - Vista geral do poço.



Foto 6 - Vista geral do poço e do cercamento.



Foto 7 - Macromedidor.



Foto 8 - Macromedidor.



Foto 9 - Dosagem de cloro e flúor com pastilhas.



Foto 10 - Entrada do recalque do poço e produtos químicos no reservatório.

[CSB2.2] Observações

Disponibilizar conjunto moto bomba reserva para o poço.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apontamento da não conformidade pelo não envio dos laudos de qualidade da água tratada solicitados.


Novo Item Fiscalizado 12.804 - CAPT POÇO P1 - ORLÂNDIA (Orlândia)

CAPT POÇO P1 - ORLÂNDIA

CAPT POÇO 01 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 01 - ORLÂNDIA](#)

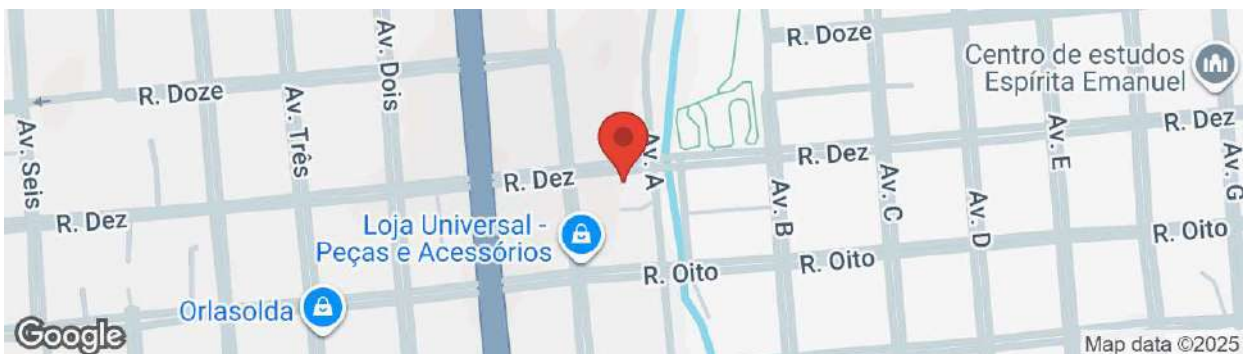

Endereço: R. Quatro, 70 - Jardim Arantes, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 70. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7161903, long=-47.8806584, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço 1 Orlândia #158157502
Data de início da fiscalização	21/08/2025
Data de término da fiscalização	21/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Vista geral do poço e, ao fundo, do reservatório.



Foto 4 - Macromedidor do poço.



Foto 5 - Tubulação entre o poço e o reservatório.



Foto 6 - Sistema de dosagem de produtos químicos na água captada do poço.



Foto 7 - Sistema de dosagem de produtos químicos na água captada do poço.



Foto 8 - Sistema de dosagem de produtos químicos na água captada do poço.



Foto 9 - Estoque de conjuntos motobomba reserva na ETA.



Foto 10 - Conjunto reserva para o Poço P1.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Não Conforme

[CSB2.14] Observações Apontamento da não conformidade pelo não envio dos laudos de qualidade da água tratada solicitados.


Novo Item Fiscalizado 12.806 - CAPT POÇO 2 - ORLÂNDIA (Orlândia)

CAPT POÇO 2 - ORLÂNDIA

CAPT POÇO 2 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO 2 - ORLÂNDIA](#)

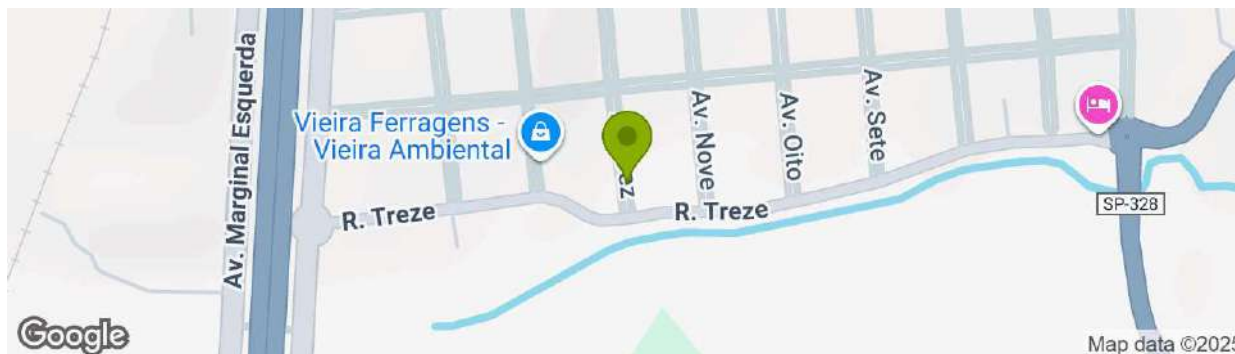

Endereço: Av. Dez, 321 - Centro, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 321. . CEP: 14620-000 /
Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7288961, long=-47.8899514, accuracy=13.653

Fiscalizado poço 2 #158161692

Data de início da fiscalização 21/08/2025

Data de término da fiscalização 21/08/2025

Observações Gerais

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do acesso ao poço.



Foto 2 - Vista do cercamento.



Foto 3 - Vista do poço ao fundo.



Foto 4 - Laje de proteção e tubo de medição de nível.



Foto 5 - Tomada de água bruta.



Foto 6 - Macromedidor.



Foto 7 - Caixa de proteção do macromedidor.



Foto 8 - Vista do poço.



Foto 9 - Sistema de dosagem química com pastilhas.



Foto 10 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 11 - Extintor do local.



Foto 12 - Extintor do local.



Foto 13 - Extintor do local.



Foto 14 - Bomba reserva do poço em estoque na ETA.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

O prestador deve providenciar identificação visível da unidade operacional.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Placa de identificação apagada.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água


Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apontamento da não conformidade pelo não envio dos laudos de qualidade da água tratada solicitados.

CAPT POÇO 5 - ORLÂNDIA

 Sistema: CAPT POÇO 5 - ORLÂNDIA



Fiscalizado	poço 5 Orlândia desativado #158157366
Data de início da fiscalização	21/08/2025
Data de término da fiscalização	21/08/2025
Observações Gerais	

[CSB2.0] Observações

Segundo informações da SANOR, o poço não está mais sendo utilizado. De fato, foi observado in loco que as tubulações do cavalete do poço estão desconectadas.

Foto 1 - Vista geral da área do poço P5.



Foto 2 - Vista geral da área do poço P5.



Foto 1 - Dosagem de sulfato de alumínio e cal na chegada da água bruta.



Foto 2 - Chegada da água bruta na ETA.



Foto 3 - Floculadores (hidráulicos).



Foto 4 - Floculadores (hidráulicos).



Foto 5 - Floculadores (hidráulicos).



Foto 6 - Decantadores.



Foto 7 - Decantadores.



Foto 8 - Decantadores.



Foto 9 - Decantadores.



Foto 10 - Decantador e, ao fundo, um dos módulos de filtração.



Foto 11 - Filtros 1 e 2.



Foto 12 - Filtros 3 e 4.



Foto 13 - Sistema de cloração e fluoretação.



Foto 14 - Sistema de cloração e fluoretação.



Foto 15 - Chuveiro de emergência e extintor de incêndio.



Foto 16 - Chuveiro de emergência da ETA.



Foto 17 - Tanque de sulfato de alumínio.



Foto 18 - Tanque de preparo da cal.



Foto 19 - Aviso na porta de entrada do laboratório da ETA.



Foto 20 - Bancada do laboratório da ETA.



Foto 21 - Bancada do laboratório da ETA.



Foto 22 - Planilha física de controle dos parâmetros do processo de tratamento.



Foto 23 - Reagente de cloro (dentro da validade).



Foto 24 - Produto utilizado no laboratório (dentro da validade).



Foto 25 - Local abaixo das unidades de filtração.



Foto 26 - Tanques de armazenamento de sulfato de alumínio em maior escala.



Foto 27 - Placa de identificação e de aviso dos tanques de sulfato de alumínio.



Foto 28 - Estoque de bombas reservas dos poços.



Foto 29 - Bombas reservas dos poços 4, 11 e 2.



Foto 30 - Bomba reserva do poço Boa Vista.



Foto 31 - Bombas reservas dos poços 3, 18, 6, 17 e 1.



Foto 32 - Bombas reservas dos poços 1, 18, 10 e 7.



Foto 33 - Bombas reservas dos poços 19 e 8.



Foto 34 - Macromedidor de saída da ETA.



Foto 35 - Macromedidor de saída da ETA.



Foto 36 - Tela do sistema de telemetria indicando a macromedição da ETA.

[ETA-5.2] Observações

Não há tratamento adequado do lodo gerado na ETA. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[ETA-5.21] Observações

Foram identificados recipientes de solução tampão pH. Demais produtos, inclusive para desinfecção e fluoretação possuíam validade adequada, conforme documentos apresentados.

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Solução tampão com validade expirada.

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Não Conforme

[ETA-5.19] Observações

Foi enviado apenas um laudo completo, do mês de julho/2025, não sendo enviados os demais laudos e boletins solicitados pela Agência. Apontamento da não conformidade pelo não envio dos laudos de qualidade da água solicitados.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

N/A

[ETA-5.20] Observações

Não foi apresentada Licença de Operação da ETA. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. Porém, apesar disso, o prestador deve providenciar a licença da Estação.

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[ETA-5.13] Observações

Foram observados diversos vazamentos no tanque abaixo das unidades de filtração (Fotos 1 e 2) e em tubulação da saída do filtro 2 (Foto 3). Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. Porém, o prestador deve providenciar a adequação dos vazamentos.

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Tanque da saída dos filtros 3 e 4.

Foto 2 - Tanque da saída dos filtros 3 e 4.



Foto 3 - Tubulação da saída do filtro 2.

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

No momento da fiscalização o agitador do tanque de mistura do hidróxido de cálcio estava respingando o produto no seu entorno, inclusive na escada de acesso. É necessária correção para agitação adequada do produto.

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Tanque de mistura do hidróxido de cálcio, respingando o produto no entorno, inclusive na escada de acesso.

Estações elevatórias de água


Novo Item Fiscalizado 12.801 - EEAB - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEAB - ORLÂNDIA

EEAB - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAB - ORLÂNDIA](#)

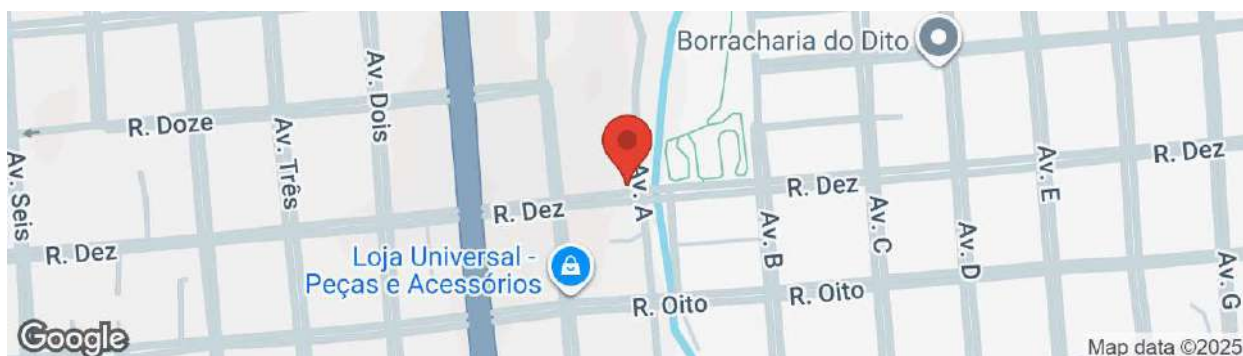

Endereço: R. Dez, 83 - Jardim Arantes, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 83. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.716045, long=-47.8805989, accuracy=13.653

Fiscalizado eeab Orlandia #158156014

Data de início da fiscalização 21/08/2025

Data de término da fiscalização 21/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Identificação da área.



Foto 2 - Estação elevatória de água trata e de água bruta (ao fundo) e tanque de sucção da EEAB.



Foto 3 - Vista geral dos abrigos de bomba da elevatória de água bruta e de água tratada 1.



Foto 4 - Conjuntos motobomba da EEAB.



Foto 5 - Conjuntos motobomba da EEAB.



Foto 6 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto motobomba 1



Foto 7 - Placa de especificações técnicas da bomba do conjunto motobomba 1



Foto 8 - Conjunto motobomba 2.



Foto 9 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto motobomba 2.



Foto 10 - Tubulação de recalque (saída).



Foto 11 - Macromedidor de saída da EEAB.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

Permanecem as condições inadequadas de drenagem da água de lubrificação de gaxetas. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para

evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. O prestador deve providenciar a adequação da drenagem da água de lubrificação de gaxetas e manter o ambiente seco.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Conjunto motobomba 2.



Foto 2 - Recipiente colocado abaixo do eixo do equipamento, sem condução direta da água de lubrificação para fora da região da bomba.



Foto 3 - Vala ao lado do equipamento, por onde passa tubulação de recalque.


Novo Item Fiscalizado 12.803 - EEAT - 1 - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEAT - 1 - ORLÂNDIA

EEAT - 1 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - 1 - ORLÂNDIA](#)

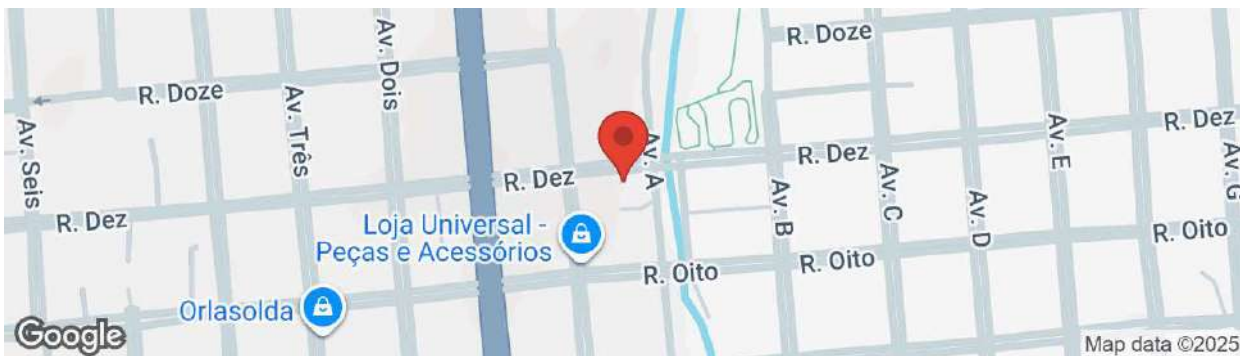

Endereço: R. Quatro, 70 - Jardim Arantes, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 70. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7162306, long=-47.8807219, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeat 1 tratada #158155704
Data de início da fiscalização	21/08/2025
Data de término da fiscalização	21/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

A unidade operacional conta com EEAB e EEAT (equipamentos dentro do mesmo abrigo de bombas). O cavalete da EEAT possui 3 bombas. O equipamento 2 abastece em marcha a rede e o equipamento 1 manda pro reservatório R25 (Jota). O equipamento do meio está em manutenção no selo mecânico. São manobradas conforme a necessidade de bomba reserva. Todas puxam do RAP situado na mesma área.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do local.



Foto 2 - Portas de acesso para o abrigo dos conjuntos motobomba.



Foto 3 - Tubulações entre o reservatório R23 e a EEAT 1 (sucção).



Foto 4 - Conjuntos motobomba da EEAT.



Foto 5 - Conjuntos motobomba da EEAT.



Foto 6 - Equipamento central em manutenção.



Foto 7 - Conjuntos motobomba da EEAT.



Foto 8 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto da extrema direita (distante da porta).



Foto 9 - Placa de especificações técnicas da bomba do conjunto da extrema direita (distante da porta).



Foto 10 - Placa de especificações técnicas do motor do conjunto do meio.



Foto 11 - Placa de especificações técnicas da bomba do conjunto da extrema esquerda (ao lado da porta).



Foto 12 - Bomba do conjunto próximo à porta.



Foto 13 - Extintor de incêndios do local.



Foto 14 - Validade do extintor de incêndios do local.



Foto 15 - Indicação de nível do extintor de incêndio.



Foto 16 - Painéis elétricos e de comando do local.



Foto 17 - Tela do sistema de telemetria: a EEAT succiona do RAP, O MBE2 abastece diretamente a rede e o MBE 1 para o reservatório Jota.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEA4.3] Observações

No momento da fiscalização a elevatória não contava com equipamento reserva disponível, pois estava em manutenção. Contudo, este item já foi

apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. Contudo, o prestador deve providenciar a bomba reserva in loco para resolução do apontamento.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Conjuntos 1 e 2 em operação (abastecendo áreas distintas) e uma ausente.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

Permanecem as condições inadequadas de drenagem da água de lubrificação de gaxetas. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. O prestador deve providenciar a adequação da drenagem da água de lubrificação de gaxetas e manter o ambiente seco.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Situação da água de lubrificação de gaxeta do equipamento próximo à porta.



Foto 2 - Situação da água de lubrificação de gaxeta do equipamento distante da porta.



Foto 3 - Situação da água de lubrificação de gaxeta do equipamento distante da porta.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[EEA4.8] Observações

Foram identificados novamente diversos pontos com vazamentos, tanto próximo ao conjunto distante da porta quanto no registro da tubulação próxima à porta. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. O prestador deve providenciar a resolução dos vazamentos indicados.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento na bomba distante da porta.



Foto 2 - Vazamento próximo à bomba distante da porta.



Foto 3 - Vazamento no registro de sucção próximo à porta.


Novo Item Fiscalizado 12.807 - EEAT 2 - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEAT 2 - ORLÂNDIA

EEAT - 2 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - 2 - ORLÂNDIA](#)

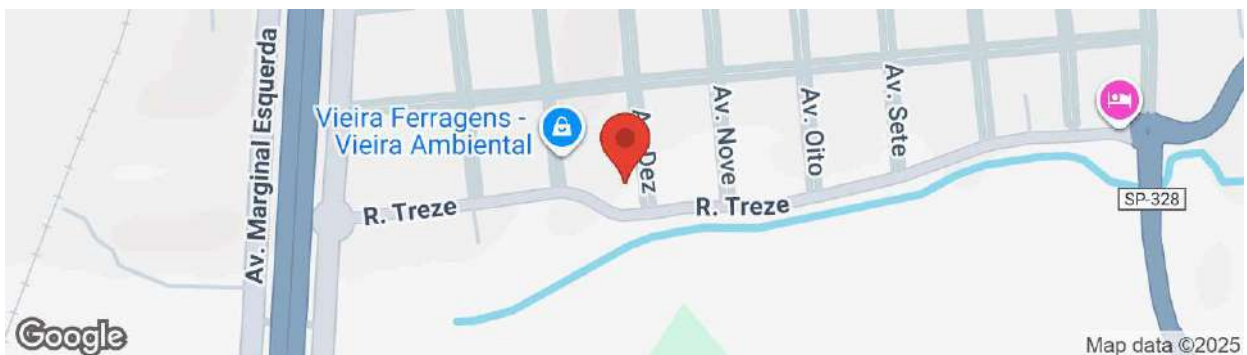

Endereço: Av. Dez, 310a - Lot. Sao Pedro, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 310a. . CEP: 14620-000 / Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7288689, long=-47.8901427, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeat 2 Orlândia #158161114
--------------------	----------------------------

Data de início da fiscalização	21/08/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	21/08/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Identificação da área.



Foto 2 - Vista geral da área.



Foto 3 - Vista interna da EEAT.



Foto 4 - Conjunto motobomba instalado.



Foto 5 - Nível do reservatório R24.



Foto 6 - Placa de especificações técnicas da bomba.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

Permanecem as condições inadequadas de drenagem da água de lubrificação de gaxetas. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. O prestador deve

providenciar a adequação da drenagem da água de lubrificação de gaxetas e manter o ambiente seco.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Recipiente colocado abaixo do eixo.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Existência de vazamentos próximos à bomba e ao registro da tubulação de sucção.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento próximo à bomba e ao registro da tubulação de sucção.

Novo Item Fiscalizado 12.810 - EEAT - 5 - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEAT - 5 - ORLÂNDIA

EEAT - 5 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT - 5 - ORLÂNDIA](#)

A close-up photograph of a red fire extinguisher. The body is covered with several safety and identification labels. On the left, there's a yellow label with a black border containing pictograms and text. Next to it is a white label with a blue border featuring a large blue flame icon and detailed instructions in Spanish. To the right of that is another white label with a green border titled "Seguridad" (Safety), which includes hazard symbols like a skull and crossbones and various warning icons. At the bottom of the visible labels, a silver-colored metal plate displays the number "014911". The background shows a light blue wall and a concrete floor.



Foto 5 - Vista externa da EEAT.



Foto 6 - Vista geral da EEAT.



Foto 7 - Extintor da EEAT.



Foto 8 - Extintor da EEAT.



Foto 9 - Extintor da EEAT.



Foto 10 - Vista geral da EEAT.



Foto 11 - Especificação da bomba próxima à rampa.



Foto 12 - Especificação do motor próximo à rampa.



Foto 13 - Drenagem da gaxeta.



Foto 14 - Drenagem da gaxeta.



Foto 15 - Macromedidor da linha de recalque.



Foto 16 - Painéis elétricos de acionamento.



Foto 17 - Tubulação de cabos elétricos substituídos após o incêndio.



Foto 18 - Pannel de nível dos reservatórios abastecidos.



Foto 19 - Interio dos painéis elétricos.



Foto 20 - Interio dos painéis elétricos.



Foto 21 - Booster da área operacional 7. Contribui no recalque por gravidade.



Foto 22 - Vista geral da EEAT.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEA4.3] Observações

Ausência de equipamento reserva no local no momento da visita. Este item já foi apontado em fiscalização anterior, não sendo novamente apontado para evitar duplicidade. O prestador deve providenciar a

adequação e instalação
de equipamento
reserva.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Ausência de bomba reserva.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

Em que pese a instalação de tubo condutor para coleta da água de lubrificação do conjunto em operação no momento da visita, não foi observado o mesmo condutor para o recipiente abaixo do equipamento em manutenção. Entende-se que, após a reinstalação do conjunto motobomba reserva, este deve ter drenagem adequada da água de lubrificação de gaxetas para manter o ambiente seco. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Tubo condutor da água de lubrificação de gaxetas do conjunto 1 (em operação).



Foto 2 - Recipiente abaixo de onde é o eixo do conjunto 2, ausente por causa de manutenção.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[EEA4.8] Observações

Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade. O prestador deve providenciar a adequação dos vazamentos indicados.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento no registro de manobra.



Foto 2 - Vazamento no registro de manobra.

Novo Item Fiscalizado 12.813 - EEAT 07 - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEAT 07 - ORLÂNDIA

EEAT 07 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT 07 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: Av. J, 1022 - Parque Cecap, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1022. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7143345, long=-47.8711605, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeat 07 Orlandia #158199654
Data de início da fiscalização	21/08/2025
Data de término da fiscalização	21/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Identificação da área.

Foto 2 - Vista geral da área.



Foto 3 - Vista da EEAT e do reservatório apoiado ao lado.

Foto 4 - Vista da EEAT e do reservatório apoiado ao lado.



Foto 5 - Vista interna da EEAT.



Foto 6 - Conjunto motobomba instalado.



Foto 7 - Motor do conjunto motobomba.



Foto 8 - Conjunto motobomba instalado.



Foto 9 - Turbidímetro instalado.



Foto 10 - Turbidímetro instalado.



Foto 11 - Medidor de nível do reservatório.



Foto 12 - Vista geral dos painéis elétricos e de comando da EEAT e do Poço P0.



Foto 13 - Extintor de incêndio do local.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEA4.3] Observações

Ausência de conjunto reserva no momento da fiscalização. Contudo,

este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. O prestador deve providenciar bomba reserva.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

Permanecem as condições inadequadas de drenagem da água de lubrificação de gaxetas. Contudo, este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. O prestador deve providenciar a adequação da drenagem da água de lubrificação de gaxetas e manter o ambiente seco.

Reservatórios


Novo Item Fiscalizado 12.805 - RES. R23 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES. R23 - ORLÂNDIA

RES. R23 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. R23 - ORLÂNDIA](#)

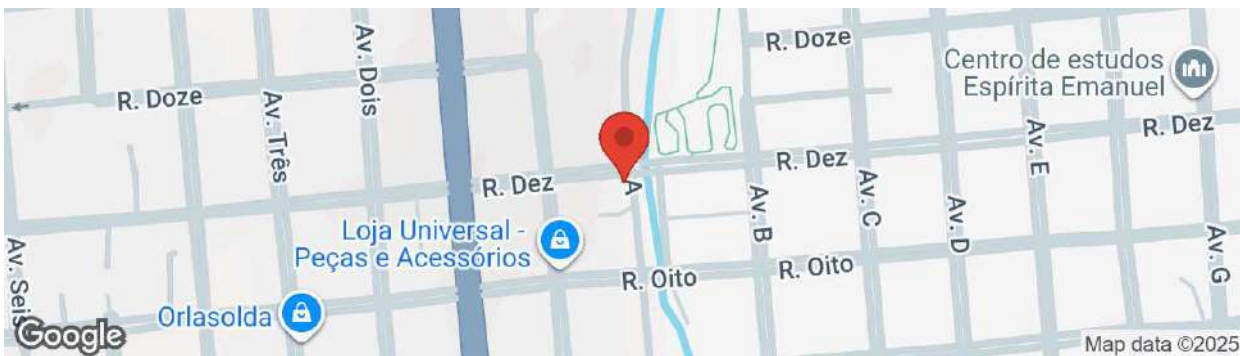

Endereço: R. Dez, 23 - Jardim Arantes, Orlandia - SP, 14620-000, Brasil. nº 23. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlandia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.71617, long=-47.8805737, accuracy=13.653

Fiscalizado	res r23 Orlandia #158158938
Data de início da fiscalização	21/08/2025
Data de término da fiscalização	21/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Identificação da área.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista da cobertura do reservatório.



Foto 5 - Vista da cobertura do reservatório.



Foto 6 - Vista da cobertura do reservatório.



Foto 7 - Vista interna do reservatório.



Foto 8 - Vista lateral do reservatório e do tubo extravasor.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Na laje do reservatório há um vão em que o prestador fixou uma tela mosquiteira horizontalmente. Contudo, apesar de a tela evitar a entrada de insetos e animais, o vão ainda permite a entrada de poeira e outros contaminantes. O prestador deve providenciar o fechamento adequado do vão, mantendo apenas as tampas de acesso e tubulações de ventilação, conforme prevê normativo técnico para reservatórios.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vão horizontal coberto com tela mosquiteira.


Novo Item Fiscalizado 12.808 - RES R24 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES R24 - ORLÂNDIA

RES. R24 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. R24 - ORLÂNDIA](#)

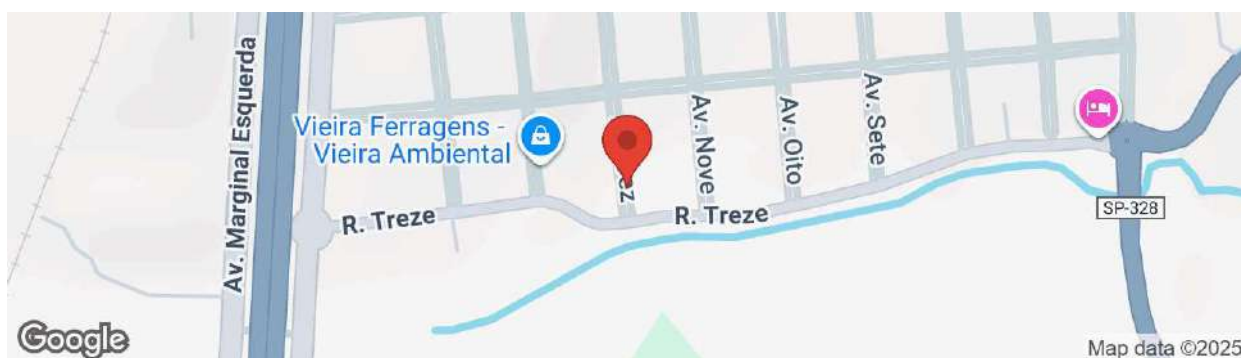

Endereço: Av. Dez, 321 - Centro, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 321. . **CEP:** 14620-000 /
Cidade: Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7289968, long=-47.8898452, accuracy=13.653

Fiscalizado	res r24 Orlândia #158161796
Data de início da fiscalização	21/08/2025
Data de término da fiscalização	21/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Tubulação de sucção da EEAT.



Foto 5 - Escada de acesso à cobertura do reservatório.



Foto 6 - Vista da lateral do reservatório.



Foto 7 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 8 - Vista da cobertura do reservatório e tubos de ventilação.



Foto 9 - Tubo extravasor e de descarga do reservatório.



Foto 10 - Tubo extravasor e de descarga do reservatório.



Foto 11 - Identificação do local, desbotada pela exposição ao tempo.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Na cobertura do reservatório foram identificadas 3 não conformidades: **1)** Abertura de vão para entrada de tubulação, permitindo que poeira, insetos e pequenos animais possam entrar no reservatório; **2)** Oxidação da tampa de inspeção; **3)** Abertura de vão para entrada de tubulação azul, permitindo que poeira, insetos e pequenos animais possam entrar no reservatório. O prestador deve providenciar a vedação de tais vãos e a reforma ou substituição da tampa de inspeção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Abertura excessiva para passagem de tubulação.



Foto 2 - Situação da tampa de inspeção.



Foto 3 - Local da entrada do tubo azul.



Foto 4 - Abertura para entrada do tubo azul.

Novo Item Fiscalizado 12.814 - RES. R25 - ORLÂNDIA (Orlândia)

RES. R25 - ORLÂNDIA

RES. R25 - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. R25 - ORLÂNDIA](#)



Endereço: Av. J, 1022 - Parque Cecap, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 1022. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1912028, long=-47.7814925, accuracy=13.653

Fiscalizado	res #158201190
Data de início da fiscalização	21/08/2025
Data de término da fiscalização	21/08/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da lateral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral da lateral do reservatório e, ao fundo, da EEAT.



Foto 3 - Vista geral da lateral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral da lateral do reservatório.



Foto 5 - Tubulação de abastecimento do reservatório.



Foto 6 - Tubulação de abastecimento do reservatório.



Foto 7 - Identificação do local.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi observada tubulação de ventilação no reservatório, porém esta não conformidade já foi apontada anteriormente (Relatório de fiscalização 269/2024).

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A dosagem de produtos químicos (cloro e flúor) na água captada no Poço P0 é realizada diretamente no reservatório, pelo tubo azul inserido em um dos vãos da laje do reservatório. Contudo, a tampa deste vão encontrava-se entreaberta no momento da fiscalização, o que permite a entrada de poeira, insetos e pequenos animais no interior do reservatório. O prestador deve providenciar o correto fechamento de todos os vãos do reservatório, de modo que a dosagem de produtos químicos ocorra normalmente em local adequado.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista da cobertura do reservatório com o tubo azul de dosagem de produtos químicos.



Foto 2 - Tampa de concreto entreaberta.

Estação elevatória de esgoto e ETE

Novo Item Fiscalizado 12.798 - EEE - ORLÂNDIA (Orlândia)

EEE - ORLÂNDIA

EEE - ORLÂNDIA



Endereço: R. Cinco, 2127 - Jardim Recreio, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 2127. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7282512, long=-47.9032173, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE da ETE #158136535
Data de início da fiscalização	21/08/2025
Data de término da fiscalização	21/08/2025
Observações Gerais	Recentemente, o prestador realizou a reforma do canal de chegada da EEE, composto por uma caixa de chegada que direciona o efluente para dois canais paralelos e simétricos. O pré-tratamento inicia-se por um sistema de gradeamento, com grades grossa e média em sequência, seguido por um canal de retenção de sedimentos. Na etapa final do canal, foi instalada uma grade fina, imediatamente antes do poço de sucção da elevatória. O sistema de bombeamento da EEE é formado por três bombas instaladas em poço seco (não afogadas). Durante a vistoria, verificou-se que uma das bombas encontrava-se em manutenção e que estava em fase de instalação um sistema de bombeamento reserva, alugado temporariamente, a fim de garantir a operação integral do recalque, sobretudo nos períodos de maior vazão decorrentes das chuvas. Segundo informações do prestador, esta EEE é responsável pelo recalque de aproximadamente 80% do esgoto encaminhado para a ETE de Orlândia. O sistema conta com macromedidor instalado na linha de recalque, destinado ao monitoramento da vazão bombeada. O volume remanescente do esgoto afluyente à ETE é proveniente das bacias de esgotamento do São João (13%) e do Industrial (7%), que possuem escoamento por gravidade e não necessitam de recalque. Durante a fiscalização foi observado um acúmulo de materiais retidos no gradeamento e no

canal desarenador, ficando a recomendação ao prestador que avalie o aumento da frequência de limpezas e remoção de materiais retidos para evitar transbordamento do esgoto neste tratamento preliminar e possíveis impactos nos equipamentos da elevatória.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista do canal de chegada da EEE.



Foto 2 - Caixa de chegada. Material flutuante acumulado.



Foto 3 - Comporta para extravasamento da caixa de chegada.



Foto 4 - Gradeamento grosso. Material flutuante acumulado.



Foto 5 - Sistema de gradeamento grosso e médio.



Foto 6 - Gradeamento fino.



Foto 7 - Calha Parshall afogada.



Foto 8 - Poço de sucção e retorno do sistema de escorva das bombas.



Foto 9 - Vista do abrigo do sistema de bombeamento.



Foto 10 - Acesso ao sistema de bombeamento e extintor do local.



Foto 11 - Validade do extintor do acesso.



Foto 12 - Pressurização do extintor do acesso.



Foto 13 - Vista do sistema de bombeamento.



Foto 14 - Vista da bomba da entrada.



Foto 15 - Vista da bomba do canto.



Foto 16 - Especificação da bomba da entrada.



Foto 17 - Especificação da bomba do canto.



Foto 18 - Especificação do motor da bomba do canto.



Foto 19 - Especificação da bomba do meio (reserva). Motor em manutenção.



Foto 20 - Macromedidor da linha de recalque.



Foto 21 - Visor do macromedidor.



Foto 22 - Sistema de bombeamento alugado em processo de instalação.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

Instalar sistema de bombeamento reserva da EEE.

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Ausência do motor da bomba reserva.



Foto 2 - Sistema reserva de recalque em instalação.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEE-7.9] Observações

Consertar os dois vazamentos identificados nas imagens abaixo.

Fotos de [EEE-7.9]



Foto 1 - Vazamento no tubo de escova da bomba da entrada.



Foto 2 - Vazamento na bomba do canto.


Novo Item Fiscalizado 12.799 - ETE ORLÂNDIA (Orlândia)

ETE ORLÂNDIA

ETE - ORLÂNDIA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE - ORLÂNDIA](#)

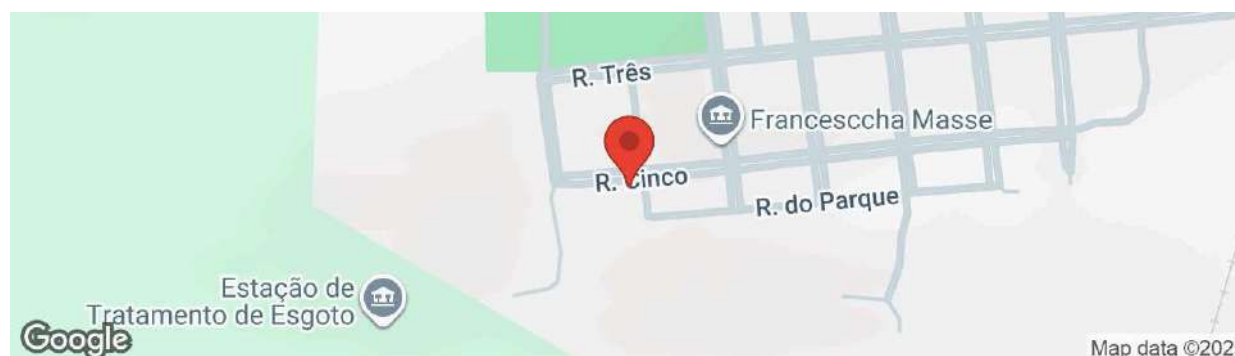

Endereço: R. Cinco, 2127 - Jardim Recreio, Orlândia - SP, 14620-000, Brasil. nº 2127. . **CEP:** 14620-000 / **Cidade:** Orlândia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.7252535, long=-47.903014, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Orlândia #158133007
--------------------	-------------------------

Data de início da fiscalização	21/08/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	21/08/2025
--	------------

Observações Gerais

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Entrada da ETE.



Foto 2 - Macromedidor na tubulação de recalque da elevatória de esgoto.



Foto 3 - Macromedidor na tubulação de recalque da elevatória de esgoto.



Foto 4 - Primeiro ponto de dosagem dos microorganismos na elevatória de esgoto.



Foto 5 - Caixa de chegada do esgoto na primeira linha de lagoas e divisão das vazões entre as duas linhas.



Foto 6 - Vista interna da primeira caixa de chegada dos esgotos.



Foto 7 - Caixa de chegada do esgoto na primeira linha de lagoas e divisão das vazões entre as duas linhas.



Foto 8 - Vista interna da caixa de distribuição da vazão de esgoto.



Foto 9 - Vista interna da caixa de distribuição da vazão de esgoto.



Foto 10 - Primeira lagoa da primeira linha, sem esgoto em razão da previsão de manutenção da manta e remoção de vegetação.



Foto 11 - Tubulações de divisão do esgoto afluente na lagoa anaeróbia da linha 1 (superior).



Foto 12 - Segunda chegada de esgoto (não passa pela elevatória) da ETE, com macromedidor.



Foto 13 - Segunda chegada de esgoto (não passa pela elevatória) da ETE, com macromedidor.



Foto 14 - Segunda chegada de esgoto (não passa pela elevatória) da ETE, com macromedidor.



Foto 15 - Segunda lagoa da primeira linha. Há previsão de troca das mantas das 2 lagoas em setembro e outubro/2025.



Foto 16 - Vista geral da primeira lagoa da segunda linha (inferior).



Foto 17 - Prédio operacional entre as duas linhas de lagoas. Ainda sem uso pelo prestador.



Foto 18 - Prédio operacional e abrigo da empresa responsável pela bioaugmentação de microorganismos na ETE, para aumento da eficiência no tratamento.



Foto 19 - Vista geral da lagoa 1 da linha 2 de tratamento e, ao lado, abrigo da empresa responsável pela bioaugmentação de microorganismos



Foto 20 - Abrigo da empresa responsável pela bioaugmentação de microorganismos.



Foto 21 - Trecho final da lagoa 1 e caixas de passagem para a lagoa 2 da segunda linha (inferior).



Foto 22 - Vista geral da lagoa 2 da segunda linha.



Foto 23 - Vista geral da lagoa 2 da segunda linha.



Foto 24 - Um dos poços piezométricos da lagoa facultativa da linha 2.



Foto 25 - Vista geral da lagoa 2 da segunda linha.



Foto 26 - Vista do visor da macromedicação da saída da ETE.



Foto 27 - Vista do visor da macromedicação da saída da ETE.



Foto 28 - Caixas de saída dos efluentes e dosagem de hipoclorito.



Foto 29 - Dosagem de hipoclorito



Foto 30 - Caixa de saída do efluente pós tratamento.



Foto 31 - Situação do efluente na saída do tratamento.



Foto 32 - Situação do efluente na saída do tratamento.



Foto 33 - Situação do efluente na saída do tratamento.



Foto 34 - Situação do efluente no momento de lançamento no curso d'água.



Foto 35 - Situação do efluente no momento de lançamento no curso d'água.

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[ETE-8.1] Observações

Ausência de cercamento nos limites da ETE junto as margens do Ribeirão do Agudo (lateral esquerda da linha 2 de lagoas e margem direita do curso d'água).

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

N/A

[ETE-8.28] Observações

A ETE possui 3 entradas, sendo que para a de menor vazão afluente (pertencente ao "Bairro Industrial") não há macromedidor. Há macromedidores no recalque da elevatória de esgoto (entrada 1) e em uma segunda entrada, além do macromedidor na saída final do efluente tratado (saída unificada). Este item já foi sido apontado em fiscalização anterior e segue no devido

processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior, porém o prestador deve providenciar sua devida adequação.

Fotos de [ETE-8.28]



Foto 1 - Telemetria da ETE, com indicação das vazões de entrada nas entradas 1 (EEE) e 2, porém sem indicação da terceira entrada.

[ETE-8.24] - Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[ETE-8.24] Observações

Apontamento pelo não envio de documentação referente aos produtos químicos de acordo com solicitação da Agência.

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

N/A

[ETE-8.13] Observações

Pelos laudos disponibilizados para os meses de junho, julho e agosto de 2025, não foi observada permanência da remoção de DBO de acordo com a legislação pertinente. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para

evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior. O prestador deve realizar ações para alcançar a consistência na remoção de carga orgânica de acordo com o previsto na legislação e encaminhar laudos à Agência.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

N/A

[ETE-8.25] Observações

Foi apresentada solicitação de alteração de documento junto à CETESB, porém sem documento final do processo. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

N/A

[ETE-8.26] Observações

Foi apresentado requerimento de Outorga junto ao SP Águas, porém ainda sem a outorga específica. Este item já foi apontado em fiscalização anterior e segue no devido processo sancionatório, não sendo apontado aqui novamente para evitar duplicidade sem estar findado o processo anterior.

[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Não Conforme

[ETE-8.3] Observações

Apontamento pela ausência de envio de documentação referente ao transporte de material retido no tratamento preliminar da Estação elevatória de esgoto (situada dentro da ETE), conforme solicitação feita pela Agência.

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE-8.29] Observações

Foram constatadas 02 não conformidades neste item: **1)** Assoreamento na entrada 2 (menor vazão), antes da Calha Parshall (Foto 1). O prestador deve providenciar limpeza periódica para evitar acúmulo de sedimentos; **2)** Na lateral direita da primeira lagoa da primeira linha de lagoas há um começo de desmoronamento do barranco, inclusive afetando parte do cercamento da ETE (Foto 2). O prestador deve providenciar estabilização do talude e reforma do cercamento.

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Situação do canal de chegada do esgoto bruto na chegada 2, antes da Calha Parshall.



Foto 2 - Situação do barranco na lateral direita da primeira linha de lagoas.

—
Att,

Diego Ruiz Soares
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: diego@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 3 vezes - última modificação: 31/10/2025 14:20:38)

É base de:
[Auto de Notificação 234/2025 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 819/2025 - Relatório de Fiscalização 267/2025 - SANOR Orlândia](#)

[Ofício 1.674/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 478/2025 - Fiscalização Programada](#)

[Ofício 1.681/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

Agua_Tratada_ETA.rar (7,27 MB)	1 download
Captacao_Superficial.rar (365,00 KB)	0 downloads
Captacoes_Subterraneas.rar (12,08 MB)	0 downloads
ETE_Orlandia.rar (59,94 MB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/10/2025 11:48:38

Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.802..](#)

20/10/2025 17:16:31

Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.798..](#)

20/10/2025 17:20:54

Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.798..](#)

20/10/2025 17:23:27

Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.801..](#)

20/10/2025 17:27:24

Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.805..

20/10/2025 17:29:43 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.807..

20/10/2025 17:31:52 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.810..

20/10/2025 17:32:55 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.810..

24/10/2025 16:32:40 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.812..

24/10/2025 16:35:48 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.812..

24/10/2025 16:36:17 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.804..

24/10/2025 16:37:26 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.806..

24/10/2025 16:42:26 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.811..

24/10/2025 18:23:30 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.813..

24/10/2025 18:24:49 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.813..

24/10/2025 18:26:40 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.813..

24/10/2025 18:27:23 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.813..

24/10/2025 18:38:31 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.799..

24/10/2025 19:03:12 Diego Ruiz Soares **D3** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado**
12.799..

31/10/2025 11:18:12 Diego Ruiz Soares **D3** emitiu o **Auto de Notificação 234/2025** a partir deste documento.

31/10/2025 14:23:22 Diego Ruiz Soares **D3** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 267/2025** com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF **387.XXX.XXX-00** conforme **MP nº 2.200/2001**.

**Tramitação 1-
267/2025**

31/10/2025 16:46

(Encaminhado)

Diego S. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO, segue para providências.

Obrigado.

—
Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

31/10/2025 16:46:30

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (7) 