



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
713.717.635.732.023.752

Ares Pcj

CC

19/11/2025 14:26

Município

Ribeirão Preto

· 16 3977-9032

CNPJ 56.024.581/0001-56

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

PRESTADOR: SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO (SAERP)

Verificação de Não Conformidades

Ribeirão Preto, novembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1. MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeito: Ricardo Augusto Machado da Silva

Endereço: Rua Américo Brasiliense, 426, Ribeirão Preto, SP

Telefone: (16) 3977-9000

E-mail: prefeitoricardosilva@ribeiraopreto.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2877, de 06/06/2018

1.2. PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto

Responsável legal: José Rui Infante Bonatto

Endereço: Rua Amador Bueno, 22, Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3607-2200

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1. ARES-PCJ

2.2. PRESTADOR

Cleverson Fernandes Braga – Gestor da Unidade Junqueira

Oziel Pereira da Silva – Ag. Encarregado de Serviços

Marcos Alves – Operador de Sistema de Água (Operação Volante)

Heitor de Abreu – Operador de Sistema de Água (Operação Volante)

3. FISCALIZAÇÃO

Em 24/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
CAP. ALEXANDRE BALBO	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CAP. JD. HEITOR RIGON	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
CAP. VILA TECNOLÓGICA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO JANDAIA 3 (POÇO 268) - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO JANDAIA 3 (POÇO 268) - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CRISTO 1 (PACAEMBÚ 1 - POÇO 247) - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CRISTO 2 (PACAEMBÚ 2 - POÇO 248) - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
EEAT. ALEXANDRE BALBO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias

PARQUE DAS OLIVEIRAS BOOSTER - RIBEIRÃO PRETO	EEA-4.2	Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Em até 180 dias
PARQUE DAS OLIVEIRAS BOOSTER - RIBEIRÃO PRETO	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
PARQUE DAS OLIVEIRAS BOOSTER - RIBEIRÃO PRETO	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE (CONCRETO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 1 (PACAEMBU 1) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 2 (PACAEMBU 2) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 2 (PACAEMBU 2) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
CAP. ALEXANDRE BALBO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
CAP. ALEXANDRE BALBO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. JD. HEITOR RIGON	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
CAP. JD. HEITOR RIGON	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. VILA TECNOLÓGICA	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
CAP. VILA TECNOLÓGICA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAPTAÇÃO JANDAIA 3 (POÇO 268) - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPTAÇÃO JANDAIA 3 (POÇO 268) - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
CRISTO 1 (PACAEMBÚ 1 - POÇO 247) - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
CRISTO 2 (PACAEMBÚ 2 - POÇO 248) - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
CRISTO 2 (PACAEMBÚ 2 - POÇO 248) - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT. ALEXANDRE BALBO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e	Imediato

		segurança	
PARQUE RIBEIRÃO APOIADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE (CONCRETO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 13.317 - Reservatório Pq. Ribeirão Elevado (Ribeirão Preto)

Reservatório Pq. Ribeirão Elevado

PARQUE RIBEIRÃO ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [PARQUE RIBEIRÃO ELEVADO](#)



Endereço: R. José Proni, 387 - Jardim Piratininga, Ribeirão Preto - SP, 14030-380, Brasil. nº 387. . **CEP:** 14030-380 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1945651, long=-47.842376, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Pq. Ribeirão Elevado #169574974
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se encontra o reservatório.



Foto 2 - Vista geral da área onde se encontra o reservatório.



Foto 3 - Placa de identificação da unidade da Saerp onde se encontra o reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista da base do reservatório.



Foto 6 - Detalhe mostrando condutor do sistema de aterramento da estrutura.



Foto 7 - Tubulações de saída de água do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Saída do tubo extravasor do reservatório.



Foto 10 - Manômetro para inferência de nível.



Foto 11 - Identificação presente no interior da base do reservatório.



Foto 12 - Quadros de comando localizados na parte interna da base do reservatório.



Foto 13 - Conjuntos motobomba localizados na parte interna do reservatório.



Foto 14 - Escada e guarda corpo para acesso à parte superior do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Relatório de
Fiscalização 142/2025
de 05/08/2025.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Relatório de
Fiscalização 142/2025
de 05/08/2025.


[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Relatório de Fiscalização 142/2025 de 05/08/2025.

Novo Item Fiscalizado 13.319 - Reservatório Pq. Ribeirão Apoiado (Ribeirão Preto)

Reservatório Pq. Ribeirão Apoiado

PARQUE RIBEIRÃO APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [PARQUE RIBEIRÃO APOIADO](#)

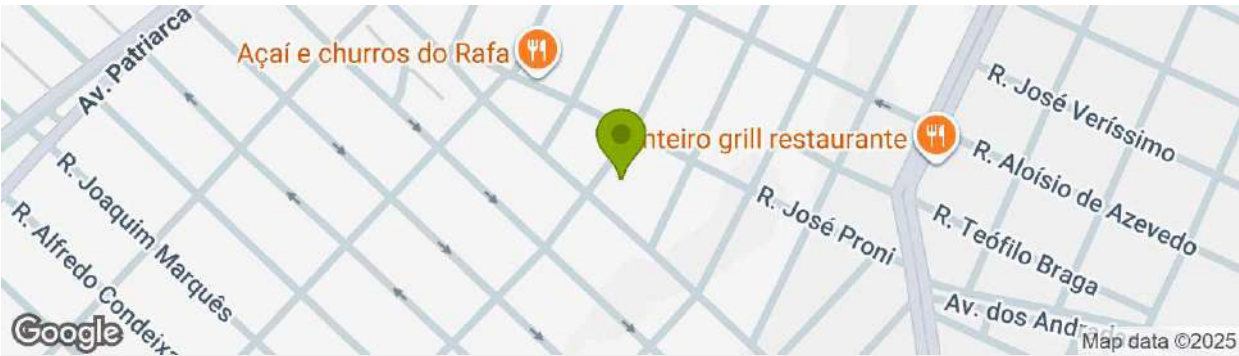

Endereço: R. Manuel de Macedo, 1843 - Jardim Piratininga, Ribeirão Preto - SP, 14030-560, Brasil. nº 1843. . CEP: 14030-560 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1947927, long=-47.8424539, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Pq. Ribeirão Apoiado #169577403
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	Reservatório apoiado, retangular, em concreto e com capacidade de 2000 m³.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Fotos da vista externa, do cercamento e da identificação da área onde se localiza o reservatório estão no item fiscalizado 13317.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da lateral do reservatório, exibindo tubo de alimentação.



Foto 2 - Vista geral da lateral do reservatório.



Foto 3 - Guarda corpo na parte superior do reservatório.



Foto 4 - Saída do poço localizado ao lado do reservatório e tubulação de alimentação.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Portão e cercamento com muro na área onde se localiza o reservatório.



Foto 7 - Cercamento com alambrado na área onde se localiza o reservatório.



Foto 8 - Escada de acesso à parte superior do reservatório e guarda corpo.



Foto 9 - Tubos extravasores.



Foto 10 - Manômetro para inferência de nível, na saída do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Relatório de Fiscalização 142/2025 de 05/08/2025.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Relatório de Fiscalização 142/2025 de 05/08/2025.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vista evidenciando vazamentos numa das laterais do reservatório.



Foto 2 - Detalhe mostrando vazamento no reservatório.



Foto 3 - Detalhe mostrando vazamento no reservatório.



Foto 4 - Detalhe evidenciando vazamento em outra lateral do reservatório, com formação de lodo na superfície da alvenaria.

Reservatório Pq. Ribeirão 3 - Aço vitrificado

RES. PARQUE RIBEIRÃO 3 - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PARQUE RIBEIRÃO 3 - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Manuel de Macedo, 1815 - Jardim Piratininga, Ribeirão Preto - SP, 14030-560, Brasil. nº 1815. . **CEP:** 14030-560 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1947778, long=-47.8424031, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Pq. Ribeirão 3 - Aço vitrificado #169581430
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	Fotos evidenciando vista externa e cercamento da área onde se localiza o reservatório disponíveis no item fiscalizado 13317.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 2000 m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Detalhe exibindo tubulações de entrada no reservatório (duas provisionadas para eventual uso futuro).



Foto 3 - Detalhe do condutor para aterramento da estrutura.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Placa identificando o reservatório.



Foto 7 - Tubo extravasor do reservatório, direcionado para galeria pluvial.



Foto 8 - Escada para acesso à parte superior da estrutura, com guarda corpo.



Foto 9 - Medidor de nível instalado no reservatório

[RES6.13] Observações

Relatório de
Fiscalização 142/2025
de 05/08/2025.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Relatório de
Fiscalização 142/2025
de 05/08/2025.


Novo Item Fiscalizado 13.326 - Reservatório concreto apoiado Alexandre Balbo (Maria Casagrande)
(Ribeirão Preto)

Reservatório concreto apoiado Alexandre Balbo (Maria Casagrande)

RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE (CONCRETO) -
RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE \(CONCRETO\) -
RIBEIRÃO PRETO](#)

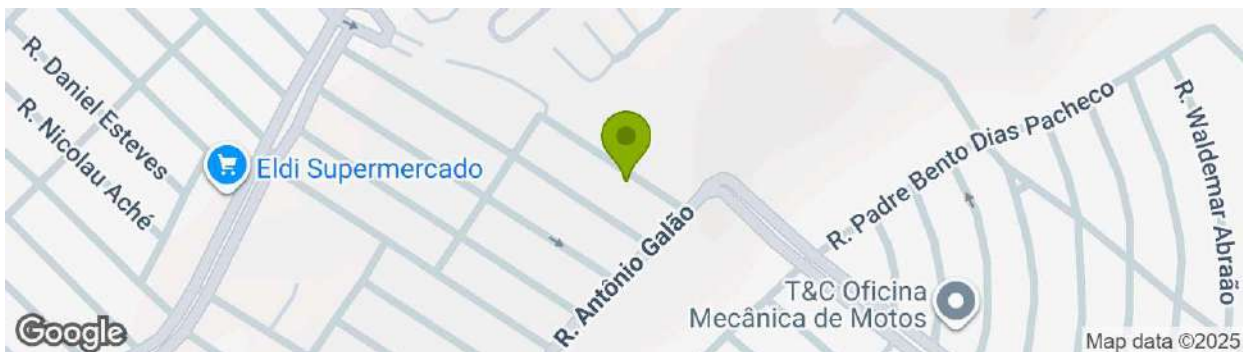

Endereço: R. Manoel García, 81 - Jardim Maria Casagrande Lopes (Dona Amalia), Ribeirão Preto - SP, 14066-346, Brasil. nº 81. . **CEP:** 14066-346 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1236179, long=-47.8207399, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório concreto apoiado Alexandre Balbo (Maria Casagrande) #169596284
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	Reservatório apoiado, circular, em concreto e com capacidade de 500 m³.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Tubulação da saída de água do reservatório, para alimentar a EEA instalada ao lado.



Foto 3 - Tubulação de entrada de água no reservatório.



Foto 4 - Tubo extravasor do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[RES6.1] Observações

A não conformidade no cercamento da área foi apontada no item fiscalizado 13323.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

N/A

[RES6.2] Observações

A identificação da área onde se localiza o reservatório foi apontada no item fiscalizado 13323.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Apontado no Relatório de Fiscalização 142/2025 de 05/08/2025.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

O prestador informou que havia um manômetro para inferência de nível do reservatório, mas o mesmo foi furtado. Instalar medidor de nível.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Apontado no Relatório de Fiscalização 142/2025 de 05/08/2025.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Apontado no Relatório de Fiscalização 142/2025 de 05/08/2025.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Apontado no Relatório de Fiscalização 142/2025 de 05/08/2025.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	Consertar os vazamentos do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento no reservatório.



Foto 2 - Vazamento no reservatório.



Foto 3 - Imagem mostrando três pontos de vazamentos no reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[RES6.14] Observações	Não conformidade relacionada à falta de manutenção, limpeza, conservação e

segurança na área do reservatório apontada no item fiscalizado 13323.


Novo Item Fiscalizado 13.334 - Reservatório metálico apoiado Jd. Cristo Redentor Vida Nova 1 (Pacaembu 1) (Ribeirão Preto)

Reservatório metálico apoiado Jd. Cristo Redentor Vida Nova 1 (Pacaembu 1)

RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 1
(PACAEMBU 1) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR \(METÁLICO\) - VIDA NOVA 1 \(PACAEMBU 1\) - RIBEIRÃO PRETO](#)

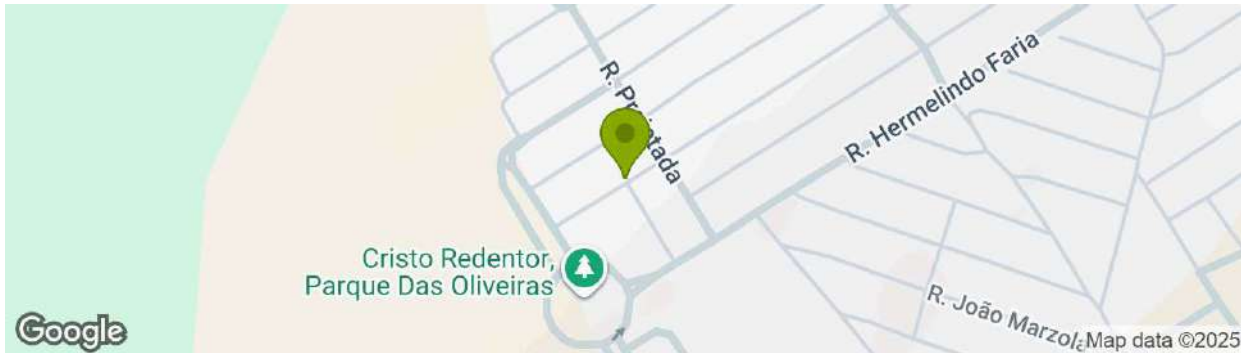

Endereço: R. Dr. Carlos Luiz Campana, 155 - Parque das Oliveiras, Ribeirão Preto - SP, 14063-073, Brasil. nº 155. . **CEP:** 14063-073 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1162735, long=-47.8386576, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório metálico apoiado Jd. Cristo Redentor Vida Nova 1 (Pacaembu 1) #169622374
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 1400 m³.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa da área, evidenciando cercamento com gradil metálico junto ao passeio público.



Foto 2 - Vista externa da área, evidenciando cercamento com gradil metálico junto ao passeio público.



Foto 3 - Placa com identificação da unidade.



Foto 4 - Vista geral com reservatório ao fundo.



Foto 5 - Escada e guarda corpo instalados na estrutura.



Foto 6 - Manômetro para inferência de nível do reservatório.



Foto 7 - Medidor de nível instalado no reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório, evidenciando guarda corpo na parte superior.



Foto 9 - Tubo extravasor (esquerda) e alimentação (direita)



Foto 10 - Saídas do tubo de exaustão e do tubo de drenagem do reservatório.



Foto 11 - Vista apresentando saídas do reservatório, uma delas alimenta EEA instalada na edificação à direita na imagem.



Foto 12 - Registros de manobra em caixa de passagem próxima ao reservatório.



Foto 13 - Registros de manobra em caixa de passagem próxima ao reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Instalar condutor e deixar o sistema de proteção contra descargas atmosféricas operacional.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Ausência de condutor (ilhosos vazias) do SPDA.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Relatório de Fiscalização 142/2025 de 05/08/2025.


[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

Novo Item Fiscalizado 13.336 - Reservatório metálico apoiado Jd. Cristo Redentor Vida Nova 2 (Pacaembu 2) (Ribeirão Preto)

Reservatório metálico apoiado Jd. Cristo Redentor Vida Nova 2 (Pacaembu 2)
RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 2
(PACAEMBU 2) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR \(METÁLICO\) - VIDA NOVA 2 \(PACAEMBU 2\) - RIBEIRÃO PRETO](#)

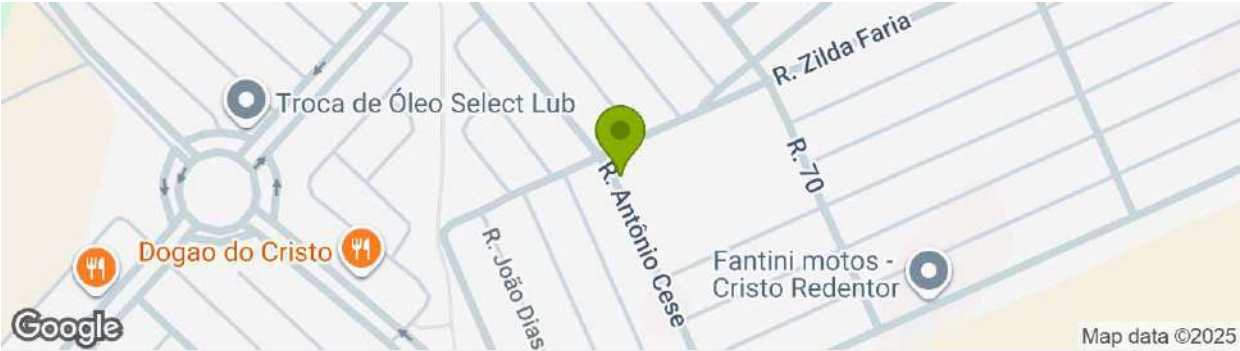

Endereço: R. Antônio Cese, 395 - Jardim Cristo Redentor, Ribeirão Preto - SP, 14063-199, Brasil. nº 395. . **CEP:** 14063-199 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.107810974121094, long=-47.83118438720703, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório metálico apoiado Jd. Cristo Redentor Vida Nova 2 (Pacaembu 2) #169625934
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 1400 m³.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa da área, evidenciando cercamento com gradil metálico junto ao passeio público.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista interna da unidade, evidenciando cercamento com gradil metálico.



Foto 4 - Saídas do tubo extravasor e tubo de drenagem do reservatório.



Foto 5 - Tubo extravasor do reservatório.



Foto 6 - Saídas do reservatório para alimentação da rede e da EEA instalada na mesma área.



Foto 7 - Caixa de passagem com registros de manobra.



Foto 8 - Manômetro para inferência de nível.



Foto 9 - Tampa de inspeção na parte inferior do reservatório.



Foto 10 - Escada e guarda corpo do reservatório.



Foto 11 - Indicador de nível do reservatório.



Foto 12 - Escala do indicador de nível do reservatório. Guarda corpo instalado no topo do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Foi verificado que a placa de identificação da área estava quebrada e sobre o pavimento, dentro da área da unidade. É necessário repor a placa/sinal de identificação da unidade.

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa de identificação quebrada existente no local.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Instalar condutor e deixar o sistema de proteção contra descargas atmosféricas operacional.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Ausência de condutor (ilhosos vazias) para SPDA.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Relatório de Fiscalização 142/2025 de 05/08/2025.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Relatório de Fiscalização 142/2025 de 05/08/2025.


Captações subterrâneas

Captação Vila Tecnológica

CAP. VILA TECNOLÓGICA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. VILA TECNOLÓGICA](#)

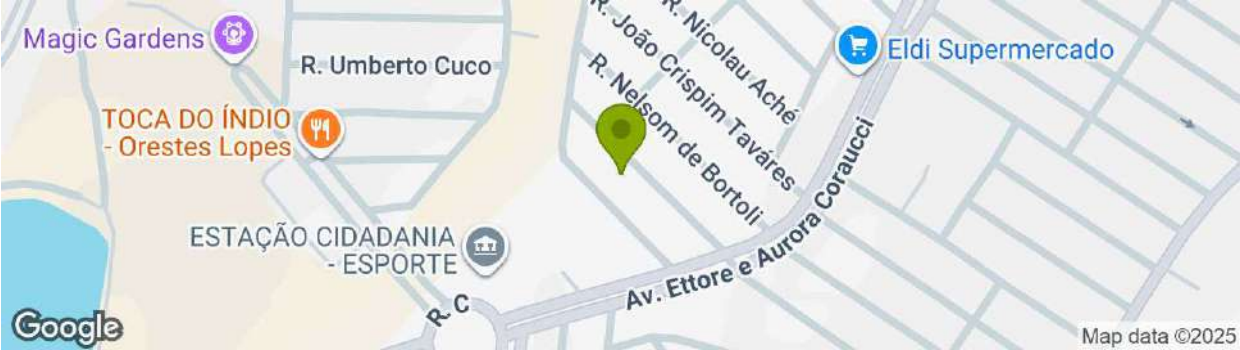

Endereço: R. Augusta Porfírio, 635 - Jd Orestes L Camargo, Ribeirão Preto - SP, 14066-418, Brasil. nº 635. . **CEP:** 14066-418 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1248481, long=-47.8279099, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Vila Tecnológica #169588609
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa da área onde se localiza a captação.



Foto 2 - Abrigo para reagentes químicos utilizados no tratamento da água.



Foto 3 - Placa com identificação da unidade.



Foto 4 - Vista geral da captação e conjunto motobomba na sequência.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Tubo medidor de nível instalado na captação.



Foto 7 - Painele de comando da bomba instalada em série à captação.



Foto 8 - Painele de comando da bomba da captação.



Foto 9 - Cercamento com alambrado nos limites da área.



Foto 10 - Cercamento com alambrado nos limites da área.



Foto 11 - Tubulação para adição de reagentes na tubulação após o conjunto motobomba.



Foto 12 - Bombas reserva armazenadas em unidade da Saerp na Rua Pernanbuco.



Foto 13 - Bombas reserva armazenadas em unidade da Saerp na Rua Pernambuco.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

O prestador informou que o painel do macromedidor teve de ser retirado pois necessitava de manutenção. É necessário instalação de macromedidor na captação.

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Ausência do painel do macromedidor. Detalhe evidencia local onde o mesmo estava instalado.



Foto 2 - Sensor do macromedidor instalado na tubulação da captação.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

No momento da fiscalização, não foi fornecido acesso ao abrigo onde estão os reagentes químicos e dosadores empregados no tratamento da água, que se encontrava trancado, inviabilizando a confirmação da presença de cloração e fluoretação. O prestador deve enviar registros fotográficos

(contendo marca d'água indicando data, hora e localização da foto) evidenciando a maneira como os produtos químicos usados no tratamento da água estão armazenados na unidade, assim como os equipamentos dosadores empregados na adição desses reagentes à água captada.

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Abrigo dos reagentes e dosadores para cloração e fluoretação trancado.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB2.11] Observações

Portaria DAEE 887 de 01/02/2023, com validade de 72 meses, anexada ao relatório de fiscalização.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.14] Observações

Em que pese o Relatório de Análises 11976/2025.0.A (Centerlab Ambiental, 06/06/2025, anexado ao relatório de fiscalização) apresente desconformidade na concentração do parâmetro fluoreto, os resultados apresentados pelo prestador referentes a análises mais recentes

realizadas na água desta captação após tratamento evidencia a normalização do parâmetro frente ao limite legislado (resultados obtidos em 3, 6, 10 e 13/11/25, anexados ao relatório de fiscalização).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Edificação em alvenaria apresentando avançado sinal de deterioração (portas de metal apresentando corrosão, portas de madeira sem proteção por pintura e apodrecendo, revestimento da alvenaria se desfazendo)



Foto 2 - Portão metálico com corrosão e acúmulo de vegetação morta sobre o alambrado.

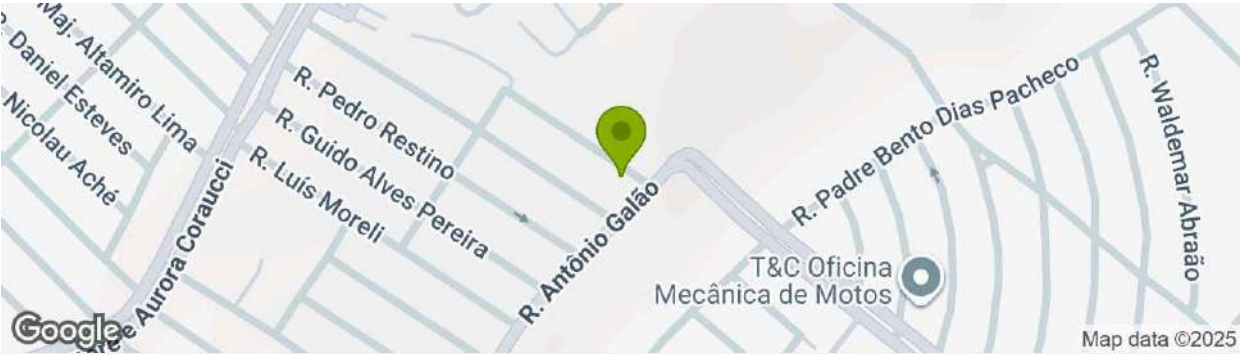


Foto 3 - Porta do abrigo da entrada de energia apresentando corrosão.

Novo Item Fiscalizado 13.323 - Captação Alexandre Balbo (Ribeirão Preto)

Captação Alexandre Balbo

CAP. ALEXANDRE BALBO



Endereço: R. Manoel García, 51 - Jd Maria C Lopes, Ribeirão Preto - SP, 14066-346, Brasil. nº 51. . CEP: 14066-346 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1237831, long=-47.8204822, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Alexandre Balbo #169592457
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	Em razão da deterioração no estado de conservação da área onde se encontra a captação (itens fiscalizados 13323, 13325 e 13326), recomenda-se ao prestador recuperação geral das estruturas presentes na unidade, de forma a sanar os problemas de deterioração apresentados nos registros fotográficos apresentados.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da entrada da área onde se localiza a captação exibindo portão de entrada e cercamento da área com alambrado.



Foto 2 - Placa com identificação da unidade.



Foto 3 - Painel do macromedidor da captação.



Foto 4 - Macromedidor instalado na captação.



Foto 5 - Ponto onde ocorre adição de reagentes químicos cloro e flúor à água captada.



Foto 6 - Painel de comando da captação.



Foto 7 - Vista externa da casa de produtos químicos.



Foto 8 - Vista geral da captação.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[CSB2.1] Observações

Existem vários pontos danificados no cercamento de alambrado que necessitam reparos.

Fotos de CSB2.1



Foto 1 - Dano no cercamento de alambrado.



Foto 2 - Dano no cercamento de alambrado.



Foto 3 - Dano no cercamento de alambrado.



Foto 4 - Trecho da divisa da área onde não há cercamento.



Foto 5 - Mourão de concreto tombado.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

[CSB2.8] Observações

A captação conta com torneira para coleta de água bruta.
Recomenda-se instalar a manopla ("cabeça") na torneira.

Fotos de CSB2.8



Foto 1

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB2.9] Observações

A captação conta com tubo de medição de nível. Recomenda-se prolongá-lo para que se projete acima da base metálica, e que sua extremidade seja tampada.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível do poço.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

No momento da fiscalização, não foi fornecido acesso ao abrigo onde estão os reagentes químicos e dosadores empregados no tratamento da água, que se encontrava trancado, inviabilizando a confirmação da presença de cloração e fluoretação. O prestador deve enviar registros fotográficos (contendo marca d'água indicando data, hora e localização da foto) evidenciando a maneira como os produtos químicos usados no tratamento da água estão armazenados na unidade, assim como os equipamentos dosadores empregados na adição desses reagentes à água captada.

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Edificação que abriga os reagentes e dosadores empregados na cloração e fluoretação trancado.



Foto 2 - Tubulação que conduz os produtos químicos até o ponto de adição à água captada.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB2.11] Observações

Portaria DAEE 7456 de 03/11/2022, com validade de 76 meses, anexada ao relatório de fiscalização.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.14] Observações

Em que pese o Relatório de Análises 11991/2025.0.A (Centerlab Ambiental, 06/06/2025, anexado ao relatório de fiscalização) apresente desconformidade na concentração do parâmetro fluoreto, os resultados apresentados pelo prestador referentes a análises mais recentes realizadas na água desta captação após tratamento evidencia a normalização do parâmetro frente ao limite legislado (resultados obtidos em 3, 6, 10 e 13/11/25, anexados ao relatório de fiscalização).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Foi constatado mal estado de conservação geral na área onde se localiza a captação. Evidenciou-se: a presença de lixo e sujeira ao longo do terreno, um buraco no solo ao lado da captação (risco de acidente), estruturas de alvenaria descascando, portas de metal com corrosão, portas de madeira sem pintura ou qualquer tipo de proteção, tampas de caixa de passagem quebradas. É necessário recuperação geral das estruturas presentes na unidade, cercamento e limpeza da área.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Buraco no solo, ao lado do poço.



Foto 2 - Laje do banheiro que se localiza na mesma edificação que abriga o painel de comando da unidade.



Foto 3 - Interior da edificação que abriga os produtos químicos.



Foto 4 - Tampa de concreto armado, de caixa de passagem, quebrada.



Foto 5 - Porta da edificação que abriga o painel de comando da unidade, com corrosão.



Foto 6 - Interior do banheiro localizado na mesma edificação que abriga o quadro de comando, com entulho que se desprendeu da laje.



Foto 7 - Vista externa da casa de química, mostrando desprendimento do revestimento da alvenaria.



Foto 8 - Vista externa da casa de química, mostrando desprendimento do revestimento da alvenaria e portas de madeira sem pintura ou qualquer proteção.



Foto 9 - Porta de madeira da edificação que abriga os produtos químicos, exibindo mal conservação.



Foto 10 - Caixa de passagem localizada na área da captação, exibindo acúmulo de sujeira e terra em seu interior.



Foto 11 - Caixa de passagem localizada na área da captação, danificada.



Foto 12 - Lixo acumulado na área.



Foto 13 - Lixo acumulado na área.

Novo Item Fiscalizado 13.331 - Captação Cristo 1 (Pacaembu 1 - poço 247) (Ribeirão Preto)

Captação Cristo 1 (Pacaembu 1 - poço 247)

CRISTO 1 (PACAEMBÚ 1 - POÇO 247) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CRISTO 1 \(PACAEMBÚ 1 - POÇO 247\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: Av. 3D, 2110 - Ribeirão Preto, SP, 14063-142, Brasil. nº 2110. . **CEP:** 14063-142 /
Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.101533, long=-47.8276194, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Cristo 1 (Pacaembu 1 - poço 247) #169616964
--------------------	---

Data de início da fiscalização	24/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	24/10/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do interior da área.



Foto 2 - Vista do interior da área, evidenciando cercamento com gradil metálico.



Foto 3 - Vista geral da captação.



Foto 4 - Vista geral da captação.



Foto 5 - Vista geral da captação.

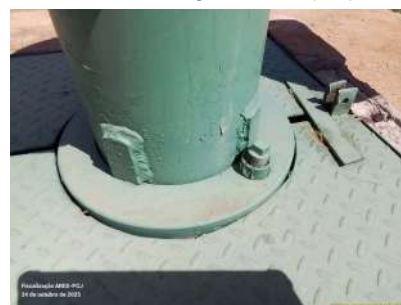


Foto 6 - Tubo de medição de nível com tampão rosqueável.



Foto 7 - Macromedidor instalado na captação.



Foto 8 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 9 - Ponto para adição de reagente químico utilizado no tratamento.



Foto 10 - Painéis de comando da captação.



Foto 11 - Paineis de comando da captação.



Foto 12 - Detalhe do comando da captação.



Foto 13 - Vista da área interna da unidade, exibindo cercamento com muro.



Foto 14 - Vista externa da área, evidenciando cercamento com muro e portão.



Foto 15 - Ponto para adição de reagente químico utilizado no tratamento.



Foto 16 - Registro para manobra na saída da captação.



Foto 17 - Conjuntos de bomba reserva armazenados na unidade da Saerp na Rua Pernambuco.



Foto 18 - Conjuntos de bomba reserva armazenados na unidade da Saerp na Rua Pernambuco.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

No momento da fiscalização, não havia placa ou sinal identificando a unidade.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

No momento da fiscalização, não foi fornecido acesso ao abrigo onde estão os reagentes químicos e dosadores empregados no tratamento da água, que se encontrava trancado, inviabilizando a confirmação da presença de cloração e fluoretação. O prestador deve enviar registros fotográficos (contendo marca d'água indicando data, hora e localização da foto) evidenciando a maneira como os produtos químicos usados no tratamento da água estão armazenados na unidade, assim como os equipamentos dosadores empregados na adição desses reagentes à água captada.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Conforme

[CSB2.11] Observações

Portaria DAEE 7664 de 09/11/2022, com validade de 76 meses, anexada ao relatório de fiscalização.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.14] Observações

Em que pese o Relatório de Análises 11990/2025.0.A (Centerlab Ambiental, 06/06/2025, anexado ao relatório de fiscalização) apresente desconformidade na concentração do parâmetro fluoreto, os resultados apresentados pelo prestador referentes a análises mais recentes realizadas na água desta captação após tratamento evidencia a normalização do parâmetro frente ao limite legislado (resultados obtidos em 3, 6 e 10/11/25, anexados ao relatório de fiscalização).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.


Novo Item Fiscalizado 13.333 - Captação Cristo 2 (Pacaembu 2 - Poço 248) (Ribeirão Preto)

Captação Cristo 2 (Pacaembu 2 - Poço 248)

CRISTO 2 (PACAEMBÚ 2 - POÇO 248) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CRISTO 2 \(PACAEMBÚ 2 - POÇO 248\) - RIBEIRÃO PRETO](#)

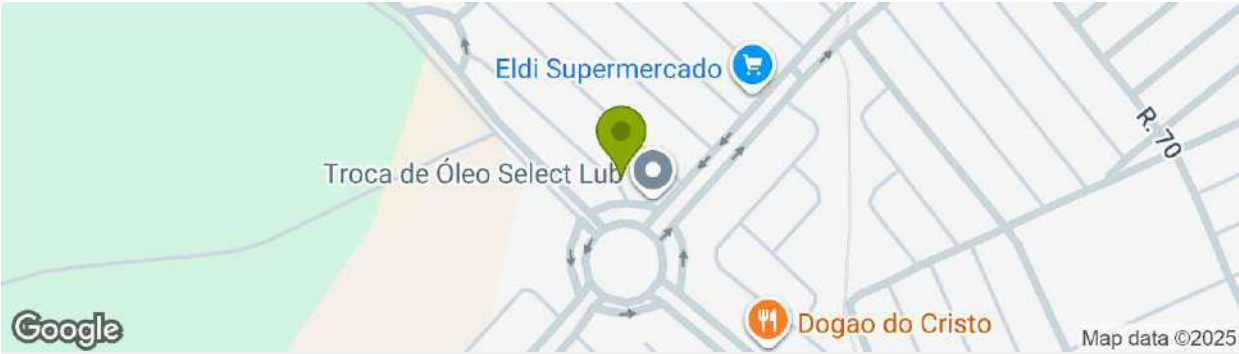

Endereço: R. Jurandir Machado, 70 - Jardim Cristo Redentor, Ribeirão Preto - SP, 14063-352, Brasil. nº 70. . CEP: 14063-352 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1073292, long=-47.8358637, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Cristo 2 (Pacaembu 2 - Poço 248) #169619943
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa da unidade, evidenciando cercamento com muro e portão metálico.



Foto 2 - Placa com identificação da unidade.



Foto 3 - Vista externa da unidade, evidenciando cercamento com muro, gradil e portão metálico.



Foto 4 - Transformador e abrigo da entrada de energia.



Foto 5 - Vista geral da captação.



Foto 6 - Tubo para medição de nível com tampão rosqueável.



Foto 7 - Macromedidor instalado na captação.



Foto 8 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 9 - Ponto para adição de reagentes químicos utilizado no tratamento.



Foto 10 - Quadro de comando da captação.



Foto 11 - Bombas reserva mantidas em estoque na unidade da Saerp na Rua Pernambuco.



Foto 12 - Bombas reserva mantidas em estoque na unidade da Saerp na Rua Pernambuco.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

No momento da fiscalização, não foi fornecido acesso ao abrigo onde estão os reagentes químicos e dosadores empregados no tratamento da água, que se encontrava trancado, inviabilizando a confirmação da presença de cloração e fluoretação. O prestador deve enviar registros fotográficos (contendo marca d'água indicando data, hora e localização da foto) evidenciando a maneira como os produtos químicos usados no tratamento da água estão armazenados na unidade, assim como os equipamentos dosadores empregados na adição desses reagentes à água captada.

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Edificação que abriga os reagentes químicos e dosadores empregados na cloração e fluoretação se encontrava fechada no momento da fiscalização.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSB2.10] Observações

A última outorga referente a esta captação apresentada pelo prestador a esta Agência encontra-se vencida: Portaria DAEE 2025 de 29/03/2023, com validade de 2 meses, anexada ao relatório de fiscalização.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.14] Observações

Em que pese o Relatório de Análises 11980/2025.0.A (Centerlab Ambiental, 06/06/2025, anexado ao relatório de fiscalização) apresente desconformidade na concentração do parâmetro fluoreto, os resultados apresentados pelo prestador referentes a análises mais recentes realizadas na água desta captação após tratamento evidencia a normalização do parâmetro frente ao limite legislado (resultados obtidos em

3, 6, 10 e 13/11/25,
anexados ao relatório
de fiscalização).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza
extintores volantes,
conforme documento
apresentado e anexado
no Relatório de
Fiscalização 142/2025.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Necessário poda do
mato na área da
captação.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Vista evidenciando mato alto na área da
captação.


Novo Item Fiscalizado 13.338 - Captação Jandaia 3 (Poço 268) (Ribeirão Preto)

Captação Jandaia 3 (Poço 268)

CAPTAÇÃO JANDAIA 3 (POÇO 268) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO JANDAIA 3 \(POÇO 268\) - RIBEIRÃO PRETO](#)

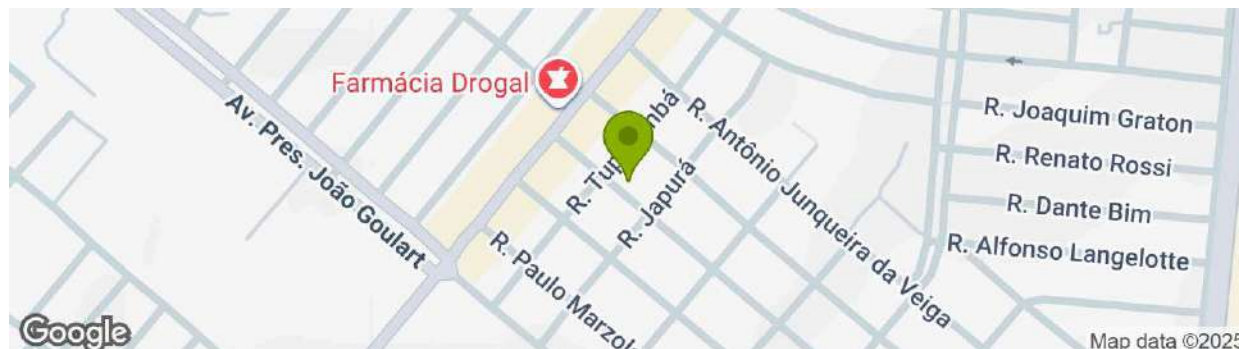

Endereço: R. Geraldo Gusmão, 113 - Jardim Jandaia, Ribeirão Preto - SP, 14060-410, Brasil. nº
113. . **CEP:** 14060-410 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	Captação Jandaia 3 (Poço 268) #169632414
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa da área, evidenciando cercamento com alambrado de tela e portão metálico.



Foto 2 - Vista externa da área, evidenciando cercamento com alambrado de tela.



Foto 3 - Placa de identificação presente na unidade (identificação desatualizada/incorreta).



Foto 4 - Painel de comando da captação.



Foto 5 - Painel do macromedidor instalado na captação;



Foto 6 - Painel do sistema de alarme da unidade.



Foto 7 - Vista geral da captação.



Foto 8 - Tubo para medição de nível



Foto 9 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 10 - Macromedidor instalado em caixa de passagem em série à captação.



Foto 11 - Bombas reserva mantidas em estoque na unidade da Saerp na Rua Pernambuco.



Foto 12 - Bombas reserva mantidas em estoque na unidade da Saerp na Rua Pernambuco.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

A placa de identificação existente no local indica "Poço 194 Jardim Jandaia II", porém este poço foi desativado e, na mesma área, perfurado o poço Jandaia 3, atualmente em operação, conforme informado pelo

prestador. É necessário atualizar a placa de identificação da unidade.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - A placa de identificação existente no local está desatualizada. O poço 194 Jandaia II foi desativado e na mesma área, perfurado o poço 268 Jandaia III, operante e objeto da fiscalização presente.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

No momento da fiscalização, não foi fornecido acesso ao abrigo onde estão os reagentes químicos e dosadores empregados no tratamento da água, que se encontrava trancado, inviabilizando a confirmação da presença de cloração e fluoretação. O prestador deve enviar registros fotográficos (contendo marca d'água indicando data, hora e localização da foto) evidenciando a maneira como os produtos químicos usados no tratamento da água estão armazenados na unidade, assim como os equipamentos dosadores empregados na adição desses reagentes à água captada.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Não Conforme
[CSB2.11] Observações	O prestador não apresentou a outorga da captação.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB2.14] Observações	Conforme informado pelo prestador, a água bruta captada no poço 268 Jandaia III é direcionada para o Reservatório que se localiza junto ao Poço 165 Presidente Dutra, sendo o tratamento (cloração e fluoretação) realizado diretamente no reservatório. O prestador apresentou resultados de análises da água tratada, coletada nesse reservatório, realizadas em 3, 6, 10 e 13/11/25 (anexos ao relatório de fiscalização). Em que pese as análises realizadas em 3 e 6/11 apresente resultado do parâmetro fluoreto em desconformidade, as análises realizadas em 10 e 13/11 evidenciam a normalização do parâmetro frente ao limite legislado.
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	N/A
[CSB2.3] Observações	O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.
[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[CSB2.12] Observações	Foi constatado vazamento no cavalete do poço. Deve ser realizado o reparo.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento de água na tubulação do cavalete do poço. Observa-se um pedaço de plástico envolvendo o ponto de vazamento e a formação de lodo por onde a água escorre.



Foto 2 - Vazamento de água na tubulação do cavalete do poço. Observa-se um pedaço de plástico envolvendo o ponto de vazamento e a formação de lodo por onde a água escorre.

Novo Item Fiscalizado 13.339 - Captação Jardim Heitor Rigon (Poço 221) (Ribeirão Preto)

Captação Jardim Heitor Rigon (Poço 221)

CAP. JD. HEITOR RIGON

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. JD. HEITOR RIGON](#)



Endereço: R. Sindicalista Luís Antônio Corrêa, 245 - Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto - SP, 14062-070, Brasil. nº 245. . **CEP:** 14062-070 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.113888, long=-47.812929, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Jardim Heitor Rigon (Poço 221) #169635925
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme



Foto 1 - Vista da área a partir do passeio público, evidenciando cercamento com alambrado e concertina.



Foto 2 - Vista externa da área, evidenciando cercamento com alambrado



Foto 3 - Vista interna da área, evidenciando cercamento nos limites do terreno.



Foto 4 - Transformador e abrigo da entrada de energia.



Foto 5 - Placa de identificação afixada em edificação em alvenaria, onde são armazenados os produtos empregados no tratamento.



Foto 6 - Vista geral da captação.



Foto 7 - Tubo para medição de nível da captação.



Foto 8 - Macromedidor instalado na captação.



Foto 9 - Pontos para adição dos reagentes utilizados no tratamento da água.



Foto 10 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 11 - Painel do macromedidor.



Foto 12 - Painel de comando da captação.



Foto 13 - Bombas reserva armazenadas em unidade da Saerp na Rua Pernanbuco.



Foto 14 - Bombas reserva armazenadas em unidade da Saerp na Rua Pernanbuco.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

No momento da fiscalização, não foi fornecido acesso ao abrigo onde estão os reagentes químicos e dosadores empregados no tratamento da água, que se encontrava trancado, inviabilizando a confirmação da presença de cloração e fluoretação. O prestador deve enviar registros fotográficos (contendo marca d'água indicando data, hora e localização da foto) evidenciando a maneira como os produtos químicos

usados no tratamento da água estão armazenados na unidade, assim como os equipamentos dosadores empregados na adição desses reagentes à água captada.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSB2.10] Observações

A última outorga referente a esta captação apresentada pelo Prestador a esta Agência se encontra vencida: Portaria DAEE 2040 de 29/03/2023, com validade de 22 meses, anexada ao relatório de fiscalização.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSB2.14] Observações

Em que pese o Relatório de Análises 11989/2025.0.A (Centerlab Ambiental, 06/06/2025, anexado ao relatório de fiscalização) apresente desconformidade na concentração do parâmetro fluoreto, os resultados apresentados pelo prestador referentes a análises mais recentes realizadas na água desta captação após tratamento evidencia a normalização do parâmetro frente ao limite legislado (resultados obtidos em 3, 6, 10 e 13/11/25, anexados ao relatório de fiscalização).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

É necessário realizar a roçada da área da captação.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Vista evidenciando crescimento de vegetação na área ao redor da captação.

Estações elevatórias de água / boosters

Novo Item Fiscalizado 13.322 - EEA Vila Tecnológica Booster (Ribeirão Preto)

EEA Vila Tecnológica Booster

EEAT. VILA TECNOLÓGICA BOOSTER

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)


Sistema: [EEAT. VILA TECNOLÓGICA BOOSTER](#)

Fiscalizado	EEA Vila Tecnológica Booster #169590765
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	Fotos evidenciando vista externa, cercamento e identificação da área onde se localiza a EEA disponíveis no item fiscalizado 13221.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

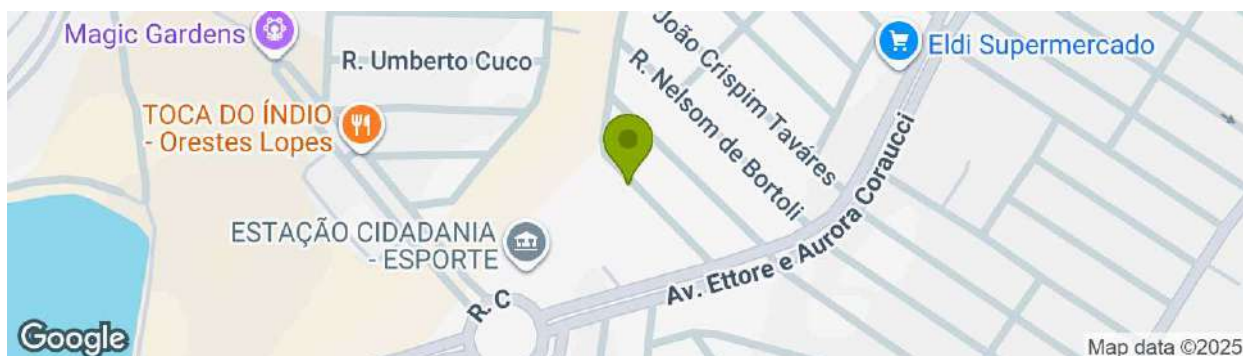

Endereço: R. Sábino Brichi, 185 - Jd Orestes L Camargo, Ribeirão Preto - SP, 14066-420, Brasil. nº 185. . **CEP:** 14066-420 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1252303, long=-47.8282567, accuracy=13.653

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da EEA.



Foto 2 - Conjunto motobomba da EEA.



Foto 3 - Conjunto motobomba da EEA.



Foto 4 - Vista geral EEA.



Foto 5 - Vista da EEA instalada na saída da captação.



Foto 6 - Painel de comando da unidade.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA4.3] Observações

O prestador encaminhou registro fotográfico de conjunto motor e bomba reserva

mantidos em estoque para atender a unidade fiscalizada. Foi apresentado também relação de bombas reserva para as EEAs do município, anexado ao relatório de fiscalização.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Fotografia apresentada pelo prestador, referente a conjunto bomba e motor reservas, mantidos para atendimento à unidade fiscalizada.



Foto 2 - Fotografia apresentada pelo prestador, referente a conjunto bomba e motor reservas, mantidos para atendimento à unidade fiscalizada.



Foto 3 - Fotografia apresentada pelo prestador, referente a conjunto bomba e motor reservas, mantidos para atendimento à unidade fiscalizada.


[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	N/A
[EEA4.4] Observações	O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.
[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[EEA4.10] Observações	Apontamentos sobre manutenção e conservação da área onde se localiza a EEA registrados no item fiscalizado 13321.

EEA Alexandre Balbo

EEAT. ALEXANDRE BALBO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. ALEXANDRE BALBO](#)

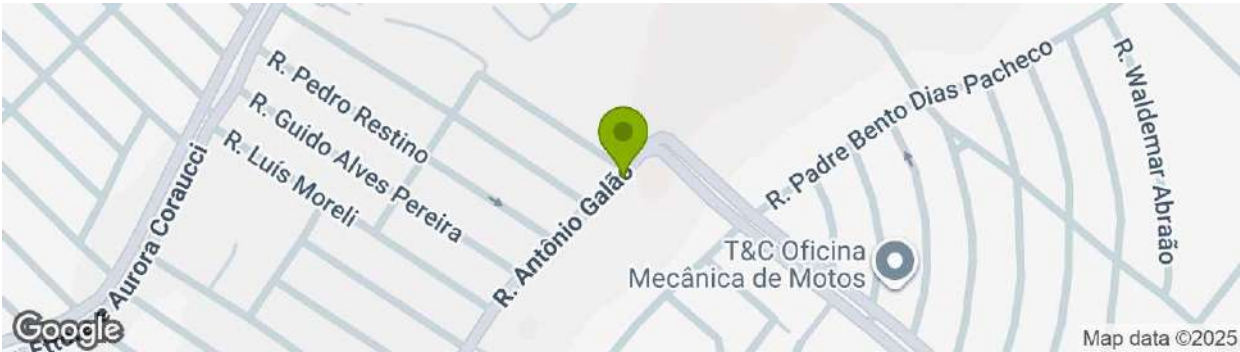

Endereço: R. Antônio Galão, 1034 - Jardim Alexandre Balbo, Ribeirão Preto - SP, 14066-230, Brasil. nº 1034. . **CEP:** 14066-230 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.123987, long=-47.8201474, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Alexandre Balbo #169594681
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	Recomenda-se recuperação estrutural geral da edificação que abriga a EEA, assim como a limpeza de seu interior e da parte externa.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjunto motobomba principal (esquerda) e reserva (direita).



Foto 2 - Vista externa da edificação que abriga a EEA.



Foto 3 - Vista externa da edificação que abriga a EEA.



Foto 4 - Vista externa da edificação que abriga a EEA.



Foto 5 - Vista interna da edificação que abriga a EEA.



Foto 6 - Quadro de comando da unidade.



Foto 7 - Quadro de comando da unidade.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[EEA4.1] Observações

A não conformidade no cercamento da área foi apontada no item fiscalizado 13323.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

N/A

[EEA4.5] Observações

Identificação da área apontada no item fiscalizado 13323.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Deve ser providenciada a drenagem adequada da água de lubrificação de gaxetas.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Acúmulo de água sobre o piso em razão da drenagem inadequada da água de lubrificação de gaxetas.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[EEA4.4] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Foi constatado vazamento de óleo no conjunto motobomba principal, acúmulo de sujeira no interior e exterior da edificação que abriga a EEA, ausência de telhas e telhas quebradas na edificação que abriga a EEA.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Vazamento de óleo no eixo do motor da bomba principal.



Foto 2 - Vazamento de óleo no eixo do motor da bomba principal.



Foto 3 - Sujeira acumulada no interior da EEA.



Foto 4 - Sujeira e lixo no exterior da EEA.

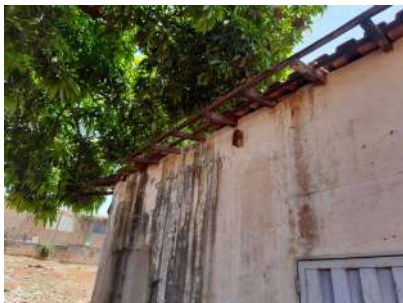


Foto 5 - Ausência de telhas no beiral da edificação que abriga a EEA, formação de lodo na parede.



Foto 6 - Ausência de telhas no beiral da edificação que abriga a EEA.



Foto 7 - Telhas quebradas na edificação que abriga a EEA.


Novo Item Fiscalizado 13.337 - Parque das Oliveiras Booster (Ribeirão Preto)

Parque das Oliveiras Booster

PARQUE DAS OLIVEIRAS BOOSTER - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [PARQUE DAS OLIVEIRAS BOOSTER - RIBEIRÃO PRETO](#)

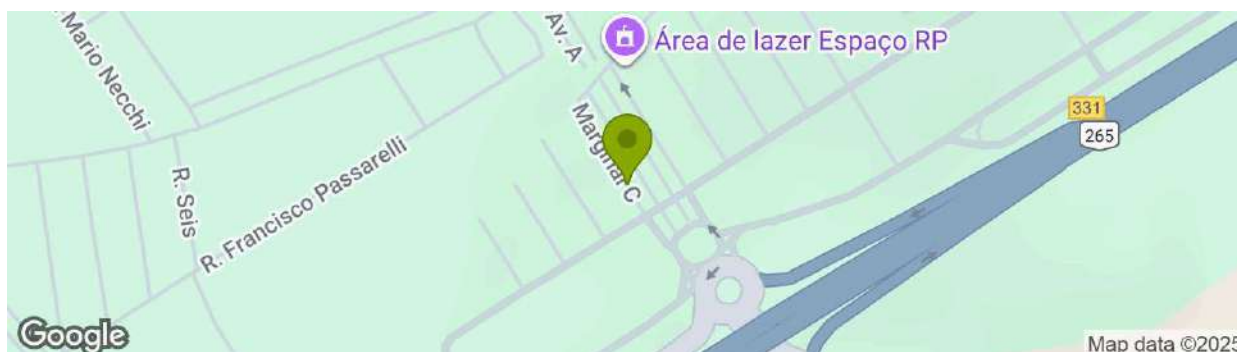

Endereço: Marginal D, 205 - (N-15), Ribeirão Preto - SP, 14058-012, Brasil. nº 205. . **CEP:** 14058-012 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1251302, long=-47.8458435, accuracy=13.653

Fiscalizado	Parque das Oliveiras Booster #169629370
Data de início da fiscalização	24/10/2025
Data de término da fiscalização	24/10/2025
Observações Gerais	As bombas da EEA estão instaladas em nível inferior ao passeio, em compartimento fechado por placas de concreto armado, conforme registros fotográficos, não sendo possível, durante a fiscalização, proceder a avaliação das mesmas. Verificou-se também que não é possível abrir completamente as portas metálicas do abrigo onde está instalado o painel de comando das bombas, visto que a parte inferior das portas se chocam com as placas de concreto do pavimento, impossibilitando a abertura completa.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Para acessar as bombas, é necessário auxílio de equipamento (caminhão munck, p. ex.) para remover as placas de concreto que fecham o compartimento onde estão instaladas.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da unidade. A construção de alvenaria abriga o painel de comando da EEA, enquanto que as bombas estão instaladas logo à



Foto 2 - Quadro de comando das bombas.

frente do abrigo, em nível inferior ao passeio público, em compartimento fechado pelas placas de concreto instaladas no nível do passeio.



Foto 3 - Painele de macromedidor instalado na unidade.



Foto 4 - Placas de concreto armado instaladas para fechamento do compartimento onde estão instaladas as bombas.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.5] Observações

Durante a fiscalização, não havia placa ou qualquer sinal identificando a unidade.

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Não Conforme

[EEA4.2] Observações

Não é possível abrir completamente as portas do abrigo onde está instalado o painel de comando das bombas, visto que a parte inferior das portas interfere com as placas de concreto armado no pavimento (destaque). Adequar as portas para que seja possível sua abertura completa, independentemente da remoção das placas de concreto do piso, em caso de necessidade de acesso ao quadro de comando.

Fotos de [EEA4.2]



Foto 1 - Vista geral da EEA. Não é possível abrir completamente as portas do abrigo onde está instalado o painel de comando das bombas, visto que a parte inferior das portas interfere com as placas de concreto armado no pavimento (destaque).

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Não Conforme
[EEA4.3] Observações	No momento da fiscalização não foi viabilizado acesso à EEA para constatar a presença de bomba reserva. O prestador deve apresentar registros fotográficos (com marca d'água indicando data, hora e localização da foto), evidenciando a presença de conjunto moto bomba reserva na unidade.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Placas de concreto armado instaladas para fechamento do compartimento onde estão instaladas as bombas. Não foi possível avaliar o interior do compartimento durante a fiscalização.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	N/A
[EEA4.7] Observações	Não foi possível avaliar.
[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	N/A

[EEA4.4] Observações	O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.
[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[EEA4.8] Observações	Não foi possível avaliar.

Mateus Spinelli da Silva
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 2 vezes - última modificação: 24/11/2025 11:18:38)

É base de:

[Auto de Notificação 265/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 902/2025 - Avaliação de relatório de fiscalização](#)

[Ofício 1.839/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 530/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

137_ALEXANDRE_BALBO.pdf (118,78 KB)	1 download
137_A_Balbo_PORT_7456_PDF121907.pdf (91,21 KB)	1 download
165_RESERVATORIO_PRESIDENTE_DUTRA_RECEBE_AGUA_DO_POCO_268_JANDIA_III.pdf (118,19 KB)	0 downloads
177_Outorga_Vila_Tecnologica_.pdf (91,04 KB)	0 downloads
177_VILA_TECNOLOGICA.pdf (118,71 KB)	1 download
221_HEITOR_RIGON.pdf (134,40 KB)	1 download
221_Outorga_Heitor_Rigon_VENCIDA.pdf (61,55 KB)	0 downloads
247_JARDIM_CRISTO_I.pdf (110,73 KB)	1 download
247_Outorga_Cristo_Redentor_I.pdf (84,77 KB)	0 downloads
248_JARDIM_CRISTO_II.pdf (118,93 KB)	0 downloads

248_Outorga_Cristo_Redentor_II_VENCIDA.pdf (67,69 KB)	0 downloads
268_Radio_Relatorio_de_Analises_Atual_12390_1_2025_0.pdf (152,23 KB)	1 download
7703_PQT30_193_24_Certificado_LARS_HIPO_CB_VAL_23_04_2026.pdf (69,74 KB)	0 downloads
CBRS_7703_PQT30_193_24_HIPO_CB_VAL_23_04_2026.pdf (194,54 KB)	0 downloads
Certificado_de_Analise_Hipoclorito_de_Sodio_10_11_2025_1.pdf (314,58 KB)	0 downloads
EEAs_Bombas_reserva.pdf (507,94 KB)	0 downloads
Laudo_023572_GR.pdf (69,62 KB)	1 download
Pocos_bombas_em_estoque.pdf (99,19 KB)	1 download
S14_AB_P268.pdf (336,60 KB)	0 downloads
S15_AB_P137.pdf (337,17 KB)	0 downloads
S15_AB_P177.pdf (336,35 KB)	0 downloads
S15_AB_P221.pdf (336,26 KB)	1 download
S15_AT_P137.pdf (419,58 KB)	0 downloads
S15_AT_P177.pdf (419,14 KB)	1 download
S15_AT_P221.pdf (418,98 KB)	1 download
S15_RA_P137.pdf (153,54 KB)	0 downloads
S15_RA_P177.pdf (153,11 KB)	0 downloads
S15_RA_P221.pdf (153,74 KB)	0 downloads
S16_AB_P247.pdf (336,39 KB)	0 downloads
S16_AB_P248.pdf (336,16 KB)	1 download
S16_AT_P247.pdf (419,29 KB)	0 downloads
S16_AT_P248.pdf (419,01 KB)	0 downloads
S16_RA_P247.pdf (153,05 KB)	0 downloads
S16_RA_P248.pdf (153,54 KB)	1 download

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

24/11/2025 09:59:32

Mateus Spinelli da Silva

OUV-RIB

realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)

[Fiscalizado 13.321..](#)

24/11/2025 10:00:31

Mateus Spinelli da Silva

OUV-RIB

realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)

[Fiscalizado 13.323..](#)

24/11/2025 10:01:48

Mateus Spinelli da Silva

OUV-RIB

realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)

[Fiscalizado 13.331..](#)

24/11/2025 10:02:44

Mateus Spinelli da Silva

OUV-RIB

realizou uma edição no item mencionado

Novo Item

Fiscalizado 13.333..

24/11/2025 10:04:17

Mateus Spinelli da Silva

OUV-RIB

realizou uma edição no item mencionado

Novo Item

Fiscalizado 13.338..

24/11/2025 10:05:15

Mateus Spinelli da Silva

OUV-RIB

realizou uma edição no item mencionado

Novo Item

Fiscalizado 13.339..

24/11/2025 10:37:03

Mateus Spinelli da Silva

D2

emitiu o

Auto de Notificação 265/2025

a partir deste documento.

24/11/2025 11:19:43

Mateus Spinelli da Silva

D2

arquivou.

24/11/2025 11:19:43

Mateus Spinelli da Silva

D2

assinou digitalmente

Relatório de Fiscalização 311/2025

com o

certificado

MATEUS SPINELLI DA SILVA

CPF 368.XXX.XXX-33

conforme

MP nº 2.200/2001

.

24/11/2025 11:20:31

Mateus Spinelli da Silva

D2

reabriu para resolução.

Tramitação 1-311/2025

24/11/2025 11:21

(Encaminhado)

Mateus S.

D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada Vanessa, encaminho relatório referente à fiscalização realizada nos sistemas de água e esgoto de Ribeirão Preto, em 24/10/2025, para prosseguimento.

Obrigado.

—

Mateus Spinelli da Silva

Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas