



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
809.017.645.971.924.173

Ares Pcj

CC

01/12/2025 10:53

Município

Araras

· 19 3547-3088

CNPJ 44.215.846/0001-14

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ARARAS

PRESTADOR: Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras - SAEMA

Verificação de Não Conformidades

Americana, dezembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araras

Prefeito: Irineu Marretto

Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral,83 - Centro Araras/SP

Telefone: (19) 3547-3000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.679/2014, de 24/03/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras – SAEMA

Responsável legal: Rubens Franco Jr

Endereço: Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida

Telefone: (19) 3543-5500

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Fiscalização e Regulação

2.2 PRESTADOR

Drieli Micheli de Oliveira - Agente Administrativo

William Massami Tiba - Técnico em Química

João Carlos dos Santos - Operador de ETA

3. FISCALIZAÇÃO

Em 07/11/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao da NC	Prazo para solução
ETA - ARARAS	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA - ARARAS	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
RES. ELEVADO JARDIM CÂNDIDA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. ELEVADO JARDIM CÂNDIDA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. ELEVADO JARDIM CÂNDIDA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. MORRO DO CUBA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
EEAT JARDIM CÂNDIDA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT ROSANA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA - ARARAS	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. ELEVADO JARDIM CÂNDIDA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. ELEVADO JARDIM CÂNDIDA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. MORRO DO CUBA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. PIRATININGA CUBA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. SEMI-ENTERRADOS ETA - R1,R2 e R3	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. SEMI-ENTERRADOS ETA - R1,R2 e R3	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estação de Tratamento de Água (ETA):


Novo Item Fiscalizado 13.422 - ETA Araras (Araras)

ETA Araras

ETA - ARARAS

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - ARARAS](#)

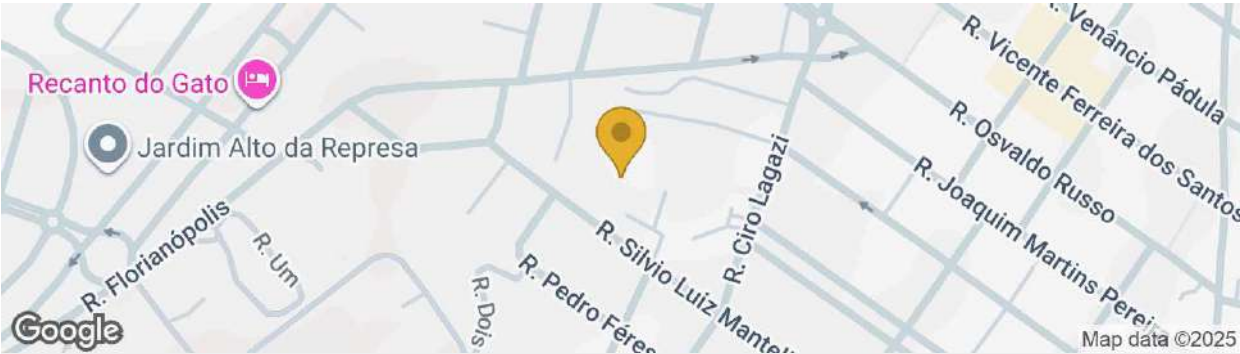

Endereço: R. Silvio Luiz Mantelli, 538 - Jardim Candida, Araras - SP, 13603-043, Brasil. nº 538. .
CEP: 13603-043 / **Bairro:** Jardim Candida / **Cidade:** Araras, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.3531028, long=-47.4037465, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA Araras
Data de início da fiscalização	07/11/2025
Data de término da fiscalização	07/11/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Placa de inauguração da ETA



Foto 2 - Vista do tratamento.



Foto 3 - Entrada da água bruta.



Foto 4 - Calha parshall.



Foto 5 - Medidor de vazão ultrassônico na calha Parshall.



Foto 6 - Calha de água bruta.



Foto 7 - Dosagem de produtos químicos na água bruta.



Foto 8 - Floculadores.



Foto 9 - Vista dos floculadores.



Foto 10 - Demais floculadores.



Foto 11 - Decantador.



Foto 12 - Vista dos decantadores.



Foto 13 - Vertedores



Foto 14 - Outros vertedores.



Foto 15 - Filtros.



Foto 16 - Filtro.



Foto 17 - Sistema de tratamento



Foto 18 - Sala de comandos.



Foto 19 - Medidor de vazão da entrada da água bruta.

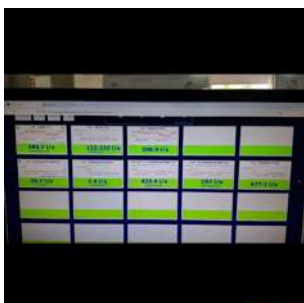


Foto 20 - CCO da ETA.



Foto 21 - Chuveiro.



Foto 22 - Placa do Laboratório físico-químico.

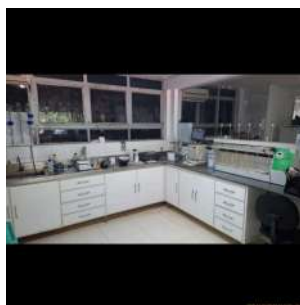


Foto 23 - Laboratório físico-químico.



Foto 24 - Equipamentos do laboratório.



Foto 25 - Placa do Laboratório Bacteriológico .

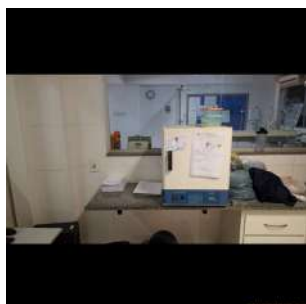


Foto 26 - Estufa.



Foto 27 - Análises.

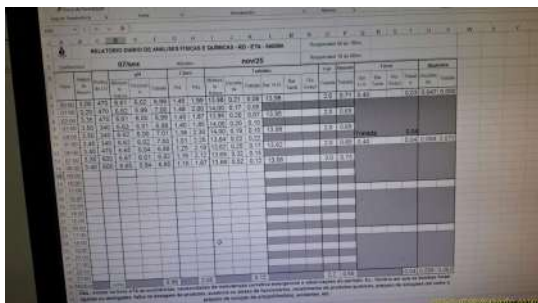


Foto 28 - Sistema com as análises.



Foto 29 - Extintor de incêndio.



Foto 30 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 31 - Painel de controle de dosagem do hidróxido de cálcio.



Foto 32 - Dosagem do sulfato de alumínio.



Foto 33 - Dosagem de Hipoclorito de sódio.



Foto 34 - Chuveiro.



Foto 35 - Saída água tratada



Foto 36 - Saída geral agua tratada.



Foto 37 - Tubulação e válvulas da lavagem de filtro e das saídas dos floculadores.



Foto 38 - Bomba dosadora de ácido fluorsilícico e de ortopolifosfato de sódio.



Foto 39 - Ortopolifosfato de sódio.



Foto 40 - Ortopolifosfato.



Foto 41 - Validade do ortopolifosfato.



Foto 42 - Sopradores de lavagem dos filtros.



Foto 43 - Bombas de lavagem dos filtros.



Foto 44 - Hidróxido de cálcio.



Foto 45 - Bombas doadoras do hidróxido de cálcio.



Foto 46 - Sulfato de alumínio.



Foto 48 - Hipoclorito de sódio



Foto 47 - Outro chuveiro.



Foto 49 - Tanque de ácido Fluorsilícico.

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

A ETA não possui sistema de tratamento de lodo, sendo necessária a adoção

de solução adequada para o tratamento ou destinação do material.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETA-5.21] Observações

Os laudos dos produtos químicos encontram-se anexos ao presente relatório de fiscalização.

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

[ETA-5.19] Observações

O Relatório de Análises encontra-se anexo ao presente Relatório de Fiscalização.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETA-5.20] Observações

O SAEMA não apresentou a Licença de Operação da ETA, documento cuja obtenção e apresentação devem ser providenciadas.

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

Foram identificados diversos vazamentos nas tubulações e estruturas da ETA, os quais devem ser sanados.

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento no registro do sistema hidráulico dos comandos.



Foto 2 - Vazamentos nos registros do sistema hidráulico dos comandos.



Foto 3 - Mais vazamentos no sistema hidráulico.



Foto 4 - Vazamento na parede dos filtros.



Foto 5 - Outro vazamento na parede dos filtros



Foto 6 - Vazamento na entrada de inspeção dos filtros.



Foto 7 - Vazamento na válvula.



Foto 8 - Vazamento em outra válvula.



Foto 9 - Vazamentos nas válvulas do sistema de aeração.



Foto 10 - Vazamento no sistema de lavagem de filtros.



Foto 11 - Vazamento na parede externa do sistema de tratamento da ETA.



Foto 12 - Vazamento na passagem entre os módulos de tratamento.



Foto 13 - Vazamento na parede ao lado dos filtros.

Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT):


Novo Item Fiscalizado 13.426 - EEAT ROSANA (Araras)

EEAT ROSANA

EEAT ROSANA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ROSANA](#)

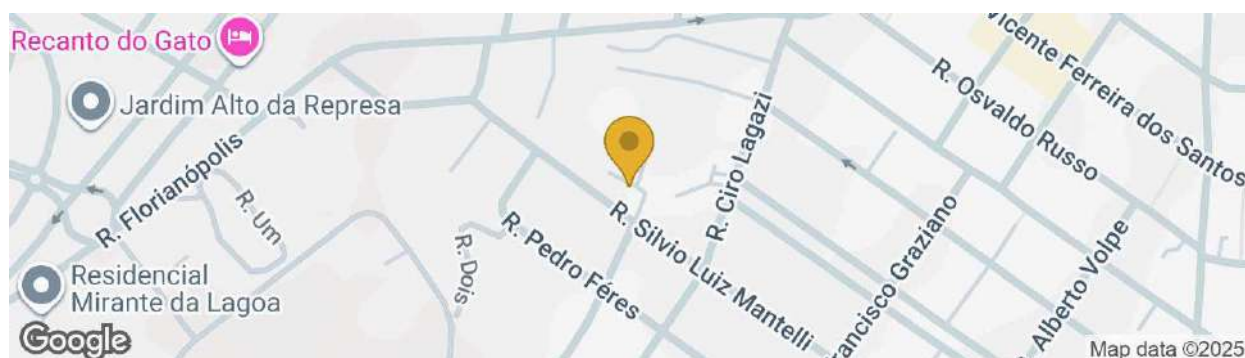

Endereço: R. Maceió, 1 - Jardim dos Eucaliptos, Araras - SP, 13603-040, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13603-040 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3534562, long=-47.4034391, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Jardim Rosana
--------------------	--------------------

Data de início da fiscalização	07/11/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	07/11/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Fachada da EEAT.



Foto 2 - Vista lateral.



Foto 3 - Placa de inauguração da EEAT.



Foto 4 - Placa de identificação.



Foto 5 - Painéis de controle e de energia.

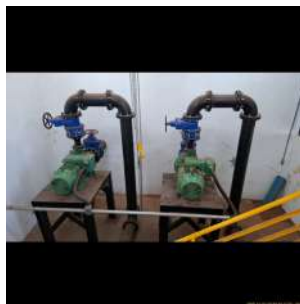


Foto 6 - Conjuntos moto bombas, principal e reserva.



Foto 7 - Escada e, ao fundo, os conjuntos motobombas.



Foto 8 - Vista do corredor superior.



Foto 9 - Portão de acesso e trilho com talha.



Foto 10 - Display do medidor de vazão.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

A EEAT não possui extintor de incêndio, sendo necessária sua instalação.


Novo Item Fiscalizado 13.427 - EEAT JARDIM CÂNDIDA (Araras)

EEAT JARDIM CÂNDIDA

EEAT JARDIM CÂNDIDA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT JARDIM CÂNDIDA](#)

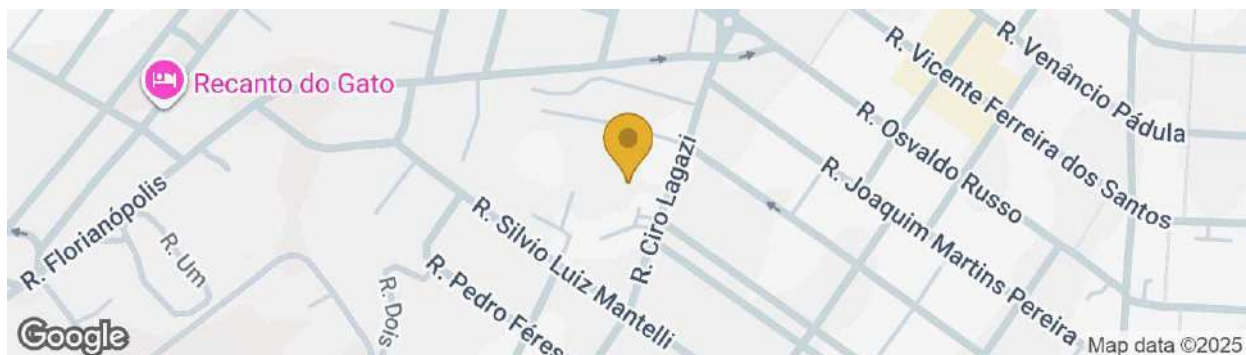

Endereço: R. Ciro Lagazi, 203 - Jardim Cândida, Araras - SP, 13603-027, Brasil. nº 203. . **CEP:** 13603-027 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3527502, long=-47.4030625, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT do Jardim Cândida
Data de início da fiscalização	07/11/2025
Data de término da fiscalização	07/11/2025
Observações Gerais	

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Abrigo do extintor de incêndio.



Foto 3 - Validade do Extintor.



Foto 4 - Fachada da EEAT.



Foto 5 - Painel de controle.



Foto 6 - Escada.



Foto 7 - Conjuntos motobombas.



Foto 8 - Uma motobomba em operação e outra em reserva.



Foto 9 - Vista dos conjuntos motobombas.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Foi identificado vazamento na derivação do corpo da bomba para a tubulação de escorva, o qual deve ser corrigido.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento na saída para tubulação de escorva.



Foto 2 - Detalhe do vazamento.

Reservatórios:


Novo Item Fiscalizado 13.424 - RES. SEMI-ENTERRADOS ETA - R1,R2 e R3 (Araras)

RES. SEMI-ENTERRADOS ETA - R1,R2 e R3

RES. SEMI-ENTERRADOS ETA - R1,R2 e R3

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SEMI-ENTERRADOS ETA - R1,R2 e R3](#)

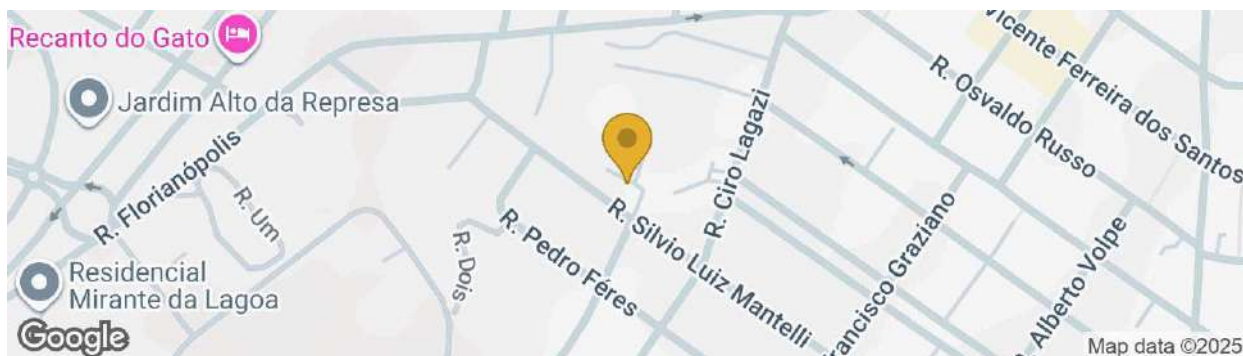

Endereço: R. Maceió, 1 - Jardim dos Eucaliptos, Araras - SP, 13603-040, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13603-040 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3531989, long=-47.4035379, accuracy=13.653

Fiscalizado

RES. SEMI-ENTERRADOS ETA - R1,R2 e R3

Data de início da fiscalização

07/11/2025

Data de término da fiscalização

07/11/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Os três reservatórios (R01, R02 e R03) operam em regime de vasos comunicantes.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório R01.



Foto 3 - Tubulação de ventilação.



Foto 5 - Tampa de inspeção.



Foto 7 - Lateral do reservatório R03



Foto 2 - Régua de medição de nível.



Foto 4 - Reservatório R03.



Foto 6 - Reservatório R02.

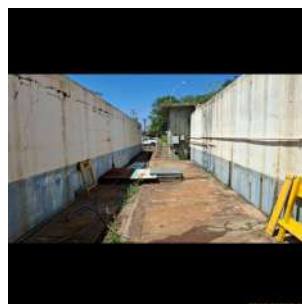


Foto 8 - Passagem entre R02 e R03.



Foto 9 - Parte de trás do reservatório R1.



Foto 10 - Interligação dos reservatórios com a EEAT Jardim Rosana.



Foto 11 - Caixa de inspeção do extravasor aberta.



Foto 12 - Extravasor.



Foto 13 - Caixa de inspeção do extravasor.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Foram identificadas tubulações de ventilação desprovidas de telas de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais. A instalação dessas telas deve ser providenciada.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem tela.



Foto 2 - Outra tubulação de ventilação sem tela.



Foto 3 - Tubulação de ventilação sem tela de proteção.



Foto 4 - Tubulação de ventilação desprovida de tela.



Foto 5 - Ao fundo, tubulação de ventilação sem tela de proteção.



Foto 6 - Detalhe da tubulação de ventilação sem tela.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Foi identificado um vazamento na parede do reservatório localizado ao lado da EEAT Jardim Rosana, o qual deve ser sanado.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento no reservatório localizado ao lado da EEAT do Jardim Rosana.

Foto 2 - Vista da base do reservatório.



Foto 3 - Vista da base e da escada.



Foto 4 - Vista da lateral do reservatório.



Foto 5 - CCO com o nível do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

O reservatório não possui identificação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Não foi identificado o sistema de descida do SPDA. Deve ser providenciada a instalação adequada do sistema.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

A escada e seu guarda-corpo não apresentam condições adequadas de segurança, sendo necessária a devida correção.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Vista da escada.



Foto 2 - Escada e seu guarda-corpo.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

O reservatório apresenta vazamentos ao longo de todo o seu perímetro, os quais devem ser sanados.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamentos no reservatório.



Foto 2 - Vazamentos.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

O reservatório possui acesso à água tratada sem qualquer fechamento, cuja regularização deve ser providenciada.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Acesso à água tratada sem fechamento.


Novo Item Fiscalizado 13.429 - RES. MORRO DO CUBA (Araras)

RES. MORRO DO CUBA

RES. MORRO DO CUBA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MORRO DO CUBA](#)

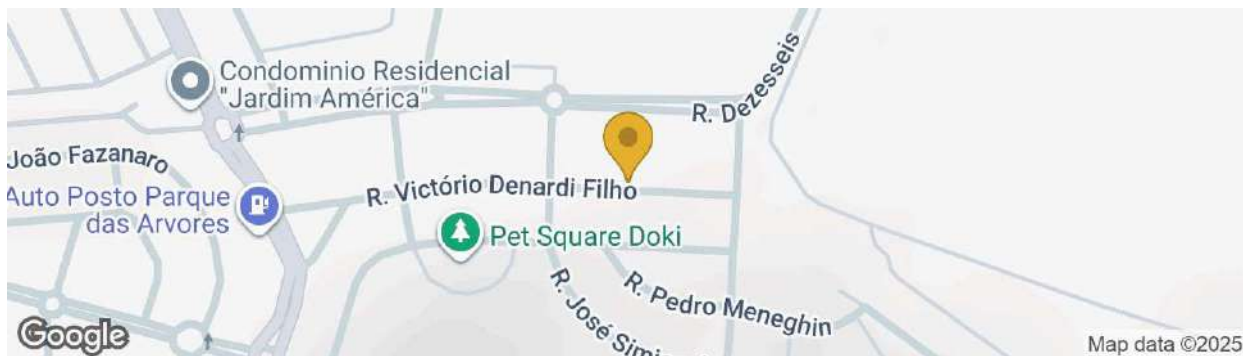

Endereço: R. Victório Denardi Filho, 400 - Jardim Piratininga, Araras - SP, 13604-082, Brasil. nº 400. . **CEP:** 13604-082 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3366175, long=-47.3800595, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. MORRO DO CUBA
Data de início da fiscalização	07/11/2025
Data de término da fiscalização	07/11/2025
Observações Gerais	Este reservatório está localizado na mesma área do reservatório apoiado Piratininga Cuba.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Placa do reservatório apoiado Piratininga Cuba.



Foto 3 - Vista frontal do reservatório.



Foto 4 - Base do reservatório.



Foto 5 - Tubulações do reservatório.



Foto 7 - Tubulação de alimentação.



Foto 9 - Registros nas tubulações do reservatório.



Foto 11 - Vista lateral.



Foto 6 - Vista traseira.



Foto 8 - Medidor de vazão na tubulação de alimentação.



Foto 10 - Escada do reservatório.



Foto 12 - CCO com o nível do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Não foi identificado o sistema de descida do SPDA. Deve ser providenciada a instalação adequada do sistema.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

O reservatório possui acesso à água tratada sem qualquer

fechamento, cuja
regularização deve ser
providenciada.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Acesso à água tratada sem fechamento.


Novo Item Fiscalizado 13.430 - RES. PIRATININGA CUBA (Araras)

RES. PIRATININGA CUBA

RES. PIRATININGA CUBA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PIRATININGA CUBA](#)

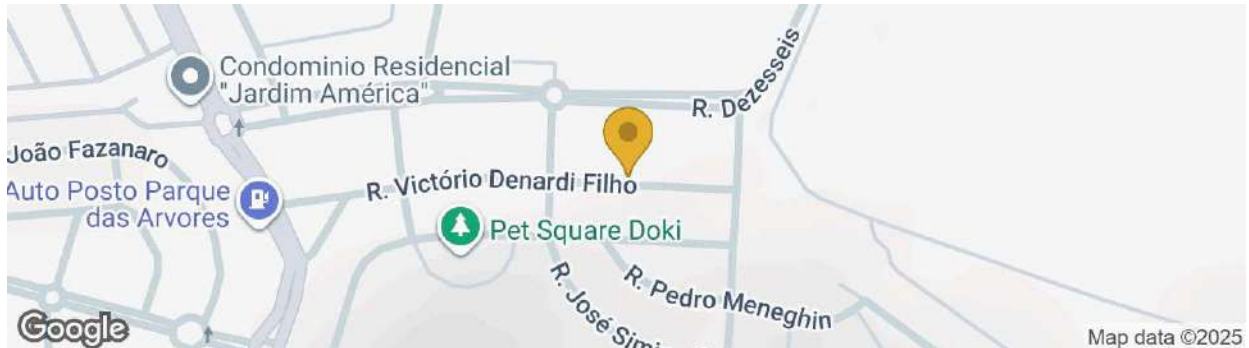

Endereço: R. Victório Denardi Filho, 400 - Jardim Piratininga, Araras - SP, 13604-082, Brasil. nº 400. . **CEP:** 13604-082 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.3365954, long=-47.3796403, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. PIRATININGA CUBA
Data de início da fiscalização	07/11/2025
Data de término da fiscalização	07/11/2025
Observações Gerais	Reservatório apoiado.

Fotos de RES6.0

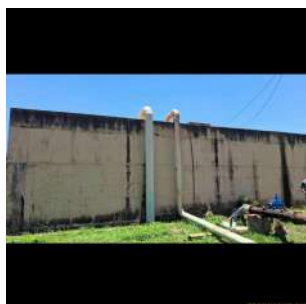


Foto 1 - Vista frontal do reservatório.



Foto 2 - Vista lateral.



Foto 3 - Tubulações.



Foto 4 - Tubulações de entrada, saída e extravasor do elevado.



Foto 5 - Tubulação de saída com manômetro.



Foto 6 - Extravasor.



Foto 7 - Parte traseira do reservatório.



Foto 8 - Vista geral da frente do reservatório.



Foto 9 - Vista da área onde encontram-se os reservatórios.



Foto 10 - Placa de identificação.



Foto 11 - CCO com o nível do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

O reservatório apresenta vazamentos ao longo de todo o seu perímetro, os quais devem ser sanados.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento parte traseira do reservatório.



Foto 2 - Outro vazamento na parte de trás do reservatório.



Foto 3 - Mais um vazamento na parte traseira do reservatório.



Foto 4 - Detalhe do vazamento.



Foto 5 - Vazamento na lateral.



Foto 6 - Outro vazamento na lateral do reservatório.



Foto 7 - Mais um vazamento na lateral do reservatório.



Foto 8 - Vazamento na parte frontal do reservatório, próximo à tubulação.



Foto 9 - Detalhe do vazamento frontal.



Foto 10 - Mais vazamentos na parte frontal do reservatório.



Foto 11 - Mais vazamentos identificados na parede da frente do reservatório.

—
Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 1 vez - última modificação: 01/12/2025 15:16:36)

É base de:

[Auto de Notificação 273/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 928/2025 - Relatório de Fiscalização 324/2025 - Araras

Ofício 1.877/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 544/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

20251111_183429.jpg (3,09 MB)	3 downloads
20251111_183619.jpg (3,24 MB)	2 downloads
20251111_184906.jpg (3,40 MB)	0 downloads
20251111_185039.jpg (3,70 MB)	0 downloads
20251111_185128.jpg (3,98 MB)	0 downloads
Semestre_01_Adulora_A_ETA.pdf (216,62 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/12/2025 13:38:33	Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.422..
01/12/2025 13:39:46	Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.424..
01/12/2025 13:43:45	Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.428..
01/12/2025 13:44:27	Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.428..
01/12/2025 13:46:18	Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.429..
01/12/2025 13:47:30	Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.430..
01/12/2025 13:49:34	Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 emitiu o Auto de Notificação 273/2025 a partir deste documento.
01/12/2025 15:18:56	Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 324/2025 com o certificado NIKOLAS ANDREY DE OLIVEIRA SIGRIST CPF 375.XXX.XXX-95 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-324/2025

01/12/2025 15:22

(Respondido)

Nikolas S. D2

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Prezada, Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Para as devidas providências, por gentileza.

—
Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/12/2025 15:22:30

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (3) 

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 03/12/2025 17:08:47 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc