



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
475.517.647.818.662.983

Arespcj

CC

03/12/2025 14:11

Município

Ibaté

· 19 3343-9800

CNPJ 45.355.575/0001-65

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IBATÉ

PRESTADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, OBRAS, ÁGUA, SANEAMENTO E SERV. PÚBLICOS

Verificação de Não Conformidades

Americana, dezembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeito: Prefeito: Ronaldo Rodrigo Venturi

Endereço: Av. São João N° 1771 - Centro - CEP: 14815-000

Telefone: (16) 3343-9800

E-mail: prefeitura@ibate.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.303/2021

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria Municipal de Projetos, obras, saneamento e serviços públicos

Responsável legal: Francisco Carlos Rosário dos Santos Rodrigues (Secretário Municipal)

Endereço: Av. São João N° 1771 - Centro - CEP: 14815-000

Telefone: (16) 3343-9800

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Pedro Henrique Damada – Analista de Regulação e Fiscalização

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Francisco Carlos Rosário dos Santos Rodrigues – Secretário Municipal

Alexis Fernando Prando – Encanador

3. FISCALIZAÇÃO

Em 31/10/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
CASTELO/CENTRO ELEVADO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
CASTELO/CENTRO ELEVADO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CASTELO/CENTRO ELEVADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
EEA JARDIM AMÉRICA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT CDHU	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEAT CDHU	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA HORTA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
HORTA SEMIENTERRADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO CASTELO/CENTRO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias

POÇO CASTELO/CENTRO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO CDHU	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO CDHU	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO CDHU	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO HORTA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO HORTA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
POÇO HORTA/MOTOCROSS	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO HORTA/MOTOCROSS	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO JARDIM AMÉRICA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO JARDIM AMÉRICA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO POPULAR	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO VILA BANDEIRANTES	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO VILA BANDEIRANTES	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

POPULAR	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POPULAR SEMIENTERRADO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES ELEVADO DOMINGOS VALÉRIO - IBATÉ	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES ELEVADO DOMINGOS VALÉRIO - IBATÉ	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
EEA VILA BANDEIRANTES	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA VILA BANDEIRANTES	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Reservatório

Item Fiscalizado 13.564 - RES Semienterrado Castelo/Centro

RES Semienterrado Castelo/Centro

CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO](#)



Endereço: R. Dr. Teixeira de Barros, 300 - Centro, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 300. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Fiscalizado	#170464258
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Tampa de inspeção.



Foto 2 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 3 - Tubos de respiro.



Foto 4 - Tubo extravasor.



Foto 5 - Saída de água no reservatório.



Foto 6 - Saída de água no reservatório.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES6.11] Observações	Não conformidade já apontada (ID Notificação 111/2022). Registrada no CAC 04/2024, permanece sem resolução e

encontra-se vencida por descumprimento do prazo estabelecido.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Tanto nos tubos de respiro quanto no tubo extravasor não foram identificadas telas de proteção adequadas.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubos de respiros com tampas inadequadas.



Foto 2 - Tubo extravasor sem tela de proteção.

Item Fiscalizado 13.551 - RES Elevado Castelo/Centro

RES Elevado Castelo/Centro

CASTELO/CENTRO ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CASTELO/CENTRO ELEVADO](#)



Endereço: R. Dr. Teixeira de Barros, 273 - Centro, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 273. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9549073, long=-47.9985079, accuracy=13.653

Fiscalizado

#170466827

Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	
Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
Fotos de RES6.0	
	
Foto 1 - Base do reservatório.	Foto 2 - Vista geral do reservatório.
	
Foto 3 - Para-raios e escada de acesso.	Foto 4 - Topo do reservatório.
	
Foto 5 - Marcador de nível externo do tipo triângulo invertido, instalado próximo à escada de acesso, permitindo verificação visual do nível da água.	
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.2] Observações	Providenciar placa de identificação.
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Não Conforme
[RES6.12] Observações	Não há um tubo extravasor.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	No dia da visita foi identificado um vazamento no topo do reservatório, o que indica possível falha no medidor de nível visual em formato triangular. A leitura incorreta, associada à ausência de tubo extravasor, pode ter favorecido o surgimento de vazamento na parte superior.

Item Fiscalizado 13.568 - RES CDHU

RES CDHU - IBATÉ

RES CDHU - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES CDHU - IBATÉ](#)



Endereço: R. Cesar Corneta, 31 - Vila Tamoio, Ibaté - SP, 14816-178, Brasil. nº 31. . **CEP:** 14816-178 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9640918, long=-48.0027801, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170488210
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Portão de acesso.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Medidor de nível.



Foto 5 - Ponto de cloração e fluoretação na entrada de água.



Foto 6 - Escada de acesso ao topo.



Foto 7 - Tubulação de saída de água.



Foto 8 - Tubo extravasor.



Foto 9 - Topo do reservatório.



Foto 10 - Para-raios.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.


Item Fiscalizado 13.575 - RES Elevado Domingos Valério

RES Elevado Domingos Valério

RES ELEVADO DOMINGOS VALÉRIO - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO DOMINGOS VALÉRIO - IBATÉ](#)

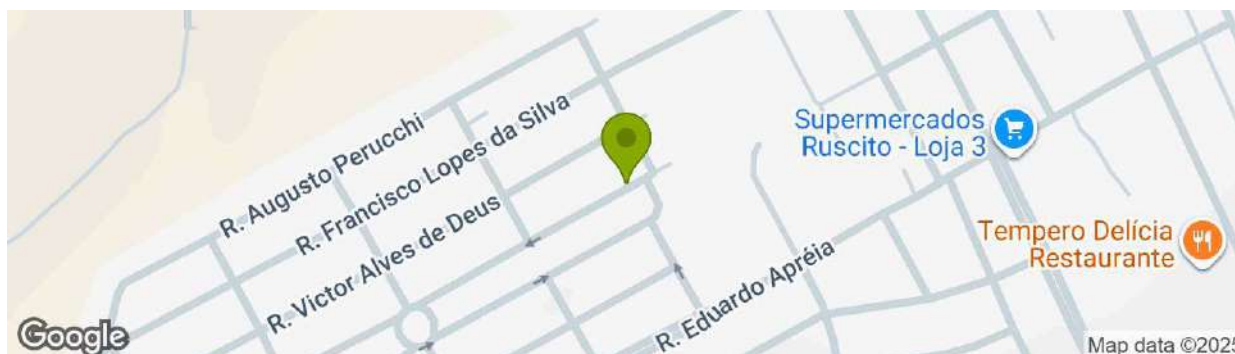

Endereço: Av. Maestro Adão de Oliveira, 480 - Vila Baneirantes, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. n° 480. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9493331, long=-48.0067963, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170477257
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Portão de acesso ao reservatório.



Foto 3 - Tubulação entrada e saída de água do reservatório.



Foto 4 - Base do reservatório.



Foto 5 - Escada de acesso para o topo do reservatório.



Foto 6 - Topo do reservatório.



Foto 7 - Cercamento da área do reservatório.



Foto 8 - Medidor de nível.

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.2] Observações	Providenciar placa de identificação.
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme
[RES6.7] Observações	Deve haver regularização de acordo com item 5.16 da NBR 12217/1994.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.


Item Fiscalizado 13.576 - HORTA SEMIENTERRADO

HORTA SEMIENTERRADO

HORTA SEMIENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [HORTA SEMIENTERRADO](#)

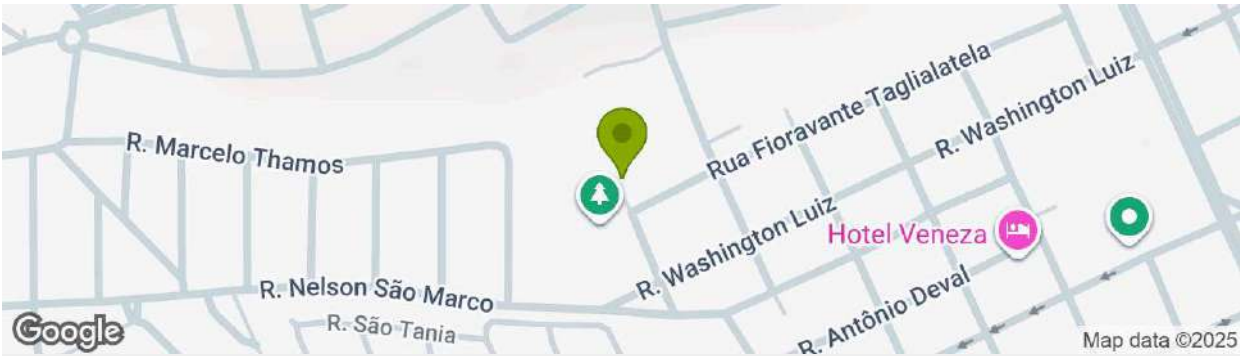

Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9547543, long=-48.0067599, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170472108
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	O reservatório não abastece diretamente a rede de distribuição; sua função é apenas transferir água para outros centros de reservação.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Tubulação responsável pela cloração e fluoretação.



Foto 3 - Saída de água do reservatório.



Foto 4 - Saída de água e registro para controle.



Foto 5 - Para-raios.



Foto 6 - Entrada de água proveniente diretamente do poço.



Foto 7 - Entrada de água proveniente diretamente do poço.



Foto 8 - Tubulação de pequeno diâmetro que adentra o reservatório, localizada próxima à entrada de água destinada à cloração e fluoretação.



Foto 9 - Porta de acesso ao reservatório.



Foto 10 - Tubulação de pequeno diâmetro destinada à condução de produtos químicos.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Foi observado um vazamento na conexão de uma das tubulações responsáveis pela distribuição.;

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na conexão entre os tubos.


Item Fiscalizado 13.364 - HORTA

HORTA

HORTA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [HORTA](#)

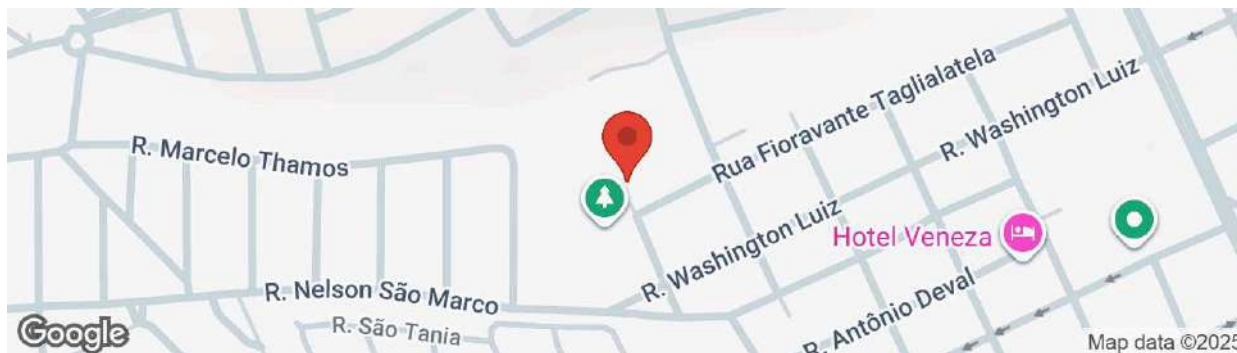

Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9547409, long=-48.0063886, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170470540
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	31/10/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	31/10/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Medidor de nível.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Cercamento do reservatório.



Foto 4 - Para-raios e guarda corpo no topo do reservatório.



Foto 5 - Escada de acesso para o topo do reservatório.



Foto 6 - Placa de identificação.



Foto 7 - Cabo de aterramento do para-raio.



Foto 8 - Topo do reservatório.



Foto 9 - Portão de acesso ao reservatório.



Foto 10 - Ponto de cloração e fluoretação.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.

Item Fiscalizado 13.571 - RES Elevado Jardim América

RES Elevado Jardim América

RES JARDIM AMÉRICA - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM AMÉRICA - IBATÉ](#)



Endereço: R. Sebastião Gomes, 181 - Jardim América, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 181. .
CEP: 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9391509, long=-48.0009441, accuracy=13.653

Fiscalizado #170483351

Data de início da fiscalização 31/10/2025

Data de término da fiscalização 31/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Portão de acesso ao reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Tubulação responsável pela condução da água até a estação elevatória.



Foto 5 - Passagem de água para a estação elevatória.



Foto 6 - Medidor de nível.



Foto 7 - Pontos de cloração e fluoretação na tubulação de entrada da água.



Foto 8 - Escada de acesso ao topo do reservatório e ao sistema de para-raios.



Foto 9 - Tubo extravasor.



Foto 10 - Cercamento da área do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.


Item Fiscalizado 13.553 - RES Semienterrado Popular

RES Semienterrado Popular

POPULAR SEMIENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [POPULAR SEMIENTERRADO](#)

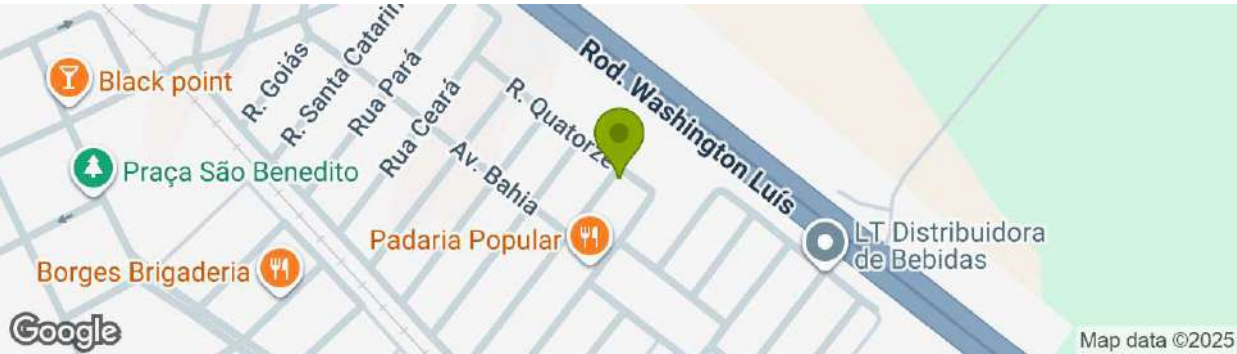

Endereço: R. José Deval, 58 - Jardim Nosso Teto, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 58. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9558621, long=-47.986825, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170486119
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da superfície do reservatório.



Foto 2 - Tampa de inspeção.



Foto 3 - Superfície do reservatório.



Foto 4 - Tubo extravasor.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES6.11] Observações

Não conformidade já apontada (ID Notificação 111/2022). Registrada no CAC 04/2024, permanece sem resolução e encontra-se vencida por descumprimento do prazo estabelecido.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

O sistema de extravasão deve possuir diâmetro compatível com o volume de água a ser escoado, garantindo escoamento livre e sem risco de bloqueios por partículas ou detritos presentes na superfície da água.

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Tubo extravasor (pequeno diâmetro).


[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não conformidade já apontada (ID Notificação 111/2022). Registrada no CAC 04/2024, permanece sem resolução e encontra-se vencida por descumprimento do prazo estabelecido.

Item Fiscalizado 13.556 - VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO

VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO

VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO](#)

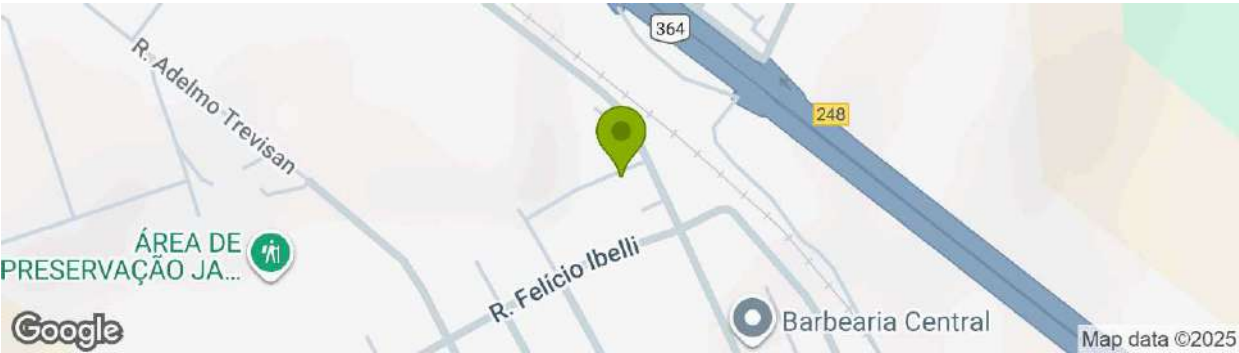

Endereço: R. Giusepe Molinari, 37, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 37. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9452236, long=-48.0029147, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170479432
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Tampa de inspeção.



Foto 3 - Tubo de respiro (aberturas tampadas com telas de proteção).



Foto 4 - Medidor de nível.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor N/A

[RES6.12] Observações Não conformidade apontada no Relatório nº 140/2024, com aplicação de advertência em 23/04/2025 (ID 58/2025).

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

[RES6.3] Observações O prestador está promovendo a contratação de serviços para a impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos com o objetivo de conter os vazamentos, por meio de edital que dispensa licitação. O número do

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento aparente na lateral do reservatório.



Foto 2 - Vazamento aparente na lateral do reservatório.



Foto 3 - Vazamento aparente na lateral do reservatório.

Item Fiscalizado 13.557 - VILA BANDEIRANTES ELEVADO

VILA BANDEIRANTES ELEVADO

VILA BANDEIRANTES ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [VILA BANDEIRANTES ELEVADO](#)

Fiscalizado #170478927

Data de início da fiscalização 31/10/2025

Data de término da fiscalização 31/10/2025


Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0

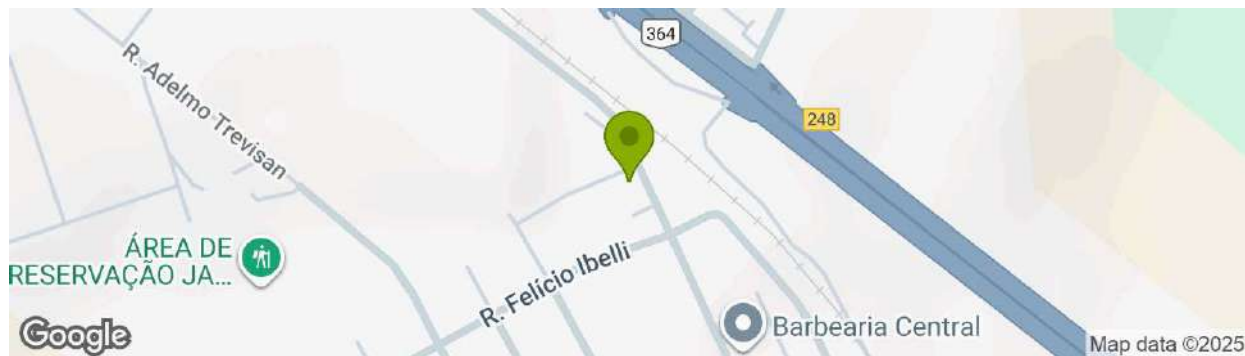

Endereço: Av. São João, 110, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 110. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9453483, long=-48.0027473, accuracy=13.653



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Escada de acesso ao topo e fiação do para-raio.



Foto 3 - Vista do topo do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.

Estação Elevatória de Água

Item Fiscalizado 13.359 - CASTELO/CENTRO

CASTELO/CENTRO

CASTELO/CENTRO

Checklist: Fiscalização na Estação Elevatória de Água

Sistema: CASTELO/CENTRO



Endereço: R. Dr. Teixeira de Barros, 300 - Centro, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 300. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9548744, long=-47.9989409, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170464362
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Painel elétrico (funcionamento das motobombas e bomba submersa no poço).



Foto 2 - Uma das motobombas da estação elevatória.



Foto 3 - Conjunto de motobombas da estação elevatória. Sendo uma em funcionamento e outra em reserva.



Foto 4 - Painele elétrico (funcionamento das motobombas e bomba submersa no poço).



Foto 5 - Placa de identificação.



Foto 6 - Tubulação de recalque.



Foto 7 - Conjunto de motobombas.



Foto 8 - Detalhe da bomba centrífuga.



Foto 9 - Imagem de talhada de uma das motobombas.



Foto 10 - Escada de acesso para a elevatória.

EEAT CDHU

EEAT CDHU - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CDHU - IBATÉ](#)



Endereço: R. Joaquim de Arruda Camargo, 10 - Vila Tamoio, Ibaté - SP, 14816-182, Brasil. nº 10. . **CEP:** 14816-182 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9641039, long=-48.0028222, accuracy=13.653

Fiscalizado #170488853

Data de início da fiscalização 31/10/2025

Data de término da fiscalização 31/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Porta de acesso para a estação elevatória.



Foto 2 - Moto bomba em operação.



Foto 3 - Painel eletrônico da EEA.



Foto 4 - Tubulação de recalque destinada à distribuição de água.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Atualmente, há apenas uma motobomba em operação. Deve-se realizar a instalação de uma segunda unidade em reserva, a fim de garantir a continuidade do abastecimento em caso de manutenção ou falha da bomba em operação.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Providenciar extintor de incêndio.


Item Fiscalizado 13.559 - HORTA

HORTA

HORTA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [HORTA](#)

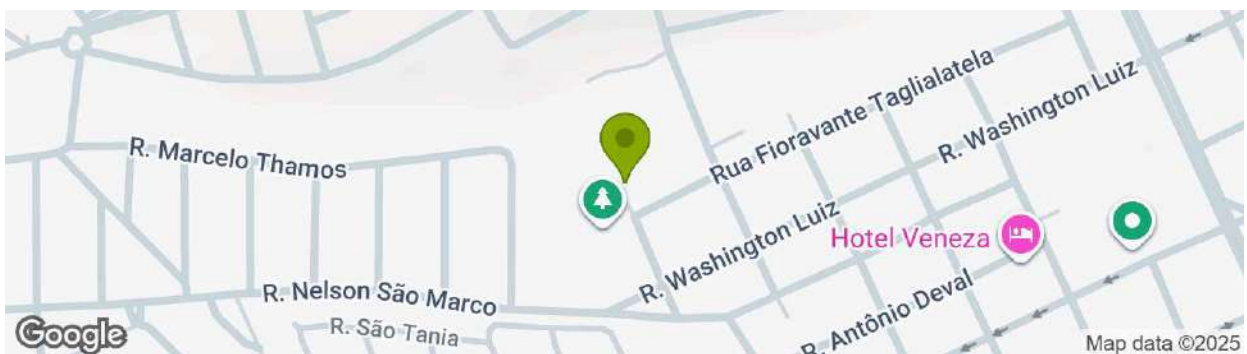

Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9547204, long=-48.0065118, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170473494
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	Estação elevatória responsável pela distribuição para diferentes bairros, incluindo Castelo/Centro e CDHU.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjunto de motobombas (em operação e reserva).



Foto 2 - Conjunto de motobombas (em operação e reserva).



Foto 3 - Painelelétrico.



Foto 4 - Painelelétrico.



Foto 5 - Painelelétrico.



Foto 6 - Tubulaçãode recalque para o sistema de distribuição.



Foto 7 - Tubulação de recalque para o sistema de distribuição.



Foto 8 - Extintor.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Em uma das bombas, a drenagem não está sendo realizada, ocasionando acúmulo de água no chão.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas em uma das motobombas.


Item Fiscalizado 13.570 - EEA Jardim América

EEA Jardim América

EEA JARDIM AMÉRICA - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA JARDIM AMÉRICA - IBATÉ](#)

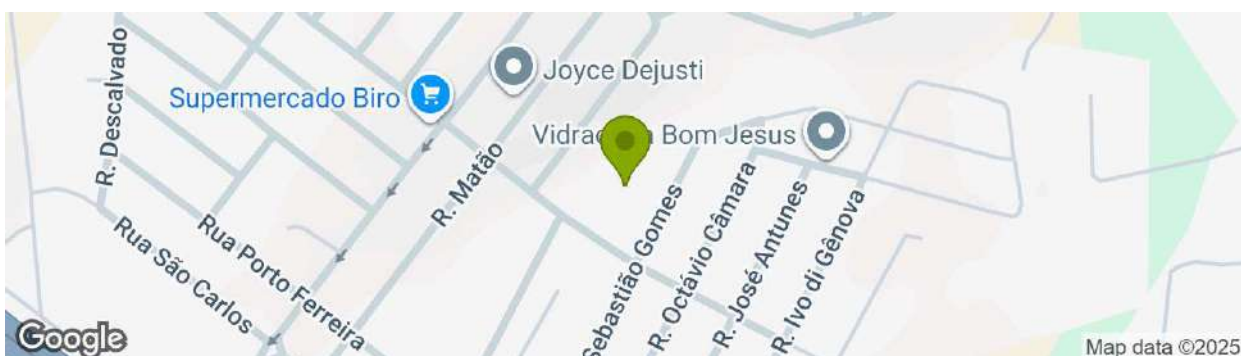

Endereço: R. Sebastião Gomes, 353 - Jardim Cruzado, Ibaté - SP, 14818-026, Brasil. nº 353. .
CEP: 14818-026 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9383166, long=-48.0008755, accuracy=13.653

Fiscalizado #170484098

Data de início da fiscalização 31/10/2025

Data de término da fiscalização 31/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Conjunto de motobombas da estação elevatória.



Foto 2 - Imagem com detalhe do conjunto de motobombas.



Foto 3 - Tubulação de recalque.



Foto 4 - Painelelétrico.



Foto 5 - Porta de entrada da estação elevatória.



Foto 6 - Tubulação de recalque para o sistema de distribuição.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

O equipamento utiliza
selo mecânico, que
realiza a vedação do
eixo e substitui a
função de drenagem
tradicional das gaxetas.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Providenciar extintor.


Item Fiscalizado 13.567 - EEA Popular

EEA Popular

POPULAR

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [POPULAR](#)

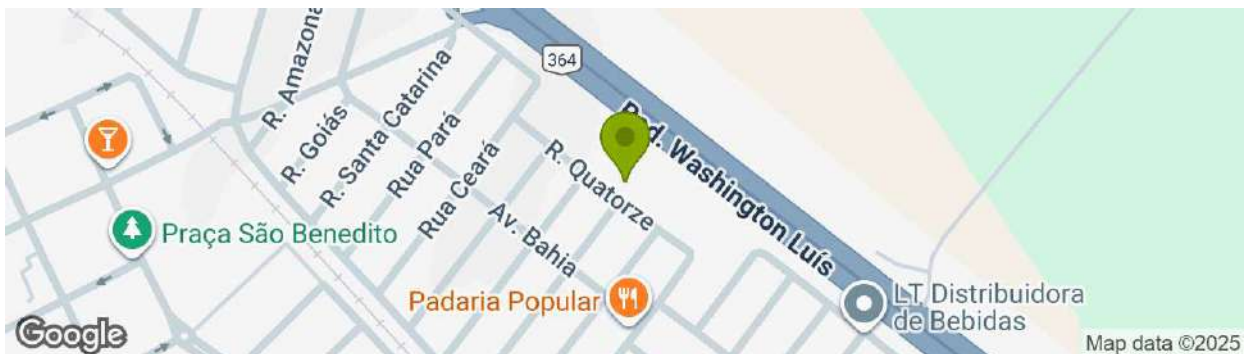

Endereço: R. Quatorze, 144 - Jardim Nosso Teto, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 144. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.955509, long=-47.9868467, accuracy=13.653

Fiscalizado #170485819

Data de início da fiscalização 31/10/2025

Data de término da fiscalização 31/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

[EEA4.0] Observações

Bombas abastecem
reservatórios São
Benedito (Popular
elevado) e
Castelo/Centro



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Portão de acesso.



Foto 3 - Conjunto de motobombas da estação elevatória. Sendo uma em funcionamento e outra em reserva.



Foto 4 - Imagem detalhada do conjunto de motobombas,



Foto 5 - Detalhe da conexão entre a bomba centrífuga e o motor elétrico.



Foto 6 - Painel elétrico.



Foto 7 - Escada de acesso para a estação elevatória.



Foto 8 - Extintor.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.7] Observações

O equipamento utiliza selo mecânico, que realiza a vedação do eixo e substitui a função de drenagem tradicional das gaxetas.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Providenciar grades de abertura para as aberturas próximas ao conjunto de moto bombas.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Aberturas ao redor das bombas representam risco aos operadores. Recomenda-se instalar grades de proteção.



Foto 2 - Aberturas ao redor das bombas representam risco aos operadores. Recomenda-se instalar grades de proteção.


Item Fiscalizado 13.373 - VILA BANDEIRANTES

VILA BANDEIRANTES

VILA BANDEIRANTES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [VILA BANDEIRANTES](#)

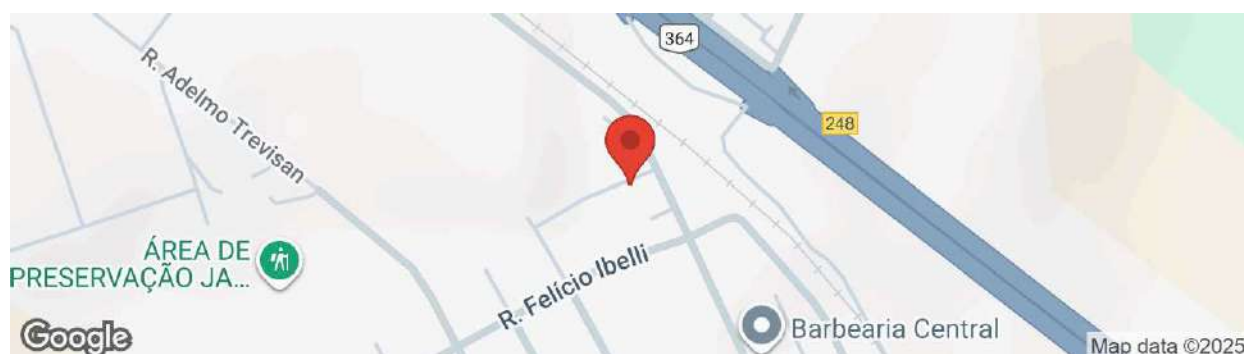

Endereço: R. Giuseppe Molinari, 37, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 37. . **CEP:** 14815-000 /
Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9453582, long=-48.0027906, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170479547
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da estação elevatória.



Foto 2 - Painel elétrico da estação elevatória.



Foto 3 - Tubulação de recalque.



Foto 4 - Conjunto de moto bombas.



Foto 5 - Motobomba.



Foto 6 - Detalhe para a bomba centrífuga de uma das motobombas.



Foto 7 - Motobomba.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	N/A
[EEA4.4] Observações	Não conformidade apontada no Relatório nº 140/2024, com aplicação de advertência em 23/04/2025 (ID 58/2025).
[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[EEA4.8] Observações	Realizar a manutenção para controlar vazamento observado.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento aparente em um dos registros.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[EEA4.10] Observações	Escada de acesso à sala de motobombas apresenta degraus deteriorados e ausência de corrimão adequado, oferecendo risco à segurança dos usuários.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Escada de acesso à sala de motobombas.

Captação Subterrânea


Item Fiscalizado 13.362 - POÇO CASTELO/CENTRO

POÇO CASTELO/CENTRO

POÇO CASTELO/CENTRO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO CASTELO/CENTRO](#)

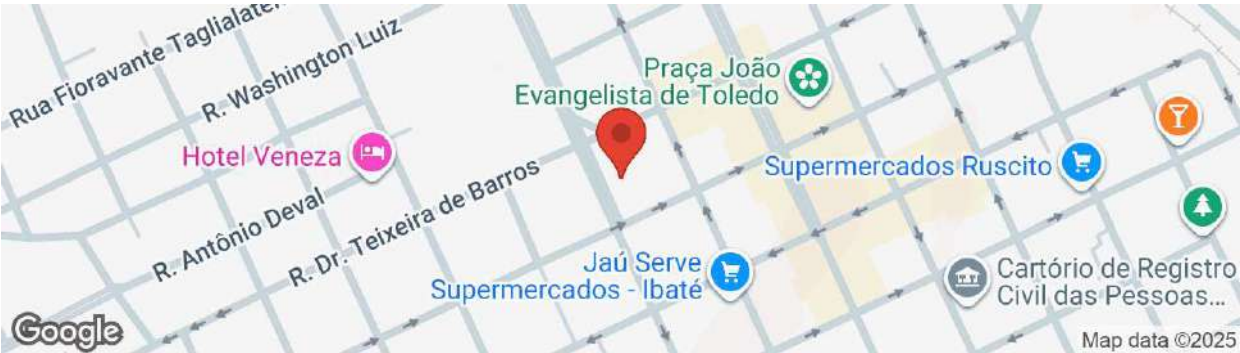

Endereço: Av. Conselheiro Moreira de Barros, 783, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 783. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9554089, long=-47.9991912, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170467857
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Tubo de nível.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Torneira para coleta de amostra.



Foto 4 - Vista geral do poço.



Foto 5 - Laje de proteção.



Foto 6 - Macromedidor.



Foto 7 - As análises de cloro e flúor de todos os poços são realizadas em um laboratório localizado na região dos reservatórios e do poço Castelo/Centro.



Foto 8 - Laboratório de análise físico-química responsável pelas análises de rotina da água dos poços do município.



Foto 9 - Laboratório de análise físico-química responsável pelas análises de rotina da água dos poços do município.



Foto 10 - Laboratório de análise físico-química responsável pelas análises de rotina da água dos poços do município.



Foto 11 - Tanque de armazenamento de produto químico. A cloração e a fluoretação são realizadas no ponto de entrada do reservatório.



Foto 12 - Tanque de armazenamento de produto químico.



Foto 13 - Casa de armazenamento dos produtos químicos.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB2.6] Observações

Recomenda-se ao prestador registrar o volume de água captado nos macromedidores para fins de monitoramento e planejamento.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

A cloração e a fluoretação são efetuadas no ponto de entrada do reservatório Centro semienterrado, de onde a água é posteriormente recalçada para os demais reservatórios. Por esse motivo, os tanques de produtos químicos estão instalados próximos ao reservatório mencionado.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB2.11] Observações

Providenciar a outorga junto ao órgão competente.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Os tanques de produtos químicos devem permanecer protegidos por diques, a fim de evitar que, em caso de vazamento, o produto se espalhe pela área ou que, no caso de transbordamento de ambos os tanques, os produtos se misturem, formando substâncias indesejadas. Além disso, os tanques devem estar devidamente identificados, conforme as orientações da NR-26.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.



Foto 2 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.

Item Fiscalizado 13.552 - POÇO CDHU

POÇO CDHU - IBATÉ

POÇO CDHU - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO CDHU - IBATÉ](#)



Endereço: R. Joaquim de Arruda Camargo, 10 - Vila Tamoio, Ibaté - SP, 14816-182, Brasil. nº 10. . **CEP:** 14816-182 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9641956, long=-48.0029949, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170488242
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Laje de proteção e medidor de nível.



Foto 2 - Macromedidor.



Foto 3 - Torneira para coleta de água.



Foto 4 - Trecho de tubulação responsável pelo transporte de água do poço ao reservatório.



Foto 5 - Tanque de produtos químicos para tratamento. Cloração e fluoretação são aplicadas na água no ponto de entrada do reservatório.



Foto 6 - Tanque de produtos químicos para tratamento. Cloração e fluoretação são aplicadas na água no ponto de entrada do reservatório.



Foto 7 - Casa dos tanques de hipoclorito de sódio e ácido fluossilicato.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB2.6] Observações

Recomenda-se ao prestador registrar o volume de água captado nos macromedidores para fins de monitoramento e planejamento.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

A cloração e a fluoretação são efetuadas no ponto de entrada do reservatório CDHU Elevado, por esse motivo, os tanques de produtos químicos estão instalados próximos ao reservatório mencionado.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Foi enviado um laudo com data de coleta de 04/04/2025. O automonitoramento dos parâmetros de

qualidade deve ser realizado semestralmente, de acordo com o artigo 42, §2º, da Portaria MS nº 888/2021. Assim, o prestador deve encaminhar um laudo mais recente para acompanhamento.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Providenciar um extintor.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Os tanques de produtos químicos devem permanecer protegidos por diques, a fim de evitar que, em caso de vazamento, o produto se espalhe pela área ou que, no caso de transbordamento de ambos os tanques, os produtos se misturem, formando substâncias indesejadas. Além disso, os tanques devem estar devidamente identificados, conforme as orientações da NR-26.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.




Foto 2 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.

POÇO HORTA

POÇO HORTA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HORTA](#)

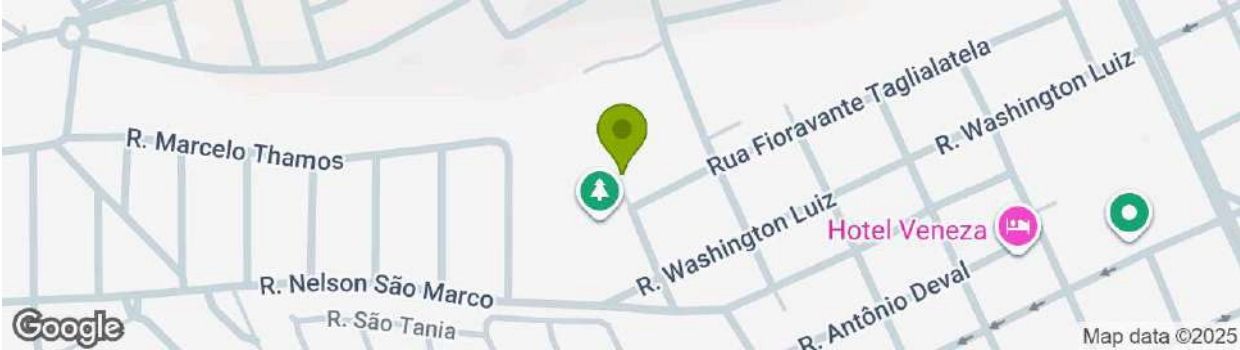

Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9547596, long=-48.0063773, accuracy=13.653

Fiscalizado #170470622

Data de início da fiscalização 31/10/2025

Data de término da fiscalização 31/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Torneira para colete de água.



Foto 2 - Laje de proteção e medidor de nível.



Foto 3 - Macromedidor.



Foto 4 - Vista traseira do poço.



Foto 5 - Tanque de armazenamento de produto químico.



Foto 6 - Tanque de armazenamento de produto químico.



Foto 7 - Bomba dosadora de produto químico.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB2.6] Observações

Recomenda-se ao prestador registrar o volume de água captado nos macromedidores para fins de monitoramento e planejamento.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

A cloração e a fluoretação são efetuadas no ponto de entrada do reservatório Horta elevado, por esse motivo, os tanques de produtos químicos estão instalados próximos ao reservatório mencionado.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Foi enviado um laudo com data de coleta de 07/03/2025. O automonitoramento dos parâmetros de qualidade deve ser realizado semestralmente, de acordo com o artigo 42, §2º, da Portaria MS nº 888/2021. Assim, o prestador deve encaminhar um laudo mais recente para acompanhamento.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[CSB2.12] Observações

Não conformidade apontada no Relatório nº 140/2024 (ID Notificação 132/2024).

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Os tanques de produtos químicos devem permanecer protegidos por diques, a fim de evitar que, em caso de vazamento, o produto se espalhe pela área ou que, no caso de transbordamento de ambos os tanques, os produtos se misturem, formando substâncias indesejadas. Além disso, os tanques devem estar devidamente identificados, conforme as orientações da NR-26.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.



Foto 2 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.


Item Fiscalizado 13.560 - POÇO HORTA/CANIL

POÇO HORTA/CANIL

POÇO HORTA/CANIL

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HORTA/CANIL](#)

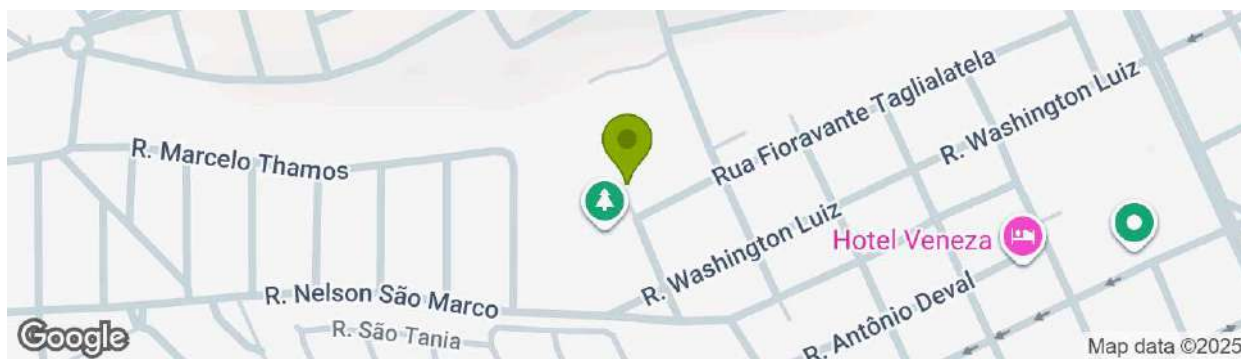

Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9547578, long=-48.0063795, accuracy=13.653

Fiscalizado #170472165

Data de início da fiscalização 31/10/2025

Data de término da fiscalização 31/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Macromedidor.



Foto 3 - Laje de proteção e medidor de nível.



Foto 4 - Extintor.



Foto 5 - Casa de armazenamento dos produtos químicos.



Foto 6 - Tanque de armazenamento de produto químico. A cloração e a fluoretação são realizadas no ponto de entrada do reservatório.



Foto 7 - Tanque de armazenamento de produto químico. A cloração e a fluoretação são realizadas no ponto de entrada do reservatório.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

[CSB2.8] Observações

Providenciar uma torneira para coleta de água bruta.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

A cloração e a fluoretação são efetuadas no ponto de entrada do reservatório

Horta semienterrado, por esse motivo, os tanques de produtos químicos estão instalados próximos ao reservatório mencionado.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Foi enviado um laudo com data de coleta de 08/01/2025. O automonitoramento dos parâmetros de qualidade deve ser realizado semestralmente, de acordo com o artigo 42, §2º, da Portaria MS nº 888/2021. Assim, o prestador deve encaminhar um laudo mais recente para acompanhamento.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Os tanques de produtos químicos devem permanecer protegidos por diques, a fim de evitar que, em caso de vazamento, o produto se espalhe pela área ou que, no caso de transbordamento de ambos os tanques, os produtos se misturem, formando substâncias indesejadas. Além disso, os tanques devem estar devidamente identificados, conforme as orientações da NR-26.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.


Item Fiscalizado 13.558 - POÇO HORTA/MOTOCROSS

POÇO HORTA/MOTOCROSS

POÇO HORTA/MOTOCROSS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HORTA/MOTOCROSS](#)

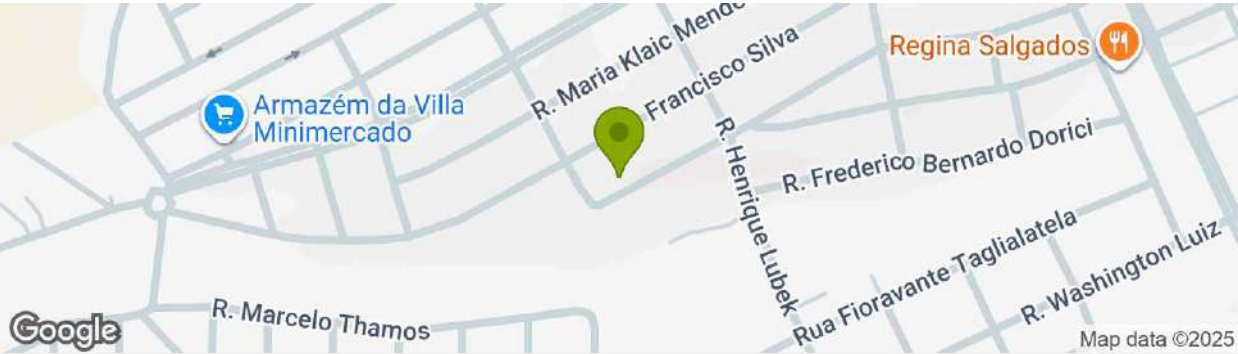

Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 596 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 596. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.95313, long=-48.007397, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170475794
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento da área do poço e placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Laje de proteção, medidor de nível e torneira para coleta de água.



Foto 4 - Vista geral do poço.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Foi enviado um laudo com data de coleta de 11/02/2025. O automonitoramento dos parâmetros de qualidade deve ser realizado semestralmente, de acordo com o artigo 42, §2º, da Portaria MS nº 888/2021. Assim, o prestador deve encaminhar um laudo mais recente para acompanhamento.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Providenciar a limpeza da laje em que o poço se encontra.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Presença de vegetação invadindo a área do entorno da tampa de proteção do poço.



Foto 2 - Laje de proteção apresenta sinais de deterioração superficial.


Item Fiscalizado 13.554 - POÇO JARDIM AMÉRICA

POÇO JARDIM AMÉRICA

POÇO JARDIM AMÉRICA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO JARDIM AMÉRICA](#)

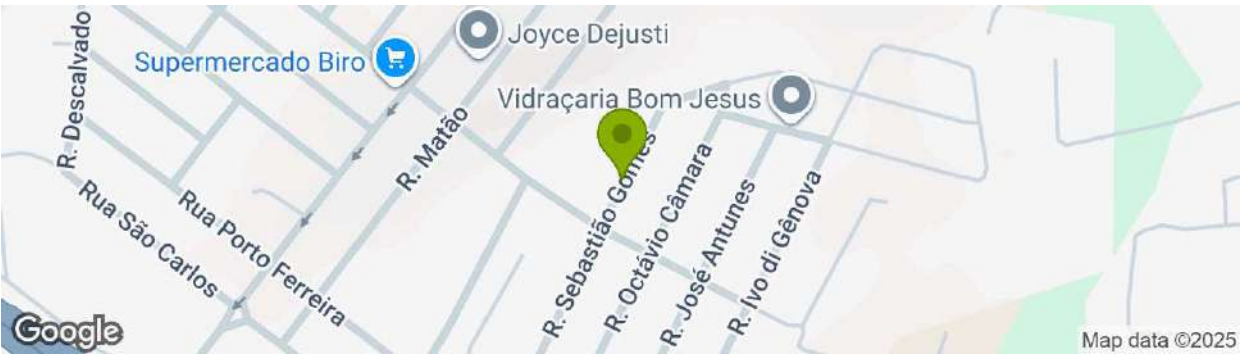

Endereço: R. Sebastião Gomes, 270 - Jardim Cruzado, Ibaté - SP, 14818-026, Brasil. nº 270. .
CEP: 14818-026 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9385448, long=-48.0008081, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170483370
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Laje de proteção e medidor de nível.



Foto 4 - Tubulação de recalque destinada à distribuição de água.



Foto 5 - Macromedidor.



Foto 6 - Torneira para coleta de água.



Foto 7 - Tanque de armazenamento de produto químico. A cloração e a fluoretação são realizadas no ponto de entrada do reservatório.



Foto 8 - Tanque de armazenamento de produto químico. A cloração e a fluoretação são realizadas no ponto de entrada do reservatório.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB2.6] Observações

Recomenda-se ao prestador registrar o volume de água captado nos macromedidores para fins de monitoramento e planejamento.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

A cloração e a fluoretação são efetuadas no ponto de entrada do reservatório Jardim América Elevado, por esse motivo, os tanques de produtos químicos estão instalados próximos ao reservatório mencionado.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Providenciar extintor.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Os tanques de produtos químicos devem permanecer protegidos por diques, a fim de evitar que, em caso de vazamento, o produto se espalhe pela área ou que, no caso de transbordamento de ambos os tanques, os produtos se misturem, formando substâncias indesejadas. Além disso, os tanques devem estar devidamente identificados, conforme as orientações da NR-26.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.




Foto 2 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.

POÇO POPULAR

POÇO POPULAR

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO POPULAR](#)

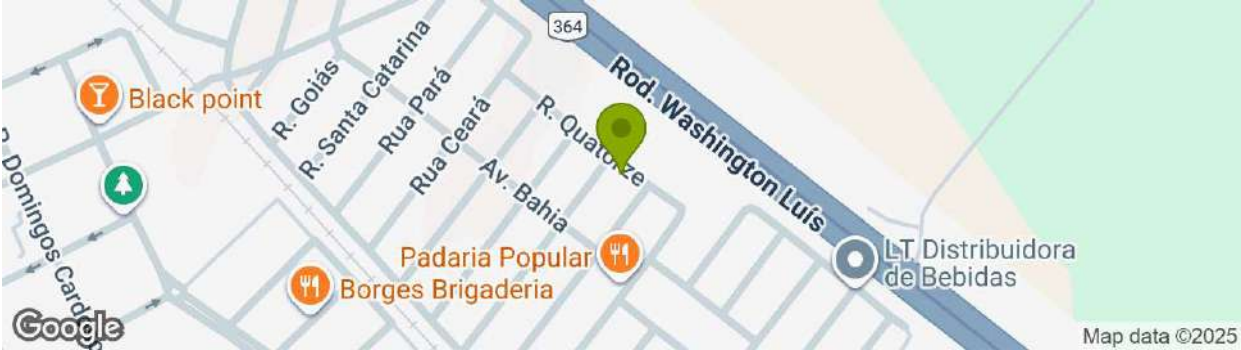

Endereço: R. Quatorze, 181 - Jardim Nosso Teto, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 181. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9556954, long=-47.9871276, accuracy=13.653

Fiscalizado #170485744

Data de início da fiscalização 31/10/2025

Data de término da fiscalização 31/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Laje de proteção e medidor de nível.



Foto 3 - Torneira para coleta de água.



Foto 4 - Macromedidor.



Foto 5 - Tubulação de conexão com o reservatório.



Foto 6 - Extintor.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB2.6] Observações

Recomenda-se ao prestador registrar o volume de água captado nos macromedidores para fins de monitoramento e planejamento.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

A cloração e a fluoretação são efetuadas no ponto de entrada do reservatório Popular semienterrado, por esse motivo, os tanques de produtos químicos estão instalados próximos ao reservatório mencionado.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Os tanques de produtos químicos devem permanecer protegidos por diques, a fim de evitar que, em caso de vazamento, o produto se espalhe pela área ou que, no

caso de transbordamento de ambos os tanques, os produtos se misturem, formando substâncias indesejadas. Além disso, os tanques devem estar devidamente identificados, conforme as orientações da NR-26.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.


Item Fiscalizado 13.574 - POÇO VILA BANDEIRANTES

POÇO VILA BANDEIRANTES

POÇO VILA BANDEIRANTES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VILA BANDEIRANTES](#)

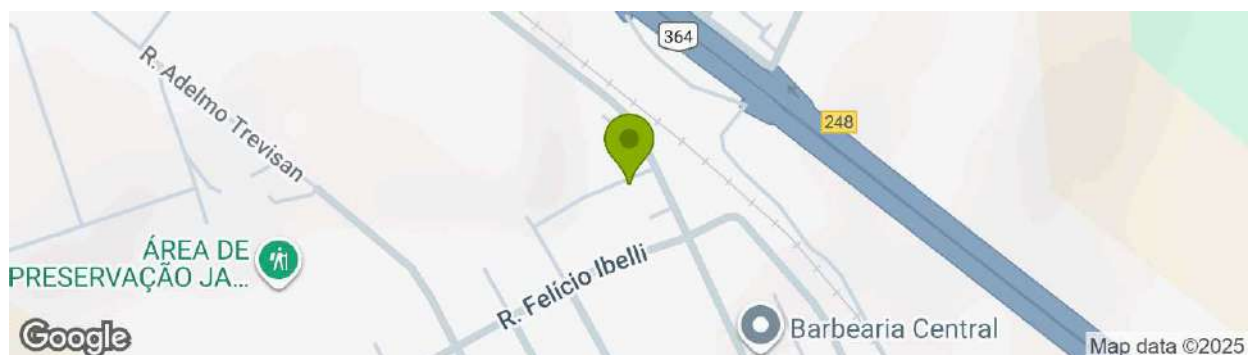

Endereço: R. Giuseppe Molinari, 37, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 37. . **CEP:** 14815-000 /
Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9452332, long=-48.002976, accuracy=13.653

Fiscalizado	#170478841
Data de início da fiscalização	31/10/2025
Data de término da fiscalização	31/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Tubo de nível.



Foto 3 - Macromedidor.



Foto 4 - Torneira instalada para captação de água destinada à realização de análises.



Foto 5 - Laje de proteção do poço.



Foto 6 - Cloração e fluoretação na entrada de água do reservatório.



Foto 7 - Casa dos tanques de hipoclorito de sódio e ácido fluossilicato.



Foto 8 - Painel elétrico da bomba do poço.



Foto 9 - Portão de acesso a área em que poço está instalado.



Foto 10 - Tanque de armazenamento de produto químico.



Foto 11 - Tanque de armazenamento de produto químico.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB2.6] Observações

Recomenda-se ao prestador registrar o volume de água captado nos macromedidores para fins de monitoramento e planejamento.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

A cloração e a fluoretação são efetuadas no ponto de entrada do reservatório Vila Bandeirantes Elevado, por esse motivo, os tanques de produtos químicos estão instalados próximos ao reservatório mencionado.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Foi enviado um laudo com data de coleta de 05/05/2025. O automonitoramento dos parâmetros de

	qualidade deve ser realizado semestralmente, de acordo com o artigo 42, §2º, da Portaria MS nº 888/2021. Assim, o prestador deve encaminhar um laudo mais recente para acompanhamento.
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	N/A

[CSB2.3] Observações	Não conformidade apontada no Relatório nº 140/2024 (ID Notificação 132/2024), com aplicação de advertência em 23/04/2025 (ID Advertência 58/2025).
----------------------	--

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
--	--------------

[CSB2.17] Observações	Os tanques de produtos químicos devem permanecer protegidos por diques, a fim de evitar que, em caso de vazamento, o produto se espalhe pela área ou que, no caso de transbordamento de ambos os tanques, os produtos se misturem, formando substâncias indesejadas. Além disso, os tanques devem estar devidamente identificados, conforme as orientações da NR-26.
-----------------------	--

Fotos de CSB2.17	
------------------	--



Foto 1 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.



Foto 2 - Tanque contendo produto químico, sem dique ou estrutura de contenção.

Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

(editado 5 vezes - última modificação: 16/12/2025 14:22:30)

É base de:

[Auto de Notificação 296/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 984/2025 - Aprovação de Relatório de Fiscalização - Ibaté](#)

[Ofício 1.983/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 588/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Analise_CI_Fluor.pdf](#) (6,75 MB)

0 downloads

[EDITAL DE DISPENSA ELETRONICA.pdf](#) (1,22 MB)

0 downloads

[Laudo_Poco_Canil.pdf](#) (1,25 MB)

0 downloads

[Laudo_Poco_CDHU.pdf](#) (1,25 MB)

0 downloads

[Laudo_Poco_Centro.pdf](#) (438,52 KB)

0 downloads

[Laudo_Poco_DAE.pdf](#) (1,25 MB)

1 download

[Laudo_Poco_Horta.pdf](#) (1,25 MB)

0 downloads

[Laudo_Poco_Jd_America.pdf](#) (440,89 KB)

0 downloads

[Laudo_Poco_Motocross.pdf](#) (1,26 MB)

0 downloads

[Laudo_Poco_Popular.pdf](#) (438,86 KB)

0 downloads

[Licitacao_Res.pdf](#) (376,29 KB)

1 download

Outorga_Captacao_Subterranea_DAE.pdf (310,66 KB)	0 downloads
Outorga_CSB_CDHU.pdf (310,74 KB)	0 downloads
Outorga_CSB_Horta.pdf (312,33 KB)	0 downloads
Outorga_CSB_Horta_Canil.pdf (310,68 KB)	1 download
Outorga_CSB_Horta_Motocross.pdf (311,03 KB)	0 downloads
Outorga_CSB_Jd_America_A.pdf (311,93 KB)	0 downloads
Outorga_CSB_Popular.pdf (311,60 KB)	0 downloads
Produto_quimico_compra.pdf (6,42 MB)	0 downloads
Relacao_bomba_submersa_em_estoque.pdf (90,04 KB)	1 download

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

03/12/2025 14:16:57	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.564..
03/12/2025 14:22:00	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.556..
03/12/2025 14:24:41	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.552..
03/12/2025 14:25:44	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.561..
03/12/2025 14:37:08	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.558..
03/12/2025 14:38:03	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.554..
03/12/2025 14:39:21	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.555..
03/12/2025 14:40:05	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.574..
03/12/2025 14:43:47	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.561..
08/12/2025 09:30:24	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.556..
08/12/2025 09:32:26	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.373..

08/12/2025 09:36:01	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.574..
08/12/2025 09:50:57	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.561..
08/12/2025 11:24:38	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.574..
08/12/2025 11:36:05	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.553..
08/12/2025 11:42:05	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.553..
08/12/2025 11:44:31	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.561..
08/12/2025 11:51:28	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.564..
08/12/2025 11:51:50	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.564..
08/12/2025 11:57:27	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.362..
08/12/2025 11:59:20	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.553..
08/12/2025 12:00:26	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.564..
08/12/2025 13:32:18	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.553..
08/12/2025 13:43:02	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.574..
10/12/2025 17:08:24	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.574..
11/12/2025 11:15:36	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.362..
11/12/2025 13:34:57	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.575..
11/12/2025 13:51:42	Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.567..

11/12/2025 13:54:21

Pedro Henrique Damada D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.373..](#)

16/12/2025 12:56:19

Pedro Henrique Damada D1 emitiu o [Auto de Notificação 296/2025](#) a partir deste documento.

16/12/2025 14:23:11

Pedro Henrique Damada D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 331/2025** com o certificado **PEDRO HENRIQUE DAMADA** CPF 389.XXX.XXX-27 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 331/2025

16/12/2025 14:24

(Encaminhado)

Pedro D. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO, encaminhar para providências.

Obrigado!

—
Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

16/12/2025 14:24:06

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (7) ⇐