



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
131.817.679.624.732.584

Arespcj

CC

09/01/2026 09:41

Município

Lindóia

· 19 3898-9900

CNPJ 45.678.000/0001-83

D3

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LINDÓIA

PRESTADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA

Verificação de Não Conformidades

Americana, Janeiro de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Lindóia

Prefeito: Luciano Lopes

Endereço: Av. Rio do Peixe, 450 - Jardim Estância Lindoia - CEP 13.950-000- Lindóia/SP

Telefone: (19) 3898-9900

E-mail: relacoespublicas@lindoia.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1.774, de 17/12/2024

1.2 PRESTADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Lindóia

Responsável legal: Paulo Henrique de Godoi Faria

Endereço: Rua José Gigli, 220

Telefone: (19) 3898-1365

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Pedro Henrique Damada – Analista de Regulação e Fiscalização

Isabella Vargas Ortiz Picazo Montanari – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Paulo Henrique de Godoi Faria – Diretor de Meio Ambiente e Agricultura

3. FISCALIZAÇÃO

Em **04/12/2025** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
CSUP BOMBEIROS - LINDÓIA	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CSUP BOMBEIROS - LINDÓIA	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CSUP BOMBEIROS - LINDÓIA	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CSUP BOMBEIROS - LINDÓIA	CSP-3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CSUP RIO DO PEIXE - LINDÓIA	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CSUP RIO DO PEIXE - LINDÓIA	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CSUP RIO DO PEIXE - LINDÓIA	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CSUP RIO DO PEIXE - LINDÓIA	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CSUP RIO DO PEIXE - LINDÓIA	CSP-3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
EEA ETA - LINDÓIA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEA PREFEITURA - LINDÓIA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

EEA PREFEITURA - LINDÓIA	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA PREFEITURA - LINDÓIA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA - LINDÓIA	ETA-5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETA - LINDÓIA	ETA-5.19	Não atender aos padrões de potabilidade	Imediato
ETA - LINDÓIA	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA - LINDÓIA	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETA - LINDÓIA	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA - LINDÓIA	ETA-5.4	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Imediato
ETA - LINDÓIA	ETA-5.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETA - LINDÓIA	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias

POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
POÇO PREFEITURA - LINDÓIA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO PREFEITURA - LINDÓIA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO PREFEITURA - LINDÓIA	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO PREFEITURA - LINDÓIA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO VILLAGE DAS FONTES - LINDÓIA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO VILLAGE DAS FONTES - LINDÓIA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO VILLAGE DAS FONTES - LINDÓIA	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO VILLAGE DAS FONTES - LINDÓIA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO VILLAGE DAS FONTES - LINDÓIA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
POÇO VILLAGE DAS FONTES - LINDÓIA	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
RES ELEVADO CAIXA AZUL - LINDÓIA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES ELEVADO CAIXA AZUL - LINDÓIA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES ELEVADO CAIXA AZUL - LINDÓIA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES ELEVADO CAIXA AZUL - LINDÓIA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES ELEVADO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES ELEVADO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES ELEVADO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

RES ELEVADO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES ELEVADO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES ENTERRADO PREFEITURA - LINDÓIA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES ENTERRADO PREFEITURA - LINDÓIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES ENTERRADO PREFEITURA - LINDÓIA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES ENTERRADO PREFEITURA - LINDÓIA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES SEMIENTERRADO ETA - LINDÓIA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES SEMIENTERRADO ETA - LINDÓIA	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES SEMIENTERRADO ETA - LINDÓIA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES SEMIENTERRADO ETA - LINDÓIA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estação de Tratamento de Água


Item Fiscalizado 13.620 - ETA (Lindoia)

ETA

ETA - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - LINDÓIA](#)

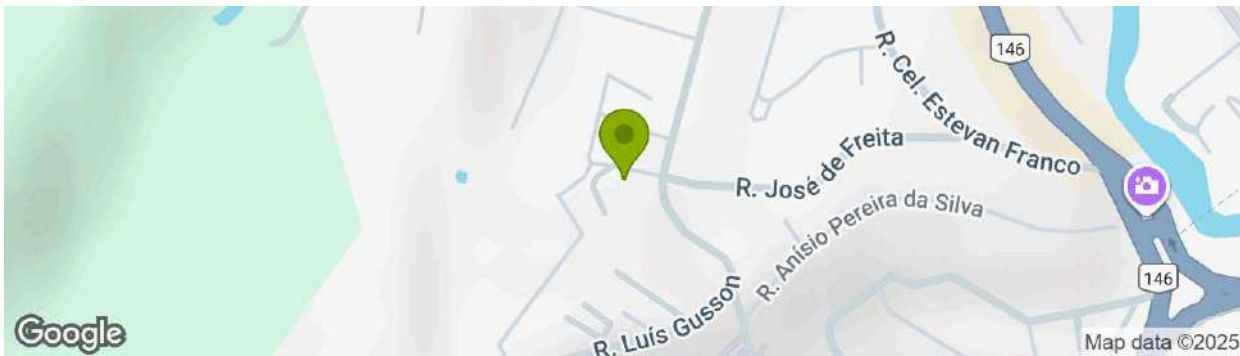

Endereço: R. Jose De Freitas, 14 - Lindoia, Lindóia - SP, 13950-000, Brasil. nº 14. . CEP: 13950-000 / Cidade: Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5263874, long=-46.6516525, accuracy=13.653

Fiscalizado	#174809745
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	04/12/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	04/12/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Tanque de ácido fluossilícico e bomba dosadora.



Foto 2 - Tanque de ácido fluossilícico, com destaque para a etiqueta informativa.



Foto 3 - Bancada do laboratório de análise físico-química.



Foto 4 - Planilha de automonitoramento de pH, temperatura, cloro, flúor, cor e turbidez. Análises são feitas a cada duas horas.



Foto 5 - Laboratório de análise físico-química.



Foto 6 - Relatório de análise microbiológica na rede de distribuição.



Foto 7 - Relatório de análise organoléptica na rede de distribuição.



Foto 8 - Máscara disponibilizada aos técnicos para uso no laboratório.



Foto 9 - Entrada de água bruta na estação de tratamento de água.



Foto 10 - Chuveiro de emergência.



Foto 11 - Passagem da água bruta para início do tratamento.



Foto 12 - Ponto de adição de produtos químicos.
Neste local é realizada a dosagem de barrilha



Foto 13 - Entrada da água no floculador.

(carbonato de sódio) para ajuste e controle do pH, bem como de sulfato de alumínio, utilizado no início do processo de coagulação e floculação.



Foto 14 - Floculador.



Foto 15 - Decantador.



Foto 16 - Decantador.



Foto 17 - Calha de um dos decantadores.



Foto 18 - Calha de um dos decantadores.



Foto 19 - Filtros.



Foto 20 - Ponto de cloração e fluoretação.



Foto 21 - Descarga dos filtros. Utilizado para limpeza e manutenção.



Foto 22 - A água tratada segue para este pequeno reservatório, onde são realizadas as etapas de cloração e fluoretação. Em seguida, a água é direcionada para o reservatório principal e para a estação elevatória para recalque.



Foto 23 - Área destinada à produção de hipoclorito de sódio por eletrólise, utilizando solução de salmoura. Todos os equipamentos e a manutenção são realizados por uma empresa especializada.



Foto 24 - Tanque de salmoura.



Foto 25 - Tanque de hipoclorito de sódio, produzido por eletrólise.



Foto 26 - Sacos de sal industrial, utilizados para a produção de soluções de salmoura.



Foto 27 - Equipamento onde ocorre a eletrólise para produção de hipoclorito.



Foto 28 - Bombas que impulsionam as soluções de barrilha e sulfato de alumínio para o ponto de adição no início do tratamento.



Foto 29 - Sacos de barrilha armazenados no interior da ETA.



Foto 30 - Painel elétrico das bombas dosadoras de sulfato de alumínio e barrilha



Foto 31 - Sacos de sulfato de alumínio armazenados no interior da ETA.



Foto 32 - Extintor.



Foto 33 - Extintor.

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[ETA-5.6] Observações

Providenciar placa de identificação em local visível.

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Não Conforme

[ETA-5.7] Observações

Providenciar macromedidores na entrada e na saída da ETA, para controle da captação de água bruta e da produção de água tratada, essencial para monitorar perdas durante o tratamento e para análise da distribuição.

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Não Conforme

[ETA-5.4] Observações

Até a elaboração final deste relatório, não foi apresentado o termo de entrega de EPIs aos operadores, nem foram fornecidas imagens ou comprovações dos kits de segurança disponíveis.

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

Não há tratamento/destinação correta do lodo, estando em desacordo com o Art. 57 do Decreto Estadual nº 8.468/1976, que exige controle e licenciamento para o manejo desse resíduo.

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

[ETA-5.11] Observações

A ausência de estrutura de contenção ao redor do barril de ácido fluossilícico pode resultar em extravasamento para outras áreas da ETA em caso de vazamento. Portanto, deve-se instalar uma estrutura de contenção adequada.

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Barril de armazenamento de ácido fluossilícico.

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Não Conforme

[ETA-5.19] Observações

Até a elaboração deste relatório, não foram encaminhadas as análises da água bruta e tratada, conforme exigido pela Portaria MS 888/2021, que estabelece a obrigatoriedade de monitoramento completo, incluindo parâmetros físico-químicos, compostos

orgânicos e inorgânicos, agrotóxicos e outros contaminantes relevantes, a fim de garantir a qualidade e a potabilidade da água.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETA-5.20] Observações

Providenciar a regularização junto ao órgão competente.

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

A "colmeia" disposta no fundo do decantador se soltou, comprometendo o processo de decantação. Como consequência, parte da água decantada passa pelas canaletas com matéria em suspensão, sobrecarregando os filtros e resultando em turbidez elevada na água, conforme informado pelo prestador. Além disso, o topo da caixa de reservação da água tratada apresenta aberturas e sinais de desgaste, o que pode permitir a entrada de água da chuva e outros contaminantes, comprometendo a qualidade da água.

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Colméia do decantador solta, permitindo a passagem de matéria em suspensão pelas canaletas.



Foto 2 - Topo do reservatório, com aberturas e pontos de desgaste visíveis.

Estação Elevatória de Água


Item Fiscalizado 13.621 - EEA ETA (Lindóia)

EEA ETA

EEA ETA - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA ETA - LINDÓIA](#)

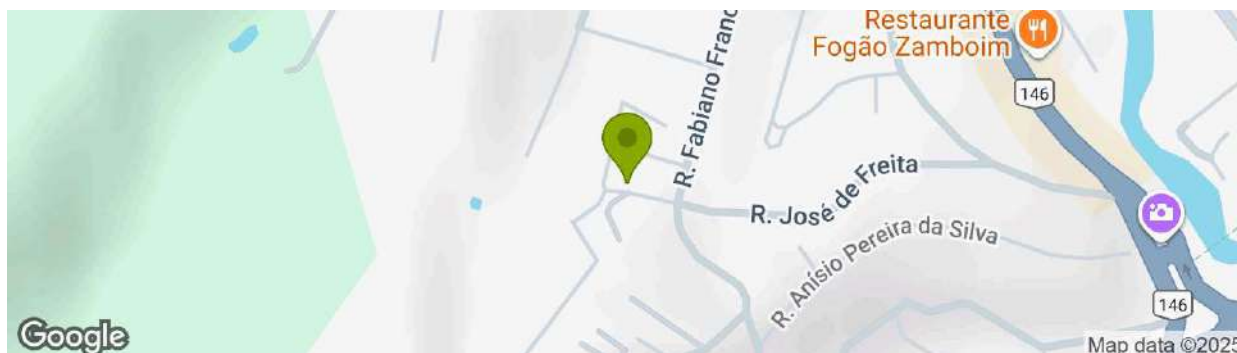

Endereço: R. Estevan Alves, 70 - Jardim Alvorada, Lindóia - SP, 13950-000, Brasil. nº 70. . **CEP:** 13950-000 / **Cidade:** Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5258814, long=-46.6517268, accuracy=13.653

Fiscalizado	#174815547
--------------------	------------

Data de início da fiscalização	04/12/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	04/12/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Extintor.



Foto 2 - Painelelétrico.



Foto 3 - Vista do interior da estação elevatória presente dentro da ETA.



Foto 4 - Conjunto de moto bombas.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

N/A

[EEA4.5] Observações

Não conformidade apontada na ficha 13.620/2025 sob o código ETA-5.6. A EEA está localizada dentro da ETA, portanto, a não conformidade não foi apontada novamente.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

A água de lubrificação da gaxeta deve apresentar apenas gotejamento leve e controlado, suficiente para garantir a adequada lubrificação e o resfriamento do conjunto. Contudo, foi observado, em uma das motobombas, vazão excessiva, caracterizada por escoamento contínuo e acúmulo de água no interior da instalação, configurando condição operacional inadequada.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Acúmulo de água em decorrência de drenagem inadequada.


Item Fiscalizado 13.630 - EEA Prefeitura

EEA Prefeitura

EEA PREFEITURA - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA PREFEITURA - LINDÓIA](#)

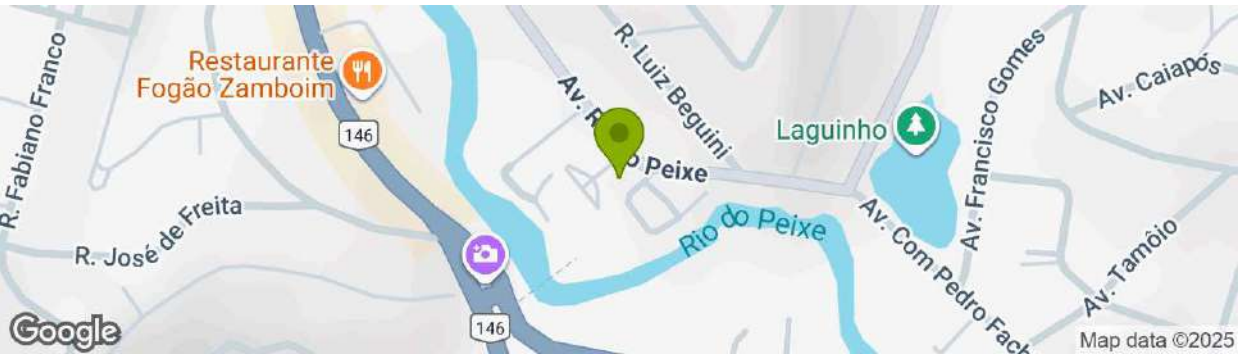

Endereço: Av. Rio do Peixe, 460 - Jardim Estancia Lindoia I, Lindóia - SP, 13950-000, Brasil. nº 460. . **CEP:** 13950-000 / **Cidade:** Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5258743, long=-46.6447001, accuracy=13.653

Fiscalizado	#174825691
Data de início da fiscalização	04/12/2025
Data de término da fiscalização	04/12/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Painéis elétricos.



Foto 2 - Moto bomba em operação.



Foto 3 - Entrada de acesso a sala da moto bomba.



Foto 4 - Entrada para a sala dos painéis elétricos.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

N/A

[EEA4.5] Observações

Não conformidade já apontada na ficha nº 13.629, sob o código RES-6.2. A estação elevatória está localizado na mesma área do reservatório, portanto, a não conformidade não foi apontada novamente.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

É necessário providenciar outra bomba para operação em regime de reserva, e assim evitar problemas de abastecimento.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Providenciar extintor.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Na sala onde está instalada a motobomba, bem como na sala dos painéis elétricos, verifica-se excesso de fiação

exposta e desprovida
de proteção adequada,
condição que
representa risco à
segurança e pode
ocasionar acidentes.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Fiação exposta na sala em que os painéis elétricos da estação elevatória estão instalados.



Foto 2 - Fiação ao redor da moto bomba.



Foto 3 - Fiação ao redor da moto bomba.

Reservatório


Item Fiscalizado 13.622 - RES Semienterrado ETA (Lindóia)

RES Semienterrado ETA

RES SEMIENTERRADO ETA - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES SEMIENTERRADO ETA - LINDÓIA](#)

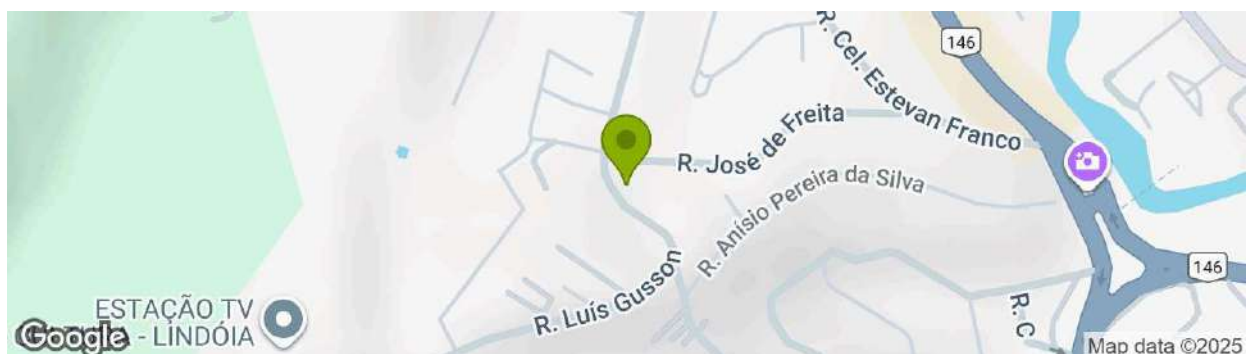

Endereço: R. Luís Gusson, 279 - Jardim Alvorada, Lindóia - SP, 13950-000, Brasil. nº 279. .
CEP: 13950-000 / **Cidade:** Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5264635, long=-46.6508846, accuracy=13.653

Fiscalizado	#174812220
Data de início da fiscalização	04/12/2025
Data de término da fiscalização	04/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
---------------------------------------	-----

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Topo do reservatório.



Foto 3 - Vista lateral do reservatório

[RES6.2] Ausência de identificação da área	N/A
--	-----

[RES6.2] Observações	Não conformidade já apontada na ficha nº 13.620, sob o código ETA-5.6. O reservatório está localizado na mesma área da ETA, portanto, a não conformidade não foi apontada novamente.
----------------------	--

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
---	--------------

[RES6.11] Observações	Providenciar a instalação de medidor de nível adequado,
-----------------------	---

visando melhor planejamento e controle operacional.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Providenciar a instalação de tubo extravasor, em conformidade com o item 5.10 da ABNT NBR 12217:1994, de modo a permitir o escoamento adequado do excedente de água e evitar extravasamentos descontrolados.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Durante a visita foram observados diversos vazamentos, nos registros, assim como na estrutura do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento nos registros.

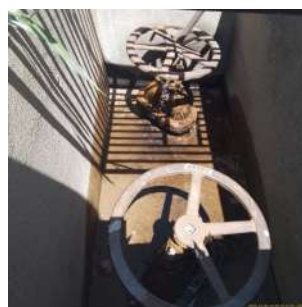


Foto 2 - Vazamento nos registros.



Foto 3 - Vazamento na parede lateral do reservatório.



Foto 4 - Vazamento na parede lateral do reservatório.



Foto 5 - Vazamento na parede lateral do reservatório.



Foto 6 - Abertura destinada ao escoamento da água excedente proveniente de vazamento em um dos registros.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Durante a visita, foram identificadas aberturas desprotegidas, principalmente no topo do reservatório. A cobertura é constituída por telhas de fibrocimento, material frágil, o que inviabiliza sua utilização como proteção adequada. Essas aberturas podem permitir a entrada de água de chuva, impurezas e outros agentes contaminantes na água já tratada.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Abertura na lateral do reservatório.



Foto 2 - Entrada de água do reservatório sem proteção adequada.



Foto 3 - Abertura na lateral do reservatório.

Item Fiscalizado 13.624 - RES Elevado Caixa Azul (Lindóia)

RES Elevado Caixa Azul

RES ELEVADO CAIXA AZUL - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO CAIXA AZUL - LINDÓIA](#)



Endereço: R. Luís Gusson, 362 - Jardim Alvorada, Lindóia - SP, 13950-000, Brasil. nº 362. .

CEP: 13950-000 / **Cidade:** Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5282392, long=-46.6527552, accuracy=13.653

Fiscalizado #174818404

Data de início da fiscalização 04/12/2025

Data de término da fiscalização 04/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Medidor de nível (mangueira).



Foto 2 - Topo do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Escada de acesso ao topo do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Durante a visita, constatou-se que a cerca apresentava aberturas em seu entorno, possibilitando o acesso ao interior da área do reservatório.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Abertura na cerca de proteção do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações	Providenciar placa de identificação em local visível.
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme
[RES6.7] Observações	Providenciar a instalação de para-raios no reservatório elevado, em conformidade com a ABNT NBR 5419.
Fotos de RES6.7  Foto 1 - Ausência de para-raios no topo do reservatório.	
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES6.11] Observações	A leitura do nível de água é feita por mangueira, método de baixa efetividade devido à opacidade com o tempo. Recomenda-se que o prestador adote instrumentos mais eficazes.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	Na tubulação de entrada de água do reservatório, na

conexão com a estrutura, foi constatado vazamento, aparentemente recorrente, conforme indicam as marcas observadas na estrutura do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Acúmulo de água na base do reservatório, decorrente do vazamento constatado no dia da vistoria.



Foto 2 - Vazamento constatado na tubulação durante a vistoria.


Item Fiscalizado 13.629 - RES Enterrado Prefeitura

RES Enterrado Prefeitura

RES ENTERRADO PREFEITURA - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ENTERRADO PREFEITURA - LINDÓIA](#)

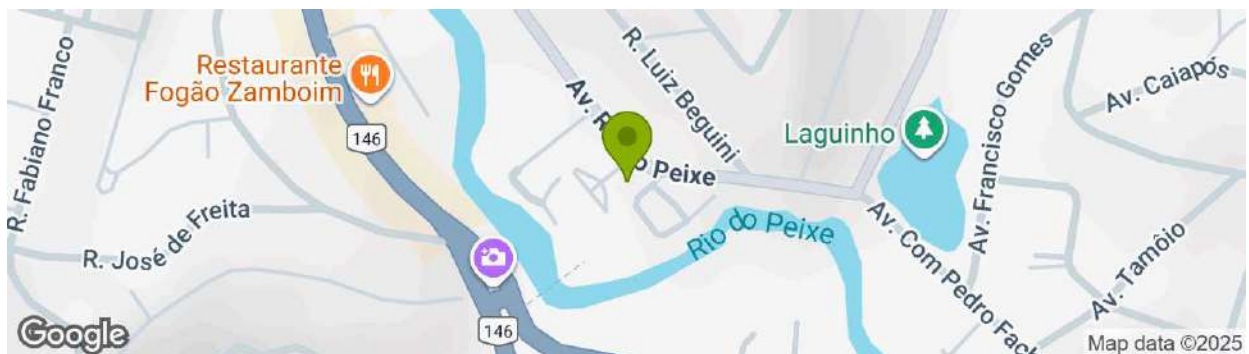

Endereço: Av. Rio do Peixe, 460 - Jardim Estancia Lindoia I, Lindóia - SP, 13950-000, Brasil. nº 460. . **CEP:** 13950-000 / **Cidade:** Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5255395, long=-46.644634, accuracy=13.653

Fiscalizado

#174824540

Data de início da fiscalização	04/12/2025
Data de término da fiscalização	04/12/2025
Observações Gerais	Reservatório com capacidade de 300 m3 e é responsável pela distribuição para o bairro Índio de Ouro.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Tubulação de ventilação.



Foto 2 - Tampa de inspeção.



Foto 3 - Entrada de água no reservatório.



Foto 4 - Vista da superfície do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Providenciar placa de identificação em local visível.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Providenciar a instalação de medidor de nível, instrumento essencial para o

adequado controle operacional e a melhoria da gestão do sistema.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Segundo o prestador, a tubulação encontra-se enterrada, não sendo possível sua avaliação durante a vistoria.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Providenciar tela de proteção na tubulação de respiro.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem proteção.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A tubulação de entrada de água possui abertura muito próxima à entrada do reservatório e, em razão da elevada vazão, ocorre extravasamento, ocasionando acúmulo de água na superfície. Deve-se realizar a manutenção para adequação e controle da entrada de água, a fim de evitar o extravasamento.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Entrada de água, onde ocorre extravasamento.



Foto 2 - Acúmulo de água na superfície, com escoamento pela lateral.

Item Fiscalizado 13.634 - RES Elevado Parque Aquático (Lindóia)

RES Elevado Parque Aquático

RES ELEVADO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA](#)



Endereço: R. Olavo Aparecido Mative de Souza, número 10 - Parque Aquático, Lindóia - SP, 13955-426, Brasil. nº número 10. . **CEP:** 13955-426 / **Cidade:** Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5162976, long=-46.6251917, accuracy=13.653

Fiscalizado	#174829953
Data de início da fiscalização	04/12/2025
Data de término da fiscalização	04/12/2025
Observações Gerais	O Reservatório Parque aquático é constituído de dois reservatórios elevados metálicos e conectados por vasos comunicantes.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Topo do reservatório 1.



Foto 3 - Vista geral do reservatório 1.



Foto 5 - Escada de acesso ao topo do reservatório 2.



Foto 2 - Vista geral do reservatório 2.



Foto 4 - Escada de acesso ao topo do reservatório 1.



Foto 6 - Tubulação de entrada/saída de água no reservatório 1.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Providenciar o cercamento da área dos reservatórios.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Ausência de cercamento em torno dos reservatórios.



Foto 2 - Ausência de cercamento em torno dos reservatórios.



Foto 3 - Ausência de cercamento em torno dos reservatórios.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Providenciar placa de identificação em local visível.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

A escada lateral do reservatório não possui protetor circular, o que compromete a segurança do operador durante o acesso e a permanência na estrutura.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - A escada de acesso ao topo do Reservatório 1 não possui protetor circular, e há ausência de guarda-corpo no topo da estrutura.



Foto 2 - A escada de acesso ao topo do Reservatório 2 não possui protetor circular, e há ausência de guarda-corpo no topo da estrutura.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES6.11] Observações

A leitura do nível de água é feita por mangueira, método de baixa efetividade devido à opacidade com o tempo. Recomenda-se que o

	prestador adote instrumentos mais eficazes.
[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor	N/A
[RES6.12] Observações	A água enche os dois reservatórios ao mesmo tempo, pois eles estão interligados (vasos comunicantes). O excesso de água é liberado por um único tubo extravasor que está instalado no segundo reservatório.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	O medidor de nível atualmente utilizado apresenta baixa eficácia, resultando em falta de controle adequado do nível do reservatório. Como consequência, ocorre extravasamento pelo tubo extravasor. Esse evento parece ser recorrente, evidenciado pela marca visível na estrutura do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento de água aparente pelo tubo extravasor.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar o corte da vegetação excessiva.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Área dos reservatórios com vegetação em tamanho excessivo.

Captação Superficial

Item Fiscalizado 13.627 - Captação Superficial Rio do Peixe (Lindóia)

Captação Superficial Rio do Peixe

CSUP RIO DO PEIXE - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CSUP RIO DO PEIXE - LINDÓIA](#)

Fiscalizado #174821175

Data de início da fiscalização 04/12/2025

Data de término da fiscalização 04/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

[CSP3.0] Observações

Trata-se da principal captação do município. Não há macromedidor instalado; contudo, estima-se que a vazão de captação seja de aproximadamente 20 L/s.

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Pannel elétrico.



Foto 2 - Pannel elétrico.



Foto 3 - Ponto de captação.



Foto 4 - Moto bomba em operação.



Foto 5 - Abrigo da motobomba.



Foto 6 - Visão geral do rio onde é realizada a captação.



Foto 7 - Cercamento da área do ponto de captação.

[CSP3.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSP3.5] Observações

Providenciar placa de identificação em local visível.

Fotos de CSP3.5



Foto 1 - Entrada da captação sem identificação.

[CSP3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[CSP3.9] Observações

Não foi possível realizar a avaliação, uma vez que a motobomba está localizada em poço sem iluminação e sem acesso adequado.

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSP3.8] Observações

Providenciar junto ao órgão competente.

[CSP3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSP3.13] Observações

De acordo com o Artigo 42 (parágrafo primeiro) da Portaria GM/MS nº 888/2021, o responsável pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) ou Solução Alternativa Coletiva (SAC) deve realizar ao menos uma análise semestral da água bruta em cada ponto de captação superficial.

[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSP3.4] Observações

Providenciar extintor de incêndio

[CSP3.10] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[CSP3.10] Observações

Não foi possível realizar a avaliação, uma vez que a motobomba está localizada em poço sem iluminação e sem acesso adequado.

[CSP3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSP3.14] Observações

Verificou-se que o painel elétrico está sendo resfriado por ventilador doméstico, solução tecnicamente inadequada.

Recomenda-se a implantação de sistema de refrigeração apropriado para painéis elétricos. Constatou-se, ainda, que a fiação entre o painel elétrico e a bomba encontra-se exposta e sem proteção, representando risco à segurança.

Fotos de CSP3.14



Foto 1 - Painel elétrico sendo resfriado por um ventilador doméstico.



Foto 2 - Painel elétrico e fiação expostos.



Foto 3 - Na janela da edificação onde se encontra o painel elétrico, observa-se emaranhado de fios saindo sem qualquer tipo de proteção, condição que pode ocasionar acidentes e facilitar a ocorrência de furtos.



Foto 4 - A fiação percorre todo o terreno, encontrando-se na superfície e sem proteção adequada.


Item Fiscalizado 13.628 - Captação Superficial Bombeiros (Lindóia)

Captação Superficial Bombeiros

CSUP BOMBEIROS - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CSUP BOMBEIROS - LINDÓIA](#)

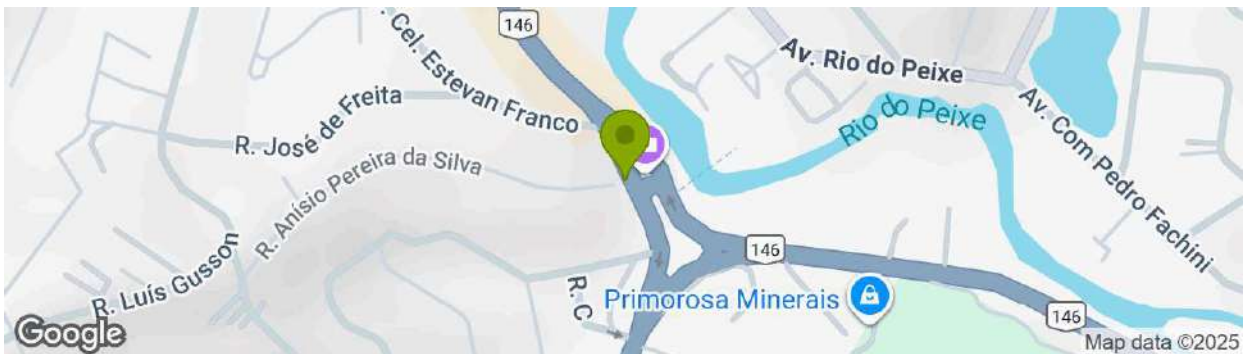

Endereço: R. Antonio Stecca, 235 - Jardim Alvorada, Lindóia - SP, 13950-000, Brasil. nº 235. .

CEP: 13950-000 / **Cidade:** Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5263214, long=-46.6457937, accuracy=13.653

Fiscalizado	#174823194
Data de início da fiscalização	04/12/2025
Data de término da fiscalização	04/12/2025
Observações Gerais	Ponto de captação alternativo, utilizado apenas quando é necessária uma via alternativa de abastecimento.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Painel elétrico.



Foto 2 - Moto bomba.



Foto 3 - Tubulação de recalque destinada ao transporte da água para o tratamento.



Foto 4 - Tubulação para condução da água bruta em direção às bombas.



Foto 5 - Ponto de captação da água bruta.



Foto 6 - Vista geral do abrigo da moto bomba.

[CSP3.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSP3.5] Observações

Providenciar placa de identificação em local visível.

Fotos de CSP3.5



Foto 1 - Área sem identificação.

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSP3.8] Observações

Providenciar junto ao órgão competente.

[CSP3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSP3.13] Observações

De acordo com o Artigo 42 (parágrafo primeiro) da Portaria GM/MS nº 888/2021, o responsável pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) ou Solução Alternativa Coletiva (SAC) deve realizar ao menos uma análise semestral da água bruta em cada ponto de captação superficial.

[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSP3.4] Observações

Providenciar extintor.


Captação Subterrânea

Item Fiscalizado 13.625 - Poço Village das Fontes (Lindóia)

Poço Village das Fontes

POÇO VILLAGE DAS FONTES - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO VILLAGE DAS FONTES - LINDÓIA](#)

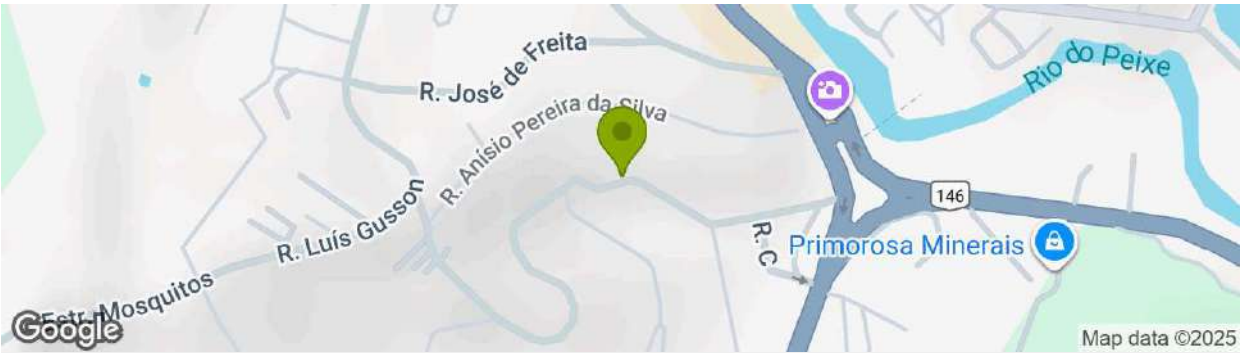

Endereço: R. Olegário de Castro, 14 - Jardim Alvorada, Lindóia - SP, 13950-000, Brasil. nº 14. .
CEP: 13950-000 / Cidade: Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5270863, long=-46.6481792, accuracy=13.653

Fiscalizado #174819728

Data de início da fiscalização 04/12/2025

Data de término da fiscalização 04/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Macromedidor.



Foto 4 - Painel elétrico.



Foto 5 - Laje de proteção.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

Macromedidor foi instalado, mas segundo o prestador não funciona, portanto deve-se realizar a manutenção do aparelho.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

[CSB2.8] Observações

Providenciar a instalação de um ponto para coleta de água bruta.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

Deve-se realizar a cloração e a fluoretação da água proveniente de captação subterrânea, de acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 e com a Resolução Estadual SS-250.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

É necessário providenciar outra bomba para operação em regime de reserva, a fim de evitar interrupções no abastecimento em caso de falha do equipamento em operação.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB2.11] Observações

É necessário providenciar a outorga junto ao órgão competente.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações


De acordo com o Artigo 42 (parágrafo segundo) da Portaria GM/MS nº 888/2021, o responsável pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) ou Solução Alternativa Coletiva (SAC) deve realizar ao menos uma análise semestral da água bruta em cada ponto de captação subterrânea, com foco na gestão preventiva de risco do manancial.

Poço Prefeitura

POÇO PREFEITURA - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PREFEITURA - LINDÓIA](#)

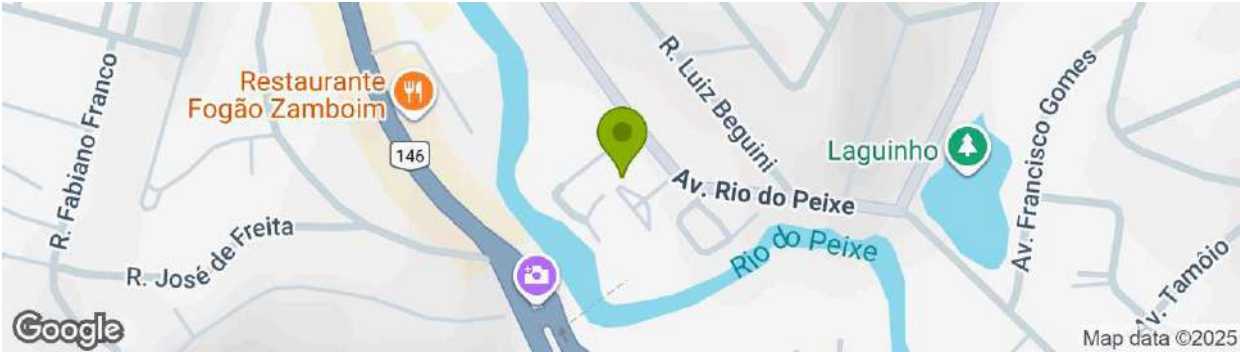

Endereço: Av. Rio do Peixe, 450 - Jardim Estancia Lindoia II, Lindóia - SP, 13950-000, Brasil. nº 450. . **CEP:** 13950-000 / **Cidade:** Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5254891, long=-46.6447797, accuracy=13.653

Fiscalizado #174826676

Data de início da fiscalização 04/12/2025

Data de término da fiscalização 04/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do poço, com destaque para a torneira de coleta de água bruta.



Foto 3 - Macromedidor.



Foto 4 - Laje de proteção e tubo de nível.



Foto 5 - Cercamento da área em que o poço está instalado,

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB2.15] Observações

Deve-se realizar a cloração e a fluoretação da água proveniente de captação subterrânea, de acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 e com a Resolução Estadual SS-250.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

É necessário providenciar outra bomba para operação em regime de reserva, a fim de evitar interrupções no abastecimento em caso de falha do equipamento em operação.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB2.11] Observações

É necessário providenciar a outorga junto ao órgão competente.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

De acordo com o Artigo 42 (parágrafo segundo) da Portaria GM/MS nº 888/2021, o responsável pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) ou Solução Alternativa Coletiva (SAC) deve realizar ao menos uma análise semestral da água bruta em cada ponto de captação subterrânea, com foco na gestão preventiva de risco do manancial.


Item Fiscalizado 13.633 - Poço Parque Aquático (Lindóia)

Poço Parque Aquático

POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PARQUE AQUÁTICO - LINDÓIA](#)

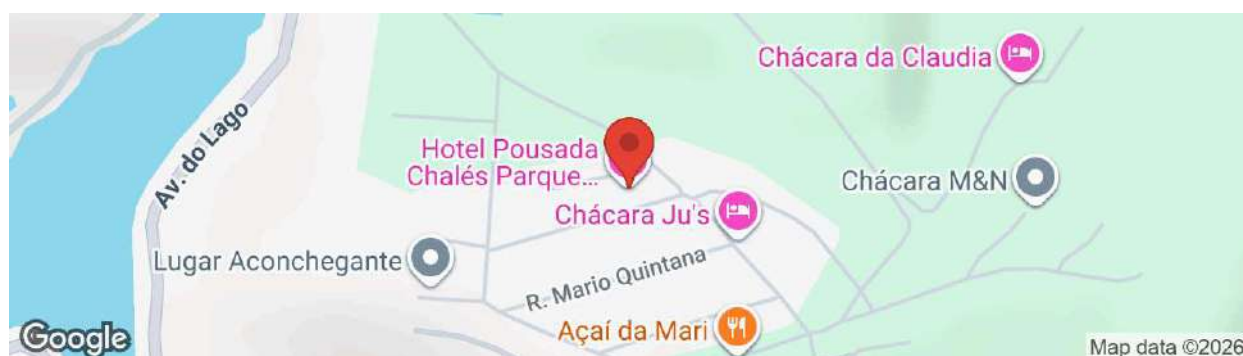

Endereço: R. Machado de Assis, 01, Lindóia - SP, 13950-000, Brasil. nº 01. . **CEP:** 13950-000 /
Cidade: Lindóia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5161715, long=-46.6256196, accuracy=13.653

Fiscalizado #174829409

Data de início da fiscalização 04/12/2025

Data de término da fiscalização 04/12/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Tubo de nível.



Foto 3 - Macromedidor.



Foto 4 - Macromedidor.



Foto 5 - Painel elétrico.



Foto 6 - Vista geral do local em que poço está instalado.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[CSB2.1] Observações

Providenciar cercamento da área para limitar acesso à área do poço.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Providenciar placa de identificação da área em local visível.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB2.5] Observações

Providenciar laje de proteção ao redor do poço.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Não Conforme
[CSB2.8] Observações	Providenciar a instalação de um ponto para coleta de água bruta.
[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	Não Conforme
[CSB2.15] Observações	Deve-se realizar a cloração e a fluoretação da água proveniente de captação subterrânea, de acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 e com a Resolução Estadual SS-250.
[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB2.2] Observações	É necessário providenciar outra bomba para operação em regime de reserva, a fim de evitar interrupções no abastecimento em caso de falha do equipamento em operação.
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Não Conforme
[CSB2.11] Observações	É necessário providenciar a outorga junto ao órgão competente.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSB2.14] Observações	De acordo com o Artigo 42 (parágrafo segundo) da Portaria GM/MS nº 888/2021, o responsável pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) ou Solução Alternativa Coletiva (SAC) deve realizar ao menos uma análise semestral da água bruta em cada ponto de

captação subterrânea,
com foco na gestão
preventiva de risco do
manancial.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Realizar o corte da
vegetação excessiva
ao redor do poço.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Presença de vegetação excessiva na
área de instalação do poço.

Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

(editado 4 vezes - última modificação: 09/01/2026 13:58:39)

É base de:

[Auto de Notificação 020/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 025/2026 - Aprovação de Relatório de Fiscalização de Lindóia](#)

[Ofício 091/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 036/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

**Tramitação 1-
022/2026**

09/01/2026 09:41

(Encaminhado)

Pedro D. D3

D1 - Adm Direta ...

CC

—
Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

09/01/2026 10:50:42

Pedro Henrique Damada D1 emitiu o [Auto de Notificação 020/2026](#) a partir deste documento.

09/01/2026 14:05:38

Pedro Henrique Damada D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 022/2026** com o certificado **PEDRO HENRIQUE DAMADA** CPF 389.XXX.XXX-27 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 2- 022/2026

09/01/2026 14:06

(Encaminhado)

Pedro D. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO, por gentileza, encaminhar para providências.

Obrigado.

—
Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

09/01/2026 14:06:38

E-mail para vanessa@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido, clicado (3) 