



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
714.817.694.384.703.476

Arespcj

CC

26/01/2026 11:41

Município

SAEMAS - Sertãozinho

· 16 3946-4646

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

PRESTADOR: Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho (Saemas)

Verificação de Não Conformidades

Americana, janeiro de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Sertãozinho.

Prefeito: José Alberto Gimenez.

Endereço: Rua Aprígio de Araújo, 837 - Centro, Sertãozinho - SP.

Telefone: (16) 2105-3000.

E-mail: gabinete@sertaozinho.sp.gov.br.

Convênio de Cooperação com o ente regulador: nº 05/2024.

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho (Saemas).

Responsável legal: Alex Fabian Cardin de Sousa.

Endereço: Rua Jordão Borghetti, nº 250, São João, Sertãozinho - SP - CEP 14.170-120.

Telefone: (16) 3946-4646.

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização.

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização.

2.2 PRESTADOR

Alexandre Roberto da Silva – Diretor de Departamento de Serviços.

Hernane Henrique Branquinho – Chefe de Setor.

3. FISCALIZAÇÃO

Em 07/01/2026 e 15/01/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
RES. RAP - S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. RAP - S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. P52 - SERTÃOZINHO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. P52 - SERTÃOZINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. P48 - SERTÃOZINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. P47 - SERTÃOZINHO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES. P47 - SERTÃOZINHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. P47 - SERTÃOZINHO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. P47 - SERTÃOZINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. P46 - SERTÃOZINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. P44 - SERTÃOZINHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. P44 - SERTÃOZINHO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. P44 - SERTÃOZINHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias

RES. P44 - SERTÃOZINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. P44 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P40 - SERTÃOZINHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. P40 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P39 - SERTÃOZINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. P38 - SERTÃOZINHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. P38 - SERTÃOZINHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. P38 - SERTÃOZINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. P34 - SERTÃOZINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. P33 CONCRETO - SERTÃOZINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. P33 CONCRETO - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. P30 - SERTÃOZINHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. P30 - SERTÃOZINHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. P22 - SERTÃOZINHO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. P22 - SERTÃOZINHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. P22 - SERTÃOZINHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. P22 - SERTÃOZINHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
POÇO P48 - SERTÃOZINHO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO P47 - SERTÃOZINHO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO P46 - SERTÃOZINHO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO P44 - SERTÃOZINHO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO P44 - SERTÃOZINHO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO P39 - SERTÃOZINHO	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias

POÇO P39 - SERTÃOZINHO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO P38 - SERTÃOZINHO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO P34 - SERTÃOZINHO	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
POÇO P34 - SERTÃOZINHO	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
POÇO P30 - SERTÃOZINHO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO P22 - SERTÃOZINHO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 10 ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE 09 VISTA DO LAGO - SERTÃOZINHO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 08 COLINAS DE SÃO PEDRO - SERTÃOZINHO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 08 COLINAS DE SÃO PEDRO - SERTÃOZINHO	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEE 08 COLINAS DE SÃO PEDRO - SERTÃOZINHO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE 08 COLINAS DE SÃO PEDRO - SERTÃOZINHO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE 05 SERT IV - SERTÃOZINHO	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEE 03 VILA GARCIA - SERTÃOZINHO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 01 AREIEIRO - SERTÃOZINHO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE 01 AREIEIRO - SERTÃOZINHO	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEA P52 - SERTÃOZINHO	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA P48 - SERTÃOZINHO	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA P47 - SERTÃOZINHO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA P47 - SERTÃOZINHO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEA P46 - SERTÃOZINHO	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

EEA P40 - SERTÃOZINHO	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEA P38 - SERTÃOZINHO	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA P33 - SERTÃOZINHO	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA P30 - SERTÃOZINHO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEA P30 - SERTÃOZINHO	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEA P22 - SERTÃOZINHO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA P22 - SERTÃOZINHO	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA P22 - SERTÃOZINHO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEA ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 13.739 - POÇO P22 (Sertãozinho)

POÇO P22

POÇO P22 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P22 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Sebastião Sampaio, 2711 - Jardim Sao Sebastiao, Sertãozinho - SP, 14169-200, Brasil. nº 2711. . **CEP:** 14169-200 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1460332, long=-47.9772851, accuracy=13.653

Fiscalizado	p22 sertaozinho #179346759
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	A captação subterrânea de água situa-se em local juntamente com o reservatório e a EEA.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Complementações nas
fichas do reservatório
P22 e EEA P22.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço, cercamento e laje de proteção.



Foto 2 - Tubo para medição de nível.



Foto 3 - Macromedidor instalado na tubulação do poço.



Foto 4 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 5 - Tanque de armazenamento e dosadora de Hipoclorito de Sódio



Foto 6 - Tanque de armazenamento e dosadora de Hipoclorito de Sódio



Foto 7 - Tanque de armazenamento e dosadora de Ácido Fluossilícico. Placa de identificação.



Foto 8 - Tanque de armazenamento e dosadora de Ácido Fluossilícico. Placa de identificação.



Foto 9 - Extintor na EEA do local.



Foto 10 - Pressão do extintor.



Foto 11 - Validade do extintor.



Foto 12 - Placa de identificação.



Foto 13 - CCO P22 - Vazão e acumulado do poço.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Instalar CAP no tubo de medição de nível.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tubo aberto e desprotegido.

Novo Item Fiscalizado 13.740 - Reservatório P22 (Sertãozinho)

Reservatório P22

RES. P22 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P22 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Gláuber Rocha, 80 - Jardim Canaa, Sertãozinho - SP, 14169-265, Brasil. nº 80. .
CEP: 14169-265 / Cidade: Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.146042675778126, long=-47.977555509308424, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório 22 #179346686
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa e cercamento do reservatório.



Foto 2 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Vista do reservatório face 1. Medidor de nível e escada de acesso.



Foto 4 - Vista do reservatório face 2.



Foto 5 - Vista do reservatório face 3.



Foto 6 - Vista do reservatório face 4.



Foto 7 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 8 - Tubulação de respiro.



Foto 9 - Tampas de inspeção 1 e 2.



Foto 10 - Tampa de inspeção 3.



Foto 11 - Tampa de inspeção 3 ao fundo.



Foto 12 - Estravasor do reservatório.



Foto 13 - Placa de identificação.



Foto 14 - Tubulação de recalque do poço P40 para o reservatório P22.



Foto 15 - CCO P22 - Nível, altura e volume do reservatório.



Foto 16 - Local de construção do novo reservatório P22.



Foto 17 - Local de construção do novo reservatório P22 (terra ao fundo).

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Providenciar guarda-corpo adequado na escada de acesso e em toda a área de circulação até as tampas de inspeção.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Beirada das tampas de inspeção sem guarda-corpo.



Foto 2 - Escada sem guarda-corpo.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasador sem tela de proteção.



Foto 2 - Tubulação de ventilação sem tela de proteção.



Foto 3 - Tubulação de ventilação sem tela de proteção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

As tampas de inspeção do reservatório devem estar fechadas, serem inteiriças e seguirem as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Aberturas nas laterais da tampa 3.



Foto 2 - Aberturas nas laterais da tampa 2.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Ferragens expostas. Executar a recomposição do revestimento da estrutura de alvenaria do reservatório, com correção das áreas com armadura do concreto exposta, de modo a garantir a integridade estrutural, a durabilidade e a segurança da edificação.



Foto 2 - Realizar a roçagem do mato.

Novo Item Fiscalizado 13.741 - EEA P22 (Sertãozinho)

EEA P22

EEA P22 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA P22 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Sebastião Sampaio, 2711 - Jardim Sao Sebastiao, Sertãozinho - SP, 14169-200, Brasil. nº 2711. . **CEP:** 14169-200 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.146037, long=-47.9772892, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea p22 #179348782
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

O local conta com duas EEAs. Uma recalca a água para o Centro e é utilizada apenas em situações de desabastecimento da região. A segunda recalca para o Batalhão. Complementações nas fichas do poço P22 e Reservatório P22.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 2 - Vista do interior da edificação da EEA. Bomna da esquerda para o Centro. Bomba da

direita para o Batalhão.



Foto 3 - Tubo de drenagem da gaxeta da bomba do Batalhão entupido.



Foto 4 - Saída da canaleta de drenagem.



Foto 5 - Drenagem da gaxeta da bomba do Batalhão.



Foto 6 - Manômetros das linhas de recalque.



Foto 7 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 8 - Painéis elétricos da EEA com porta quebrada.



Foto 9 - Canaleta de drenagem.



Foto 10 - CLCB com validade até 07/08/2027. Extintor na EEA do local (ficha 13.739).



Foto 11 - Tubulação de recalque para o Batalhão.



Foto 12 - Tubulação de recalque para o Centro.



Foto 13 - Tubulações de sucção.



Foto 14 - Tubulações de recalque.



Foto 15 - CCO P22 - Pressão de saída das EEAs.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Instalar conjuntos moto bombas reservas para as duas EEAs.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Realizar a drenagem adequada de lubrificação de gaxetas da bomba Batalhão.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem inadequada devido ao intupimento da tubulação.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Consertar a porta quebrada do painel elétrico.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Painel elétrico com a porta quebrada.


Novo Item Fiscalizado 13.785 - POÇO P30 (Sertãozinho)

POÇO P30

POÇO P30 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P30 - SERTÃOZINHO](#)

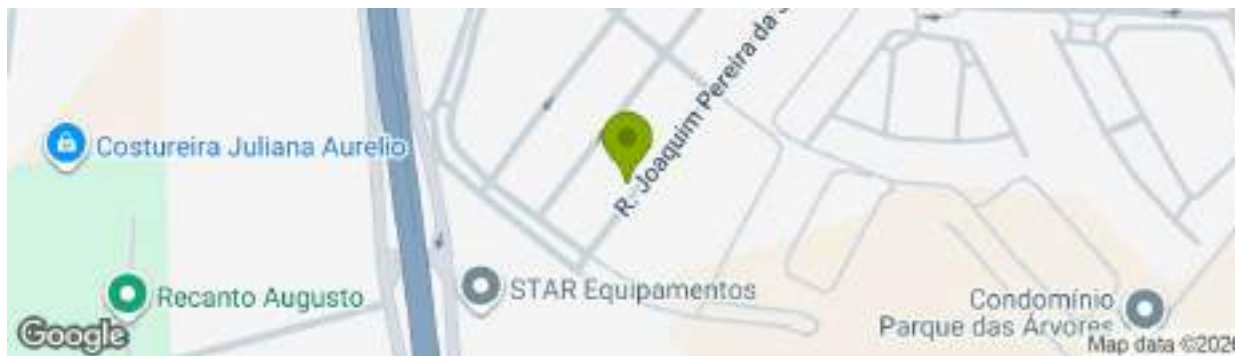

Endereço: R. Joaquim Pereira da Silva, 289 - Jardim Recreio dos Bandeirantes, Sertãozinho - SP, 14171-125, Brasil. nº 289. . **CEP:** 14171-125 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.15553116005658, long=-47.98893408882681, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço p30 #180548906
Data de início da fiscalização	15/01/2026
Data de término da fiscalização	15/01/2026

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Complementações nas fichas do reservatório P30 e EEA P30.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento da área.



Foto 2 - Cercamento da área.



Foto 3 - Cercamento da área.



Foto 4 - Vista geral do poço.



Foto 5 - Laje do poço.



Foto 6 - Macromedidor instalado na tubulação do poço



Foto 7 - Visor do macromedidor.



Foto 8 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 9 - Laje do poço.



Foto 10 - Placa de identificação.



Foto 11 - Placa de identificação.



Foto 12 - Placa de identificação.



Foto 13 - Vista geral do poço.



Foto 14 - Mangueiras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 15 - Tanque de armazenamento e dosadora de Ácido Fluossilícico.



Foto 16 - Tanque de armazenamento e dosadora de Hipoclorito de Sódio.



Foto 17 - No sistema de armazenagem de produtos químicos a ser instalado.



Foto 18 - Tubulação para futura instalação de bomba submersa.



Foto 19 - Tubulação para futura instalação de bomba submersa.



Foto 20 - Tubo para medição de nível.



Foto 21 - CCO P30 - Vazão, acumulado e nível do poço.



Foto 22 - Mancal reserva estocado no P49.



Foto 23 - Motor reserva estocado no P46.



Foto 24 - Motor reserva estocado no P46.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Adequar a placa de identificação do produto químico.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Placa de identificação apagada.


Novo Item Fiscalizado 13.787 - Reservatório P30 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P30 - Sertãozinho

RES. P30 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P30 - SERTÃOZINHO](#)

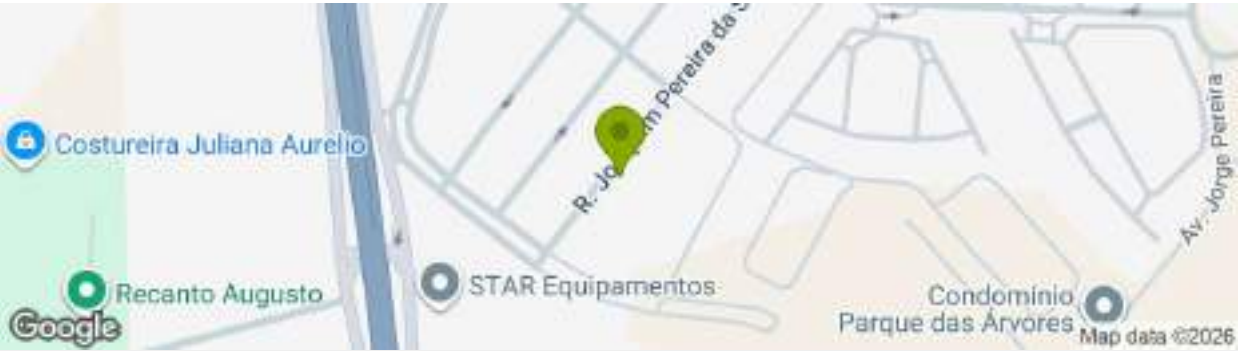

Endereço: R. Joaquim Pereira da Silva, 330 - Jardim Recreio dos Bandeirantes, Sertãozinho - SP, 14171, Brasil. nº 330. . **CEP:** 14171 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.155607494545496, long=-47.988619407614344, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório p30 Sertaozinho #180552099
Data de início da fiscalização	15/01/2026
Data de término da fiscalização	15/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e captação subterrânea. Os dois reservatórios são vasos comunicantes.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista de dois reservatórios vaso comunicantes.



Foto 2 - Vista do reservatório 1.



Foto 3 - Mangueira de medição de nível do reservatório 1.



Foto 4 - Guarda-corpo e extravasor do reservatório 1.



Foto 5 - Vista do reservatório 1.



Foto 6 - Buraco aberto para manutenção da adutora do P52.



Foto 7 - Adutora do p52.



Foto 8 - Tubulação vaso comunicante.



Foto 9 - Vista do reservatório 2.



Foto 10 - Aterramento do reservatório 2.



Foto 11 - Aterramento do reservatório 2.



Foto 12 - Guarda-corpo e extravasor do reservatório 2.



Foto 13 - Aterramento do reservatório 2.



Foto 14 - Descida do SPDA.



Foto 15 - Extrapasor do reservatório 2.



Foto 16 - Medidor de nível do reservatório 2.



Foto 17 - Vista do reservatório 2.



Foto 18 - Vista do reservatório 2.



Foto 19 - Macromedidor na adutora de chegada do reservatório 2.



Foto 20 - Tubulação vaso comunicante.



Foto 21 - Placa de identificação.



Foto 22 - CCO P30 - Nível, altura e volume do reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Realizar a recuperação da escada do reservatório 2 que se encontra com pontos de corrosão. Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar guarda-corpo

adequado em toda a área de circulação até as tampas de inspeção.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada com pontos de corrosão no reservatório 2.



Foto 2 - Escada com pontos de corrosão no reservatório 2.



Foto 3 - Escada com pontos de corrosão no reservatório 2.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do

reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[RES6.14] Observações Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Fechar o buraco da adutora do p52.



Foto 2 - Substituir conduítes do cabeamento na escada do reservatório 2.



Foto 3 - Substituir conduítes do cabeamento na escada do reservatório 2.




Foto 4 - Sanar integralmente os pontos de corrosão identificados na base do reservatório metálico, garantindo a integridade estrutural e a durabilidade do equipamento.

Novo Item Fiscalizado 13.786 - EEA P30 (Sertãozinho)

EEA P30

EEA P30 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEA P30 - SERTÃOZINHO](#)

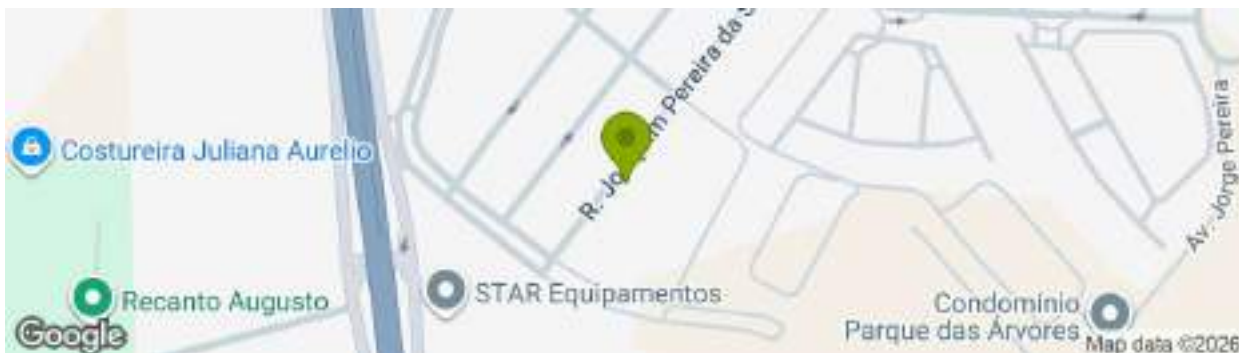

Endereço: R. Joaquim Pereira da Silva, 330 - Jardim Recreio dos Bandeirantes, Sertãozinho - SP, 14171, Brasil. nº 330. . **CEP:** 14171 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.15558419304007, long=-47.98862172700999, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea 30 Sertaozinho #180550769
Data de início da fiscalização	15/01/2026
Data de término da fiscalização	15/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Complementações nas fichas do reservatório P30 e poço P30.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 2 - Tubulação de sucção.



Foto 3 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 4 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 5 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta da bomba 1.



Foto 6 - Conjunto moto bomba 2.



Foto 7 - Drenagem da água de lubrificação da gaxeta da bomba 2.



Foto 8 - Saída da canaleta de drenagem.



Foto 9 - Extintores na EEA do local.



Foto 10 - Extintor com validade expirada.



Foto 11 - Pressão do extintor.



Foto 12 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 13 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 14 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 15 - Sistema de dosagem de produtos químicos.



Foto 16 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 17 - Sistema de dosagem de produtos químicos.



Foto 18 - Medição de pressão na tubulação de recalque.



Foto 19 - Dosagem de produtos in line.



Foto 20 - Tubulação de recalque com macromedidor em instalação.



Foto 21 - Macromedidor em instalação na tubulação de recalque.



Foto 22 - CCO P30 - Pressão de saída da EEA.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Realizar a drenagem adequada da água de lubrificação das gaxetas.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Piso molhado.



Foto 2 - Piso molhado.

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA4.9] Observações

Realizar a manutenção necessária no extintor.

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Extintor com validade expirada.

Novo Item Fiscalizado 13.752 - Reservatório P33 elevado concreto - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P33 elevado concreto - Sertãozinho

RES. P33 CONCRETO - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P33 CONCRETO - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Av. Hideo Takada, 155 - Conj. Hab. Antônio Pedro Ortolan, Sertãozinho - SP, 14177-200, Brasil. nº 155. . **CEP:** 14177-200 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.133538534403964, long=-48.01693896446678, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório 33 elevado concreto Sertãozinho #179399277
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e outro reservatório metálico.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementações nas
fichas do reservatório
P33 apoiado metálico e
EEA P33.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Guarda-corpo da escada.



Foto 2 - Guarda-corpo da escada.



Foto 3 - Guarda-corpo da escada.



Foto 4 - Linha de vida na escada.



Foto 5 - Isoladores do SPDA sem cabeamento.



Foto 6 - Vista do reservatório.



Foto 7 - Vista do reservatório.



Foto 8 - Extravasor.



Foto 9 - Acesso ao interior.



Foto 10 - Tubulação de abastecimento.



Foto 11 - Tubulação de abastecimento.



Foto 12 - Teto interno do reservatório.



Foto 13 - Extravasor.



Foto 14 - Poço P33 desativado.



Foto 15 - CCO P33 - Nível, altura e volume do reservatório 2 concreto.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar instalação de SPDA no local.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Isoladores do SPDA sem cabeamento.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar guarda-corpo adequado em toda a área de circulação até as tampas de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Extravasor sem tela de proteção. Não foi possível visualizar o

topo do reservatório.
Orienta-se instalar tela
de proteção em todas
as aberturas do
reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasar sem tela de proteção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível
visualizar o topo do
reservatório. A
ventilação deve seguir
as orientações do item
"5.14 Ventilação" da
NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível
visualizar o topo do
reservatório. A tampa
de inspeção do
reservatório deve estar
fechada, ser inteiriça e
seguir as orientações
do item "5.13 Inspeção"
da NBR 12217.


Novo Item Fiscalizado 13.750 - Reservatório P33 apoiado metálico - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P33 apoiado metálico - Sertãozinho

RES. P33 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P33 - SERTÃOZINHO](#)

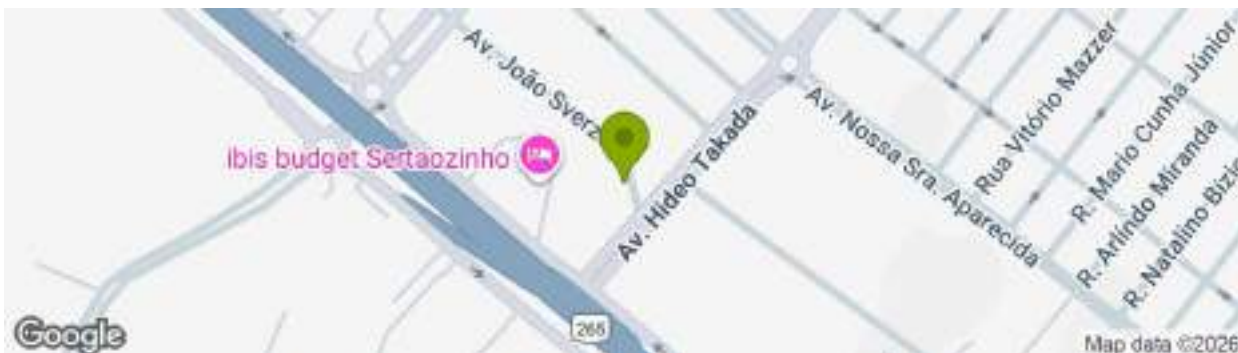

Endereço: Av. João Sverzut, 7 - Conj. Hab. Antônio Pedro Ortolan, Sertãozinho - SP, 14177-200, Brasil. nº 7. . **CEP:** 14177-200 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1336141, long=-48.0170614, accuracy=13.653

Fiscalizado	p33 reservatório apoiado metal #179397570
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementações nas fichas do reservatório P33 elevado concreto e EEA P33.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Tubo de medição de nível e guarda-corpo da escada e topo.



Foto 3 - Tubulação de sucção da EEA P33.



Foto 4 - Extravasor.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Vista do reservatório.



Foto 7 - Dreno de fundo.



Foto 8 - Vista do reservatório e EEA P33.



Foto 9 - Alimentação do reservatório.



Foto 10 - CCO P33 - Nível, altura e volume do reservatório 1 metálico.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Já apontado na ficha 13.752 do reservatório P33 elevado concreto.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar guarda-corpo

adequado em toda a área de circulação até as tampas de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES6.3] Observações

Consertar o vazamento indicado nas imagens.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento no registro amarelo.



Foto 2 - Vazamento no registro amarelo.



Foto 3 - Vazamento consertado pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).


Novo Item Fiscalizado 13.751 - EEA P33 (Sertãozinho)

EEA P33

EEA P33 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA P33 - SERTÃOZINHO](#)

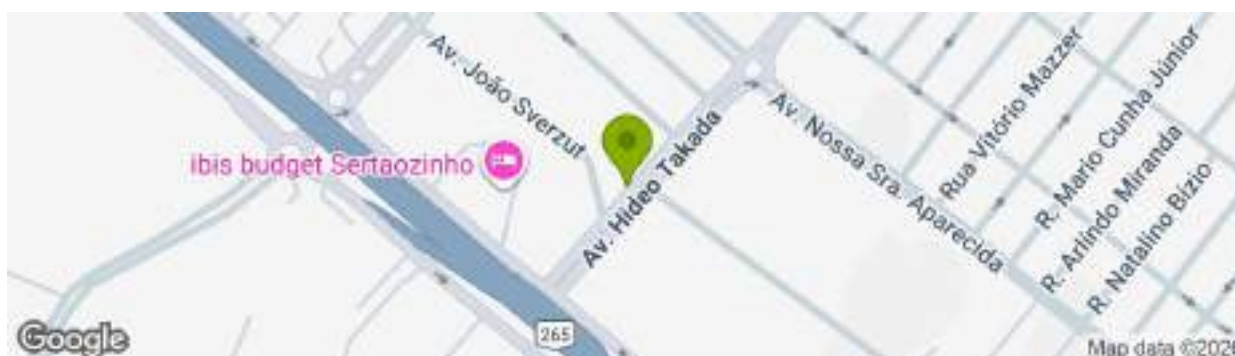

Endereço: Av. Hideo Takada, 155 - Conj. Hab. Antônio Pedro Ortolan, Sertãozinho - SP, 14177-200, Brasil. nº 155. . **CEP:** 14177-200 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.13357448935592, long=-48.01701010936823, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea 33 #179397587
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com dois reservatórios.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Portão de acesso ao local.



Foto 2 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 3 - Placa de identificação.



Foto 4 - Placa de identificação.



Foto 5 - Vista externa da porta de acesso.



Foto 6 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 7 - Conjunto moto bomba 1. Pressurização da rede de abastecimento.



Foto 8 - Drenagem da gaxeta.



Foto 9 - Conjunto moto bomba 2. Pressurização da rede de abastecimento.



Foto 10 - Drenagem da gaxeta.



Foto 11 - Bomba 3 sem motor. Reserva da EEA do reservatório de concreto elevado.



Foto 12 - Conjunto moto bomba 4. EEA do reservatorio de concreto.



Foto 13 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 14 - Extintores na EEA do local.



Foto 15 - Pressão do 1º extintor.



Foto 16 - Validade do 1º extintor. Vencido e removido pelo prestador no dia da fiscalização.



Foto 17 - Pressão do 2º extintor.



Foto 18 - Validade do 2º extintor.



Foto 19 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 20 - Vista interna da porta de acesso.



Foto 21 - Conjunto moto bomba 4 e canaletas de drenagem.



Foto 22 - Telemetria não identificada.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Instalar o motor da bomba reserva de recalque para o reservatório de concreto.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Conjunto reserva sem motor.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[EEA4.10] Observações

Realizar a roçagem do mato.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 2 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 3 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).



Foto 4 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).

Novo Item Fiscalizado 13.742 - POÇO P34 (Sertãozinho)

POÇO P34

POÇO P34 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P34 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Sebastião Sampaio, 641 - Centro, Sertãozinho - SP, 14160-050, Brasil. nº 641. .
CEP: 14160-050 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.134561181355096, long=-47.993121993408444, accuracy=13.653

Fiscalizado poço 34 #179355060

Data de início da fiscalização 07/01/2026

Observações Gerais

A captação subterrânea de água situa-se em local juntamente com o reservatório e a EEA.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Complementações nas
fichas do reservatório
P34 e EEA P34.

Fotos de CSB2.0

**Foto 1** - Vista geral do poço e cercamento.**Foto 2** - Acesso ao poço.**Foto 3** - Vista geral do poço.**Foto 4** - Placa de identificação.**Foto 5** - Laje do poço.**Foto 6** - Tubo para medição de nível.**Foto 7** - Macromedidor antigo desativado.**Foto 8** - Macromedidor instalado na tubulação do poço.



Foto 9 - Mangueiras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 10 - Mangueiras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 11 - Tanque de armazenamento e dosadora de Hipoclorito de Sódio.



Foto 12 - Tanque de armazenamento e dosadora de Ácido Fluossilícico.



Foto 13 - Extintor na EEA do local.



Foto 14 - Pressão do extintor.



Foto 15 - Validade do extintor.



Foto 16 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 17 - CCO P34 - Vazão, acumulado e nível do poço.

[CSB2.8] Observações

Instalar torneira para coleta de água bruta.

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Torneira instalada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).



Foto 2 - Torneira instalada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSB2.10] Observações

Apresentado o Requerimento nº. 20250035340-SVQ de 07/08/2025. Após o retorno do SP Águas, apresentar a outorga de captação subterrânea renovada.

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[CSB2.13] Observações

Realizar as manutenções necessárias na carga do extintor.

Fotos de CSB2.13



Foto 1 - Extintor despressurizado.

Novo Item Fiscalizado 13.743 - Reservatório P34 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P34 - Sertãozinho

RES. P34 - SERTÃOZINHO



Endereço: R. Sebastião Sampaio, 650 - Centro, Sertãozinho - SP, 14160-050, Brasil. nº 650. .
CEP: 14160-050 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1346219, long=-47.9930125, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório p34 #179355518
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Complementações nas fichas do poço P34 e EEA P34.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo e medidor de nível.



Foto 3 - Medidor de nível



Foto 4 - Base do reservatório.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Vista do extravasor.



Foto 7 - CCO P34 - Nível, altura e volume do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar instalação de SPDA no local.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Isoladores do SPDA sem cabeamento.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar guarda-corpo

adequado em toda a área de circulação até as tampas de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES6.3] Observações

Consertar o vazamento na tubulação de descarga de fundo.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Tubulação de descarga atravessando o muro.



Foto 2 - Vazamento interno sendo lançado no córrego.



Foto 3 - Vazamento interno sendo lançado no córrego.



Foto 4 - Vazamento consertado pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).

Novo Item Fiscalizado 13.744 - EEA P34 (Sertãozinho)

EEA P34

EEA P34 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA P34 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Sebastião Sampaio, 645 - Centro, Sertãozinho - SP, 14160-050, Brasil. nº 645. .

CEP: 14160-050 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.13451016595985, long=-47.99297640266956, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea34 #179358635
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 2 - Placa de identificação do local.



Foto 3 - Vista externa da porta de acesso.



Foto 4 - Vista interna da porta de acesso.



Foto 5 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 6 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 7 - Drenagem da gaxeta.



Foto 8 - Drenagem da gaxeta



Foto 9 - Conjunto moto bomba 2.



Foto 10 - Drenagem da gaxeta.



Foto 11 - Macromedidor de saída da EEA.



Foto 12 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 13 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 14 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 15 - Cercamento da área.



Foto 16 - Tubulação de sucção.



Foto 17 - Tubulação de recalque.

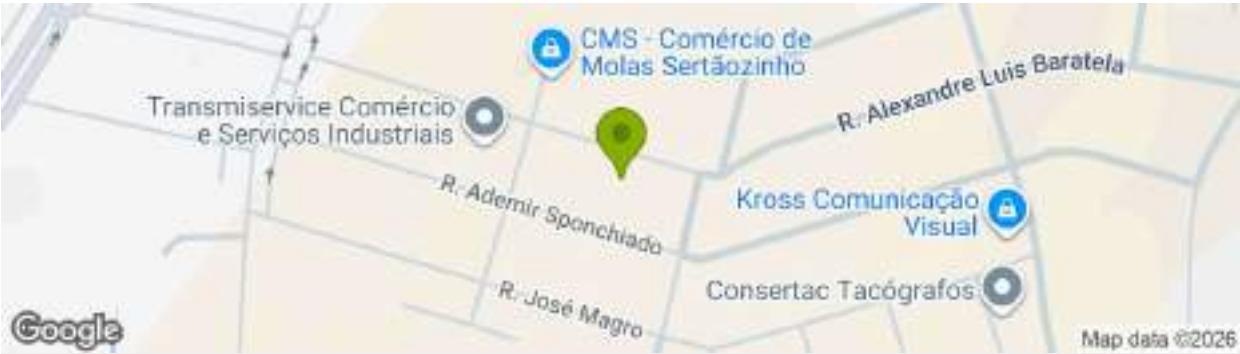


Foto 18 - CCO P34 - Pressão e vazão de saída da EEA.

Novo Item Fiscalizado 13.763 - POÇO P38 (Sertãozinho)

POÇO P38

POÇO P38 - SERTÃOZINHO



Endereço: R. Francisco Prizon, 402 - Distrito Industrial 3, Sertãozinho - SP, 14175-332, Brasil. nº 402. . **CEP:** 14175-332 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1515743090313, long=-48.00512740466707, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço 38 #179426014
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	A captação subterrânea de água situa-se em local juntamente com o reservatório e a EEA.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Complementações nas fichas do reservatório P38 e EEA P38.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Tubo para medição de nível.



Foto 4 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 5 - Macromedidor instalado na tubulação do poço.



Foto 6 - Laje do poço.



Foto 7 - Placa de identificação.



Foto 8 - Mangueiras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 9 - Tanque e dosadora de hipoclorito de sódio.



Foto 10 - Extintor na EEA do local.



Foto 11 - Pressão do extintor.



Foto 12 - Validade do extintor.



Foto 13 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 14 - Cercamento.



Foto 15 - CCO P38 - Vazão, acumulado e nível do poço.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

Segundo o SAEMAS:
Existência de fluoreto natural na faixa de concentração entre 0,85 a 0,95 mg/L. O recalque do P 48 envia água tratada através da rede de distribuição para o reservatório do P 38, mantendo por diluição a concentração máxima em 0,8 mg/L.

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Ausência de aplicação de flúor.



Foto 2 - Mangueiras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Providenciar e instalar placa de identificação dos produtos químicos.



Foto 2 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 3 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).



Foto 4 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).


Novo Item Fiscalizado 13.765 - Reservatório P38 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P38 - Sertãozinho

RES. P38 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P38 - SERTÃOZINHO](#)

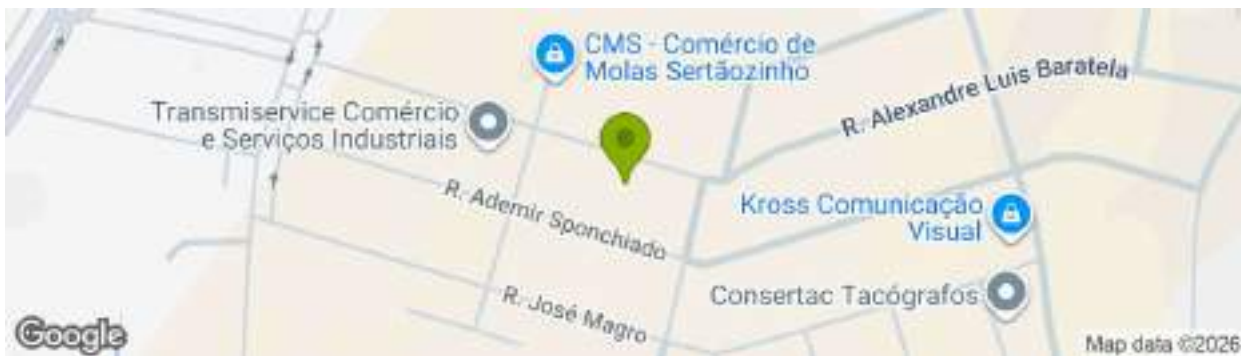

Endereço: R. Francisco Prizon, 402 - Distrito Industrial 3, Sertãozinho - SP, 14175-332, Brasil. nº 402. . **CEP:** 14175-332 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1510916, long=-48.0052526, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório p38 #179426037
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementações nas fichas da EEA P38 e poço P38.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Extravasor.



Foto 3 - Medidor de nível.



Foto 4 - Vista do reservatório.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Guarda-corpo da escada.



Foto 7 - Medidor de nível.



Foto 8 - Vista do reservatório.



Foto 9 - CCO P38 - Nível, altura e volume do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar instalação de SPDA no local.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo adequado no topo do reservatório em toda a área de circulação até as tampas de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Sanar integralmente os pontos de corrosão identificados na base do reservatório metálico e escada, garantindo a integridade estrutural e a durabilidade do equipamento.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Pontos de corrosão na escada e base do reservatório.



Foto 2 - Pontos de corrosão na escada e base do reservatório.



Foto 3 - Pontos de corrosão na escada.



Foto 4 - Pontos de corrosão na escada e base do reservatório.



Foto 5 - Pontos de corrosão na escada e base do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 13.764 - EEA P38 (Sertãozinho)

EEA P38

EEA P38 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA P38 - SERTÃOZINHO](#)

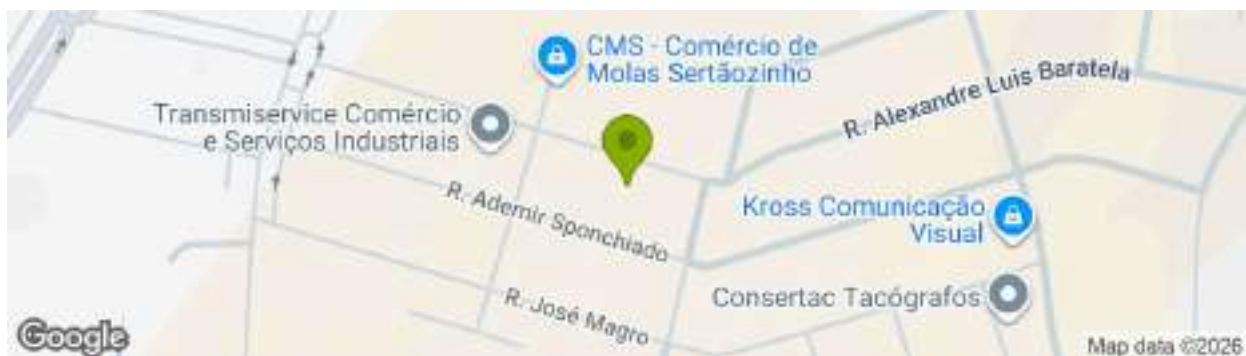

Endereço: R. Francisco Prizon, 402 - Distrito Industrial 3, Sertãozinho - SP, 14175-332, Brasil. nº 402. . **CEP:** 14175-332 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.151411488070217, long=-48.00538252501201, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea 38 #179427438
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 2 - Tubulação de recalque.



Foto 3 - Tubulação de sucção.



Foto 4 - Placa de identificação.



Foto 5 - Extintores na EEA do local.



Foto 6 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 7 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 8 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 9 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 10 - Conjunto moto bomba 2 sem motor.



Foto 11 - Macromedidor e medição de pressão na tubulação de recalque.



Foto 12 - CCO P38 - Pressão de saída da EEA.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Instalar o motor elétrico reserva da EEAT.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Bomba 2 sem motor.


Novo Item Fiscalizado 13.753 - POÇO P39 (Sertãozinho)

POÇO P39

POÇO P39 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P39 - SERTÃOZINHO](#)

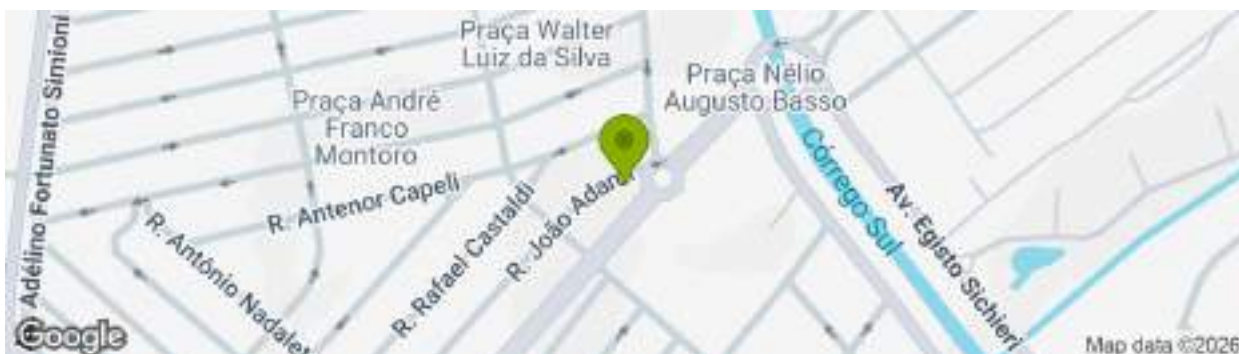

Endereço: R. João Adami, 376 - Conj. Hab. Antônio Pedro Ortolan, Sertãozinho - SP, 14177-238, Brasil. nº 376. . **CEP:** 14177-238 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.12793154466995, long=-48.01144711260806, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço 39 #179401269
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	A captação subterrânea de água situa-se em local juntamente com o reservatório e a EEA.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Complementações nas
fichas do reservatório
P39 e EEA P39.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento da área.



Foto 2 - Cercamento da área.



Foto 3 - Vista geral do poço.



Foto 4 - Tubo para medição de nível.



Foto 5 - Laje do poço.



Foto 6 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 7 - Macromedidor instalado na tubulação do poço



Foto 8 - Visor do macromedidor no momento 1.



Foto 9 - Visor do macromedidor no momento 2.



Foto 10 - Mangueiras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 11 - Mangueiras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 12 - Tanques e dosadoras de produtos químicos.



Foto 13 - Tanque de armazenamento e dosadora de Ácido Fluossilícico.



Foto 14 - Tanque de armazenamento e dosadora de Hipoclorito de Sódio.



Foto 15 - Placa de identificação.



Foto 16 - Placa de identificação.



Foto 17 - Extintor na EEA do local.



Foto 18 - Pressão do extintor.



Foto 19 - Validade do extintor.



Foto 20 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 21 - CCO P39 - Vazão, acumulado e nível do poço.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSB2.10] Observações

Providenciar a renovação da outorga de captação subterrânea.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Instalar placa de identificação do ácido fluossilícico.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Ausência de identificação do fluor.

Novo Item Fiscalizado 13.755 - Reservatório P39 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P39 - Sertãozinho

RES. P39 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P39 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. João Adami, 370 - Conj. Hab. Antônio Pedro Ortolan, Sertãozinho - SP, 14177-238, Brasil. nº 370. . **CEP:** 14177-238 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.12789321160095, long=-48.01162651997532, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório 39 #179403046
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e captação subterrânea. Os dois reservatórios são vasos comunicantes.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Complementações nas fichas da EEA P39 e poço P39.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista de dois reservatórios vaso comunicantes.



Foto 3 - Guarda-corpo e medição de nível do reservatório menor.



Foto 4 - Vista do reservatório menor.



Foto 5 - Extravasador do reservatório menor.



Foto 6 - Vista do reservatório menor.



Foto 7 - Vista do reservatório menor.



Foto 8 - Guarda-corpo e medição de nível do reservatório menor.



Foto 9 - Guarda-corpo e medição de nível do reservatório maior.



Foto 10 - Guarda-corpo e medição de nível do reservatório maior.



Foto 11 - Vista do reservatório maior.



Foto 12 - Interligação dos reservatórios.



Foto 13 - Vista do reservatório maior e extravasor.



Foto 14 - Vista do reservatório maior e extravasor.



Foto 15 - CCO P39 - Nível, altura e volume do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar instalação de SPDA no local.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES6.14] Observações

Realizar a roçagem do mato.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 2 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).

Novo Item Fiscalizado 13.754 - EEA P39 (Sertãozinho)

EEA P39

EEA P39 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA P39 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. João Adami, 370 - Conj. Hab. Antônio Pedro Ortolan, Sertãozinho - SP, 14177-238, Brasil. nº 370. . **CEP:** 14177-238 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1278241, long=-48.0117494, accuracy=13.653

Fiscalizado	p39 eea #179401228
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Complementações nas fichas do reservatório P39 e poço P39.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 2 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 3 - Tubulação de sucção.



Foto 4 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 5 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 6 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 7 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 8 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 9 - Medido de pressão da tubulação de recalque.



Foto 10 - Drenagem da gaxeta.



Foto 11 - Drenagem da gaxeta.



Foto 12 - Extintores na EEA do local.



Foto 13 - Tubulação de recalque com macromedidor.



Foto 14 - CCO P39 - Pressão e vazão de saída da EEA.


Novo Item Fiscalizado 13.782 - POÇO P40 (Sertãozinho)

POÇO P40

POÇO P40 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P40 - SERTÃOZINHO](#)

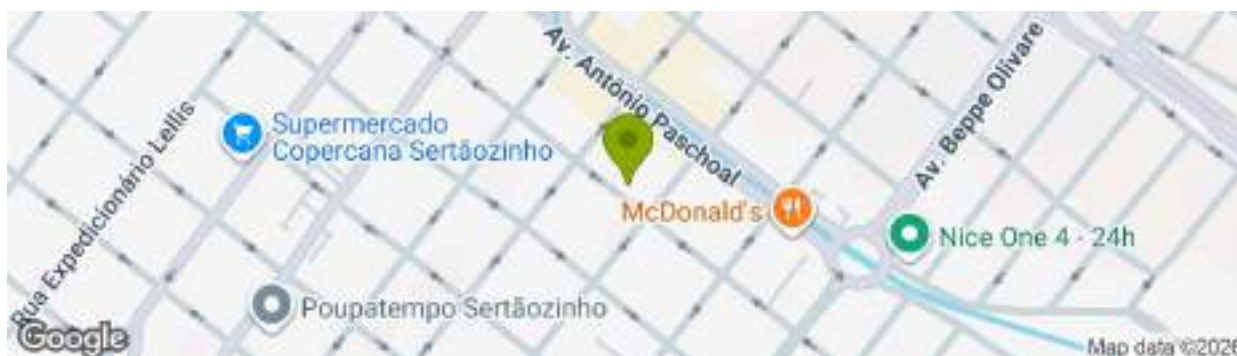

Endereço: R. Antônio Carotini, 1855 - Jardim Recreio dos Bandeirantes, Sertãozinho - SP, 14170-710, Brasil. nº 1855. . **CEP:** 14170-710 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.145580670817534, long=-47.98719516916835, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço p40 Sertaozinho #180542600
Data de início da fiscalização	15/01/2026
Data de término da fiscalização	15/01/2026
Observações Gerais	A captação subterrânea de água situa-se em local juntamente com o reservatório e a EEA.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Vista geral do poço.



Foto 4 - Laje do poço.



Foto 5 - Tubo para medição de nível.



Foto 6 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 7 - Macromedidor instalado na tubulação do poço.



Foto 8 - Visor do macromedidor no momento 1.



Foto 9 - Visor do macromedidor no momento 2.



Foto 10 - Ausência de aplicação de flúor.



Foto 11 - Mangueiras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 12 - Abrigo dos produtos químicos.



Foto 13 - Tanque e dosadora de hipoclorito de sódio.



Foto 14 - CCO P40 - Vazão, acumulado e nível do poço.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

Segundo o SAEMAS:
"A tubulação de recalque localizada na saída do reservatório é interligada diretamente ao reservatório 1 do P 30, onde o processo de fluoretação é realizado, em conjunto com a água proveniente do poço nº 30. Após o tratamento neste ponto, a água é direcionada pelo recalque para rede de distribuição".

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Ausência de tanque de ácido fluossilícico.



Foto 2 - Ausência de aplicação de flúor.


Novo Item Fiscalizado 13.780 - Reservatório P40 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P40 - Sertãozinho

RES. P40 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P40 - SERTÃOZINHO](#)

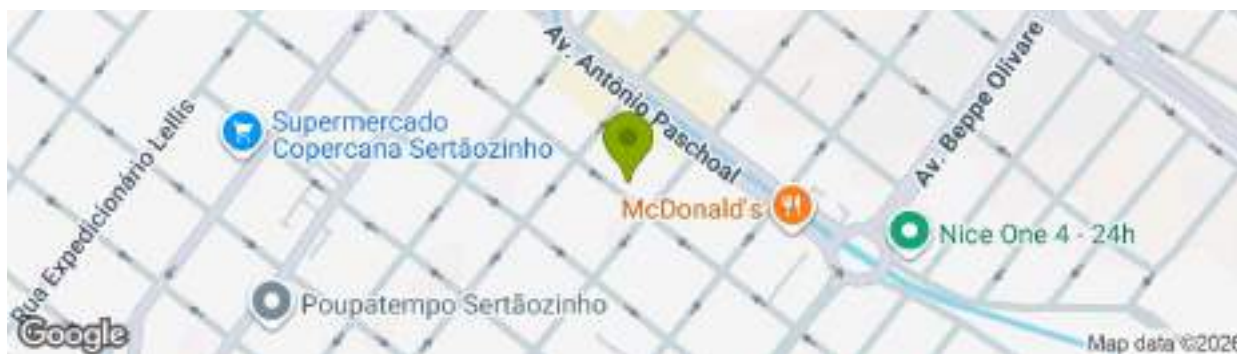

Endereço: R. Antônio Carotini, 1855 - Jardim Recreio dos Bandeirantes, Sertãozinho - SP, 14170-710, Brasil. nº 1855. . **CEP:** 14170-710 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.14570540692726, long=-47.98725777176061, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório 40 Sertaozinho #180540924
Data de início da fiscalização	15/01/2026
Data de término da fiscalização	15/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementações nas fichas da EEA P40 e poço P40.



Foto 1 - Vista geral do reservatório e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do reservatório e cercamento.



Foto 3 - Guarda-corpo, SPDA e medidor de nível (no chão).



Foto 4 - Guarda-corpo e descida do SPDA.



Foto 5 - Extravasor.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório



Foto 8 - Placa de identificação.



Foto 9 - Manutenção com roçagem.



Foto 10 - CCO P40 - Nível, altura e volume do reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Guarda-corpo do topo possui apenas a travessa superior (corrimão). Instalar travessa intermediária e de rodapé.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Guarda-corpo do topo apenas com travessa superior.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela na saída do extravasor. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasor com proteção de vedação comprometida.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES6.3] Observações

Corrigir a instalação do medidor de nível de mangueira para evitar vazamento.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Mangueira de nível no chão.



Foto 2 - Mangueira de nível no chão.



Foto 3 - Vazamento pela mangueira de nível.



Foto 4 - Mangueira corrigida pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).



Foto 5 - Mangueira corrigida pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).


Novo Item Fiscalizado 13.781 - EEA P40 (Sertãozinho)

EEA P40

EEA P40 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA P40 - SERTÃOZINHO](#)

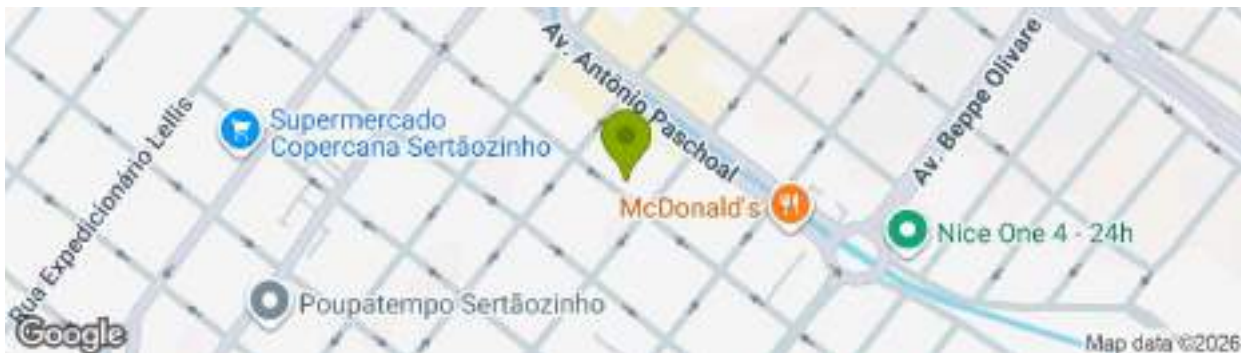

Endereço: R. Antônio Carotini, 1855 - Jardim Recreio dos Bandeirantes, Sertãozinho - SP, 14170-710, Brasil. nº 1855. . **CEP:** 14170-710 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.145563799887434, long=-47.98719171964214, accuracy=13.653

Fiscalizado

eea 40 Sertaozinho #180541938

Data de início da fiscalização

15/01/2026

Observações Gerais

EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Complementações nas
fichas do reservatório
P40 e poço P40.

Fotos de [EEA4.0]

**Foto 1** - Vista geral da edificação da EEA.**Foto 2** - Vista do interior da edificação da EEA.**Foto 3** - Conjunto moto bomba 1.**Foto 4** - Características da bomba 1.**Foto 5** - Conjunto moto bomba 2.**Foto 6** - Características da bomba 2.**Foto 7** - Saída da canaleta de drenagem.**Foto 8** - Extintores na EEA do local.



Foto 9 - Extintor sem pressão.



Foto 10 - Validade do extintor.



Foto 11 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 12 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 13 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 14 - Tubulação de recalque.



Foto 15 - Tubulação de sucção.



Foto 16 - CCO P40 - Pressão de saída da EEA.

Fotos de [EEA4.9]

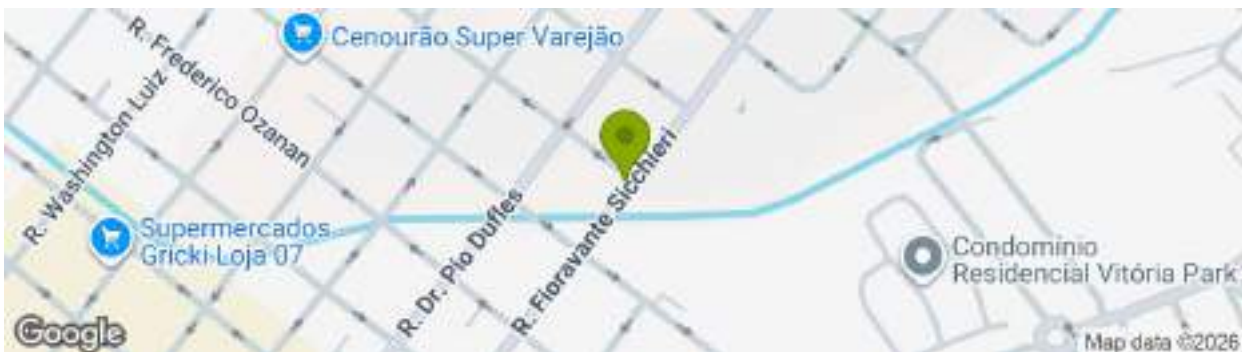


Foto 1 - Extintor sem pressão.

Novo Item Fiscalizado 13.734 - POÇO P44 (Sertãozinho)

POÇO P44

POÇO P44 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO P44 - SERTÃOZINHO](#)

Endereço: R. Crescência Carolo Balbo, 1373 - Centro, Sertãozinho - SP, 14160-680, Brasil. nº 1373. . **CEP:** 14160-680 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1371326119051, long=-47.98340198251085, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço p44 #179332699
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	A captação subterrânea de água situa-se em local juntamente com o reservatório e a EEA.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Complementações nas
fichas do reservatório
P44 e EEA P44.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço e cercamento.



Foto 2 - Acesso ao poço.



Foto 3 - Placa de identificação.



Foto 4 - Vista geral do poço.



Foto 5 - Tubo para medição de nível.



Foto 6 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 7 - Macromedidor instalado na tubulação do poço.



Foto 8 - Laje do poço.



Foto 9 - Mangueras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 10 - Mangueras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 11 - Tanque de armazenamento de Hipoclorito de Sódio no lugar do Ácido Fluossilícico.



Foto 12 - Dosadora de Hipoclorito de Sódio no compartimento ao lado.



Foto 13 - Extintor na EEA do local.



Foto 14 - Pressão do extintor.



Foto 15 - Validade do extintor.



Foto 16 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 17 - CCO P44 - Vazão, acumulado e nível do poço.

Fotos de CSB2.15



Foto 1 - Mangueras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 2 - Mangueras de aplicação de Ácido Fluossilícico e Hipoclorito de Sódio no reservatório.



Foto 3 - Ausência de aplicação de flúor.



Foto 4 - Abrigo de cloro e flúor. Ausência de flúor.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tanque de hipoclorito de sódio.
Identificação incorreta do produto químico.

Novo Item Fiscalizado 13.735 - Reservatório P44 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P44 - Sertãozinho

RES. P44 - SERTÃOZINHO



Endereço: R. Crescência Carolo Balbo, 1373 - Centro, Sertãozinho - SP, 14160-680, Brasil. nº 1373. . **CEP:** 14160-680 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Fiscalizado	reservatório p44 #179332417
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Complementações nas fichas do poço P44 e EEA P44. Segundo o prestador está em processo de licitação a substituição do reservatório.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da escada com guarda-corpo e medidor de nível.



Foto 2 - Vista da escada com guarda-corpo e medidor de nível.



Foto 3 - Base do reservatório.



Foto 4 - Extravasor danificado por corrosão.



Foto 5 - CCO P44 - Nível, altura e volume do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar instalação de SPDA no local.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Providenciar guarda-corpo adequado no topo do reservatório.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Topo sem guarda-corpo.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasor corroído sem tela de proteção. **Foto 2** - Extravasor corroído sem tela de proteção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Consertar todos os vazamentos apontados nas imagens.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento no registro de manobra.



Foto 2 - Vazamento no cordão de solda da base da estrutura metálica.



Foto 3 - Vazamento no cordão de solda da base da estrutura metálica.



Foto 4 - Vazamento no cordão de solda da base da estrutura metálica.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Realizar pintura de proteção contra oxidação.



Foto 2 - Consertar o extravasor. O extravasor deve seguir as orientações do item



Foto 3 - Consertar o extravasor. O extravasor deve seguir as orientações do item



Foto 4 - Sanar integralmente os pontos de corrosão identificados na base do reservatório metálico, garantindo a integridade estrutural e a durabilidade do equipamento.

Novo Item Fiscalizado 13.736 - EEA P44 (Sertãozinho)

EEA P44

EEA P44 - SERTÃOZINHO



Endereço: R. Crescência Carolo Balbo, 1373 - Centro, Sertãozinho - SP, 14160-680, Brasil. nº 1373. . **CEP:** 14160-680 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.13714746867149, long=-47.983408253404114, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea p44 #179335319
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	Complementações nas fichas do reservatório P44 e poço P44.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 2 - Placa de identificação do local.



Foto 3 - Tubulação de sucção.



Foto 4 - Tubulação de recalque.



Foto 5 - Placa de identificação do local.



Foto 6 - Vista externa da porta de acesso.



Foto 7 - Vista interna da porta de acesso.



Foto 8 - Extintor na EEA do local (ficha 13.734).



Foto 9 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 10 - Macromedidor de saída da EEA.



Foto 11 - Conjunto moto bomba 1 com selo mecânico.



Foto 12 - Conjunto moto bomba 2 com selo mecânico.



Foto 13 - Saída da canaleta de drenagem.



Foto 14 - Canaleta de drenagem.



Foto 15 - Transformador instalado no interior da edificação.



Foto 16 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 17 - Painéis elétricos do poço P44. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 18 - Cercamento da área.



Foto 19 - Cercamento e acesso da área.



Foto 20 - CCO P44 - Pressão e vazão de saída da EEA.

Fotos de [EEA4.8]

**Foto 1** - Registro de manobra com vazamento.**Foto 2** - Detalhe do registro de manobra com vazamento.**Foto 3** - Vazamento consertado pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).**Foto 4** - Vazamento consertado pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).

Novo Item Fiscalizado 13.757 - POÇO P46 (Sertãozinho)

POÇO P46

POÇO P46 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO P46 - SERTÃOZINHO](#)

Endereço: Rua Jordão Borghetti, 50 - São João, Sertãozinho - SP, 14170-350, Brasil. nº 50. .

CEP: 14170-350 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1387458, long=-48.0038484, accuracy=13.653

Fiscalizado	p46 #179406482
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	A captação subterrânea de água situa-se em local juntamente com o reservatório e a EEA.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Complementações nas
fichas do reservatório
P46 e EEA P46.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Tubo para medição de nível.



Foto 3 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 4 - Laje do poço.



Foto 5 - Macromedidor instalado na tubulação do poço.



Foto 6 - Macromedidor instalado na tubulação do poço.



Foto 7 - Tanque e dosadora de cloro ou fluor.



Foto 8 - Tanque e dosadora de cloro ou fluor.



Foto 9 - Abrigo dos tanques de produtos químicos.



Foto 10 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 11 - Extintor na EEA do local.



Foto 12 - CCO P46 - Vazão, acumulado e nível do poço.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Proteger o tubo de medição de nível com CAP.



Foto 2 - Providenciar e instalar placa de identificação dos produtos químicos.



Foto 3 - CAP instalado pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).



Foto 4 - CAP instalado pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).

Novo Item Fiscalizado 13.758 - Reservatório P46 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P46 - Sertãozinho

RES. P46 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P46 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Rua Jordão Borghetti, 50 - São João, Sertãozinho - SP, 14170-350, Brasil. nº 50. .

CEP: 14170-350 / Cidade: Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.13873045067644, long=-48.003906201658225, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório 46 #179407664
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do extravasor e tubo de medição de nível.



Foto 2 - Extravasor.



Foto 3 - Vista do reservatório.



Foto 4 - Guarda-corpo.



Foto 5 - Guarda-corpo.



Foto 6 - Vista do reservatório.



Foto 7 - Placa de identificação.



Foto 8 - CCO P46 - Nível, altura e volume do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O reservatório possui 4 cabos de aterramentos, sendo que 1 está desconectado. Realizar o reparo no aterramento.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Cabo de aterramento solto.



Foto 2 - Cabo de aterramento solto.



Foto 3 - Cabo do aterramento conectado.



Foto 4 - Cabo do aterramento conectado.



Foto 5 - Cabo do aterramento conectado.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar guarda-corpo adequado em toda a área de circulação até as tampas de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

Novo Item Fiscalizado 13.756 - EEA P46 (Sertãozinho)

EEA P46

EEA P46 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA P46 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Rua Jordão Borghetti, 50 - São João, Sertãozinho - SP, 14170-350, Brasil. nº 50. .

CEP: 14170-350 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.138744512956098, long=-48.003837281043474, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea 46 #179406362
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	Complementações nas fichas do reservatório P46 e poço P46.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Acesso ao local.



Foto 2 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 3 - Placa de identificação.



Foto 4 - Placa de identificação.



Foto 5 - Tubulação de sucção.



Foto 6 - Tubulação de recalque.



Foto 7 - Vista externa da porta de acesso.



Foto 8 - Vista interna da porta de acesso.



Foto 9 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 10 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 11 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 12 - Conjunto moto bomba 1 com selo mecânico.



Foto 13 - Conjunto moto bomba 2.



Foto 14 - Drenagem da gaxeta.



Foto 15 - Extintores na EEA do local.



Foto 16 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 17 - Pressão do extintor.



Foto 18 - Validade do extintor.



Foto 19 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 20 - Transformador no interior da EEA.



Foto 21 - CCO P46 - Pressão de saída da EEA.



Foto 22 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 23 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.

[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA4.9] Observações

Realizar as manutenções necessárias na carga do extintor.

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Validade do extintor expirada.

Novo Item Fiscalizado 13.745 - POÇO P47 (Sertãozinho)

POÇO P47

POÇO P47 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P47 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Av. José Antônio Angelote, 145 - Jardim Primeiro de Maio, Sertãozinho - SP, 14161, Brasil. nº 145. . **CEP:** 14161 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Fiscalizado	p47 #179364899
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	A captação subterrânea de água situa-se em local juntamente com o reservatório e a EEA.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Complementações nas
fichas do reservatório
P47 e EEA P47.



Foto 1 - Vista geral do poço e cercamento.
Recomenda-se retirar o material de construção da
entorno do poço.



Foto 2 - Vista geral do poço e cercamento.



Foto 3 - Laje do poço.



Foto 4 - Macromedidor instalado na tubulação do
poço.



Foto 5 - Local de monitoramento da CETESB.



Foto 6 - Torneira para tomada de água bruta e
tubo para medição de nível..



Foto 7 - Tanque de armazenamento de Hipoclorito
de Sódio



Foto 8 - Dosadora de Hipoclorito de Sódio



Foto 9 - Identificação do Hipoclorito de Sódio



Foto 10 - Tanque de armazenamento de Ácido Fluossilícico.



Foto 11 - Dosadora de Ácido Fluossilícico e identificação.



Foto 12 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 13 - Extintor na EEA do local e indicador de pressão.



Foto 14 - Validade do extintor.



Foto 15 - CCO P47 - Vazão e acumulado do poço.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Consertar vazamento no registro de manobra.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Registro de manobra com vazamento.



Foto 2 - Registro de manobra com vazamento.

Novo Item Fiscalizado 13.747 - Reservatório P47 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P47 - Sertãozinho

RES. P47 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P47 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Av. José Antônio Angelote, 145 - Jardim Primeiro de Maio, Sertãozinho - SP, 14161, Brasil. nº 145. . CEP: 14161 / Cidade: Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.12255445491739, long=-47.99516107641407, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório 47 #179365080
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementações nas fichas do poço P47 e EEA P47.



Foto 1 - Vista externa do reservatório e cercamento.



Foto 2 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Guarda-corpo da escada.



Foto 4 - Vista do reservatório.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Vista do reservatório.



Foto 7 - Vista do reservatório.



Foto 8 - Vista do reservatório.



Foto 9 - Medidor de nível.



Foto 10 - Medidor de nível.



Foto 11 - Medidor de nível.



Foto 12 - Vista do reservatório.



Foto 13 - Captor tipo Franklin.



Foto 14 - Placas de identificação.



Foto 15 - Estrutura do novo reservatório P47.



Foto 16 - Cobertura do novo reservatório P47.



Foto 17 - Interior do novo reservatório P47.



Foto 18 - Interior do novo reservatório P47.



Foto 19 - CCO P47 - Nível, altura e volume do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar instalação de SPDA no local.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Isoladores do SPDA sem cabeamento.



Foto 2 - Captor existente.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar guarda-corpo adequado em toda a área de circulação até as tampas de inspeção.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Providenciar tubo extravasor no reservatório. O extravasor deve seguir as orientações do item "5.10 Extravasor" da NBR 12217/1994.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Consertar os vazamentos na estrutura de alvenaria.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamentos na estrutura de alvenaria.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Executar a recomposição do revestimento da estrutura de alvenaria do reservatório, com correção das áreas com armadura do concreto exposta, de modo a garantir a integridade estrutural, a durabilidade e a segurança da edificação.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Armadura exposta.

Novo Item Fiscalizado 13.746 - EEA P47 (Sertãozinho)

EEA P47

EEA P47 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA P47 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Av. José Antônio Angelote, 145 - Jardim Primeiro de Maio, Sertãozinho - SP, 14161, Brasil. nº 145. . **CEP:** 14161 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1225561, long=-47.995168, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea P47 #179368516
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Complementações nas fichas do reservatório P47 e poço P47.



Foto 1 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 2 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 3 - Painéis elétricos da EEA.



Foto 4 - Manômetro da tubulação de recalque com agulha quebrada.



Foto 5 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 6 - Painel elétrico do poço. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 7 - Tubulação de sucção.



Foto 8 - Tubulação de recalque.



Foto 9 - CCO P47 - Pressão de saída da EEA.

[EEA4.7] Observações

Realizar a drenagem adequada de lubrificação de gaxeta.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Vazamento da drenagem.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Remover material de construção depositado no interior da EEA.



Foto 2 - Remover material de construção depositado no interior da EEA.



Foto 3 - Remover material de construção depositado no interior da EEA.



Foto 4 - Substituir o manômetro danificado.

POÇO P48

POÇO P48 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO P48 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Voluntário Otto Gomes Martins, 28 - Jardim Soljumar, Sertãozinho - SP, 14170-620, Brasil. nº 28. . **CEP:** 14170-620 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1479684, long=-47.9972605, accuracy=13.653

Fiscalizado	p48 #179429461
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	A captação subterrânea de água situa-se em local juntamente com o reservatório e a EEA.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Complementações nas fichas do reservatório P48 e EEA P48.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do poço, laje e cercamento.



Foto 2 - Tubo para medição de nível sem proteção.



Foto 3 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 4 - Macromedidor instalado na tubulação do poço.



Foto 5 - Tanque e dosadora de ácido fluossilícico.



Foto 6 - Tanque e dosadora de ácido fluossilícico.



Foto 7 - Tanque e dosadora de hipoclorito de sódio.



Foto 8 - Extintor na EEA do local.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Proteger a abertura do tubo de medição de nível com CAP.



Foto 2 - Reparar a alvenaria danificada da parede.



Foto 3 - Reparar a alvenaria danificada da parede.

Novo Item Fiscalizado 13.766 - Reservatório P48 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P48 - Sertãozinho

RES. P48 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P48 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Voluntário Otto Gomes Martins, 28 - Jardim Soljumar, Sertãozinho - SP, 14170-620, Brasil. nº 28. . **CEP:** 14170-620 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.147925968494953, long=-47.997218284170344, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório 48 #179429382
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA e captação subterrânea. Os dois reservatórios são vasos comunicantes.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista de dois reservatórios vaso comunicantes.



Foto 2 - Tubulação de sucção no reservatório 1.



Foto 3 - Guarda-corpo do reservatório 1.



Foto 4 - Guarda-corpo do reservatório 1.



Foto 5 - Medição de nível e extravasor do reservatório 1.



Foto 6 - Extravasor reservatório 1.



Foto 7 - Base do reservatório 1.



Foto 8 - Guarda-corpo do reservatório 1.



Foto 9 - Tubulação de sucção no reservatório 1.



Foto 10 - Guarda-corpo e extravasor do reservatório 2.



Foto 11 - Guarda-corpo do reservatório 2.



Foto 12 - Tubulação vaso comunicante no reservatório 2.



Foto 13 - Guarda-corpo do reservatório 2.



Foto 14 - Tubulação vaso comunicante no reservatório 2 (frente) para reservatório 1 (fundo).



Foto 15 - Extravasor reservatório 2.



Foto 16 - Placa de identificação.



Foto 17 - CCO P48 - Nível, altura e volume do reservatório.

[RES6.7] Observações	Providenciar instalação de SPDA no local.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[RES6.14] Observações	Realizar a roçagem do mato.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 2 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).



Foto 3 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).

Novo Item Fiscalizado 13.767 - EEA P48 (Sertãozinho)

EEA P48

EEA P48 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA P48 - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Voluntário Otto Gomes Martins, 28 - Jardim Soljumar, Sertãozinho - SP, 14170-620, Brasil. nº 28. . **CEP:** 14170-620 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.147968382249946, long=-47.99731285880734, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea 48 #179430479
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório e captação subterrânea.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)	
[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Tubulação de recalque com macromedidor para o bairro Bandeirante e outros.



Foto 3 - Tubulação de sucção.



Foto 4 - Tubulação de recalque para o São João.



Foto 5 - Vista externa da porta de acesso.



Foto 6 - Vista do interior da edificação com duas EEAs.



Foto 7 - Moto bomba 3 EEA Bandeirante.



Foto 8 - Moto bombas 1 e 2 EEA São João.



Foto 9 - Moto bombas 1 e 2 EEA São João.



Foto 10 - Extintor na EEA do local.



Foto 11 - Pressão do extintor.



Foto 12 - Validade do extintor.



Foto 13 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 14 - Vista interna da porta de acesso.



Foto 15 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 16 - Drenagem da água da gaxeta bomba 1.



Foto 17 - Drenagem da água da gaxeta bomba 2.



Foto 18 - Drenagem da água da gaxeta bomba 3.



Foto 19 - Saída da canaleta de drenagem.



Foto 20 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 21 - CCO P48 - Pressão de saída das duas EEAs.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Providenciar e instalar conjunto moto bomba reserva para a EEA Bandeirante.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - EEA Bandeirante com um único conjunto.


Novo Item Fiscalizado 13.778 - Reservatório P52 - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório P52 - Sertãozinho

RES. P52 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. P52 - SERTÃOZINHO](#)

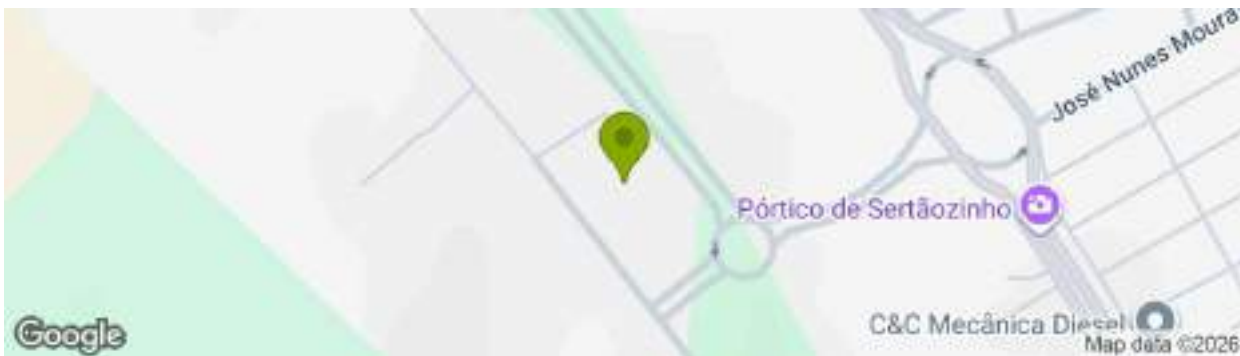

Endereço: R2VG+C6 - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1564917, long=-47.974461, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório 52 sertãozinho #180537891
Data de início da fiscalização	15/01/2026
Data de término da fiscalização	15/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementações na
ficha da EEA P52.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório e cercamento.



Foto 2 - Guarda-corpo e extravasor do reservatório.



Foto 3 - Guarda-corpo e extravasor do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - CCO P42 - Apenas a indicação do reservatório P52.



Foto 10 - CCO P42 com detalhe para o reservatório P52 100%.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Providenciar e instalar placa de identificação no local.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar instalação de SPDA no local.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar guarda-corpo adequado em toda a área de circulação até as tampas de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES6.14] Observações

Realizar a roçagem do mato.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 2 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).



Foto 3 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).


Novo Item Fiscalizado 13.779 - EEA P52 (Sertãozinho)

EEA P52

EEA P52 - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA P52 - SERTÃOZINHO](#)

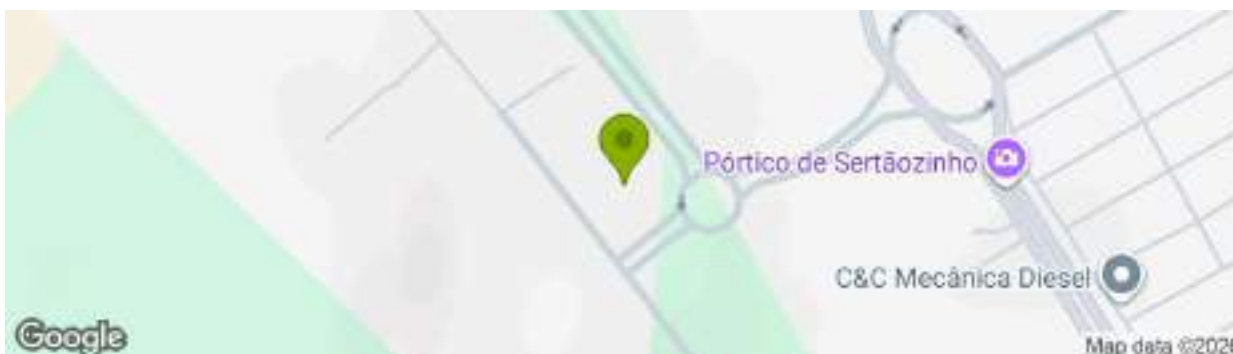

Endereço: R2VG+69 - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.156908743281207, long=-47.97401557585145, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea 52 Sertãozinho #180539260
Data de início da fiscalização	15/01/2026
Data de término da fiscalização	15/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 2 - Tubulação de recalque.



Foto 3 - Tubulação de sucção.



Foto 4 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 5 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 6 - Vista interna da porta de acesso.



Foto 7 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 8 - Conjunto moto bomba 2.



Foto 9 - Características da bomba.



Foto 10 - Macromedidor na linha de recalque.



Foto 11 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 12 - Painéis elétricos da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área	N/A
[EEA4.5] Observações	Já apontado na ficha 13.778 do reservatório P52.
[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEA4.4] Observações	Disponibilizar extintor para o local.


Novo Item Fiscalizado 13.760 - Reservatório ALCÍDIO BALBO - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório ALCÍDIO BALBO - Sertãozinho

RES. ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO](#)

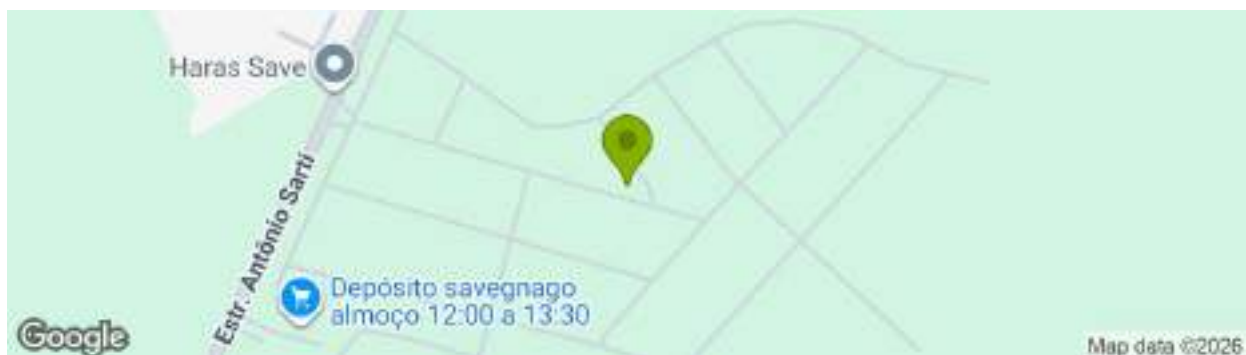

Endereço: RXQH+8M - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Fiscalizado	reservatório alcídio balbo #179412883
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementações na ficha da EEA Alcídio Balbo.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Guarda-corpo, extravasor e medidor de nível.



Foto 2 - Guarda-corpo e medidor de nível.



Foto 3 - Extravasor.



Foto 4 - Vista do reservatório.



Foto 5 - Tubulação de sucção da EEA.



Foto 6 - Capacidade do reservatório.



Foto 7 - Aterramento do reservatório.



Foto 8 - SPDA da edificação da EEA.



Foto 9 - SPDA da edificação da EEA.



Foto 10 - Aterramento do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área	N/A
[RES6.2] Observações	Já apontado na ficha 13.759 da EEA.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteira e


Novo Item Fiscalizado 13.759 - EEA ALCÍDIO BALBO (Sertãozinho)

EEA ALCÍDIO BALBO

EEA ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO](#)

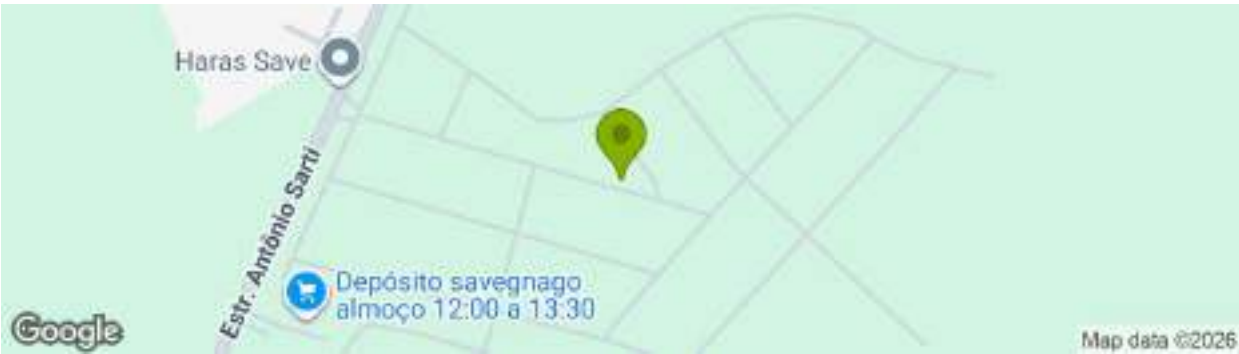

Endereço: RXQH+8J - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.161714013090137, long=-48.0208978789481, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea Alcídio Balbo #179412761
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	Complementações na ficha do reservatório Alcídio Balbo.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa do local e cercamento.



Foto 2 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 3 - Vista interna da porta de acesso.



Foto 4 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 5 - Painel elétrico da EEA.



Foto 6 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 7 - Tubulação de sucção.



Foto 8 - Tubulação de recalque.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

N/A

[EEA4.5] Observações

Providenciar e instalar placa de identificação no local.

Fotos de [EEA4.5]



Foto 1 - Placa de identificação instalada pelo prestador (E-mail de 23/01/2026).

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Realizar a drenagem adequada da água de lubrificação das gaxetas.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Ausência de tubo de drenagem e canaleta.



Foto 2 - Ausência de tubo de drenagem e canaleta.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Disponibilizar extintor para o local.

Novo Item Fiscalizado 13.783 - Reservatório RAP – S. JOAO / VERA - Sertãozinho (Sertãozinho)

Reservatório RAP – S. JOAO / VERA - Sertãozinho

RES. RAP – S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RAP – S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. Silo Simões, 601 - Vila Industrial, Sertãozinho - SP, 14170-420, Brasil. nº 601. .
CEP: 14170-420 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.145192951429706, long=-48.00235510944122, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório s joao Vera Sertaozinho #180545194
Data de início da fiscalização	15/01/2026
Data de término da fiscalização	15/01/2026
Observações Gerais	Reservatório encontra-se situado em local juntamente com EEA.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementações na
ficha da EEA São
João/Vera.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Guarda-corpo e medidor de nível.



Foto 4 - Saída do extravasor.



Foto 5 - Extravasor e guarda-corpo.



Foto 6 - Mangueira para medição de nível.



Foto 7 - Mangueira de nível pendurada e vazando.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.



Foto 12 - Vista geral do reservatório.



Foto 13 - Vista geral do reservatório.



Foto 14 - Vista geral do reservatório.



Foto 15 - Vista geral do reservatório.



Foto 16 - Placa de identificação.



Foto 17

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar instalação de SPDA no local.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar guarda-corpo adequado em toda a área de circulação até as tampas de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. Orienta-se instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar o topo do reservatório. A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteira e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Corrigir a instalação do medidor de nível de mangueira para evitar vazamento.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Mangueira de nível pendurada na escada.



Foto 2 - Vazamento pela mangueira de nível.

Novo Item Fiscalizado 13.784 - EEA S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO (Sertãozinho)

EEA S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO

EEA S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA S. JOÃO / VERA - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. José Bonini, 135 - Centro, Sertãozinho - SP, 14170-420, Brasil. nº 135. . CEP: 14170-420 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.145241636953937, long=-48.00247341722183, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea s joao Vera Sertaozinho #180546212
Data de início da fiscalização	15/01/2026
Data de término da fiscalização	15/01/2026
Observações Gerais	EEA encontra-se situada em local juntamente com Reservatório.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Complementações na
ficha do reservatório
São João/Vera.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da edificação da EEA.



Foto 2 - Tubulação de sucção.



Foto 3 - Vista externa da porta de acesso.



Foto 4 - Vista do interior da edificação da EEA.



Foto 5 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 6 - Drenagem da água de gaxeta da bomba 1.



Foto 7 - Características da bomba 1.



Foto 8 - Conjunto moto bomba 2.



Foto 9 - Drenagem da água de gaxeta da bomba 2.



Foto 10 - Medição de pressão da tubulação de recalque.



Foto 11 - Tubulação de recalque.



Foto 12 - Painelelétrico da EEA. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel



Foto 13 - Extintores na EEA do local.



Foto 14 - Pressão do extintor.



Foto 15 - Validade do extintor.



Foto 16 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 17 - CCO SJ/Vera.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Realizar a drenagem adequada da água de lubrificação das gaxetas.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Bomba 2 com o chão molhado.



Foto 2 - Chão molhado e saída da canaleta.



Foto 3 - Bomba 1.



Foto 4 - Drenagem da bomba 1.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Adequar as instalações elétricas dos painéis da EEA.



Foto 2 - Adequar a fiação solta na área externa da EEA.



Foto 3 - Adequar o cabeamento elétrico solto sobre a área externa da EEA.



Foto 4 - Adequar o cabeamento elétrico solto sobre a área externa da EEA.


Novo Item Fiscalizado 13.737 - EEE 01 AREIEIRO (Sertãozinho)

EEE 01 AREIEIRO

EEE 01 AREIEIRO - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 01 AREIEIRO - SERTÃOZINHO](#)

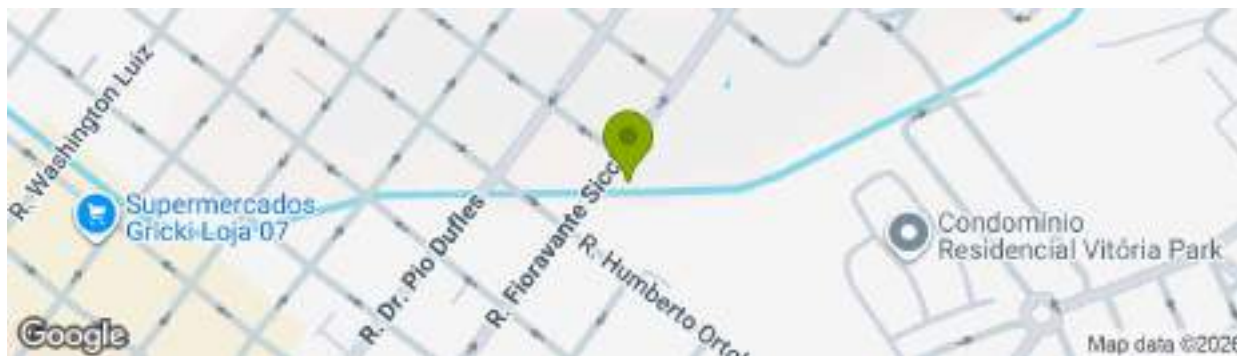

Endereço: R. Fioravante Sicchieri, 1530 - Centro, Sertãozinho - SP, 14160-770, Brasil. nº 1530. .

CEP: 14160-770 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.137283104279653, long=-47.98318493603932, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee1 #179338065
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEE7.0] Observações

Segundo o prestador está em processo de licitação a reforma da EEE.

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEEB.



Foto 2 - Cerca da EEEB.



Foto 3 - Vista geral da edificação da EEE.



Foto 4 - Placa de identificação.



Foto 5 - Conjuntos moto bombas de recalque.



Foto 6 - Vista interna do acesso à EEE.



Foto 7 - Extintor na EEE do local.



Foto 8 - Pressão do extintor.



Foto 9 - Validade do extintor.



Foto 10 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 11 - Conjuntos moto bombas de recalque.



Foto 12 - Identificação da bomba1.



Foto 13 - Identificação da bomba2.



Foto 14 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 15 - Conjunto moto bomba 2.



Foto 16 - Vista do fundo e caixas de chegada.



Foto 17 - Tampas de proteção improvisadas.



Foto 18 - Tubulação de sucção.



Foto 19 - Gradeamento de chegada.



Foto 20 - Limpeza do gradeamento de chegada.



Foto 21 - Local do gradeamento.



Foto 22 - CCO EEE1 - Nível da caixa de esgoto.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

As duas bombas funcionam ao mesmo tempo. Instalar terceiro conjunto moto bomba reserva.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Substituir telha danificada com abertura.



Foto 2 - Substituir telha danificada com abertura.



Foto 3 - Substituir telha danificada com abertura.



Foto 4 - Instalar tampas de inspeção adequadas e seguras para a operação.



Foto 5 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 6 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 7 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 13/01/2026).



Foto 8 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 13/01/2026).



Foto 9 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 13/01/2026).

Novo Item Fiscalizado 13.768 - EEE 02 DISTRITO INDUSTRIAL (Sertãozinho)

EEE 02 DISTRITO INDUSTRIAL

EEE 02 DISTRITO INDUSTRIAL - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 02 DISTRITO INDUSTRIAL - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: R. José Batista Soares, 509 - Cinep - Cidade Industrial e Empresarial, Sertãozinho - SP, 14176-119, Brasil. nº 509. . **CEP:** 14176-119 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.150637935458445, long=-48.01911712321122, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee 2 #179423533
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEEB e cercamento.



Foto 2 - Vista geral da edificação da EEE.



Foto 3 - Placa de identificação.



Foto 4 - Poço de sucção.



Foto 5 - Poço de chegada com ausência de cesto.



Foto 6 - Tanque pulmão.



Foto 7 - Vista externa da porta de acesso.



Foto 8 - Extintor na EEE do local.



Foto 9 - Pressão do extintor.



Foto 10 - Validade do extintor.



Foto 11 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 12 - Conjuntos moto bombas de recalque.



Foto 13 - Cercamento.



Foto 14 - Painelelétrico da EEE. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 15 - CCO EEE2 - Nível da caixa de esgoto.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE7.5] Observações

Não possui. Segundo o SAEMAS as bombas autoescurvantes permitem a passagem dos sólidos que são posteriormente triturados na entrada da ETE. Justificativa anexa ao relatório.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[EEE7.12] Observações

Realizar a roçagem do mato.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 2 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 16/01/2026).



Foto 3 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 16/01/2026).



Foto 4 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 16/01/2026).



Foto 5 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 16/01/2026).


Novo Item Fiscalizado 13.762 - EEE 03 VILA GARCIA (Sertãozinho)

EEE 03 VILA GARCIA

EEE 03 VILA GARCIA - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 03 VILA GARCIA - SERTÃOZINHO](#)

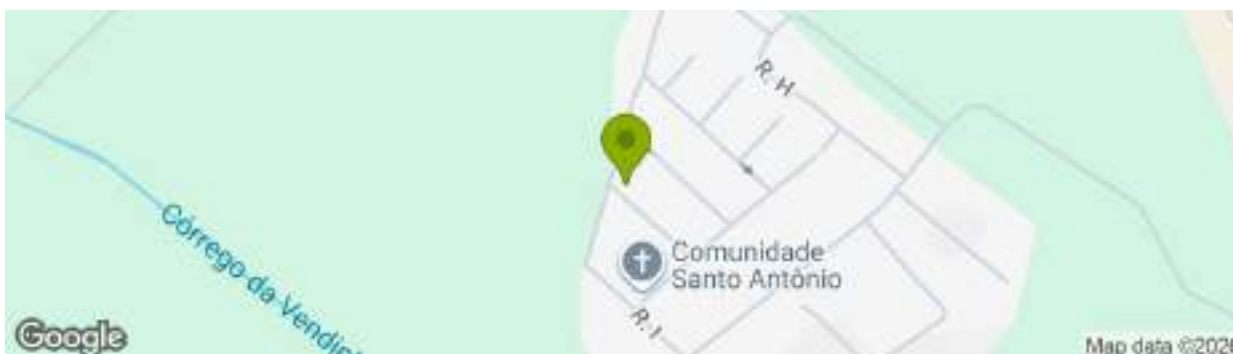

Endereço: R. Chico Mendes, 117 - Chácaras de Recreio Pedregal - Vila Garcia, Sertãozinho - SP, 14176-880, Brasil. nº 117. . **CEP:** 14176-880 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.15273465483339, long=-48.02583066173206, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee 3 #179423514
--------------------	------------------

Data de início da fiscalização	07/01/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	07/01/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista interna geral.



Foto 2 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 3 - Caixa de chegada.



Foto 4 - Caixa de chegada.



Foto 5 - Tubulação de sucção da bomba 2.



Foto 6 - Placa de identificação.



Foto 7 - Extintor na EEE do local.



Foto 8 - Pressão do extintor.



Foto 9 - Validade do extintor.



Foto 10 - Conjunto moto bomba 2.



Foto 11 - Conjunto moto bomba 2.



Foto 12 - Motor da bomba 2.



Foto 13 - Tubulação de recalque da bomba 2.



Foto 14 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 15 - Características da bomba 1.



Foto 16 - Cercamento.



Foto 17 - CCO EEE3 - Nível da caixa de esgoto.



Foto 18 - Paineleltrico da bomba 2 da EEE.
Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 19 - Paineleltrico da bomba 1 da EEE.
Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.

[EEE7.5] Observações

Não Possui. Segundo o SAEMAS as bombas autoescorvantes permitem a passagem dos sólidos que são posteriormente triturados na entrada da ETE. Justificativa anexa ao relatório.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 2 - Adequar as tampas enferrujadas e soltas.



Foto 3 - Adequar as tampas enferrujadas e soltas.



Foto 4 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 16/01/2026).



Foto 5 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 16/01/2026).



Foto 6 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 16/01/2026).



Foto 7 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 16/01/2026).


Novo Item Fiscalizado 13.749 - EEE 05 SERT IV (Sertãozinho)

EEE 05 SERT IV

EEE 05 SERT IV - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 05 SERT IV - SERTÃOZINHO](#)

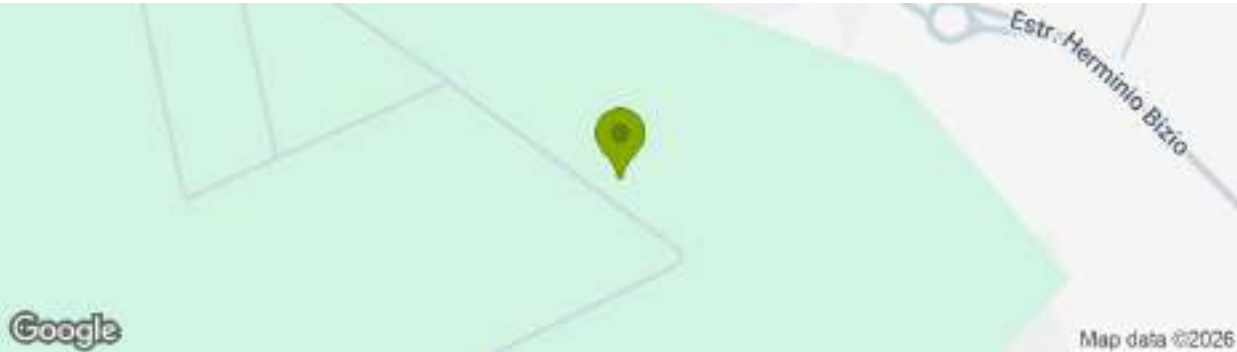

Endereço: VX6C+MX - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1383113861084, long=-48.02758026123047, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee5 #179393008
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEEB e cercamento.



Foto 2 - Caixas de chegada e poço de sucção.



Foto 3 - Placa de identificação.



Foto 4 - Estrutura para içamento de bombas.



Foto 5 - Válvulas para manobras.



Foto 6 - Poço de sucção com duas bombas e resíduos flutuando.



Foto 7 - Painéis elétricos da EEE. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 8 - Painel demonstrando o funcionamento das duas bombas.



Foto 9 - Extintor na EEE do local.



Foto 10 - Pressão do extintor.



Foto 11 - Validade do extintor.



Foto 12 - Poço de chegada com cesto sem proteção superior e resíduos flutuando.



Foto 13 - Tanque pulmão enterrado.



Foto 14 - CCO EEE5 - Nível da caixa de esgoto.

[EEE7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

[EEE7.11] Observações

Adequar a operação do cesto baixando o nível do recalque ou fechando a parte superior do cesto para conter os resíduos sólidos.

Fotos de [EEE7.11]



Foto 1 - Cesto sem proteção superior que liberar resíduos sólidos em níveis elevados de esgoto na EEE.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[EEE7.12] Observações

Realizar a roçagem do mato.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 2 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 24/01/2026).



Foto 3 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 24/01/2026).



Foto 4 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 24/01/2026).



Foto 5 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 24/01/2026).

Novo Item Fiscalizado 13.738 - EEE 08 COLINAS DE SÃO PEDRO (Sertãozinho)

EEE 08 COLINAS DE SÃO PEDRO

EEE 08 COLINAS DE SÃO PEDRO - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 08 COLINAS DE SÃO PEDRO - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: Rod. Carlos Tonani, 610 - Jardim Recreio dos Bandeirantes, Sertãozinho - SP, 14174-000, Brasil. nº 610. . **CEP:** 14174-000 / **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1614119, long=-47.9546813, accuracy=13.653

Fiscalizado eee8 #179342661

Data de início da fiscalização 07/01/2026

Data de término da fiscalização 07/01/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEEB.



Foto 2 - Cerca da EEEB.



Foto 3 - Caixas de válvulas e recalque.



Foto 4 - Caixa de chegada.



Foto 5 - Poço sucção.



Foto 6 - Caixa de válvulas.



Foto 7 - Tubulação de recalque.



Foto 8 - Tubulação de retorno.



Foto 9 - Vista geral da edificação da EEE.



Foto 10 - Acesso à EEEB e estrutura para içamento de bombas.



Foto 11 - Placa de identificação.



Foto 12 - Ausência de extintor.



Foto 13 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 14 - CLCB com validade até 07/08/2027.



Foto 15 - Painéis elétricos da EEE. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 16 - CCO EEE8 - Nível da caixa de esgoto.

[EEE7.5] Observações

Instalar sistema de gradeamento ou cesto ou sistema de trituração.

[EEE7.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEE7.3] Observações

Instalar sistema de bombeamento reserva no local.

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

Disponibilizar extintor para o local.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 2 - Caixa de válvulas com esgoto proveniente do extravasamento.



Foto 3 - Poço de sucção. Indicação do extravasamento do poço. Corrigir nível do poço para evitar extravasamento para a caixa de válvulas.



Foto 4 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 13/01/2026).



Foto 5 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 13/01/2026).



Foto 6 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 13/01/2026).

Novo Item Fiscalizado 13.748 - EEE 09 VISTA DO LAGO (Sertãozinho)

EEE 09 VISTA DO LAGO

EEE 09 VISTA DO LAGO - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 09 VISTA DO LAGO - SERTÃOZINHO](#)



Endereço: VXG4+W5 - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1227201, long=-48.0445203, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee8 #179388972
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEEB e cercamento..



Foto 2 - Caixas de chegada.



Foto 3 - Vista geral da edificação da EEE e placa de identificação.



Foto 4 - Conjuntos moto bombas de recalque.



Foto 5 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 6 - Conjunto moto bomba 2.



Foto 7 - Painel elétrico da EEE. Recomenda-se a identificação adequada dos comandos do painel.



Foto 8 - Pressão do 1º extintor.



Foto 9 - Validade do 1º extintor.



Foto 10 - Pressão do 2º extintor.



Foto 11 - Validade do 2º extintor. Vencido e removido no dia pelo prestador.



Foto 12 - Gerador da EEE.



Foto 13 - Capacidade do gerador.



Foto 14 - Tubulação de sucção.



Foto 15 - Cesto de resíduo sólidos.



Foto 16 - Cercamento.



Foto 17 - CCO EEE4 (mesma que EEE9) - Nível da caixa de esgoto.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE7.12] Observações

Realizar as adequações apontadas nas imagens.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 2 - Fixar a tampa para evitar acidentes.



Foto 3 - Tampa solta e sem fixação.



Foto 4 - Remover coméia de abelhas da tubulação de recalque.



Foto 5 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).



Foto 6 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).



Foto 7 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 20/01/2026).


Novo Item Fiscalizado 13.761 - EEE 10 ALCÍDIO BALBO (Sertãozinho)

EEE 10 ALCÍDIO BALBO

EEE 10 ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE 10 ALCÍDIO BALBO - SERTÃOZINHO](#)

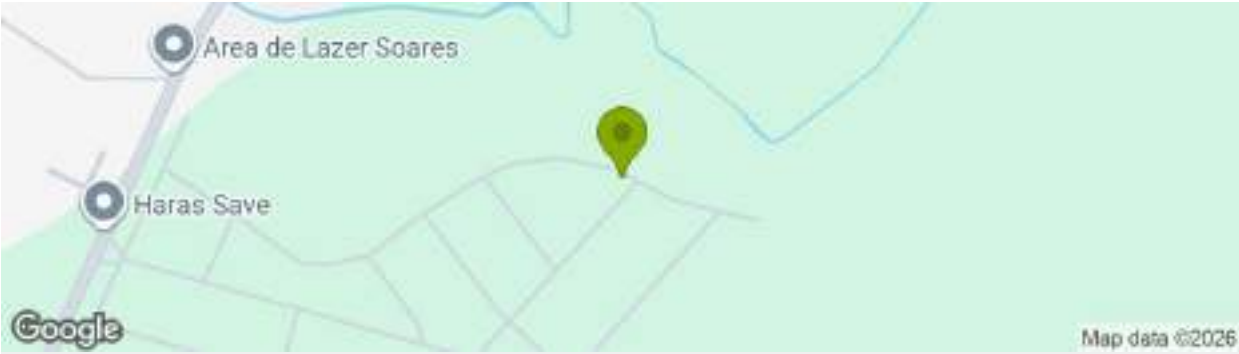

Endereço: RXQJ+WM - Cruz das Posses, Sertãozinho - SP, Brasil. . **Cidade:** Sertãozinho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.160178, long=-48.018324, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee alcídio balbo #179414003
Data de início da fiscalização	07/01/2026
Data de término da fiscalização	07/01/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEEB e cercamento.



Foto 2 - Caixas de chegada e poço de sucção.



Foto 3 - Cercamento da área.



Foto 4 - Vista geral da edificação da EEE.



Foto 5 - Poço de chegada com tampa fixa.



Foto 6 - Poço de chegada com cesto.



Foto 7 - Poço de chegada com cesto.



Foto 8 - Conjuntos moto bombas de recalque.



Foto 9 - Painel elétrico da EEE.



Foto 10 - Conjuntos moto bombas de recalque.



Foto 11 - Tubulação de sucção.



Foto 12 - Características da bomba 1.



Foto 13 - Características da bomba 2.

[EEE7.6] Ausência de identificação da área

N/A

[EEE7.6] Observações

Providenciar e instalar placa de identificação no local.

Fotos de [EEE7.6]



Foto 1 - Placa de identificação instalada pelo prestador (E-mail de 23/01/2026).



Foto 2 - Placa de identificação instalada pelo prestador (E-mail de 23/01/2026).

[EEE7.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE7.4] Observações

Disponibilizar extintor para o local.

[EEE7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[EEE7.12] Observações

Realizar a roçagem do mato.

Fotos de [EEE7.12]



Foto 1 - Realizar a roçagem do mato.



Foto 2 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 23/01/2026).



Foto 3 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 23/01/2026).



Foto 4 - Roçagem realizada pelo prestador (E-mail de 23/01/2026).

André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 3 vezes - última modificação: 27/01/2026 11:16:27)

É base de:

Auto de Notificação 032/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 078/2026 - Relatório de fiscalização programada de Sertãozinho
- Ofício 197/2026 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 052/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

EEE_Justificativa_para_ausencia_de_cestos_em_bombas_autoescorvantes.pdf (261,51 KB)	2 downloads
Laudos_Cloro_e_Fluor_SAEMAS_assinados.pdf (385,43 KB)	0 downloads
Outorga_P22_P30_P38_P42_P44.pdf (291,95 KB)	1 download
Outorga_P40.pdf (654,65 KB)	1 download
Outorga_P45_P46_P47.pdf (698,34 KB)	0 downloads
Outorga_P48.pdf (432,09 KB)	0 downloads
Qualidade_da_agua_dos_pocos.rar (16,98 MB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/01/2026 09:34:27	André Aukar B. de Camargo D2 emitiu o Auto de Notificação 032/2026 a partir deste documento.
27/01/2026 11:20:22	André Aukar B. de Camargo D2 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 034/2026 com o certificado ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69 conforme MP nº 2.200/2001.

Tramitação 1-034/2026 27/01/2026 11:21 (Encaminhado) André C. D2 DTO - Diretoria ... A/C Vanessa P. CC	Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO, Para providências, por gentileza. — André Aukar B. de Camargo Analista de Regulação e Fiscalização
Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas	
27/01/2026 11:21:45	E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (5)

