



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
350.517.754.811.218.093

Ares Pcj

CC

06/04/2026 10:12

Município

Brodowski

· 16 3664-9100

CNPJ 45.301.652/0001-02

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

PRESTADOR: BRODOWSKI SANEAMENTO S.A.

Verificação de Não Conformidades

Ribeirão Preto, Abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Brodowski

Prefeito: Fábio Maximiniano Vercezi Severi

Endereço: Praça Martin Moreira, 142 - Centro

Telefone: (16) 3664-9114

E-mail: gabinete@brodowski.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: ADIN nº20255607520218260000

1.2 PRESTADOR

Nome: Brodowski Saneamento S.A.

Responsável legal: Paulo Roberto de Oliveira

Endereço: Av. Dr. Rebouças, 757 - Centro

Telefone: (11) 95020-6424

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização

3. FISCALIZAÇÃO

Em 10 de março de 2026 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios do município, com enfoque nos itens 6.7 - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados, 6.9 - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação, 6.10 - O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições e 6.13 – Reservatório sem tubulação de ventilação, conforme Resolução ARES PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
RESERVATÓRIO DAL PICOLO - BRODOWSKI	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO APOIADO CONTENDAS - BRODOWSKI	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO CITY BRODOWSKI - BRODOWSKI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO CITY BRODOWSKI - BRODOWSKI	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO COHAB 2 - BRODOWSKI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO COHAB 2 - BRODOWSKI	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO COHAB 4 - BRODOWSKI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato

RESERVATÓRIO COHAB 4 - BRODOWSKI	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO COHAB 4 - BRODOWSKI	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO DISTRITO INDUSTRIAL - BRODOWSKI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO DISTRITO INDUSTRIAL - BRODOWSKI	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO CASA BRANCA - BRODOWSKI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO FORTALEZA - BRODOWSKI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO GIRARD - BRODOWSKI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO GIRARD - BRODOWSKI	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO GIRARD - BRODOWSKI	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO JARDIM MIRANDA 1 - BRODOWSKI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO JOÃO LUIS DE VICENTE - BRODOWSKI	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO JOÃO LUIS DE VICENTE - BRODOWSKI	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO MARGARIDA - BRODOWSKI	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO MARIA DO CARMO - BRODOWSKI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO MARIA DO CARMO - BRODOWSKI	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO MARIA DO CARMO - BRODOWSKI	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIOS APOIADOS CASA BRANCA I E II - BRODOWSKI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIOS APOIADOS CASA BRANCA I E II - BRODOWSKI	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

Novo Item Fiscalizado 14.353 - Reservatório Belas Artes - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Belas Artes - Brodowski

RESERVATÓRIO BELAS ARTES - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO BELAS ARTES - BRODOWSKI](#)



Endereço: 2948+JC, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054257, long=-47.8100657, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Belas Artes - Brodowski #190819196
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista lateral exibindo tubo extravasor e tubo de dreno.



Foto 3 - Vista lateral exibindo escadas, guarda corpo e tubo de alimentação.



Foto 4 - Vista lateral do reservatório.



Foto 5 - Vista lateral do reservatório.



Foto 6 - Vista do topo do reservatório, exibindo tampa de inspeção em boas condições.



Foto 7 - Vista superior da área da unidade.



Foto 8 - Antena do SPDA.



Foto 9 - Tubo de ventilação com tela de proteção.



Foto 10 - Tubo de ventilação com tela de proteção.



Foto 11 - Tubo de ventilação com tela de proteção.

Novo Item Fiscalizado 14.354 - Reservatórios Casa Branca 1 e 2 (apoiados) - Brodowski (Brodowski)

Reservatórios Casa Branca 1 e 2 (apoiados) - Brodowski

RESERVATÓRIOS APOIADOS CASA BRANCA I E II - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIOS APOIADOS CASA BRANCA I E II - BRODOWSKI](#)



Endereço: R. José A da S P Neto, 196, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. nº 196. . CEP: 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054408, long=-47.8100652, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatórios Casa Branca 1 e 2 (apoiados) - Brodowski #190819600
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	No local há quatro reservatórios: dois de aço apoiados, aqui identificados como apoiado 1 (oeste) e apoiado 2 (leste), um reservatório elevado de concreto e um apoiado de concreto, este último inativo.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral reservatório apoiado 1.



Foto 2 - Vista geral reservatório apoiado 1.



Foto 3 - Vista geral reservatório apoiado 1, indicando escada e guarda corpo.



Foto 4 - Vista geral reservatório apoiado 1, abertura de ventilação localizada no centro da parte superior.



Foto 5 - Vista geral reservatório apoiado 1, indicando tubo de alimentação.



Foto 6 - Extravasor reservatório apoiado 1, com tela de proteção.



Foto 7 - Vista superior reservatório apoiado 1.



Foto 8 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório apoiado 1.



Foto 9 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório apoiado 1.



Foto 10 - Tubulação (condutores para cabos dos sensores de nível?) instalada no reservatório apoiado 1.



Foto 11 - Vista geral reservatório apoiado 2. Escada com guarda corpo à esquerda e abertura de ventilação no centro da parte superior.



Foto 12 - Vista geral reservatório apoiado 2.



Foto 13 - Vista geral reservatório apoiado 2, não há guarda corpo no topo do reservatório.



Foto 14 - Vista geral reservatório apoiado 2.



Foto 15 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório apoiado 2.



Foto 16 - Tubo extravasor do reservatório apoiado 2.



Foto 17 - Vista da parte superior do reservatório apoiado 2.

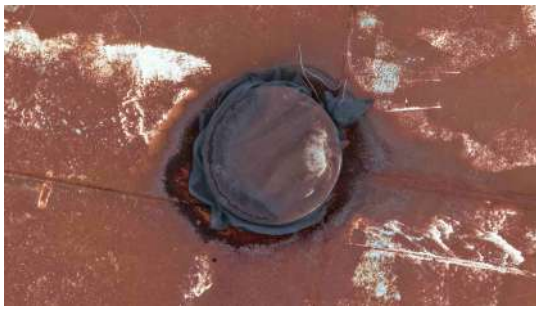


Foto 18 - Abertura de ventilação, com tela, na parte superior do reservatório apoiado 2.



Foto 19 - Identificação dos reservatórios da área.
Foto Google Earth.



Foto 20 - Vista geral da área onde se encontram os reservatórios.



Foto 21 - Vista superior da área onde se encontram os reservatórios.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Reservatório apoiado 2 não possui guarda corpo na parte superior. Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 203/2025, aberta e dentro do prazo para apresentação de resolução.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de guarda corpo na parte superior do reservatório apoiado 2.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Reservatório apoiado 1: A tampa de inspeção está aberta para

passagem de tubulação até o interior do reservatório. É necessário adequação para passagem da tubulação, de forma a permitir fechamento correto da tampa. Reservatório apoiado 2: A tampa de inspeção está aberta para passagem de tubulação até o interior do reservatório. É necessário adequação para passagem da tubulação, de forma a permitir fechamento correto da tampa.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório apoiado 1.



Foto 2 - Tampa de inspeção do reservatório apoiado 1.



Foto 3 - Tampa de inspeção do reservatório apoiado 2.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Reservatórios apoiados 1 e 2: apresentam corrosão em vários pontos da estrutura, sendo necessário o

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão no reservatório apoiado 1.



Foto 2 - Corrosão no reservatório apoiado 1.



Foto 3 - Corrosão no reservatório apoiado 1.



Foto 4 - Corrosão no reservatório apoiado 1.



Foto 5 - Corrosão no reservatório apoiado 1.



Foto 6 - Corrosão no reservatório apoiado 2.



Foto 7 - Corrosão no reservatório apoiado 2.



Foto 8 - Corrosão no reservatório apoiado 2.



Foto 9 - Corrosão no reservatório apoiado 2.


Novo Item Fiscalizado 14.356 - Reservatório elevado Casa Branca - Brodowski (Brodowski)

Reservatório elevado Casa Branca - Brodowski

RESERVATÓRIO ELEVADO CASA BRANCA - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO CASA BRANCA - BRODOWSKI](#)

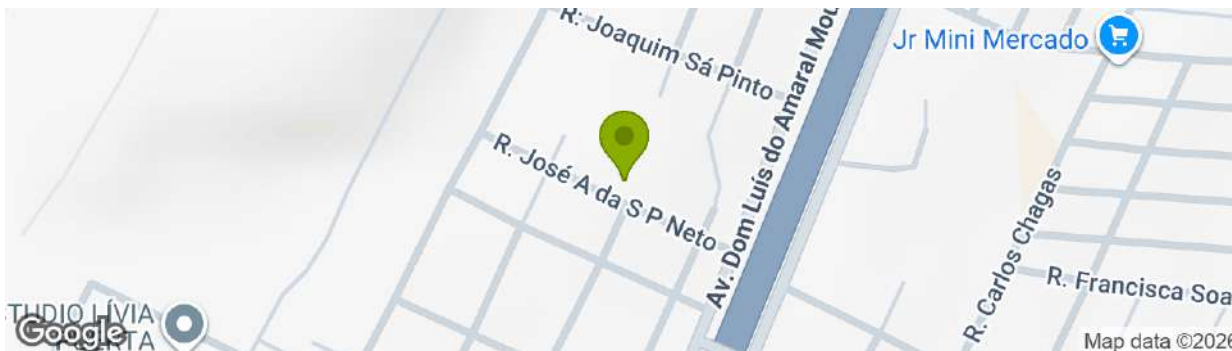

Endereço: R. José A da S P Neto, 136, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. nº 136. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório elevado Casa Branca - Brodowski #190820297
--------------------	--

Data de início da fiscalização	10/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	10/03/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Antena do SPDA.



Foto 6 - Condutor do SPDA.



Foto 7 - Condutor do SPDA.



Foto 8 - Antena do SPDA.



Foto 9 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório.



Foto 10 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório.



Foto 11 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 12 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 13 - Tubulação de ventilação do reservatório.



Foto 14 - Vista geral da área onde se encontram os reservatórios.



Foto 15 - Vista superior da área onde se encontram os reservatórios.



Foto 16 - Identificação dos reservatórios da área.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não há guarda corpo nas escadas nem na parte superior do reservatório. Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 203/2025, aberta e dentro do prazo para apresentação de resolução.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Não há guarda corpo na parte superior do reservatório.



Foto 2 - Não há guarda corpo nas escadas.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Não foi possível verificar a presença de tubo extravasor a partir das imagens capturadas.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível verificar se na saída do tubo de ventilação há tela de proteção, a partir das imagens capturadas.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção na parte superior do reservatório está deformada, não permitindo o fechamento adequado do acesso para inspeção. A tampa apresenta corrosão. Deve ser realizada adequação da tampa do reservatório, de acordo com instruções do item 5.13 da NBR 12217/1994 (bordas da abertura a pelo menos 0,10 m acima da superfície da cobertura)..

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório apresenta deformação, corrosão e não possui distância mínima 0,10 m em relação à superfície da cobertura do reservatório.



Foto 2 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório apresenta deformação, corrosão e não possui distância mínima 0,10 m em relação à superfície da cobertura do reservatório.



Foto 3 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório apresenta deformação, corrosão e não possui distância mínima 0,10 m em relação à superfície da cobertura do reservatório.



Foto 4 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório apresenta deformação, corrosão e não possui distância mínima 0,10 m em relação à superfície da cobertura do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 14.357 - Reservatório City Brodowski - Brodowski (Brodowski)

Reservatório City Brodowski - Brodowski

RESERVATÓRIO CITY BRODOWSKI - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CITY BRODOWSKI - BRODOWSKI](#)

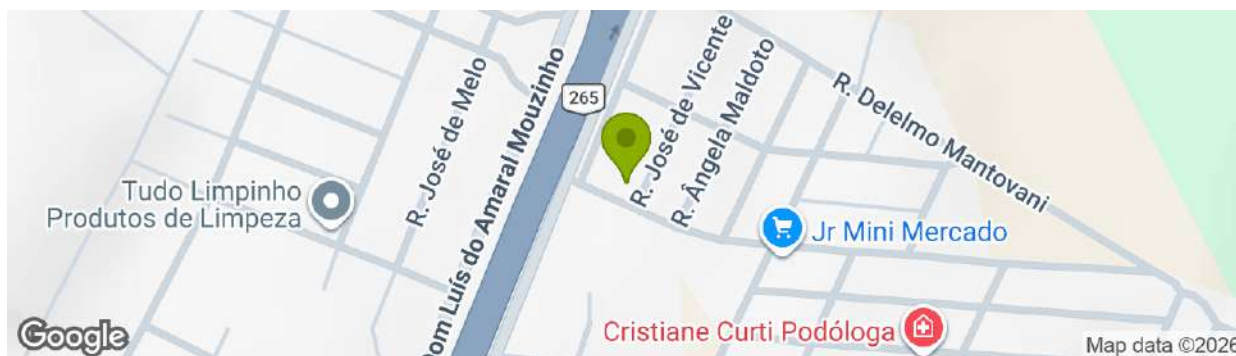

Endereço: R. José de Vicente, 423, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. nº 423. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054429, long=-47.8100897, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatório City Brodowski - Brodowski
#190820795

Data de início da fiscalização

10/03/2026

Data de término da fiscalização

10/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se encontra o reservatório.



Foto 2 - Vista superior da área onde se encontra o reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório evidenciando escada e guarda corpo.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Tubo extravasor do reservatório.



Foto 7 - Tubo extravasor do reservatório.



Foto 8 - Tampa de inspeção do reservatório.



Foto 9 - Tampa de inspeção do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização

057/2026, aberta e dentro do prazo para apresentação de resolução.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Tubo extravasor possui gradil que permite a entrada de insetos. Instalar tela de proteção.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubo extravasor permite entrada de insetos.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Tampa de inspeção apresenta oxidação. Tratar a oxidação e realizar pintura para proteção da peça. A tampa deve ser fechada adequadamente, impedindo entrada de animais, insetos ou contaminantes.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório.



Foto 2 - Tampa de inspeção do reservatório, parcialmente aberta durante a fiscalização.


Novo Item Fiscalizado 14.358 - Reservatório Cohab 2 - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Cohab 2 - Brodowski

RESERVATÓRIO COHAB 2 - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO COHAB 2 - BRODOWSKI](#)

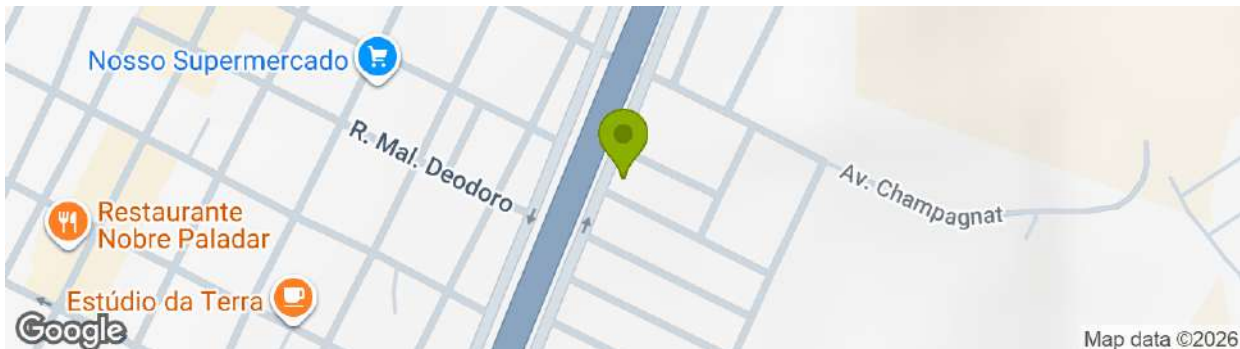

Endereço: Av. Champagnat, 583 - Brodowski, SP, 14340-000, Brasil. nº 583. . **CEP:** 14340-000 /
Cidade: Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.205397, long=-47.8100916, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Cohab 2 - Brodowski #190821317
--------------------	---

Data de início da fiscalização	10/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	10/03/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se encontra o reservatório.



Foto 2 - Vista superior da área onde se encontra o reservatório.



Foto 3 - Vista da parte superior do reservatório, evidenciando tampa de inspeção.



Foto 4 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório, evidenciando escadas e guarda corpo.



Foto 7 - Vista geral do reservatório, evidenciando tubo extravasor..



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Tubo extravasor do reservatório, fora de utilização.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 057/2026, aberta e dentro do prazo para apresentação de resolução.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Existem aberturas de ventilação na parte superior do reservatório, não sendo possível identificar a presença telas de proteção contra entrada de insetos. Adequar a tubulação de ventilação de acordo com instruções do item 5.14 da NBR 12217/1994, protegendo a ventilação, inclusive, contra a entrada de água de chuva.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Aberturas sem tela de proteção e permitindo entrada de água de chuva.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Tampa de inspeção apresenta corrosão, sendo preciso tratar a corrosão e realizar pintura para proteção. Pelas imagens é possível verificar que a tampa permanece parcialmente aberta, permitindo a passagem de um cabo (possivelmente do sensor de nível). É preciso adequar a posição desse cabo, de forma que a tampa seja corretamente fechada.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa apresenta corrosão e permanece entreaberta para passagem de um cabo.


Novo Item Fiscalizado 14.359 - Reservatório Cohab 4 - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Cohab 4 - Brodowski

RESERVATÓRIO COHAB 4 - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO COHAB 4 - BRODOWSKI](#)

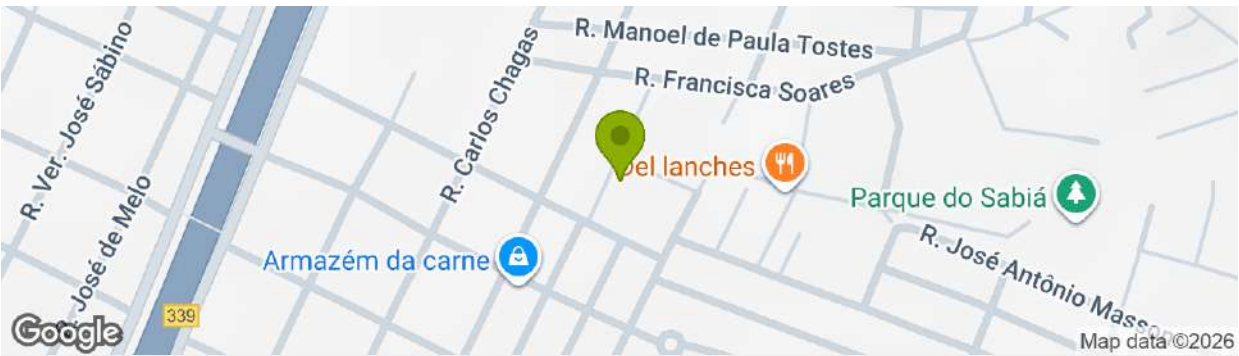

Endereço: R. Antônio Magiero, 560, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. nº 560. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054033, long=-47.8100398, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Cohab 4 - Brodowski #190821980
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	No local existem dois reservatórios (um cilíndrico e um em forma de taça), um ao lado do outro, vaso comunicantes.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Identificação dos reservatórios da área.
Foto Google Earth.



Foto 2 - Vista geral da área dos reservatórios.



Foto 3 - Vista superior da área dos reservatórios.



Foto 4 - Reservatório taça: vista geral evidenciando escadas e guarda corpos..



Foto 5 - Reservatório taça: vista geral.



Foto 6 - Reservatório taça: vista geral.



Foto 7 - Reservatório taça: vista geral.



Foto 8 - Reservatório taça: vista superior.



Foto 9 - Reservatório taça: tampa de inspeção na parte superior.



Foto 10 - Reservatório cilíndrico: vista geral evidenciando escadas e guarda corpos.



Foto 11 - Reservatório cilíndrico: vista geral.



Foto 12 - Reservatório cilíndrico: vista geral.



Foto 13 - Reservatório cilíndrico: vista geral.



Foto 14 - Reservatório cilíndrico: vista geral.



Foto 15 - Reservatório cilíndrico: vista superior.



Foto 16 - Reservatório cilíndrico: tampa de inspeção na parte superior.



Foto 17 - Reservatório cilíndrico: ventilação na parte superior.



Foto 18 - Reservatório cilíndrico: ventilação na parte superior.

[RES6.7] Observações

Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 057/2026, aberta e dentro do prazo para apresentação de resolução.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Pelas imagens capturadas é possível verificar a ausência de telas de proteção no reservatório cilíndrico: na ventilação na parte superior e na abertura do extravasor, localizada próximo ao topo, ao lado da escada. Também é possível verificar a presença de duas aberturas na parte superior do reservatório taça, sem tela de proteção. Realizar a proteção com tela das aberturas existentes em ambos reservatórios.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação na parte superior do reservatório cilíndrico.



Foto 2 - Abertura do extravasor no reservatório cilíndrico.



Foto 3 - Aberturas na parte superior do reservatório taça, sem tela de proteção.



Foto 4 - Aberturas na parte superior do reservatório taça, sem tela de proteção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório taça está aberta, permitindo a passagem de uma tubulação para o interior do reservatório. É necessário adequação para correta conexão do tubo no reservatório e o fechamento correto da tampa de inspeção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção, aberta, na parte superior do reservatório taça.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Reservatório taça apresenta corrosão na parte superior e pintura desgastada nas partes laterais. Deve ser realizado tratamento nos pontos onde há corrosão e pintura para proteção da estrutura, incluindo as escadas e guarda corpos.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão na tampa de inspeção e ao redor dela, na parte superior do reservatório.



Foto 2 - Corrosão na parte superior do reservatório taça, pintura desgastada nas laterais.


Novo Item Fiscalizado 14.361 - Reservatório Contendas - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Contendas - Brodowski

RESERVATÓRIO APOIADO CONTENDAS - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO CONTENDAS - BRODOWSKI](#)

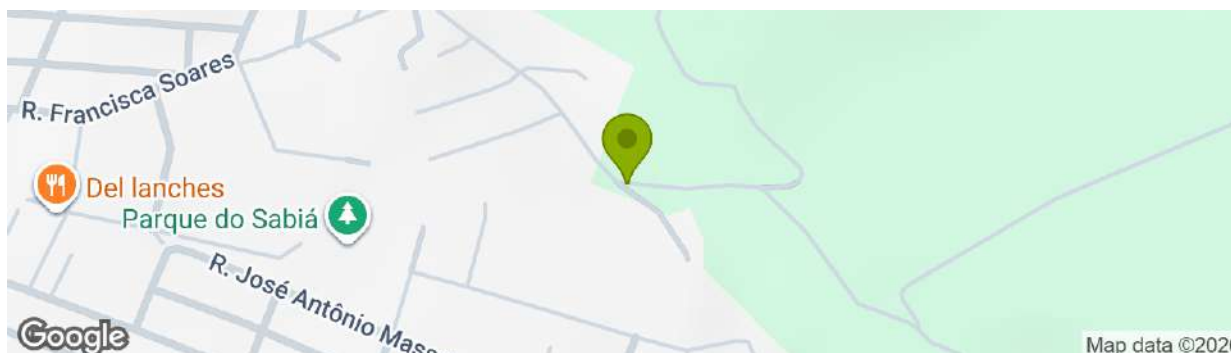

Endereço: Estr. da Bomba, 1141 - Ver. Joao Luis de Vicente, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil.
nº 1141. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2053753, long=-47.8101582, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Contendas - Brodowski #190919685
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 7 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 8 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 9 - Tubulação de ventilação com tela.



Foto 10 - Tubo extravasor com tela.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Reservatório apresenta sinais de corrosão em vários pontos.

Necessário tratar a corrosão e realizar pintura para proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão no reservatório.



Foto 2 - Corrosão em tubulação.



Foto 3 - Pintura descascando.

Novo Item Fiscalizado 14.362 - Reservatório Dal Pico - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Dal Pico - Brodowski

RESERVATÓRIO DAL PICOLO - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO DAL PICOLO - BRODOWSKI](#)



Endereço: X9M2+47, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Fiscalizado

Reservatório Dal Pico - Brodowski #190919819

Data de início da fiscalização

10/03/2026

Data de término da fiscalização

10/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista superior da área do reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Tampa de inspeção na parte superior do reservatório.



Foto 9 - Tubo extravasor.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	N/A
[RES6.1] Observações	Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 203/2025, aberta e dentro do prazo para resolução.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Não há cercamento limitando o acesso ao reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES6.4] Observações	Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 203/2025, aberta e dentro do prazo para resolução.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Não há guarda corpo na parte superior do reservatório.



Foto 2 - Não há guarda corpo na escada do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

No momento da fiscalização vazava água pelo extravasor. Deve ser identificado e sanado o motivo do extravasamento.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - No momento da fiscalização vazava água pelo extravasor.



Foto 2 - No momento da fiscalização vazava água pelo extravasor.


Novo Item Fiscalizado 14.363 - Reservatório Fortaleza - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Fortaleza - Brodowski

RESERVATÓRIO FORTALEZA - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO FORTALEZA - BRODOWSKI](#)

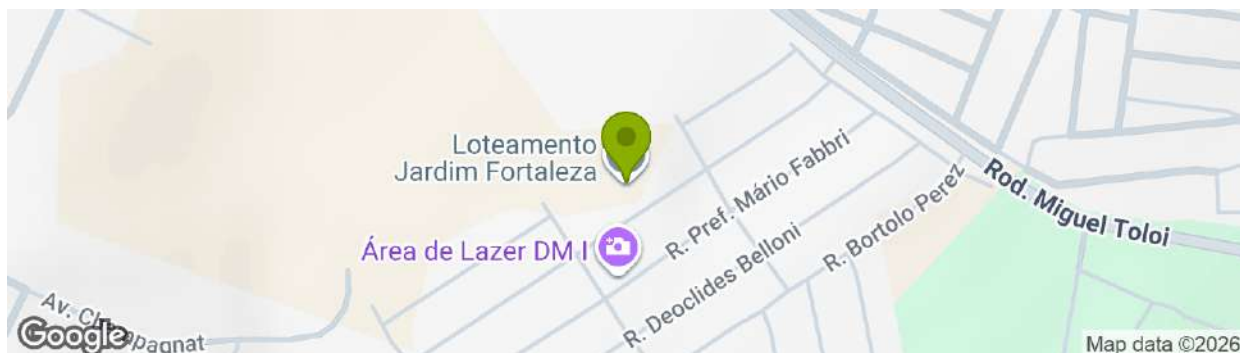

Endereço: R. Bortolo Perez, 320 - Jd. Fortaleza, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. nº 320. .

CEP: 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2053618, long=-47.8100698, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Fortaleza - Brodowski #190919935
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista superior da área onde se localiza o reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Tampas de inspeção do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório. Escadas e guarda corpo. Tubo extravasor à esquerda da escada.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista da parte superior do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não é possível avaliar, pelas imagens, a presença de tela de proteção na abertura de ventilação.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação na parte superior do reservatório, não é possível verificar a presença de tela de proteção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

As tampas de inspeção apresentam corrosão, sendo necessário tratar a corrosão e realizar pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampas de inspeção apresentam corrosão.



Foto 2 - Tampas de inspeção apresentam corrosão.


Novo Item Fiscalizado 14.364 - Reservatório Girard - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Girard - Brodowski

RESERVATÓRIO GIRARD - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO GIRARD - BRODOWSKI](#)

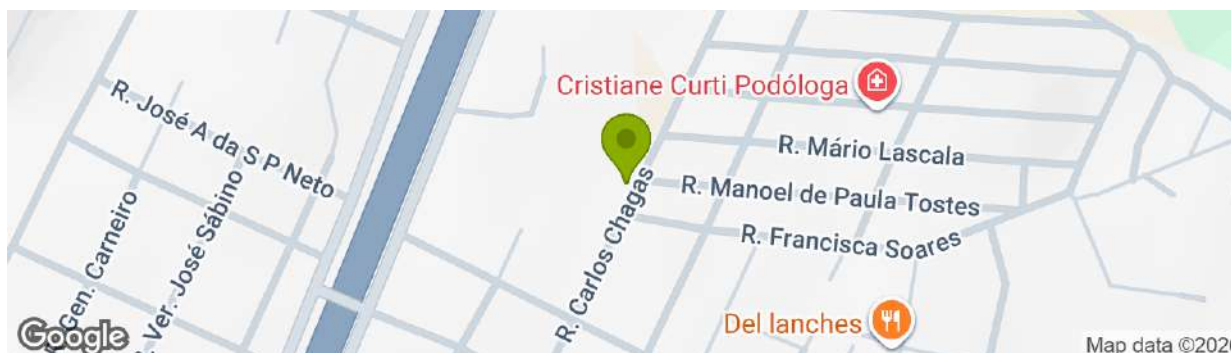

Endereço: R. Carlos Chagas, 913 - Ver. Joao Luis de Vicente, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. nº 913. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Girard - Brodowski #190920010
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista superior da área onde se localiza o reservatório.



Foto 3 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Pela imagens não é possível identificar SPDA instalado no reservatório. Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 057/2026, aberta e dentro do prazo para apresentação de resolução.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

A abertura de ventilação possui tela de proteção, porém existem pontos onde a tela está solta, permitindo entrada de insetos e pequenos animais.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação na parte superior do reservatório apresenta tela solta.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção é mantida entreaberta para permitir passagem de tubulação para o interior do reservatório. Deve ser realizada adequação da conexão dos tubos ao reservatório, permitindo que a tampa de inspeção seja fechada corretamente. Existem perfurações na tampa que devem ser fechadas.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção está entreaberta.

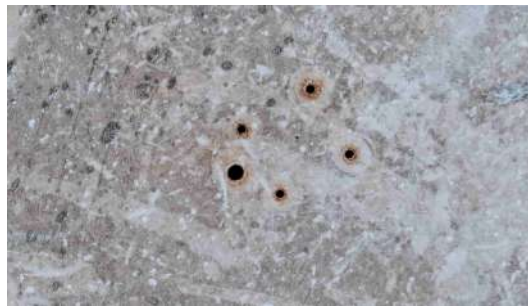


Foto 2 - Perfurações na tampa de inspeção.



Foto 3 - Perfurações na tampa de inspeção.



Foto 4 - Tampa de inspeção está entreaberta.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A parte superior do reservatório apresenta vários pontos de corrosão, assim como guarda corpos, sendo necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção. Vários pontos do reservatório apresentam pintura desgastada e sinais de início de corrosão, recomenda-se a pintura de toda a estrutura.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão na parte superior do reservatório.



Foto 2 - Corrosão na parte superior do reservatório.



Foto 3 - Corrosão na parte superior do reservatório.



Foto 4 - Início de corrosão nas laterais do reservatório.



Foto 5 - Início de corrosão nas laterais do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 14.365 - Reservatório Distrito Industrial - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Distrito Industrial - Brodowski

RESERVATÓRIO DISTRITO INDUSTRIAL - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO DISTRITO INDUSTRIAL - BRODOWSKI](#)

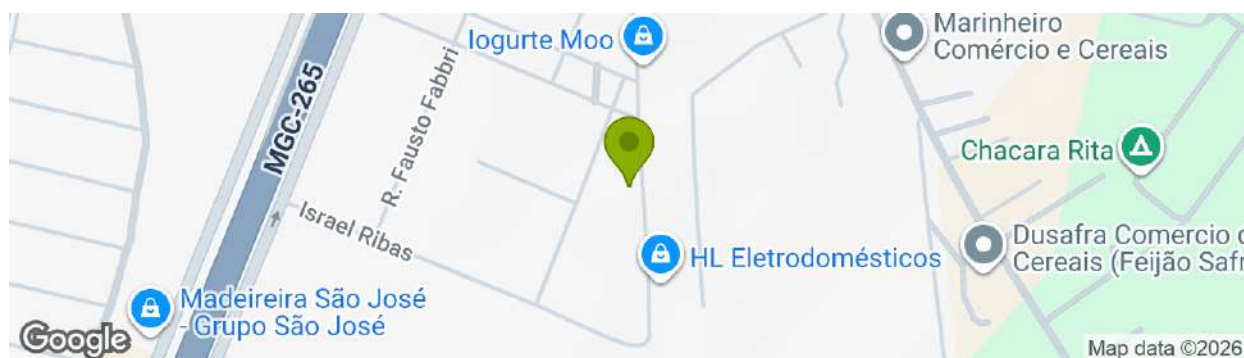

Endereço: R. Domingos dos Santos, 930 - Dist Industrial, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. nº 930. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054255, long=-47.8100466, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatório Distrito Industrial - Brodowski
#190920130

Data de início da fiscalização

10/03/2026

Observações Gerais

No local existem dois reservatórios metálicos apoiados, vaso comunicantes.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Identificação dos reservatórios da área.
Foto Google Earth.



Foto 2 - Vista geral da área onde se localizam os reservatórios.



Foto 3 - Vista superior da área onde se localizam os reservatórios.



Foto 4 - Vista superior do reservatório 1 (esquerda) e 2 (direita).



Foto 5 - Vista superior do reservatório 2.



Foto 6 - Vista geral reservatórios 1 e 2, evidenciando escadas com guarda corpo e guarda corpo na parte superior, próximo à tampa de inspeção.



Foto 7 - Vista geral dos reservatório 2 (esquerda) e 1 (direita).



Foto 8 - Vista geral reservatório 2.



Foto 9 - Vista geral reservatório 2.



Foto 10 - Vista parte superior do reservatório 1.



Foto 11 - Vista parte superior do reservatório 1.



Foto 12 - Vista geral reservatório 1.



Foto 13 - Vista geral reservatório 1.



Foto 14 - Vista geral reservatório 1.



Foto 15 - Vista geral reservatório 1.



Foto 16 - Tubo extravasor do reservatório 1.



Foto 17 - Tubo extravasor do reservatório 2.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

As tampas de inspeção de ambos reservatórios apresentam corrosão, sendo necessário

tratamento da corrosão e pintura para proteção. A tampa de inspeção do reservatório 1 está entreaberta para permitir a passagem de tubos para o interior do reservatório, sendo necessário a adequada conexão desses tubos no corpo do reservatório e o fechamento correto da tampa de inspeção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório 2 apresenta corrosão.



Foto 2 - Tampa de inspeção do reservatório 1 apresenta corrosão e está entreaberta.



Foto 3 - Tampa de inspeção do reservatório 1 apresenta corrosão.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Tubo extravasor do reservatório 2 apresenta acúmulo de sujeira, devendo ser realizada limpeza e recolocação da tela de proteção..

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Tubo extravasador do reservatório 2.


Novo Item Fiscalizado 14.367 - Reservatório Jardim Miranda 1 - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Jardim Miranda 1 - Brodowski

RESERVATÓRIO JARDIM MIRANDA 1 - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM MIRANDA 1 - BRODOWSKI](#)

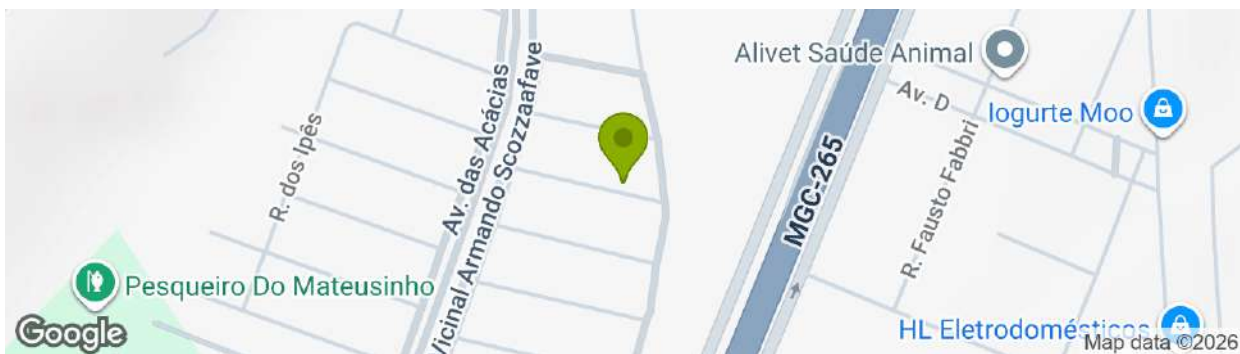

Endereço: R. Maria de Lourdes Terra Martins, 125, Brodowski - SP, 14341-224, Brasil. nº 125. .

CEP: 14341-224 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054222, long=-47.8100727, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardim Miranda 1 - Brodowski #190920309
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	No local existem dois reservatórios metálicos elevados, o número 1 (350 m3, ativo) e o número 2 (140 m3, inativo na época da fiscalização).

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Identificação dos reservatórios da área.
Foto Google Earth.



Foto 2 - Vista geral da área onde se localizam os reservatórios.



Foto 3 - Vista superior da área onde se localizam os reservatórios.



Foto 4 - Vista da parte superior do reservatório 1.



Foto 5 - Vista geral do reservatório 1, evidenciando escadas e guarda corpos. Tudo extravasor à esquerda da escada.



Foto 6 - Vista geral do reservatório 1.



Foto 7 - Vista geral do reservatório 1.



Foto 8 - Abertura de ventilação do reservatório 1.



Foto 9 - Antena do SPDA no reservatório 1.



Foto 10 - Conductor do SPDA do reservatório 1.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não é possível avaliar, pelas imagens, a presença de tela de proteção na abertura de ventilação.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação no topo do reservatório 1.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório 1 deve ser fechada adequadamente, minimizando possibilidade de contaminação do interior do reservatório.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório 1 entreaberta.



Foto 2 - Tampa de inspeção do reservatório 1 entreaberta.


Novo Item Fiscalizado 14.368 - Reservatório João Luis de Vicente - Brodowski (Brodowski)

Reservatório João Luis de Vicente - Brodowski

RESERVATÓRIO JOÃO LUIS DE VICENTE - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JOÃO LUIS DE VICENTE - BRODOWSKI](#)

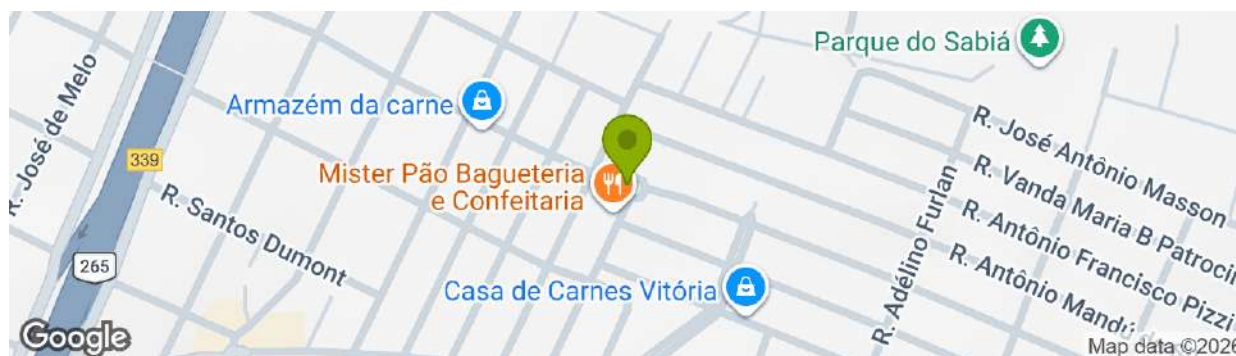

Endereço: R. Fernando da Costa, 479, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. nº 479. . CEP: 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054287, long=-47.8100819, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório João Luis de Vicente - Brodowski #190920424
--------------------	---

Data de início da fiscalização	10/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	10/03/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista superior da área onde se localiza o reservatório.



Foto 3 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 057/2026, em aberto e dentro do prazo para apresentação de resolução.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não há guarda corpo na parte superior do reservatório. Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 57/2026, aberta e dentro do prazo para apresentação de resolução.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Não há guarda corpo na parte superior do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Existem aberturas de ventilação na parte superior do reservatório, sem tela de proteção e em configuração que permite a entrada de água de chuva. Adequar a ventilação de acordo com as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Aberturas de ventilação no topo do reservatório não possuem tela de proteção e



Foto 2 - Aberturas de ventilação no topo do reservatório não possuem tela de proteção e

permitem a entrada de água de chuva.



Foto 3 - Aberturas de ventilação no topo do reservatório não possuem tela de proteção e permitem a entrada de água de chuva.

permitem a entrada de água de chuva.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A parte superior do reservatório apresenta pontos de corrosão. É necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão na parte superior do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 14.369 - Reservatório Margarida - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Margarida - Brodowski

RESERVATÓRIO MARGARIDA - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO MARGARIDA - BRODOWSKI](#)



Endereço: R. Anunciato Argentão, 146 - Ver. Joao Luis de Vicente, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. nº 146. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054282, long=-47.8101108, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Margarida - Brodowski #190920510
--------------------	---

Data de início da fiscalização	10/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	10/03/2026
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se encontra o reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Antena SPDA.



Foto 7 - Abertura de ventilação

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

É necessário instalar telas de proteção nas aberturas de ventilação do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubo de ventilação sem tela de proteção.


Novo Item Fiscalizado 14.370 - Reservatório Maria do Carmo - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Maria do Carmo - Brodowski

RESERVATÓRIO MARIA DO CARMO - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO MARIA DO CARMO - BRODOWSKI](#)

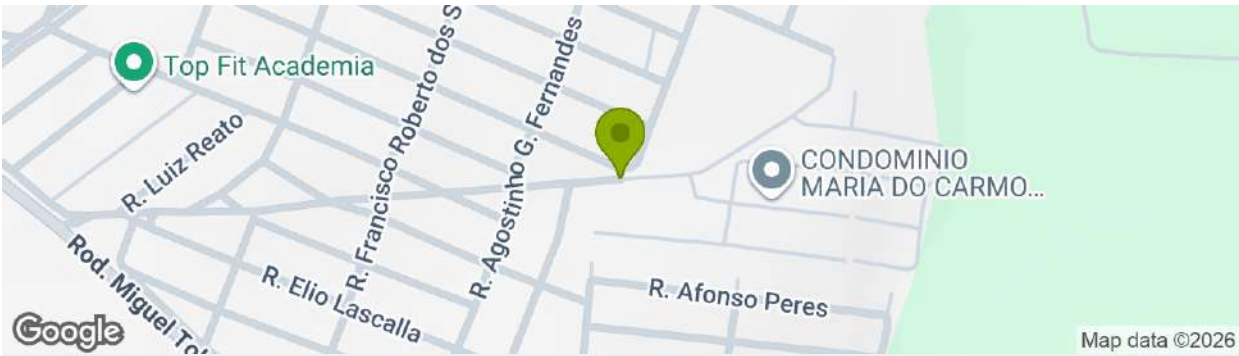

Endereço: R. Cinicio Teixeira Roque, 1, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2053845, long=-47.8100491, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Maria do Carmo - Brodowski #190920596
Data de início da fiscalização	10/03/2026
Data de término da fiscalização	10/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 057/2026, em aberto e dentro do prazo para apresentação de resolução.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 057/2026, em aberto e dentro do prazo para apresentação de resolução.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

É necessário instalar telas de proteção nas tubulações de ventilação do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubo de ventilação sem tela de proteção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

É necessário tampar o furo existente na tampa de inspeção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Furo no centro da tampa de inspeção permite entrada de insetos, pequenos animais e ou contaminantes.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A parte superior do reservatório apresenta pontos de corrosão, sendo necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão na parte superior do reservatório.



Foto 2 - Corrosão na parte superior do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 14.371 - Reservatório Quebec - Brodowski (Brodowski)

Reservatório Quebec - Brodowski

RESERVATÓRIO QUEBEC - BRODOWSKI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO QUEBEC - BRODOWSKI](#)



Endereço: R. Constantino José Machado, 23 - Bom Jardim, Brodowski - SP, 14340-000, Brasil.
nº 23. . **CEP:** 14340-000 / **Cidade:** Brodowski, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Quebec - Brodowski #190920688
--------------------	--

Data de início da fiscalização	10/03/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	10/03/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se encontra o reservatório.



Foto 2 - Vista superior da área onde se encontra o reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório, evidenciando escadas e guarda corpo.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Antena do SPDA.



Foto 10 - Tampa de inspeção localizada na parte superior do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não é possível avaliar, pelas imagens, a presença de tela de proteção na abertura de ventilação.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação de ventilação na parte superior do reservatório.

Mateus Spinelli da Silva

Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 2 vezes - última modificação: 08/04/2026 16:05:55)

É base de:

[Auto de Notificação 112/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 300/2026 - Revisão/aprovação de relatório de fiscalização](#)

[Ofício 733/2026 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 193/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/04/2026 14:53:10 Mateus Spinelli da Silva D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.354..](#)

06/04/2026 14:56:51 Mateus Spinelli da Silva D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 14.359..](#)

06/04/2026 15:00:06	Mateus Spinelli da Silva D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.364..
06/04/2026 15:05:44	Mateus Spinelli da Silva D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.370..
06/04/2026 15:06:52	Mateus Spinelli da Silva D3 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 14.359..
08/04/2026 15:19:46	Mateus Spinelli da Silva D3 emitiu o Auto de Notificação 112/2026 a partir deste documento.
08/04/2026 16:08:21	Mateus Spinelli da Silva D3 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 118/2026 com o certificado MATEUS SPINELLI DA SILVA CPF 368.XXX.XXX-33 conforme MP nº 2.200/2001 .
Tramitação 1- 118/2026 08/04/2026 16:11 (Encaminhado) Mateus S. D3 DTO - Diretoria ... A/C Vanessa P. CC	Vanessa Naccarato Piffer - DTO , boa tarde. Encaminho o relatório e fiscalização 118/2026, referente à fiscalização realizada com uso de drone nos sistemas de água e esgoto de Brodowski, para prosseguimento. Obrigado!
Quem já visualizou?	2 ou mais pessoas
08/04/2026 16:11:43	E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, clicado (2) ⇐
08/04/2026 16:11:59	Mateus Spinelli da Silva D3 arquivou.