



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
536.517.763.571.970.961

Ares Pcj

Município

Guaíra

CC

2 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

16/04/2026 13:33

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

PRESTADOR: DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA (DEAGUA)

Verificação de Não Conformidades

Ribeirão Preto, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Guaíra

Prefeito: Antônio Manoel da Silva Júnior

Endereço: Av. Gabriel Garcia Leal, 676, Bairro Maracá

Telefone: (17) 3332-5100

E-mail: prefeitura@guaira.sp.gov.br

Instrumento Municipal de definição do ente regulador: Convênio de Cooperação nº 11/2025 - AE

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Esgoto e Água de Guaíra - DEAGUA

Responsável legal: Lucas Soares Eleodoro

Endereço: Rua Doze nº 315 - Centro

Telefone: (17) 3330-1500

E-mail: deagua@deagua.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Mateus Spinelli da Silva - Analista de Regulação e Fiscalização

Tiago Duarte Santos Pereira - Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Lucas Soares Eleodoro - Diretor DEAGUA

José Milton Vilela Nogueira - Chefe Departamento de Obras DEAGUA

3. FISCALIZAÇÃO

Em 25 de fevereiro de 2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram identificadas não conformidades novas**, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
EEA CAIXA DÁGUA (RECALQUE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO) - GUAÍRA	EEA-4.2	Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Em até 180 dias
EEA CAIXA DÁGUA (RECALQUE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO) - GUAÍRA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
POÇO ALCINEU ELEODORO - GUAÍRA	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO SANTO ANTÔNIO - GUAÍRA	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA REL 01 - GUAÍRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA REL 01 - GUAÍRA	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA REL 01 - GUAÍRA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA RSE 01 - GUAÍRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA RSE 01 - GUAÍRA	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA RSE 02 - GUAÍRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA RSE 02 - GUAÍRA	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA RSE 03 - GUAÍRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA RSE 03 - GUAÍRA	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA RSE 04 - GUAÍRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA RSE 04 - GUAÍRA	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA D'ÁGUA RSE 04 - GUAÍRA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 (JUNTO À EEA) - GUAÍRA	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 (JUNTO À EEA) - GUAÍRA	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 (JUNTO À EEA) - GUAÍRA	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
EEA CAIXA D'ÁGUA (RECALQUE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO) - GUAÍRA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA CAIXA D'ÁGUA (RECALQUE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO) - GUAÍRA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO ALCINEU ELEODORO - GUAÍRA	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO ALCINEU ELEODORO - GUAÍRA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO ALCINEU ELEODORO - GUAÍRA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO ALCINEU ELEODORO - GUAÍRA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO SANTO ANTÔNIO - GUAÍRA	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
POÇO SANTO ANTÔNIO - GUAÍRA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato

POÇO SANTO ANTÔNIO - GUAÍRA	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA REL 01 - GUAÍRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA REL 01 - GUAÍRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 01 - GUAÍRA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 01 - GUAÍRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 02 - GUAÍRA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 02 - GUAÍRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 03 - GUAÍRA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 03 - GUAÍRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 03 - GUAÍRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 04 - GUAÍRA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 04 - GUAÍRA	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 (JUNTO À EEA) - GUAÍRA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 (JUNTO À EEA) - GUAÍRA	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 14.047 - Reservatório caixa água semi-enterrado 3 (RSE 03) - Guaíra (Guaíra)

Reservatório caixa água semi-enterrado 3 (RSE 03) - Guaíra

RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 03 - GUAÍRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 03 - GUAÍRA](#)



Endereço: Av. 7, 997, Guairá - SP, 14790-000, Brasil. nº 997. . CEP: 14790-000 / Cidade: Guairá, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.3181194, long=-48.3164838, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório caixa d'água semi-enterrado 3 (RSE 03) - Guairá #186339928
Data de início da fiscalização	25/02/2026
Data de término da fiscalização	25/02/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	No local existem quatro reservatórios semi-enterrados e um elevado; há uma "caixa de distribuição" no meio do terreno, alimentada pelos reservatórios semi-enterrados e pela água captada no Poço Santo Antônio, a água dessa caixa é recalçada para o reservatório elevado por uma EEA adjacente.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral área interna da unidade, evidenciando cercamento do perímetro com alambrado de tela.



Foto 3 - Vista geral área interna da unidade, evidenciando cercamento do perímetro com alambrado de tela.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Tubos de ventilação protegidos com tela, na parte superior do reservatório.



Foto 6 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 7 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 8 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.



Foto 11 - Identificação dos reservatórios existentes no local.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

N/A

[RES6.2] Observações

Não conformidade apontada no item fiscalizado 14049.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Durante a fiscalização, não foi evidenciado medidor de nível no reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Adequar as tubulações de ventilação ao item 5.14.1 da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Tubos de ventilação possuem tela, porém permitem a entrada de água da chuva no reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção na parte superior do reservatório apresenta corrosão. É necessário adequar a tampa de inspeção ao item 15.13.3 da NBR

12217/1994, tratar a corrosão e pintar para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção apresenta corrosão e está rente à superfície superior do reservatório.



Foto 2 - Tampa de inspeção apresenta corrosão e está rente à superfície superior do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Foi verificado presença de vazamento no reservatório, a mancha de lodo destacada na imagem estava úmida no momento da fiscalização. Foi constatado também vazamento em registros localizados em duas caixas de passagem, adjacentes ao reservatório, causando o acúmulo de água na caixa. É necessário reparo.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Ponto de vazamento na estrutura do reservatório.



Foto 2 - Ponto de vazamento na estrutura do reservatório.



Foto 3 - Vazamento em registro adjacente ao reservatório.



Foto 4 - Vazamento em registro adjacente ao reservatório.



Foto 5 - Imagem obtida no Google Street View, indicando uma das caixas de passagem com vazamento, adjacente ao reservatório semienterrado 03.



Foto 6 - Caixa de passagem, adjacente ao reservatório RSE 03, contendo registro apresentando vazamento.



Foto 7 - Caixa de passagem, adjacente ao reservatório RSE 03, contendo registro apresentando vazamento.



Foto 8 - Vazamento em registro localizado em caixa de passagem adjacente ao reservatório RSE 03.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A necessidade de roçada no interior da área já foi aponta no item fiscalizado 14049. Necessário limpeza da

superfície externa do reservatório, removendo o lodo, e pintura.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Há acúmulo de lodo na superfície ao redor do reservatório, sendo necessário limpeza e pintura.

Novo Item Fiscalizado 14.049 - Reservatório caixa água elevado (REL01) - Guaíra (Guaíra)

Reservatório caixa água elevado (REL01) - Guaíra

RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA REL 01 - GUAÍRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA REL 01 - GUAÍRA](#)



Endereço: Av. 7, 522, Guaíra - SP, 14790-000, Brasil. nº 522. . CEP: 14790-000 / Cidade: Guaíra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.3181797, long=-48.3162052, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório caixa água elevado (REL01) - Guaíra #186340073
Data de início da fiscalização	25/02/2026
Data de término da fiscalização	25/02/2026
Observações Gerais	

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento.



Foto 2 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento.



Foto 3 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento.



Foto 4 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Descida do condutor do SPDA



Foto 8 - Antena do SPDA.



Foto 9 - Tubulações de alimentação, extravasão e saída do reservatório.



Foto 10 - Torneira para coleta de água na saída do reservatório.



Foto 11 - Vista geral do reservatório



Foto 12 - Vista do cercamento da área.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Durante a fiscalização não foi evidenciado placa/sinal identificando a área.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

As escadas de acesso à parte superior do reservatório não possuem guarda corpo. Adequar as escadas e instalar guarda corpo, de acordo com a referência NBR 14122-3 2023 ou NR12.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escadas do reservatório não possuem guarda corpo.



Foto 2 - Escadas do reservatório não possuem guarda corpo.



Foto 3 - Escadas do reservatório não possuem guarda corpo.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Durante a fiscalização não foi evidenciada a existência de medidor de nível no reservatório.
Providenciar a instalação de sistema de medição de nível.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Foi constatado vazamento em tubulação em caixa de passagem adjacente ao reservatório.
Providenciar reparo e eliminação do vazamento.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento em tubulação adjacente ao reservatório.



Foto 2 - Vazamento em tubulação adjacente ao reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

No momento da fiscalização foi constatado necessidade de roçada no interior da unidade onde se localiza o reservatório. Algumas caixas de passagem estão encobertas pela vegetação, o que gera risco de acidente. Providenciar capina e reparo das tampas da caixa de passagem.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vegetação crescendo sob o reservatório.



Foto 2 - Vegetação alta ao redor do reservatório.



Foto 3 - Caixa de inspeção/passagem encoberta por vegetação.



Foto 4 - Caixa de passagem com tampa quebrada e coberta por grama (risco de acidente).



Foto 1 - Vista geral do reservatório. Adjacente a ele, observa-se na imagem estrutura de alvenaria com poço de acesso a registros de manobra do RSE 03 e RSE 04.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 5 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 6 - Tubo de ventilação, protegido com tela, na parte superior do reservatório.



Foto 7 - Tubo de ventilação, protegido com tela, na parte superior do reservatório.



Foto 8 - Identificação dos reservatórios existentes na área.

[RES6.1] Observações

Imagens do cercamento da área apresentadas no item fiscalizado 14047.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

N/A

[RES6.2] Observações

Não conformidade apontada no item fiscalizado 14049.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Adjacente ao reservatório há uma estrutura de alvenaria que dá acesso aos registros de manobra, localizados aproximadamente cinco metros abaixo da abertura de acesso mostrada nas imagens. A escada disponível para acesso não possui guarda corpo, representando risco para os operadores.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Estrutura de alvenaria para acesso aos registros de manobra dos reservatórios semi enterrados 03 e 04.



Foto 2 - Abertura para acesso ao recinto.



Foto 3 - Escada para descida até os registros não possui guarda corpo.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Durante a fiscalização não foi constatado medidor de nível no reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Adequar as tubulações de ventilação ao item 5.14.1 da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Tubos de ventilação possuem tela, porém permitem a entrada de água da chuva no reservatório.



Foto 2 - Tubos de ventilação possuem tela, porém permitem a entrada de água da chuva no reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção na parte superior do reservatório apresenta corrosão. É necessário adequar a tampa de inspeção ao item 15.13.3 da NBR 12217/1994, tratar a corrosão e pintar para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção apresenta corrosão e está rente à superfície superior do reservatório.



Foto 2 - Tampa de inspeção apresenta corrosão e está rente à superfície superior do reservatório.



Foto 3 - Tampa de inspeção apresenta corrosão e está rente à superfície superior do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Necessário limpeza da superfície externa do reservatório, removendo o lodo, e pintura.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Há acúmulo de lodo na superfície ao redor do reservatório, sendo necessário limpeza e pintura.

Novo Item Fiscalizado 14.053 - Reservatório caixa água semi-enterrado 1 (RSE 01) - Guaíra (Guaíra)

Reservatório caixa água semi-enterrado 1 (RSE 01) - Guaíra

RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 01 - GUAÍRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 01 - GUAÍRA](#)



Endereço: Av. Cinco, 1920 - Guairá, Guairá - SP, 14790-000, Brasil. nº 1920. . **CEP:** 14790-000
/ **Cidade:** Guairá, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.3179345, long=-48.3163014, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório caixa água semi-enterrado 1 (RSE 01) - Guairá #186375779
Data de início da fiscalização	25/02/2026
Data de término da fiscalização	25/02/2026
Observações Gerais	No local existem quatro reservatórios semi-enterrados e um elevado; há uma "caixa de distribuição" no meio do terreno, alimentada pelos reservatórios semi-enterrados e pela água captada no Poço Santo Antônio, a água dessa caixa é recalçada para o reservatório elevado por uma EEA adjacente.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 5 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 4 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 8 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 9 - Tubulações de ventilação, protegidas com tela, na parte superior do reservatório.



Foto 10 - Tubulações de ventilação, protegidas com tela, na parte superior do reservatório.



Foto 11 - Identificação dos reservatórios existentes no local.

[RES6.2] Observações

Não conformidade
apontada no item
fiscalizado 14049.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Durante a fiscalização,
não foi evidenciado
medidor de nível no
reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Adequar as tubulações
de ventilação ao item
5.14.1 da NBR
12217/1994.

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Tubos de ventilação possuem tela, porém
permitem a entrada de água da chuva no
reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção
na parte superior do
reservatório apresenta
corrosão. É necessário
adequar a tampa de
inspeção ao item
15.13.3 da NBR
12217/1994, tratar a
corrosão e pintar para
proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tapa de inspeção apresenta corrosão e está rente à superfície superior do reservatório.



Foto 2 - Tapa de inspeção apresenta corrosão e está rente à superfície superior do reservatório.



Foto 3 - Tapa de inspeção apresenta corrosão e está rente à superfície superior do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A necessidade de roçada no interior da área já foi aponta no item fiscalizado 14049. Necessário limpeza da superfície externa do reservatório, removendo o lodo, e pintura.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Há acúmulo de lodo na superfície ao redor do reservatório, sendo necessário limpeza e pintura.

Reservatório caixa de distribuição Rua 22 (junto à EEA) - Guaíra

RESERVATÓRIO CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 (JUNTO À EEA) - GUAÍRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 \(JUNTO À EEA\) - GUAÍRA](#)



Endereço: Av. Cinco, 1920 - Guaíra, Guaíra - SP, 14790-000, Brasil. nº 1920. . **CEP:** 14790-000
/ **Cidade:** Guaíra, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório caixa de distribuição Rua 22 (junto à EEA) - Guaíra #186374402
Data de início da fiscalização	25/02/2026
Data de término da fiscalização	25/02/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista da área ao redor do reservatório, sendo possível visualizar cercamento da área com alambrado.



Foto 3 - Vista do interior do reservatório a partir da abertura da tampa de inspeção.



Foto 5 - A água captada no Poço Santo Antônio é recebida neste reservatório, no qual ocorre a adição dos reagentes cloro e flúor.



Foto 8 - Edificação adjacente com o reagente químico cloro utilizado no tratamento.



Foto 10 - Interior da edificação adjacente com o reagente químico cloro utilizado no tratamento.



Foto 4 - No local existem dois reservatório interligados, à direita e à esquerda na imagem.



Foto 6 - Edificação adjacente com o reagente químico flúor utilizado no tratamento.



Foto 7 - Interior da edificação adjacente com o reagente químico flúor utilizado no tratamento.



Foto 9 - Interior da edificação adjacente com o reagente químico cloro utilizado no tratamento.



Foto 11 - Vista do interior do reservatório, a partir da abertura da tampa de inspeção.



Foto 12 - Tampa de inspeção de um dos reservatórios.



Foto 13 - Macromedidor do Poço Santo Antônio, instalado em caixa de passagem adjacente à caixa de distribuição.



Foto 14 - Macromedidor do Poço Santo Antônio, instalado em caixa de passagem adjacente à caixa de distribuição.



Foto 15 - Ponto de coleta de água bruta do Poço Santo Antônio.



Foto 16 - Colorímetro para análise da concentração de cloro.



Foto 17 - Ponto de coleta de água tratada para análise de qualidade.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

N/A

[RES6.2] Observações

Item não conforme já apontado na ficha de fiscalização 14049.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Durante a fiscalização não foi evidenciado medidor de nível instalado no reservatório.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Durante a fiscalização não foi evidenciado tubo extravasor instalado no reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Durante a fiscalização não foi evidenciado tubulação de ventilação instalada no reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

As tampas de inspeção apresentam corrosão, sendo necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção apresentando corrosão.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Durante a fiscalização foi constatado presença de vazamento no reservatório, com acúmulo de água sobre o piso ao redor do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na estrutura do reservatório causa acúmulo de água no pavimento ao redor.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

Novo Item Fiscalizado 14.071 - Reservatório caixa água semi-enterrado 2 (RSE 02) - Guaíra (Guaíra)

Reservatório caixa água semi-enterrado 2 (RSE 02) - Guaíra

RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 02 - GUAÍRA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO CAIXA DÁGUA RSE 02 - GUAÍRA](#)



Endereço: Av. Cinco, 1920 - Guaira, Guaíra - SP, 14790-000, Brasil. nº 1920. . **CEP:** 14790-000 / **Cidade:** Guaíra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.3176357, long=-48.3163682, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatório caixa água semi-enterrado 2 (RSE 02) - Guaíra #186377650

Data de início da fiscalização	25/02/2026
Data de término da fiscalização	25/02/2026
Observações Gerais	No local existem quatro reservatórios semi-enterrados e um elevado; há uma "caixa de distribuição" no meio do terreno, alimentada pelos reservatórios semi-enterrados e pela água captada no Poço Santo Antônio, a água dessa caixa é recalçada para o reservatório elevado por uma EEA adjacente.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 5 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 6 - Vista da parte superior do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

N/A

[RES6.2] Observações

Não conformidade apontada no item fiscalizado 14049.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Durante a fiscalização, não foi evidenciado medidor de nível instalado no reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Durante a fiscalização, não foi evidenciada presença de tubulação de ventilação no reservatório. Adequar tubulação de ventilação de acordo com item 5.14 da NBR 12217/1994

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Não foi evidenciada a presença de tubulação de ventilação no reservatório.



Foto 2 - Não foi evidenciada a presença de tubulação de ventilação no reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção na parte superior do reservatório apresenta corrosão. É necessário adequar a tampa de inspeção ao item 15.13.3 da NBR 12217/1994, tratar a corrosão e pintar para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção apresenta corrosão e está rente à superfície superior do reservatório.



Foto 2 - Tampa de inspeção apresenta corrosão e está rente à superfície superior do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A necessidade de roçada no interior da área foi apontada no item fiscalizado 14049. Necessário remover tronco seco depositado sobre o reservatório. Necessário limpeza da superfície externa do reservatório, removendo o lodo, e pintura.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Remover tronco seco depositado sobre o reservatório.




Foto 2 - Há acúmulo de lodo na superfície ao redor do reservatório, sendo necessário limpeza e pintura.

Captações subterrâneas

Novo Item Fiscalizado 14.062 - Poço Santo Antônio - Guaíra (Guaíra)

Poço Santo Antônio - Guaíra

POÇO SANTO ANTÔNIO - GUAÍRA

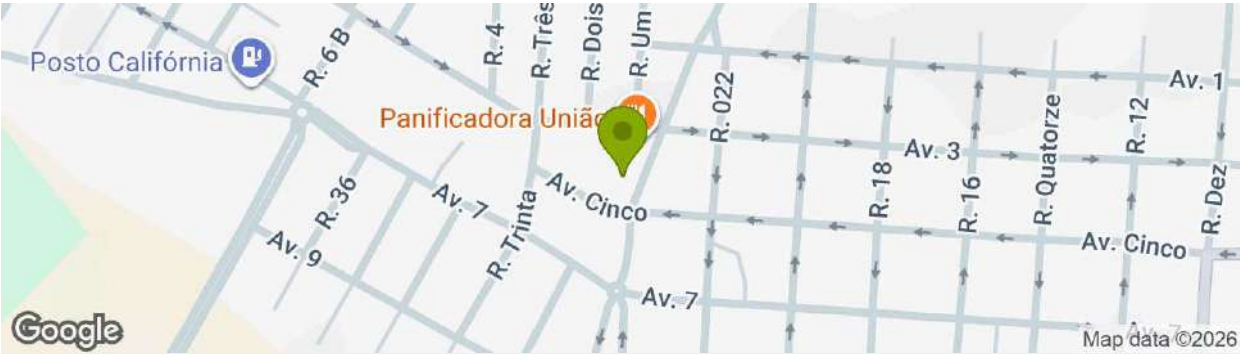

Endereço: R. Um, 194 - Guaíra, Guaíra - SP, 14790-000, Brasil. nº 194. . CEP: 14790-000 /
Cidade: Guaíra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.3171652, long=-48.31764, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Santo Antônio - Guaíra #186400569
Data de início da fiscalização	25/02/2026
Data de término da fiscalização	25/02/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com muro com concertina e portão metálico.



Foto 2 - Vista da área interna da unidade, evidenciando caixas de passagem com tampa metálica (a frente, a direita) e edificação ao fundo com transformadores.



Foto 3 - Vista da área interna da unidade.



Foto 4 - Vista geral da captação.



Foto 5 - Vista geral da captação.



Foto 6 - Vista geral da captação.



Foto 7 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 8 - Transformador instalado em edificação ao lado da captação.



Foto 9 - Quadros elétricos no interior da edificação que abriga o transformador.



Foto 10 - Quadro de comando elétrico da captação.



Foto 11 - Macromedidor da captação, instalado em tubulação em caixa de passagem adjacente ao poço.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Durante a fiscalização não foi evidenciada identificação da unidade.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB2.15] Observações

O tratamento com adição de cloro e flúor na água captada é

realizado na unidade de reservação da Rua 22. Registros no item fiscalizado 14055.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Não foram apresentados os laudos de análise para monitoramento da qualidade da água bruta da captação, em atendimento ao artigo 42 da Portaria GM/MS 888/2021. Os resultados apresentados para as análises diárias da água tratada não apresentam identificação do responsável técnico (nome, número do CRQ e assinatura).

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[CSB2.13] Observações

Os extintores de incêndio existentes no local apresentavam manutenção preventiva vencida em 01/2026.

Fotos de CSB2.13



Foto 1 - Extintor de água com manutenção vencida em 01/2026.



Foto 2 - Extintor de água com manutenção vencida em 01/2026.



Foto 3 - Extintor de pó químico com manutenção vencida em 01/2026.



Foto 4 - Extintor de pó químico com manutenção vencida em 01/2026.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

A tubulação e demais peças metálicas da captação apresentam corrosão, sendo necessário tratamento da ferrugem e pintura. Há inservíveis (tubos e peças metálicas) depositados ao redor da captação, sobre a laje de alvenaria; é necessário remoção desse material, mantendo a limpeza da área. Parte da alvenaria da caixa de passagem com macromedidor, adjacente à captação, colapsou, sendo preciso recomposição da alvenaria e da estrutura metálica de fechamento que deformou. A estrutura metálica na parte superior dessa caixa de passagem apresenta corrosão, sendo necessário tratamento e pintura. É necessário a limpeza do interior dessa caixa, removendo o entulho e a vegetação existente ao redor do macromedidor.



Foto 1 - Caixa de passagem ao lado da captação; a tampa apresenta corrosão.



Foto 2 - Parte da alvenaria da caixa de passagem colapsou.



Foto 3 - Vegetação e entulho dentro da caixa de passagem, ao redor do macromedidor.



Foto 4 - Corrosão em registro da captação.



Foto 5 - Corrosão em tubulação da captação.



Foto 6 - Corrosão em tubulação da captação.



Foto 7 - Material depositado sobre a laje, ao redor da captação.



Foto 8 - Material depositado sobre a laje, ao redor da captação.

Poço Alcineu Eleodoro - Guaíra

POÇO ALCINEU ELEODORO - GUAÍRA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ALCINEU ELEODORO - GUAÍRA](#)



Endereço: Av. 7 A, 579 - Res. Jardim Califórnia, Guaíra - SP, 14790-000, Brasil. nº 579. . CEP: 14790-000 / Cidade: Guaíra, São Paulo

Fiscalizado	Poço Alcineu Eleodoro - Guaíra #186407253
Data de início da fiscalização	25/02/2026
Data de término da fiscalização	25/02/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Na unidade existe uma captação subterrânea (Poço Alcineu Eleodoro), e dois reservatórios, sendo que um deles não se encontra ligado ao sistema atualmente.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da unidade a partir do passeio, indicando fechamento com muro e portão metálico.



Foto 2 - Vista da unidade a partir do passeio, indicando fechamento com muro e portão metálico.



Foto 3 - Vista da unidade a partir do passeio, indicando fechamento com muro e portão metálico.



Foto 4 - Vista da área interna da unidade.



Foto 5 - Vista da área interna da unidade.



Foto 6 - Vista da área interna da unidade.



Foto 7 - Vista geral da captação.



Foto 8 - Vista geral da captação.



Foto 9 - Vista geral da captação.



Foto 10 - Macromedidor em caixa de passagem adjacente à captação.



Foto 11 - Macromedidor em caixa de passagem adjacente à captação.



Foto 12 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 13 - Edificação em alvenaria adjacente ao poço, para abrigo dos reagentes utilizados no tratamento.



Foto 14 - Interior do abrigo de reagentes.



Foto 15 - Interior do abrigo de reagentes.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB2.5] Observações

Há laje de proteção ao redor do poço, porém, como ela fica no mesmo nível do terreno circundante, foi observado acúmulo de terra e crescimento de vegetação junto ao poço. É necessário remover esse material, garantindo a limpeza da área. Após a limpeza, se forem observados danos na laje (trincas, partes ausentes), é necessário recomposição. Recomenda-se ao

prestador construção de pequena barreira (mureta) nos limites da laje do poço, evitando que a terra ao redor seja arrastada para sobre a laje.

Fotos de CSB2.5



Foto 1 - Terra e vegetação em contato com o tubo da saída do poço.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

[CSB2.9] Observações

Há tubo para medição de nível, porém sem tampa. Recomenda-se a instalação de "cap" de forma a evitar contaminação.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Não foram apresentados os laudos de análise para monitoramento da qualidade da água bruta da captação, em atendimento ao artigo 42 da Portaria GM/MS

888/2021. Os resultados apresentados para as análises diárias da água tratada não apresentam identificação do responsável técnico (nome, número do CRQ e assinatura).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Durante a fiscalização, foi evidenciada a ausência de extintor de incêndio na unidade.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Foi evidenciado vazamento em registro localizado em caixa de passagem adjacente à captação.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento em registro localizado em caixa de passagem adjacente à captação.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

A estrutura metálica da captação (tubos, registro, flanges) apresenta corrosão, sendo necessário tratamento e pintura para proteção dessas peças. Existe acúmulo de entulho ao lado do abrigo de reagentes químicos, sendo necessário remoção e destinação adequada

desse material. O abrigo para reagentes químicos apresenta estado geral deteriorado, sendo necessário: verificar a estanqueidade de sua cobertura; recomposição do revestimento da alvenaria nos pontos onde está ausente; recomposição do pavimento de concreto em frente à porta de entrada do abrigo; reparo na porta de acesso pois apresenta corrosão (dano significativo na sua parte inferior); pintura da edificação (alvenaria e porta).

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Corrosão na estrutura da captação.



Foto 2 - Corrosão na estrutura da captação.



Foto 3 - Corrosão na estrutura da captação.



Foto 4 - Entulho depositado ao lado do abrigo de reagentes químicos.



Foto 5 - Abrigo de alvenaria para reagentes químicos.



Foto 6 - Abrigo de alvenaria para reagentes químicos.



Foto 7 - Dano no pavimento na entrada do abrigo para reagentes químicos.



Foto 8 - Interior do abrigo para reagentes químicos.

Estação elevatória de água

Novo Item Fiscalizado 14.063 - EEA Caixa água - recalque para reservatório elevado - Guaíra (Guaíra)

EEA Caixa água - recalque para reservatório elevado - Guaíra

EEA CAIXA DÁGUA (RECALQUE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO) - GUAÍRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA CAIXA DÁGUA \(RECALQUE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO\) - GUAÍRA](#)



Endereço: Av. Cinco, 1920 - Guaira, Guaíra - SP, 14790-000, Brasil. nº 1920. . **CEP:** 14790-000
/ **Cidade:** Guaíra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-20.3177977, long=-48.3164725, accuracy=13.653

Fiscalizado

EEA Caixa água - recalque para reservatório elevado - Guaíra #186378043

Data de início da fiscalização	25/02/2026
Data de término da fiscalização	25/02/2026
Observações Gerais	A EEA se localiza na área conhecida como "caixa d'água" na Rua 22. Ela recalca água a partir de um reservatório dito "caixa de distribuição", adjacente, para o reservatório elevado existente na mesma área.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

A EEA é composta por três conjuntos motobomba, dos quais dois operam de forma simultânea para atendimento da demanda e o terceiro permanece em condição de reserva técnica. É realizado rodízio entre as unidades, de forma a evitar a ociosidade prolongada de equipamentos.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Porta de acesso ao interior da EEA.



Foto 2 - Vista da EEA, localizada abaixo do nível do solo, a partir da porta de entrada ao recinto.



Foto 3 - Vista geral da EEA.



Foto 4 - Conjunto motobomba 1 da EEA.



Foto 5 - Placa com identificação do motor do conjunto 1.



Foto 6 - Conjunto motobomba 2 da EEA.



Foto 7 - Placa com identificação do motor do conjunto 2.



Foto 8 - Conjunto moto bomba 3 da EEA.



Foto 9 - Placa com identificação do motor do conjunto 3.

[EEA4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Não Conforme

[EEA4.2] Observações

Durante a fiscalização não foi observada a existência de ponte rolante, talha ou outro dispositivo de içamento para auxílio na retirada e manutenção dos equipamentos da Estação Elevatória. Providenciar adequação.

Fotos de [EEA4.2]



Foto 1 - vista da área interna da estação sem dispositivo de içamento para retirada dos conjuntos motobomba.



Foto 2 - Abertura superior sem estrutura (viga/suporte) para instalação de talha ou ponte rolante.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Durante a fiscalização foi observado acúmulo de água na área da Estação Elevatória, devido à drenagem inadequada da água de lubrificação das gaxetas. Providenciar adequação do sistema de drenagem.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Presença de água acumulada próxima às tubulações, indicando deficiência na drenagem.



Foto 2 - Ponto com acúmulo de água decorrente da lubrificação das gaxetas.



Foto 3 - Área da estação com sinais de drenagem inadequada e presença de umidade constante.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Durante a fiscalização não foi observada a existência de extintor de incêndio na Estação Elevatória. Providenciar a instalação.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Durante a fiscalização foram observados vazamentos aparentes em componentes da Estação Elevatória, incluindo na bomba 1, no registro de gaveta da linha de recalque e em conexões/tubulações. Providenciar a correção dos vazamentos e a adequação das condições operacionais.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Presença de vazamento com acúmulo de líquido na área da estação.



Foto 2 - Vazamento em conexão/tubulação da linha de recalque.



Foto 3 - Vazamento no conjunto motobomba 1.



Foto 4 - Evidência de vazamentos aparente no registro de gaveta.

Mateus Spinelli da Silva

Analista de Regulação e Fiscalização

Tiago Duarte Santos Pereira

Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 3 vezes - última modificação: 24/04/2026 14:15:03)

É base de:

Auto de Notificação 138/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 371/2026 - Revisão e aprovação de relatório de fiscalização
- Ofício 997/2026 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 296/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

11_2025_Poco_Alcineu_Eleodoro_Tratada.pdf (1,92 MB)	0 downloads
11_2025_Poco_Santo_Antonio.pdf (1,76 MB)	0 downloads
Analises_Diarias_Poco_Alcineu_Abril_2026.pdf (337,01 KB)	0 downloads
Analises_Diarias_Poco_Santo_Antonio_e_Reservatorio_Central_Abril_2026.pdf (364,00 KB)	0 downloads
Bomba_reserva_EBARA_na_Caixa_D_agua_1_.pdf (15,50 KB)	0 downloads
Bomba_reserva_LEAO_na_Caixa_D_agua.pdf (19,77 KB)	0 downloads
Nfe_9_373_Certificado_de_Qualidade_.pdf (529,81 KB)	0 downloads
NFe_9_373_N_Liquidacao_694_13_.pdf (2,27 MB)	0 downloads
Outorgas_SP_Aguas.pdf (896,74 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/04/2026 11:13:17 Mateus Spinelli da Silva D1 emitiu o Auto de Notificação 138/2026 a partir deste documento.

24/04/2026 14:15:42 Mateus Spinelli da Silva D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 138/2026 com o certificado MATEUS SPINELLI DA SILVA CPF 368.XXX.XXX-33 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-138/2026

Bom dia, Vanessa!

29/04/2026 08:06

(Encaminhado)

Mateus S. 

 DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.

CC

Encaminho relatório de fiscalização programada de água e esgoto em Guaíra, para prosseguimento.

Obrigado!

—
Mateus Spinelli da Silva

Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou?



29/04/2026 13:41:11

Tiago Duarte Santos Pereira  assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 138/2026**

com o certificado **TIAGO DUARTE SANTOS PEREIRA** CPF **076.XXX.XXX-13** conforme [MP nº](#)

[2.200/2001](#) .