



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
210.217.770.341.609.121

Arespcj

CC

24/04/2026 09:36

Município

São Simão

· 16 3984-9070

CNPJ 45.369.220/0001-25

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO

PRESTADOR: Prefeitura Municipal de São Simão

Verificação de Não Conformidades

Americana, abril de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São Simão.

Prefeito: Izaías Leão de Souza.

Endereço: Rua Rodolfo Miranda, 167, Centro.

Telefone: (16) 3927-0100

E-mail: prefeito@saosimao.sp.gov.br

Convênio de Cooperação nº 08/2024 - AE.

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de São Simão.

Responsável legal: Antônio Cláudio Garcia Duarte - Secretário de Obras.

Endereço: Rua Rodolfo Miranda, 167, Centro.

Telefone: 16 3927-0100.

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização.

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização.

2.2 PRESTADOR

Cloves Tadeu Balsan - Supervisor do departamento de água e esgoto (DAE).

3. FISCALIZAÇÃO

Em 25/03/2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
RESERVATÓRIO JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA ISABEL (CONCRETO) - SÃO SIMÃO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA ISABEL (CONCRETO) - SÃO SIMÃO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA ISABEL (CONCRETO) - SÃO SIMÃO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA ISABEL (CONCRETO) - SÃO SIMÃO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
POÇO SANTA ISABEL - SÃO SIMÃO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO SANTA ISABEL - SÃO SIMÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO SANTA ISABEL - SÃO SIMÃO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO SANTA ISABEL - SÃO SIMÃO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO	CSB-2.10	Captação de água com outorga vencida	Em até 180 dias
POÇO JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO BENTO QUIRINO - SÃO SIMÃO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias

ETE JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO	ETE-8.20	Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Em até 180 dias
ETE JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias

5. ADEQUAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foi identificada adequação de não conformidade constante do Auto de Notificação 109/2025 e relacionada abaixo:

Sistema	Código NC	Descrição da Não Conformidade	Status
RESERVATÓRIO JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	CANCELADO

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captações subterrâneas


Novo Item Fiscalizado 14.455 - Poço Bento Quirino - São Simão (São Simão)

Poço Bento Quirino - São Simão

POÇO BENTO QUIRINO - SÃO SIMÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BENTO QUIRINO - SÃO SIMÃO](#)

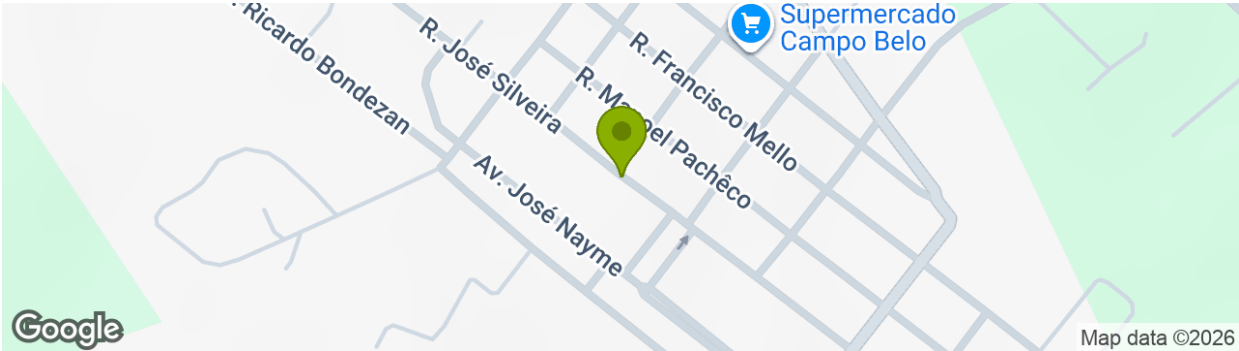

Endereço: R. Maj. João Bento, 202 - Sao Simao, São Simão - SP, 14200-000, Brasil. nº 202. .

CEP: 14200-000 / Cidade: São Simão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.205417, long=-47.8100328, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Bento Quirino - São Simão #192024685
Data de início da fiscalização	25/03/2026
Data de término da fiscalização	25/03/2026
Observações Gerais	Na área da unidade existe também um reservatório, que se encontra atualmente inativo, conforme informado pelo prestador.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da entrada da unidade a partir do passeio público.



Foto 2 - Placa de identificação da unidade.



Foto 3 - Vista interna da área da unidade, evidenciando cercamento com muro de alvenaria.



Foto 4 - Vista geral da captação.



Foto 5 - Vista geral da captação.



Foto 6 - Macromedidor da captação.



Foto 7 - Macromedidor da captação.



Foto 8 - Macromedidor da captação.



Foto 9 - Equipamento instalado para dosagem de reagentes através de pastilhas cloro/flúor.



Foto 10 - Vista geral da captação.



Foto 11 - Vista geral da captação.



Foto 12 - Torneira para captação de água bruta.



Foto 13 - Painelelétrico da bomba do poço.



Foto 14 - Painelelétrico da bomba do poço.



Foto 15 - Inversor de frequência para controle da bomba do poço.



Foto 16 - Extintor de incêndio presente na unidade.



Foto 17 - Extintor de incêndio presente na unidade.



Foto 18 - Reagentes utilizados na cloração e fluoretação da água captada.



Foto 19 - Reagentes utilizados na cloração e fluoretação da água captada.



Foto 20 - Reagentes utilizados na cloração e fluoretação da água captada.



Foto 21 - Reagentes utilizados na cloração e fluoretação da água captada.

[CSB2.9] Ausência de tubo de medição de nível

Não Conforme

[CSB2.9] Observações

Instalar tubo para medição de nível da captação.

Fotos de CSB2.9



Foto 1 - Ausência de tubo para medição de nível.



Foto 2 - Ausência de tubo para medição de nível.



Foto 3 - Ausência de tubo para medição de nível.

Novo Item Fiscalizado 14.431 - Poço Distrito Industrial (Av. Canadá) - São Simão (São Simão)

Poço Distrito Industrial (Av. Canadá) - São Simão

POÇO DISTRITO INDUSTRIAL (AVENIDA CANADÁ) - SÃO SIMÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO DISTRITO INDUSTRIAL \(AVENIDA CANADÁ\) - SÃO SIMÃO](#)



Endereço: Av. dos Estado Unidos, 1875 - Parque Industrial, São Simão - SP, 14200-000, Brasil.
nº 1875. . CEP: 14200-000 / Cidade: São Simão, São Paulo

Fiscalizado	Poço Distrito Industrial (Av. Canadá) - São Simão #191701305
Data de início da fiscalização	25/03/2026
Data de término da fiscalização	25/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	O poço é resultado de investimento realizado pela SP Águas no município. No momento, se encontra

inativo. Recomenda-se roçada e limpeza da área interna da unidade, assim como a execução das adequações necessárias no sistema para iniciar a operação desta captação.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o poço, evidenciando cercamento com alambrado metálico.



Foto 2 - Vista da área interna do cercado onde se localiza o poço. Recomenda-se roçada e limpeza do local.



Foto 3 - Edificação de alvenaria existente na unidade. Placa de identificação da área.



Foto 4 - Vista da área interna do cercado onde se localiza o poço. Recomenda-se roçada e limpeza do local.



Foto 5 - Vista da unidade, a partir do terreno circundante.



Foto 6 - Vista da unidade, a partir do terreno circundante.



Foto 7 - Vista da unidade, a partir do terreno circundante.



Foto 8 - Vista da unidade, a partir do terreno circundante.



Foto 9 - Vista da área interna do cercado onde se localiza o poço. Recomenda-se roçada e limpeza do local.



Foto 10 - Vista da área interna do cercado onde se localiza o poço. Recomenda-se roçada e limpeza do local.


Novo Item Fiscalizado 14.433 - Poço Jardim Flamboyant - São Simão (São Simão)

Poço Jardim Flamboyant - São Simão

POÇO JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO](#)

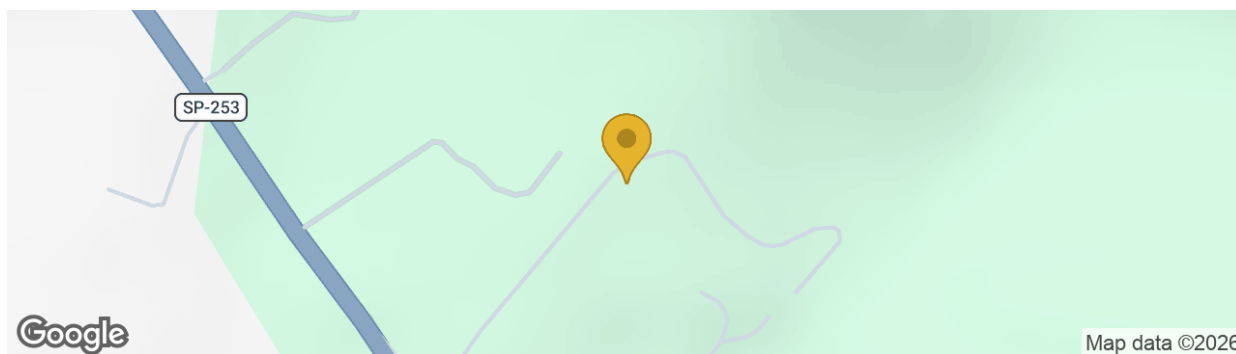

Endereço: GF86+48, São Simão - SP, 14200-000, Brasil. . **CEP:** 14200-000 / **Cidade:** São Simão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.4849661, long=-47.5389551, accuracy=13.653

Fiscalizado

Poço Jardim Flamboyant - São Simão #191718688

Data de início da fiscalização

25/03/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da unidade a partir do passeio público, indicando fechamento com portão metálico.



Foto 3 - Vista da unidade a partir do passeio público, indicando fechamento com alambrado.



Foto 5 - Edificação de alvenaria no interior da unidade, com placa de identificação.



Foto 2 - Vista da unidade a partir do passeio público, indicando fechamento com alambrado e portão metálico.



Foto 4 - Vista do interior da área da unidade, com poço à esquerda.



Foto 6 - Vista geral da captação.



Foto 7 - Vista geral da captação.



Foto 8 - Tubo para medição de nível.



Foto 9 - Placa com dados da bomba.



Foto 10 - Macromedidor.



Foto 11 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 12 - Macromedidor.



Foto 13 - Macromedidor.



Foto 14 - Sistema para dosagem de reagentes utilizados no tratamento da água.



Foto 15 - Sistema para dosagem de reagentes utilizados no tratamento da água.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Providenciar bomba reserva para a captação.

[CSB2.10] Captação de água com outorga vencida

Não Conforme

[CSB2.10] Observações

Renovar a outorga de captação vencida em 06/10/2025.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Realizar o automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água bruta e tratada, conforme Portaria 888/2021 GM/MS.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSB2.3] Observações

Local estava fechado no dia da fiscalização, mas prestador apresentou imagens de comprovação.

Fotos de CSB2.3



Foto 1 - Extintor presente na unidade. Foto enviada pelo prestador em 26/03/2026.



Foto 2 - Extintor presente na unidade. Foto enviada pelo prestador em 26/03/2026.



Foto 3 - Extintor presente na unidade. Foto enviada pelo prestador em 26/03/2026.



Foto 4 - Extintor presente na unidade. Foto enviada pelo prestador em 26/03/2026.


Novo Item Fiscalizado 14.429 - Poço Santa Isabel - São Simão (São Simão)

Poço Santa Isabel - São Simão

POÇO SANTA ISABEL - SÃO SIMÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SANTA ISABEL - SÃO SIMÃO](#)

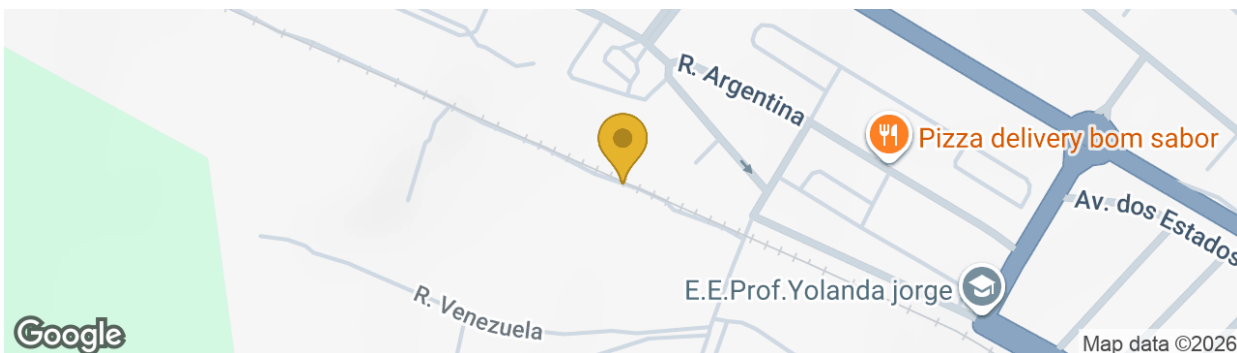

Endereço: Praça Italia, 2 - Sao Simao, São Simão - SP, 14200-000, Brasil. nº 2. . **CEP:** 14200-000 / **Cidade:** São Simão, São Paulo

Fiscalizado	Poço Santa Isabel - São Simão #191693040
Data de início da fiscalização	25/03/2026
Data de término da fiscalização	25/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da área, mostrando tubulação que conduz a água captada no poço até o reservatório elevado de concreto existente no local.



Foto 2 - Tubulação da saída do poço com macromedidor instalado.



Foto 3 - Tubulação que conduz a água captada ao reservatório de concreto existente na área.



Foto 4 - Reservatório elevado de concreto que recebe a água do poço.



Foto 5 - Dosador de reagentes utilizados no tratamento da água captada.



Foto 6 - Dosador de reagentes utilizados no tratamento da água captada.



Foto 7 - Derivação na tubulação de saída, para dosagem de reagentes.



Foto 8 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 9 - Macromedidor.



Foto 10 - Macromedidor.



Foto 11 - Macromedidor.



Foto 12 - Vista geral da captação.

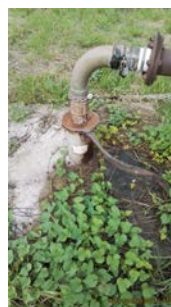


Foto 13 - Vista geral da captação.



Foto 14 - Tubo para medição de nível.
Recomenda-se o fechamento com cap.



Foto 15 - Vista geral da captação.



Foto 16 - Edificação em alvenaria existente no local, na qual são abrigados os painéis elétricos de comando da bomba do poço e os reagentes utilizados no tratamento.



Foto 17 - Vista do interior da edificação.



Foto 18 - Painel elétrico para comando da bomba do poço.



Foto 19 - Painel elétrico para comando da bomba do poço.



Foto 20 - Equipamento de ar condicionado instalado na edificação.



Foto 21 - Reagentes utilizados no tratamento da água, armazenados no interior da edificação.



Foto 22 - Reagentes utilizados no tratamento da água.



Foto 23 - Reagentes utilizados no tratamento da água.



Foto 24 - Reagentes utilizados no tratamento da água.



Foto 25 - Extintor existente no local.



Foto 26 - Extintor existente no local.



Foto 27 - Extintor existente no local.



Foto 28 - Placa de identificação do local.



Foto 29 - Edificação em alvenaria existente no local.



Foto 30 - Poste, transformador e abrigo da entrada de energia na unidade.

[CSB2.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[CSB2.1] Observações

Não conformidade já apontada no item fiscalizado 14424.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Providenciar bomba reserva para a captação.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Realizar o automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água bruta e tratada, conforme Portaria 888/2021 GM/MS.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Consertar vazamentos na tubulação de saída do poço.

Fotos de CSB2.12

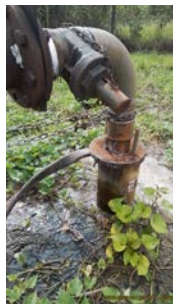


Foto 1 - Vazamento na tubulação do poço.



Foto 2 - Vazamento na tubulação do poço.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

A tubulação que leva a água captada no poço até o reservatório adjacente possui apoio e ancoragem precária, o que possibilita movimentação da mesma e ocorrência de vazamentos. É necessário o reforço nessa estrutura, evitando movimentação. As portas do abrigo da entrada de energia na unidade estão danificadas, sendo necessário reparo.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Apoio e ancoragem precários na tubulação entre o poço e o reservatório.



Foto 3 - Apoio e ancoragem precários na tubulação entre o poço e o reservatório.



Foto 2 - Apoio e ancoragem precários na tubulação entre o poço e o reservatório.



Foto 4 - O abrigo da entrada de energia na unidade apresenta danos nas portas. É necessário realizar o fechamento da parte da porta que está ausente, tratar a corrosão e pintar para proteção.

Estações elevatórias de água tratada

Novo Item Fiscalizado 14.718 - EEA Jardim Flamboyant - São Simão (São Simão)


EEA Jardim Flamboyant - São Simão

EEA JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO](#)

Fiscalizado	EEA Jardim Flamboyant - São Simão #196067318
Data de início da fiscalização	25/03/2026
Data de término da fiscalização	25/03/2026
Observações Gerais	A EEA está instalada no interior de edificação de alvenaria na mesma área onde está o poço Jardim Flamboyant. No momento da fiscalização essa edificação estava fechada. As imagens adicionadas nesta ficha de fiscalização foram fornecidas pelo prestador em 26/03/2026. Segundo o prestador, o reservatório é dividido em célula inferior e célula

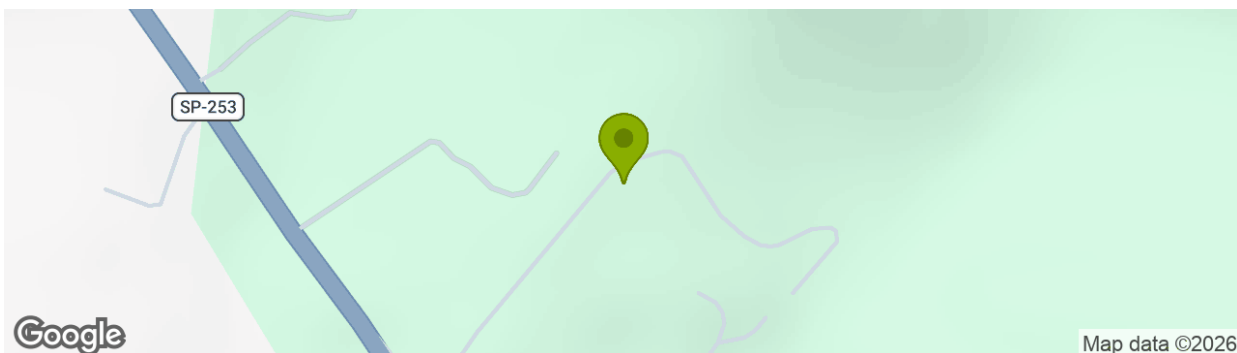

Endereço: GF86+48, São Simão - SP, 14200-000, Brasil. . **CEP:** 14200-000 / **Cidade:** São Simão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054347, long=-47.8100482, accuracy=13.653

superior. A inferior recebe a água diretamente do poço Flamboyant, já com cloração, e a EEA recalca da célula inferior para a célula superior.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.

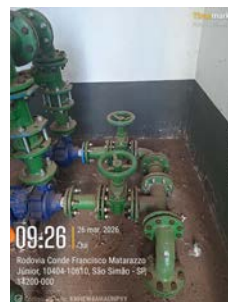


Foto 2 - Vista geral da EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.



Foto 3 - Vista geral da EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.

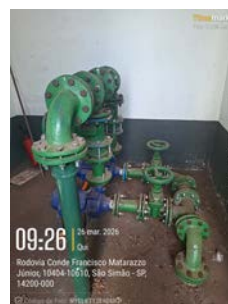


Foto 4 - Vista geral da EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.

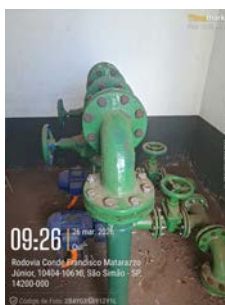


Foto 5 - Vista geral da EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.



Foto 6 - Painel elétrico da EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.



Foto 7 - Painel elétrico da EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.



Foto 8 - Extintor instalado na EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.



Foto 9 - Extintor instalado na EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.



Foto 10 - Extintor instalado na EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.



Foto 11 - Extintor instalado na EEA. Imagem enviada pelo prestador em 26/03/2026.

Reservatórios


Novo Item Fiscalizado 14.430 - Reservatório Bento Quirino - São Simão (São Simão)

Reservatório Bento Quirino - São Simão

RESERVATÓRIO BENTO QUIRINO - SÃO SIMÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BENTO QUIRINO - SÃO SIMÃO](#)

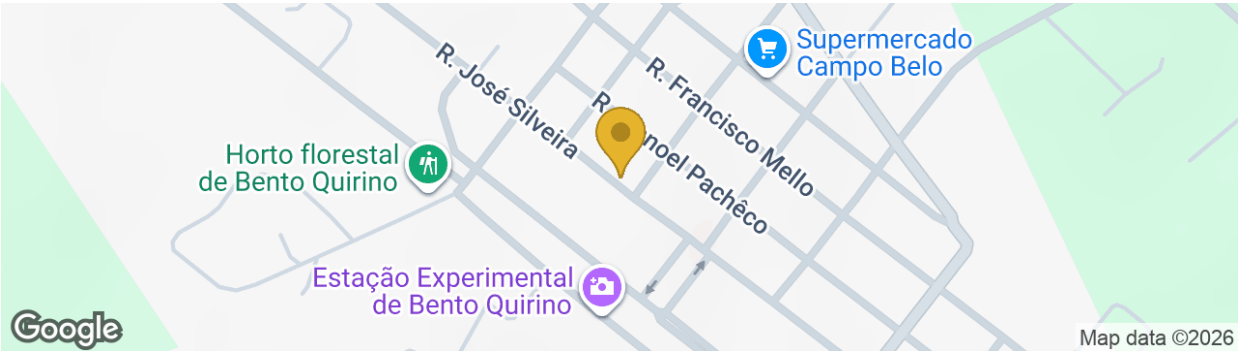

Endereço: R. José Silveira, 621 - Bento Quirino, São Simão - SP, 14200-000, Brasil. nº 621. .
CEP: 14200-000 / Cidade: São Simão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.4527063, long=-47.5844662, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Bento Quirino - São Simão #191697895
Data de início da fiscalização	25/03/2026
Data de término da fiscalização	25/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	O reservatório se encontra desativado.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da unidade a partir do passeio, indicando fechamento com muro e portão metálico. Placa de identificação à esquerda do portão de entrada.



Foto 2 - Vista da unidade a partir do passeio, indicando fechamento com muro e portão metálico.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Tubulação que abastecia o reservatório, com a água captada do poço.



Foto 7 - Tubo extravasor do reservatório.



Foto 8 - Tubulação para abastecimento de caminhão pipa.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Tubulação (acima) que era utilizada para abastecimento cortada.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 14.438 - Reservatório Jardim Flamboyant - São Simão (São Simão)

Reservatório Jardim Flamboyant - São Simão

RESERVATÓRIO JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO](#)

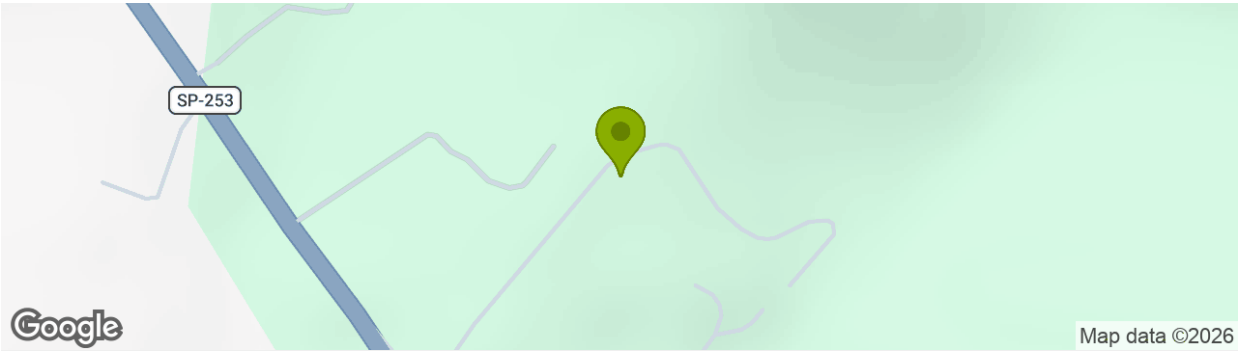

Endereço: GF86+48, São Simão - SP, 14200-000, Brasil. . **CEP:** 14200-000 / **Cidade:** São Simão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.205394744873047, long=-47.810028076171875, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardim Flamboyant - São Simão #191802916
Data de início da fiscalização	25/03/2026
Data de término da fiscalização	25/03/2026
Observações Gerais	No local existe um poço e um reservatório metálico, cilíndrico. A medição de nível do reservatório é realizada por telemetria, segundo informado pelo prestador.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista da base do reservatório.



Foto 3 - Vista do reservatório evidenciando escadas e guarda corpos.



Foto 4 - Da esquerda para direita, tubos de alimentação da câmara superior, alimentação da câmara inferior, saída da câmara superior e extravasor.



Foto 5 - Vista da base do reservatório.



Foto 6 - Tubo de alimentação da caixa superior à esquerda e condutor para cabos de energia/sensores.



Foto 7 - Condutor para cabos de energia e/ou envio de sinal, na base do reservatório.



Foto 8 - Tubo extravasor, à direita.



Foto 9 - Placa afixada no reservatório.



Foto 10 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com muro, alambrado e



Foto 11 - Aterramento da estrutura.

portão metálico.



Foto 12 - Vista geral do reservatório.



Foto 13 - Placa de identificação da unidade.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES6.7] Observações

Identificado aterramento do reservatório metálico.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Aterramento da estrutura.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Instalar medidor de nível nas duas células e integrar com o CCO.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

A abertura de ventilação da câmara inferior não possui tela de proteção. Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 144/2025.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação sem tela de proteção.


Novo Item Fiscalizado 14.424 - Reservatório elevado Santa Isabel (concreto) - São Simão (São Simão)

Reservatório elevado Santa Isabel (concreto) - São Simão

RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA ISABEL (CONCRETO) - SÃO SIMÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA ISABEL \(CONCRETO\) - SÃO SIMÃO](#)

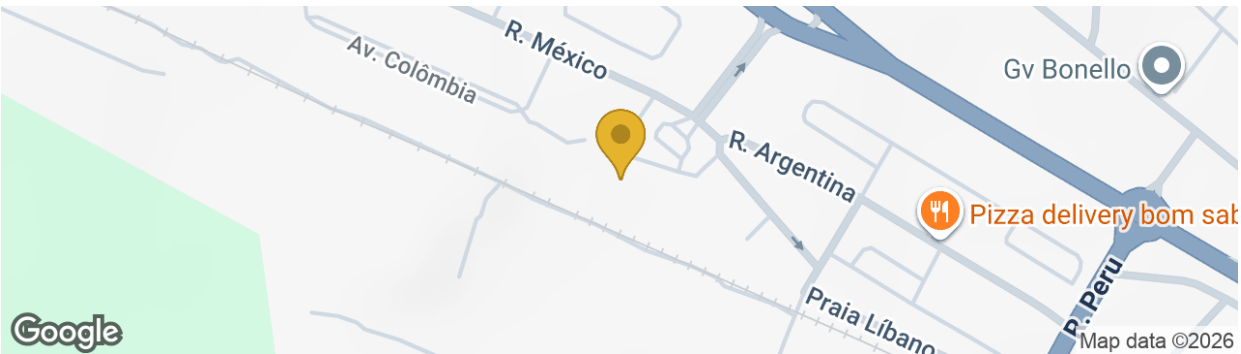

Endereço: R. Venezuela, 46 - Sao Simao, São Simão - SP, 14200-000, Brasil. nº 46. . CEP: 14200-000 / Cidade: São Simão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.4619787, long=-47.580546, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado Santa Isabel (concreto) - São Simão #191690682
Data de início da fiscalização	25/03/2026
Data de término da fiscalização	25/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme



Foto 1 - Vista geral do reservatório. No momento da fiscalização havia um caminhão pipa no local.



Foto 2 - Cercamento de alambrado metálico no perímetro da área.



Foto 3 - Cercamento de alambrado metálico no perímetro da área.



Foto 4 - Vista geral da base do reservatório.



Foto 5 - Vista geral da parte superior do reservatório.



Foto 6 - Tubulação do reservatório pela qual escorria água no momento da fiscalização, devido a vazamento na estrutura.



Foto 7 - Acúmulo de água no pavimento sob o reservatório, em razão de vazamento existente.



Foto 8 - Vazamento na estrutura do reservatório.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Escada e guarda corpo presentes na estrutura.



Foto 11 - Vista da base do reservatório, a tubulação horizontal vem de um poço existente no mesmo local.



Foto 12 - Vista da parte inferior do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Foram constatados danos no cercamento do perímetro da área, sendo necessário reparo.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Alambrado metálico colapsado.



Foto 2 - Mourão de concreto quebrado e colapsando.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Foi identificado dano no condutor do SPDA do reservatório, sendo necessário reparo. Recomenda-se revisão completa do SPDA.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Conductor do SPDA rompido.



Foto 2 - Descida do conductor do SPDA.



Foto 3 - Conductor do SPDA rompido.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

No dia da fiscalização o prestador informou sobre a troca do sistema do CCO. Instalar medidor de nível e integrar com o CCO.

Fotos de RES6.11

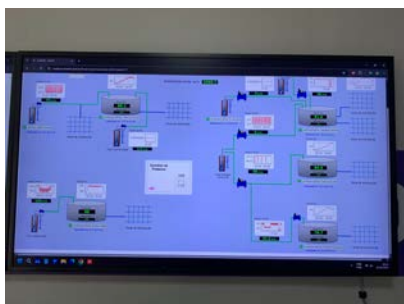


Foto 1 - CCO em agosto de 2025.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 144/2025.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES6.3] Observações

Durante a inspeção foram detectados mais vazamentos no reservatório, no fundo da estrutura entre a junção do concreto com a tubulação, e em um registro adjacente à estrutura. Reparar todos os vazamentos da estrutura. Não conformidade já apontada no relatório de fiscalização 144/2025.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento e acúmulo de água na base do reservatório.



Foto 2 - Vazamento e acúmulo de água na base do reservatório.



Foto 3 - Vazamento no reservatório, a água escorre junto a tubulação mostrada.



Foto 4 - Vazamento em registro adjacente ao reservatório.

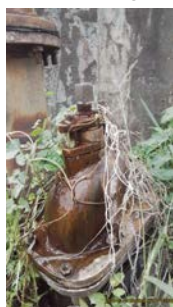


Foto 5 - Vazamento em registro adjacente ao reservatório.

[RES6.14] Observações

O reservatório apresenta estado geral de conservação deteriorado. Existem vazamentos na estrutura, partes metálicas (escada, guarda corpo, tubulações) apresentam corrosão, e a armadura do concreto está exposta em vários pontos. Recomenda-se a recuperação total da estrutura por empresa especializada, ou então a inativação do reservatório e sua substituição.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Armadura exposta.



Foto 2 - Armadura exposta.

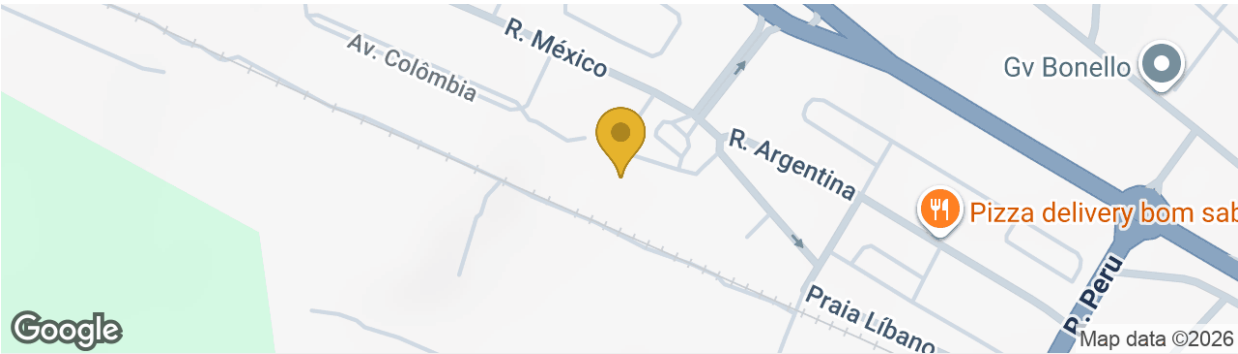


Foto 3 - Armadura exposta.

Novo Item Fiscalizado 14.425 - Reservatório cilíndrico Santa Isabel (metálico) - São Simão (São Simão)

Reservatório cilíndrico Santa Isabel (metálico) - São Simão

RESERVATÓRIO ELEVADO SANTA ISABEL (METÁLICO) - SÃO SIMÃO



Endereço: R. Venezuela, 46 - Sao Simao, São Simão - SP, 14200-000, Brasil. nº 46. . CEP: 14200-000 / Cidade: São Simão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.4617838, long=-47.5809015, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório cilíndrico Santa Isabel (metálico) - São Simão #191692592
Data de início da fiscalização	25/03/2026
Data de término da fiscalização	25/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	O reservatório é resultado de investimentos do SP Águas no município, possui capacidade de 200 m3 e se encontra inoperante atualmente, sendo necessário realizar as conexões ao sistema.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Escada e guarda corpo do reservatório.



Foto 4 - Placa de identificação com dados do reservatório.



Foto 5 - Base de alvenaria sob o reservatório.



Foto 6 - Base de alvenaria sob o reservatório.

- Desativado

Estações de Tratamento de Esgoto


Novo Item Fiscalizado 14.434 - ETE Jardim Flamboyant - São Simão (São Simão)

ETE Jardim Flamboyant - São Simão

ETE JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE JARDIM FLAMBOYANT - SÃO SIMÃO](#)

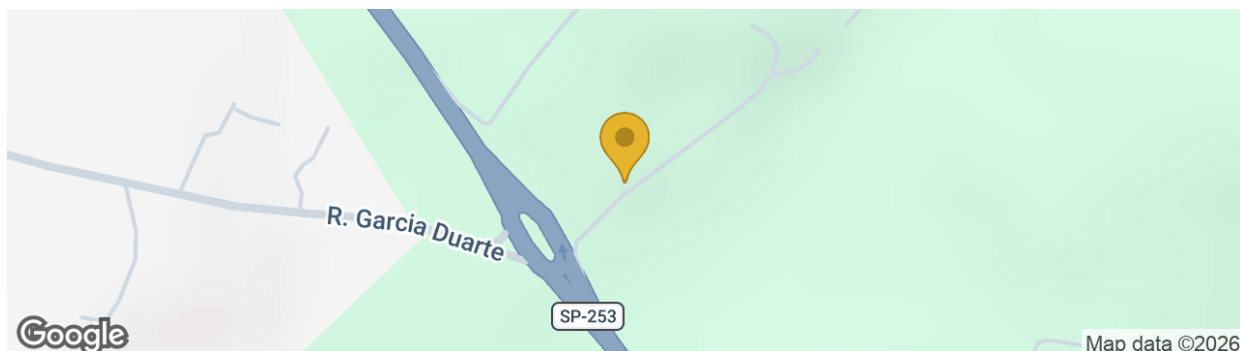

Endereço: Márcilio Antônio, 46 - Jardim Flamboyant, São Simão - SP, 14200-000, Brasil. nº 46. .

CEP: 14200-000 / **Cidade:** São Simão, São Paulo

Fiscalizado

ETE Jardim Flamboyant - São Simão #191723231

Data de início da fiscalização	25/03/2026
Data de término da fiscalização	25/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[ETE8.0] Observações

A ETE atende o bairro Jardim Flamboyant, tendo sido entregue pelo loteador juntamente com o loteamento. No momento da fiscalização, a unidade estava fechada e não havia chave para prover acesso.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista geral da unidade, a partir do passeio público, evidenciando cercamento com alambrado metálico.



Foto 3 - Vista geral da unidade, a partir do passeio público, evidenciando cercamento com alambrado metálico.



Foto 2 - Vista geral da unidade, a partir do passeio público, evidenciando cercamento com alambrado metálico.



Foto 4 - Vista geral da unidade.



Foto 5 - Vista geral da unidade.



Foto 6 - Vista geral da unidade.



Foto 8 - Vista geral da unidade.



Foto 10 - Vista geral da unidade.



Foto 7 - Vista geral da unidade.



Foto 9 - Vista geral da unidade.

[ETE8.10] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[ETE8.10] Observações

Instalar placa de identificação da área.

[ETE8.5] Ausência de conjunto motobomba reserva

N/A

[ETE8.5] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

N/A

[ETE8.28] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[ETE8.14] Escadas e guardacorpos existentes em condições inadequadas

N/A

[ETE8.14] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[ETE8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

N/A

[ETE8.23] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[ETE8.24] Produtos químicos vencidos

N/A

[ETE8.24] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[ETE8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Não Conforme
[ETE8.20] Observações	Realizar e apresentar os laudos de automonitoramento do efluente final da ETE do último trimestres.
[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	N/A
[ETE8.13] Observações	Não foram apresentados os laudos de automonitoramento do efluente final da ETE.
[ETE8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
[ETE8.25] Observações	Apresentar licença de operação da unidade.
[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Não Conforme
[ETE8.26] Observações	Apresentar outorga para o lançamento do efluente da unidade.
[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Não Conforme
[ETE8.3] Observações	Apresentar CADRI para transporte do lodo gerado na unidade.
[ETE8.9] Ausência de extintor de incêndio	N/A
[ETE8.9] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[ETE8.16] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[ETE8.16] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

Novo Item Fiscalizado 14.432 - ETE - São Simão (em construção) (São Simão)

ETE - São Simão (em construção)

ETE SÃO SIMÃO - SÃO SIMÃO



Fiscalizado	ETE - São Simão (em construção) #191708701
Data de início da fiscalização	25/03/2026
Data de término da fiscalização	25/03/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)	
[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[ETE8.0] Observações	A construção da ETE é resultado de investimentos da SP Águas no município. O projeto inclui a construção de dois reatores anaeróbios de fluxo ascendente, filtros percoladores, decantadores, tanque de contato, leito de secagem de lodo e 250 metros de emissário final. A previsão de entrega informada pelo Engenheiro no local é o segundo semestre de 2026. Segundo informações da SP Águas, em reunião ocorrida em sua unidade em Ribeirão Preto em 20/03/2026, é necessário que o

município providencie
abastecimento de água
potável para a futura
ETE.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Vista geral do canteiro de obras.

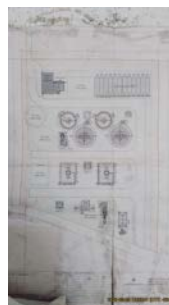


Foto 2 - Desenho técnico do projeto.



Foto 3 - Identificação da planta.



Foto 4 - Desenho técnico da vista em corte do projeto.



Foto 5 - Ilustrações dos dispositivos que integrarão a unidade.



Foto 6 - Preparo das formas para concretagem das placas que formarão o fundo dos filtros.



Foto 7 - Preparo das formas para concretagem das placas que formarão o fundo dos filtros.



Foto 8 - Pré moldados de concreto armado.



Foto 9 - Edificação na entrada da ETE, para abrigo dos operadores e laboratório.



Foto 11 - Interior da edificação na entrada da ETE.



Foto 13 - Edificação na entrada da ETE, para abrigo dos operadores e laboratório.



Foto 16 - Reservatório metálico elevado, próximo à edificação na entrada da ETE.



Foto 10 - Interior da edificação na entrada da ETE.



Foto 12 - Interior da edificação na entrada da ETE.



Foto 14 - Vista geral do canteiro de obras.



Foto 15 - Vista geral do canteiro de obras.



Foto 17 - Poço de chegada do efluente na ETE, caixa para instalação do gradeamento e poço da elevatória a ser instalada.



Foto 18 - Sobre o solo, tampas para as caixas do tratamento preliminar.



Foto 19 - Estrutura elevada após a EEE.



Foto 20 - Estrutura da primeira caixa de divisão.



Foto 21 - Vista do decantador em construção.



Foto 22 - Estrutura elevada após a EEE.



Foto 23 - Edificação na entrada da ETE.



Foto 24 - Vista dos abrigos utilizados pelos funcionários da obra.



Foto 25 - Vista do interior do decantador.



Foto 26 - Vista do interior do decantador.



Foto 27 - Vista do interior do decantador.



Foto 28 - Vista das estruturas elevadas próximas da entrada da ETE.



Foto 29 - Pré moldados no canteiro de obras.



Foto 30 - Tubulação e materiais em espera.



Foto 31 - Estrutura metálica em espera, a ser utilizada na unidade.



Foto 32 - Abrigos improvisados no canteiro de obras.



Foto 33 - Placa de identificação da obra.

- Em construção

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 4 vezes - última modificação: 24/04/2026 11:56:37)

É base de:

Auto de Notificação 136/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 380/2026 - Relatório de fiscalização programada de São Simão
- Ofício 935/2026 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 280/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

POCO BENTO QUIRINO SEI 0016788147 Portaria 138 2024 9301571.pdf (321,32 KB)	0 downloads
POCO JARDIM FLAMBOYANT PORT 6504 PDF103631 Vencida.pdf (82,91 KB)	0 downloads
POCO SANTA ISABEL SEI 0016788086 Portaria 0076 2024 9301571.pdf (321,45 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/04/2026 10:53:24 André Aukar B. de Camargo D1 emitiu o [Auto de Notificação 136/2026](#) a partir deste documento.

24/04/2026 11:57:32 André Aukar B. de Camargo D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 148/2026** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF **331.XXX.XXX-69** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-
148/2026

24/04/2026 11:58
(Encaminhado)

André C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada Vanessa Naccarato Piffer - DTO,

Para providências, por gentileza.

Grato.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/04/2026 11:58:16 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (4)