



Relatório de Fiscalização 291/2026



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
526.617.826.076.094.707

Ares Pcj

CC

27/06/2026 21:46

Município

Jaboticabal

· 16 3209-3328

CNPJ 50.387.844/0001-05

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL (SAAEJ)

Verificação de Não Conformidades

Ribeirão Preto, junho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1. MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Prefeito: Emerson Rodrigo Camargo

Endereço: Esplanada do Lago Carlos Rodrigues Serra, 160 - Vila Serra

Telefone: (16) 3209-3322

E-mail: gabinete@jaboticabal.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Convênio de cooperação nº 002/2022 A&E e Lei Municipal autorizativa nº 5.330/2022

1.2. PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal (SAAEJ)

Responsável legal: Alberto Cláudio de Almeida Filho (Presidente)

Endereço: R. Jornalista Cláudio Luis Berchielli, 345 – Jardim Santa Mônica

Telefone: (16) 3209-9900

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1. ARES-PCJ

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização

Tiago Duarte Santos Pereira – Analista de Regulação e Fiscalização

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Laudicéia Giacometti Lopes – Química

Murici de Almeida Conceição - Diretor Técnico de Resíduos Sólidos e Rejeitos

Alexandre de Moraes – Encarregado do Setor de ETes

3. FISCALIZAÇÃO

Em 27 e 28 de maio de 2026, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. Adicionalmente, em 09 de junho de 2026 foram capturadas imagens de drone para complementação da fiscalização, notadamente no que tange à avaliação da parte superior de reservatórios. A ETE Prof. Adelson Taroco foi fiscalizada em 23 de junho de 2026.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Também foi constatada a resolução de não conformidades registradas em fiscalizações anteriores e pendentes de regularização, conforme tabela abaixo:

Auto de notificação	Subsistema	Código da NC	Descrição da NC	Evidência de resolução na ficha de fiscalização
242/2022	POÇO 3 ESTIVA	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	15368
242/2022	EEAT ESTIVA - JABOTICABAL	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	15363
242/2022	ETA ESTIVA	ETA-5.5	Ausência de extintor de incêndio	15363
242/2022	POÇO 1 ESTIVA	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	15369
223/2021	ETE Adelson Taroco	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	15666

A não conformidade “Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação” registrada no auto de notificação 258/2022 no reservatório identificado como “5 MILHÕES ETA” foi cancelada em razão de erro material na identificação do subsistema fiscalizado: como observa-se nas imagens da ficha de fiscalização 8768, foram fiscalizados os três reservatórios vaso comunicantes de 1000 m3 cada um, e não o reservatório de 5000 m3, todos existentes na mesma área da ETA. A não conformidade para os três reservatórios de 1000 m3 permanece pendente de resolução até o momento, conforme apontamentos de não conformidade nas fichas de fiscalização 15345, 15346 e 15350.

A Tabela a seguir resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL	CG9.1	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL ESTIVA (DRE 002 E DRE 003) - JABOTICABAL	CSP-3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL JOSÉ TERÍGIO GIANGRECCO - JABOTICABAL	CSP-3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA EAT 003 BOOSTER COHAB II - JABOTICABAL	EEA-4.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEA EAT 003 BOOSTER COHAB II - JABOTICABAL	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA EAT 003 BOOSTER COHAB II - JABOTICABAL	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETA PROF. DR. JÚLIO CÉZAR DURIGAN - JABOTICABAL	ETA-5.18	Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	Em até 180 dias
ETA PROF. DR. JÚLIO CÉZAR DURIGAN - JABOTICABAL	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA PROF. DR. JÚLIO CÉZAR DURIGAN - JABOTICABAL	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETA PROF. DR. JÚLIO CÉZAR DURIGAN - JABOTICABAL	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL	ETE-8.27	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
POÇO 011 ESTIVA 1 (EXTERNO) - JABOTICABAL	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO 011 ESTIVA 1 (EXTERNO) - JABOTICABAL	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO 011 ESTIVA 1 (EXTERNO) - JABOTICABAL	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias

POÇO 017 ESTIVA 2 (INTERNO) - JABOTICABAL	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO 017 ESTIVA 2 (INTERNO) - JABOTICABAL	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
POÇO 018 RODOVIÁRIA - JABOTICABAL	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO 022 DISTRITO INDUSTRIAL - JABOTICABAL	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO 033 ELIAMAR DONADON FAGUNDES GOUVEIA (JUNTO À ETA) - JABOTICABAL	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
RES. MONTERREY - JABOTICABAL	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO DISTRITO DE CÓRREGO RICO - JABOTICABAL	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO DISTRITO DE LUSITÂNIA - JABOTICABAL	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM SÃO MARCOS - JABOTICABAL	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM SÃO MARCOS - JABOTICABAL	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO JARDIM SÃO MARCOS - JABOTICABAL	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO PARQUE DAS ARARAS - JABOTICABAL	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO PARQUE DAS ARARAS - JABOTICABAL	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO PARQUE DAS ARARAS - JABOTICABAL	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RESIDENCIAL JABOTICABAL - JABOTICABAL	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RESIDENCIAL JABOTICABAL - JABOTICABAL	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 1 - JABOTICABAL	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RSE 004 ETA 5.000M³ - JABOTICABAL	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RSE 004 ETA 5.000M³ - JABOTICABAL	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RSE 004 ETA 5.000M³ - JABOTICABAL	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL ESTIVA (DRE 002 E DRE 003) - JABOTICABAL	CSP-3.11	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL JOSÉ TERÍGIO GIANGRECCO - JABOTICABAL	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL JOSÉ TERÍGIO GIANGRECCO -	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

JABOTICABAL			
EEA EAT 001 ETA (BOOSTER BURACO) - JABOTICABAL	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA EAT 002 RODOVIÁRIA (BOOSTER RODOVIÁRIA) - JABOTICABAL	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA EAT 002 RODOVIÁRIA (BOOSTER RODOVIÁRIA) - JABOTICABAL	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA PROF. DR. JÚLIO CÉZAR DURIGAN - JABOTICABAL	ETA-5.5	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL	ETE-8.14	Escadas e guardacorpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL	ETE-8.15	Existência de locais sem guardacorpos ou escadas adequadas	Imediato
ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL	ETE-8.17	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO 011 ESTIVA 1 (EXTERNO) - JABOTICABAL	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO 018 RODOVIÁRIA - JABOTICABAL	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO 018 RODOVIÁRIA - JABOTICABAL	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO 022 DISTRITO INDUSTRIAL - JABOTICABAL	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO 033 ELIAMAR DONADON FAGUNDES GOUVEIA (JUNTO À ETA) - JABOTICABAL	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO 033 ELIAMAR DONADON FAGUNDES GOUVEIA (JUNTO À ETA) - JABOTICABAL	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RES. MONTERREY - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. MONTERREY - JABOTICABAL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO DISTRITO DE CÓRREGO RICO - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO DISTRITO DE CÓRREGO RICO - JABOTICABAL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO DISTRITO DE LUSITÂNIA - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO DISTRITO DE LUSITÂNIA - JABOTICABAL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO DISTRITO DE LUSITÂNIA - JABOTICABAL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

RESERVATÓRIO JARDIM MORADA NOVA - JABOTICABAL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO JARDIM MORADA NOVA - JABOTICABAL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO JARDIM SÃO MARCOS - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO JARDIM SÃO MARCOS - JABOTICABAL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO JARDIM SÃO MARCOS - JABOTICABAL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO PARQUE DAS ARARAS - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO PARQUE DAS ARARAS - JABOTICABAL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO PARQUE DOS GIRASSÓIS (CONCRETO) - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO PARQUE DOS GIRASSÓIS (METÁLICO) - JABOTICABAL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO RAP 017 DISTRITO INDUSTRIAL - JABOTICABAL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO RAP 017 DISTRITO INDUSTRIAL - JABOTICABAL	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO RAP 017 DISTRITO INDUSTRIAL - JABOTICABAL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO RESIDENCIAL JABOTICABAL - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO RESIDENCIAL JABOTICABAL - JABOTICABAL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 1 - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 1 - JABOTICABAL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 2 - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 2 - JABOTICABAL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 3 - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 3 - JABOTICABAL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

RESERVATÓRIO RSE 004 ETA 5.000M³ - JABOTICABAL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO RSE 005 RODOVIÁRIA 110M³ - JABOTICABAL	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO RSE 005 RODOVIÁRIA 110M³ - JABOTICABAL	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO RSE 005 RODOVIÁRIA 110M³ - JABOTICABAL	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO RSE 005 RODOVIÁRIA 110M³ - JABOTICABAL	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

Reservatórios


Novo Item Fiscalizado 15.345 - Reservatório RSE 001 ETA 1.000M³ - nº 1 - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório RSE 001 ETA 1.000M³ - nº 1 - Jaboticabal

RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 1 - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 1 - JABOTICABAL](#)

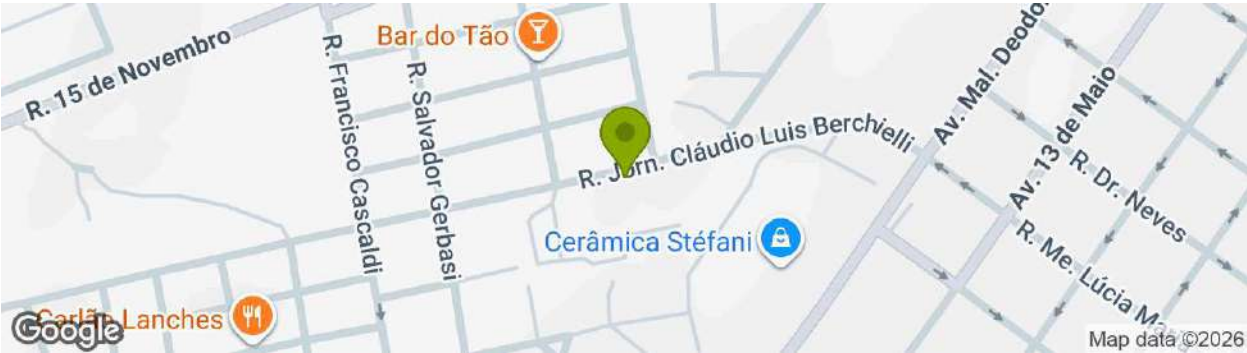

Endereço: R. Jorn. Cláudio Luis Berchielli, 207 - Centro, Jaboticabal - SP, 14871-570, Brasil. nº 207. .

CEP: 14871-570 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2631728, long=-48.3293147, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório RSE 001 ETA 1.000M³ - nº 1 - Jaboticabal #202357099
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026
Observações Gerais	Ver imagem no item "fotos gerais da fiscalização" para identificação dos reservatórios nº 1,2 e 3.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos três reservatórios de 1000 m³ vaso comunicantes existentes na ETA. N° 1 a esquerda, n° 3 a direita e n° 2 mais ao fundo.



Foto 2 - Vista do reservatório n° 1.



Foto 3 - Vista geral do interior da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 4 - Vista geral do interior da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 5 - Caixa de alvenaria adjacente aos reservatórios, contendo registros de manobra.



Foto 6 - Registros no interior da caixa de alvenaria.



Foto 7 - Tampa de inspeção.



Foto 8 - Vista do interior do reservatório.



Foto 9 - Vista do interior do reservatório.



Foto 10 - Caixa de alvenaria adjacente aos reservatório, com registros de manobra.



Foto 11 - Caixa de alvenaria adjacente aos reservatório, com registros de manobra.



Foto 12 - Identificação dos três reservatórios de 1000 m3 existentes junto à ETA.

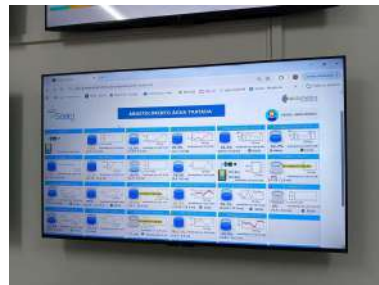


Foto 13 - Interface no CCO do Prestador exibindo nível de reservatórios do município.



Foto 14 - Interface no CCO do Prestador exibindo nível dos reservatórios localizados junto a ETA. Os tres reservatórios de 1000 m3 são vaso comunicantes, sendo apresentados com um reservatório de 3000 m3 na imagem.



Foto 15 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 16 - Vista superior dos reservatórios.



Foto 17 - Vista superior dos reservatórios.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Não há guarda corpo na escada que desce no interior da caixa de

alvenaria contendo registros de manobra, adjacente aos reservatórios.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de guarda corpo na escada que desce na caixa de passagem adjacente ao reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Não há tela de proteção na abertura de ventilação no topo do reservatório. Há aberturas de ventilação que permitem a entrada de água de chuva. As aberturas de ventilação devem observar o item 5.14 da NBR 12217 1994.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção na abertura de ventilação.



Foto 2 - Ausência de tela de proteção na abertura de ventilação.



Foto 3 - Abertura de ventilação permite a entrada de água de chuva



Foto 4 - Ausência de tela de proteção na abertura de ventilação. Aberturas de ventilação assinaladas permitem inclusive a entrada de água de chuva.



Foto 5 - Vista superior do reservatório.



Foto 6 - Aberturas de ventilação no topo do reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Tampa de inspeção do reservatório apresenta corrosão, sendo necessário tratamento e pintura para proteção. A tampa de acesso a caixa de passagem adjacente ao reservatório precisa ser substituída.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório.



Foto 2 - Tampa da caixa de passagem adjacente aos reservatórios.


Novo Item Fiscalizado 15.346 - Reservatório RSE 001 ETA 1.000M³ - nº 3 - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório RSE 001 ETA 1.000M³ - nº 3 - Jaboticabal

RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 3 - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 3 - JABOTICABAL](#)

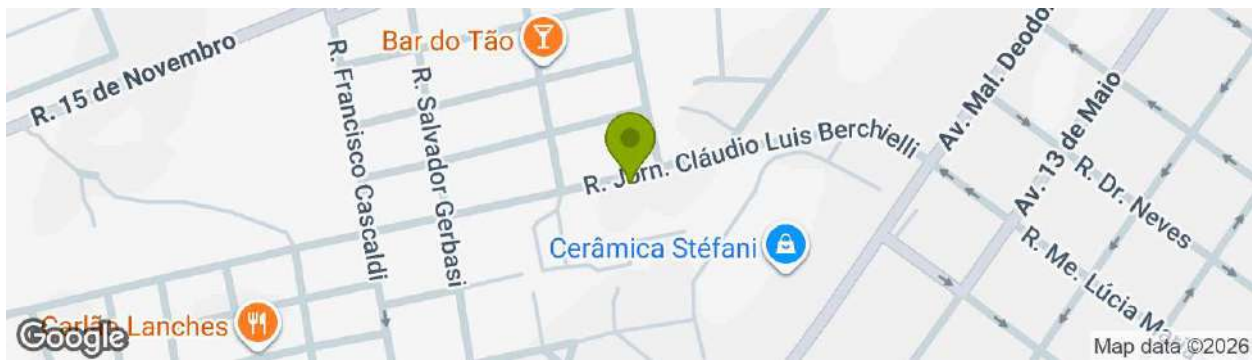

Endereço: R. Jorn. Cláudio Luis Berchielli, 207 - Centro, Jaboticabal - SP, 14871-570, Brasil. nº 207. .
CEP: 14871-570 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2624328, long=-48.3295707, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório RSE 001 ETA 1.000M³ - nº 3 - Jaboticabal #202360524
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Observar imagem no item "fotos gerais da fiscalização" para identificação dos reservatórios 1, 2 e 3.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório nº 3.



Foto 2 - Vista geral do interior da área onde se localizam os reservatórios.



Foto 3 - Pannel elétrico de comando de equipamentos de telemetria.



Foto 4 - Pannel elétrico de comando de equipamentos de telemetria.



Foto 5 - Tampa de inspeção do reservatório.

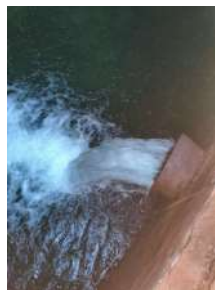


Foto 6 - Interior do reservatório.



Foto 7 - Interior do reservatório.



Foto 8 - Identificação dos três reservatórios de 1000 m3 existentes junto à ETA.



Foto 9 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 10 - Vista superior da unidade.



Foto 11 - Vista superior do reservatório 3.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Conforme item fiscalizado 15345.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

A tela de proteção na abertura de ventilação no topo do reservatório está deslocada. Há aberturas de ventilação que permitem a entrada de água de chuva. As aberturas de ventilação

devem observar o item
5.14 da NBR 12217
1994.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Aberturas de ventilação sem tela de proteção.



Foto 2 - Aberturas de ventilação sem tela de proteção.



Foto 3 - Aberturas de ventilação sem tela de proteção.



Foto 4 - Aberturas de ventilação no topo do reservatório 3.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Tampa de inspeção apresenta corrosão, sendo necessário tratamento da corrosão, fechamento dos pontos onde houve perfuração da chapa e pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de proteção apresenta corrosão.

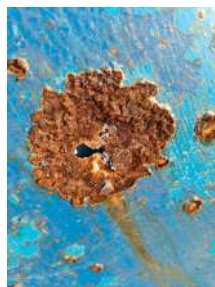


Foto 2 - Tampa de proteção apresenta corrosão.



Foto 3 - Tampa de proteção apresenta corrosão.


Novo Item Fiscalizado 15.350 - Reservatório RSE 001 ETA 1.000M³ - nº 2 - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório RSE 001 ETA 1.000M³ - nº 2 - Jaboticabal

RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 2 - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RSE 001 ETA 1.000M³ Nº 2 - JABOTICABAL](#)

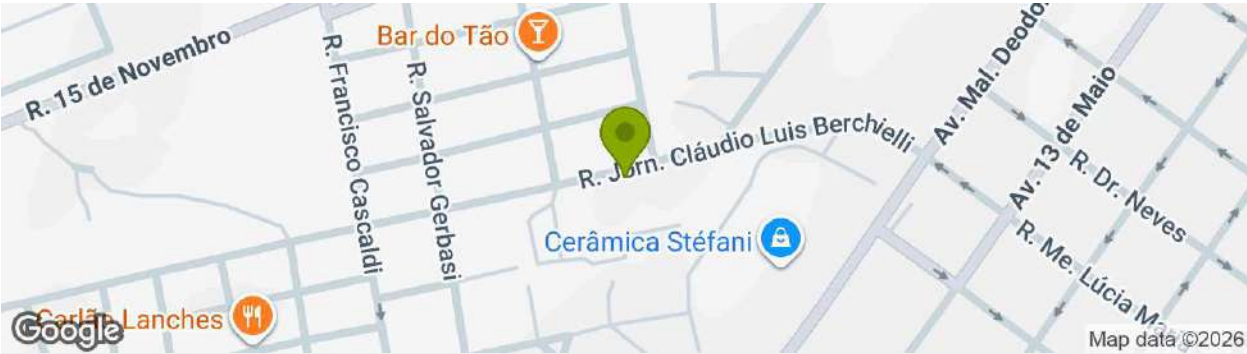

Endereço: R. Jorn. Cláudio Luis Berchielli, 207 - Centro, Jaboticabal - SP, 14871-570, Brasil. nº 207. .
CEP: 14871-570 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório RSE 001 ETA 1.000M³ - nº 2 - Jaboticabal #202365304
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026
Observações Gerais	Ver imagem no item "fotos gerais da fiscalização" para identificação dos reservatórios nº 1,2 e 3.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do interior da unidade onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Tampa de inspeção.



Foto 4 - Face inferior da tampa de inspeção.



Foto 5 - Tampa de inspeção.



Foto 6 - Identificação dos três reservatórios de 1000 m3 junto à ETA.



Foto 7 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 8 - Vista superior dos reservatórios.



Foto 9 - Vista superior do reservatório 2.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES6.11] Observações

Conforme item fiscalizado 15345.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

A tela de proteção nas aberturas de ventilação no topo do reservatório estão fora de posição. As aberturas de ventilação devem observar o item 5.14 da NBR 12217 1994.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Aberturas de ventilação sem tela de proteção.



Foto 2 - Aberturas de ventilação sem tela de proteção.



Foto 3 - Aberturas de ventilação sem tela de proteção.



Foto 4 - Aberturas de ventilação sem tela de proteção.



Foto 5 - Vista superior do reservatório 2.



Foto 6 - Aberturas de ventilação no topo do reservatório 2.



Foto 7 - Abertura de ventilação no topo do reservatório 2, sem tela de proteção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção apresenta corrosão, sendo necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção apresenta corrosão.

Novo Item Fiscalizado 15.352 - Reservatório RSE - 004 ETA 5.000M³ - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório RSE - 004 ETA 5.000M³ - Jaboticabal

RESERVATÓRIO RSE 004 ETA 5.000M³ - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RSE 004 ETA 5.000M³ - JABOTICABAL](#)



Endereço: R. Miguel Lero, 2 - São Roque, Jaboticabal - SP, 14871-450, Brasil. nº 2. . **CEP:** 14871-450
/ **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2636719, long=-48.3291485, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório RSE - 004 ETA 5.000M³ - Jaboticabal #202364813
-------------	--

Data de início da fiscalização	27/05/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	27/05/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do interior da unidade, evidenciando cercamento com muro.



Foto 5 - Vista de uma das laterais do reservatório.



Foto 6 - A alvenaria das paredes segue até as telhas.



Foto 7 - Telhado do reservatório.



Foto 8 - Placas de identificação.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Telhado do reservatório.



Foto 11 - A alvenaria das paredes segue até as telhas.



Foto 12 - Vista geral do reservatório.



Foto 13 - Telhado do reservatório.



Foto 14 - Tampa de inspeção.



Foto 15 - Tampa de inspeção.



Foto 16 - Placa de identificação da unidade.



Foto 17 - Placa de identificação da unidade.



Foto 18 - Placa de identificação da unidade.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Representante do prestador informou que o sensor de nível deste reservatório, assim como outros equipamentos da unidade, se encontram inoperantes em razão de

dano sofrido por
descarga atmosférica
(raio).

Fotos de RES6.11



Foto 1 - A interface do CCO do prestador acusa nível 100% para o reservatório, continuamente, em razão da queima do sensor após descarga atmosférica.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Não foi identificado tubo extravasor no reservatório durante a fiscalização.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Não foi identificada tubulação de ventilação no reservatório durante a fiscalização.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Foi identificado depósito de inservíveis junto as laterais do reservatório, estes devem ser removidos e destinados adequadamente. E necessário realizar reparo na alvenaria do reservatório: foi identificado trinca na parede leste e abertura na parede oeste, junto a cumeeira. Foi constatado grande quantidade de fezes de animais no entorno do reservatório, sendo necessário limpeza. Recomenda-se evitar o trato de animais domésticos (gatos) que porventura visitem a área. Recomenda-se a pintura do reservatório.



Foto 1 - Os inservíveis acumulados nas laterais do reservatório devem ser removidos.



Foto 2 - Acúmulo de sujeira na lateral do reservatório.



Foto 3 - Resíduo na lateral do reservatório.



Foto 4 - Treliza metálica e sujeira depositados na lateral do reservatório.



Foto 5 - Dejetos de animais e inservíveis depositados na lateral do reservatório.



Foto 6 - Dejetos de animais nas laterais do reservatório.



Foto 7 - Dejetos de animais nas laterais do reservatório.



Foto 8 - Dejetos de animais nas laterais do reservatório, próximo a tampa de inspeção.



Foto 9 - Dejetos de animais nas laterais do reservatório, próximo a tampa de inspeção.



Foto 10 - Dejetos de animais nas laterais do reservatório.



Foto 11 - Dejetos de animais nas laterais do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 15.354 - Reservatório RAP - 017 Distrito Industrial - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório RAP - 017 Distrito Industrial - Jaboticabal

RESERVATÓRIO RAP 017 DISTRITO INDUSTRIAL - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RAP 017 DISTRITO INDUSTRIAL - JABOTICABAL](#)



Endereço: Av. Alfeu Martini, 1860 - Distrito Industrial José Ap. Tomé, Jaboticabal - SP, 14874-020, Brasil. nº 1860. . **CEP:** 14874-020 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório RAP - 017 Distrito Industrial - Jaboticabal #202458191
--------------------	--

Data de início da fiscalização	28/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	28/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa com identificação do local.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Tubo extravasor (branco à esquerda).



Foto 4 - Antena do SPDA.



Foto 5 - Condutor de aterramento SPDA.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista do topo do reservatório, guarda corpos.



Foto 9 - Tubo de drenagem do reservatório. A torneira é utilizada para coleta de água reservada.



Foto 10 - Interface no CCO do Prestador apresentando nível do reservatório.



Foto 11 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 12 - Vista geral do reservatório.



Foto 13 - Vista geral do reservatório.



Foto 14 - Vista superior do reservatório.



Foto 15 - Vista da parte superior do reservatório, em perfil, indicando antena do SPDA.



Foto 16 - Tampa de inspeção localizada na parte superior do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES6.1] Observações

Conforme item fiscalizado 15353.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Não foi evidenciada tela de proteção na abertura de ventilação..

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação sem tela.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Foi identificado vazamento no ponto de adição dos reagentes empregados no tratamento. A água que vaza escorre até a base de alvenaria do reservatório.



Foto 2 - Base molhada em razão do vazamento.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A tubulação de ventilação no topo do reservatório apresenta corrosão em estado avançado, sendo necessário reparo.

Fotos de RES6.14




Foto 1 - Tubo de ventilação apresenta corrosão avançada.

Reservatório RSE 005 Rodoviária 110M³ - Jaboticabal

RESERVATÓRIO RSE 005 RODOVIÁRIA 110M³ - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RSE 005 RODOVIÁRIA 110M³ - JABOTICABAL](#)

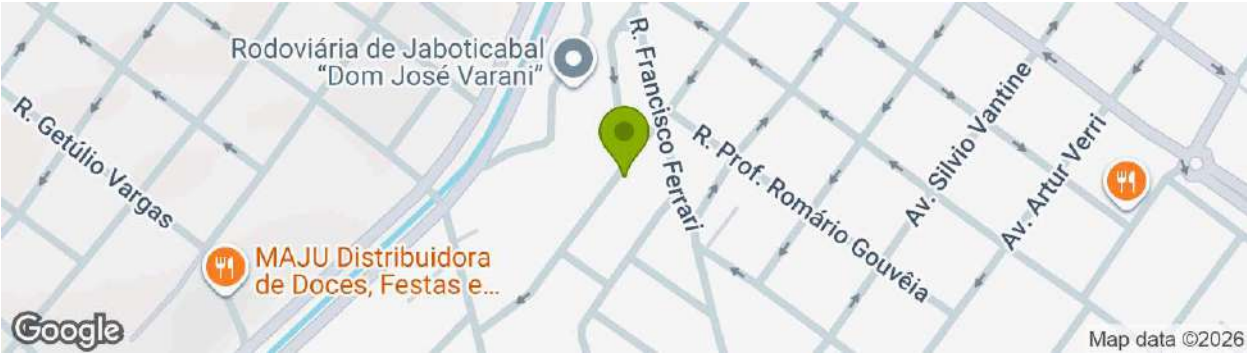

Endereço: Av. Hermínia Castelete Belodi, 83 - Jardim Morumbi, Jaboticabal - SP, 14890-214, Brasil. nº 83. . CEP: 14890-214 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2666257, long=-48.3174294, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório RSE 005 Rodoviária 110M³ - Jaboticabal #202521569
Data de início da fiscalização	28/05/2026
Data de término da fiscalização	28/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Cercamento do perímetro.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Placa de identificação da unidade.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Tampa de inspeção do reservatório.



Foto 6 - Vista do interior do reservatório. Dosagem de reagente.



Foto 7 - Tampa de inspeção do reservatório.



Foto 8 - Aberturas de ventilação.



Foto 9 - Tampa de inspeção do reservatório.



Foto 10 - Vista do interior do reservatório. Régua de nível.



Foto 11 - Entrada de água no reservatório.



Foto 12 - Mangueiras para dosagem de reagente e vazamento.



Foto 13 - Vazamento.



Foto 14 - Interface no CCO do prestador exibindo nível do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Foi identificada uma abertura de ventilação sem tela de proteção.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação sem tela.



Foto 2 - Abertura de ventilação sem tela.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Tampas de inspeção apresentam corrosão, sendo necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção com corrosão.



Foto 2 - Tampa de inspeção com corrosão.



Foto 3 - Tampa de inspeção com corrosão.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Foram localizados alguns pontos de vazamento na estrutura do reservatório, sendo necessário reparo.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento 1.



Foto 3 - Vazamento 3.



Foto 5 - Vazamento 4.



Foto 2 - Vazamento 2.



Foto 4 - Vazamento 4.



Foto 6 - Vazamento 4.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Foram evidenciados danos na cobertura do reservatório, trazendo risco de contaminação por sujidades e água de chuva. É necessário reparo urgente.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Telha fora de posição.



Foto 2 - Dano em telha.



Foto 3 - Telha quebrada.

Captações subterrâneas

Novo Item Fiscalizado 15.349 - Poço 033 Eliamar Donadon Fagundes Gouveia (junto à ETA) - Jaboticabal (Jaboticabal)

Poço 033 Eliamar Donadon Fagundes Gouveia (junto à ETA) - Jaboticabal

POÇO 033 ELIAMAR DONADON FAGUNDES GOUVEIA (JUNTO À ETA) - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 033 ELIAMAR DONADON FAGUNDES GOUVEIA \(JUNTO À ETA\) - JABOTICABAL](#)



Endereço: R. Jorn. Cláudio Luis Berchielli, 339 - Centro, Jaboticabal - SP, 14871-570, Brasil. nº 339. .
CEP: 14871-570 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2624924, long=-48.329671, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 033 Eliamar Donadon Fagundes Gouveia (junto à ETA) - Jaboticabal #202351201
-------------	--

Data de início da fiscalização	27/05/2026
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	27/05/2026
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da captação.



Foto 2 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 3 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 4 - Vista geral da captação.



Foto 5 - Macromedidor.



Foto 6 - Interface do macromedidor.



Foto 7 - Bombas peristálticas para dosagem de reagentes.



Foto 8 - Reservatórios dos reagentes utilizados no tratamento da água.



Foto 9 - Mangueiras que conduzem os reagentes até a captação.



Foto 10 - A adição dos reagentes ocorre na caixa de passagem adjacente ao poço.



Foto 11 - Caixa de passagem adjacente ao poço.



Foto 12 - Interior da caixa de passagem adjacente ao poço.



Foto 13 - Interior da caixa de passagem adjacente ao poço.



Foto 14 - Tanque de reagente nas vizinhanças do poço, para pré oxidação da água que alimenta a ETA localizada na mesma unidade.



Foto 15 - Registro de manobra em caixa de passagem nas vizinhanças do poço.



Foto 16 - Placa de identificação do poço.



Foto 17 - Abrigo em alvenaria para o quadro de comando elétrico do poço.



Foto 18 - Entrada de energia na unidade, para alimentação do poço e também da ETA.



Foto 19 - Cloração e fluoretação da água no poço, realizada em caixa de passagem adjacente a ele.



Foto 20 - Tubo para medição de nível.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

[CSB2.8] Observações

Não foi identificada torneira para coleta de água bruta da captação. Representante do prestador assinalou uma torneira, nas vizinhanças do poço, para eventual coleta de água bruta, porém, mesmo o poço estando ativo, não foi possível obter água a partir da torneira indicada. Segundo Instrução técnica nº 10 da SP Águas, "Todas as captações de águas subterrâneas devem ser dotadas de (...) torneira para a coleta de água bruta (instalada no cavalete do poço, após o dispositivo de medição de vazão), visando ao monitoramento quantitativo e qualitativo dessas águas"

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Apesar do poço estar ligado, não saiu água da torneira indicada pelo representante do prestador para coleta de água bruta.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Não foi localizado extintor de incêndio na unidade durante a fiscalização.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Fechar com cap o tubo de medição de nível do poço e o tubo que está aberto na laje do poço. Tratar a corrosão e pintar a tampa da caixa de passagem onde ocorre a adição de reagentes a água captada do poço. Tratar corrosão e pintar estrutura para cobertura do tanque de cloro localizado próximo ao poço, e instalar a cobertura ausente.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tratar a corrosão e pintar a tampa de inspeção da caixa de passagem onde ocorre a adição dos reagentes do tratamento da água captada.



Foto 2 - Tratar a corrosão e pintar a estrutura para cobertura do tanque de cloro. Instalar a cobertura faltante.



Foto 3 - O tubo de medição de nível está aberto, devendo ser fechado com cap.



Foto 4 - O tubo da imagem, na base de alvenaria da saída do poço tubular, está aberto e deve ser fechado com cap.


Novo Item Fiscalizado 15.353 - Poço 022 Distrito Industrial - Jaboticabal (Jaboticabal)

Poço 022 Distrito Industrial - Jaboticabal

POÇO 022 DISTRITO INDUSTRIAL - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 022 DISTRITO INDUSTRIAL - JABOTICABAL](#)

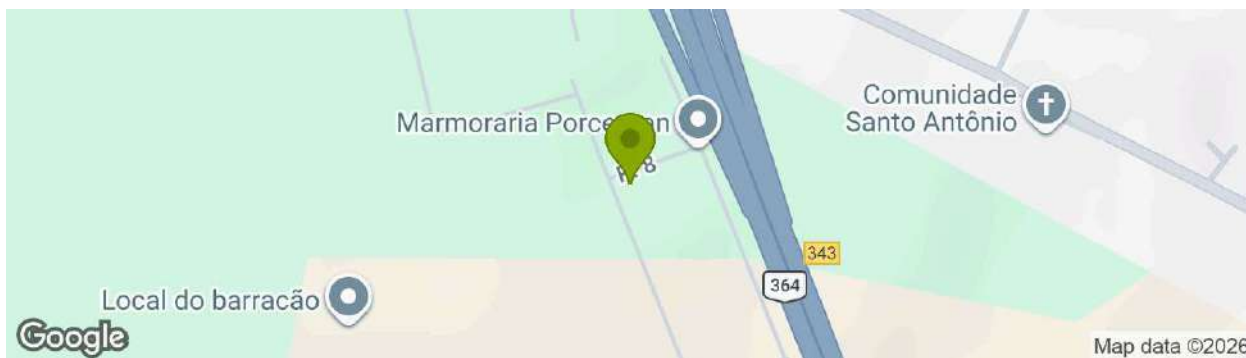

Endereço: Av. Alfeu Martini, 1800 - Distrito Industrial José Ap. Tomé, Jaboticabal - SP, Brasil. nº 1800. .

Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2421384, long=-48.3541271, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço 022 Distrito Industrial - Jaboticabal #202456117
Data de início da fiscalização	28/05/2026
Data de término da fiscalização	28/05/2026
Observações Gerais	Recomenda-se fechar o tubo para medição de nível com cap.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da área a partir do passeio público, evidenciando cercamento com muro.



Foto 2 - Vista da área a partir do passeio público, evidenciando cercamento com muro.



Foto 3 - Vista da área a partir do passeio público, evidenciando cercamento com muro.



Foto 4 - Vista do interior da unidade, evidenciando cercamento com muro.



Foto 5 - Cabine com comando elétrico do poço.



Foto 6 - Vista do interior da unidade, evidenciando cercamento com muro.



Foto 7 - Vista geral da captação.



Foto 8 - Tubo de medição de nível.



Foto 9 - Macromedidor.



Foto 10 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 11 - Tanque de armazenamento de reagente para cloração e respectiva bomba para dosagem.



Foto 12 - Tanque de armazenamento de reagente para fluoretação e respectiva bomba para dosagem.



Foto 13 - Pannel elétrico para equipamentos de telemetria.



Foto 14 - Ponto de adição de reagentes na entrada do reservatório.



Foto 15 - Placa com identificação da unidade.



Foto 16 - Pannel elétrico de comando da bomba do poço.



Foto 17 - Pannel elétrico de comando da bomba do poço.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Conforme relação de bombas reserva disponíveis para captações subterrâneas, fornecida pelo Prestador e anexa ao relatório de fiscalização, não há bomba reserva para a captação.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB2.3] Observações

Não foi localizado extintor de incêndio na unidade durante a fiscalização.

Fotos de CSB2.3



Foto 1 - Ausência de extintor de incêndio.


Novo Item Fiscalizado 15.368 - Poço 011 Estiva (Externo) - Jaboticabal (Jaboticabal)

Poço 011 Estiva (Externo) - Jaboticabal

POÇO 011 ESTIVA 1 (EXTERNO) - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 011 ESTIVA 1 \(EXTERNO\) - JABOTICABAL](#)

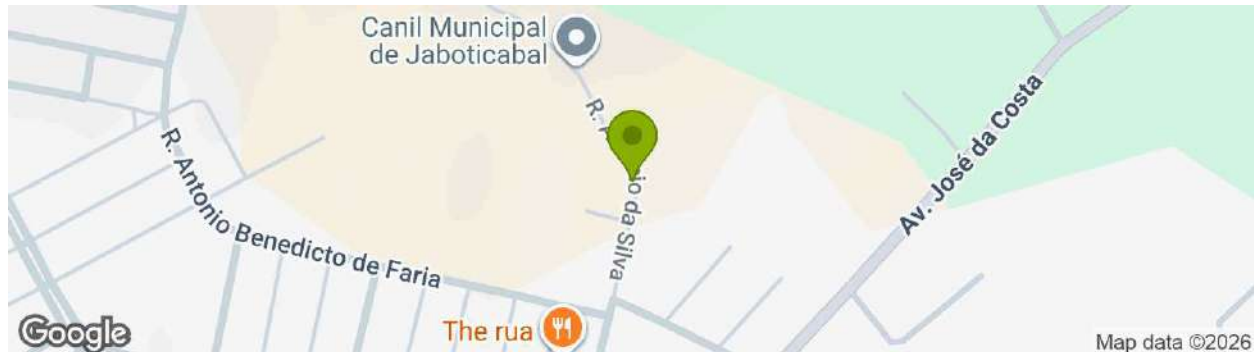

Endereço: Caminho da Propriedade, 1101 - Aparecida, Jaboticabal - SP, 14870-050, Brasil. nº 1101. .
CEP: 14870-050 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.235332489013672, long=-48.31019592285156, accuracy=13.653

Fiscalizado Poço 011 Estiva (Externo) - Jaboticabal #202640922

Data de início da fiscalização 28/05/2026

Data de término da fiscalização 28/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da unidade, evidenciando cercamento do perímetro.



Foto 2 - Vista geral da unidade, evidenciando cercamento do perímetro.



Foto 3 - Vista geral da área interna da unidade, evidenciando cercamento do perímetro.



Foto 4 - Vista geral da área interna da unidade, evidenciando cercamento do perímetro.



Foto 5 - Vista geral da captação.



Foto 6 - Macromedidor.



Foto 7 - Tubo para medição de nível. Recomenda-se fechá-lo com cap.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Não foi localizado sinal ou placa com identificação da área durante a fiscalização.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

[CSB2.8] Observações

Não há torneira para coleta de água bruta no cavalete. Representante do prestador informou que a coleta de água bruta é realizada na caixa de passagem para

a qual é direcionada a água da captação. É necessário instalar torneira para coleta de água bruta no cavalete, em conformidade ao item 15.4.a da Instrução Técnica nº 10 da SP Águas: "Todas as captações de águas subterrâneas devem ser dotadas de (...) torneira para a coleta de água bruta (instalada no cavalete do poço, após o dispositivo de medição de vazão), visando ao monitoramento quantitativo e qualitativo dessas águas.".

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB2.15] Observações

Conforme item fiscalizado 15363.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Conforme relação de bombas reserva disponíveis para captações subterrâneas, fornecida pelo Prestador e anexa ao relatório de fiscalização, não há bomba reserva para a captação.

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB2.13] Observações

Não conformidade apontada no item fiscalizado nº 15363.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB2.12] Observações

Não foi evidenciado o vazamento apontado no relatório de fiscalização 253/2022.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Manter a laje do poço limpa e vedar o orifício circular existente na laje do poço. Realizar roçada da vegetação da área interna do cercamento.



Foto 1 - A laje deve ser mantida limpa e isenta de vegetação.



Foto 2 - Vedar o orifício circular existente na laje do poço.



Foto 3 - É necessário realizar roçada na área interna da unidade.


Novo Item Fiscalizado 15.369 - Poço 017 Estiva (Interno) - Jaboticabal (Jaboticabal)

Poço 017 Estiva (Interno) - Jaboticabal

POÇO 017 ESTIVA 2 (INTERNO) - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 017 ESTIVA 2 \(INTERNO\) - JABOTICABAL](#)

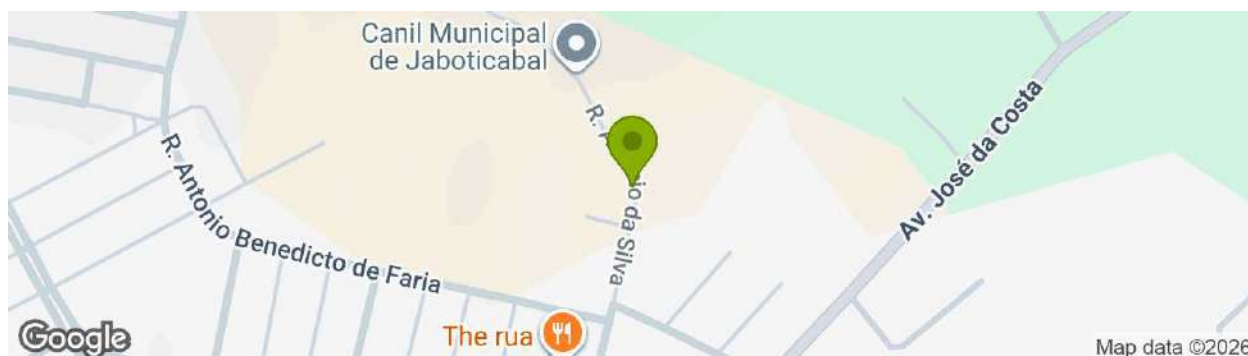

Endereço: Caminho da Propriedade, 1101 - Aparecida, Jaboticabal - SP, 14870-050, Brasil. nº 1101. .
CEP: 14870-050 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Poço 017 Estiva (Interno) - Jaboticabal #202640924
Data de início da fiscalização	28/05/2026
Data de término da fiscalização	28/05/2026

Observações Gerais

A água captada nos dois poços existentes na área "Estiva" se reúnem em uma caixa de passagem onde se misturam. Dessa caixa, a água segue para uma caixa de sucção que também recebe a água das duas minas (drenos) existentes no local, onde são adicionados os produtos químicos do tratamento.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral do interior da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 2 - Vista da área ao redor da captação.



Foto 3 - Vista geral da captação.



Foto 4 - Tubo para medição de nível. Recomenda-se fechar sua extremidade com cap.



Foto 5 - Edificação onde está a caixa de passagem que recebe a água das minas e dos poços existente na área chamada Estiva.



Foto 6 - Produtos químicos entregues no momento da fiscalização.



Foto 7 - Identificação do reagente para cloração entregue.



Foto 8 - Identificação do reagente para fluoretação entregue.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

Embora haja macromedidor instalado no cavalete do poço, constatou-se durante a fiscalização que o mesmo apresenta funcionamento irregular, permanecendo parado ainda que o poço esteja ativado.

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Macromedidor não está registrando o volume captado.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

[CSB2.8] Observações

Foi observada a existência de torneira para coleta de água bruta.

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Existe torneira para coleta de água bruta no cavalete. No momento da fiscalização, uma tubulação

azul estava acoplada na torneira através de união rosqueável.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB2.15] Observações	Conforme item fiscalizado 15363.
[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB2.2] Observações	Conforme relação de bombas reserva disponíveis para captações subterrâneas, fornecida pelo Prestador e anexa ao relatório de fiscalização, não há bomba reserva para a captação.
[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[CSB2.13] Observações	Não conformidade apontda no item fiscalizado 15363.


Novo Item Fiscalizado 15.371 - Poço 018 Rodoviária - Jaboticabal (Jaboticabal)

Poço 018 Rodoviária - Jaboticabal

POÇO 018 RODOVIÁRIA - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 018 RODOVIÁRIA - JABOTICABAL](#)

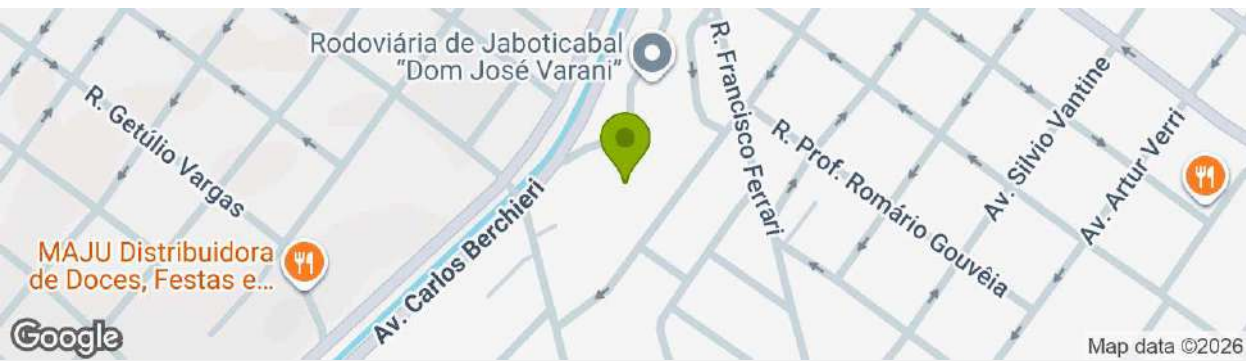

Endereço: Av. Hermínia Castelete Belodi, 185 - Jardim Morumbi, Jaboticabal - SP, 14890-214, Brasil.
nº 185. . CEP: 14890-214 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Poço 018 Rodoviária - Jaboticabal #202640921
Data de início da fiscalização	28/05/2026
Data de término da fiscalização	28/05/2026
Observações Gerais	

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da unidade a partir do passeio público.



Foto 2 - Vista geral da captação.



Foto 3 - Macromedidor.



Foto 4 - Tubo para medição de nível. Recomenda-se fechar sua extremidade com cap.



Foto 5 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 6 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 7 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 8 - Tanque para reagente de fluoretação e respectiva bomba dosadora.



Foto 9 - Tanque para reagente de cloração e respectiva bomba dosadora.



Foto 10 - Tanque de reagente para cloração.



Foto 11 - Placa de identificação da unidade.



Foto 12 - Torneira para coleta de água bruta (destaque).

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Conforme relação de bombas reserva disponíveis para captações subterrâneas, fornecida pelo Prestador e anexa ao relatório de fiscalização, não há bomba reserva para a captação.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

Não conformidade apontada no item fiscalizado 15370.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Foram identificados pequenos vazamentos na torneira para coleta de água bruta e em um registro existente no cavalete.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento na torneira para coleta de água bruta.



Foto 2 - Vazamento em registro existente no cavalete.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

É necessário remover a vegetação que cresce junto ao cavalete da captação e realizar

limpeza dos tanques de armazenamento de reagentes químicos, assim como do recinto onde eles estão abrigados.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Vegetação crescendo junto ao cavalete.



Foto 2 - Necessidade de limpeza na casa de produtos químicos.



Foto 3 - Necessidade de limpeza na casa de produtos químicos.



Foto 4 - Necessidade de limpeza na casa de produtos químicos.



Foto 5 - Necessidade de limpeza na casa de produtos químicos.

Estações elevatórias de água

Novo Item Fiscalizado 15.351 - EEA - EAT 001 ETA ("booster buraco") - Jaboticabal (Jaboticabal)

EEA - EAT 001 ETA ("booster buraco") - Jaboticabal

EEA EAT 001 ETA (BOOSTER BURACO) - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA EAT 001 ETA \(BOOSTER BURACO\) - JABOTICABAL](#)



Endereço: R. Jorn. Cláudio Luis Berchielli - Centro, Jaboticabal - SP, 14871-570, Brasil. . **CEP:** 14871-570 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2624619, long=-48.3294746, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA - EAT 001 ETA ("booster buraco") - Jaboticabal #202367108
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista da edificação que abriga a EEA.

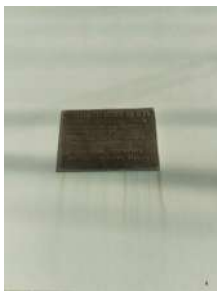


Foto 2 - Placa de identificação da unidade.



Foto 3 - Viga metálica para utilização de talha, quando de manutenções.



Foto 4 - Porta de acesso para manutenções.



Foto 5 - Porta de acesso para manutenções.



Foto 6 - Vista do interior da unidade.



Foto 7 - Vista da área onde se encontra a unidade, evidenciando cercamento.



Foto 8 - Vista da área onde se encontra a unidade, evidenciando cercamento.



Foto 9 - Vista do interior da unidade.



Foto 10 - Conjunto motobomba 1.



Foto 11 - Placa com especificações do motor 1.



Foto 12 - Conjunto motobomba 2.

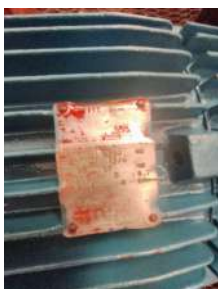


Foto 13 - Placa com especificações do motor 2.



Foto 14 - Conjunto motobomba 3.



Foto 15 - Placa com especificações do motor 3.



Foto 16 - Painel elétrico comando das bombas.



Foto 17 - Vista geral das bombas da EEA.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Não foi localizado extintor de incêndio na unidade durante a fiscalização.

Novo Item Fiscalizado 15.356 - EAT 003 - Booster Cohab II - Jaboticabal (Jaboticabal)

EAT 003 - Booster Cohab II - Jaboticabal

EEA EAT 003 BOOSTER COHAB II - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA EAT 003 BOOSTER COHAB II - JABOTICABAL](#)



Endereço: R. Djalma Aleixo de Souza, 499 - COHAB II, Jaboticabal - SP, 14890-330, Brasil. nº 499. .
CEP: 14890-330 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2724017, long=-48.3171236, accuracy=13.653

Fiscalizado

EAT 003 - Booster Cohab II - Jaboticabal #202476635

Data de início da fiscalização

28/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista da unidade a partir do passeio público, evidenciando cercamento com alambrado..



Foto 2 - Construção em alvenaria para abrigo das bombas.



Foto 3 - Interior do recinto das bombas. Uma bomba está em operação, a reserva está ausente.



Foto 4 - Manômetro na linha de alimentação.



Foto 5 - Extintor presente na unidade.



Foto 6 - Extintor presente na unidade.

[EEA4.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[EEA4.1] Observações

Foi verificado dano no alambrado que cerca a área, sendo necessário reparo.

Fotos de [EEA4.1]



Foto 1 - Dano no cercamento da área.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.5] Observações

Fixar a placa de identificação da unidade em local visível.

Fotos de [EEA4.5]



Foto 1 - A placa de identificação está no chão, devendo ser fixada em local visível.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA4.3] Observações

Deve ser instalada bomba reserva conforme item 5.9.4 da NBR 12214/2020.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Bomba reserva ausente.

Novo Item Fiscalizado 15.370 - EAT 002 Rodoviária (Booster Rodoviária) - Jaboticabal (Jaboticabal)

EAT 002 Rodoviária (Booster Rodoviária) - Jaboticabal

EEA EAT 002 RODOVIÁRIA (BOOSTER RODOVIÁRIA) - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA EAT 002 RODOVIÁRIA \(BOOSTER RODOVIÁRIA\) - JABOTICABAL](#)



Endereço: Av. Hermínia Castelete Belodi, 185 - Jardim Morumbi, Jaboticabal - SP, 14890-214, Brasil.
nº 185. . **CEP:** 14890-214 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2660981, long=-48.3158688, accuracy=13.653

Fiscalizado	EAT 002 Rodoviária (Booster Rodoviária) - Jaboticabal #202640923
Data de início da fiscalização	28/05/2026
Data de término da fiscalização	28/05/2026
Observações Gerais	O poço existente no local alimenta o reservatório também existente no local. A EEA recalca água do reservatório para rede.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista da edificação que abriga a EEA.



Foto 2 - Estrutura metálica para auxílio em manutenções.



Foto 3 - Conjunto moto bomba 1.



Foto 4 - Tubulação de recalque.



Foto 5 - Conjunto moto bomba 2.



Foto 6 - Tubulação de recalque acima da bomba 2.



Foto 7 - Painele de controle das bombas da EEA.



Foto 8 - Painele de controle das bombas da EEA.



Foto 9 - Quadro de entrada de energia na unidade.



Foto 10 - Manômetro na linha de recalque da bomba 2.



Foto 11 - Manômetro na linha de recalque da bomba 1.



Foto 12 - Bomba 2 (frente) e 1 (fundo).



Foto 13 - Tubulação de recalque das bombas.



Foto 14 - Tubulação de alimentação das bombas.



Foto 15 - Drenagem da água de lubrificação de gaixeta da bomba 1.



Foto 16 - Drenagem da água de lubrificação de gaixeta da bomba 2.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Não foi localizado extintor de incêndio na unidade durante a fiscalização.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Foi evidenciado vazamento nos registros na tubulação de alimentação, junto às bombas 1 e 2, e também no registro na tubulação de recalque junto à bomba 1.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento em registro na tubulação de recalque acima da bomba 1.



Foto 2 - A água que vaza escorre pela bomba 1 e se acumula sobre o piso.



Foto 3 - Vazamento em registro da tubulação de alimentação da bomba 1.



Foto 5 - Registro da tubulação de alimentação da bomba 1.



Foto 4 - Registro da tubulação de alimentação da bomba 1.



Foto 6 - Vazamento em registro da tubulação de alimentação junto à bomba 2.

Captação superficial

Novo Item Fiscalizado 15.355 - Captação superficial José Terígio Giangrecco - Jaboticabal (Jaboticabal)

Captação superficial José Terígio Giangrecco - Jaboticabal

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL JOSÉ TERÍGIO GIANGRECCO - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO SUPERFICIAL JOSÉ TERÍGIO GIANGRECCO - JABOTICABAL](#)



Endereço: MMQG+XG - Jaboticabal, SP, Brasil. . **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.31026, long=-48.3236558, accuracy=13.653

Fiscalizado

Captação superficial "José Terígio Giangrecco" - Jaboticabal #202465994

Data de início da fiscalização

28/05/2026

Data de término da fiscalização

28/05/2026

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Observações

Na captação há uma represa, há uma elevatória antiga, datada de 1962, com somente uma bomba e capacidade aproximada 125 L/s. Em 1982 foi construída nova elevatória, capacidade aproximada 700 m³/h, nela há uma elevatória menor (chamada de booster pelo prestador) para evitar cavitação das duas motobombas grandes que recalcam para a ETA.

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Ponto de captação.



Foto 2 - Caixa de areia, a partir da qual as bombas succionam a água.



Foto 3 - Bomba chamada pelo prestador de booster.



Foto 4 - Vista do corpo hídrico onde a água é captada.



Foto 5 - Estrutura de metal para uso de talha quando da manutenção da bomba booster.



Foto 6 - Há uma lâmina d'água no piso do recinto onde se encontra o booster. Segundo o prestador, a água se deve em razão de infiltração a partir da

represa adjacente a estrutura, que se encontra em nível inferior ao da água. O recinto é drenado periodicamente com auxílio de bomba sapo.



Foto 8 - Placa com dados técnicos do motor em funcionamento no booster.



Foto 11 - Estrutura metálica para auxílio quando da manutenção da EEA.



Foto 13 - Quadro de comando das bombas da EEA.



Foto 7 - Posição para a bomba reserva do booster.



Foto 9 - Tubulação de recalque do booster.



Foto 10 - Abaixo do piso de gradil metálico está a tubulação de sucção do booster.



Foto 12 - Da esquerda para a direita tem-se a motobomba da elevatória antiga (década de 60, possui capacidade de bombeamento menor), utilizada em casos de emergência. A bomba do meio e a da direita (ausente, em manutenção) compõem a elevatória construída na década de 80, sendo as bombas atualmente em uso.



Foto 14 - Quadro de comando do booster.



Foto 15 - Softstarter das bombas da EEA.



Foto 16 - Quadro de comando da bomba antiga da EEA.



Foto 17 - Estrutura metálica para auxílio em manutenções.



Foto 18 - Drenagem bomba EEA antiga.



Foto 19 - Manômetro linha de recalque da bomba antiga.



Foto 20 - Conjunto motobomba da EEA nova.



Foto 21 - Conjunto motobomba da EEA nova.



Foto 22 - Drenagem da água de lubrificação de gaixeta da bomba da EEA nova.



Foto 23 - Placa com identificação da unidade.



Foto 24 - Placa com identificação da unidade.



Foto 26 - Vista da represa e ponto de captação.



Foto 28 - Conjunto motobomba da EEA antiga (capacidade de bombeamento menor), utilizada como reforço quando necessário.



Foto 25 - Vista da represa onde a água é captada.



Foto 27 - Vista da área interna da unidade, evidenciando cercamento.

[CSP3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[CSP3.3] Observações

A bomba chamada booster (recalque para evitar cavitação das bombas principais) não possui bomba reserva no momento, pois esta se encontra em manutenção, conforme informado por representante do prestador. A EEA nova está operando com somente uma bomba, pois a reserva também se encontra em manutenção. Tanto a bomba menor "booster" (recalca para a elevatória) quanto a bomba maior (elevatória que recalca para a ETA) necessitam de bomba

Fotos de CSP3.3



Foto 1 - Bomba chamada booster pelo prestador.




Foto 2 - A bomba reserva da EEA nova (posição à direita) está ausente; segundo representante do prestador, ela está em manutenção.

[CSP3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSP3.13] Observações	Os resultados analíticos do automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água bruta da captação, apresentados na forma do Relatório de Ensaio 41076/2025.0.A anexado ao relatório de fiscalização, indicam monitoramento realizado em 24/09/2025, em desconformidade à periodicidade semestral para monitoramento dessa natureza, conforme artigo 42 da Portaria GM/MS nº 888/2021.
[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSP3.4] Observações	Não foi localizado extintor de incêndio na unidade durante a fiscalização.

Novo Item Fiscalizado 15.363 - Captação superficial Estiva (DRE 002 e DRE 003) - Jaboticabal (Jaboticabal)

Captação superficial Estiva (DRE 002 e DRE 003) - Jaboticabal

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL ESTIVA (DRE 002 E DRE 003) - JABOTICABAL

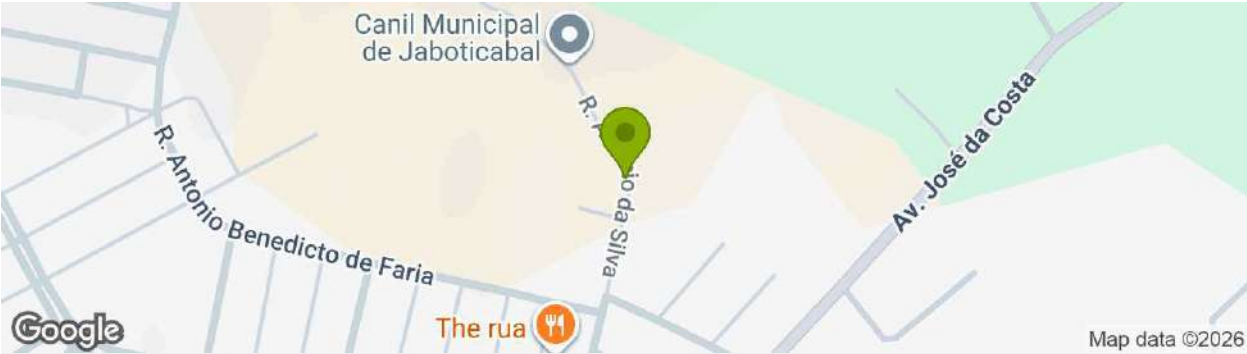

Endereço: Caminho da Propriedade, 1101 - Aparecida, Jaboticabal - SP, 14870-050, Brasil. nº 1101. .
CEP: 14870-050 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2352633, long=-48.3104667, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação superficial Estiva (DRE 002 e DRE 003) - Jaboticabal #202521568
Data de início da fiscalização	28/05/2026
Data de término da fiscalização	28/05/2026
Observações Gerais	Na área conhecida como Estiva existem duas captações superficiais conhecidas (macroavaliação 03/2026) como Dreno 002 e Dreno 003. Existem também dois poços nessa área, chamados Estiva 1 e Estiva 2. A água dessas quatro fontes é conduzida até um poço de sucção, contruído abaixo do nível do terreno e no interior de uma edificação em alvenaria. Neste poço de sucção são adicionados os reagentes para tratamento da água. Na edificação citada existe uma EEA que recalca a água do poço de sucção para a rede de bairro próximo (abastecimento em marcha) e para o reservatório localizado na Av. José da Costa.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Edificação para onde era direcionada a água captada nos drenos.



Foto 2 - Placa com identificação de edificação no local. Inativa.



Foto 3 - Interior da edificação inativa.



Foto 4 - Caixa de passagem que recebe a água dos dois drenos.



Foto 5 - Caixa de passagem que recebe a água dos dois drenos.



Foto 6 - Caixa de passagem que recebe a água dos dois drenos.



Foto 7 - Edificação que abriga caixa de mistura águas dos poços e caixa de passagem da água dos drenos.



Foto 8 - Caixa que recebe a água dos dois poços existentes no local.



Foto 9 - Entrada do poço 2.



Foto 10 - Entrada do poço 1.



Foto 11 - Adição de cloro.



Foto 12 - Caixa que recebe a água dos drenos.



Foto 13 - Tubulação do reagente para cloração.



Foto 14 - No momento da fiscalização houve chegada de reagentes utilizados no tratamento da água.



Foto 15 - Interior da edificação que abriga o poço de sucção onde são misturadas a água dos dois poços e dos dois drenos existentes na unidade.



Foto 16 - Interior do reservatório onde são misturadas as água captadas na unidade.



Foto 17 - Conjunto motobomba 1 existente em edificação da unidade. Recalca água do poço de sucção adjacente para a rede (abastecimento em marcha) e para o reservatório da Av. José da Costa.



Foto 18 - Tanque do reagente para fluoretação.



Foto 19 - Bomba dosadora do reagente para fluoretação da água.



Foto 20 - Tanque do reagente para cloração e respectiva bomba dosadora.



Foto 21 - Vista externa da edificação dentro da qual está o poço de sucção, a EEA e os tanques de reagentes empregados no tratamento.



Foto 22 - Vista externa da edificação dentro da qual está o poço de sucção, a EEA e os tanques de reagentes empregados no tratamento.



Foto 23 - Conjunto motobomba 2 existente no local, em recinto adjacente ao conjunto motobomba 1.



Foto 24 - Conjunto motobomba 2 existente no local, em recinto adjacente ao conjunto motobomba 1.



Foto 25 - Portão de entrada da unidade.



Foto 26 - Cercamento da área com alambrado.



Foto 27 - Conjunto motobomba 1 da EEA.



Foto 28 - Conjunto motobomba 2 da EEA.

[CSP3.8] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSP3.8] Observações

Não foi apresentada a outorga da captação.

[CSP3.4] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSP3.4] Observações

Foi evidenciada a presença de extintor de incêndio no local.

Fotos de CSP3.4



Foto 1 - Extintor de incêndio existente no local.

[CSP3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[CSP3.11] Observações

O extintor existente na unidade apresenta prazo de validade para manutenção vencido.

Fotos de CSP3.11



Foto 1 - Extintor de incêndio com prazo de manutenção vencido.



Foto 2 - Extintor de incêndio com prazo de manutenção vencido.



Foto 3 - Extintor de incêndio com prazo de manutenção vencido.

Estação de tratamento de água

Novo Item Fiscalizado 15.347 - ETA Prof. Dr. Julio Cesar Durigan - Jaboticabal (Jaboticabal)

ETA Prof. Dr. Julio Cesar Durigan - Jaboticabal

ETA PROF. DR. JÚLIO CÉZAR DURIGAN - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA PROF. DR. JÚLIO CÉZAR DURIGAN - JABOTICABAL](#)



Endereço: R. Jorn. Cláudio Luis Berchielli, 345 - Centro, Jaboticabal - SP, 14871-570, Brasil. nº 345. .
CEP: 14871-570 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.263675689697266, long=-48.329132080078125, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA Prof. Dr. Julio Cesar Durigan - Jaboticabal - Jaboticabal #202349829
Data de início da fiscalização	27/05/2026
Data de término da fiscalização	27/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Caixa de alvenaria com adutora e registro de manobra para alimentação da ETA.



Foto 2 - Vista geral da ETA modular.



Foto 3 - Escada e guarda corpo para acesso à parte superior dos módulos.



Foto 4 - Tubulação entrada de água.



Foto 6 - Na entrada da água é adicionado hipoclorito para oxidação prévia.



Foto 8 - Adição de FeCl_3 (reagente para floculação).



Foto 10 - Após essa comporta, a ETA é dividida em duas linhas, idênticas, que se dispõem em paralelo.



Foto 12 - Em cada linha da ETA, após os floculadores, tem-se dois decantadores. Cada decantador possui duas entradas (note o tubo que divide em dois).



Foto 5 - Identificação do fabricante da unidade.



Foto 7 - Adição de cal para ajuste de pH antes da etapa de floculação.



Foto 9 - Calha Parshall na entrada da ETA.



Foto 11 - Cada linha da ETA possui quatro floculadores em série.



Foto 13 - Em cada linha da ETA há dois decantadores tipo colmeia.



Foto 14 - Em cada linha da ETA, após os decantadores, há sete filtros em paralelo.



Foto 16 - As tubulações na parte inferior são as saídas dos filtros.



Foto 18 - Tubulação de saída dos tanques de contato. A água segue para reservatório.



Foto 20 - Edificação que abriga os reagentes utilizados no tratamento.



Foto 22 - Reservatório de reagente cloro para ETA.



Foto 15 - Canal de distribuição na entrada dos filtros de uma das linhas.



Foto 17 - O efluente dos filtros das duas linhas da ETA são direcionados a esses tanques de contato.



Foto 19 - Ponto de adição de cloro, flúor e ortofosfato, após os filtros e antes do tanque de contato.



Foto 21 - Bombas peristálticas para dosagem de cloro na saída da ETA.



Foto 23 - Reservatório de reagente cloro para poço localizado na mesma área que a ETA.



Foto 24 - Bomba peristáltica para dosagem de cloro no poço localizado na mesma área.



Foto 25 - Bombas para dosagem de ortopolifosfato e flúor para saída da ETA e flúor para poço localizado na mesma área.



Foto 26 - Tanques de armazenamento de flúor e ortopolifosfato.



Foto 27 - Tanques dos reagentes FeCl_3 e cal.



Foto 28 - Placa de identificação do laboratório existente na ETA.



Foto 29 - Bancada de trabalho.



Foto 30 - Bancada de trabalho.



Foto 31 - Bancada de trabalho.



Foto 32 - Chuveiro de emergência e lava olhos.



Foto 33 - Equipamentos para análise de cor, turbidez, cloro livre, fluoreto e pH.



Foto 34 - Luva de borracha nitrílica.



Foto 35 - Jaleco.



Foto 36 - Respirador semi-facial com cartucho.



Foto 37 - Avental.



Foto 38 - Sapato de segurança.



Foto 39 - Luvas.



Foto 40 - Vista superior da unidade.



Foto 41 - Vista superior floculadores.



Foto 42 - Vista superior decantadores.

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Não Conforme

[ETA-5.7] Observações

Representante do prestador informou que há macromedidor ultrassônico na entrada da ETA, mas está inoperante no momento em razão de dano após descarga atmosférica (raio). Na entrada da ETA há calha Parshall, mas na saída não há macromedidor. Deve haver macromedição nas entradas e saídas da ETA.

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Não Conforme

[ETA-5.18] Observações

O módulo de decantadores da linha dois da ETA está desnivelado. Os funcionários adaptaram vertedores utilizando perfis de plástico, a fim de melhorar a eficiência do processo. É preciso fazer o nivelamento do conjunto, com auxílio de mão-de-obra especializada.

Fotos de [ETA-5.18]



Foto 1 - Módulo de decantadores da linha dois da ETA está fora de nível e foi preciso adaptar vertedores, com os anteparos de plástico fabricados na oficina local da ETA.



Foto 2 - Vertedores desnivelados.



Foto 3 - Vertedores desnivelados.



Foto 4 - Anteparos de plástico fabricados na oficina local da ETA.

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

Segundo informações de representante do Prestador, o lodo da ETA vai para a ETE, através de um emissário próprio, porém não foram apresentadas evidências (licença do órgão ambiental) sobre o fato.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETA-5.20] Observações

Foram apresentados extratos da tramitação dos processos CETESB.044168/2020-27 e CETESB.026453/2020-17, anexados ao relatório de fiscalização, porém não foi apresentada licença de operação emitida pelo órgão ambiental.

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[ETA-5.5] Observações

Não foi localizado extintor de incêndio na unidade durante a fiscalização.

Estação de tratamento de esgoto

Novo Item Fiscalizado 15.666 - ETE Prof. Adelson Taroco - Jaboticabal (Jaboticabal)

ETE Prof. Adelson Taroco - Jaboticabal

ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL](#)



Endereço: QP3G+P4 - Jaboticabal, SP, Brasil. . **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	ETE Prof. Adelson Taroco - Jaboticabal #206274658
Data de início da fiscalização	23/06/2026
Data de término da fiscalização	23/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

A ETE possui tratamento preliminar com dois canais desarenadores em paralelo, um possui gradeamento manual e o outro possui gradeamento automatizado e uma peneira rotativa, após os quais há uma caixa de areia com raspador automatizado; na sequência do tratamento preliminar o efluente se divide, uma parcela segue para 5 DAFAs (digestores anaeróbicos de fluxo ascendente) e a outra parcela segue para três lagoas facultativas que são dispostas em paralelo. O efluente dos DAFAs é direcionado para as lagoas. Representante do prestador informou que o tempo de detenção estimado é sete horas para os DAFAs e cinco dias para as lagoas. Durante a fiscalização verificou-se que dois

DAFAs (próximos ao tratamento preliminar) não estão operando adequadamente. As lagoas possuem acúmulo de lodo, visto que operam há cerca de vinte anos e ainda não foi realizada a retirada do material acumulado. Verificou-se também a construção quase concluída de dois novos DAFAs na unidade.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Entrada da ETE.



Foto 2 - Placa orientativa próximo ao portão de entrada.



Foto 3 - Interior da caixa de passagem à montante dos desarenadores.



Foto 4 - Gradeamento grosseiro na caixa a montante dos desarenadores.



Foto 5 - Desarenador com gradeamento manual. Sedimento retirado do canal depositado à direita na imagem.



Foto 6 - Canal desarenador possuindo gradeamento automatizado e peneira rotativa.



Foto 7 - Sistema de esteira e caçamba para armazenamento do material retido no gradeamento automatizado.



Foto 8 - Gradeamento automatizado.



Foto 9 - Calha Parshall no final do desarenador com gradeamento manual.



Foto 10 - Caixa de areia após os canais desarenadores.



Foto 11 - Saída do efluente da caixa de areia.



Foto 12 - Caixa de areia após os canais desarenadores.



Foto 13 - Sistema de rosca sem fim para remoção do resíduo retido na caixa de areia.



Foto 14 - Caixa de distribuição na entrada do DAFA



Foto 15 - DAFA 2 com nível baixo, indicativo de operação inadequada.



Foto 16 - DAFA 3 com nível baixo, indicativo de operação inadequada.



Foto 17 - Caixa de distribuição na entrada do DAFA 1.



Foto 18 - Caçamba para armazenamento de resíduo retido no tratamento preliminar.



Foto 19 - DAFA 4. A passarela que o atravessava está colapsada.



Foto 20 - DAFA 5. A passarela que o atravessava está colapsada.



Foto 21 - Leito de secagem próximo aos DAFA 4 e 5. A presença de mato alto e o acúmulo de lodo indica ausência de manutenção.



Foto 22 - Via adjacente aos DAFA 5 em construção, coberta por vegetação.



Foto 23 - DAFA 6 em construção. Representante do prestador informou ser preciso fazer a interligação da saída dos dois novos DAFA para eles iniciarem a operar.



Foto 24 - Distribuidor na entrada dos novos DAFAs.



Foto 25 - Distribuidor na entrada dos novos DAFAs.



Foto 26 - DAFA 7 em construção.



Foto 27 - Tubos depositados na área, a serem utilizados para a ligação da saída dos novos DAFAs.



Foto 28 - Caixas de passagem para descarte de lodo dos novos DAFAs.



Foto 29 - Caixa de passagem que recebe o efluente dos DAFAs e o efluente vindo do tratamento preliminar, para distribuí-los às lagoas.



Foto 30 - Caixa de passagem que recebe o efluente dos DAFAs e o efluente vindo do tratamento preliminar, para distribuí-los às lagoas.



Foto 31 - Lagoa superior. Acúmulo de vegetação, indicativo de assoreamento.



Foto 32 - Lagoa intermediária.



Foto 33 - Saída da lagoa intermediária.



Foto 34 - Lagoa intermediária, vista a partir da saída da lagoa.



Foto 35 - Ponto de lançamento do efluente tratado no corpo receptor.



Foto 36 - Placa de identificação afixada na edificação próxima a entrada da ETE.



Foto 37 - Placa de identificação afixada na edificação próxima a entrada da ETE.



Foto 38 - Interior da edificação de apoio, o laboratório está atualmente inativo.

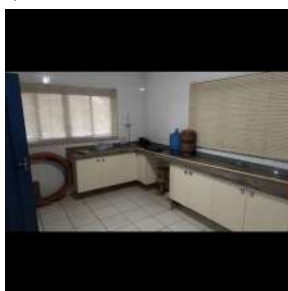


Foto 39 - Interior da edificação de apoio, o laboratório está atualmente inativo.



Foto 40 - Painel com imagens de CFTV.



Foto 41 - Chuveiro no vestiário 1.



Foto 42 - Chuveiro no vestiário 2.



Foto 44 - Respirador semifacial disponível para o encarregado.



Foto 43 - Botina de segurança em almoxarifado.



Foto 45 - Luvas de borracha.



Foto 46 - Luvas de borracha nitrílica.



Foto 47 - Vista geral da unidade.



Foto 48 - Edificação de apoio próxima à entrada da unidade.



Foto 49 - Tratamento preliminar.



Foto 50 - Caixa de distribuição na entrada do DAFA 1.



Foto 51 - DAFAs 1 a 3.



Foto 52 - DAFAs 4 a 7.



Foto 53 - DAFA 4.



Foto 54 - DAFA 5.

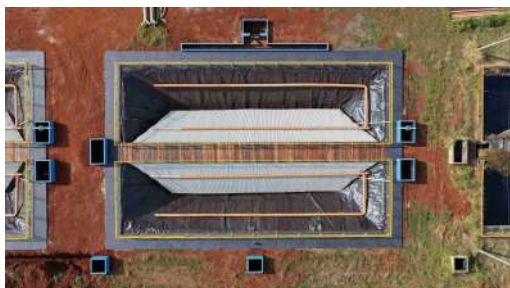


Foto 55 - DAFA 6.

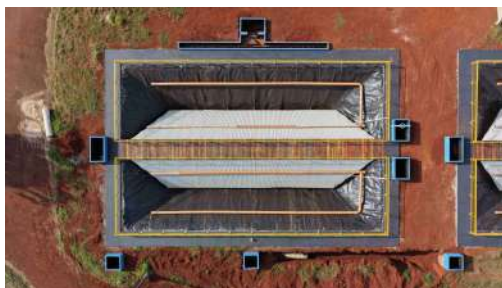


Foto 56 - DAFA 7.



Foto 57 - Leitos de secagem do lodo retirado dos DAFAs.



Foto 58 - Caixa de distribuição posicionada a montante das lagoas.



Foto 59 - Caixa de distribuição posicionada a montante das lagoas.



Foto 60 - Lagoas facultativas, vista a partir de montante.



Foto 61 - Lagoas facultativas, vista a partir de jusante.



Foto 62 - Ponto de lançamento do efluente tratado.



Foto 63 - Corpo receptor.

[ETE8.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[ETE8.1] Observações

Foram identificados vários pontos do cercamento apresentando arames rompidos, alambrado ausente, mourões colapsando. É necessário o reparo dos danos existentes no cercamento ao longo do perímetro da unidade.

Fotos de [ETE8.1]



Foto 1 - Dano no cercamento, próximo à saída das lagoas.



Foto 2 - Dano no cercamento, próximo à saída das lagoas.

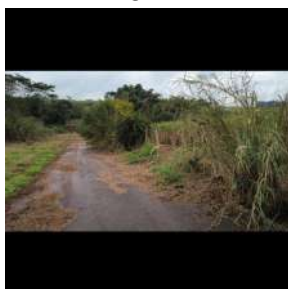


Foto 3 - Dano no cercamento, próximo à saída das lagoas.

[ETE8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

N/A

[ETE8.2] Observações

Não há EEE na unidade.

[ETE8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE8.28] Observações

Na entrada há calha Parshall nos dois canais desarenadores que são dispostos em paralelo. Na saída da unidade não há nenhum dispositivo para macromedição. Deve haver macromedição do volume que chega e que sai da unidade.

[ETE8.14] Escadas e guardacorpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

[ETE8.14] Observações

Os guarda corpos ao redor dos DAFAs 4 e 5 apresentam-se colapsados em alguns trechos, representando risco de acidente ao operadores.

Fotos de [ETE8.14]



Foto 1 - Os guarda corpos ao redor dos DAFAs 4 e 5 estão colapsando ou ausentes em alguns pontos, incluindo a passarela que passa sobre a estrutura, sendo necessário recuperação.



Foto 2 - Os guarda corpos ao redor dos DAFAs 4 e 5 estão colapsando ou ausentes em alguns pontos, incluindo a passarela que passa sobre a estrutura, sendo necessário recuperação.

[ETE8.15] Existência de locais sem guardacorpos ou escadas adequadas

Não Conforme

[ETE8.15] Observações

Não há guarda corpos ao redor dos DAFAs 1 a 3, representando risco de acidente aos operadores. A presença de mato alto dificulta a identificação dos limites da estrutura, havendo risco de acidente.

Fotos de [ETE8.15]



Foto 1 - Ao redor dos DAFAs 1 a 3, localizados próximo ao tratamento preliminar, não existe guarda corpo protegendo o perímetro, há risco de acidente. O mato alto existente no local dificulta a identificação dos limites dos DAFAs.



Foto 2 - Ao redor dos DAFAs 1 a 3, localizados próximo ao tratamento preliminar, não existe guarda corpo protegendo o perímetro, há risco de acidente. O mato alto existente no local dificulta a identificação dos limites dos DAFAs.

[ETE8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE8.27] Observações

As lagoas apresentam assoreamento por acúmulo de lodo, uma vez que operam há cerca de vinte anos e até o momento não foi realizada a retirada do material acumulado, de acordo com representante do prestador. O leito de secagem de lodos provenientes dos DAFAs apresenta acúmulo de material e mato alto, evidência da falta de manutenção necessária. Não foi apresentado CADRI para transporte/destinação dos lodos e resíduos gerados na unidade.

Fotos de [ETE8.27]



Foto 1 - Leito de secagem de lodos provenientes dos DAFAs apresenta acúmulo de material e mato alto.



Foto 2 - Pássaro caminhando na superfície da lagoa superior, indicando o estado de assoreamento da lagoa.



Foto 3 - Pássaro caminhando na superfície da lagoa inferior, indicando o estado de assoreamento da lagoa.



Foto 4 - Acúmulo de vegetação sobre a superfície da lagoa inferior.



Foto 5 - Lodo depositado para secagem ao lado do canal de desarenação.

[ETE8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

N/A

[ETE8.23] Observações

Não são utilizados produtos químicos na unidade.

[ETE8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE8.12] Observações

Laboratório na unidade está inoperante. As análises são realizadas por laboratório contratado.

[ETE8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE8.13] Observações

Conforme relatórios de ensaio 5022/2025 .A - Rev. 0, 5023/2025 .A - Rev. 0, 5150/2026 .A - Rev. 0, 5151/2026 .A - Rev. 0, 5256/2026 .A - Rev. 0, 5257/2026 .A - Rev. 0, 5385/2026 .A - Rev. 0, 5386/2026 .A - Rev. 0, 5545/2026 .A - Rev. 0, 5546/2026 .A - Rev. 0, 5653/2026 .A - Rev. 0 e 5654/2026 .A - Rev. 0, todos emitidos pelo laboratório CPATEC (INMETRO CGCRE CRL nº 1538), apresentados

pelo Prestador e anexos
ao relatório de
fiscalização.

[ETE8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Não Conforme

[ETE8.3] Observações

Não foi apresentado
CADRI para transporte
do lodo e resíduos
gerados na unidade.

[ETE8.17] Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[ETE8.17] Observações

Foi evidenciado que os
dois extintores existentes
na edificação de apoio
se encontram com prazo
de manutenção vencido.

Fotos de [ETE8.17]



Foto 1 - Extintores existentes na unidade.



Foto 2 - Pressão extintor 1.



Foto 3 - Prazo para manutenção extintor 1.



Foto 4 - Última manutenção realizada no extintor 1.



Foto 5 - Pressão extintor 2.



Foto 6 - Prazo para manutenção extintor 2.



Foto 7 - Última manutenção realizada no extintor 2.

[ETE8.29] Observações

Foi observado crescimento de vegetação dentro dos DAFAs 1 a 3 e mato alto ao redor deles, o que dificulta até mesmo a identificação da estrutura, sendo necessário roçada e limpeza. Foram observadas estruturas metálicas apresentando corrosão em estado avançado, sendo necessário substituição das peças. Foi observado o colapso das passarelas sobre os DAFAs 1 a 5, sendo necessário reparo da estrutura ou sua remoção, caso não seja mais necessária. Foi observado acúmulo de lodo e de vegetação nas lagoas, sendo necessário remoção da vegetação, dragagem do lodo e destinação adequada dos resíduos resultantes. Foram observados várias caixas de passagem e PVs encobertos por vegetação, à montante e à jusante das lagoas.

Fotos de [ETE8.29]

Foto 1 - Corrosão avançada em partes de metal próximo ao DAFA 1.



Foto 2 - Vegetação encobre os DAFAs 1 a 3, dificultando até mesmo a identificação dos limites da estrutura.



Foto 3 - Vegetação encobre os DAFAs 1 a 3, dificultando até mesmo a identificação dos limites da estrutura.



Foto 5 - Caixa de distribuição do efluentes à montante das lagoas apresenta estrutura comprometida pela corrosão em estado avançado.



Foto 4 - Caixa de distribuição do efluentes à montante das lagoas apresenta estrutura comprometida pela corrosão em estado avançado.



Foto 6 - Pássaro andando na superfície da lagoa inferior.



Foto 7 - Vegetação crescendo no interior da lagoa.



Foto 8 - Vegetação crescendo no interior da lagoa.



Foto 9 - PV próximo a entrada da lagoa inferior, encoberto por vegetação.



Foto 10 - Caixa de passagem na entrada da lagoa intermediária.



Foto 11 - Caixa de passagem na entrada da lagoa intermediária.



Foto 12 - PV entre as caixas localizadas nas entradas das lagoas intermediária e inferior.



Foto 13 - Caixa de passagem na galeria à jusante das lagoas.



Foto 14 - PV encoberto por vegetação, na galeria à jusante das lagoas.


Novo Item Fiscalizado 15.716 - By-pass na ETE Dr. Adelson Taroco - Jaboticabal (Jaboticabal)

By-pass na ETE Dr. Adelson Taroco - Jaboticabal

ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL

Checklist: [Condições Gerais](#)

Sistema: [ETE DR. ADELSON TAROCO - JABOTICABAL](#)

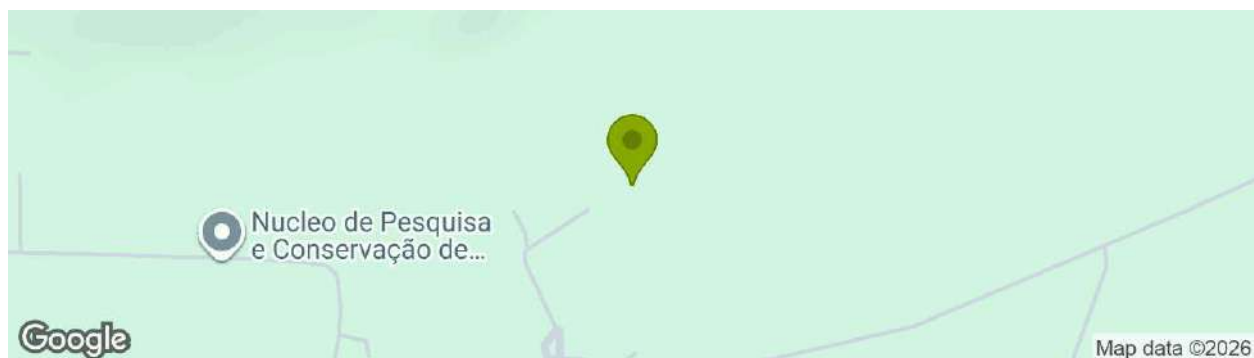

Endereço: QP3G+R2 - Jaboticabal, SP, Brasil. . **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	By-pass na ETE Dr. Adelson Taroco - Jaboticabal #207149258
Data de início da fiscalização	23/06/2026
Data de término da fiscalização	23/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Condições Gerais)

[CG9.1] Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Não Conforme

[CG9.1] Observações

No tratamento preliminar da ETE, especificamente na caixa de chegada responsável pelo recebimento do esgoto afluente à unidade, observou-se que parte da vazão recebida era direcionada ao canal desarenador, enquanto outra parcela era desviada por meio de tubulação de saída (bypass) existente na referida estrutura, cujo acesso encontrava-se liberado em razão da comporta se encontrar aberta. Ao ser questionado acerca do destino do fluxo desviado, o preposto do prestador que acompanhava a fiscalização informou que este era lançado diretamente no corpo hídrico receptor, o Córrego Cerradinho ou Jaboticabal (classe 4), sem submissão a qualquer etapa de tratamento. Segundo informado, tal procedimento foi adotado em razão do aumento da vazão afluente à ETE decorrente das precipitações pluviométricas registradas no município naquele dia e no dia anterior, situação agravada pela contribuição de águas pluviais indevidamente lançadas na rede pública de esgotamento sanitário. Considerando que o desvio e lançamento de esgoto

sem tratamento no corpo
receptor podem
ocasionar impactos
ambientais e
comprometem a
finalidade da unidade de
tratamento, solicita-se a
apresentação de
justificativa técnica para
o procedimento
observado,
acompanhada da
respectiva
documentação
comprobatória, incluindo
eventual comunicação
realizada ao órgão
ambiental competente
(CETESB), bem como
manifestação,
autorização ou anuência
emitida por aquele
órgão, caso existente.
Solicita-se, ainda,
informar se a ETE dispõe
de unidades ou
dispositivos destinados à
equalização,
amortecimento ou
armazenamento
temporário de vazões
excedentes,
especificando suas
características
operacionais e a forma
de utilização durante
eventos de elevada
contribuição afluente,
especialmente em
períodos chuvosos.
Adicionalmente,
apresentar informações
acerca das medidas
atualmente adotadas
pelo Município de
Jaboticabal e pelo
SAAEJ para
identificação, fiscalização
e eliminação de ligações
irregulares de águas
pluviais no sistema de
esgotamento sanitário,
indicando, sempre que
possível, as ações já
executadas, os

resultados obtidos e o planejamento previsto para mitigação do problema. Por fim, informar a frequência de ocorrência de situações semelhantes, indicando se o acionamento do by-pass constitui medida excepcional ou prática recorrente durante eventos de chuva, bem como apresentar, se disponíveis, registros operacionais contendo estimativas das vazões desviadas e dos períodos de duração dos lançamentos observados.

Fotos de [CG9.1]



Foto 1 - Identificação da saída para by-pass.



Foto 2 - Escoamento para by-pass constatado durante a fiscalização.

Instalações fiscalizadas exclusivamente com uso de drone


Novo Item Fiscalizado 15.645 - Reservatório Distrito Córrego Rico - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório Distrito Córrego Rico - Jaboticabal

RESERVATÓRIO DISTRITO DE CÓRREGO RICO - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO DISTRITO DE CÓRREGO RICO - JABOTICABAL](#)

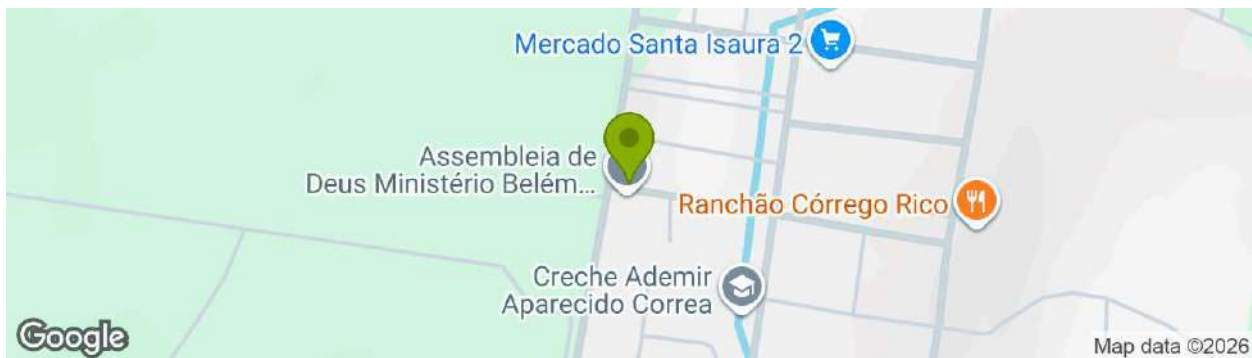

Endereço: R. Giacomio Foganholo, 380 - Córrego Rico, Jaboticabal - SP, 14896-033, Brasil. n° 380. .
CEP: 14896-033 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Distrito Córrego Rico - Jaboticabal #206124771
Data de início da fiscalização	09/06/2026
Data de término da fiscalização	09/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista superior do reservatório.



Foto 5 - Vista da parte superior do reservatório, em perfil, evidenciando antena do SPDA.



Foto 6 - Tampa de inspeção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Não foi identificada tubulação de ventilação no reservatório.

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Ausência de tubo de ventilação no reservatório.



Foto 2 - Ausência de tubo de ventilação no reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção apresenta corrosão, devendo ser tratada contra corrosão e realizada pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção apresenta corrosão.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

O reservatório apresenta pontos de corrosão por toda estrutura. Deve ser

realizado tratamento da
corrosão e pintura para
proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão em vários pontos do reservatório.



Foto 2 - Corrosão em vários pontos do reservatório.



Foto 3 - Corrosão em vários pontos do reservatório.



Foto 4 - Corrosão em vários pontos do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 15.646 - Reservatório Luzitânia - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório Luzitânia - Jaboticabal

RESERVATÓRIO DISTRITO DE LUSITÂNIA - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO DISTRITO DE LUSITÂNIA - JABOTICABAL](#)



Endereço: Bráz, 250 - Lusitânia, Jaboticabal - SP, 14898-027, Brasil. nº 250. . **CEP:** 14898-027 /
Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Luzitânia - Jaboticabal #206125026
Data de início da fiscalização	09/06/2026
Data de término da fiscalização	09/06/2026

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Extravasor.



Foto 6 - Vista superior do reservatório.



Foto 7 - Vista em perfil da parte superior do reservatório.



Foto 8 - Tampa de inspeção.

[RES6.7] Observações

Não foi identificado SPDA operante no reservatório. Avaliar a instalação de sistema de proteção de descargas atmosféricas na estrutura, de acordo com referência ABNT NBR 5419-1:2015. Implementar o sistema ou apresentar relatório técnico especializado que justifique sua ausência.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Não é possível identificar sistema SPDA na estrutura.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Foi identificado que a abertura do extravasor não conta com tela de proteção. Existem duas aberturas de ventilação na parte superior do reservatório sem tela de proteção e que permitem a entrada de água de chuva. Adequar as aberturas de ventilação de acordo com o item 5.14 da NBR 12217/1994 e proteger com tela tanto o extravasor quanto a tubulação de ventilação.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasor sem tela.



Foto 2 - Extravasor sem tela.



Foto 3 - Aberturas de ventilação (destaque) na parte superior do reservatório não possuem tela de proteção e permitem a entrada de água de chuva.



Foto 4 - Aberturas de ventilação (destaque) na parte superior do reservatório não possuem tela de proteção e permitem a entrada de água de chuva.



Foto 5 - Aberturas de ventilação (destaque) na parte superior do reservatório não possuem tela de proteção e permitem a entrada de água de chuva.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção apresenta perfurações tanto na porta da escotilha quanto no "pescoço" que se eleva a partir da superfície superior do reservatório, permitindo a entrada de água de chuva e contaminantes. Essas perfurações devem ser fechadas. A tampa de inspeção apresenta corrosão, deve ser feito tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção apresenta corrosão e perfurações.



Foto 2 - O

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

O reservatório apresenta pintura desgastada e existem vários pontos de corrosão na estrutura, sendo necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Reservatório apresenta pintura desgastada e pontos de corrosão.



Foto 2 - Reservatório apresenta pintura desgastada e pontos de corrosão.



Foto 3 - Reservatório apresenta pintura desgastada e pontos de corrosão.

Novo Item Fiscalizado 15.647 - Reservatório Residencial Jaboticabal - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório Residencial Jaboticabal - Jaboticabal

RESERVATÓRIO RESIDENCIAL JABOTICABAL - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RESIDENCIAL JABOTICABAL - JABOTICABAL](#)



Endereço: R. João, 4121 - Alto, Jaboticabal - SP, 14876-187, Brasil. nº 4121. . **CEP:** 14876-187 /
Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Residencial Jaboticabal - Jaboticabal #206125205
Data de início da fiscalização	09/06/2026
Data de término da fiscalização	09/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista superior do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O reservatório possui a antena do SPDA, mas as imagens demonstram ausência do condutor. Adequar o sistema de proteção de descargas atmosféricas da estrutura, de acordo com referência ABNT NBR 5419-1:2015, tornando-o funcional, ou apresentar relatório técnico especializado que justifique sua ausência.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - As ilhoses que servem de suporte para o condutor do SPDA estão vazias.



Foto 2 - As ilhoses que servem de suporte para o condutor do SPDA estão vazias.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

A metade inferior do reservatório não possui escada e guarda corpos. Adequar escadas e guarda corpos de acordo com as referências NR 12 do Ministério do Trabalho (item 13) e NBR 14122-3/2023.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de escada e gaiola na metade inferior da estrutura.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Não foi identificado tela de proteção no tubo extravasor e na abertura de ventilação no topo do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação e tubo extravasor não possuem tela de proteção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção apresenta corrosão, sendo necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção apresenta corrosão.


Novo Item Fiscalizado 15.648 - Reservatório Jardim São Marcos - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório Jardim São Marcos - Jaboticabal

RESERVATÓRIO JARDIM SÃO MARCOS - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM SÃO MARCOS - JABOTICABAL](#)

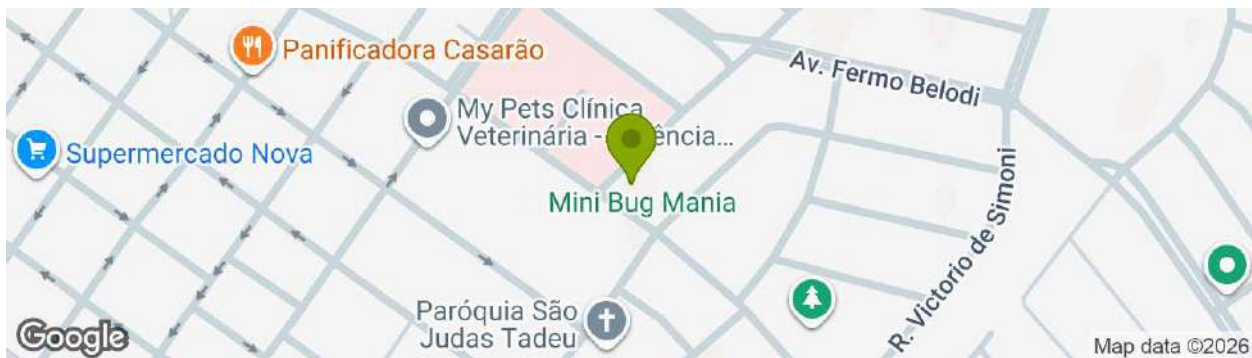

Endereço: Alameda Onófre Benedito Gerbasi, 90 - Jardim Sao Marcos I, Jaboticabal - SP, 14887-224, Brasil. nº 90. . **CEP:** 14887-224 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Jardim São Marcos - Jaboticabal #206125394
Data de início da fiscalização	09/06/2026
Data de término da fiscalização	09/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista superior do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O reservatório possui a antena do SPDA, mas as imagens demonstram rompimento do condutor. Adequar o sistema de proteção de descargas atmosféricas da estrutura, de acordo com referência ABNT NBR 5419-1:2015, tornando-o funcional, ou apresentar relatório técnico especializado que justifique sua ausência.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Antena do SPDA.



Foto 2 - Ponto de rompimento do condutor do SPDA.



Foto 3 - Ilhoses suporte vazias abaixo do ponto de rompimento do condutor.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

A parte superior do reservatório não possui guarda corpo. Adequar guarda corpo de acordo com as referências R 12 do Ministério do Trabalho e NBR 14122-3/2023 (item 7).

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Parte superior do reservatório sem guarda corpo.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

Não foi possível evidenciar tubo extravasor no reservatório. Adequar extravasor de acordo com item 5.10 da NBR 12217/1994. Caso o extravasor seja interno à estrutura, apresentar evidência.

Fotos de RES6.12

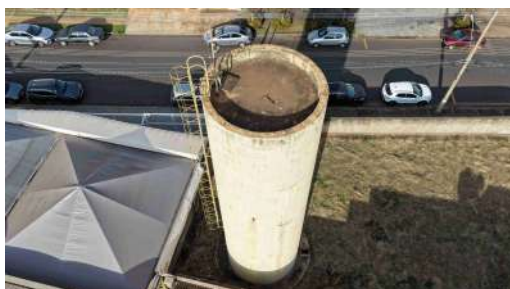


Foto 1 - Não foi evidenciado tubo extravasor na estrutura.



Foto 2 - Não foi evidenciado tubo extravasor na estrutura.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

A tubulação de ventilação parece ser um tubo vertical ao lado da tampa de inspeção, permitindo a entrada de água de chuva e contaminantes no interior do reservatório. Adequar a abertura de ventilação ao item 5.14 da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação inadequada.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção possui uma abertura para passagem de tubulação para o interior do reservatório, permitindo a entrada de chuva e contaminantes.

Deve ser realizada adequação para o correto acoplamento entre a tubulação e a estrutura do reservatório, a tampa de inspeção deve ser íntegra e atender o item 5.13 da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção possui abertura que permite entrada de água de chuva e contaminantes.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Foi identificada abertura na laje de cobertura do reservatório, permitindo entrada de água de chuva e contaminantes. A abertura deve ser fechada.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Abertura na laje deve ser fechada.


Novo Item Fiscalizado 15.649 - Reservatório Monterrey - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório Monterrey - Jaboticabal

RES. MONTERREY - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MONTERREY - JABOTICABAL](#)

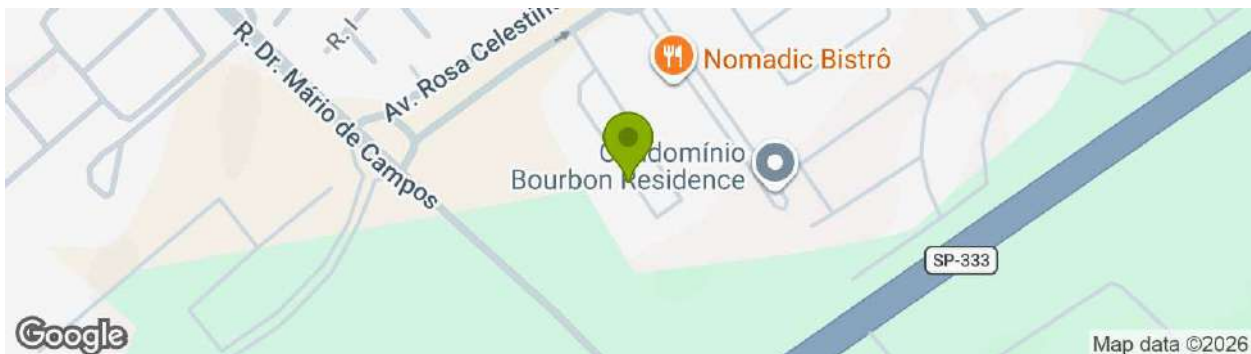

Endereço: R. Paulo Alexandre Martins Thomaz de Aquino, 140 - Cachoeira dos Mendes, Jaboticabal - SP, 14887-454, Brasil. nº 140. . **CEP:** 14887-454 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Monterrey - Jaboticabal #206125502
Data de início da fiscalização	09/06/2026
Data de término da fiscalização	09/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

As imagens do drone evidenciam haste de captura instalada no topo do reservatório, afixada diretamente na estrutura, mas pelas imagens não é possível avaliar se existe aterramento.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Extremidade de captura instalada no topo do reservatório.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Não foi identificada abertura de ventilação no reservatório. Adequar abertura de ventilação de acordo com item 5.14 da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Ausência de tubo de ventilação no reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção localizada na parte superior do reservatório deve ser mantida fechada. Ela apresenta corrosão, sendo necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção apresenta corrosão e se encontra aberta.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Apontamento se refere à corrosão na parte superior do reservatório. Deve haver tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão na parte superior do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 15.650 - Reservatório Jardim Morada Nova - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório Jardim Morada Nova - Jaboticabal

RESERVATÓRIO JARDIM MORADA NOVA - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO JARDIM MORADA NOVA - JABOTICABAL](#)

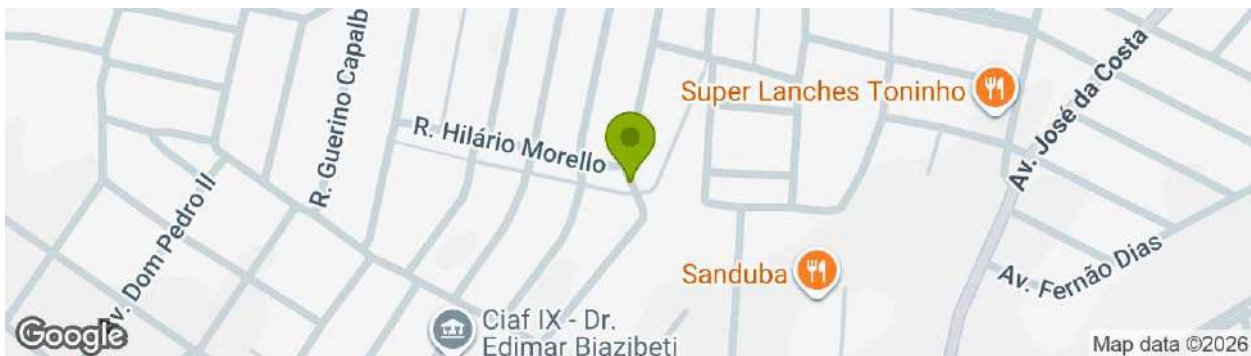

Endereço: Av. José Batista Ferreira, 1413 - Jardim Universitario, Jaboticabal - SP, 14882-115, Brasil. nº 1413. . **CEP:** 14882-115 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Jardim Morada Nova - Jaboticabal #206125739
Data de início da fiscalização	09/06/2026
Data de término da fiscalização	09/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Tampa de inspeção.



Foto 6 - Vista, em perfil, da parte superior do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Foi identificado captor do SPDA no topo do reservatório, fixado junto à abertura de ventilação. Não é possível avaliar, apenas com as imagens de drone, o aterramento do sistema.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Captor do SPDA (em destaque).

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Não foi identificada tela de proteção na abertura de ventilação localizada no topo do reservatório e na saída do extravasor, localizada no alto do costado.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação sem tela de proteção.

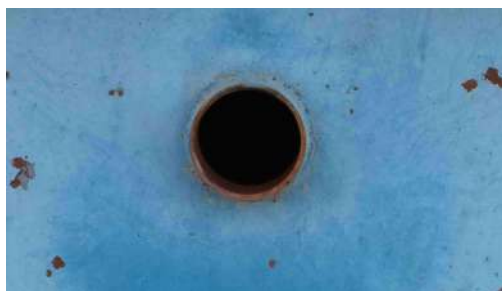


Foto 2 - Extravasor sem tela de proteção.



Foto 3 - Extravasor (destacado) sem tela de proteção.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Existem vários pontos de corrosão na estrutura. É necessário realizar o tratamento da corrosão e a pintura para proteção do reservatório, escada, guarda corpo e tubulações.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão em vários pontos do reservatório.



Foto 2 - Corrosão em vários pontos do reservatório.



Foto 3 - Corrosão em vários pontos do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 15.651 - Reservatório Parque das Araras - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório Parque das Araras - Jaboticabal

RESERVATÓRIO PARQUE DAS ARARAS - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO PARQUE DAS ARARAS - JABOTICABAL](#)

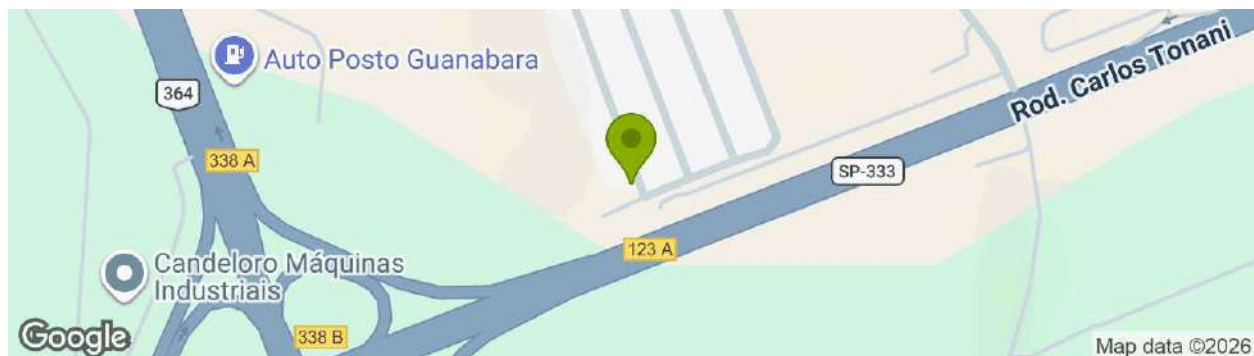

Endereço: R. Djalma Moretto, 350 - Cerradinho, Jaboticabal - SP, 14890-736, Brasil. nº 350. . CEP: 14890-736 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado

Reservatório Parque das Araras - Jaboticabal
#206125826

Data de início da fiscalização

09/06/2026

Data de término da fiscalização

09/06/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista superior do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Foi identificado antena do SPDA na estrutura, porém as ilhoses que guiam condutor de aterramento se encontram vazias.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Antena do SPDA no topo da estrutura.



Foto 2 - Ilhoses suporte do condutor do SPDA estão vazias.



Foto 3 - Antena do SPDA no topo da estrutura e ilhoses vazias (em destaque).

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES6.12] Observações

O extravasor, localizado no alto do costado, está tampado. O reservatório deve ter extravasor funcional de acordo com item 5.10 da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.12



Foto 1 - Extravasor está fechado com tampa.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Não foi identificado abertura de ventilação no reservatório. Instalar tubulação de ventilação de acordo com item 5.14 da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Ausência de tubulação de ventilação.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção apresenta corrosão. A corrosão deve ser tratada e então realizada pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção apresenta corrosão.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Existem vários pontos de corrosão na estrutura. A corrosão deve ser tratada e então realizada pintura para proteção da estrutura.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Corrosão na estrutura.



Foto 2 - Corrosão na estrutura.

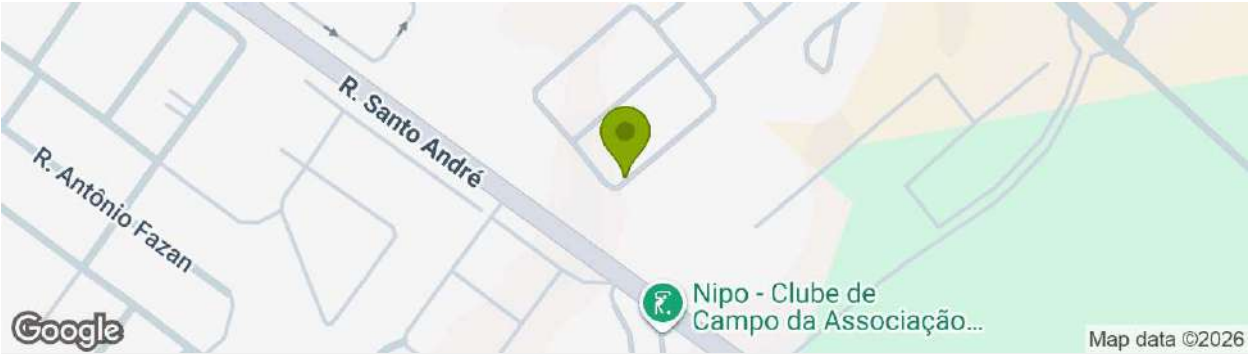


Foto 3 - Corrosão na estrutura.

Novo Item Fiscalizado 15.652 - Reservatório Parque dos Girassóis (concreto) - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório Parque dos Girassóis (concreto) - Jaboticabal

RESERVATÓRIO PARQUE DOS GIRASSÓIS (CONCRETO) - JABOTICABAL



Endereço: R. Antônio Mesquita, 120 - Santa Isabel, Jaboticabal - SP, 14870-030, Brasil. nº 120. . CEP: 14870-030 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Parque dos Girassóis (concreto) - Jaboticabal #206125941
Data de início da fiscalização	09/06/2026
Data de término da fiscalização	09/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório. Da esquerda para a direita: tubo de alimentação, dreno e extravasor.



Foto 5 - Vista superior do reservatório.



Foto 6 - Vista em perfil da parte superior do reservatório, antena do SPDA.



Foto 7 - Tampa de inspeção.



Foto 8 - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não é possível avaliar com as imagens de drone.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubo de ventilação.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção apresenta corrosão e perfurações. Deve ser realizado o fechamento

das perfurações, o tratamento da corrosão e a pintura para proteção.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tapa de inspeção.



Foto 2 - Perfurações na tapa de inspeção.


Novo Item Fiscalizado 15.709 - Reservatório Parque dos Girassóis (metálico) - Jaboticabal (Jaboticabal)

Reservatório Parque dos Girassóis (metálico) - Jaboticabal

RESERVATÓRIO PARQUE DOS GIRASSÓIS (METÁLICO) - JABOTICABAL

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO PARQUE DOS GIRASSÓIS \(METÁLICO\) - JABOTICABAL](#)

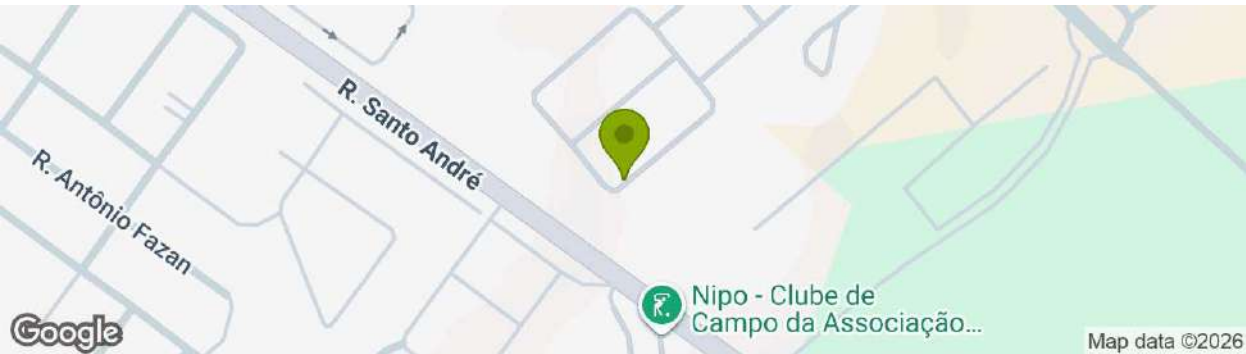

Endereço: R. Antônio Mesquita, 120 - Santa Isabel, Jaboticabal - SP, 14870-030, Brasil. nº 120. . CEP: 14870-030 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Parque dos Girassóis (metálico) - Jaboticabal #206842443
Data de início da fiscalização	09/06/2026
Data de término da fiscalização	09/06/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área onde se localiza o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Tampa de inspeção.



Foto 6 - Abertura de ventilação.

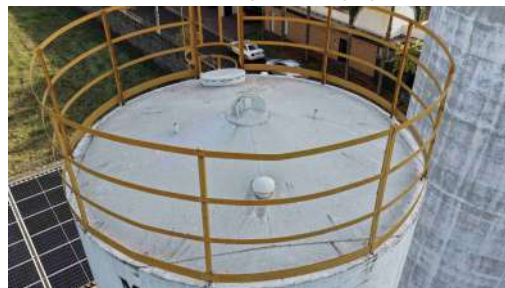


Foto 7 - Vista da parte superior do reservatório.



Foto 8 - Tubo extravasor à esquerda da escada, tubo de alimentação à direita dela e tubulação de saída na parte inferior, à direita do tubo de alimentação.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Nã há tela de proteção na abertura de ventilação. As imagens mostram dois tubos

soldados na parte superior do reservatório, caso esses tubos forneçam acesso ao interior do reservatório, devem ser fechados para evitar a entrada de água de chuva e contaminantes.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação sem tela de proteção.



Foto 2 - Em destaque,o que parece ser dois tubos soldados na cobertura do reservatório.



Foto 3 - Tubo 1.



Foto 4 - Tubo 2.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A

Mateus Spinelli da Silva
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 2 vezes - última modificação: 30/06/2026 21:37:03)

É base de:

Auto de Notificação 258/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 677/2026 - Revisão/aprovação de relatório de fiscalização



Abril_entrada.pdf



Abril_saida.pdf



Bomba_reserva_captac...



CAPTACAO_CORREGO_RIC

...



CETESB_026453_2020_1...



CETESB_044168_2020_2...



COHAB_III_ESTIVA_I_e...



Dezembro_entrada.pdf



Dezembro_saida.pdf



DISTRITO_INDUSTRIAL_...




Distrito_Industrial_...



Distrito_Industrial_...



Estiva_bac.pdf

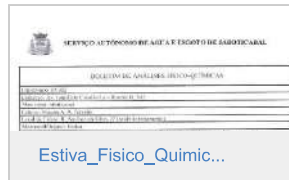


Estiva_Fisico_Quimic...



ETA_23032022_10_ANOS...



ETA_bac.pdf

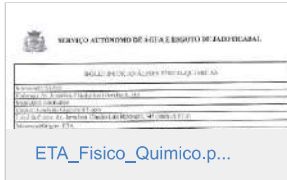

ETA_Fisico_Quimico.p...



Fevereiro_entrada.pd...




Fevereiro_saida.pdf



Janeiro_entrada.pdf



Janeiro_saida.pdf

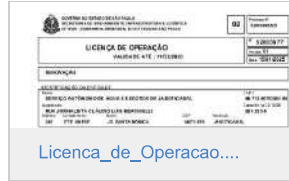

Licenca_de_Operacao...



Maio_entrada.pdf



Maio_saida.pdf



Marco_entrada.pdf



Marco_saida.pdf




Meus_Processos.pdf



Outorga_ETE.pdf



Poco_junto_a_ETA_bac...

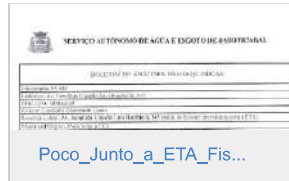

Poco_Junto_a_ETA_Fis...



Poco_Rodoviaria_bac...



Poco_Rodoviaria_Fisi...



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

29/06/2026 10:32:13 Mateus Spinelli da Silva **D2** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.352..**

29/06/2026 11:19:01 Mateus Spinelli da Silva **D2** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.647..**

29/06/2026 11:20:31 Mateus Spinelli da Silva **D2** realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 15.648..**

30/06/2026 17:06:48 Mateus Spinelli da Silva **D2** emitiu o **Auto de Notificação 258/2026** a partir deste documento.

30/06/2026 21:38:26 Mateus Spinelli da Silva **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 291/2026** com o certificado **MATEUS SPINELLI DA SILVA CPF 368.XXX.XXX-33** conforme **MP nº 2.200/2001**.

Tramitação 1- 291/2026

01/07/2026 15:39

(Encaminhado)

Mateus S. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Thânia R.
CC

Prezada **Thânia Cristina Rodrigues - DTO**,

Encaminho relatório de fiscalização nos sistemas de água e esgoto de Jaboticabal, para prosseguimento.

Nesta fiscalização foi constatada resolução de não conformidades até então pendentes, então preparei uma minuta de ofício para envio do relatório, conforme abaixo. Note que eu usei o modelo de ofício padrão, porém adicionei um parágrafo informando sobre a baixa das NCs.

Obrigado.

"Prezado Prestador de Serviços,

Com cumprimentos à Vossa Senhoria, encaminhamos por meio deste ofício o Relatório de Fiscalização 291/2026, referente às instalações dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A inspeção de campo indicou Não Conformidades, descritas no interior do Relatório e relacionadas no Auto de Notificação 258/2026.

A solução das Não Conformidades deve ser submetida através de novo protocolo na plataforma digital desta Agência e respeitar os prazos estabelecidos pela ARES-PCJ, estando o município sujeito às penalidades definidas pela Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

Cumpre informar a baixa de não conformidades registradas em fiscalizações anteriores e pendentes de regularização, conforme detalhado no item 4 do Relatório de Fiscalização 291/2026.

No aguardo de suas providências, colocamo-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossas considerações de elevada estima e apreço.

Respeitosamente,"

—
Mateus Spinelli da Silva

Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/07/2026 15:39:55

E-mail para thania@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (2) 