



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
273.617.830.980.569.649

Arespcj

CC

03/07/2026 14:00

Município

SAERP - Ribeirão Preto

· 16999913221

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

PRESTADOR: SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO - SAERP

Verificação de Não Conformidades

Americana, julho de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeito: Ricardo Augusto Machado da Silva

Endereço: Rua Américo Brasiliense, 426, Ribeirão Preto, SP

Telefone: (16) 3977-9000

E-mail: prefeitoricardosilva@ribeiraopreto.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2877, de 06/06/2018

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto

Responsável legal: José Rui Infante Bonatto

Endereço: Rua Amador Bueno, 22, Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3607-2200

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

Mateus Spinelli da Silva – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cleverson Fernandes Braga – Ouvidoria SAERP

3. FISCALIZAÇÃO

Em 29/05/2026 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Em 08/06/2026 foram realizadas inspeções com auxílio de drone nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários de fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.

Tabela 1

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
RESERVATÓRIO TANQUINHO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO TANQUINHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RIBEIRÂNIA UNAERP ELEVADO - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO RIBEIRÂNIA UNAERP ELEVADO - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RIBEIRÂNIA UNAERP APOIADO - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO RIBEIRÂNIA UNAERP APOIADO - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO PARQUE SÃO SEBASTIÃO HÍPICA - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO PARQUE SÃO SEBASTIÃO HÍPICA - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO PARQUE SÃO SEBASTIÃO HÍPICA - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA III SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato

RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA III SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA III SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA II SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA II SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA II SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA I SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA I SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA I SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. EDUCANDÁRIO 2 - APOIADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. EDUCANDÁRIO 2 - APOIADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. EDUCANDÁRIO - APOIADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. EDUCANDÁRIO - APOIADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. EDUCANDÁRIO - APOIADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. DOM MIELLE 2 - APOIADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. DOM MIELLE 2 - APOIADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. DOM MIELLE 2 - APOIADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. DOM MIELLE - APOIADO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. DISTRITO EMPRESARIAL - ELEVADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. DISTRITO EMPRESARIAL - ELEVADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. DISTRITO EMPRESARIAL - APOIADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. DISTRITO EMPRESARIAL - APOIADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. DISTRITO EMPRESARIAL - APOIADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT. TANQUINHO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT. DISTRITO EMPRESARIAL ELEVADO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

CAP. VILA ELISA	CSB-2.13	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
CAP. VILA ELISA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAP. TOPÁZIO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAP. TANQUINHO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAP. TANQUINHO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. TANQUINHO	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
CAP. TANQUINHO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. SIMIONI II	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAP. SIMIONI II	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAP. RECANTO DAS PALMEIRAS	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAP. RECANTO DAS PALMEIRAS	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAP. RECANTO DAS PALMEIRAS	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. JARDIM INDEPENDÊNCIA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAP. JARDIM INDEPENDÊNCIA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAP. FEAPAM II	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAP. FEAPAM II	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. EDUCANDÁRIO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAP. EDUCANDÁRIO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAP. EDUCANDÁRIO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAP. EDUCANDÁRIO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. DISTRITO EMPRESARIAL	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAP. DISTRITO EMPRESARIAL	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. COSTA E SILVA II	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAP. COSTA E SILVA II	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato

CAP. COSTA E SILVA II	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAP. COSTA E SILVA II	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
CAIXA DE SUCÇÃO LAGOINHA NOVO CORY - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
ALTO DA BOA VISTA/SUMARÉ ELEVADO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
ALTO DA BOA VISTA/SUMARÉ ELEVADO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
ALTO DA BOA VISTA/SUMARÉ ELEVADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ALTO DA BOA VISTA/SUMARÉ ELEVADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ALTO DA BOA VISTA/SUMARÉ ELEVADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
269 POÇO CÉU DAS ARTES - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
269 POÇO CÉU DAS ARTES - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
269 POÇO CÉU DAS ARTES - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
269 POÇO CÉU DAS ARTES - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
267 POÇO OURO BRANCO - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
267 POÇO OURO BRANCO - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
267 POÇO OURO BRANCO - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
262 POÇO BAMBAS - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
262 POÇO BAMBAS - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
262 POÇO BAMBAS - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
205 BOOSTER JARDIM INDEPENDÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
204 BOOSTER DISTRITO EMPRESARIAL - RIBEIRÃO PRETO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
204 BOOSTER DISTRITO EMPRESARIAL - RIBEIRÃO PRETO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
162 POÇO AVELINO PALMA (LINHA TREM) - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
149 PALMARES II - APOIADO CONCRETO (MORRO DA VITÓRIA) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
149 PALMARES II - APOIADO CONCRETO (MORRO DA VITÓRIA) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

149 PALMARES II - APOIADO CONCRETO (MORRO DA VITÓRIA) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
149 PALMARES II - APOIADO AÇO CARBONO (MORRO DA VITÓRIA) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
149 PALMARES II - APOIADO AÇO CARBONO (MORRO DA VITÓRIA) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
149 PALMARES II - APOIADO AÇO CARBONO (MORRO DA VITÓRIA) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captações subterrâneas


Novo Item Fiscalizado 15.385 - Captação Bambas (poço 262) (Ribeirão Preto)

Captação Bambas (poço 262)

262 POÇO BAMBAS - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [262 POÇO BAMBAS - RIBEIRÃO PRETO](#)

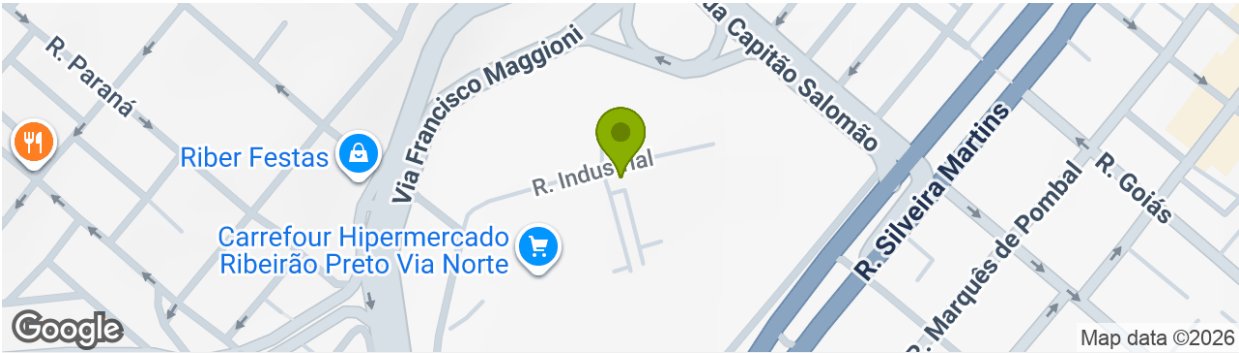

Endereço: R. Industrial, 150 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-520, Brasil. nº 150. . CEP: 14055-520 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.163055, long=-47.8144262, accuracy=13.653

Fiscalizado	262 Bambas RP #202636105
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	Poço em manutenção programada. Intervenção corretiva para conter a presença de areia na água e proteger a estrutura do local.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Tubulação interna de recalque do poço retirada para manutenção.



Foto 4 - Vista do cavalete do poço.



Foto 5 - Macromedidor do poço.



Foto 6 - Vista do poço com sistema de recalque desmontado.



Foto 7 - Areia retirada no processo de limpeza.



Foto 8 - Acesso ao poço.



Foto 9 - Tubulação interna de recalque do poço retirada para manutenção.



Foto 10 - Armazenamento de flúor.



Foto 11 - Armazenamento de cloro.

- Em manutenção


Novo Item Fiscalizado 15.428 - Captação Bambas (poço 262) (Ribeirão Preto)

Captação Bambas (poço 262)

262 POÇO BAMBAS - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [262 POÇO BAMBAS - RIBEIRÃO PRETO](#)

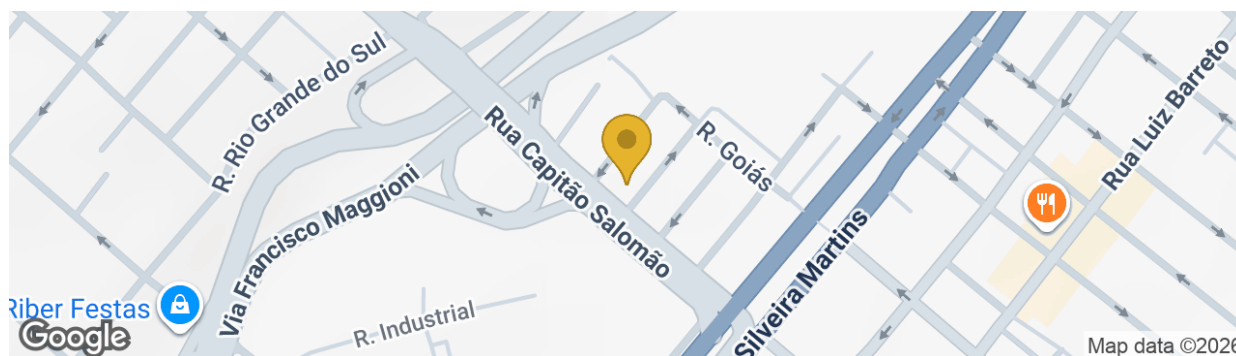

Endereço: Rua Capitão Salomão, 187 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-210, Brasil.
nº 187. . **CEP:** 14080-210 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1613452, long=-47.8124546, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Bambas RP #203190175
--------------------	---------------------------

Data de início da fiscalização	02/06/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	02/06/2026
--	------------

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista geral da captação.



Foto 2 - Vista geral da captação.



Foto 3 - Laje de proteção do poço.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Tomada de água bruta.



Foto 6 - Macromedidor do poço.



Foto 7 - Vista geral da captação.



Foto 8 - Manômetro.



Foto 9 - Ponto para adição de reagente químico utilizado no tratamento.



Foto 10 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 11 - Vista do painel do macromedidor.



Foto 12 - Painel do macromedidor (momento 1).



Foto 13 - Painel do macromedidor (momento 2).



Foto 14 - Placas de identificação.



Foto 15 - Placas de identificação.



Foto 16 - Vista do transformador e painel elétrico.



Foto 17 - Acesso à captação e cercamento.



Foto 18 - Vista geral da captação e cercamento.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[CSB2.16] Observações

Apresentar a validade dos produtos químicos utilizados no tratamento (cloro e flúor) - certificado de análise do reagente.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB2.2] Observações

O estoque de bombas fica armazenado na unidade Pernambuco e são selecionadas sob demanda pela equipe mecânica do prestador.

Fotos de CSB2.2



Foto 1 - Estoque de bombas.



Foto 2 - Estoque de bombas.



Foto 3 - Estoque de bombas.



Foto 4 - Estoque de bombas.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB2.11] Observações	Apresentar a outorga válida de captação de água subterrânea.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSB2.14] Observações	Apresentar os laudos de análise referentes ao monitoramento da qualidade da água, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, para água bruta (último laudo semestral) e água tratada (último laudo semestral e os três últimos laudos semanais).
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	N/A
[CSB2.3] Observações	O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.


- Operando

Novo Item Fiscalizado 15.384 - CAP. TOPÁZIO (Ribeirão Preto)

CAP. TOPÁZIO

CAP. TOPÁZIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [CAP. TOPÁZIO](#)

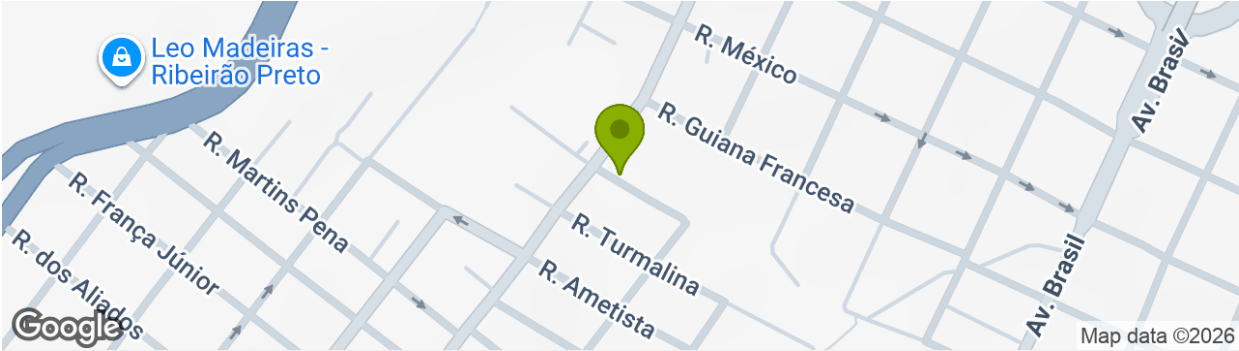

Endereço: R. Topázio, 110 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-670, Brasil. nº 110. .
CEP: 14080-670 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	64 topázio RP #202639660
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Poço recalca direto para o reservatório Tanquinho.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa do poço e cercamento.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Vista geral do poço.



Foto 4 - Macromedidor do poço.



Foto 5 - Tubo para medição de nível.



Foto 6 - Laje de proteção.



Foto 7 - Vista geral do poço.



Foto 8 - Tomada de água bruta.



Foto 9 - Vista geral do poço.



Foto 10 - Vista do acesso e cercamento.



Foto 11 - Vista geral do poço.



Foto 12 - Painel de energia lacrado contra furtos.



Foto 13 - Tranformador e padrão de entrada.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB2.6] Observações

Não foi possível visualizar o painel de medição devido ao lacre de segurança da unidade (porta soldada).

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

Realizados no sistema Tanquinho - fichas 15383 e 15386.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.16] Observações

Apontado na ficha
15428 do poço 262
Bambas.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB2.2] Observações

O estoque de bombas
fica armazenado na
unidade Pernambuco e
são selecionadas sob
demanda pela equipe
mecânica do prestador.
Imagens na ficha
15428 poço 262
Bambas.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apresentar os laudos
de análise referentes
ao monitoramento da
qualidade da água,
conforme a Portaria
GM/MS nº 888/2021,
para água bruta (último
laudo semestral) e
água tratada (último
laudo semestral e os
três últimos laudos
semanais).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza
extintores volantes,
conforme documento
apresentado e anexado
no Relatório de
Fiscalização 142/2025.

Novo Item Fiscalizado 15.386 - CAP. TANQUINHO (Ribeirão Preto)

CAP. TANQUINHO

CAP. TANQUINHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. TANQUINHO](#)



Endereço: R. Turmalina, 1140 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-660, Brasil. nº 1140.
. **CEP:** 14080-660 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1505889, long=-47.7943932, accuracy=13.653

Fiscalizado	119 Tanquinho RP #202640956
--------------------	-----------------------------

Data de início da fiscalização	29/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	29/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Poço recalca direto para o reservatório Tanquinho.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do acesso ao poço.



Foto 2 - Vista do cercamento e acesso ao local.



Foto 3 - Placa de identificação.



Foto 4 - Vista geral do poço.



Foto 5 - Vista geral do poço.



Foto 6 - Ausência de laje de proteção.



Foto 7 - Tubo para medição de nível.



Foto 8 - Macromedidor do poço.



Foto 9 - Tomada de água bruta.



Foto 10 - Sistema de dosagem de produtos químicos no sistema de recalque.



Foto 11 - Painel do macromedidor do recalque (momento 1).



Foto 12 - Painel do macromedidor do recalque (momento 2).



Foto 13 - Painéis de medição de vazão. Esquerda poço e direita recalque.



Foto 14 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 15 - Armazenamento de flúor.



Foto 16 - Armazenamento de cloro.



Foto 17 - Vista interna do abrigo de dosagem química.



Foto 18 - Cercamento da área.



Foto 19 - Cercamento da área.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB2.5] Observações

Realizar a laje de proteção da captação subterrânea.

Fotos de CSB2.5



Foto 1 - Ausência de laje de proteção do poço.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

Realizar a manutenção no sistema de macromedição para

registro e leitura no
painel.

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Painel sem registro da vazão do poço.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB2.16] Observações	Apontado na ficha 15428 do poço 262 Bambas.
[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB2.2] Observações	O estoque de bombas fica armazenado na unidade Pernambuco e são selecionadas sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15428 poço 262 Bambas.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSB2.14] Observações	Apresentar os laudos de análise referentes ao monitoramento da qualidade da água, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, para água bruta (último laudo semestral) e água tratada (último laudo semestral e os três últimos laudos semanais).
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	N/A
[CSB2.3] Observações	O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento

apresentado e anexado
no Relatório de
Fiscalização 142/2025.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Realizar a reforma
física da unidade
destinada ao abrigo do
sistema de dosagem
química.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Paredes danificadas pela ação dos reagentes químicos e acúmulo de sujeira no local.



Foto 2 - Paredes danificadas pela ação dos reagentes químicos e acúmulo de sujeira no local.

Novo Item Fiscalizado 15.382 - CAP. JARDIM INDEPENDÊNCIA (Ribeirão Preto)

CAP. JARDIM INDEPENDÊNCIA

CAP. JARDIM INDEPENDÊNCIA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. JARDIM INDEPENDÊNCIA](#)



Endereço: R. Herculano de Freitas, 335 - Independência, Ribeirão Preto - SP, 14076-300, Brasil.
nº 335. . **CEP:** 14076-300 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado

205 JD independência #202647218

Data de início da fiscalização

29/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Poço recalca direto para o reservatório Educandário ou abatece a rede em marcha conforme necessidade.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa do poço cercado com alambrado.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Cercamento da área.



Foto 4 - Vista do acesso.



Foto 5 - Vista geral do poço.



Foto 6 - Laje de proteção.



Foto 7 - Tubo para medição de nível.



Foto 8 - Macromedidor do poço.



Foto 9 - Sistema de booster no final do cavalete do poço.



Foto 10 - Vista geral do poço.



Foto 11 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 12 - Medidor de teor de areia na tomada da água bruta.



Foto 13 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 14 - Armazenamento de cloro.



Foto 15 - Armazenamento de flúor.



Foto 16 - Chuveiro de emergência desativado.



Foto 17 - Abrigo do painel de energia.



Foto 18 - Painel do macromedidor (momento 1).



Foto 19 - Painel do macromedidor (momento 2).



Foto 20 - Painel de energia do poço e booster.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB2.16] Observações	Apontado na ficha 15428 do poço 262 Bambas.
[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB2.2] Observações	O estoque de bombas fica armazenado na unidade Pernambuco e são selecionadas sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15428 poço 262 Bambas.
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Não Conforme
[CSB2.11] Observações	Apresentar a outorga válida de captação de água subterrânea.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSB2.14] Observações	Apresentar os laudos de análise referentes ao monitoramento da qualidade da água, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, para água bruta (último laudo semestral) e água tratada (último

laudo semestral e os três últimos laudos semanais).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.


Novo Item Fiscalizado 15.381 - CAP. COSTA E SILVA II (Ribeirão Preto)

CAP. COSTA E SILVA II

CAP. COSTA E SILVA II

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. COSTA E SILVA II](#)

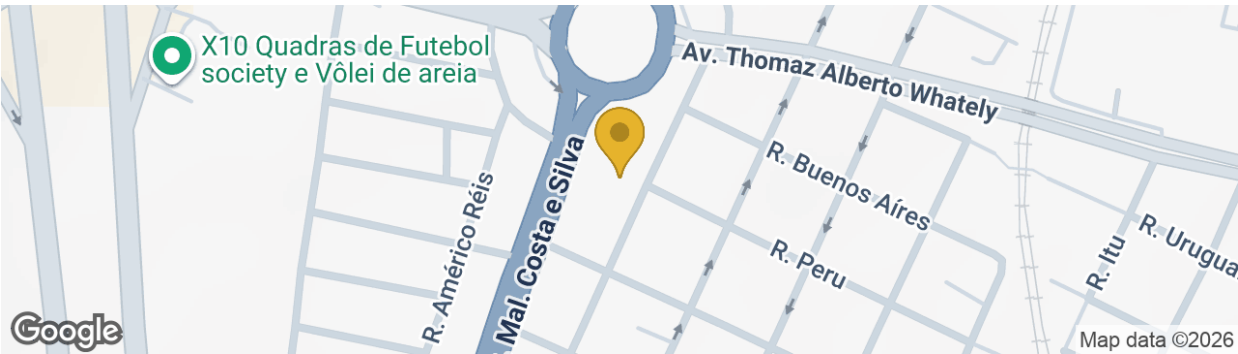

Endereço: R. Pindamonhangaba, 919 - Vila Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075-140, Brasil. nº 919. . **CEP:** 14075-140 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado 246 Costa e Silva II RP #202650917

Data de início da fiscalização 29/05/2026

Data de término da fiscalização 29/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Poço abastece a rede em marcha. Será corrigido para enviar diretamente para o reservatório Tanquinho.



Foto 1 - Vista externa do poço e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Vista geral do poço.



Foto 4 - Laje de proteção.



Foto 5 - Tubo para medição de nível.



Foto 6 - Macromedidor do poço.



Foto 7 - Vista do acesso ao poço.

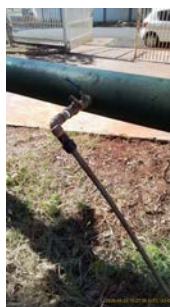


Foto 8 - Tomada de água bruta com outra função.



Foto 9 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 10 - Sistema de monitoramento do aquífero.



Foto 11 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 12 - Sistema de alarme contra furtos.



Foto 13 - Armazenamento de flúor.



Foto 14 - Armazenamento de flúor.



Foto 15 - Armazenamento de cloro.



Foto 16 - Acesso ao painel de energia do poço.



Foto 17 - Painel do macromedidor (momento 1).



Foto 18 - Painel do macromedidor (momento 2).



Foto 19 - Painel de energia do poço.



Foto 20 - Sistema de alarme contra furtos.



Foto 21 - Transformador 500kva.



Foto 22 - Identificação da propriedade.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB2.4] Observações	Providenciar placa de identificação da área.
[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Não Conforme
[CSB2.8] Observações	Instalar tomada de água para coleta de água bruta.
[CSB2.16] Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB2.16] Observações	Apontado na ficha 15428 do poço 262 Bambas.
[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB2.2] Observações	O estoque de bombas fica armazenado na unidade Pernambuco e são selecionadas sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15428 poço 262 Bambas.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSB2.14] Observações	Apresentar os laudos de análise referentes ao monitoramento da qualidade da água, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, para água bruta (último laudo semestral) e água tratada (último laudo semestral e os três últimos laudos semanais).
[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Consertar o vazamento no cavalete do poço.

Fotos de CSB2.12

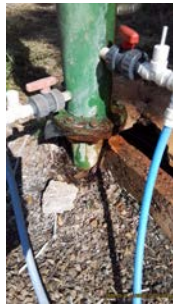


Foto 1 - Vazamento no cavalete junto à dosagem de produtos químicos.



Foto 2 - Vazamento no cavalete junto à dosagem de produtos químicos.

Novo Item Fiscalizado 15.378 - CAP. VILA ELISA (Ribeirão Preto)

CAP. VILA ELISA

CAP. VILA ELISA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. VILA ELISA](#)



Endereço: R. Ribeirão Preto, 1132 - Vila Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075-080, Brasil. nº 1132. . CEP: 14075-080 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1394761, long=-47.7906459, accuracy=13.653

Fiscalizado

141 Vila Elisa RP #202653873

Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Poço abastece a rede em marcha.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa do poço e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Laje de proteção.



Foto 4 - Tubo para medição de nível.



Foto 5 - Macromedidor do poço.



Foto 6 - Tomada de água bruta.



Foto 7 - Manômetro.



Foto 8 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 9 - Vista geral do poço.



Foto 10 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 11 - Placa de identificação.



Foto 12 - Cercamento e acesso ao poço.



Foto 13 - Sistema de alarme contra furtos.



Foto 14 - Acesso ao painel de energia do poço.



Foto 15 - Painel de energia do poço.



Foto 16 - Extintor e painel do macromedidor.



Foto 17 - Pressão do extintor.



Foto 18 - Validade do extintor vencida em outubro de 2024.



Foto 19 - Pannel do macromedidor (momento 1).



Foto 20 - Pannel do macromedidor (momento 2).



Foto 21 - Armazenamento de flúor.



Foto 22 - Armazenamento de cloro.



Foto 23 - Padrão de entrada e transformador.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.16] Observações

Apontado na ficha
15428 do poço 262
Bambas.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB2.2] Observações

O estoque de bombas
fica armazenado na
unidade Pernambuco e
são selecionadas sob
demanda pela equipe
mecânica do prestador.
Imagens na ficha
15428 poço 262
Bambas.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apresentar os laudos
de análise referentes
ao monitoramento da
qualidade da água,
conforme a Portaria

GM/MS nº 888/2021,
para água bruta (último
laudo semestral) e
água tratada (último
laudo semestral e os
três últimos laudos
semanais).

[CSB2.13] Extintor de incêndio com validade expirada Não Conforme

[CSB2.13] Observações Realizar a manutenção
no extintor de incêndio.

Fotos de CSB2.13



Foto 1 - Extintor com manutenção vencida em
outubro de 2024.


Novo Item Fiscalizado 15.380 - CAP. SIMIONI II (Ribeirão Preto)

CAP. SIMIONI II

CAP. SIMIONI II

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. SIMIONI II](#)

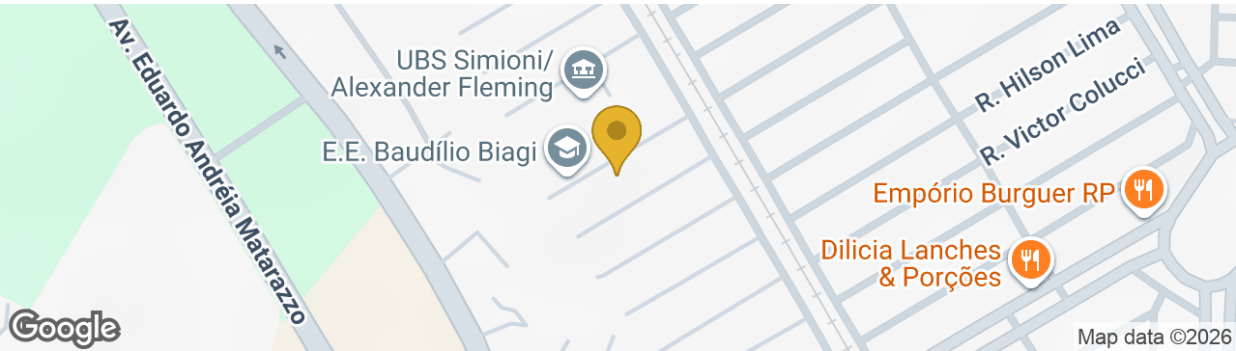

Endereço: R. Stela Vergínio dos Santos Simionato, 131 - Adelino Simioni, Ribeirão Preto - SP,
14071-230, Brasil. nº 131. . CEP: 14071-230 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1145557, long=-47.8022468, accuracy=13.653

Fiscalizado	192 Simioni II RP #202657908
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Poço abastece a caixa de sucção da EEA Quintino II

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa do poço e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Laje do poço.



Foto 4 - Tubo para medição de nível.



Foto 5 - Macromedidor do poço.



Foto 6 - Vista geral do poço.



Foto 7 - Tomada de água bruta.



Foto 8 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 9 - Vista geral do poço.



Foto 10 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 11 - Identificação e acesso ao armazenamento de cloro.



Foto 12 - Armazenamento de cloro.



Foto 13 - Identificação e acesso ao armazenamento de flúor.



Foto 14 - Armazenamento de flúor.



Foto 15 - Placa de inauguração do poço.



Foto 16 - Acesso ao painel de energia do poço.



Foto 17 - Painel de energia do poço.



Foto 18 - Painel do macromedidor (momento 1).



Foto 19 - Painel do macromedidor (momento 2).



Foto 20 - Sistema de alarme contra furtos.



Foto 21 - Padrão de entrada e transformador.



Foto 22 - PLaca de identificação quebrada.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Providenciar placa de identificação da área.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Placa quebrada.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.16] Observações

Apontado na ficha
15428 do poço 262
Bambas.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB2.2] Observações

O estoque de bombas
fica armazenado na
unidade Pernambuco e
são selecionadas sob
demanda pela equipe
mecânica do prestador.
Imagens na ficha
15428 poço 262
Bambas.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apresentar os laudos
de análise referentes
ao monitoramento da
qualidade da água,
conforme a Portaria
GM/MS nº 888/2021,
para água bruta (último
laudo semestral) e
água tratada (último
laudo semestral e os
três últimos laudos
semanais).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza
extintores volantes,
conforme documento
apresentado e anexado
no Relatório de
Fiscalização 142/2025.

162 Poço Avelino Palma Linha Trem

162 POÇO AVELINO PALMA (LINHA TREM) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [162 POÇO AVELINO PALMA \(LINHA TREM\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Stela Vergínio dos Santos Simionato, 147 - Adelino Simioni, Ribeirão Preto - SP, 14071-230, Brasil. nº 147. . **CEP:** 14071-230 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.114580154418945, long=-47.80230712890625, accuracy=13.653

Fiscalizado	162 Avelino Palma linha trem RP #202660826
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Poço abastece a rede em marcha.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa do poço e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Laje do poço.



Foto 4 - Tubo para medição de nível.



Foto 5 - Sistema de monitoramento do aquífero.



Foto 6 - Macromedidor do poço.



Foto 7 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 8 - Vista geral do poço.

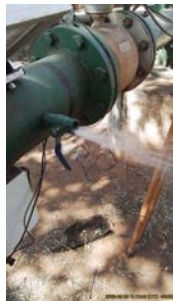


Foto 9 - Tomada de água bruta.



Foto 10 - Identificação e acesso ao armazenamento de cloro.



Foto 11 - Armazenamento de cloro.



Foto 12 - Identificação e acesso ao armazenamento de flúor.



Foto 13 - Armazenamento de flúor.



Foto 14 - Acesso ao painel de energia do poço.



Foto 15 - Padrão de entrada e transformador.



Foto 16 - Placa de identificação.



Foto 17 - Padrão de entrada e transformador.



Foto 18 - Painel de energia do poço.



Foto 19 - Painel do macromedidor (momento 1).



Foto 20 - Painel do macromedidor (momento 2).



Foto 21 - Painel de energia do poço.



Foto 22 - Sistema de alarme contra furtos.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.16] Observações

Apontado na ficha
15428 do poço 262
Bambas.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB2.2] Observações

O estoque de bombas fica armazenado na unidade Pernambuco e são selecionadas sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15428 poço 262 Bambas.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apresentar os laudos de análise referentes ao monitoramento da qualidade da água, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, para água bruta (último laudo semestral) e água tratada (último laudo semestral e os três últimos laudos semanais).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.

Novo Item Fiscalizado 15.404 - CAP. EDUCANDÁRIO (Ribeirão Preto)

CAP. EDUCANDÁRIO

CAP. EDUCANDÁRIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. EDUCANDÁRIO](#)



Fiscalizado	170 educandario RP #202699426
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Poço abastece o
reservatório
Educandário.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa do poço e cercamento.



Foto 2 - Vista externa do poço e cercamento.



Foto 3 - Vista geral do poço.



Foto 4 - Laje do poço.



Foto 5 - Tubo para medição de nível.



Foto 6 - Macromedidor do poço.



Foto 7 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 8 - Tomada de água bruta.



Foto 9 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 10 - Sistema de alarme contra furtos.



Foto 11 - Painel de energia do poço.



Foto 12 - Sistema de alarme contra furtos.



Foto 13 - Identificação e acesso ao armazenamento de cloro.



Foto 14 - Armazenamento de cloro.



Foto 15 - Identificação e acesso ao armazenamento de flúor.



Foto 16 - Armazenamento de flúor.



Foto 17 - Abastecimento do reservatório anexo.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Providenciar placa de identificação da área.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

Instalar o painel de registro do macromedidor.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.16] Observações

Apontado na ficha 15428 do poço 262 Bambas.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB2.2] Observações

O estoque de bombas fica armazenado na unidade Pernambuco e são selecionadas sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15428 poço 262 Bambas.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apresentar os laudos de análise referentes ao monitoramento da qualidade da água, conforme a Portaria

GM/MS nº 888/2021, para água bruta (último laudo semestral) e água tratada (último laudo semestral e os três últimos laudos semanais).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio	N/A
[CSB2.3] Observações	O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.
[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[CSB2.12] Observações	Consertar vazamento no registro do cavalete do poço.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento no registro do cavalete do poço.



Foto 2 - Vazamento no registro do cavalete do poço.


Novo Item Fiscalizado 15.405 - CAP. FEAPAM II (Ribeirão Preto)

CAP. FEAPAM II

CAP. FEAPAM II

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. FEAPAM II](#)

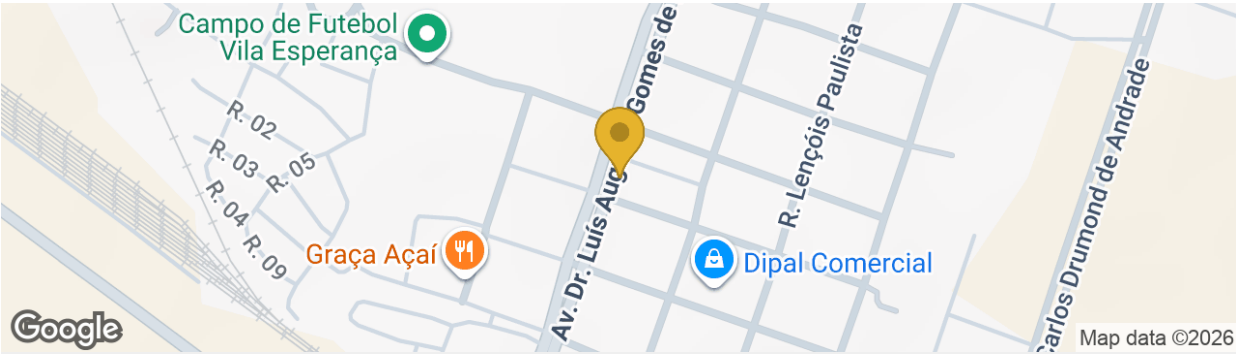

Endereço: Av. Dr. Luís Augusto Gomes de Matos, 209 - Jardim Joquei Clube, Ribeirão Preto - SP, 14078-600, Brasil. nº 209. . **CEP:** 14078-600 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1555008, long=-47.7686242, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço Feapan ii RP #202705223
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Poço abastece o reservatório Educandário.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa de identificação e cercamento da área.



Foto 2 - Cercamento da área.



Foto 3 - Vista geral do poço.



Foto 4 - Laje de proteção.



Foto 5 - Tubo para medição de nível.



Foto 6 - Tomada de água bruta.

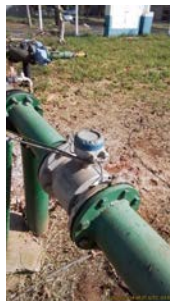


Foto 7 - Macromedidor do poço.



Foto 8 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 9 - Tubo preto segue para o reservatório Educandário e tubo verde abastece a rede em marcha.



Foto 10 - Vista geral do poço e do abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 11 - Vista geral do poço.



Foto 12 - Padrão de entrada e transformador.



Foto 13 - Acesso ao painel de energia do poço.



Foto 14 - Painel de energia do poço.



Foto 15 - Painel do macromedidor (momento 1).



Foto 16 - Painel do macromedidor (momento 2).



Foto 17 - Sistema de alarme contra furtos.



Foto 18 - Sistema de alarme contra furtos.



Foto 19 - Armazenamento de flúor.



Foto 20 - Armazenamento de cloro.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.16] Observações

Apontado na ficha
15428 do poço 262
Bambas.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB2.2] Observações

O estoque de bombas
fica armazenado na
unidade Pernambuco e
são selecionadas sob
demanda pela equipe
mecânica do prestador.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apresentar os laudos de análise referentes ao monitoramento da qualidade da água, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, para água bruta (último laudo semestral) e água tratada (último laudo semestral e os três últimos laudos semanais).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Consertar a estrutura física do abrigo de produtos químicos e painel elétrico.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Consertar calha do telhado.




Foto 2 - Realizar manutenção contra ferrugem na porta metálica.

CAP. DISTRITO EMPRESARIAL

CAP. DISTRITO EMPRESARIAL

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. DISTRITO EMPRESARIAL](#)

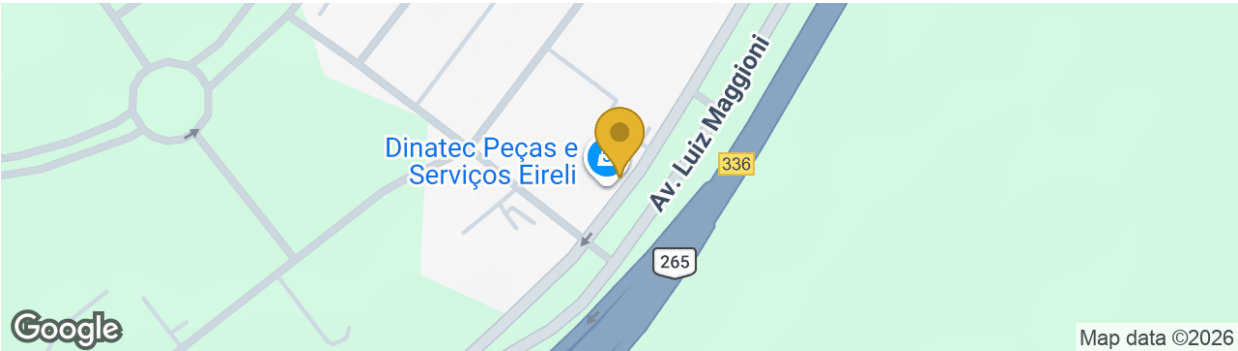

Endereço: Av. Luiz Maggioni, 1585 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto - SP, 14072-055, Brasil. nº 1585. . **CEP:** 14072-055 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	204 poço Dist Empresarial RP #202713560
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Poço abastece o reservatório apoiado do Distrito Empresarial.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Placa da identificação.



Foto 2 - Acesso ao poço.



Foto 3 - Acesso ao painel de energia do poço.



Foto 4 - Painel de energia do poço.



Foto 5 - Extintores de incêndio do local.



Foto 6 - Pressão do extintor.



Foto 7 - Validade do extintor abril de 2027.



Foto 8 - Pressão do extintor.



Foto 9 - Validade do extintor abril de 2027.



Foto 10 - Painel do macromedidor desativado.



Foto 11 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 12 - Armazenamento de flúor.



Foto 13 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 14 - Armazenamento de cloro.



Foto 15 - Vista geral do poço.



Foto 16 - Laje de proteção.



Foto 17 - Tubo para medição de nível.



Foto 18 - Sistema de monitoramento do aquífero.



Foto 19 - Macromedidor do poço.



Foto 20 - Tomada de água bruta.



Foto 21 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 22 - Cercamento da área.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

Realizar a manutenção
no sistema de
macromedição para

registro e leitura no painel.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.16] Observações

Apontado na ficha 15428 do poço 262 Bambas.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB2.2] Observações

O estoque de bombas fica armazenado na unidade Pernambuco e são selecionadas sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15428 poço 262 Bambas.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apresentar os laudos de análise referentes ao monitoramento da qualidade da água, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, para água bruta (último laudo semestral) e água tratada (último laudo semestral e os três últimos laudos semanais).

Novo Item Fiscalizado 15.409 - 269 Poço Céu das Artes (Ribeirão Preto)

269 Poço Céu das Artes

269 POÇO CÉU DAS ARTES - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [269 POÇO CÉU DAS ARTES - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Benedito Jacinto de Souza, 425 - Jardim Florestan Fernandes, Ribeirão Preto - SP, 14079-319, Brasil. nº 425. . **CEP:** 14079-319 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.133263, long=-47.7460379, accuracy=13.653

Fiscalizado 269 céu das artes RP #202724072

Data de início da fiscalização 29/05/2026

Data de término da fiscalização 29/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	Poço abastece o reservatório Ribeirão Verde.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa, acesso e cercamento da área.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Vista geral do poço.



Foto 4 - Laje de proteção.



Foto 5 - Tubo para medição de nível.



Foto 6 - Tomada de água bruta.



Foto 7 - Manômetro.



Foto 8 - Caixa de válvulas.



Foto 9 - Macromedidor do poço.



Foto 10 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 11 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 12 - Armazenamento de cloro.



Foto 13 - Armazenamento de flúor.



Foto 14 - Painel de energia do poço.



Foto 15 - Painel de energia do poço.



Foto 16 - Painel do macromedidor (momento 1).



Foto 17 - Painel do macromedidor (momento 2).



Foto 18 - Painel de energia do poço.



Foto 19 - Cercamento da área.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Providenciar placa de identificação da área.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

Registros negativos no momento da fiscalização. Realizar a manutenção no sistema de macromedição para registro e leitura no painel.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.16] Observações

Apontado na ficha 15428 do poço 262 Bambas.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB2.2] Observações

O estoque de bombas fica armazenado na unidade Pernambuco e

são selecionadas sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15428 poço 262 Bambas.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB2.11] Observações

Apresentar a outorga válida de captação de água subterrânea.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apresentar os laudos de análise referentes ao monitoramento da qualidade da água, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, para água bruta (último laudo semestral) e água tratada (último laudo semestral e os três últimos laudos semanais).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.


Novo Item Fiscalizado 15.411 - CAP. RECANTO DAS PALMEIRAS (Ribeirão Preto)

CAP. RECANTO DAS PALMEIRAS

CAP. RECANTO DAS PALMEIRAS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. RECANTO DAS PALMEIRAS](#)

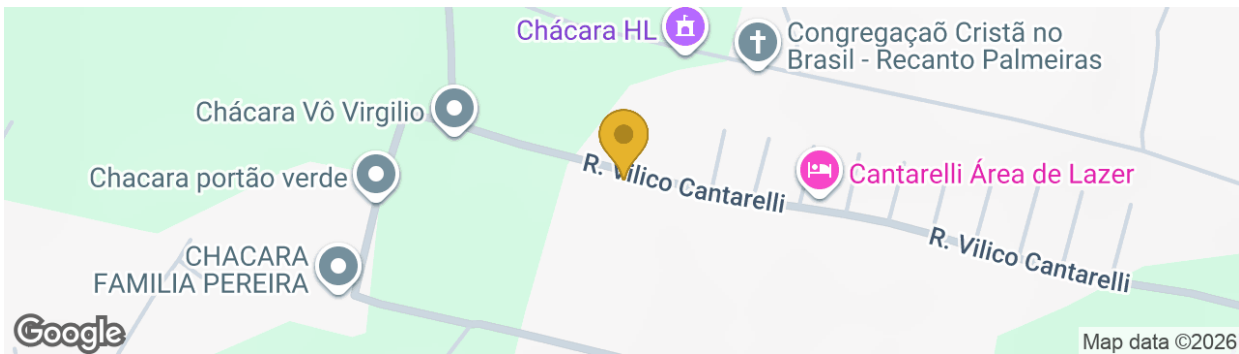

Endereço: R. Vilico Cantarelli, 2400 - Parque Res. Candido Portinari, Ribeirão Preto - SP, 14079-423, Brasil. nº 2400. . **CEP:** 14079-423 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1422522, long=-47.7399218, accuracy=13.653

Fiscalizado	241 Recanto das Palmeiras RP #202726446
--------------------	---

Data de início da fiscalização	29/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	29/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[CSB2.0] Observações

Poço abastece o reservatório Ribeirão Verde.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa do poço e cercamento.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 3 - Acesso e cercamento.



Foto 4 - Laje de proteção.



Foto 5 - Tubo para medição de nível.



Foto 6 - Macromedidor do poço.



Foto 7 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 8 - Tomada de água bruta.



Foto 9 - Transformador 500kva.



Foto 10 - Abrigo do sistema de dosagem química.



Foto 11 - Armazenamento de flúor.



Foto 12 - Abrigo do sistema de dosagem química
fechado.



Foto 13 - Armazenamento de cloro.



Foto 14 - Armazenamento de cloro.



Foto 15 - Acesso ao painel de energia do poço.



Foto 16 - Sistema de alarme contra furtos.



Foto 17 - Painel do macromedidor (momento 1).



Foto 18 - Painel do macromedidor (momento 2).



Foto 19 - Sistema de alarme contra furtos.



Foto 20 - Sistema de alarme contra furtos.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB2.16] Observações	Apontado na ficha 15428 do poço 262 Bambas.
[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB2.2] Observações	O estoque de bombas fica armazenado na unidade Pernambuco e são selecionadas sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15428 poço 262 Bambas.
[CSB2.11] Captação de água sem outorga	Não Conforme
[CSB2.11] Observações	Apresentar a outorga válida de captação de água subterrânea.
[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apresentar os laudos de análise referentes ao monitoramento da qualidade da água, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, para água bruta (último laudo semestral) e água tratada (último laudo semestral e os três últimos laudos semanais).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza extintores volantes, conforme documento apresentado e anexado no Relatório de Fiscalização 142/2025.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Proteger o tubo de medição de nível com uma tampa.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Tubo de medição de nível aberto.

Novo Item Fiscalizado 15.410 - 267 Poço Ouro Branco (Ribeirão Preto)

267 Poço Ouro Branco

267 POÇO OURO BRANCO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [267 POÇO OURO BRANCO - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: Prof. Aylton Ricoy de Oliveira, 400 - Jardim Ouro Branco, Ribeirão Preto - SP, Brasil.
nº 400. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.158098, long=-47.752805, accuracy=13.653

Fiscalizado	267 poço ouro branco RP #202731330
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento da área.



Foto 2 - Cercamento da área.



Foto 3 - Vista geral da captação.



Foto 4 - Vista do poço.



Foto 5 - Laje de proteção do poço.



Foto 6 - Tubo de medição de nível.



Foto 7 - Alimentação do sistema de monitoramento da água subterrânea.



Foto 8 - Tomada de água bruta.



Foto 9 - Caixa de passagem com macromedidor e dosagem de produtos.



Foto 10 - Macromedidor do poço.

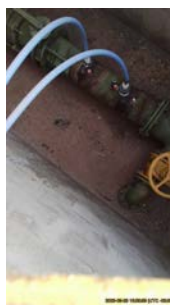


Foto 11 - Dosagem de cloro e fluor.



Foto 12 - Vista geral do painel do macromedidor.



Foto 13 - Painel do macromedidor (momento 1).



Foto 14 - Painel do macromadidor (momento 2).



Foto 15 - Vista do transformador e painel elétrico.



Foto 16 - Armazenamento de flúor.



Foto 17 - Armazenamento de cloro.



Foto 18 - Chuveiro de emergência desativado.



Foto 19 - Abrigo do sistema de dosagem química.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.4] Observações

Providenciar placa de identificação da área.

[CSB2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB2.16] Observações

Apontado na ficha 15428 do poço 262 Bambas.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB2.2] Observações

O estoque de bombas fica armazenado na unidade Pernambuco e são selecionadas sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15428 poço 262 Bambas.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB2.11] Observações

Apresentar a outorga
válida de captação de
água subterrânea.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da
água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Apresentar os laudos
de análise referentes
ao monitoramento da
qualidade da água,
conforme a Portaria
GM/MS nº 888/2021,
para água bruta (último
laudo semestral) e
água tratada (último
laudo semestral e os
três últimos laudos
semanais).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB2.3] Observações

O prestador utiliza
extintores volantes,
conforme documento
apresentado e anexado
no Relatório de
Fiscalização 142/2025.

Estações elevatórias de água tratada


Novo Item Fiscalizado 15.383 - EEAT. TANQUINHO (Ribeirão Preto)

EEAT. TANQUINHO

EEAT. TANQUINHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. TANQUINHO](#)

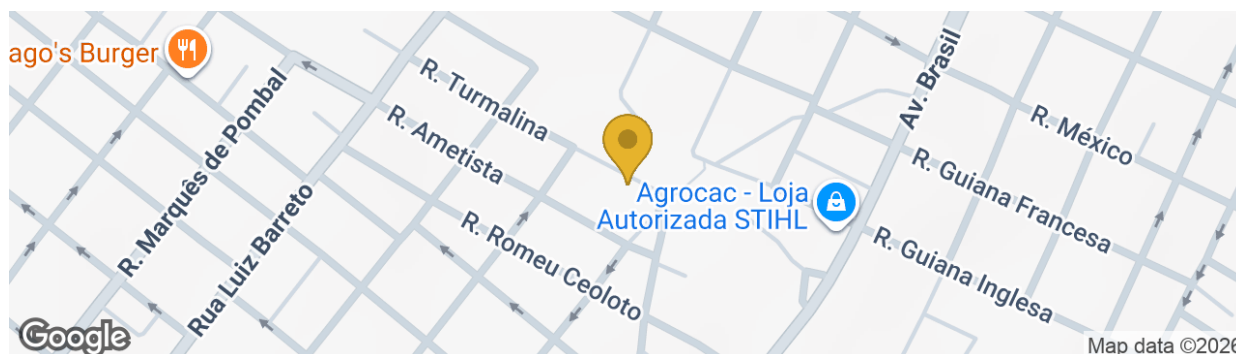

Endereço: R. Turmalina, 1132 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-660, Brasil. nº 1132.
. **CEP:** 14080-660 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1505931, long=-47.79448, accuracy=13.653

Fiscalizado 119 EEA Tanquinho RP #202643442

Data de início da fiscalização 29/05/2026

Data de término da fiscalização 29/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Complementações na
ficha 15386 do poço
119 Tanquinho.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Acesso à EEA.



Foto 3 - Vista geral da elevatória.



Foto 4 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Manômetro.



Foto 6 - Macromedidor da elevatória.



Foto 7 - Painel do macromedidor (momento 1).



Foto 8 - Painel do macromedidor (momento 2).



Foto 9 - Drenagem da água de gaxeta.



Foto 10 - Dosagem dos produtos químicos.



Foto 11 - Drenagem da água de gaxeta.



Foto 12 - Painel de energia da EEA e poço.



Foto 13 - Painel de energia da EEA.



Foto 14 - Painel de energia do poço.



Foto 15 - Acesso à EEA.



Foto 16 - Tubulação de sucção.



Foto 17 - Tubulação de sucção.



Foto 18 - Tubulação de sucção.



Foto 19 - Tubulação de sucção.



Foto 20 - Tubulação de recalque.



Foto 21 - Tubulação de recalque.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEA4.3] Observações

O estoque de conjunto moto bomba fica armazenado na unidade Pernambuco e é montado sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15389 EEA Jardim Independência.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Ausência de bomba reserva.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Adequar a instalação elétrica do local.

Fotos de [EEA4.10]

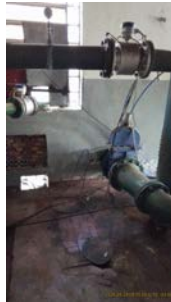


Foto 1 - Diversos fios soltos sobre a EEA.



Foto 2 - Diversos fios soltos sobre a EEA.

Novo Item Fiscalizado 15.389 - EEA Booster Jardim Independência (junto ao Poço 105) - Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)

EEA Booster Jardim Independência (junto ao Poço 105) - Ribeirão Preto

205 BOOSTER JARDIM INDEPENDÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [205 BOOSTER JARDIM INDEPENDÊNCIA - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Daniel Solera, 1 - Independência, Ribeirão Preto - SP, 14076-450, Brasil. nº 1. .
CEP: 14076-450 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1540341, long=-47.7871199, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Booster Jardim Independência (junto ao Poço 105) - Ribeirão Preto #202647122
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Complementações na
ficha 15382 do poço
205 Jardim
Independência.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da unidade, a partir do passeio público.



Foto 2 - Vista geral do poço, com o booster instalado na tubulação de saída da captação.



Foto 3 - Vista geral da EEA.



Foto 4 - Caixa de passagem localizada ao lado da EEA.



Foto 5 - Vista geral da EEA.



Foto 6 - Manômetro na linha de recalque ba EEA.



Foto 7 - A EEA pressuriza três linhas de rede.

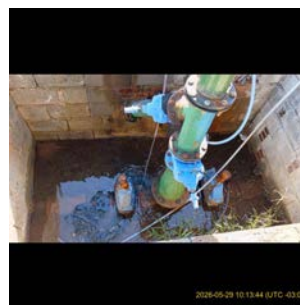


Foto 8 - A EEA pressuriza três linhas de rede.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEA4.3] Observações

O estoque de conjunto moto bomba fica armazenado na unidade Pernambuco e é montado sob demanda pela equipe mecânica do prestador.

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Estoque de bombas.



Foto 2 - Estoque de bombas.

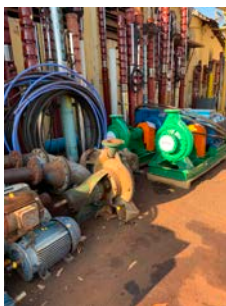


Foto 3 - Estoque de bombas.



Foto 4 - Estoque de bombas.



Foto 5 - Estoque de motores.



Foto 6 - Estoque de motores.



Foto 7 - Estoque de motores.



Foto 8 - Estoque de rotores.



Foto 9 - Estoque de rotores.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

A água de lubrificação de gaxetas é direcionada para a caixa de passagem existente ao lado, ocasionando acúmulo de água e encobrindo os registros ali existentes. Adequar a drenagem para fora da caixa de passagem.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Acúmulo de água na caixa de passagem adjacente à EEA.



Foto 2 - Drenagem da água de lubrificação de gaxeta é direcionada para a caixa de passagem adjacente.


Novo Item Fiscalizado 15.406 - EEA Distrito Empresarial (elevado) - Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)

EEA Distrito Empresarial (elevado) - Ribeirão Preto

EEAT. DISTRITO EMPRESARIAL ELEVADO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. DISTRITO EMPRESARIAL ELEVADO](#)

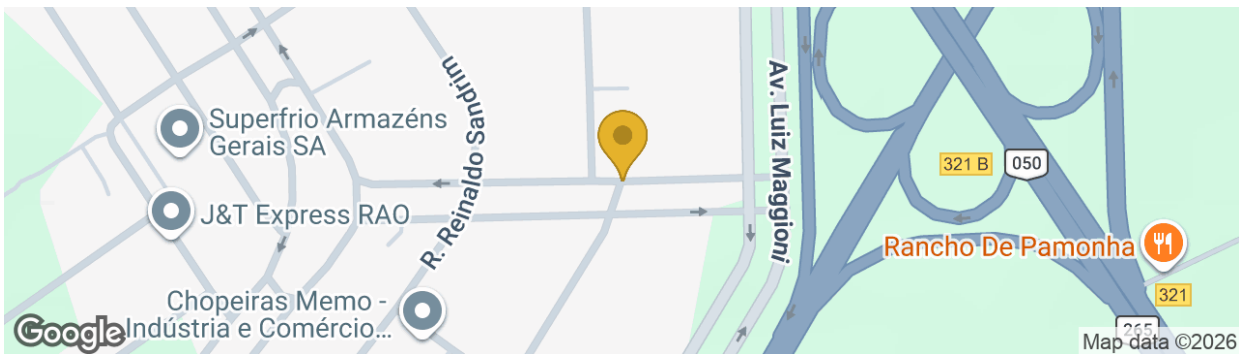

Endereço: Av. Antônio da Costa Santos, 302 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto - SP, 14072-065, Brasil. nº 302. . **CEP:** 14072-065 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	EEA Distrito Empresarial (elevado) - Ribeirão Preto #202717771
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Essa EEA recalca água do reservatório apoiado, localizado no mesmo terreno, para o elevado.
Complementações na ficha 15397 do poço 204 Distrito Empresarial.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral da EEA.



Foto 2 - Drenagem da água de lubrificação de gaixeta da bomba 1.



Foto 3 - Drenagem da água de lubrificação de gaixeta da bomba 2.



Foto 4 - Motor da bomba 1.



Foto 5 - Motor da bomba 2.



Foto 6 - Tubulação de alimentação das bombas.



Foto 7 - Tubulação de recalque.



Foto 8 - Painele de comando das bombas.



Foto 9 - Painele de comando das bombas.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Constatou-se vazamento na gaixeta das duas bombas, mesmo desligadas, por conta da pressão de água vinda dos reservatórios.

Fotos de [EEA4.8]

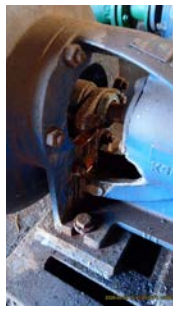


Foto 1 - Vazamento na gaixeta da bomba 1.



Foto 2 - Vazamento na gaixeta da bomba 1.



Foto 3 - Vazamento na gaixeta da bomba 2.



Foto 4 - Vazamento na gaixeta da bomba 2.



Foto 5 - Pontos onde verificou-se vazamento, mesmo com as bombas desligadas.


Novo Item Fiscalizado 15.396 - 204 Booster Distrito Empresarial (Ribeirão Preto)

204 Booster Distrito Empresarial

204 BOOSTER DISTRITO EMPRESARIAL - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [204 BOOSTER DISTRITO EMPRESARIAL - RIBEIRÃO PRETO](#)

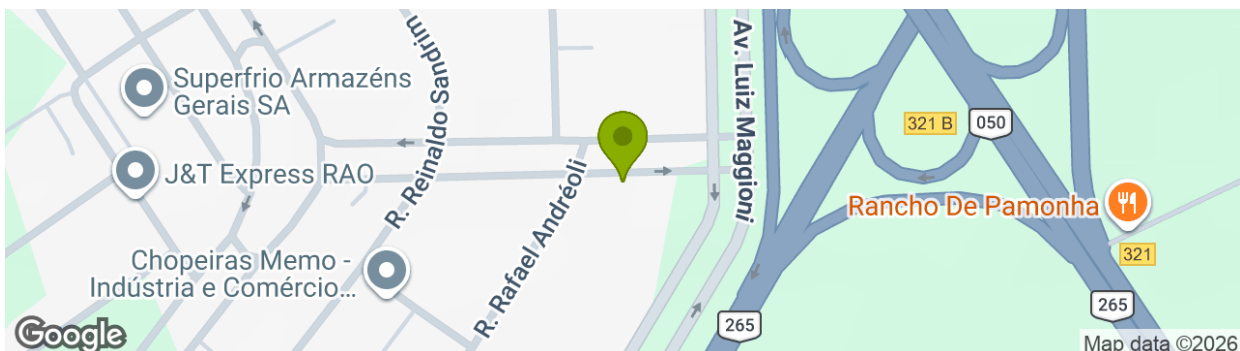

Endereço: Av. Antônio da Costa Santos, 205 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto - SP, 14072-065, Brasil. nº 205. . **CEP:** 14072-065 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.0943592, long=-47.7977006, accuracy=13.653

Fiscalizado 204 booster dist empresarial RP #202715453

Data de início da fiscalização 29/05/2026

Data de término da fiscalização 29/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEA4.0] Observações

Complementações na
ficha 15397 do poço
204 Distrito
Empresarial.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista geral do booster.



Foto 2 - Vista geral do booster.



Foto 3 - Manômetro.



Foto 4 - Vista geral do booster.



Foto 5 - Painel elétrico do booster.



Foto 6 - Painel elétrico do booster.

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEA4.3] Observações

O estoque de conjunto moto bomba fica armazenado na unidade Pernambuco e é montado sob demanda pela equipe mecânica do prestador. Imagens na ficha 15389 EEA Jardim Independência.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Realizar a drenagem adequada da água de lubrificação da gaxeta.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Tubo de drenagem solto e acúmulo de água na base da bomba.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Proteger a fiação exposta do motor do booster.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Fechar a tampa de proteção da fiação do motor.

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 15.372 - Reservatório Tanquinho (apoiado metálico) - Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)

Reservatório Tanquinho (apoiado metálico) - Ribeirão Preto

RESERVATÓRIO TANQUINHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO TANQUINHO](#)



Endereço: R. Turmalina, 1140 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-660, Brasil. nº 1140.
. CEP: 14080-660 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1505475, long=-47.7944324, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Tanquinho (apoiado metálico) - Ribeirão Preto #202640984
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementações na ficha 15386 do poço 119 Tanquinho.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da unidade a partir do passeio público.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Tubo extravasor.



Foto 6 - Tampa de inspeção no costado do reservatório.



Foto 7 - Escadas e guarda corpos.



Foto 8 - Tubo de alimentação do reservatório.



Foto 9 - Medidor de nível instalado no costado.



Foto 10 - Tubulação de dreno do reservatório.



Foto 11 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

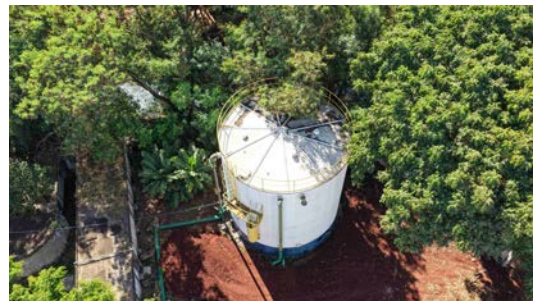


Foto 12 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 13 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 14 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 15 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 16 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

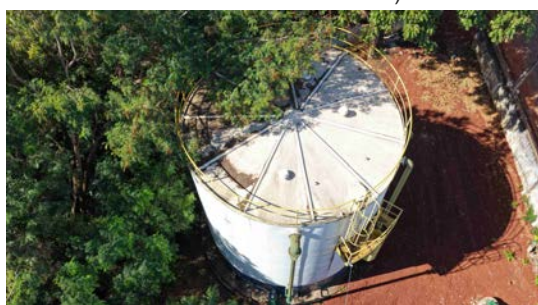


Foto 17 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

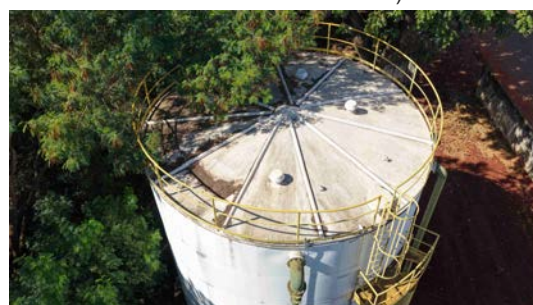


Foto 18 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 19 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 21 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 20 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 22 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

O cercamento está danificado, em local próximo ao reservatório. Consertar o cercamento da área.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Dano no cercamento da área.



Foto 2 - Dano no cercamento da área.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Não foi identificado SPDA operante no reservatório. Avaliar a instalação de sistema de proteção de descargas atmosféricas na estrutura, de acordo com referência ABNT NBR 5419-1:2015.

Implementar o sistema ou apresentar relatório técnico especializado que justifique sua ausência.


Novo Item Fiscalizado 15.403 - Res Educandário Concreto (Ribeirão Preto)

Res Educandário Concreto

RES. EDUCANDÁRIO - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. EDUCANDÁRIO - APOIADO](#)

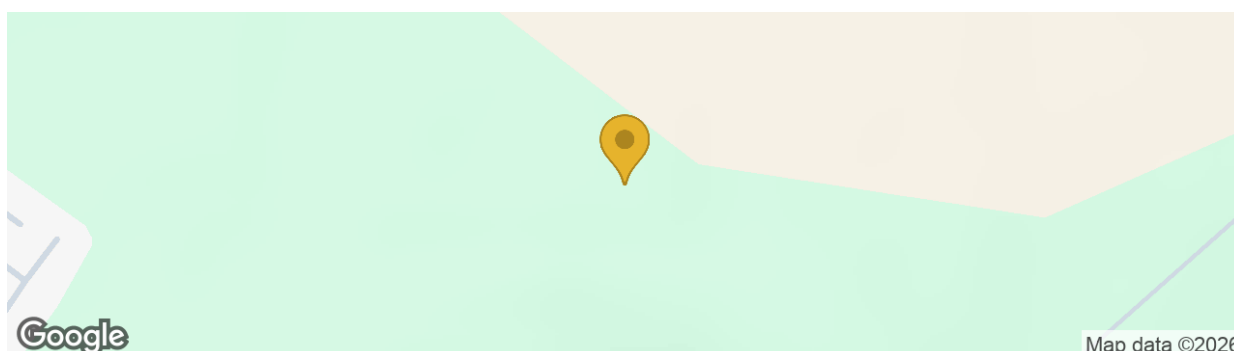

Endereço: R6QF+94 - Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.161523818969727, long=-47.77716827392578, accuracy=13.653

Fiscalizado	res Educandario concreto RP #202701535
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	Este reservatório é vaso comunicante com o reservatório apoiado metálico localizado na mesma área.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementações na ficha 15404 do poço 170 Educandário e ficha 15391 Educandário reservatório metálico.



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Tubulação de saída que abastece o Jd. Independência e o Campos Elisios.



Foto 4 - Placa de obra do reservatório.



Foto 5 - Manômetro para controle do nível.
Segundo o prestador o reservatório enche no período noturno.



Foto 6 - Extravasor do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Tubulação de recalque do poço Educandário.



Foto 10 - Padrão de entrada e transformador.



Foto 12 - Vista geral do reservatório.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.



Foto 13 - Tubulação de recalque do poço Educandário.



Foto 14 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 15 - Tubulações de respiro (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 16 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 17 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 18 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 19 - Aberturas de alimentação sem proteção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 20 - Abertura de alimentação sem proteção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 21 - Tampas de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).

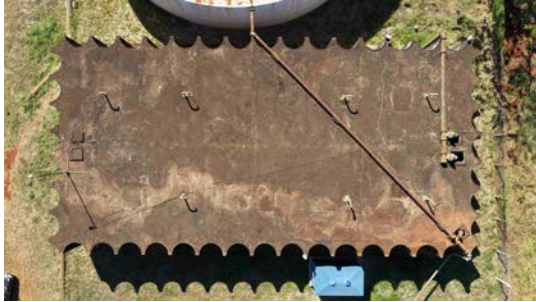


Foto 22 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo na proximidade da tampa de inspeção e aberturas de alimentação.

Fotos de RES6.4

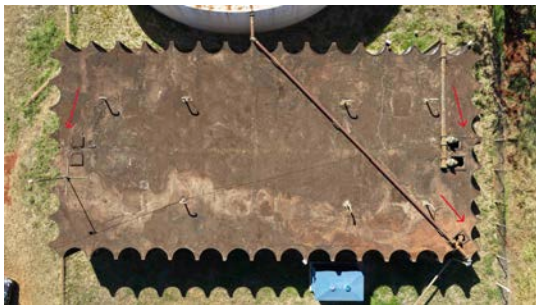


Foto 1 - Locais sem guarda-corpo indicados por setas.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar com as imagens de drone. Recomenda-se a instalação de telas em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Recomendação: a tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Consertar o vazamento da saída da adutora de água.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento entre o tubo e a alvenaria na saída da adutora.



Foto 2 - Vazamento entre o tubo e a alvenaria na saída da adutora.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Adequar as aberturas no topo do reservatório para impedir a entrada de agentes contaminantes.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Aberturas sem proteção que permitem a entrada de impurezas e água de chuva.




Foto 2 - Aberturas sem proteção que permitem a entrada de impurezas e água de chuva.

Reservatório Educandário (apoiado metálico) - Ribeirão Preto

RES. EDUCANDÁRIO 2 - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. EDUCANDÁRIO 2 - APOIADO](#)

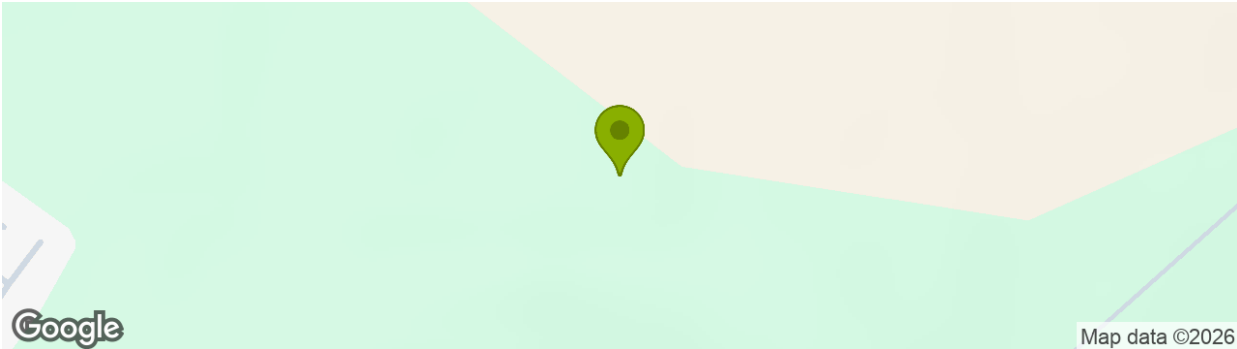

Endereço: R6QF+C5 - Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1614575, long=-47.7770071, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Educandário (apoiado metálico) - Ribeirão Preto #202699595
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026
Observações Gerais	Este reservatório é vaso comunicante com o reservatório apoiado de concreto localizado na mesma área.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Complementações na ficha 15404 do poço 170 Educandário e ficha 15403 Educandário reservatório de concreto.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área interna da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Escada e guarda corpo existentes na estrutura.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Tampa de inspeção instalada no costado.



Foto 6 - Placa com dados técnicos da estrutura.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Vista geral da área interna da unidade, evidenciando cercamento com alambrado.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.



Foto 12 - Vista geral do reservatório.



Foto 13 - Vista geral do reservatório.



Foto 14 - Vista geral do reservatório.



Foto 15 - Tubo extravasor.



Foto 16 - Caixa de saída do tubo extravasor e tubo de dreno está quebrada.



Foto 17 - Tubos de alimentação do reservatório, vindos do poço Feapam (esquerda) e Independência (direita).



Foto 18 - Tubulação de saída do reservatório.

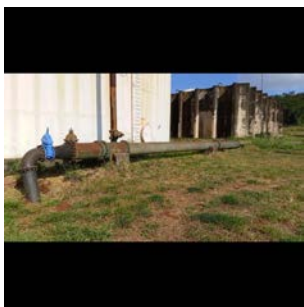


Foto 19 - Tubulação de saída abastece parte do bairro da Feapam.

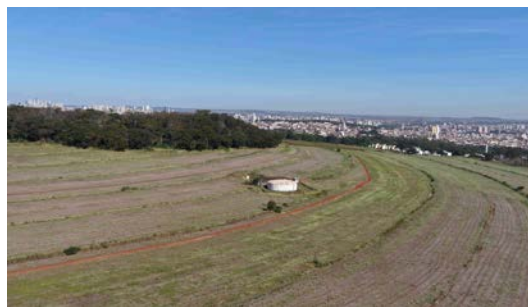


Foto 20 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 21 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 22 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 23 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 24 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 25 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 26 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 27 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 28 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

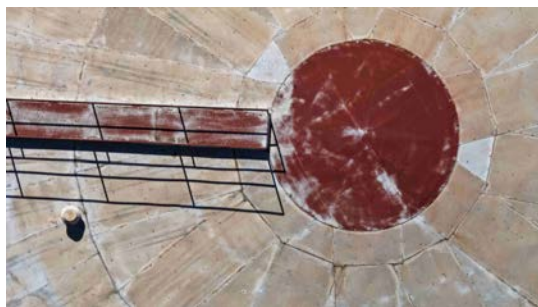


Foto 29 - Passarela com guarda-corpo (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 31 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 33 - Guarda-corpo (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 35 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 30 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 32 - Guarda-corpo (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 34 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 36 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Não foi identificado SPDA operante no reservatório. Avaliar a instalação de sistema de proteção de descargas atmosféricas na estrutura, de acordo com referência ABNT NBR 5419-1:2015.

Implementar o sistema ou apresentar relatório técnico especializado que justifique sua ausência.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A caixa de alvenaria para saída do extravasor e dreno está danificada. O reservatório apresenta pontos de corrosão em toda estrutura, sendo necessário tratamento da corrosão e pintura para proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Caixa de saída do tubo extravasor e tubo de dreno está quebrada.



Foto 2 - Pontos de corrosão no reservatório.



Foto 3 - Pontos de corrosão no reservatório.



Foto 4 - Pontos de corrosão no reservatório.




Foto 5 - Pontos de corrosão no reservatório.

RES. DISTRITO EMPRESARIAL - APOIADO

RES. DISTRITO EMPRESARIAL - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DISTRITO EMPRESARIAL - APOIADO](#)

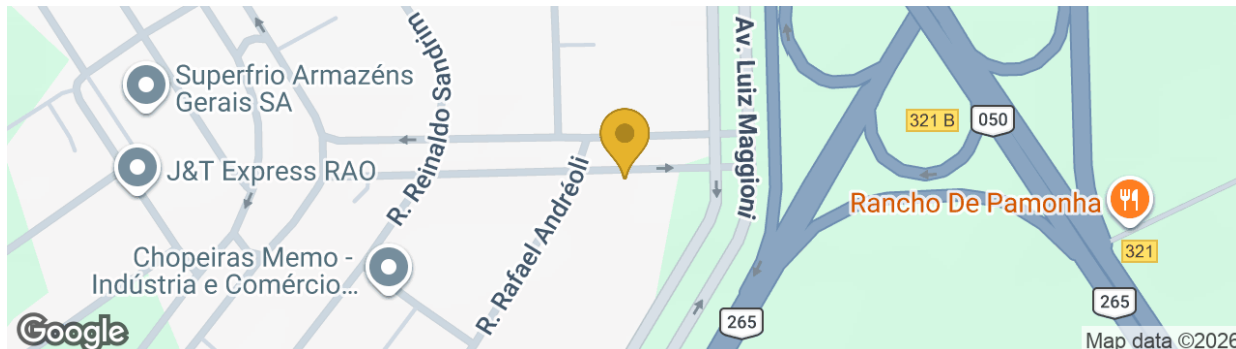

Endereço: Av. Antônio da Costa Santos, 205 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto - SP, 14072-065, Brasil. nº 205. . **CEP:** 14072-065 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.0943813, long=-47.7978261, accuracy=13.653

Fiscalizado	204 res apoiado dist empresarial RP #202716249
Data de início da fiscalização	29/05/2026
Data de término da fiscalização	29/05/2026

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Complementação nas fichas 15397, 15406, 15396 e 15394 .

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Tubo extravasor.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Tubulação de distribuição.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.



Foto 12 - Vista geral do reservatório.



Foto 13 - Vista geral do reservatório.



Foto 14 - Vista dos guarda-corpos.



Foto 15 - Placa de capacidade do reservatório.



Foto 16 - Transmissor de nível para acionamento do booster.



Foto 17 - Controle de nível do reservatório para acionamento do booster.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES6.4] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES6.11] Observações

Existe um medidor de nível para acionar o booster, mas não informa o nível do reservatório para controle operacional. Instalar medidor de nível.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar durante a fiscalização.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Consertar os três vazamentos apontados nas imagens.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na conexão da mangueira no tubo.



Foto 2 - Vazamento na conexão da mangueira no tubo.



Foto 3 - Vazamento no registro de manobra.



Foto 4 - Vazamento no registro de manobra.



Foto 5 - Vazamento no registro de descarga de fundo.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a pintura de proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Início de pontos de corrosão na estrutura.



Foto 2 - Início de pontos de corrosão na estrutura.


Novo Item Fiscalizado 15.394 - Reservatório Distrito Empresarial (elevado) - Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)

Reservatório Distrito Empresarial (elevado) - Ribeirão Preto

RES. DISTRITO EMPRESARIAL - ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DISTRITO EMPRESARIAL - ELEVADO](#)

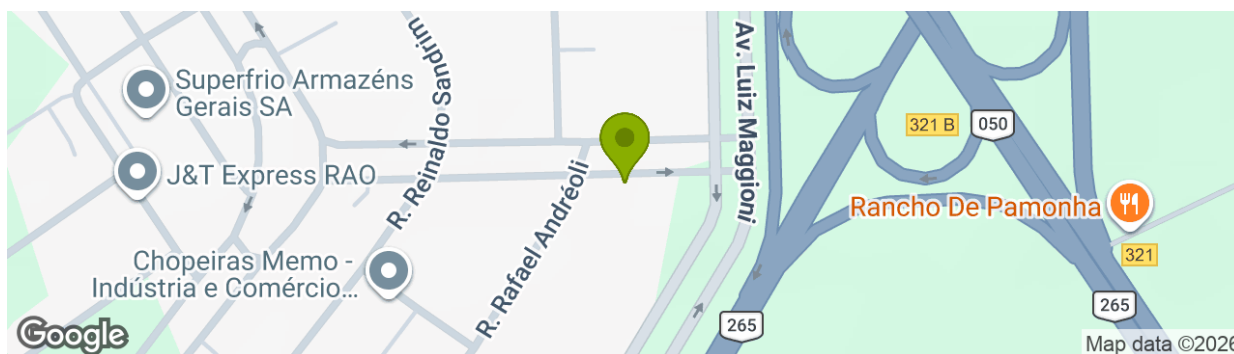

Endereço: Av. Antônio da Costa Santos, 205 - Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali, Ribeirão Preto - SP, 14072-065, Brasil. nº 205. . **CEP:** 14072-065 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.0943857, long=-47.797874, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Distrito Empresarial (elevado) - Ribeirão Preto #202713633
--------------------	---

Data de início da fiscalização	29/05/2026
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	29/05/2026
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Placa com identificação do local.



Foto 2 - Vista interna da unidade, evidenciando cercamento da área.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista interna da unidade, evidenciando cercamento da área.



Foto 6 - Vista interna da unidade, evidenciando cercamento da área.



Foto 7 - Vista geral do reservatório, escadas e guarda corpos à esquerda.



Foto 8 - Porta de acesso ao interior da base do reservatório, onde está instalada uma EEA.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.



Foto 11 - Descida do condutor do SPDA.



Foto 12 - Aterramento do SPDA.



Foto 13 - Vista geral do reservatório.



Foto 14 - Vista geral do reservatório.



Foto 15 - Manômetro na tubulação de saída, para inferência de nível.



Foto 16 - Placa de identificação da construtora do reservatório.



Foto 17 - Tubulação de saída do reservatório.

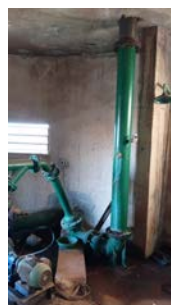


Foto 18 - O reservatório elevado é alimentado pela EEA existente no interior de sua base, que realca água do reservatório apoiado existente ao lado.



Foto 19 - Tubo extravasor do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar durante a fiscalização.
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	Foi constatado vazamento em caixa de passagem contendo registro, localizada ao lado do reservatório. Há crescimento de árvore de grande porte a partir do interior dessa caixa, devendo ser removida.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Caixa de passagem localizada ao lado do reservatório, onde há registro com vazamento. Há uma árvore de grande porte crescendo a partir do interior da caixa.



Foto 2 - Caixa de passagem localizada ao lado do reservatório, onde há registro com vazamento.



Foto 3 - Registro com vazamento no interior da caixa de passagem.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
--	---------------------

[RES6.14] Observações

Recuperar dano na alvenaria de recobrimento da estrutura (reboco se desfazendo) e realizar a pintura do reservatório.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Reboco se desfazendo na base do reservatório.



Foto 2 - Pintura do reservatório apresenta desgaste acentuado.



Foto 3 - Pintura do reservatório apresenta desgaste acentuado.



Foto 4 - Pintura do reservatório apresenta desgaste acentuado.

Reservatórios com auxílio exclusivo de drone


Novo Item Fiscalizado 15.781 - RESERVATÓRIO APOIADO DOM MIELLE (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO DOM MIELLE (METÁLICO)

RES. DOM MIELLE 2 - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DOM MIELLE 2 - APOIADO](#)

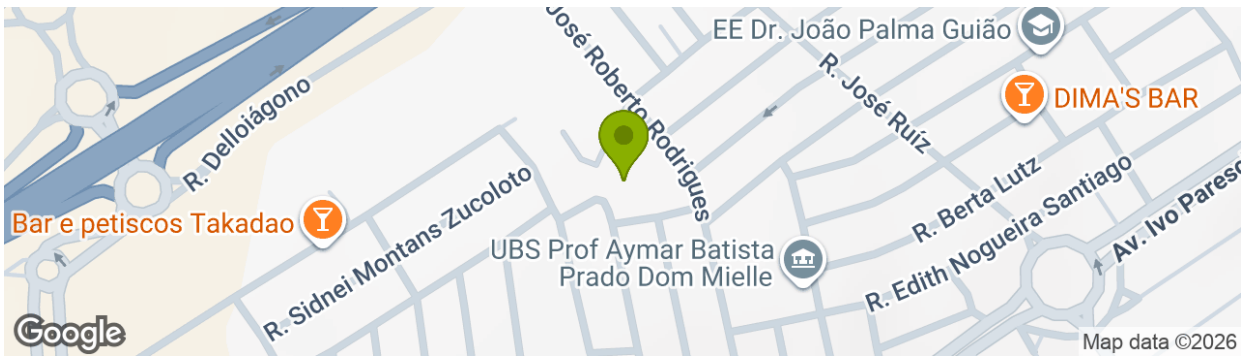

Endereço: R. Pedro Dalpícolo, 2 - Jardim Eugenio Mendes Lopes, Ribeirão Preto - SP, 14057-419, Brasil. nº 2. . **CEP:** 14057-419 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	Res 171 e 172 metálico - RP drone #207424146
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 5 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 8 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 9 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 10 - Tubulação de alimentação (imagem de drone de 08/06/2026).

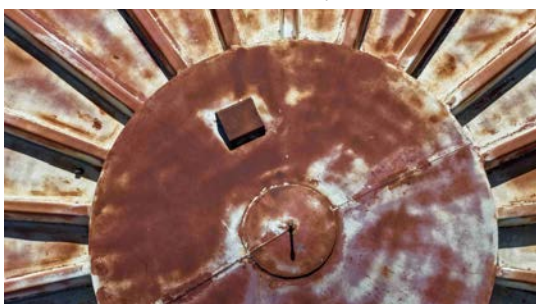


Foto 11 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 12 - Tubulação de ventilação sem tela (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 13 - Tubulação de ventilação sem tela (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 14 - Tubulação de ventilação sem tela (imagem de drone de 08/06/2026).

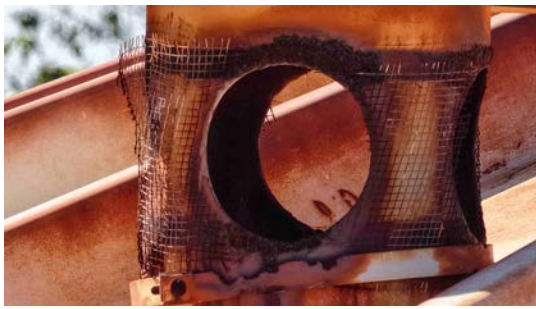


Foto 15 - Tubulação de ventilação sem tela
(imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar instalação de SPDA no local.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar barra de rodapé no guarda-corpo do topo do reservatório.

Fotos de RES6.4



Foto 1

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Já apontado no auto de notificação 108/2025.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a pintura de proteção contra corrosão.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Topo do reservatório com corrosão.



Foto 2 - Tubulação de alimentação com corrosão.


Novo Item Fiscalizado 15.783 - RESERVATÓRIO APOIADO DOM MIELLE (CONCRETO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO DOM MIELLE (CONCRETO)

RES. DOM MIELLE - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DOM MIELLE - APOIADO](#)

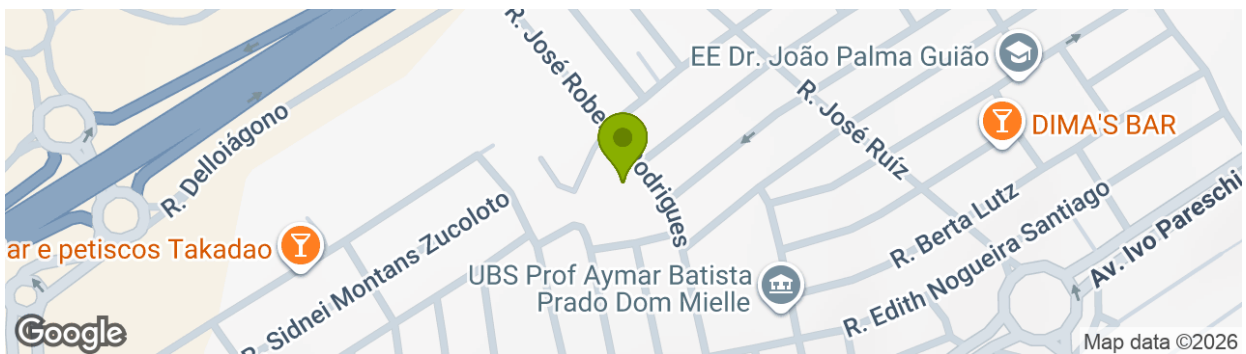

Endereço: R. José Roberto Rodrigues, 333 - Dom Bernardo Jose Mielle, Ribeirão Preto - SP, 14057-390, Brasil. nº 333. . **CEP:** 14057-390 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.183700561523438, long=-48.162479400634766, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 171 e 172 concreto - RP drone #207424750
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 5 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 8 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 9 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 10 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 11 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 12 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

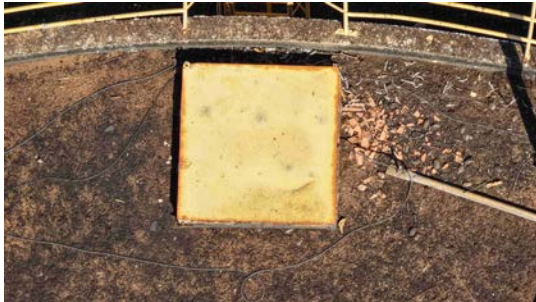


Foto 13 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 14 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 15 - Tubulação de alimentação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 16 - Guarda-corpo e dreno da laje (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Já apontado no auto de notificação 108/2025.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Já apontado no auto de notificação 108/2025.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteira e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.



Foto 1 - Adequar a instalação da tubulação de alimentação e evitar a entrada de contaminantes externos.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES6.3] Observações	Já apontado no auto de notificação 108/2025.


Novo Item Fiscalizado 15.778 - RESERVATÓRIO APOIADO POMPOLO ANTENA (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO POMPOLO ANTENA (METÁLICO)

RESERVATÓRIO APOIADO POMPOLO ANTENA (METÁLICO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO POMPOLO ANTENA \(METÁLICO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)

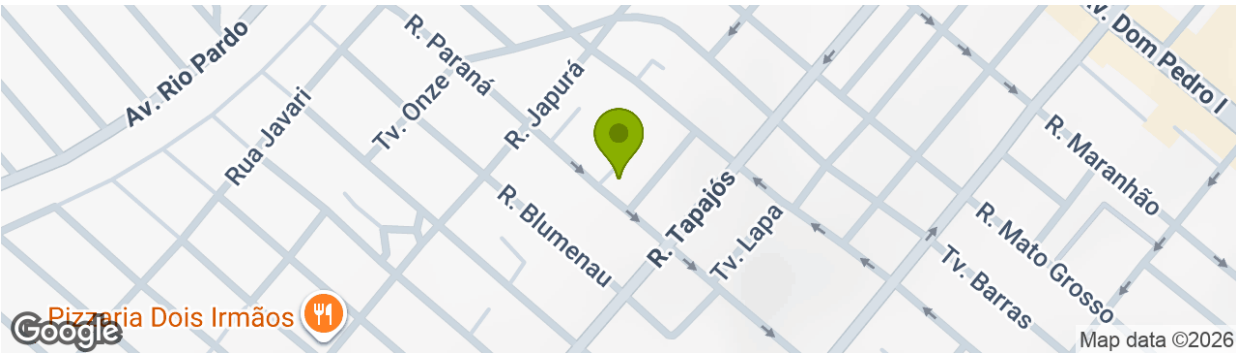

Endereço: R. Paraná, 1788 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-472, Brasil. nº 1788. . **CEP:** 14055-472 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.183700561523438, long=-48.162479400634766, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res Pompolo 3 metálico - RP drone #207424713
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 5 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 8 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 9 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 10 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 11 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).

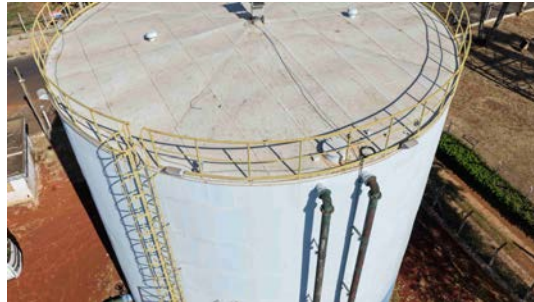


Foto 12 - Guarda-corpo e tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 13 - Guarda-corpo e tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 14 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 15 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 16 - Guarda-corpo e tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).

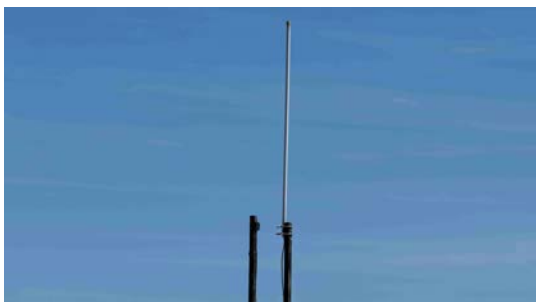


Foto 17 - Antena de equipamento (imagem de drone de 08/06/2026).

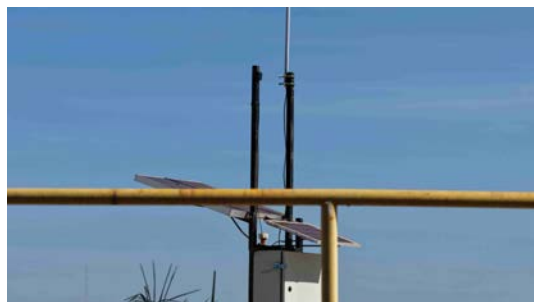


Foto 18 - Antena de equipamento (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Antenas nas proximidades com para-raios (Ficha 12460).

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar com as imagens de drone. Recomenda-se a instalação de telas em todas as aberturas do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 15.772 - Reservatório Alto da Boa Vista I - Sumaré (Ribeirão Preto)

Reservatório Alto da Boa Vista I - Sumaré

RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA I SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA I SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO](#)

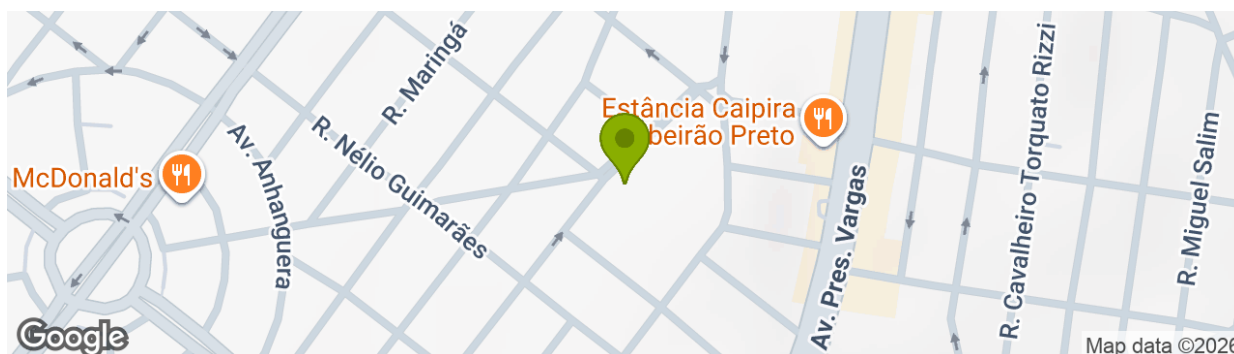

Endereço: R. Maestro Joaquim Rangel, 82 - Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto - SP, 14025-610, Brasil. nº 82. . **CEP:** 14025-610 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado

Res Sumaré retangular pequeno - RP drone
#207424150

Data de início da fiscalização

08/06/2026

Data de término da fiscalização

08/06/2026

Observações Gerais

Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Reservatório identificado pela seta (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo na proximidade da tampa de inspeção e aberturas de alimentação.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Topo do reservatório sem guarda-corpo.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar com as imagens de drone. Recomenda-se a instalação de telas em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteira e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa 1 aberta.

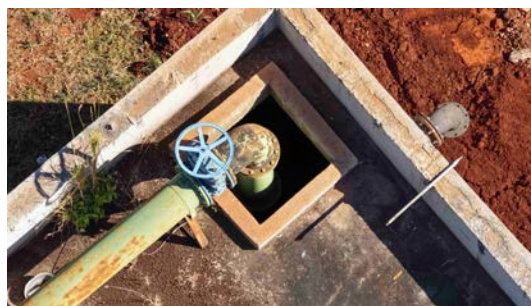


Foto 2 - Tampa 2 aberta.



Foto 3 - Tampa 3 aberta.

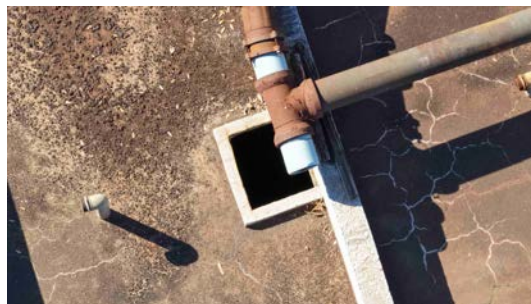


Foto 4 - Tampa 4 aberta.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a limpeza do topo do reservatório.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Sujeira acumulada no topo do reservatório.

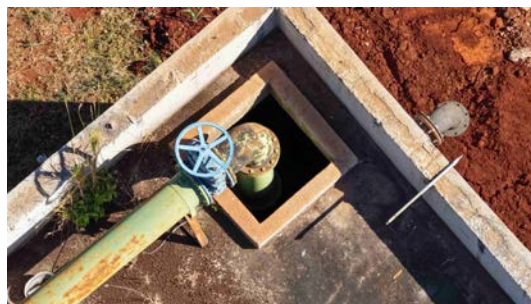


Foto 2 - Sujeira acumulada no topo do reservatório.

Reservatório Alto da Boa Vista II - Sumaré

RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA II SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA II SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Maestro Joaquim Rangel, 82 - Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto - SP, 14025-610, Brasil. nº 82. . **CEP:** 14025-610 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	Res Sumaré retangular grande centro - RP drone #207424546
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Reservatório identificado pela seta (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo na proximidade da tampa de inspeção e aberturas de alimentação.

Fotos de RES6.4

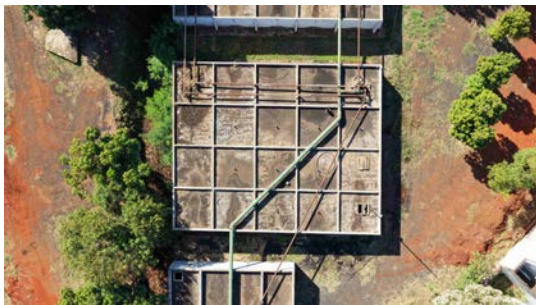


Foto 1 - Topo do reservatório sem guarda-corpo.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Não é possível visualizar com as imagens de drone.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar com as imagens de drone. Recomenda-se a instalação de telas em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteira e seguir as

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa 1 aberta e bipartida.



Foto 2 - Tampa 2 aberta e bipartida.



Foto 3 - Tampa 3 aberta e bipartida.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a limpeza do topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994. Não deve permitir a entrada de água pluviais ou qualquer contaminante no interior do reservatório, além de possuir tela de proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Sujeira acumulada no topo do reservatório.



Foto 2 - Tubulação de ventilação sem curvatura contra entrada de chuva.


Novo Item Fiscalizado 15.771 - Reservatório Alto da Boa Vista III - Sumaré (Ribeirão Preto)

Reservatório Alto da Boa Vista III - Sumaré

RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA III SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ALTO DA BOA VISTA III SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO](#)

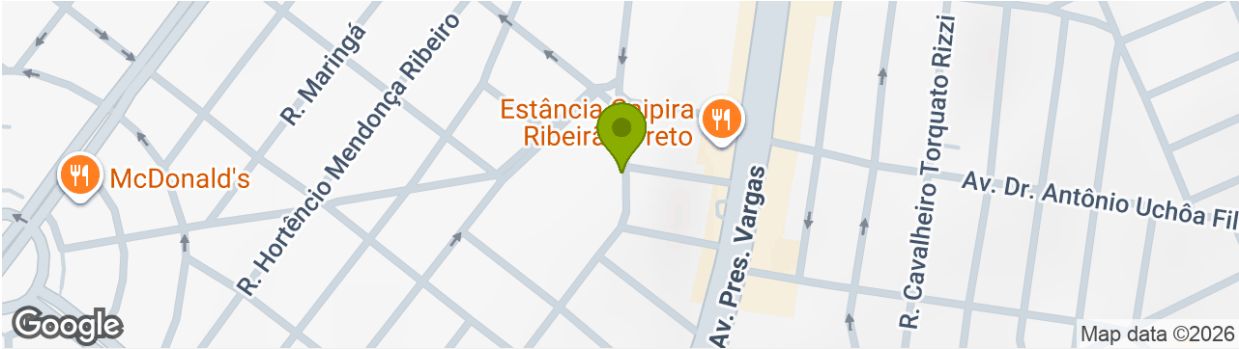

Endereço: R. Maestro Inácio Stábile, 80 - Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto - SP, 14025-640, Brasil. nº 80. . **CEP:** 14025-640 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.183700561523438, long=-48.162479400634766, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res Sumaré retangular grande canto - RP drone #207424045
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026)..



Foto 2 - Reservatório identificado pela seta (imagem de drone de 08/06/2026)..



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo na proximidade da tampa de inspeção e aberturas de alimentação.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Topo do reservatório sem guarda-corpo.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar com as imagens de drone. Recomenda-se a instalação de telas em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteiriça e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa 1 aberta e bipartida.



Foto 2 - Tampa 2 aberta e bipartida.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994. Não deve permitir a entrada de água pluviais ou qualquer contaminante no interior do reservatório, além de possuir tela de proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem curvatura contra entrada de chuva.

Reservatório Alto da Boa Vista IV - Sumaré

ALTO DA BOA VISTA/SUMARÉ ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ALTO DA BOA VISTA/SUMARÉ ELEVADO](#)



Endereço: R. Maestro Joaquim Rangel, 55 - Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto - SP, 14025-610, Brasil. nº 55. . **CEP:** 14025-610 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	Res Sumaré cilíndrico - RP drone #207424315
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Reservatório identificado pela seta (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 5 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 8 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

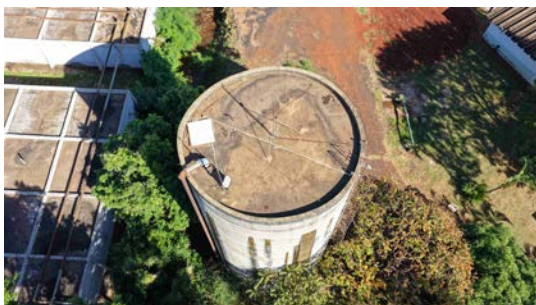


Foto 9 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 10 - Captor tipo franklin.

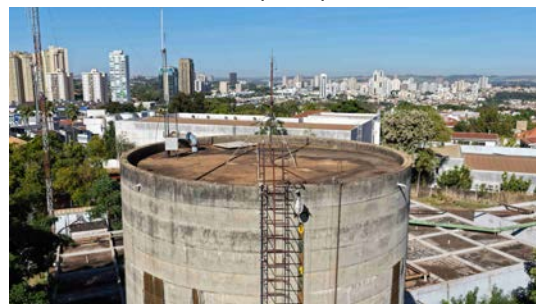


Foto 11 - Guarda-copro no topo da escada.



Foto 12 - Dreno da laje.



Foto 13 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Apresenta captor tipo Franklin e cabeamento de descida. Não é possível visualizar o aterramento com as imagens de drone.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo no topo do reservatório.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo no topo do reservatório.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Não é possível visualizar com as imagens de drone.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Instalar tubulação de ventilação no topo do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

Fotos de RES6.13



Foto 1 - Ausência de tubulação de ventilação.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteira e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta.



Foto 2 - Tampa de inspeção aberta.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Consertar os vazamentos na alvenaria do reservatório.

Fotos de RES6.3

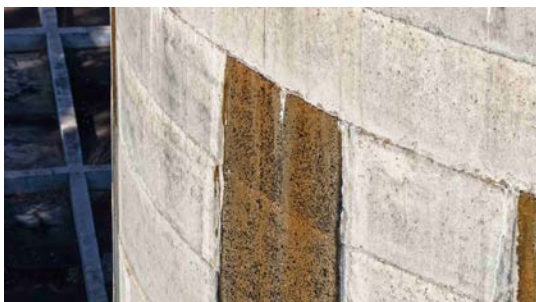


Foto 1 - Vazamento na alvenaria.



Foto 2 - Vazamento na alvenaria.



Foto 3 - Vazamento na alvenaria.



Foto 4 - Vazamento na alvenaria.



Foto 5 - Vazamento na alvenaria.



Foto 6 - Vazamento na alvenaria.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Fechar a abertura no topo do reservatório na conexão com a tubulação. Não deve permitir a entrada de qualquer tipo de contaminante. Pintar o guarda-corpo da escada que se encontra em estado de corrosão.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Buraco na conexão com a tubulação.



Foto 2 - Buraco na conexão com a tubulação.



Foto 3 - Guarda-corpo com aspecto de corrosão.



Foto 4 - Guarda-corpo com aspecto de corrosão.


Novo Item Fiscalizado 15.775 - Reservatório Santa Íria apoiado (Ribeirão Preto)

Reservatório Santa Íria apoiado

RESERVATÓRIO SANTA ÍRIA APOIADO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SANTA ÍRIA APOIADO - RIBEIRÃO PRETO](#)

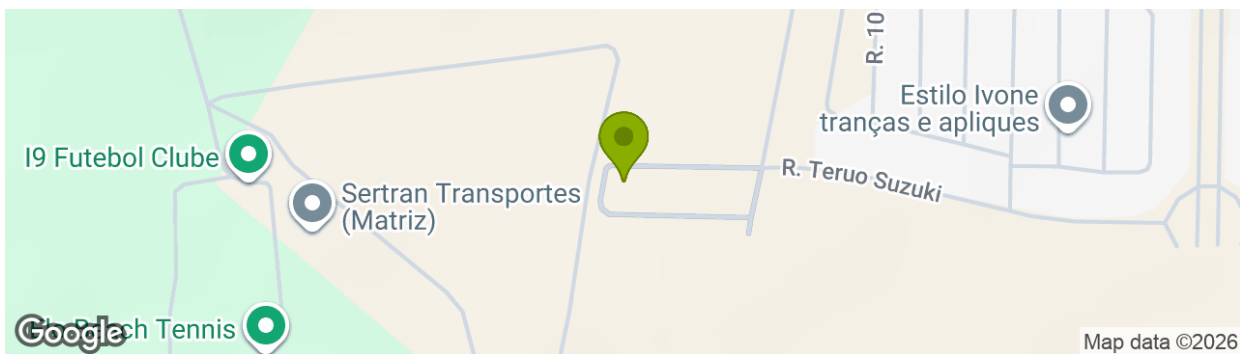

Endereço: R. Teruo Suzuki, 350 - Ribeirão Preto, SP, 14097-140, Brasil. nº 350. . **CEP:** 14097-140 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.183700561523438, long=-48.162479400634766, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res Santa Iria apoiado - RP drone #207424620
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 5 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Tubulação de ventilação com tela (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 8 - Tubulação de ventilação com tela (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 9 - Tubulação de ventilação com tela (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 10 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

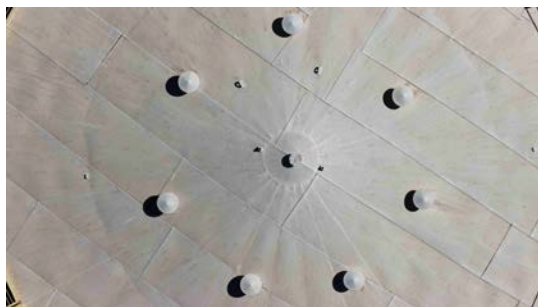


Foto 11 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 12 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Não é possível visualizar com as imagens de drone.


Novo Item Fiscalizado 15.776 - Reservatório Santa Íria elevado (Ribeirão Preto)

Reservatório Santa Íria elevado

RESERVATÓRIO SANTA ÍRIA ELEVADO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SANTA ÍRIA ELEVADO - RIBEIRÃO PRETO](#)

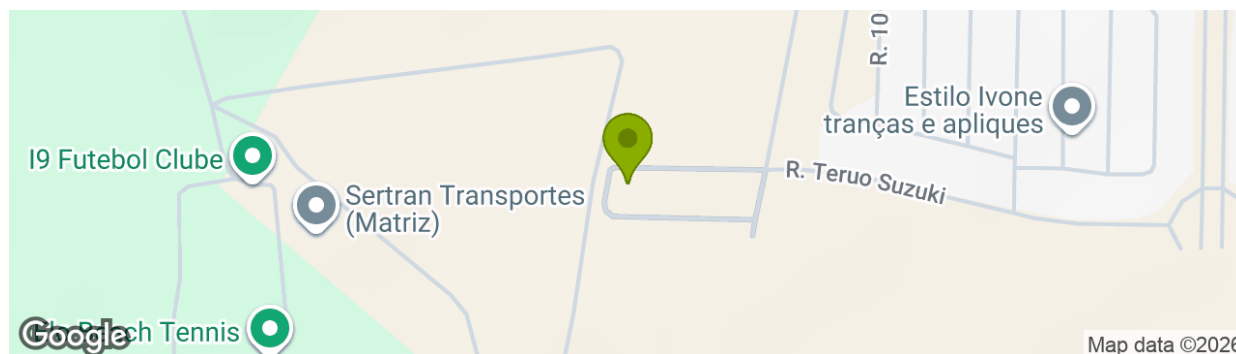

Endereço: R. Teruo Suzuki, 350 - Ribeirão Preto, SP, 14097-140, Brasil. nº 350. . **CEP:** 14097-140 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	Res Santa Iria elevado - RP drone #207424617
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Vista superior dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).

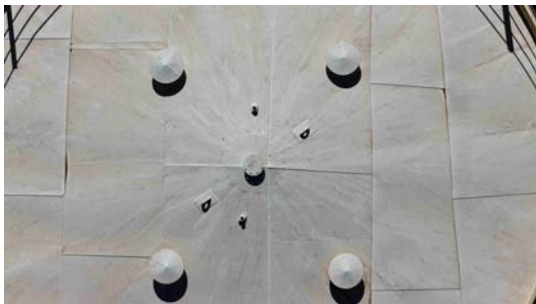


Foto 5 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 8 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 9 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 10 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 11 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 12 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 13 - Tubulação de ventilação com tela (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 14 - Tubulação de ventilação com tela (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 15 - Tubulação de ventilação com tela (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 16 - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 17 - Guarda-corpo e para-raio (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 18 - Guarda-corpo (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 19 - Tubulação de ventilação com tela
(imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Apresenta captor tipo Franklin e corpo metálico. Não é possível visualizar o aterramento com as imagens de drone.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Não é possível visualizar com as imagens de drone.


Novo Item Fiscalizado 15.777 - Reservatório Ribeirânia apoiado (Ribeirão Preto)

Reservatório Ribeirânia apoiado

RESERVATÓRIO RIBEIRÂNIA UNAERP APOIADO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RIBEIRÂNIA UNAERP APOIADO - RIBEIRÃO PRETO](#)

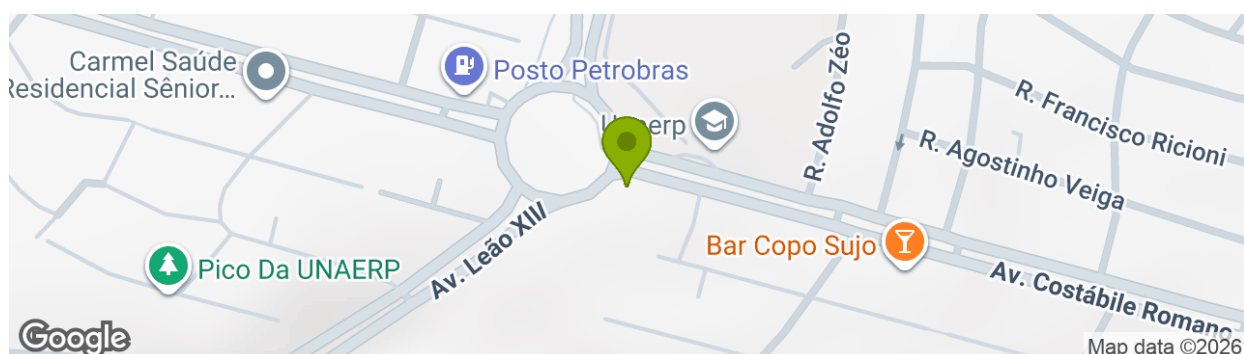

Endereço: Av. Costábile Romano, 2240 - Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-039, Brasil. nº 2240. . **CEP:** 14096-039 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.183700561523438, long=-48.162479400634766, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res Ribeirânia apoiado - RP drone #207424588
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 5 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 8 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 9 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 10 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 11 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 12 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 13 - Para-raio e tubulações de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).

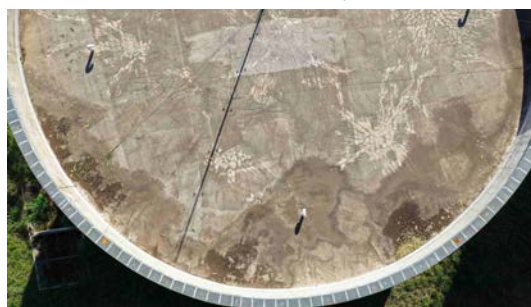


Foto 14 - Para-raio e tubulações de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 15 - Dreno da laje (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 16 - Dreno da laje (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Apresenta captor tipo Franklin e cabeamento de descida. Não é possível visualizar o aterramento com as imagens de drone.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

A altura mínima de um guarda-corpo ou parapeito deve ser de 1,10 m, medida a partir do piso acabado até a parte superior do corrimão e seguir as orientações da NBR 14718. Garantir a altura mínima do guarda-corpo.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - O guarda-corpo do topo do reservatório deve ter no mínimo 1,10 metros de altura.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Não é possível visualizar com as imagens de drone.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar com as imagens de drone. Recomenda-se a instalação de telas em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Ausência de calha em todo o entorno do reservatório.


Novo Item Fiscalizado 15.779 - Reservatório Ribeirânia elevado (Ribeirão Preto)

Reservatório Ribeirânia elevado

RESERVATÓRIO RIBEIRÂNIA UNAERP ELEVADO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO RIBEIRÂNIA UNAERP ELEVADO - RIBEIRÃO PRETO](#)

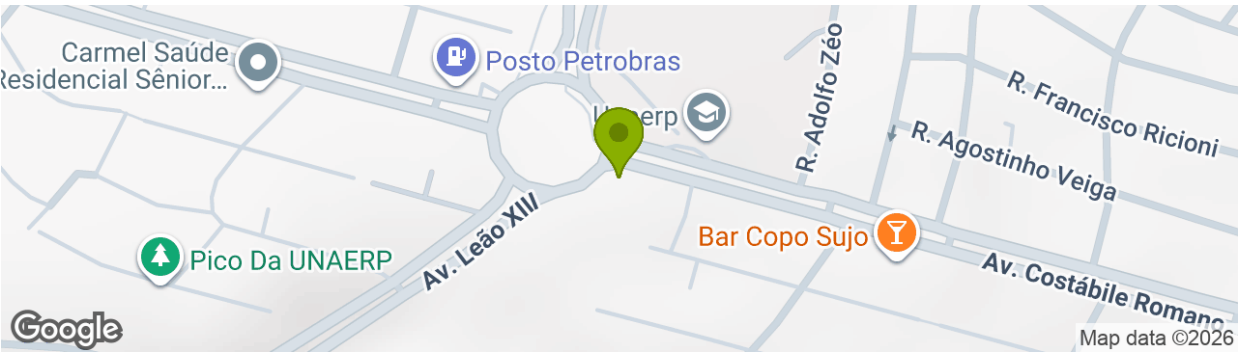

Endereço: Av. Costábile Romano, 2240 - Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-039, Brasil. nº 2240. . CEP: 14096-039 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	Res Ribeirânia elevado - RP drone #207424582
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).

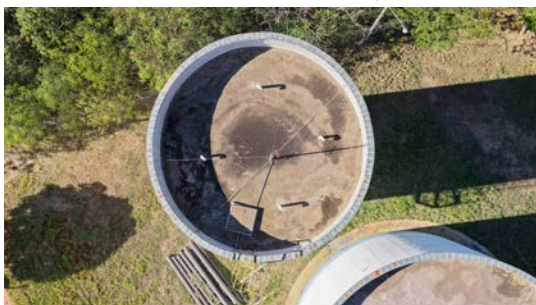


Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

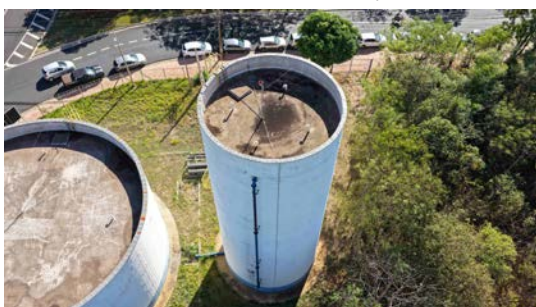


Foto 5 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

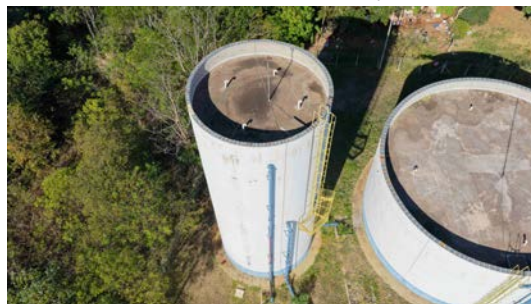


Foto 8 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 9 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

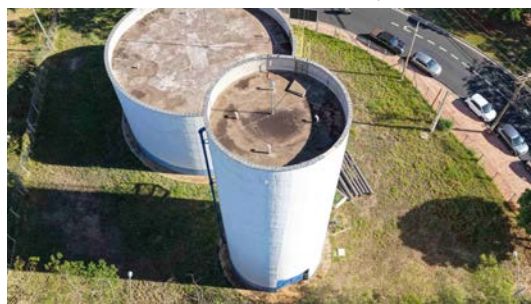


Foto 10 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

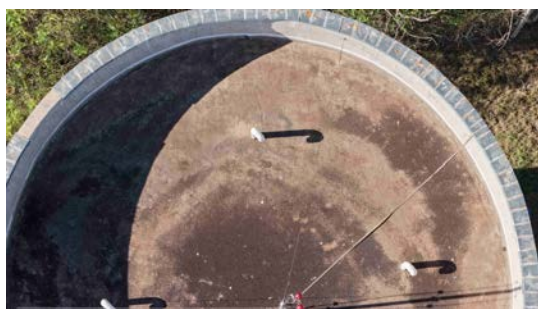


Foto 11 - Tubulações de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 12 - Para-raio e tubulações de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 13 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 14 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 15 - Dreno da laje (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 16 - Dreno da laje (imagem de drone de 08/06/2026).

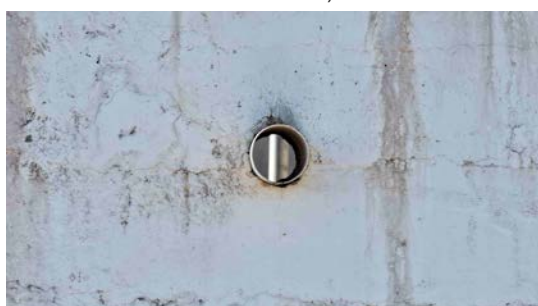


Foto 17 - Dreno da laje (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 18 - Guarda-corpo e para-raio (imagem de drone de 08/06/2026)



Foto 19 - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Apresenta captor tipo Franklin e cabeamento de descida. Não é possível visualizar o aterramento com as imagens de drone.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

A altura mínima de um guarda-corpo ou parapeito deve ser de 1,10 m, medida a partir do piso acabado até a parte superior do corrimão e seguir as orientações da NBR 14718. Garantir a altura mínima do guarda-corpo.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - O guarda-corpo do topo do reservatório deve ter no mínimo 1,10 metros de altura.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Não é possível visualizar com as imagens de drone.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar com as imagens de drone. Recomenda-se a instalação de telas em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Ausência de calha em todo o entorno do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 15.785 - Reservatório Parque São Sebastião Hípica (Ribeirão Preto)

Reservatório Parque São Sebastião Hípica

RESERVATÓRIO PARQUE SÃO SEBASTIÃO HÍPICA - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO PARQUE SÃO SEBASTIÃO HÍPICA - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Pedro Barbieri, 2030 - Parque Sao Sebastiao, Ribeirão Preto - SP, 14093-210, Brasil. nº 2030. . **CEP:** 14093-210 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.183700561523438, long=-48.162479400634766, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res 213 concreto - RP drone #207424789
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 5 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 8 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 9 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 10 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 11 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 12 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 13 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 14 - Dreno da laje (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 15 - Dreno da laje (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 16 - Acesso de tubulação fechado (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 17 - Captor tipo Franklin (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 18 - Cabeamento do SPDA (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES6.7] Observações

Apresenta captor tipo Franklin e cabeamento de descida. Não é possível visualizar o aterramento com as imagens de drone.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

A altura mínima de um guarda-corpo ou parapeito deve ser de 1,10 m, medida a partir do piso acabado até a parte superior do corrimão e seguir as orientações da NBR 14718. Garantir a altura mínima do guarda-corpo.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - O guarda-corpo do topo do reservatório deve ter no mínimo 1,10 metros de altura.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Não é possível visualizar com as imagens de drone.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar com as imagens de drone. Recomenda-se a instalação de telas em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Consertar os vazamentos na alvenaria do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Diversos pontos de vazamento na alvenaria.



Foto 2 - Diversos pontos de vazamento na alvenaria.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Consertar a calha no topo do reservatório.
Realizar a limpeza do topo do reservatório.
Pinta a tampa de inspeção contra corrosão.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Ausência de calha em todo o entorno do reservatório.



Foto 2 - Sujeira acumulada no topo do reservatório.



Foto 3 - Tampa de inspeção com corrosão e sujeira acumulada no topo do reservatório.

CAIXA DE SUCÇÃO LAGOINHA NOVO

CAIXA DE SUCÇÃO LAGOINHA NOVO CORY - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CAIXA DE SUCÇÃO LAGOINHA NOVO CORY - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Antônio Fernandes Figuerôa, 920 - Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto - SP, 14095-280, Brasil. nº 920. . **CEP:** 14095-280 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.183700561523438, long=-48.162479400634766, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res Lagoinha novo cx sucção - RP drone #207424555
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).

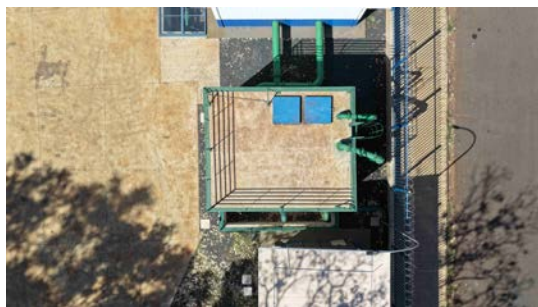


Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 5 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Tampa de inspeção e tubulação de alimentação (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 8 - Guarda-corpo (imagem de drone de 08/06/2026).

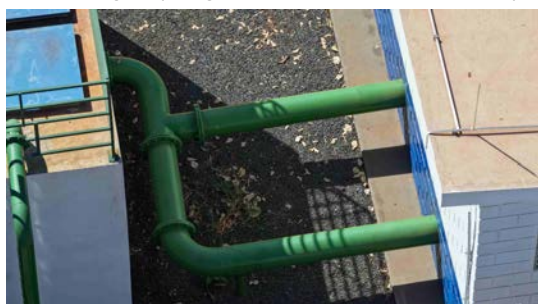


Foto 9 - Tubulação de sucção da EEA (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações


Instalar tubulação de ventilação. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

Reservatório Palmares II (Aço Carbono)

149 PALMARES II - APOIADO AÇO CARBONO (MORRO DA VITÓRIA) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [149 PALMARES II - APOIADO AÇO CARBONO \(MORRO DA VITÓRIA\) - RIBEIRÃO PRETO](#)

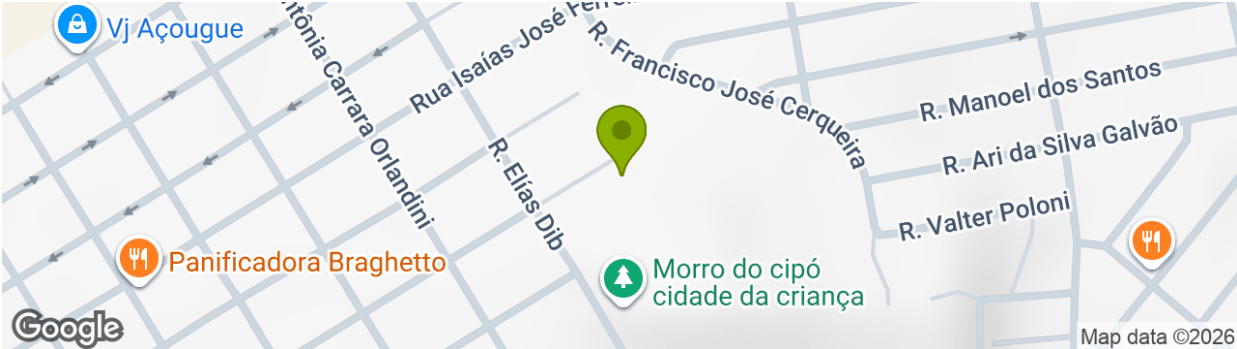

Endereço: R. José de Magalhães, 944 - Jardim Anhanguera, Ribeirão Preto - SP, 14092-200, Brasil. nº 944. . **CEP:** 14092-200 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	Res 149 metálico - RP drone #207424313
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 2 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 5 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 6 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 7 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 8 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 9 - Vista geral do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 10 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 11 - Tampa de inspeção (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 12 - Tubulação de ventilação (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Providenciar instalação de SPDA no local.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo na proximidade da tampa de inspeção e aberturas de alimentação.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Topo do reservatório sem guarda-corpo.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Não é possível visualizar com as imagens de drone.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar com as imagens de drone. Recomenda-se a instalação de telas em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar pintura de proteção contra corrosão do reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994. Não deve permitir a entrada de água pluviais ou qualquer contaminante no interior do

reservatório, além de possuir tela de proteção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Topo do reservatório com corrosão.



Foto 2 - Tampa de inspeção com corrosão.



Foto 3 - Tubulação de ventilação aberta, sem curvatura e tela de proteção.

Novo Item Fiscalizado 15.782 - Reservatório Palmares II (Concreto) (Ribeirão Preto)

Reservatório Palmares II (Concreto)

149 PALMARES II - APOIADO CONCRETO (MORRO DA VITÓRIA) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [149 PALMARES II - APOIADO CONCRETO \(MORRO DA VITÓRIA\) - RIBEIRÃO PRETO](#)


Fiscalizado	Res 149 concreto - RP drone #207424469
Data de início da fiscalização	08/06/2026
Data de término da fiscalização	08/06/2026
Observações Gerais	Fiscalização realizada exclusivamente por meio de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0

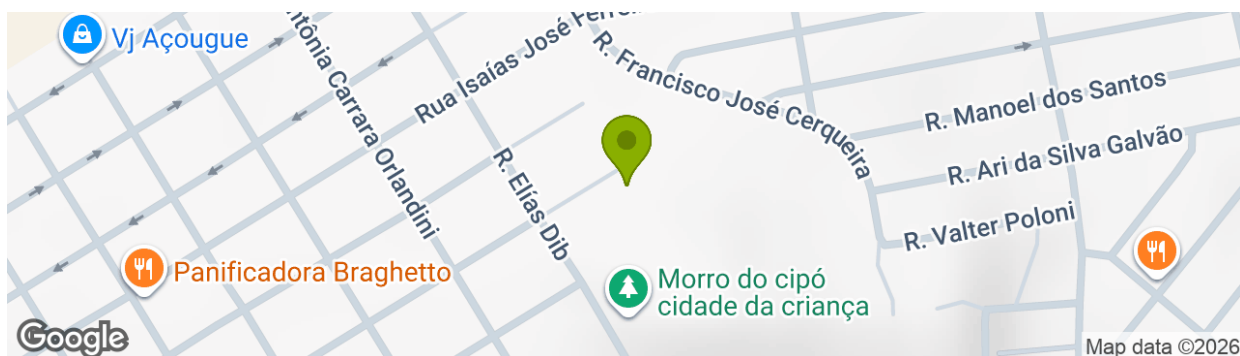

Endereço: R. José de Magalhães, 944 - Jardim Anhanguera, Ribeirão Preto - SP, 14092-200, Brasil. nº 944. . **CEP:** 14092-200 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.183700561523438, long=-48.162479400634766, accuracy=13.653

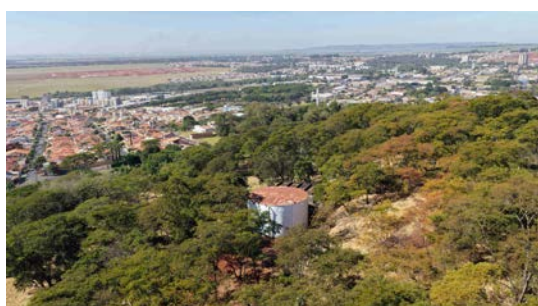


Foto 1 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).

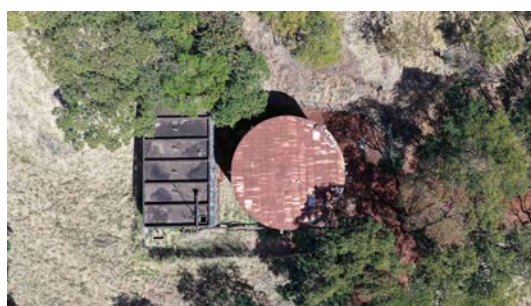


Foto 2 - Vista geral dos reservatórios (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 3 - Vista superior do reservatório (imagem de drone de 08/06/2026).



Foto 4 - Tubulação de ventilação e extravasor (imagem de drone de 08/06/2026).

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Instalar guarda-corpo na proximidade da tampa de inspeção e aberturas de alimentação.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Topo do reservatório sem guarda-corpo.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível avaliar com as imagens de drone. Recomenda-se a instalação de telas em todas as aberturas do reservatório.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

A tampa de inspeção do reservatório deve estar fechada, ser inteira e seguir as orientações do item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Tampa 1 aberta.



Foto 2 - Tampa 1 aberta.



Foto 3 - Tampa 2. As bordas da abertura de inspeção devem estar pelo menos 0,10 m acima da superfície da cobertura.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a limpeza do topo do reservatório.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Sujeira acumulada no topo do reservatório.

André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 3 vezes - última modificação: 08/07/2026 17:10:35)

É base de:





Auto de Notificação 267/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO


Este item foi mencionado em:

Memorando 731/2026 - Relatório de fiscalização programada de Ribeirão Preto

Ofício 1.701/2026 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 502/2026 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

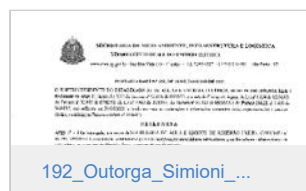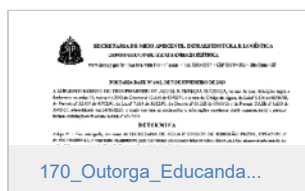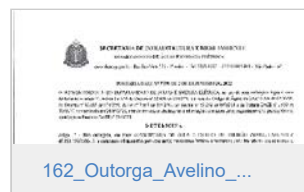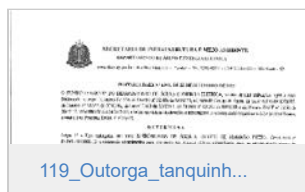

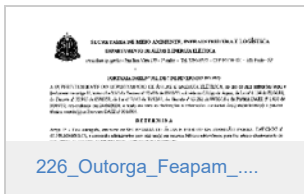

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/07/2026 16:38:33 André Aukar B. de Camargo D2 emitiu o [Auto de Notificação 267/2026](#) a partir deste documento.

08/07/2026 17:12:51 André Aukar B. de Camargo D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 298/2026** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-298/2026

08/07/2026 17:13
(Encaminhado)

André C. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Thânia R.
CC

Prezada Thânia Cristina Rodrigues - DTO,

Para providências, por gentileza.

Grato.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/07/2026 17:13:43 E-mail para thania@arespcj.com.br E-mail entregue, lido (2)