

**Relatório de Fiscalização 241/2021**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
300.663.174.512

Arespcj

CC

29/12/2021 09:34

Município

ÁGUAS DE ARAÇOIABA DA SERRA (ouvidoria Araçoiaba temporário até dia 27-09)

2 setores envolvidos

DTO D3

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

PRESTADOR: ÁGUAS DE ARAÇOIABA

Verificação de Não Conformidades

Americana, dezembro de 2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

Prefeito: José Carlos de Quevedo Júnior

Endereço: Av. Luane Milanda Oliveira, 600 – Jardim Saleté

Telefone: (15) 3281-7001

E-mail: gabinete@aracoiaba.sp.gov.br.

1.2 PRESTADOR - CONCESSIONÁRIA

Nome: Águas de Araçoiaba S/A

Responsável legal: Isaque de Camos Rodrigues

Endereço: R. 21 de Abril, 546 - Centro, Araçoiaba da Serra - SP

Telefone: (15) 3281-9003

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Camilla Badini – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Palani Magalhães Chaves - QSSMAS

Marco Aurélio Di Tata Campos de Oliveira – Supervisor de Operações/Gestão de Serviços – Eletromecânica – Distribuição

3. FISCALIZAÇÃO

Em 13/12/21 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
CAPT RIO SARAPUI	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	Até 180 dias
ETA VALQUÍRIA DE TATA	ETA-5.1	A área não está devidamente cercada	Até 180 dias
ETA VALQUÍRIA DE TATA	ETA-5.3	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
CAPT RIO SARAPUI	CSP-3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Até 180 dias
ETA JUNDIAQUARA	ETA-5.4	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Imediato
CAPT RIO SARAPUI	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPTAÇÃO PIRAPORÃO	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT RIO SARAPUI	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Até 180 dias
CAPTAÇÃO PIRAPORÃO	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA JUNDIAQUARA	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Até 180 dias
ETA VALQUÍRIA DE TATA	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Até 180 dias
ETA JUNDIAQUARA	ETA-5.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
ETA VALQUÍRIA DE TATA	ETA-5.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
CAPT RIO SARAPUI	CSP-3.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Imediato
CAPTAÇÃO PIRAPORÃO	CSP-3.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Imediato
RES TONELLI ELEVADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES TONELLI SEMI ENTERRADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

RES TONELLI ELEVADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Até 180 dias
RES TONELLI SEMI ENTERRADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES TONELLI ELEVADO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 6.935 - Captação superficial Rio Sarapuí (Araçoiaba Da Serra)

Captação superficial Rio Sarapuí

CAPT RIO SARAPUI

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT RIO SARAPUI](#)



Endereço: 97W9+XG Araçoiaba da Serra - SP, Brasil. . **CEP:** 18190-000 / **Cidade:** Araçoiaba da Serra, SP

Dados técnicos de localização: lat=-23.5175764, long=-47.5979456, accuracy=18.204

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	13/12/2021
Data de término da fiscalização	13/12/2021

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Observações sobre CSP-3.0

Segundo a concessionaria, assim como a ETA, a operação da captação foi iniciada no mês de

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=7098AA267E872C6BE037B51C&itd=3&origem=listagem&highlight=241%2F2021

3/30

setembro e também está sendo operada por geradores.

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Tomada de água- captação flutuante



Foto 2 - Vista geral do Rio Sarapuí



Foto 3 - Vista geral do Rio Sarapuí - Jusante



Foto 4 - Caixa de manobra



Foto 5 - Pannel elétrico



Foto 6 - Geradores

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSP-3.1] Observações sobre CSP-3.1

Local não possui nenhuma restrição de acesso.

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

SIM

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

SIM

[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSP-3.7] Observações sobre CSP-3.7

Concessionária apresentou documento de outorga - Validade 27/08/2031

[CSP-3.8] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	SIM

[CSP-3.12] Fotos de CSP-3.12**Foto 1** - Caixa de manobra sem guarda corpo

[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Camilla B.

29/12/2021 08:46:49

Assinatura Fiscalizado

H. G. R.

29/12/2021 08:46:50

Nome Fiscalizado	Isaque de Campos Rodrigues
Cargo Fiscalizado	Gerente Geral
Observações Gerais	

Item fiscalizado 6.936 - Reservatório Tonelli semi enterrado (Araçoiaba Da Serra)

Reservatório Tonelli semi enterrado

RES TONELLI SEMI ENTERRADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES TONELLI SEMI ENTERRADO](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 13/12/2021

Data de término da fiscalização 13/12/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Dentro da unidade
também está instalado
o reservatório elevado
Tonelli

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral caixa de manobra



Foto 2 - Vista geral reservatório



Foto 3 - Painéis elétricos

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Acesso ao reservatório

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Identificação da concessionária

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

Diversos pontos de vazamento espalhados pela unidade

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Ponto com vazamento 1 - Ao redor do reservatório semi enterrado



Foto 2 - Ponto com vazamento 2



Foto 3 - Ponto com vazamento 3



Foto 4 - Ponto com vazamento 4

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada de acesso



Foto 2 - Escada de acesso 2



Foto 3 - Escada de acesso

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Mesmo local do toneli
elevado

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Extravasor sem tela anti inseto

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10**Foto 1** - Tampa de acesso**[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível**

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11Nível monitorado
diretamente pela CCO**[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor**

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Camilla B.

29/12/2021 08:49:49

Assinatura Fiscalizado

H. G. A.

29/12/2021 08:49:50

Nome Fiscalizado

Isaque Campos Rodrigues

Cargo Fiscalizado

Gerente Geral

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.937 - Res. Tonelli Elevado (Araçoiaba Da Serra)

Res. Tonelli Elevado

RES TONELLI ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES TONELLI ELEVADO](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 13/12/2021

Data de término da fiscalização 13/12/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Localizado dentro da
unidade do reservatório
Toneli semi enterrado

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral reservatório elevado



Foto 2 - Vista geral reservatório

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento nas conexões



Foto 2 - Vazamento

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada externa

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório sem para-raios

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Controle de nível na
CCO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

SIM

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Camilla B.

29/12/2021 08:49:59

Assinatura Fiscalizado

H. G. J.

29/12/2021 08:49:59

Nome Fiscalizado

Isaque Campos Rodrigues

Cargo Fiscalizado

Gerente Geral

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.938 - ETA Valquiria Di Tata (Araçoiaba Da Serra)

ETA Valquiria Di Tata

ETA VALQUÍRIA DE TATA

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)Sistema: [ETA VALQUÍRIA DE TATA](#)

Endereço: 97X9+6C Araçoiaba da Serra - SP, Brasil. . **CEP:** 18190-000 / **Cidade:** Araçoiaba da Serra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.5175764, long=-47.5979456, accuracy=18.204

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

13/12/2021

Data de término da fiscalização

13/12/2021

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

SIM

[ETA-5.0] Observações sobre ETA-5.0

Segundo a concessionária, a ETA entrou em operação no mês de setembro e está sendo operada por geradores. Capacidade de tratamento do módulo instalado é de 15l/s.

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Vista geral da unidade



Foto 2 - Vista lateral ETA



Foto 3 - Entrada de água bruta



Foto 4 - Vista geral do módulo



Foto 5 - Decantador



Foto 6 - Decantador



Foto 7 - Aplicação



Foto 8 - Painel elétrico



Foto 9 - Reservatórios de água tratada



Foto 10 - Reservatórios de água tratada



Foto 11 - Vista geral da unidade

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[ETA-5.1] Fotos de ETA-5.1



Foto 1 - Área sem restrição de acesso

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

SIM

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

Segundo a concessionária, atualmente o efluente é acumulado em um tanque e depois bombeado diretamente no corpo hídrico. Existe

a previsão de
instalação de geobags
porém sem data ainda.

[ETA-5.2] Fotos de ETA-5.2**Foto 1 - Tanque****Foto 2 - Base para futura instalação do geobags****[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência****SIM****[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)****NÃO****[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5****Foto 1 - Extintores****Foto 2 - Extintores****[ETA-5.6] Ausência de identificação da área****NÃO****[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA****NÃO****[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7****Foto 1 - Vazão de entrada****Foto 2 - Medidor****[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás****NÃO**

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório**NÃO****[ETA-5.9] Observações sobre ETA-5.9**

O laboratório está improvisado dentro de container.

[ETA-5.9] Fotos de ETA-5.9**Foto 1** - Módulo improvisado como laboratório**Foto 2** - Container utilizado como laboratório**Foto 3** - Container utilizado como laboratório**[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas****NÃO****[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos****NÃO****[ETA-5.11] Fotos de ETA-5.11****Foto 1** - Dosagem de produtos químicos**Foto 2** - Dosagem de produtos químicos**[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas****SIM****[ETA-5.12] Fotos de ETA-5.12**



Foto 1 - Local sem guarda corpo

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada	NÃO
[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada	NÃO
[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	NÃO
[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	NÃO
[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade	NÃO
[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETA-5.20] Observações sobre ETA-5.20	Licença de operação recém emitida - validade 17/01/2027
[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Carmilla B.

29/12/2021 08:59:11

Assinatura Fiscalizado

H-9-B.

29/12/2021 08:59:12

Nome Fiscalizado

Isaque de Campos Rodrigues

Cargo Fiscalizado

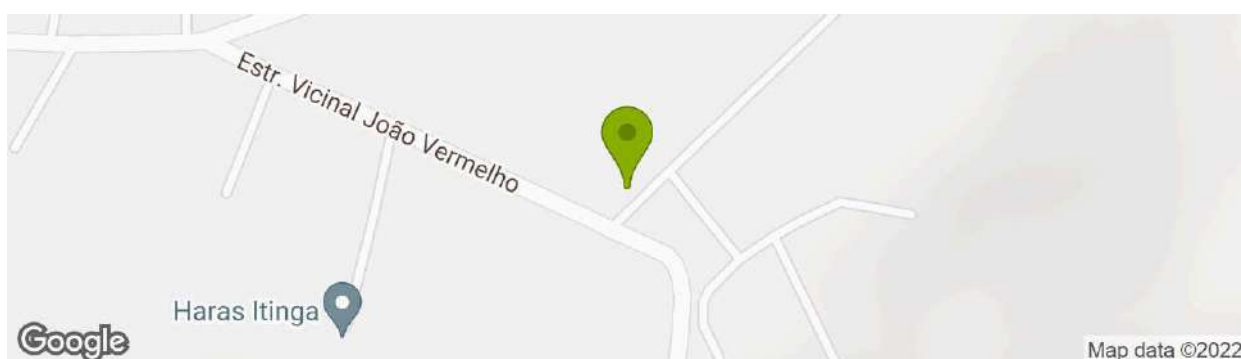
Gerente Geral

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.939 - ETA Jundiaquara (Araçoiaba Da Serra)

ETA Jundiaquara

ETA JUNDIAQUARA

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)Sistema: [ETA JUNDIAQUARA](#)

Endereço: CC8C+F9 Araçoiaba da Serra - SP, Brasil. . **CEP:** 18190-000 / **Cidade:** Araçoiaba da Serra, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.5175764, long=-47.5979456, accuracy=18.204

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

13/12/2021

Data de término da fiscalização

13/12/2021

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

SIM

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Vista geral unidade



Foto 2 - Vista geral unidade

**Foto 3 - Centrifuga****Foto 4 - Tanques de lodo****Foto 5 - Vista geral ETA****Foto 6 - Armazenagem de produto químico****Foto 7 - Tanques de produto químico****Foto 8 - Armazenagem ácido fluossilícico****Foto 9 - Armazenagem de produtos químicos****Foto 10 - Polímero****Foto 11 - Cloro gás****Foto 12 - Entrada água bruta**



Foto 13 - Entrada de água bruta flocladores



Foto 14 - Decantadores



Foto 15 - Decantadores



Foto 16 - Decantadores



Foto 17 - Filtros de areia externos instalados para auxiliar os filtros da ETA - reduzir as paradas para lavagem



Foto 18 - Tanque de lodo



Foto 19 - Medidor de saída - Cristóvão



Foto 20 - Medidor de saída - Toneli



Foto 21 - Tanque ao fundo da ETA - efluente de lavagem dos filtros e decantadores

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

SIM

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

A ETA possui 4 tanques de lodo próximos a centrífuga e um ao fundo da ETA, porém durante a fiscalização foi informado que em algumas ocasiões o último tanque transborda e o efluente é direcionado e acumulado em uma bacia improvisada no fundo do terreno da unidade.

[ETA-5.2] Fotos de ETA-5.2

Foto 1 - Trajeto percorrido pelo efluente que transborda do tanque



Foto 2 - Trajeto percorrido pelo efluente e bacia de acumulação ao fundo. Detalhe da quantidade de efluente acumulado na bacia improvisada.

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3

Foto 1 - Chuveiro de emergência

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

SIM

[ETA-5.4] Observações sobre ETA-5.4

Operadores sem epi no momento da fiscalização

[ETA-5.4] Fotos de ETA-5.4



Foto 1 - No momento da fiscalização, funcionários estavam manuseando as bombonas de hipoclorito sem o equipamento de proteção individual.

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5



Foto 1 - Extintor

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

NÃO

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7



Foto 1 - Visor do macromedidor de entrada

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETA-5.8] Fotos de ETA-5.8



Foto 1 - Kit

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.9] Fotos de ETA-5.9



Foto 1 - Laboratório

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

SIM

[ETA-5.12] Observações sobre ETA-5.12

Em março/ 2021 foram realizadas reformas no módulo 4 devido ao recalque da fundação, porém os guarda corpos ainda não foram reinstalados

[ETA-5.12] Fotos de ETA-5.12



Foto 1 - Apesar da existência de guarda corpo, existem vãos no piso entre os tanques.



Foto 2 - Módulo 4


[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada	NÃO
[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada	NÃO
[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	NÃO
[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	NÃO
[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade	NÃO
[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETA-5.20] Observações sobre ETA-5.20	Licença de operação válida até 12/09/23
[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

29/12/2021 09:14:12

Assinatura Fiscalizado

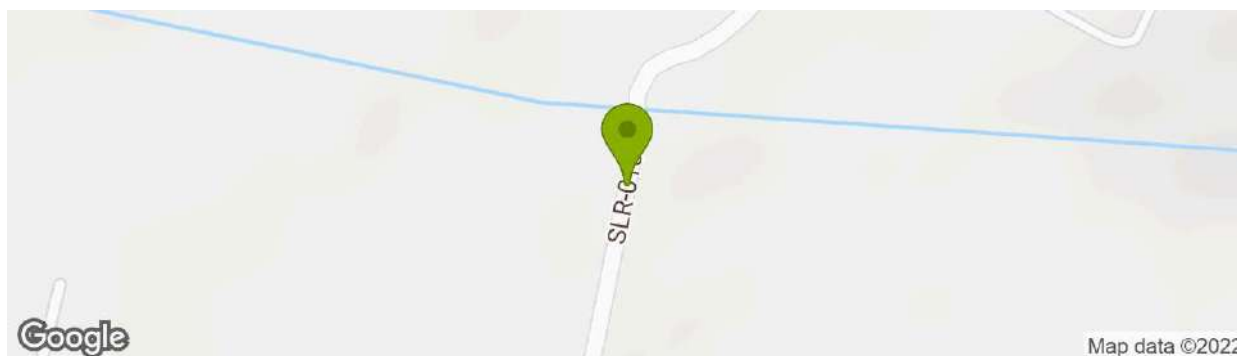
29/12/2021 09:14:12

Nome Fiscalizado	Isaque Campos Rodrigues
Cargo Fiscalizado	Gerente Geral
Observações Gerais	No momento da fiscalização a captação do Rio Pirapora foi interrompida em função da qualidade da água bruta.

Item fiscalizado 6.940 - Captação Rio Piraporão (Araçoiaba Da Serra)

Captação Rio Piraporão

CAPTAÇÃO PIRAPORÃO

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)Sistema: [CAPTAÇÃO PIRAPORÃO](#)

Endereço: SLR-010, 184-180, Salto de Pirapora - SP, 18160-000, Brasil. nº 184-180. . CEP: 18160-000 / **Cidade:** Salto de Pirapora, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.5175764, long=-47.5979456, accuracy=18.204

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 13/12/2021

Data de término da fiscalização 13/12/2021

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Vista do manancial a montante da captação



Foto 2 - Vista da captação



Foto 3 - Vista geral da tomada de água



Foto 4 - Vista geral Rio Pirapora



Foto 5 - Conjunto moto bomba



Foto 6 - Vista geral dos conjuntos moto bomba



Foto 7 - Aplicação de permanganato



Foto 8 - Painéis elétricos

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSP-3.1] Fotos de CSP-3.1



Foto 1 - Vista externa

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSP-3.5] Fotos de CSP-3.5



Foto 1 - Portão de acesso a unidade

[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSP-3.7] Observações sobre CSP-3.7

Outorga até 29/12/25

[CSP-3.8] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

SIM

[CSP-3.12] Fotos de CSP-3.12



Foto 1 - Grades deterioradas

[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSP-3.14] Observações sobre CSP-3.14

A unidade estava suja, com resíduos espalhados próximo ao local de dosagem de produtos químicos e com elementos danificados.

[CSP-3.14] Fotos de CSP-3.14



Foto 1 - Vista lateral da dosagem de produtos químicos



Foto 2 - Gradeamento danificado



Foto 3 - Vista lateral da dosagem de produtos químicos



Foto 4 - Bancada lateral

Assinatura Fiscal

Camilla B.

29/12/2021 09:19:49

Assinatura Fiscalizado

HJB

29/12/2021 09:19:49

Nome Fiscalizado	Isaque Campos Rodrigues
Cargo Fiscalizado	Gerente Geral
Observações Gerais	

CAMILLA BADINI

Coordenadora de Fiscalização

(editado 3 vezes - última modificação: 18/01/2022 09:45:16)

É base de:

Auto de Notificação 018/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 014/2022 - Relatório de fiscalização 241/2021 - Araçoiaba da Serra

Ofício 066/2022 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 036/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Ofício 846/2025 - Encaminhamento de Ofício

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/01/2022 16:39:29

Camilla Ferreira Colli Badini

DTO

realizou uma edição no item mencionado

Item fiscalizado 6.935..

13/01/2022 16:41:57

Camilla Ferreira Colli Badini

DTO

realizou uma edição no item mencionado

Item fiscalizado 6.938..

13/01/2022 16:43:12

Camilla Ferreira Colli Badini

DTO

realizou uma edição no item mencionado

Item fiscalizado 6.939..

13/01/2022 16:46:59

Camilla Ferreira Colli Badini

DTO

realizou uma edição no item mencionado

Item fiscalizado 6.940..

13/01/2022 16:48:45

Camilla Ferreira Colli Badini

DTO

realizou uma edição no item mencionado

Item fiscalizado 6.935..

13/01/2022 16:49:29

Camilla Ferreira Colli Badini DTO realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.938..](#)

18/01/2022 09:43:58 Camilla Ferreira Colli Badini DTO realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.938..](#)

18/01/2022 09:50:55 Camilla Ferreira Colli Badini DTO emitiu o [Auto de Notificação 018/2022](#) a partir deste documento.

Tramitação 1-
241/2021

18/09/2024 09:06
(Encaminhado)

Philippe A. DTO

D3 - PPPs e Conc...

A/C Mariane C.
CC

Mariane Parra Grazina Coutinho - D3

—
Philippe Ahmed
Assistente Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/09/2024 09:06:46 E-mail para mariane@arespcj.com.br E-mail entregue, clicado (2)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/09/2025 13:30:24 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc

<https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=7098AA267E872C6BE037B51C&itd=3&origem=listagem&highlight=241%2F2021>

30/30