

**Relatório de Fiscalização** 080/2022

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
506.553.694.069

Arespcj

CC

06/04/2022 08:51

Município

Saae - Pedreira

· 19 38524283

2 setores envolvidos

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
PEDREIRA**PRESTADOR: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - SAAE****VERIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES**Americana, **abril de 2022.****1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedreira

Prefeito: Fábio Vinicius Polidoro

Endereço: Praça Epitácio Pessoa, 03 - Centro – Pedreira

Telefone: (19) 3893-3522

E-mail: gabinete@pedreira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.570, de 04/07/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

Responsável legal: Leonardo Selingardi

Endereço: Rua Pe. Alexandrino do Rego Barros, 200 - Vila Santo Antonio

Telefone: (19) 3853-3105

E-mail: diretoriageral@saaepedreira.com.br**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ****João Mateus Boll Gallas** – Analista de Regulação e Fiscalização**Fábio de Melo Sotelo** – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

João Paulo Polydoro - Engenheiro

Juvenilson de Jesus Santos - Encarregado dos Serviços de Água

3. FISCALIZAÇÃO

Em 29/03/2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
POÇO BASÍLIO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO ÁGUAS DE MARÇO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO ÁGUAS DE MARÇO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO BASÍLIO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO BASÍLIO	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
POÇO ÁGUAS DE MARÇO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO BASÍLIO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ÁGUAS DE MARÇO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ÁGUAS DE MARÇO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ÁGUAS DE MARÇO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO RESIDENCIAL VIDA NOVA	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ÁGUAS DE MARÇO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato


ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 7.744 - POÇO BASÍLIO (Pedreira)

POÇO BASÍLIO

POÇO BASÍLIO - PEDREIRA

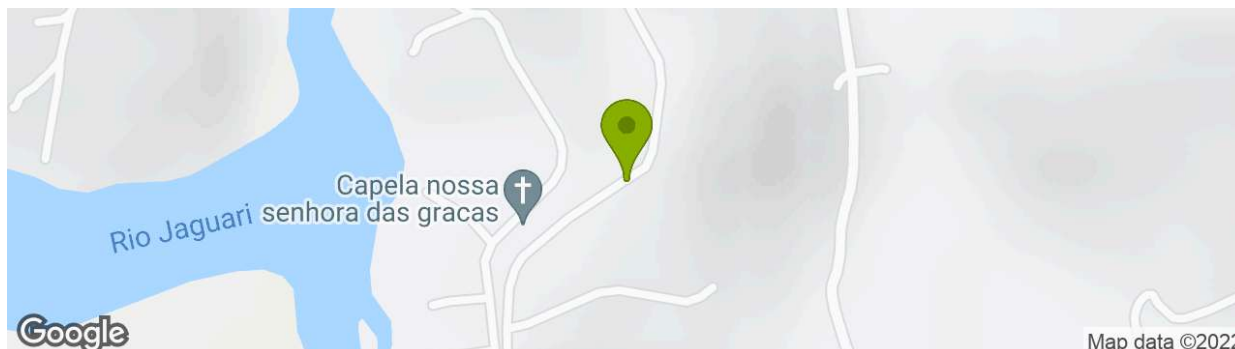Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO BASÍLIO - PEDREIRA](#)

Endereço: R. Sem Denominacao, 231, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 231. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.73750878470068, long=-47.31907680630684

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/03/2022

Data de término da fiscalização 29/03/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

NÃO

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0

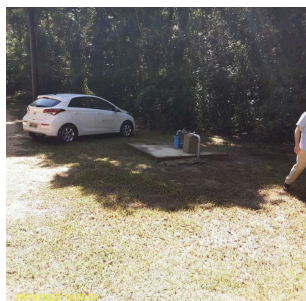


Foto 1 - Vista geral do poço

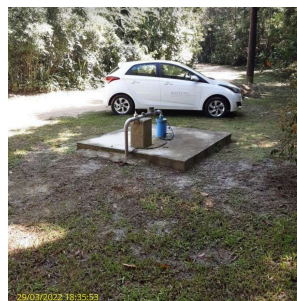


Foto 2 - Vista geral do poço



Foto 3 - Vista do abrigo do fluoretador

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Observações sobre CSB-2.1

Área isolada, de difícil acesso e dentro do condomínio

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

Bomba reserva no almoxarifado

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

Extintor volante

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Detalhe da laje de proteção

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6

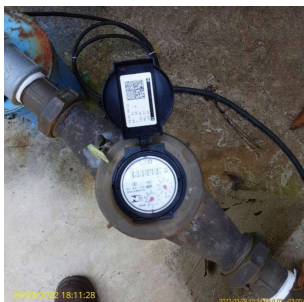


Foto 1 - Detalhe do Macromedidor

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

SIM

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8

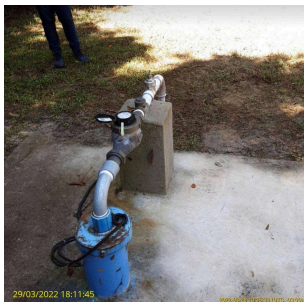


Foto 1 - Detalhe do poço sem torneira para coleta de água

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

SIM

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Fotos de CSB-2.10



Foto 1 - Outorga do Poço Basílio dentro do prazo de validade.

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Não se aplica

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

O automonitoramento encaminhado - e anexo ao relatório - não contempla o Poço Basílio.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Detalhe do armazenamento de flúor no abrigo próximo ao poço.

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16

As fotografias que evidenciam a validade dos produtos químicos estão anexadas ao relatório de fiscalização, pois, de acordo com o prestador, é o mesmo lote para todos os usos (poços e ETAs)

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.745 - RESIDENCIAL VIDA NOVA (Pedreira)

RESIDENCIAL VIDA NOVA

RES RESIDENCIAL VIDA NOVA - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES RESIDENCIAL VIDA NOVA - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Ana Francisca de Oliveira, 2428 - Nadir Figueiredo, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 2428. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737510949242267, long=-47.319023832678795

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/03/2022

Data de término da fiscalização 29/03/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

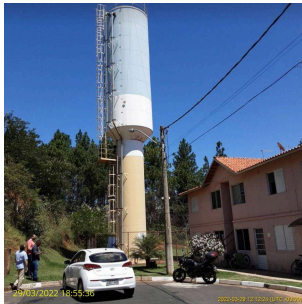


Foto 1 - Vista geral do reservatório

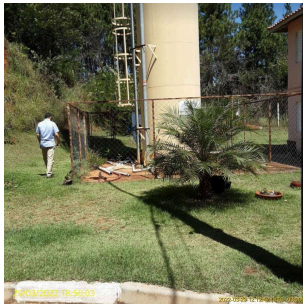


Foto 2 - Vista da área do reservatório

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Detalhe do cercamento

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Detalhe da identificação do reservatório

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4

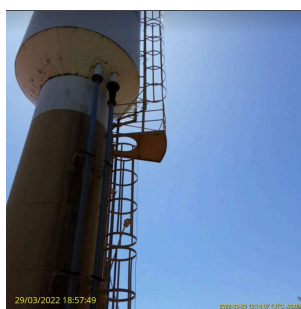


Foto 1 - Detalhe dos guarda-corpos da escada.

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Não se aplica - não foi possível verificar o topo do reservatório

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Não se aplica - não foi possível verificar o topo do reservatório

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11

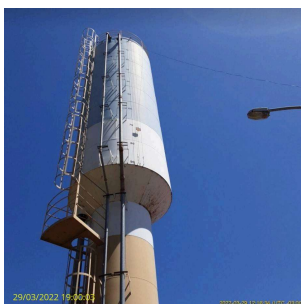


Foto 1 - Detalhe do medidor de nível suspenso

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Observações sobre RES-6.13

Não se aplica - não foi possível verificar o topo do reservatório

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança


NÃO

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 7.746 - POÇO ÁGUAS DE MARÇO (Pedreira)

POÇO ÁGUAS DE MARÇO

POÇO ÁGUAS DE MARÇO - PEDREIRA

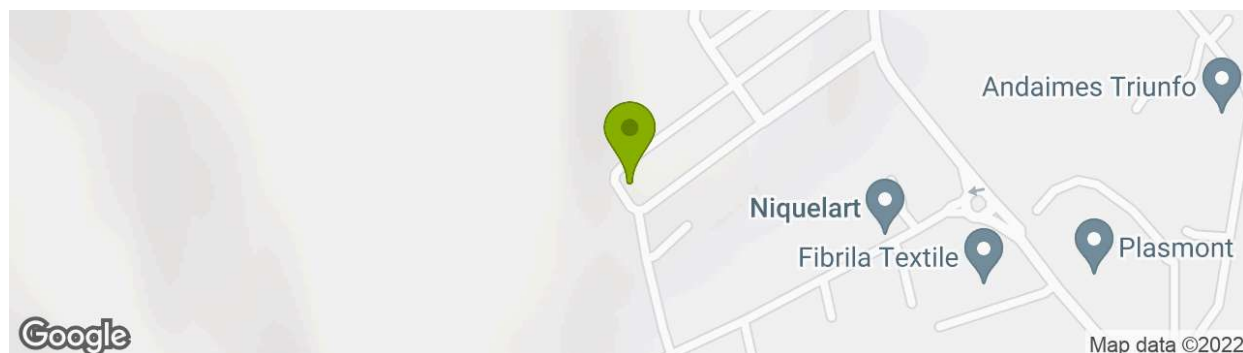Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO ÁGUAS DE MARÇO - PEDREIRA](#)

Endereço: R. Olindo Rossi, 293 - Distrito Industrial Pref Jose Carlos Iena, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 293. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737564135110482, long=-47.31909826397896**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 29/03/2022**Data de término da fiscalização** 29/03/2022**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)****[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea**

NÃO

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

Poço Águas de Março

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0**Foto 1** - Detalhe do filtro de zeólita**Foto 2** - Vista geral do poço**Foto 3** - Detalhe do painel elétrico**Foto 4** - Vista geral do poço**[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque****NÃO****[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2**Bomba reserva no
almoxarifado**[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio****SIM****[CSB-2.4] Ausência de identificação da área****SIM****[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção****NÃO****[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5****Foto 1** - Detalhe da laje de proteção**[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor****NÃO****[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6**



Foto 1 - Detalhe do macromedidor

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Detalhe da torneira para coleta de água

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

SIM

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Fotos de CSB-2.10

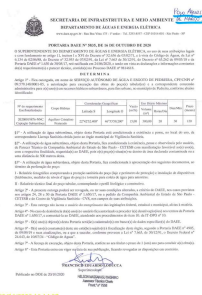


Foto 1 - Outorga do Poço Águas de Março dentro da validade, pág 1/2.

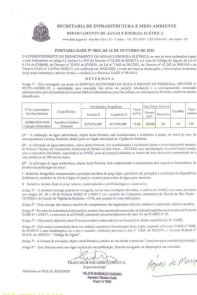


Foto 2 - Outorga do Poço Águas de Março dentro da validade, pág 2/2.

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Não se aplica - Não possui extintor

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

A evidência de automonitoramento, fornecida pelo Prestador, consta como anexo ao relatório de fiscalização.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação**NÃO****[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos****NÃO****[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16**


As fotografias que evidenciam a validade dos produtos químicos estão anexadas ao relatório de fiscalização, pois, de acordo com o prestador, é o mesmo lote para todos os usos (poços e ETAs).

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 7.747 - ETA Compacta (Pedreira)

ETA Compacta

ETA COMPACTA - PEDREIRA

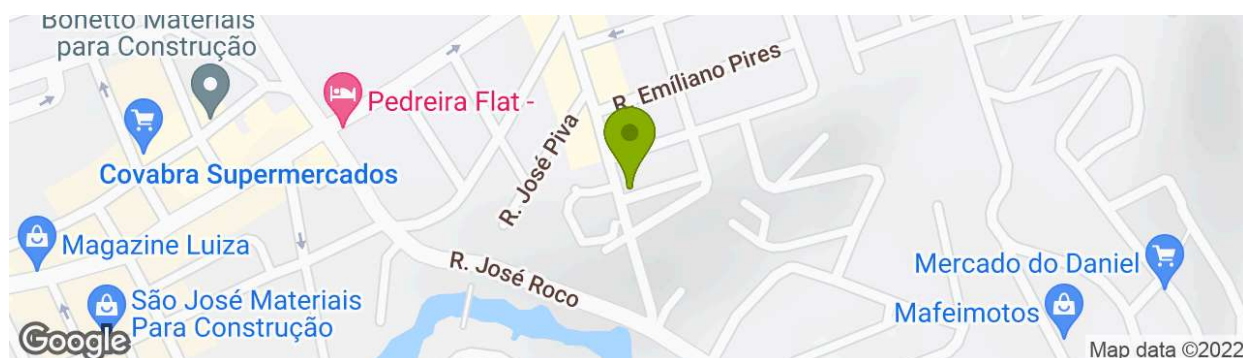Assunto: [Fiscalização na ETA](#)Sistema: [ETA COMPACTA - PEDREIRA](#)

Endereço: R. Vinte e Seis de Julho, 007, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 007. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737535068417632, long=-47.31907479465008

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/03/2022

Data de término da fiscalização 29/03/2022

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

NÃO

[ETA-5.0] Observações sobre ETA-5.0

ETA Compacta,
capacidade de 70L/s

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Vista geral da ETA Compacta

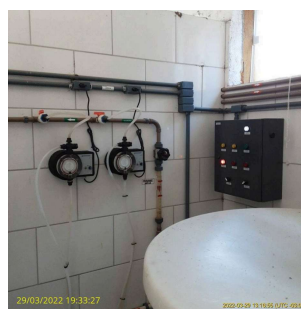


Foto 2 - Detalhe das bombas dosadoras

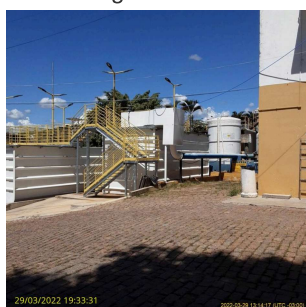


Foto 3 - Vista geral da ETA Compacta junto ao Laboratório



Foto 4 - Vista do tanque de hipoclorito de sódio (o Prestador informou que não utiliza cloro gás).



Foto 5 - Vista dos vertedores na ETA



Foto 6 - Chegada da água bruta

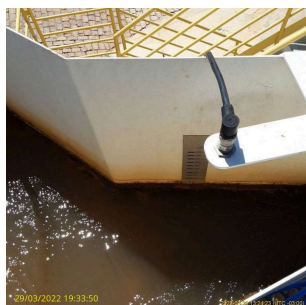


Foto 7 - Chegada da água bruta e medição da vazão pela Calha Parshall

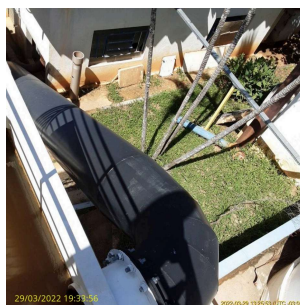


Foto 8 - Água bruta descendo para os vertedores decantadores

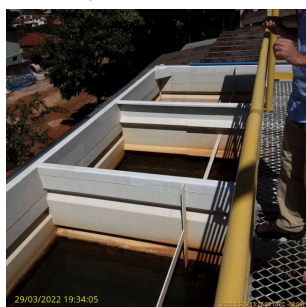


Foto 9 - Vista geral do alto da ETA Compacta

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.1] Observações sobre ETA-5.1

A ETA Compacta fica junto à ETA antiga

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

NÃO

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

Não se aplica - A ETA Compacta está junto à ETA antiga, nenhuma trata ou destina o lodo corretamente. Esta não conformidade não foi marcada novamente porque já consta inclusive no CAC.

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Observações sobre ETA-5.3

Chuveiro junto ao laboratório

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3



Foto 1 - Chuveiro de emergência no laboratório

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETA-5.4] Fotos de ETA-5.4

Foto 1 - EPI utilizado pelos operadores no laboratório

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5

Foto 1 - Extintor de incêndio junto ao laboratório



Foto 2 - Extintor de incêndio próximo ao tanque de hipoclorito de sódio

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.6] Fotos de ETA-5.6

Foto 1 - Placa de identificação da ETA Compacta

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

NÃO

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7



Foto 1 - Controle das vazões de entrada e saída da ETA Compacta

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETA-5.8] Observações sobre ETA-5.8

Não se aplica - Uso de hipoclorito

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.11] Fotos de ETA-5.11



Foto 1 - Armazenamento do saturador

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

NÃO

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada

NÃO

[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada

NÃO

[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

NÃO

[ETA-5.17] Fotos de ETA-5.17

BAIA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO										CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA																																		
TRATADA ET-1					TRATADA ET-2					TRATADA ET-3					BECHE					OPERADOR																								
DATA	CON	TURB	COND	PH	DATA	CON	TURB	COND	PH	DATA	CON	TURB	COND	PH	DATA	CON	TURB	COND	PH																									
22/02/2011	1,0	1,0	1,0	7,2	23/02/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	24/02/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	25/02/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	26/02/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	27/02/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	28/02/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	29/02/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	30/02/2011	0,5	0,5	0,5	7,2
01/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	02/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	03/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	04/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	05/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	06/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	07/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	08/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	09/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2
10/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	11/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	12/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	13/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	14/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	15/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	16/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	17/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	18/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2
19/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	20/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	21/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	22/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	23/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	24/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	25/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	26/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	27/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2
28/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	29/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	30/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	31/03/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	01/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	02/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	03/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	04/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	05/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2
06/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	07/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	08/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	09/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	10/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	11/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	12/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	13/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	14/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2
15/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	16/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	17/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	18/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	19/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	20/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	21/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	22/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	23/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2
24/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	25/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	26/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	27/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	28/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	29/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	30/04/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	01/05/2011	0,5	0,5	0,5	7,2	02/05/2011	0,5	0,5	0,5	7,2

DIAGRAMA DE REGISTRAÇÃO:

RECADO

Foto 1 - Controle de parâmetros na ETA Compacta (ETA Tratada II)

[illegible]

Foto 3 - Controle de parâmetros na ETA Compacta (ETA Tratada II)

[illegible]

Foto 2 - Controle de parâmetros na ETA Compacta (Decantador V)

[illegible]

Foto 4 - Controle de parâmetros na ETA Compacta (Decantador V)

[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

NÃO

[ETA-5.18] Fotos de ETA-5.18



Foto 1 - Vertedores de água decantada

[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade

NÃO

[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

NÃO

[ETA-5.20] Fotos de ETA-5.20

[illegible]

Foto 1 - Licença de operação da ETA Compacta -
pág. 1/2.

[illegible]

Foto 2 - Licença de operação da ETA Compacta -
pág. 2/2.

[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos

NÃO

[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado


Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.748 - ÁGUAS DE MARÇO (Pedreira)

ÁGUAS DE MARÇO

RES ÁGUAS DE MARÇO - PEDREIRA

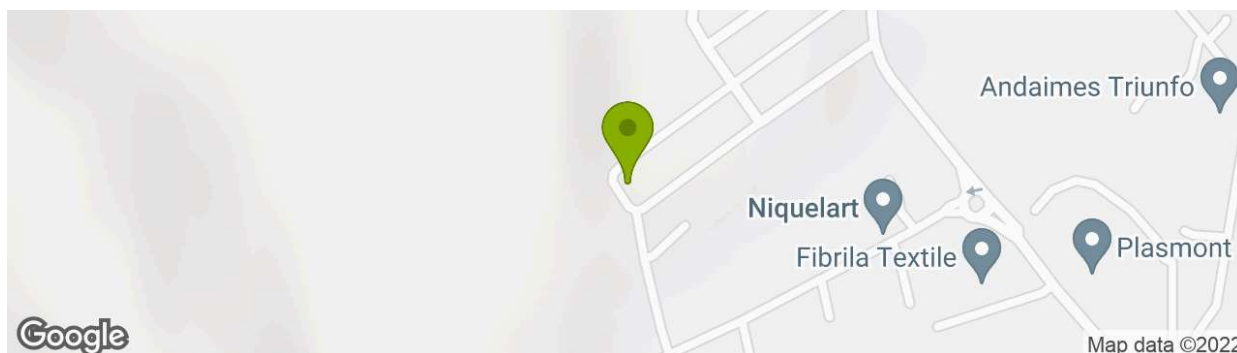Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES ÁGUAS DE MARÇO - PEDREIRA](#)

Endereço: R. Olindo Rossi, 293 - Distrito Industrial Pref Jose Carlos Iena, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 293. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737521153509284, long=-47.31906473636627

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/03/2022

Data de término da fiscalização 29/03/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Reservatório Águas de Março, booster junto ao reservatório

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Booster junto ao reservatório

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Fotografia ilustrando a ausência de cercamento em torno do reservatório. Há cercamento apenas em torno do poço.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

Não se aplica - Não há acesso para o topo do reservatório

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Não se aplica - reservatorio apoiado

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Detalhe da ausência de rede na tubulação de ventilação.

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10	Não se aplica - Não foi possível verificar o topo do reservatorio
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	SIM
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

—
João Mateus Boll Gallas

Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

(editado 2 vezes - última modificação: 07/04/2022 08:21:47)

É base de:

[Auto de Notificação 083/2022 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 112/2022 - Relatório de Fiscalização Programada - Pedreira](#)

[Ofício 313/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 113/2022 - Fiscalização Programada](#)

rel_Analise ETA e Pocos Lab SAAE.jpg (331,61 KB)	1 download
rel_Cal.jpeg (248,76 KB)	1 download
rel_Cal_Validade.jpeg (208,69 KB)	1 download
rel_Polimero.jpeg (161,46 KB)	1 download
rel_Polimero_Validade.jpeg (101,78 KB)	0 downloads
rel_Sal_Fluor.jpeg (113,87 KB)	0 downloads
rel_Sal_Fluor_Validade.jpeg (123,69 KB)	0 downloads
rel_Sal_Hipoclorito.jpeg (134,79 KB)	0 downloads
rel_Sal_Hipoclorito_Validade.jpeg (45,06 KB)	0 downloads
rel_Sulfato de Aluminio Ferroso.jpeg (439,98 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/04/2022 08:21:37 João Mateus Boll Gallas D1 emitiu o [Auto de Notificação 083/2022](#) a partir deste documento.

14/04/2022 08:22:30 João Mateus Boll Gallas D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 080/2022** com o certificado **JOÃO MATEUS BOLL GALLAS CPF 426.XXX.XXX-03** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1- **080/2022**

14/04/2022 08:22
(Encaminhado)

João G. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Para providências.

—
João Mateus Boll Gallas
Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas