

**Relatório de Fiscalização 104/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
269.616.530.745.060.462

Arespcj

CC

20/05/2022 16:21

Município

Ibaté

· 19 3343-9800

CNPJ 45.355.575/0001-65

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IBATÉ**PRESTADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, OBRAS, ÁGUA, SANEAMENTO E
SERV. PÚBLICOS****Verificação de Não Conformidades**

Americana, maio de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeito: José Luiz Parella

Endereço: Av. São João N° 1771 - Centro - CEP: 14815-000

Telefone: (16) 3343-9800

E-mail: prefeitura@ibate.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.303/2021

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria Municipal de Projetos, obras, saneamento e serviços públicos

Responsável legal: Daniel Luís Antônio Cardoso (Secretário Municipal)

Endereço: Av. São João N° 1771 - Centro - CEP: 14815-000

Telefone: [\(16\) 3343-9800](tel:(16)3343-9800)**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ****Fabio de Melo Sotelo** – Analista de Regulação e Fiscalização**2.2 PRESTADOR****Everaldo Sérgio Trevisan** – Secretário Municipal**Guilherme Fernandes** – Diretor Dept. Controle, Prog. Exec. Orçamentária

3. FISCALIZAÇÃO

Em **28/04/2022** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA CASTELO/CENTRO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA CASTELO/CENTRO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA CASTELO/CENTRO	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA CASTELO/CENTRO	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA CASTELO/CENTRO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA CASTELO/CENTRO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA CASTELO/CENTRO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POPULAR	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POPULAR	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POPULAR	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POPULAR	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POPULAR	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POPULAR	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA VILA BANDEIRANTES	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA VILA BANDEIRANTES	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA VILA BANDEIRANTES	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA VILA BANDEIRANTES	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CASTELO/CENTRO	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CASTELO/CENTRO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CASTELO/CENTRO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA HORTA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA HORTA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA POPULAR	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA POPULAR	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

RESERVATÓRIO CASTELO/CENTRO ELEVADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATÓRIO CASTELO/CENTRO ELEVADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO HORTA APOIADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO HORTA SEMIENTERRADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO POPULAR ELEVADO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO POPULAR SEMIENTERRADO	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO POPULAR SEMIENTERRADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO POPULAR SEMIENTERRADO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO POPULAR SEMIENTERRADO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO VILA BANDEIRANTES ELEVADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 7.925 - CASTELO/CENTRO (Ibaté)

[ver completo »](#)

CASTELO/CENTRO

CASTELO/CENTRO

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [CASTELO/CENTRO](#)

Endereço: Av. Conselheiro Moreira de Barros, 783 - Centro, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 783. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710292, long=-67.8352835, accuracy=14.924

Fiscalizado	Prefeitura de Ibaté
Data de início da fiscalização	28/04/2022
Data de término da fiscalização	28/04/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - O poço está localizado em uma área de prefeitura.



Foto 2 - Painel elétrico da bomba do poço.

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSB-2.1] Observações sobre CSB-2.1

O poço está situado no estacionamento de um prédio da prefeitura, porém sem o devido isolamento, ficando exposto à circulação de veículos e pessoas no local.

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1

Foto 1 - O poço, apesar de estar situado em uma área da prefeitura, está exposto, sem o devido isolamento.

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque**NÃO****[CSB-2.2] Fotos de CSB-2.2**

Foto 1 - Bombas armazenadas no almoxarifado da prefeitura. Segundo os funcionários, as bombas em estoque atendem a todas as captações subterrâneas do sistema.



Foto 2 - Bombas do poço no almoxarifado da prefeitura.

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio**NÃO****[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3**

O painel elétrico do poço está situado junto ao reservatório enterrado castelo, que fica do outro lado da rua. Assim, não há necessidade de um extintor no local

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área**SIM****[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção****NÃO****[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor****SIM****[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6**



Foto 1 - Não existe macromedidor de vazão no poço.

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Torneira para coleta de água bruta.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo para medição do nível do poço.

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento verificado na captação.

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

O painel elétrico está localizado junto ao reservatório semi enterrado e à EEAT, portanto não é necessário haver extintor junto ao poço.

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

O prestador não apresentou comprovação do monitoramento dos parâmetros.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Armazenamento de cloro e flúor. A dosagem é feita no reservatório semienterrado, que recebe a água do poço Castelo.



Foto 2 - Bomba dosadora de produto químico.



Foto 3 - Bomba dosadora.

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

SIM

[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16Prestador não
comprovou a validade
dos produtos utilizados**[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado


Observações Gerais

#46364533

Item fiscalizado 7.926 - CASTELO/CENTRO (Ibaté)

[ver completo »](#)**CASTELO/CENTRO**

CASTELO/CENTRO

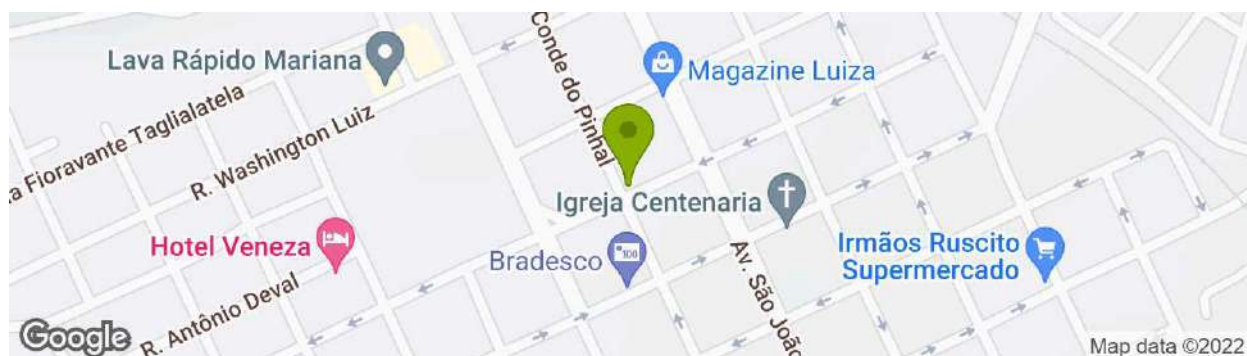Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [CASTELO/CENTRO](#)Endereço: Av. Dr. Teixeira de Barros, 286 - Centro, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 286. . **CEP:**
14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo**Dados técnicos de localização:** lat=-9.9710375, long=-67.8352772, accuracy=13.447**Fiscalizado**

Prefeitura de Ibaté

Data de início da fiscalização

28/04/2022

Data de término da fiscalização

28/04/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)**[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água**

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0A EEAT bombeia água
para o reservatório
Castelo elevado e

também para o res.
Vila Bandeirantes.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Bombas que abastecem o reservatório elevado Castelo



Foto 2 - Painel elétrico das bombas.



Foto 3 - Bombas que abastecem o reservatório Vila Bandeirantes

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3	Tanto para o abastecimento do res. Elevado Castelo como para o res. Bandeirantes há bomba em operação e outra reserva.
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	SIM
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	SIM

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Vazamento verificado em uma válvula

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEA-4.9] Observações sobre EEA-4.9	Não há extintor.
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #46367262

Item fiscalizado 7.927 - CASTELO/CENTRO ELEVADO (Ibaté)


[ver completo »](#)

CASTELO/CENTRO ELEVADO

CASTELO/CENTRO ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CASTELO/CENTRO ELEVADO](#)

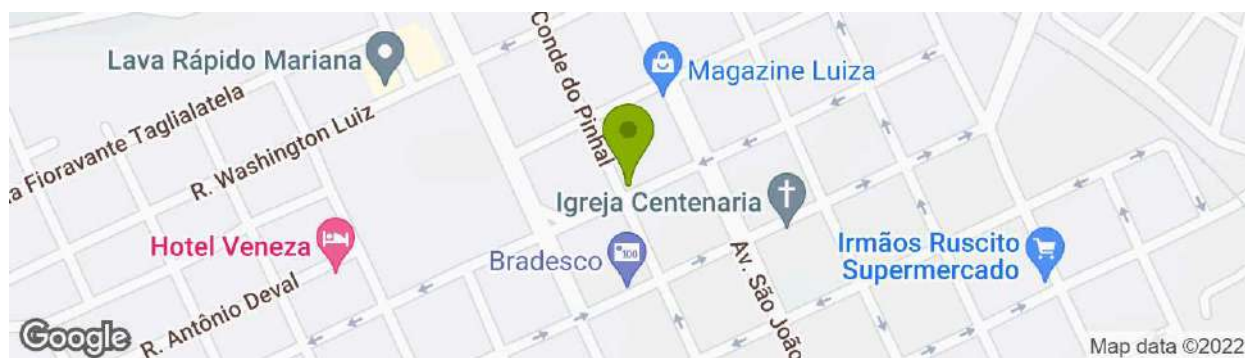

Endereço: Av. Dr. Teixeira de Barros, 286 - Centro, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 286. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710422, long=-67.8352746, accuracy=20.0

Fiscalizado Prefeitura de Ibaté

Data de início da fiscalização 28/04/2022

Data de término da fiscalização

28/04/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Abastecido pela EEAT
Castelo

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cercamento e portão de acesso no local.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

O prestador apresentou
processo licitatório para
execução de
impermeabilização do
reservatório.

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento de grandes proporções no reservatório



Foto 2 - Vazamento observado no reservatório.



Foto 3 - Solicitação de licitação para reforma do reservatório.



Foto 4 - Memorial Descritivo da reforma.



Foto 5 - Processo licitatório da reforma.

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

SIM

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada inadequada para manutenção.



Foto 2 - Observa-se escada sem guarda-corpo adequado.

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Para-raios no reservatório.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10	Não foi possível avaliar
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - O reservatório possui medidor de nível (pêndulo ao lado do último trecho da escada)



Foto 2 - Observa-se o medidor do nível ao lado do trecho da escada mais elevado

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #46353522

Item fiscalizado 7.928 - CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO (Ibaté)

[ver completo »](#)

CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO

CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO](#)



Endereço: Av. Dr. Teixeira de Barros, 300 - Centro, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 300. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710345, long=-67.8352698, accuracy=14.328

Fiscalizado	Prefeitura de Ibaté
Data de início da fiscalização	28/04/2022
Data de término da fiscalização	28/04/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Entrada de água no reservatório



Foto 2 - Visão geral do reservatório



Foto 3 - Entrada de água no reservatório
proveniente do poço horta/motocross

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área SIM

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7	Trata-se de reservatório sem enterrado.
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9	Não possui tubo de ventilação.
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.10] Fotos de RES-6.10  Foto 1 - Tampas de inspeção do reservatório.	
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	SIM
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	De acordo com o prestador, o controle é feito visualmente, havendo operador 24h por dia. Contudo, é necessário instalar dispositivo para medir o nível.
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	SIM
[RES-6.12] Observações sobre RES-6.12	Operador 24h; quando enche desliga a entrada dos poços.
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	SIM
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado


Cargo Fiscalizado**Observações Gerais**

#46353652

Item fiscalizado 7.929 - HORTA APOIADO (Ibaté)

[ver completo »](#)**HORTA APOIADO**

HORTA APOIADO

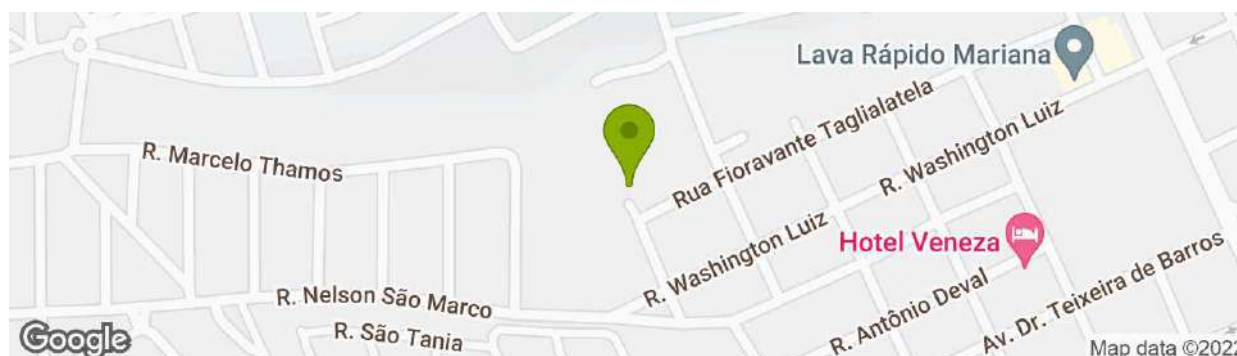Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [HORTA APOIADO](#)

Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710339, long=-67.8352836, accuracy=20.0**Fiscalizado**

Prefeitura de Ibaté

Data de início da fiscalização

28/04/2022

Data de término da fiscalização

28/04/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0**

Abastecido pelo poço horta.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Aplicação de produtos químicos diretamente no reservatório.



Foto 2 - Reservatório e abrigo de produtos químicos.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada cm guarda-corpo para manutenção.

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Trata-se de reservatório apoiado.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

SIM

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Foi verificado pêndulo para medição do nível. Porém, segundo funcionários, não funciona. Deve ser adequado.

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível sem funcionamento., devendo ser adequado.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor.

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #46353863

Item fiscalizado 7.930 - POÇO HORTA (Ibaté)


[ver completo »](#)

POÇO HORTA

POÇO HORTA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HORTA](#)

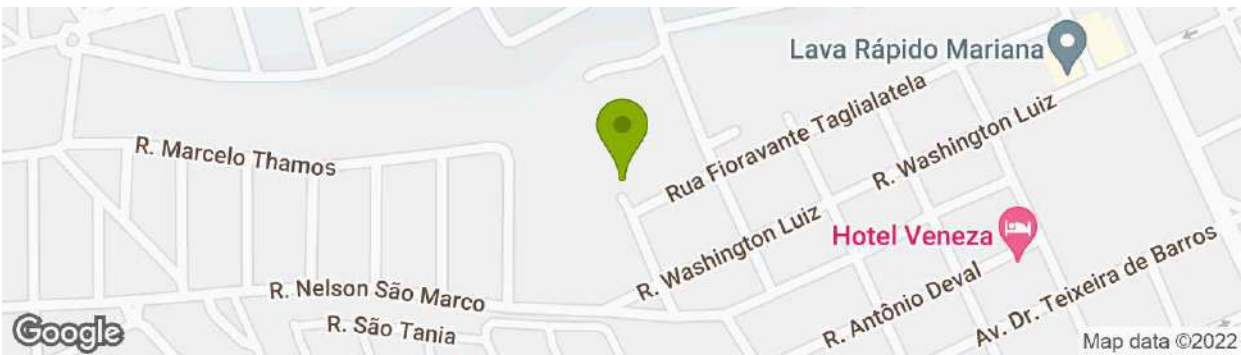

Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710377, long=-67.835275, accuracy=20.0

Fiscalizado Prefeitura de Ibaté

Data de início da fiscalização 28/04/2022

Data de término da fiscalização

28/04/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Visão geral do poço horta.

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSB-2.1] Observações sobre CSB-2.1

Apesar de o poço estar situado em uma área de prefeitura, havendo portão de acesso, o poço não está devidamente isolado, ficando exposto a circulação de pessoas e animais no local.

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Poço sem isolamento adequado.

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

Foram verificados conjuntos moto bomba no almoxarifado da prefeitura.

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

Não há extintor junto ao poço, visto que o painel elétrico está está

outro local

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área**NÃO****[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção****SIM****[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5****Foto 1** - Ausência de laje de proteção.**[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor****SIM****[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta****NÃO****[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8****Foto 1** - Torneira para coleta de água bruta**[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível****NÃO****[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9****Foto 1** - Tubo para medição do nível.**[CSB-2.11] Captação de água sem outorga****SIM****[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO**

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Não há extintor junto ao poço, visto que o painel elétrico está em outro local

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água**SIM****[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14**

O prestador não apresentou comprovação do monitoramento da qualidade da água.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação**NÃO****[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15**

Dosagem na entrada do reservatório apoiado junto ao poço.

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15**Foto 1 - Bomba dosadora de produto químico****Foto 2 - Bomba dosadora de produto químico****[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos****SIM****[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16**

Prestador não apresentou comprovação de validade dos produtos químicos utilizados

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#46350794

Item fiscalizado 7.931 - POPULAR (Ibaté)

[ver completo »](#)

POPULAR

POPULAR

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POPULAR](#)

Endereço: R. José Deval, 55 - Jardim Nosso Teto, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 55. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710343, long=-67.8352785, accuracy=13.608

Fiscalizado	Prefeitura de Ibaté
Data de início da fiscalização	28/04/2022
Data de término da fiscalização	28/04/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Poço popular, ao lado do reservatório semienterrado.



Foto 2 - Tubulação de entrada do reservatório, abastecido pelo poço.

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - A área é inteiramente murada.

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

Há bombas reservas em estoque no almoxarifado da prefeitura.

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

Não foi verificado extintor no local.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de de proteção do poço.

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

SIM

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível.

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga**SIM****[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes****SIM****[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12****Foto 1** - Vazamento verificado no poço.**[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água****SIM****[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14**

O prestador não apresentou comprovação de auto monitoramento dos parâmetros de qualidade da água.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação**NÃO****[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15**

Cloração e fluoretação realizados diretamente no reservatório semienterrado.

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15**Foto 1** - Abrigos para armazenamento de cloro e flúor.**Foto 2** - Aplicação de produtos químicos.**Foto 3** - Abrigo de produtos químicos ao lado do reservatório semienterrado, abastecido pelo poço

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos**SIM****[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16**

O prestador não apresentou comprovação de validade dos produtos químicos utilizados no tratamento.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#46364434

Item fiscalizado 7.932 - POPULAR (Ibaté)

[ver completo »](#)**POPULAR**

POPULAR

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [POPULAR](#)

Endereço: R. José Deval, 58 - Jardim Nosso Teto, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 58. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710332, long=-67.835285, accuracy=14.737**Fiscalizado**

Prefeitura de Ibaté

Data de início da fiscalização

28/04/2022

Data de término da fiscalização

28/04/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)**[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água****SIM**

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Bombas da elevatória.



Foto 2 - Painel elétrico.

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.3] Fotos de EEA-4.3



Foto 1 - Conjunto motobomba reserva instalado no local.



Foto 2 - Painel elétrico exibe umas das bombas em operação e outra reserva.

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.7] Fotos de EEA-4.7



Foto 1 - Canaletas para escoamento da água.

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Mangueira direcionando água que estava vazando



Foto 2 - Verificou-se uma mangueira que, segundo o prestador, foi colocada devido a um vazamento no registro.

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10



Foto 1 - Visão geral da construção.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#46367210

Item fiscalizado 7.933 - POPULAR ELEVADO (Ibaté)

[ver completo »](#)

POPULAR ELEVADO

POPULAR ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [POPULAR ELEVADO](#)



Endereço: R. Arcênio de Chicó, 21 - Bairro São Benedito, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 21. .

CEP: 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710366, long=-67.8352804, accuracy=20.0

Fiscalizado	Prefeitura de Ibaté
--------------------	---------------------

Data de início da fiscalização	28/04/2022
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	28/04/2022
--	------------

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cercamento da área do reservatório.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada e guarda-corpo.

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Para-raios no reservatório.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - O nível é medido por sensor eletrônico e transmitido por sinal de rádio. Na foto, pode-se ver a antena de transmissão.



Foto 2 - Nível do reservatório elevado. O painel fica situado junto ao reservatório semienterrado, onde fica o operador.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor.

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança NÃO

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Local sem obstruções a manutenção do reservatório.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #47249870

Item fiscalizado 7.934 - POPULAR SEMIENTERRADO (Ibaté)

[ver completo »](#)

POPULAR SEMIENTERRADO

POPULAR SEMIENTERRADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [POPULAR SEMIENTERRADO](#)



Endereço: R. José Deval, 55 - Jardim Nosso Teto, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 55. . **CEP:** 14815-000 / **Bairro:** Jardim Nosso Teto / **Cidade:** Ibaté, SP

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710258, long=-67.8352857, accuracy=15.578

Fiscalizado	Prefeitura de Ibaté
Data de início da fiscalização	28/04/2022
Data de término da fiscalização	28/04/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

A estrutura do reservatório apresenta trincas e fissuras

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório semi enterrado. Observa-se trincas na alvenaria.



Foto 2 - Cobertura do reservatório.



Foto 3 - Entrada de água no reservatório

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1	A área é murada e há portão de acesso
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4	Trata-se de reservatório semienterrado
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7	Por se tratar de reservatório semienterrado, não se faz necessário.
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9	Não possui tubo de ventilação.
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Tampas de inspeção.



Foto 2 - Verifica-se tampa de inspeção com corrosão, devendo ser substituída.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	SIM
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	A verificação do nível é feita de forma visual, havendo operador 24h por dia. Porém, não há medidor de nível direto ou indireto.
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	SIM
[RES-6.12] Observações sobre RES-6.12	Segundo a prefeitura, havendo operador 24h por dia, caso o reservatório fique cheio, o poço é

desligado. Contudo não há tubulações próprias para o extravasamento.

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação SIM

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança NÃO

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Ressalta-se que a existência de diversas fissuras na alvenaria pode ocasionar vazamentos. Portanto, recomenda-se que as patologias sejam tratadas.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Reservatório e abrigos para armazenamento de produtos químicos



Foto 2 - Vista da laje de cobertura do reservatório

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#46350867

Item fiscalizado 7.938 - Vila Bandeirantes (Ibaté) ver completo »

Vila Bandeirantes

VILA BANDEIRANTES

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [VILA BANDEIRANTES](#)



Endereço: R. Giuseppe Molinari, 37, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 37. . **CEP:** 14815-000 /

Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710343, long=-67.8352804, accuracy=15.068

Fiscalizado	Prefeitura de Ibaté
--------------------	---------------------

Data de início da fiscalização	28/04/2022
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	28/04/2022
--	------------

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

A captação abastece os reservatório Semienterrado e Elevado.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Visão geral do poço.

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - O local é cercado e possui portão de acesso.

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

Há bombas reservas no almoxarifado da prefeitura.

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

Existe extintor em edificação próxima ao painel elétrico.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de proteção do poço.

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

SIM

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta no poço.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível**NÃO****[CSB-2.11] Captação de água sem outorga****SIM****[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO****[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água****SIM****[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14**

O prestador não apresentou comprovação do auto monitoramento dos parâmetros de qualidade da água.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação**NÃO****[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15**

Realizados diretamente no reservatório elevado.

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15

Foto 1 - Aplicação de flúor e cloro no reservatório, na entrada.



Foto 2 - Abrigo para armazenamento dos produtos químicos.

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos**SIM****[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16**

O prestador não apresentou comprovação da validade dos produtos químicos utilizados.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#47528239

Item fiscalizado 7.939 - Poço Horta/Canil (Ibaté)

[ver completo »](#)

Poço Horta/Canil

POÇO HORTA/CANIL

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HORTA/CANIL](#)



Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 636 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 636. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710376, long=-67.8352833, accuracy=20.0

Fiscalizado	Prefeitura de Ibaté
Data de início da fiscalização	28/04/2022
Data de término da fiscalização	28/04/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Poço Horta/Canil

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada SIM

[CSB-2.1] Observações sobre CSB-2.1

É necessário instalar cercamento ao redor da captação, visto que no local circulam

peças e animais, causando riscos de contaminação..

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

Foram verificados conjuntos moto bomba reserva no almoxarifado da prefeitura

[CSB-2.2] Fotos de CSB-2.2



Foto 1 - Bombas reservas no almoxarifado da prefeitura. Segundo funcionários, atendem a todas as captações.



Foto 2 - Bombas reservas no almoxarifado.

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

O Painel elétrico do poço é situado em outro local

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

SIM

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Ausência de laje de proteção.

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

SIM

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Torneira para coleta de água bruta.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo para medição do nível do poço.

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

SIM

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento observado na tubulação do poço.

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

O prestador não apresentou comprovação do auto monitoramento dos Parâmetros de qualidade da água.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15

A cloração e fluoretação é realizada diretamente no reservatório Horta semienterrado, que recebe água do poço.

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Abrigo para armazenamento de produtos químicos dosados diretamente no reservatório.



Foto 2 - Detalhe da aplicação de cloro no reservatório Horta semienterrado.

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

SIM

[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16

O prestador não apresentou comprovação de validade dos produtos químicos utilizados no tratamento.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#47278648

Item fiscalizado 7.940 - Horta (Ibaté)

[ver completo »](#)

Horta

HORTA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [HORTA](#)



Endereço: Rua Fioravante Tagliatela, 504 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 504. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710318, long=-67.8352767, accuracy=14.031

Fiscalizado	Prefeitura de Ibaté
Data de início da fiscalização	28/04/2022
Data de término da fiscalização	28/04/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

A EEAT Bombeia para os reservatórios Jequitibá, Icaraí, CDHU e Castelo/Centro

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjunto moto bomba da elevatória.



Foto 2 - Conjunto moto bomba da elevatória.



Foto 3 - Conjuntos moto bomba da elevatória: um em operação e outro reserva.



Foto 4 - Conjunto moto bomba da elevatória.

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3	Há conjuntos moto bombas reservas no local ou em estoque no almoxarifado da prefeitura.
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	SIM

[EEA-4.7] Fotos de EEA-4.7



Foto 1 - Verifica-se que a água que lubrifica as gaxetas acumula no local.

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#46367226


Item fiscalizado 7.941 - Horta Semienterrado (Ibaté)

ver completo »

Horta Semienterrado

HORTA SEMIENTERRADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [HORTA SEMIENTERRADO](#)

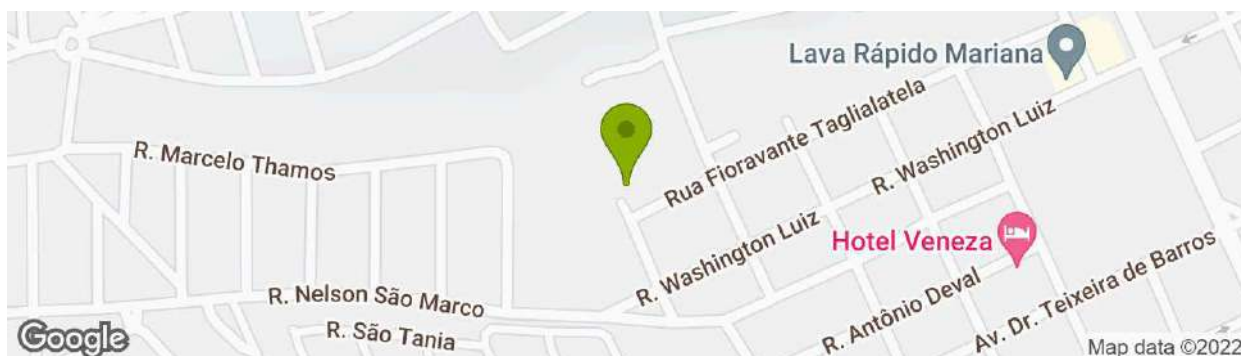

Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 636 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 636. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710325, long=-67.8352754, accuracy=20.0

Fiscalizado	Prefeitura de Ibaté
--------------------	---------------------

Data de início da fiscalização	28/04/2022
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	28/04/2022
--	------------

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Entradas de água do reservatório.



Foto 2 - Vista interna do reservatório



Foto 3 - Aplicação de produto químico diretamente no reservatório.



Foto 4 - Tubulação e registro de entrada de água no reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4	O reservatório é semienterrado e fechado com alvenaria e laje
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7	Semi enterrado
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	SIM
[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9	Há aberturas na alvenaria para ventilação, porém necessitam de tela de proteção
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	Leitura com régua por operador 24h
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #46350918

Item fiscalizado 7.942 - Vila Bandeirantes Elevado (Ibaté)

[ver completo »](#)

Vila Bandeirantes Elevado

VILA BANDEIRANTES ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [VILA BANDEIRANTES ELEVADO](#)



Endereço: R. Giuseppe Molinari, 37, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 37. . **CEP:** 14815-000 /
Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710353, long=-67.835283, accuracy=17.388

Fiscalizado	Prefeitura de Ibaté
--------------------	---------------------

Data de início da fiscalização	28/04/2022
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	28/04/2022
--	------------

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório elevado e acesso para manutenção. Observa-se também abrigo para armazenamento de produtos químicos.



Foto 2

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cercamento e portão de acesso ao complexo que contém o reservatório elevado,

semienterrado, elevatória e poço.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Para-raios no reservatório.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível SIM

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Existe medidor tipo pêndulo, porém o prestador não confirmou se está funcionando.

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor tipo pêndulo; sem funcionamento, segundo o prestador.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor NÃO

[RES-6.12] Observações sobre RES-6.12

Segundo o prestador, o extravasor é encaminhado ao reservatório semienterrado.

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#47528732

Item fiscalizado 7.943 - Vila Bandeirantes Semienterrado (Ibaté)

[ver completo »](#)

Vila Bandeirantes Semienterrado

VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO](#)



Endereço: R. Giusepe Molinari, 37, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 37. . **CEP:** 14815-000 /
Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710329, long=-67.8352822, accuracy=16.889

Fiscalizado

Prefeitura de Ibaté

Data de início da fiscalização

28/04/2022

Data de término da fiscalização

28/04/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Abastecido pelo Res.
Apoiado e pelo poço
Bandeirantes

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10

Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Sensor eletrônico mede o nível do reservatório semienterrado, o qual é abastecido por gravidade pelo reservatório elevado e o abastece por bombeamento, a depender do nível. O nível do reservatório também é monitorado por sinal de rádio cujo receptor se situa na sala de controle do Conjunto Castelo (o poço Castelo bombeia água para o Reservatório Bandeirantes também).

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Antena, situada no conjunto Castelo/Centro, que recebe sinal do nível do reservatório Bandeirantes.



Foto 2 - Nível do reservatório Bandeirantes



Foto 3 - Nível do reservatório Bandeirantes

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#47543670

Fabio de Melo Sotelo

Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil

(editado 5 vezes - última modificação: 27/05/2022 10:47:45)

É base de:

[Auto de Notificação 111/2022 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 168/2022 - Relatório de Fiscalização Programada - Ibaté](#)

Ofício 477/2022 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 188/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/05/2022 16:33:21 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.926..](#)20/05/2022 16:35:28 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.939..](#)20/05/2022 16:36:42 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.938..](#)20/05/2022 16:38:49 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.925..](#)26/05/2022 16:33:55 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.931..](#)26/05/2022 16:36:24 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.931..](#)26/05/2022 16:49:16 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.942..](#)26/05/2022 17:03:57 Fábio de Melo Sotelo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.942..](#)27/05/2022 10:12:31 Fábio de Melo Sotelo D1 emitiu o [Auto de Notificação 111/2022](#) a partir deste documento.28/06/2022 17:13:34 Fábio de Melo Sotelo D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 104/2022** com o certificado **FÁBIO DE MELO SOTELO** CPF 399.XXX.XXX-36 conforme [MP nº 2.200/2001](#).**Tramitação 1-
104/2022**01/07/2022 13:50
(Encaminhado)Fábio S. D1DTO - Diretoria ...A/C Philippe A.
CCPrezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Encaminho o Relatório de Fiscalização para providências.

Att,

—
Fabio de Melo Sotelo*Analista de Fiscalização e Regulação - Engenheiro Civil*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/07/2022 13:50:44 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐

