



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
443.316.564.158.879.272

Arespcj

CC

28/06/2022 08:31

Município

Saae - Cordeirópolis

· 19 35461073

2 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, junho de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Prefeito: José Adinan Ortolan

Endereço: Praça Franscisco Orlando Stocco, 35 - Centro

Telefone: (19) 3556-9900

E-mail: gabinete.prefeito@cordeirópolis.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.677, de 26/10/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis - SAAE

Responsável legal: Sílvia da Silva

Endereço: Estrada Municipal Paulo Botion, 35. Bairro do Cascalho

Telefone: (19) 3546-1073

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Arnaldo Zanarelli - Diretor Executivo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água SAAE

3. FISCALIZAÇÃO

Em 31/05/2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
CAPT REPRESA BARRO PRETO	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
CAPT REPRESA CASCALHO	CSP-3.10	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPT REPRESA BARRO PRETO	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPT REPRESA CASCALHO	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPT REPRESA BARRO PRETO	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAPT REPRESA BARRO PRETO	CSP-3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
CAPT REPRESA BARRO PRETO	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT REPRESA BARRO PRETO	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPT REPRESA CASCALHO	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPT REPRESA BARRO PRETO	CSP-3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
CAPT REPRESA CASCALHO	CSP-3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
ETA OSVALDO GRANUSSO	ETA-5.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
ETA OSVALDO GRANUSSO	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA OSVALDO GRANUSSO	ETA-5.17	Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	Em até 180 dias

ETA OSVALDO GRANUSSO	ETA-5.19	Não atender aos padrões de potabilidade	Imediato
ETA OSVALDO GRANUSSO	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETA OSVALDO GRANUSSO	ETA-5.5	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA OSVALDO GRANUSSO	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
ETE CORDEIRÓPOLIS	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE CORDEIRÓPOLIS	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE CORDEIRÓPOLIS	ETE-8.20	Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Em até 180 dias
ETE CORDEIRÓPOLIS	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE CORDEIRÓPOLIS	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE CORDEIRÓPOLIS	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE CORDEIRÓPOLIS	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE CORDEIRÓPOLIS	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
ETE CORDEIRÓPOLIS	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETE CORDEIRÓPOLIS	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

ANEXOS


FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

CAPTAÇÃO REPRESA CASCALHO

CAPTAÇÃO REPRESA CASCALHO

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO REPRESA CASCALHO](#)

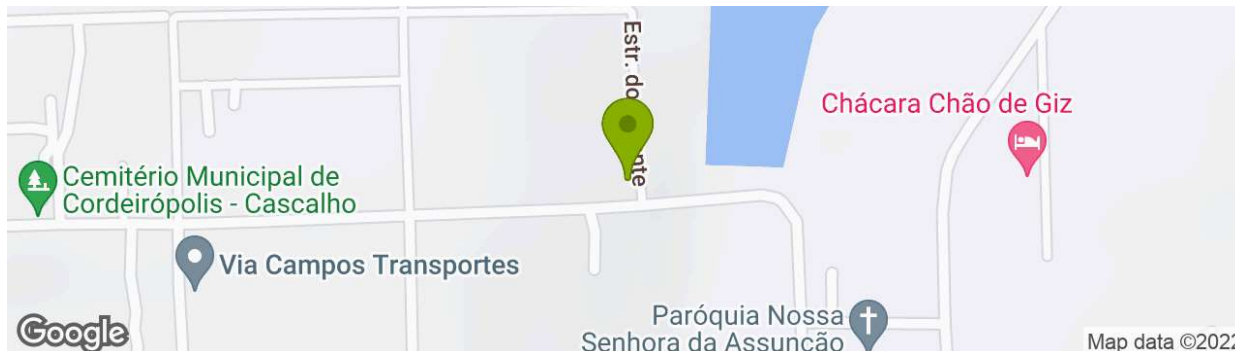

Endereço: Estr. do Mirante, 01 - Água Branca, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 01. .
CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710294, long=-67.8353083, accuracy=16.769

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 31/05/2022

Data de término da fiscalização 31/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Vista geral das bombas de captação.



Foto 2 - Vista 1 da represa.



Foto 3 - Vista 2 da represa.

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSP-3.1] Fotos de CSP-3.1



Foto 1 - Detalhe do cercamento ao longo da extensão da represa.

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[CSP-3.3] Fotos de CSP-3.3



Foto 1 - Detalhe das bombas da captação.

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSP-3.4] Fotos de CSP-3.4



Foto 1 - Extintor de incêndio próximo ao painel elétrico.

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

SIM

[CSP-3.5] Fotos de CSP-3.5



Foto 1 - Placa de identificação do local fora do lugar.

[CSP-3.8] Captação de água sem outorga

SIM

[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSP-3.10] Fotos de CSP-3.10



Foto 1 - Vazamento próximo às bombas.

[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[CSP-3.12] Observações sobre CSP-3.12

Local de acesso restrito

[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[CSP-3.14] Fotos de CSP-3.14



Foto 1 - Vista geral do local, que passa por obras para a implantação de macromedidor (informações do Prestador de Serviços).

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#48449882


Item fiscalizado 7.979 - CAPTAÇÃO REPRESA BARRO PRETO (Cordeirópolis)

CAPTAÇÃO REPRESA BARRO PRETO

CAPT REPRESA BARRO PRETO - CORDEIRÓPOLIS

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT REPRESA BARRO PRETO - CORDEIRÓPOLIS](#)

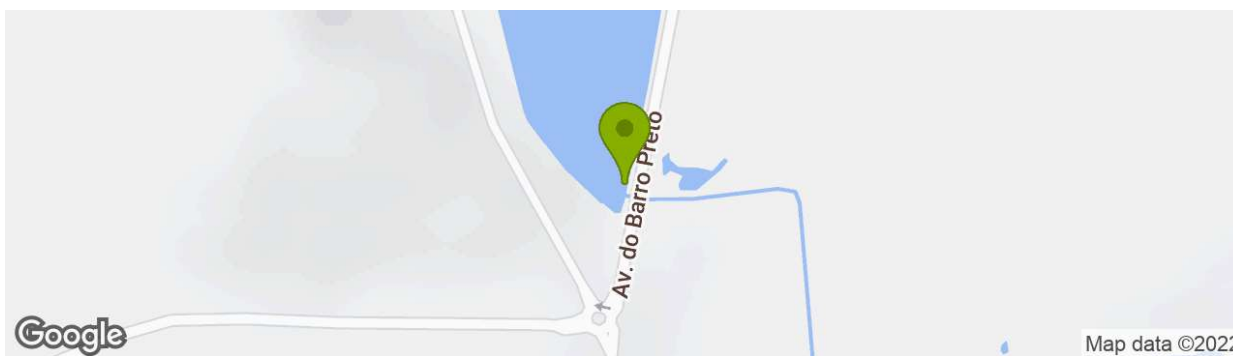

Endereço: GGMW+85 Cordeirópolis, SP, Brasil. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710232, long=-67.8353096, accuracy=14.78

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

31/05/2022

Data de término da fiscalização

31/05/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Vista geral da represa do Barro Preto.



Foto 2 - Detalhe 1 da bomba.



Foto 3 - Detalhe 2 da bomba.

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSP-3.1] Fotos de CSP-3.1



Foto 1 - Local sem cercamento e próximo à beira da rodovia.

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.2] Observações sobre CSP-3.2

N/a

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

SIM

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSP-3.4] Observações sobre CSP-3.4

Não há qualquer extintor no local.

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

SIM

[CSP-3.5] Observações sobre CSP-3.5

Não há identificação
alguma junto à
captação.

[CSP-3.8] Captação de água sem outorga

SIM

[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSP-3.14] Fotos de CSP-3.14



Foto 1 - Vegetação sem poda junto à bomba da captação.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#48449823


Item fiscalizado 7.980 - ETE CORDEIRÓPOLIS (Cordeirópolis)

ETE CORDEIRÓPOLIS

ETE CORDEIRÓPOLIS

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CORDEIRÓPOLIS](#)

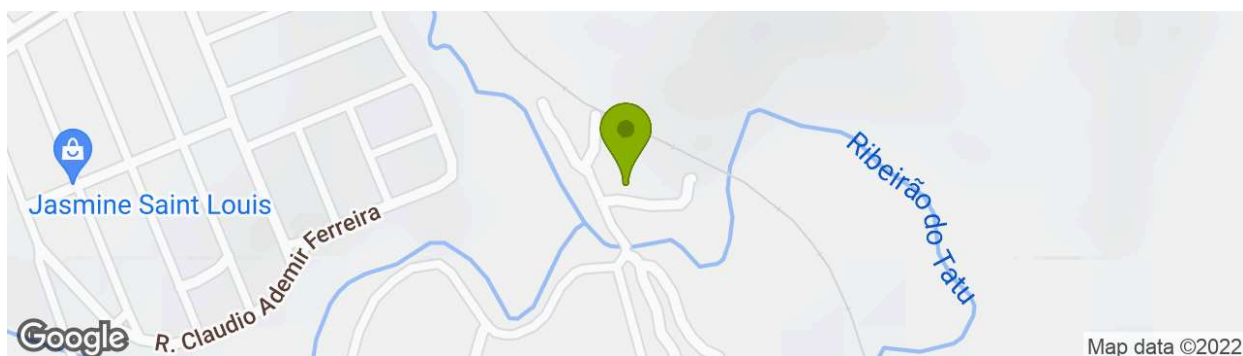

Endereço: GH24+HJ Cordeirópolis, SP, Brasil. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710187, long=-67.8353138, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 31/05/2022

Data de término da fiscalização 31/05/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Placa de inauguração da ETE.



Foto 2 - Detalhe do painel elétrico.



Foto 3 - Gerador junto à ETE.



Foto 4 - Vista geral 1 da ETE. De acordo com o Prestador, a espuma branca se deve à sobrecarga ocasionada pela chuva no dia anterior.



Foto 5 - Vista geral 2 da ETE.



Foto 6 - Vista geral 3 da ETE.



Foto 7 - Tanque de cloro e dosador.



Foto 8 - Caixa de contato.



Foto 9 - Bombas na chegada da ETE.

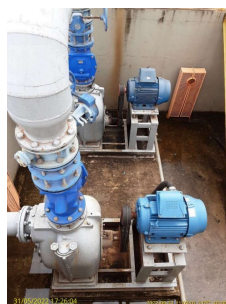


Foto 10 - Detalhe das bombas.



Foto 11 - Chegada do esgoto bruto.



Foto 12 - Gradeamento na chegada do esgoto bruto.



Foto 13 - Estação elevatória secundária.



Foto 14 - Vista da estrutura de tratamento.

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETE-8.1] Fotos de ETE-8.1



Foto 1 - Detalhe do cercamento da ETE.

[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[ETE-8.2] Fotos de ETE-8.2



Foto 1 - Estruturas de apoio para manutenção das bombas.

[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

SIM

[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência

SIM

[ETE-8.4] Observações sobre ETE-8.4

Não há chuveiro de emergência no local.

[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETE-8.6] Fotos de ETE-8.6



Foto 1 - EPI usado pelos operadores da ETE.

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[ETE-8.9] Observações sobre ETE-8.9

Não há extintor de incêndio.

[ETE-8.10] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETE-8.12] Fotos de ETE-8.12



Foto 1 - Detalhe 1 das condições do laboratório da ETE.



Foto 2 - Detalhe 2 das condições do laboratório da ETE.

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

SIM

[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

NÃO

[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[ETE-8.16] Fotos de ETE-8.16

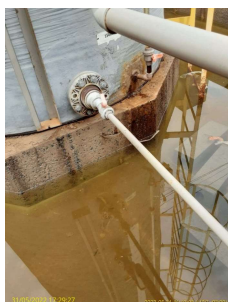


Foto 1 - Vazamento aparente (gotejamento) no tanque de cloro.

[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

SIM

[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

SIM

[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

SIM

[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

NÃO

[ETE-8.27] Observações sobre ETE-8.27

De acordo com o operador, não há geração significativa de lodo na ETE.

[ETE-8.27] Fotos de ETE-8.27



Foto 1 - Caçamba que seria usada para armazenamento de lodo sendo usada para estocar material descartado.

[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

SIM

[ETE-8.28] Observações sobre ETE-8.28

Há um macromedidor de saída, mas não está instalado.

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[ETE-8.29] Fotos de ETE-8.29



Foto 1 - Detalhe do esgoto nas passarelas e guarda-corpos que cercam o local de tratamento.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#48449704


Item fiscalizado 7.982 - ETA OSVALDO GRANUSSO (Cordeirópolis)

ETA OSVALDO GRANUSSO

ETA OSVALDO GRANUSSO - CORDEIRÓPOLIS

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA OSVALDO GRANUSSO - CORDEIRÓPOLIS](#)

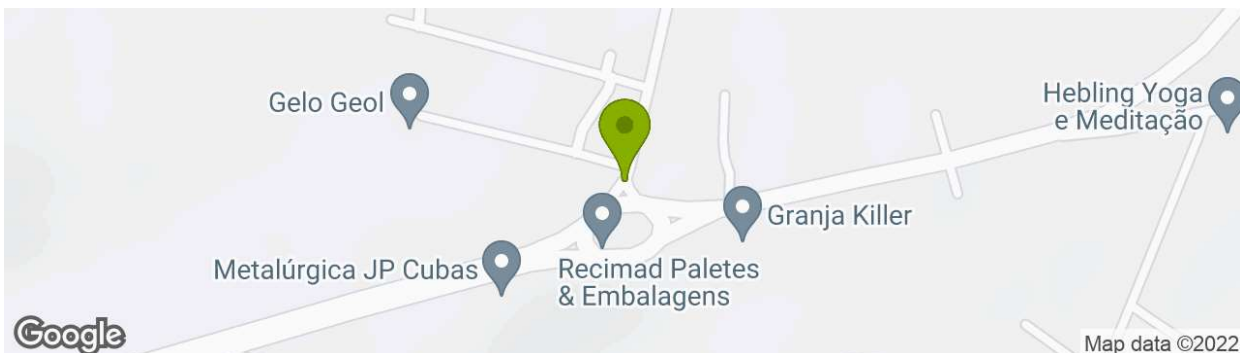

Endereço: Estr. Mun Paulo Botion, 65 - Cascalho, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 65. .

CEP: 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710221, long=-67.8353128, accuracy=15.067

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 31/05/2022

Data de término da fiscalização 31/05/2022

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

SIM

[ETA-5.0] Observações sobre ETA-5.0

A ETA trabalha com vazão de 85 L/s, havendo picos de 115 L/s.

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Painéis elétricos da ETA.



Foto 2 - Bombas usadas na retrolavagem.



Foto 3 - Vista lateral da ETA.



Foto 4 - Vista do reservatório junto à ETA, no qual se faz a dosagem de flúor e cloro.



Foto 5 - Detalhe de conexão entre dois módulos da ETA.



Foto 6 - Detalhe de lama nas estruturas da ETA. De acordo com o operador, a lama se deve a um evento isolado e que aos poucos está sendo retirada.



Foto 7 - Tanque de nivelamento.



Foto 8 - Detalhe dos filtros.



Foto 9 - Detalhe dos decantadores.

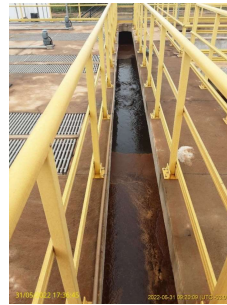


Foto 10 - Detalhe da floculação.



Foto 11 - Dosagem de PAC e pré-cloração na chegada da água bruta.



Foto 12 - Vista geral da ETA.

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.1] Fotos de ETA-5.1



Foto 1 - Detalhe do cercamento da ETA.

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

SIM

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

O lodo é encaminhado para um aterro, mas de acordo com o operador não há CADRI por haver irregularidades da documentação do próprio aterro.

[ETA-5.2] Fotos de ETA-5.2



Foto 1 - Água usada na retrolavagem.



Foto 2 - Tanque auxiliar para separação do lodo da água de retrolavagem.



Foto 3 - Bombeamento do lodo para a estrutura de secagem e armazenamento.



Foto 4 - Vista da estrutura de secagem e armazenamento do lodo.



Foto 5 - Secagem do lodo.



Foto 6 - Caçambas para depósito do lodo após secagem.

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3



Foto 1 - Chuveiro de emergência 1, próximo ao armazenamento de produtos químicos.

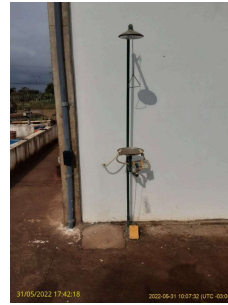


Foto 2 - Chuveiro de emergência 2, próximo aos galpões usados para estocagem de outros materiais.

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETA-5.4] Fotos de ETA-5.4



Foto 1 - EPI disponibilizado aos operadores da ETA.

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[ETA-5.5] Observações sobre ETA-5.5

Não há extintor de incêndio no local.

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

SIM

[ETA-5.7] Observações sobre ETA-5.7

Há um macromedidor, mas de acordo com o operador, o mesmo está quebrado.

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.9] Fotos de ETA-5.9



Foto 1 - Detalhe 1 da bancada do laboratório.



Foto 2 - Detalhe 2 da bancada do laboratório.



Foto 3 - Detalhe do monitor de visualização do flúor.

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.11] Fotos de ETA-5.11



Foto 1 - Tanques de PAC.



Foto 2 - Tanques de flúor.

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

SIM

[ETA-5.12] Fotos de ETA-5.12



Foto 1 - Local sem guarda-corpos e de fácil acesso.

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[ETA-5.13] Fotos de ETA-5.13



Foto 1 - Vazamentos sob a estrutura principal da ETA.



Foto 2 - Detalhe dos vazamentos sob a estrutura principal da ETA.



Foto 3 - Vazamento junto à conexão entre os módulos da ETA.



Foto 4 - Vazamento 1 na parte externa da ETA.



Foto 5 - Vazamento 2 na parte externa da ETA.



Foto 6 - Vazamento 3 na parte externa da ETA.

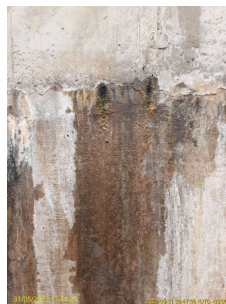


Foto 7 - Vazamento 4 na parte externa da ETA.

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[ETA-5.14] Observações sobre ETA-5.14

Não há extintor

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada

NÃO

[ETA-5.15] Fotos de ETA-5.15

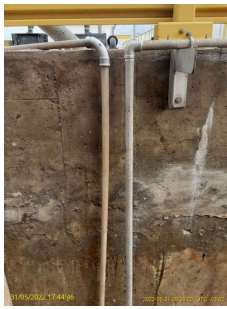


Foto 1 - Tubulação de PVC usada na aplicação de flúor.

[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada	NÃO
[ETA-5.16] Observações sobre ETA-5.16	Há pré-cloração e cloração durante o tratamento.
[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	SIM
[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	NÃO
[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade	SIM
[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	SIM
[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #48449546

João Mateus Boll Gallas

Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

(editado 3 vezes - última modificação: 01/07/2022 16:12:06)

É base de:

[Auto de Notificação 154/2022 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 195/2022 - Relatório de Fiscalização Programada - SAAE Cordeirópolis](#)

[Memorando 195/2022 - Relatório de Fiscalização Programada - SAAE Cordeirópolis](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/06/2022 13:19:30 João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.978..](#)

28/06/2022 14:17:48 João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.980..](#)

28/06/2022 14:18:30 João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.979..](#)

28/06/2022 14:19:03 João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.982..](#)

26/07/2022 08:15:42 João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 7.982..](#)

26/07/2022 08:18:03 João Mateus Boll Gallas D1 finalizou para edição.

29/07/2022 13:48:38 João Mateus Boll Gallas D1 emitiu o [Auto de Notificação 154/2022](#) a partir deste documento.

29/07/2022 13:49:34 João Mateus Boll Gallas D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 120/2022** com o certificado **JOÃO MATEUS BOLL GALLAS** CPF 426.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
120/2022

29/07/2022 13:49
(Encaminhado)

João G. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Para providências, por gentileza.

—
João Mateus Boll Gallas

Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas