



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
842.416.630.725.899.494

Arespcj

CC

13/09/2022 09:36

Município

Saema - Araras

· 19 35435500

2 setores envolvidos

☐ D2 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS

PRESTADOR: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Relatório 184/2022 – Verificação de Não Conformidades

Americana, setembro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Araras

Prefeito: Pedro Eliseu Filho

Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral,83 - Centro Araras/SP

Telefone: (19) 3547-3000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.679/2014, de 24/03/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras – SAEMA

Responsável legal: José Carlos Martini Júnior

Endereço: Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida

Telefone: (19) 3543-5500

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Lucas Zanchetta - Mecânico Industrial

Anderson Gabriel Martins - Auxiliar de Mecânico Industrial

3. FISCALIZAÇÃO

Em 18/08/2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Poço Residencial Lagoa	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
Poço Residencial Lagoa	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE 06 Residencial Lagoa	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE 06 Residencial Lagoa	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE 06 Residencial Lagoa	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
ETE Pacaembu	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE Pacaembu	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE Pacaembu	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE Pacaembu	ETE-8.20	Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Em até 180 dias
ETE Pacaembu	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
Reservatório Pacaembu	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
EEE Zona Norte	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE Zona Norte	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEE Zona Norte	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Estação Elevatória de Esgoto Jardim Apolo	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Estação Elevatória de Esgoto Jardim Apolo	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Poço Distrito Industrial	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias

Poço Distrito Industrial	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
Poço Distrito Industrial	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta (Alterada pela Resolução ARES-PCJ nº 293, de 24/05/2019)	Em até 180 dias
Poço Distrito Industrial	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
Poço Distrito Industrial	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança (Acrescida pela Resolução ARES-PCJ nº 293, de 24/05/2019)	Imediato
Reservatório Residencial Arnaldo Mazon	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Reservatório Residencial Arnaldo Mazon	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
Reservatório Distrito Industrial	RES-6.7	Inexistência de para-raios Inexistência de para-raios em reservatórios elevados (Alterada pela Resolução ARES-PCJ nº 129, de 01/02/2016)	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Item fiscalizado 8.123 - Poço Residencial Lagoa (Araras)

Poço Residencial Lagoa

CAPT POÇO RESIDENCIAL LAGOA - ARARAS

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO RESIDENCIAL LAGOA - ARARAS](#)

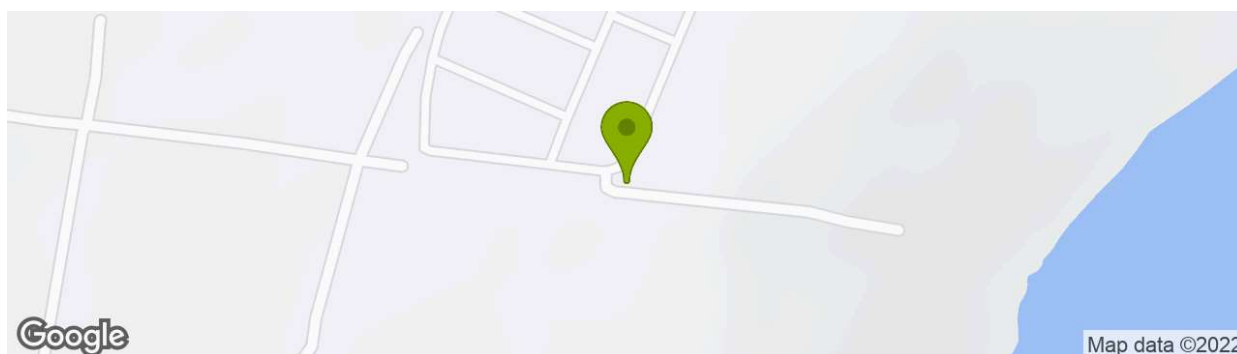

Endereço: JHPJ+C6 Araras - SP, Brasil. . **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710356, long=-67.835282, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Macromedidor do Poço Residencial Lagoa



Foto 2 - Cavelete do Poço Residencial Lagoa



Foto 3 - Tomada de água do Poço Residencial Lagoa



Foto 4 - Armazenamento e dosagem de produtos químicos para cloração e fluoretação.

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10

Portaria DAEE
3056/2016 - Prazo de
10 anos - Vazão 10
m³/h

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Não se aplica, pois não
havia extintor no local.

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da
água

NÃO

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#54219082


Item fiscalizado 8.122 - Reservatório Residencial Lagoa (Araras)

Reservatório Residencial Lagoa

RES. RESIDENCIAL LAGOA - ARARAS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RESIDENCIAL LAGOA - ARARAS](#)

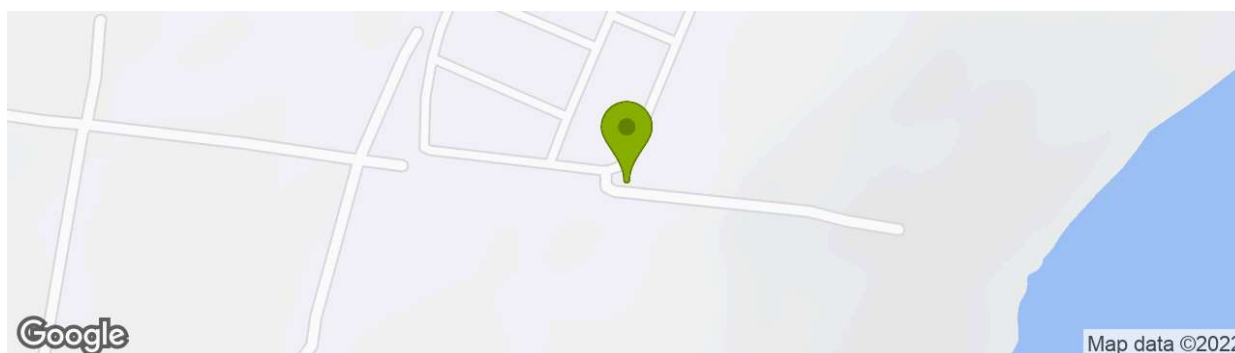

Endereço: JHPJ+C6 Araras - SP, Brasil. . **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710347, long=-67.8352792, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Reservatório em aço.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista do Reservatório Residencial Lagoa



Foto 2 - Vista da área do Reservatório Residencial Lagoa



Foto 3 - Escadas e guarda-corpo do Reservatório Residencial Lagoa

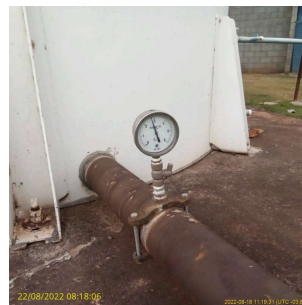


Foto 4 - Manômetro do Reservatório Residencial Lagoa

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Na parte superior do Reservatório e no guarda-corpos há marcas de oxidação (ferrugem).

Recomenda-se
avaliação e realizar as
providências
necessárias.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Pontos com marcas de oxidação na parte superior e no guarda-corpo do Reservatório Residencial Lagoa

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#54209094

Item fiscalizado 8.121 - EEE 06 Residencial Lagoa (Araras)

EEE 06 Residencial Lagoa

EEEB 06 RESIDENCIAL LAGOA (JOSÉ DALTRO) - ARARAS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 06 RESIDENCIAL LAGOA \(JOSÉ DALTRO\) - ARARAS](#)



Endereço: R. Carlos Alexandre Begnami, 13 - Jardim dos Eucaliptos, Araras - SP, 13603-050, Brasil. nº 13. . **CEP:** 13603-050 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710278, long=-67.8352843, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

Segundo SAEMA, essa estação elevatória foi construída pelo condomínio, início da operação 2011.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Placa de identificação da EEE Residencial Lagoa



Foto 2 - Poço de sucção da EEE Residencial Lagoa



Foto 3 - Vista externa da EEE Residencial Lagoa



Foto 4 - Painel elétrico da EEE Residencial Lagoa



Foto 5 - Gerador EEE Residencial Lagoa (inoperante)

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	SIM
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	SIM
[EEE-7.5] Observações sobre EEE-7.5	Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador.
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.10] Observações sobre EEE-7.10	Não se aplica, pois não havia extintor no local.
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.11] Observações sobre EEE-7.11	Não se aplica, pois não existe gradeamento.
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #54070555

Item fiscalizado 8.119 - Estação Elevatória de Esgoto Orquídea (Araras)

Estação Elevatória de Esgoto Orquídea

EEEB JARDIM DAS ORQUÍDEAS - ARARAS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB JARDIM DAS ORQUÍDEAS - ARARAS](#)



Endereço: Av. Loreto, 1526 - Alto Das Araras, Araras - SP, 13607-200, Brasil. nº 1526. . CEP: 13607-200 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710347, long=-67.8352763, accuracy=16.468

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Portão de acesso da EEE Orquídea



Foto 2 - Vista externa da EEE Orquídea



Foto 3 - Painel elétrico da EEE Orquídea



Foto 4 - Gerador da EEE Orquídea

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

NÃO

[EEE-7.5] Fotos de EEE-7.5



Foto 1 - Gradeamento da ETE Orquídea

[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO

[EEE-7.10] Fotos de ETE-7.10



Foto 1 - Extintor de incêndio da ETE Orquídea

[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #54070548

Item fiscalizado 8.118 - ETE Pacaembu (Araras)

ETE Pacaembu

ETE PACAEMBU - ARARAS

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE PACAEMBU - ARARAS](#)



Map data ©2022

Endereço: MMH5+F4 Araras - SP, Brasil. . **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710329, long=-67.835284, accuracy=14.849

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0

ETE Construída por
empreendedor, em pré-
operação pelo SAEMA.
Vazão: 10 l/s

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Gradeamento da ETE Pacaembu



Foto 2 - Calha Parshall da ETE Pacaembu



Foto 3 - Estação elevatória de esgoto no interior
da ETE Pacaembu



Foto 4 - Conjuntos motobombas da elevatória de
esgoto



Foto 5 - UASB e biofiltro da ETE Pacaembu



Foto 6 - Guarda-corpo dos reatores da ETE Pacaembu



Foto 7 - Vista do gerador e dos sopradores da ETE Pacaembu



Foto 8 - Pannel de comando e controle da ETE Pacaembu



Foto 9 - Poço de sucção da ETE Pacaembu



Foto 10 - Vista interna da ETE Pacaembu

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	NÃO
[ETE-8.3] Observações sobre ETE-8.3	Não foi produzido lodo até o momento
[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência	NÃO
[ETE-8.4] Observações sobre ETE-8.4	Não existe laboratório no local.
[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NÃO
[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[ETE-8.10] Ausência de identificação da área	SIM

[ETE-8.10] Fotos de ETE-8.10



Foto 1 - Vista externa da ETE Pacaembu

[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	NÃO
[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11	Não se aplica.
[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	NÃO
[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	SIM
[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	NÃO
[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO
[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETE-8.17] Observações sobre ETE-8.17	Não havia extintor no local.
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	SIM
[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	SIM
[ETE-8.25] Observações sobre ETE-8.25	Segundo prestador, estão providenciando com a Construtora
[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	NÃO
[ETE-8.26] Observações sobre ETE-8.26	Segundo prestador, o esgoto tratado é lançado no coletor tronco de esgoto do município.
[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	NÃO
[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	NÃO
[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#54070254

Item fiscalizado 8.117 - Reservatório Pacaembu (Araras)

Reservatório Pacaembu

RES. RESIDENCIAL PACAEMBU - ARARAS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RESIDENCIAL PACAEMBU - ARARAS](#)



Endereço: MMC5+PJ Araras - SP, Brasil. . **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710254, long=-67.8352778, accuracy=14.084

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

18/08/2022

Data de término da fiscalização

18/08/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista externa da área do Reservatório Pacaembu



Foto 2 - Reservatório Pacaembu

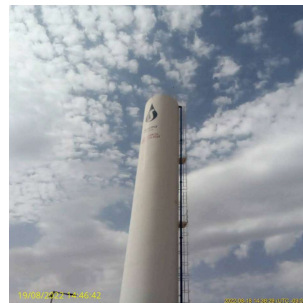


Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo do Reservatório Pacaembu e identificação do SAEMA



Foto 4 - Válvula reguladora de pressão do Reservatório Pacaembu



Foto 5 - Tubo extravasor do Reservatório Pacaembu

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	SIM
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#54070492


Item fiscalizado 8.116 - EEE Zona Norte (Araras)

EEE Zona Norte

EEEB ZONA NORTE - ARARAS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB ZONA NORTE - ARARAS](#)

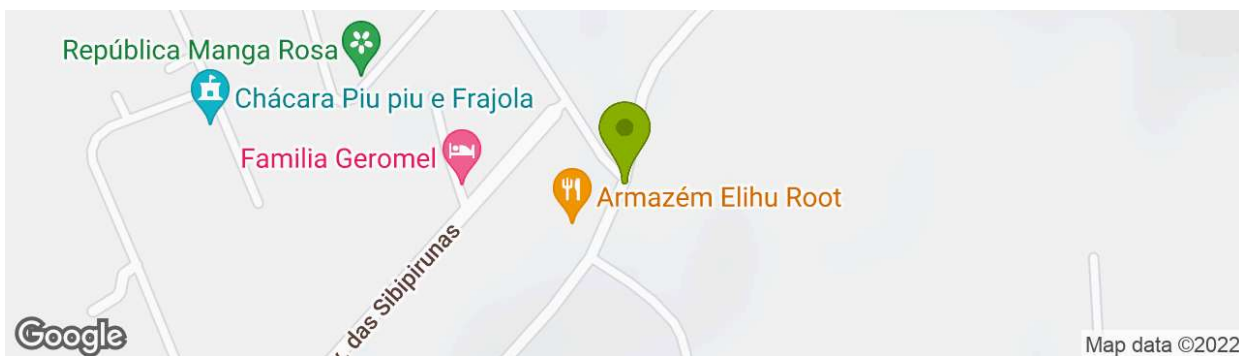

Endereço: Av. Fábio da Silva Prado, 14868 - Res. Santa Monica, Araras - SP, 13604-042, Brasil.
nº 14868. . CEP: 13604-042 / Cidade: Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971032, long=-67.8352807, accuracy=15.208

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Gradeamento da EEE Zona Norte

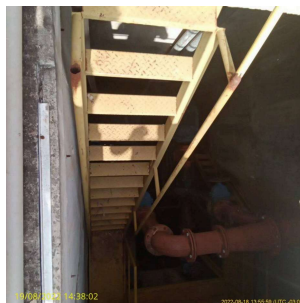


Foto 2 - Acesso a EEE Zona Norte



Foto 3 - Vista da cabine dos painéis elétricos



Foto 5 - Gerador da EEE Zona Norte



Foto 4 - Extintor de incêndio

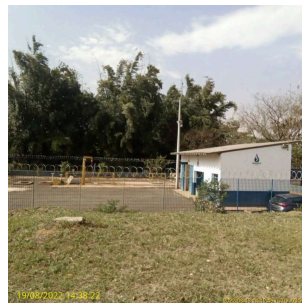


Foto 6 - Vista interna da EEE Zona Norte

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.2] Observações sobre EEE-7.2	Segundo prestador, o caminhão munck é utilizado para manutenção.
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	SIM
[EEE-7.3] Observações sobre EEE-7.3	Entupida\Problema no inversor. Necessário tomar as providencias necessária para colocar a bomba reserva em operação.
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	SIM

[EEE-7.9] Fotos de EEE-7.9

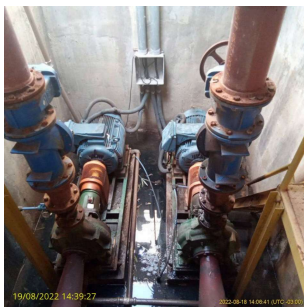


Foto 1 - Existência de vazamentos nas bombas da EEE Zona Norte



Foto 2 - Existência de vazamentos nas bombas da EEE Zona Norte

[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

NÃO

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12

Necessário limpeza da casa de bombas.

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12

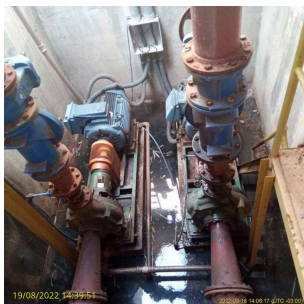


Foto 1 - Vista do interior da elevatória

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#54070408

Item fiscalizado 8.115 - Estação Elevatória de Esgoto Jardim Apolo (Araras)

Estação Elevatória de Esgoto Jardim Apolo

EEEB JARDIM APOLO - ARARAS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB JARDIM APOLO - ARARAS](#)



Endereço: R. Xavantes, 800 - Jardim Aeroporto, Araras - SP, 13605-320, Brasil. nº 800. . CEP: 13605-320 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710382, long=-67.8352807, accuracy=16.592

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista externa da EEE Jardim Apolo



Foto 2 - Conjuntos motobombas da EEE Jardim Apolo



Foto 3 - Vista interna EEE Jardim Apolo



Foto 4 - Gerador da EEE Jardim Apolo



Foto 5 - Placa de Mapa de risco da EEE Jardim Apolo

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEE-7.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro	NÃO
[EEE-7.6] Ausência de identificação da área	SIM
[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEE-7.10] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[EEE-7.10] Observações sobre EEE-7.10	Não se aplica, pois não havia extintor no local.
[EEE-7.11] Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	NÃO
[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #54070476


Item fiscalizado 8.114 - Poço Distrito Industrial (Araras)

Poço Distrito Industrial

CAPT POÇO DISTRITO INDUSTRIAL V - ARARAS

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO DISTRITO INDUSTRIAL V - ARARAS](#)

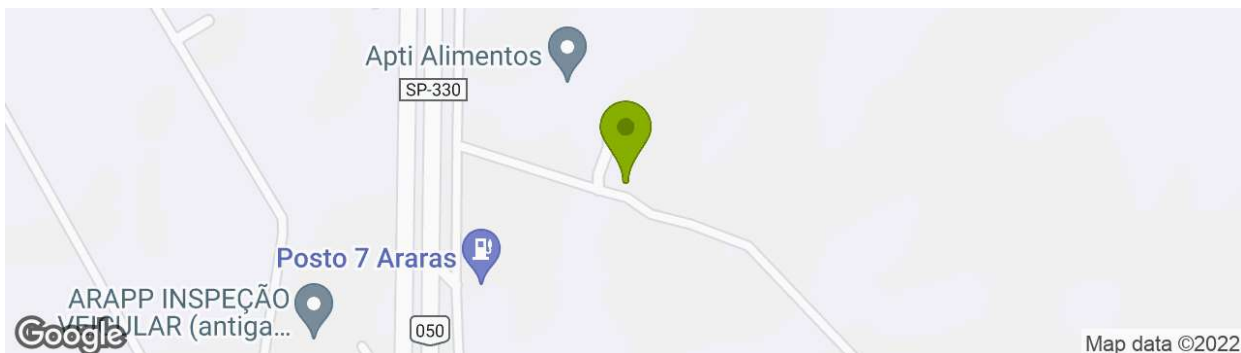

Endereço: HJR7+J2 Araras - SP, Brasil. . **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710322, long=-67.8352815, accuracy=14.533

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

Conforme informado no local, faz 6 meses que a bomba do poço travou. Abastecimento ocorrendo com caminhão pipa.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista interna do Poço Distrito Industrial

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

SIM

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	SIM
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	SIM
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10	Portaria DAEE nº 1643/2013 - Prazo de 10 anos - Vazão 17,50 m³/h
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14	Não se aplica, poço fora de operação.
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	Não se aplica, poço fora de operação.
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17	Necessário colocar o poço em operação.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais#54070400

Item fiscalizado 8.113 - Reservatório Residencial Arnaldo Mazon (Araras)

Reservatório Residencial Arnaldo Mazon

RES. CONJUNTO RESIDENCIAL ARNALDO MAZON - ARARAS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CONJUNTO RESIDENCIAL ARNALDO MAZON - ARARAS](#)



Endereço: Av. Pres. Costa e Silva, 168 - Conj. Hab. Narciso Gomes, Araras - SP, 13601-445, Brasil. nº 168. . **CEP:** 13601-445 / **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710342, long=-67.8352797, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 18/08/2022

Data de término da fiscalização 18/08/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Res. Arn. Mazon



Foto 2 - Vista externa do Reservatório Res. Arn. Mazon

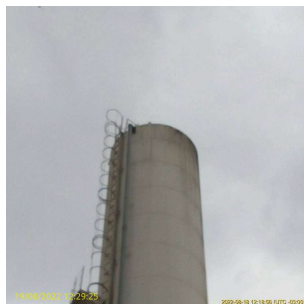


Foto 3 - Guarda-corpo e escada do Reservatório Res. Arn. Mazon



Foto 4 - Escada do Reservatório Res. Arn. Mazon



Foto 5 - Para-raio e guarda-corpo do Reservatório
Res. Arn. Mazon

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

Recomenda-se
restrição de acesso
(Foto 4), com
instalação de cadeado.

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Ausência de cercamento do Reservatório
Res. Arnaldo Mazon

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Vista dos guarda-corpos do Reservatório
Residencial Arnaldo Mazon

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

SIM

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#54070319


tem fiscalizado 8.112 - Reservatório Distrito Industrial (Araras)

Reservatório Distrito Industrial

RES. DISTRITO INDUSTRIAL V - ARARAS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DISTRITO INDUSTRIAL V - ARARAS](#)

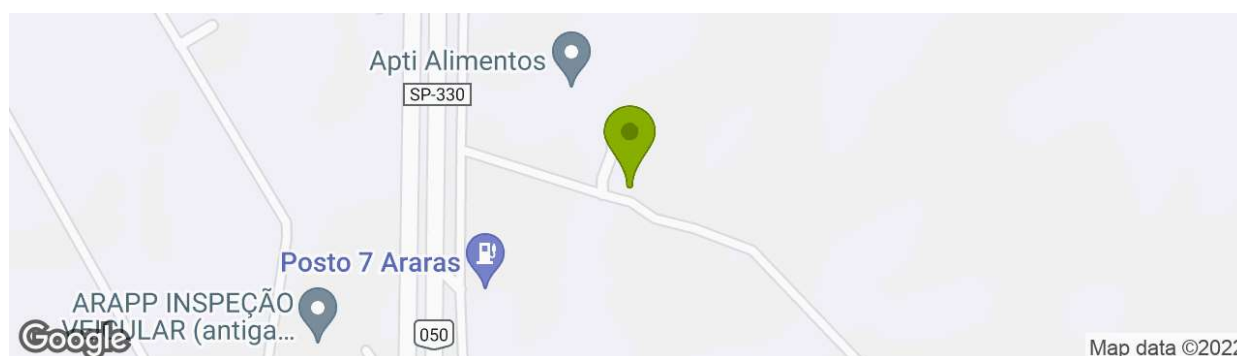

Endereço: HJR7+J2 Araras - SP, Brasil. . **Cidade:** Araras, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710378, long=-67.8352835, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

18/08/2022

Data de término da fiscalização

18/08/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista do Reservatório Distrito Industrial



Foto 2 - Manômetro do Reservatório Distrito Industrial

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	SIM
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #54070397

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 5 vezes - última modificação: 15/09/2022 08:49:13)

É base de:

[Auto de Notificação 185/2022 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 256/2022 - Relatório de Fiscalização - Araras](#)

[Ofício 671/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

[Proc. Administrativo 260/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Ofício 975/2024 - Encaminhamento de Ofício

Ofício 1.082/2024 - Encaminhamento de Ofício

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/09/2022 14:23:36 Diego Ruiz Soares **D1** emitiu o [Auto de Notificação 185/2022](#) a partir deste documento.

20/09/2022 14:25:22 Diego Ruiz Soares **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 184/2022** com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF 387.XXX.XXX-00 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

2 Despachos não lidos

Tramitação 2- **184/2022**

20/09/2022 14:27
(Encaminhado)

Diego S. **D2**

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Para providências.

Carolina Zaramelo Carvalho - DTO

—
Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/09/2022 14:27:32 E-mail para fiscalizacao@arespcj.com.br **E-mail entregue, clicado (2)**

Tramitação 3- **184/2022**

14/09/2023 08:58
(Respondido)

Diego S. **D2**

D2 - Médias e Gr...

A/C Diego S.
CC

Durante fiscalização realizada em 31/08/2023 - Relatório 151/2023, foi constatado que o Poço Distrito Industrial havia sido desativa e que foi perfurado um novo poço próximo, na mesma área do antigo. Assim, em função da desativação do poço antigo, considera-se como excluídos os prazos para as não conformidades referentes ao mesmo.

—
Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 09/09/2025 16:21:39 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc