



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
855.916.693.092.230.914

Arespcj

CC

24/11/2022 14:00

Município

SAAEJ - Jaboticabal

· 16996062765

2 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

PRESTADOR:SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL (SAAEJ)

Verificação de Não Conformidades

Americana, novembro de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Prefeito: Emerson Rodrigo Camargo

Endereço: Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160

Telefone: (16) 3209-3322

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4831, de 17/05/17

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal (SAAEJ)

Responsável legal: Alexandre Antonio Fidelis Martins

Endereço: Rua Jornalista Cláudio Luís Berchielli, 345, Jaboticabal/SP

Telefone: (16) 3209-9900

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Joel Andrade – Diretor Técnico de Planejamento e Controle

3. FISCALIZAÇÃO

Em 25 e 26/10/2022 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
Reservatório São José	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT Estiva	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Poço 3 estiva	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Poço 3 estiva	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
Poço 3 estiva	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Poço 3 estiva	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Poço São José	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Poço São José	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Poço Romana	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Poço Romana	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
Poço Morada Nova	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Poço Morada Nova	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
Poço 1 Estiva	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
ETA Estiva	ETA-5.5	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE Lusitânia	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Poço Bom Jesus	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Poço Bom Jesus	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT Bairro Alto - Santo antonio e vale do sol	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Poço 12 Bairro Alto	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
Poço 12 Bairro Alto	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Semienterrado Manta Pead Bairro Alto	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

Semienterrado Manta Pead Bairro Alto	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Semienterrado Manta Pead Bairro Alto*	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Jardim São Marcos	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Jardim São Marcos	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Booster de Residencial Jaboticabal	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
Booster de Residencial Jaboticabal	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Booster de Residencial Jaboticabal	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Athenas Paulista 1	RES-6.7	Inexistência de para-raios Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Athenas Paulista 1	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Circular Bairro Alto - Perina	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório Circular Bairro Alto - Perina	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

*Foram constatadas várias não conformidades no Reservatório Semienterrado de 2.500 m³ situado na Rua Comendador João Maricato, 711, Bairro Alto, portanto sem condições operacionais adequadas – está sem cobertura e com contaminantes na água tratada reservada, colocando em risco a população abastecida com água potencialmente de má qualidade. Solicita-se ação urgente do prestador para sanar essa situação.

Além das não conformidades anotadas, observou-se ausência de tampa no tubo de medição de nível no Poço 3 Estiva - (itm 8.414). Recomenda-se que haja podas mais regulares nos sistemas da SAAEJ, pois no ato da fiscalização muitas áreas apresentaram-se com vegetação elevada.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.408 - Reservatório Romana (Jaboticabal)

Reservatório Romana

RES. ROMANA - JABOTICABAL

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ROMANA - JABOTICABAL](#)



Endereço: R. José Mendes Baptista, 350 - Barreiro, Jaboticabal - SP, 14882-196, Brasil. nº 350.
. CEP: 14882-196 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.97104, long=-67.8352882, accuracy=12.005

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Reservatório em aço

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral Reservatório Romana



Foto 2 - Portão de acesso ao Reservatório e poço Romana



Foto 3 - Vista da parte superior do reservatório - guarda-corpo e escada de acesso

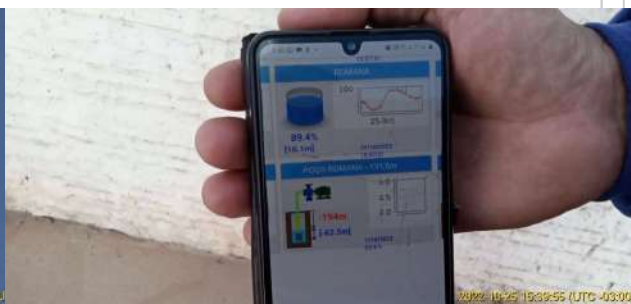


Foto 4 - Medição de nível do Reservatório Romana- Telemetria

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #58836704

Item fiscalizado 8.409 - Reservatório Jardim Bom Jesus (Jaboticabal)

Reservatório Jardim Bom Jesus

RESERVATÓRIO BOM JESUS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO BOM JESUS](#)



Endereço: R. Dr. Nelson Mendonça Júnior, 150 - Vale do Sol, Jaboticabal - SP, 14876, Brasil. nº 170. . CEP: 14876 / Bairro: Vale do Sol / Cidade: Jaboticabal, SP

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710382, long=-67.8352891, accuracy=14.492

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Portão de acesso ao reservatório e poço
Jardim Bom Jesus



Foto 2 - Reservatório Jardim Bom Jesus



Foto 3 - Escada de acesso, com guarda-corpo



Foto 4 - Medição de Nível - Telemetria

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais


#58836701

Reservatório São José

RES. SÃO JOSÉ - JABOTICABAL

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SÃO JOSÉ - JABOTICABAL](#)

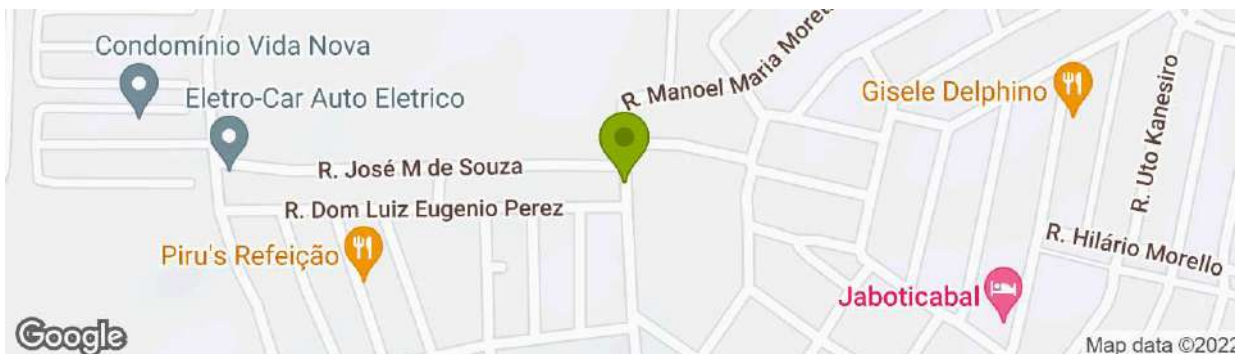

Endereço: Av. Francisco Alves de Oliveira, 1241 - Barreiro, Jaboticabal - SP, 14882-140, Brasil.
nº 1241. . CEP: 14882-140 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971042, long=-67.8352866, accuracy=12.243

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório São José



Foto 2 - Medição de Nível - Telemetria



Foto 3 - Guarda-corpo e escada de acesso ao reservatório



Foto 4 - Portão de acesso, ao poço e reservatório São José

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Localização de vazamento no Reservatório São José

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58836706

Item fiscalizado 8.412 - EEAT Estiva (Jaboticabal)

EEAT Estiva

EEAT ESTIVA - JABOTICABAL

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ESTIVA - JABOTICABAL](#)



Endereço: R. Tosio Matusita, 320 - Jaboticabal, SP, 14883, Brasil. nº 320. . **CEP:** 14883 /
Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710461, long=-67.835289, accuracy=15.71

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

NÃO

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Casa de bombas EEAT Estiva



Foto 2 - Conjunto motobomba em operação



Foto 3 - Painel de comando e controle da EEAT Estiva



Foto 4 - Conjunto motobomba reserva da EEAT Estiva



Foto 5 - Portão de acesso, a estação elevatória
(EEAT Estiva)

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM

[EEA-4.4] Fotos de EEA-4.4



Foto 1 - Ausência de extintor de incêndio em local
destinado para tal

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #58837760

Item fiscalizado 8.413 - Elevado Morada Nova (Jaboticabal)

Elevado Morada Nova

ELEVADO MORADA NOVA



Endereço: Av. José Batista Ferreira, 1486 - Jardim Universitário, Jaboticabal - SP, 14883, Brasil.
nº 1486. . **CEP:** 14883 / **Bairro:** Jardim Universitário / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710473, long=-67.8352867, accuracy=20.0

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	25/10/2022
Data de término da fiscalização	25/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Morada Nova



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Medição de Nível - Telemetria

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #58837780

Item fiscalizado 8.414 - Poço 3 Estiva (Jaboticabal)

Poço 3 Estiva

POÇO 3 ESTIVA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 3 ESTIVA](#)



Endereço: QM7Q+VV Jaboticabal, SP, Brasil. . Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710443, long=-67.8352872, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Aspecto geral entrada da área do Poço 3 Estiva

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.4] Observações sobre CSB-2.4

A área não está identificada.

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de proteção do Poço 3 Estiva

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

SIM

[CSB-2.8] Observações sobre CSB-2.8

Não havia tomada de água para coleta de água bruta.

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Macromedidor e ausência de tomada de água para coleta de água bruta.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível sem tampa de proteção

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Observações sobre CSB-2.12

Pequeno vazamento na
conexão da tubulação
do Poço 3

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

A vegetação encontrou-se alta no momento da fiscalização, indicando necessidade de maior frequência de capinas.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vegetação alta no momento da
fiscalização

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58837738


Item fiscalizado 8.415 - Poço São Jose

Poço São Jose

CAPT POÇO SÃO JOSÉ - JABOTICABAL

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO SÃO JOSÉ - JABOTICABAL](#)

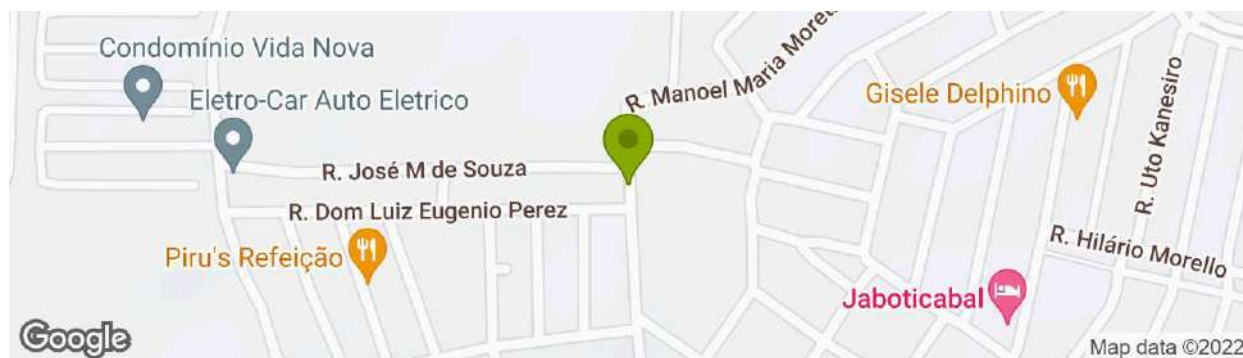

Endereço: Av. Francisco Alves de Oliveira, 1241 - Barreiro, Jaboticabal - SP, 14882-140, Brasil.
nº 1241. . **CEP:** 14882-140 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710421, long=-67.835291, accuracy=14.989

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

25/10/2022

Data de término da fiscalização

25/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Macromedidor e ponto de tomada de água bruta



Foto 2 - Macromedidor do Poço São João



Foto 3 - Ponto de tomada de água bruta



Foto 4 - Detalhe de local do tubo medidor de nível

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

Não havia extintor de incêndio no local no momento da fiscalização.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Identificação da SAAEJ

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Tanque e dosagem de hipoclorito de sódio



Foto 2 - Tanque de fluoretação

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
---	-----

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #58837737

Item fiscalizado 8.416 - Poço Romana

Poço Romana

CAPT POÇO ROMANA - JABOTICABAL



Endereço: R. José Mendes Baptista, 350 - Barreiro, Jaboticabal - SP, 14882-196, Brasil. nº 350.
. CEP: 14882-196 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710469, long=-67.8353018, accuracy=18.386

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Portão de entrada do Poço Romana



Foto 2 - Conexões da captação do Poço Romana



Foto 3 - Macromedidor do Poço Romana



Foto 4 - Ponto de tomada de água do Poço Romana



Foto 5 - Sala de dosagem de produtos químicos



Foto 6 - Tanque de dosagem de produto químico
(1)



Foto 7 - Tanque de dosagem de produto químico
(2)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3	Não havia extintor de incêndio na área.
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	SIM
[CSB-2.4] Observações sobre CSB-2.4	Não havia placa de identificação na área no momento da fiscalização
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	SIM
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58837739

Item fiscalizado 8.417 - Poço Morada Nova

Poço Morada Nova

CAPT POÇO MORADA NOVA - JABOTICABAL

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO MORADA NOVA - JABOTICABAL](#)



Endereço: Av. José Batista Ferreira, 1486 - Jardim Universitário, Jaboticabal - SP, 14883, Brasil.
nº 1486. . CEP: 14883 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710489, long=-67.8352885, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Muro e portão de entrada do Poço
Morada Nova

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3

Ausência de extintor de incêndio no momento da fiscalização

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Placa de identificação do Poço Morada Nova

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

SIM

[CSB-2.8] Observações sobre CSB-2.8

Não havia tomada de água para coleta de água bruta no momento da fiscalização.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Tanque de dosagem de produtos químicos (1)



Foto 2 - Tanque de dosagem de produtos químicos (2)

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vegetação alta na área do Poço Morada
Nova

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #58837740


Item fiscalizado 8.418 - Poço 1 Estiva (Jaboticabal)

Poço 1 Estiva

POÇO 1 ESTIVA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 1 ESTIVA](#)

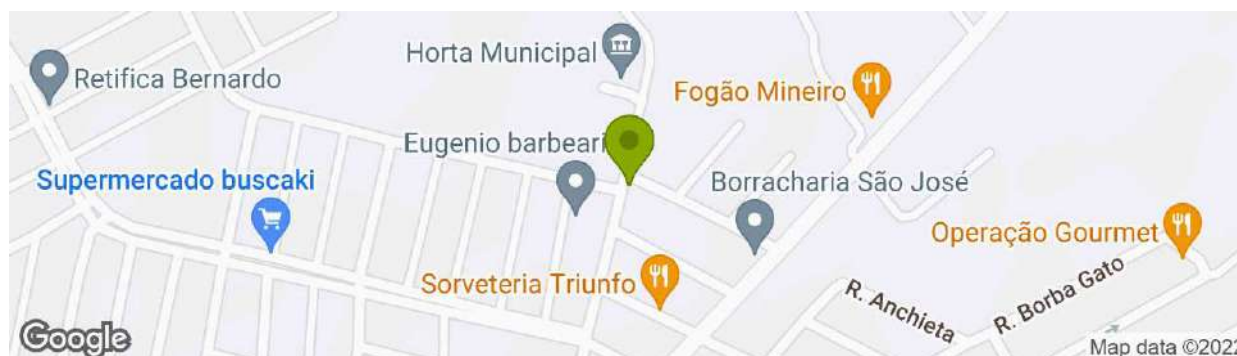

Endereço: R. Tosio Matusita, 320 - Jaboticabal, SP, 14883, Brasil. nº 320. . **CEP:** 14883 /
Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710426, long=-67.8352911, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Placa de identificação da área Estiva

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de proteção do Poço 1 Estiva

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor do Poço 1 Estiva

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

SIM

[CSB-2.8] Observações sobre CSB-2.8

Não havia tomada de água para coleta de água bruta no momento da fiscalização.

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tubulação de saída do Poço 1 sem tomada de água para coleta

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Detalhe com tubo de medição de nível

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58837741

Item fiscalizado 8.419 - Dreno Estiva (Jaboticabal)

Dreno Estiva

DRENO ESTIVA

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [DRENO ESTIVA](#)



Endereço: R. Tosio Matusita, 320 - Jaboticabal, SP, 14883, Brasil. nº 320. . **CEP:** 14883 /
Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710445, long=-67.8352894, accuracy=12.92

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

NÃO

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Chegada da captação subsuperficial
Estiva



Foto 2 - Identificação da área das captações
Estiva

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #58837743

Item fiscalizado 8.420 - ETA ESTIVA (Jaboticabal)

ETA ESTIVA

ETA ESTIVA

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA ESTIVA](#)



Endereço: R. Tosio Matusita, 320 - Jaboticabal, SP, 14883, Brasil. nº 320. . **CEP:** 14883 /
Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710439, long=-67.8352944, accuracy=13.619

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

NÃO

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Poço de sucção à "ETA Estiva"



Foto 2 - Placa de identificação da casa de química da "ETA Estiva"



Foto 3 - Tanque de hipoclorito de sódio e bomba dosadora



Foto 4 - Ponto de dosagem de ácido fluorsilícico



Foto 5 - Mapa de risco da ETA Estiva



Foto 6 - Filtro Bag da ETA Estiva

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[ETA-5.5] Observações sobre ETA-5.5

Não havia extintor de incêndio no momento da inspeção.

[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5



Foto 1 - Ausência de extintor de incêndio no local destinado

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada

NÃO

[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58837742


Item fiscalizado 8.421 - Poço Lusitânia

Poço Lusitânia

CAPT POÇO LUSITÂNIA - JABOTICABAL

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO LUSITÂNIA - JABOTICABAL](#)

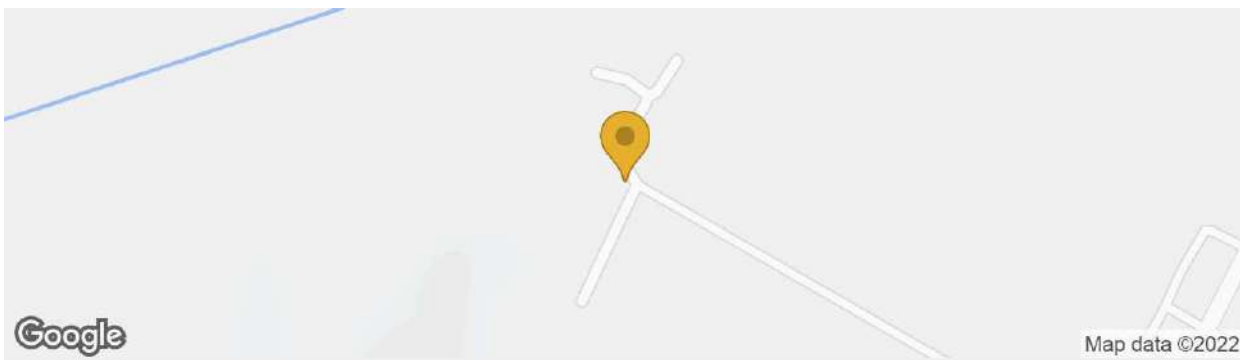

Google

Map data ©2022

Endereço: VPF7+FV Lusitânia, Jaboticabal - SP, Brasil. . **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.971045, long=-67.835292, accuracy=17.333

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

NÃO

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Porteira de entrada na área do Poço Lusitânia



Foto 2 - Cercamento da área do Poço Lusitânia



Foto 3 - Placa de identificação do Poço Lusitânia



Foto 4

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor do Poço Lusitânia

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta do Poço Lusitânia

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Cloração e fluoretação na rede

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58837745

Item fiscalizado 8.422 - Reservatório Lusitânia (Jaboticabal)

Reservatório Lusitânia

RES. DISTRITO DE LUSITÂNIA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DISTRITO DE LUSITÂNIA](#)



Endereço: Av. Teresa Ribeiro, 241 - bairro:, Jaboticabal - SP, Brasil. nº 241. . **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710439, long=-67.8352808, accuracy=13.581

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

25/10/2022

Data de término da fiscalização

25/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral do Reservatório Lusitânia



Foto 2 - Cercamento da área do do Reservatório Lusitânia



Foto 3 - Visão lateral do do Reservatório Lusitânia



Foto 4 - Quadro de energia do Reservatório Lusitânia

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Identificação no Reservatório Lusitânia

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Medição de nível por
telemetria

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medição de nível no Reservatório
Lusitânia por telemetria

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58837748


Item fiscalizado 8.423 - ETE Lusitânia

ETE Lusitânia

LUSITÂNIA

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [LUSITÂNIA](#)

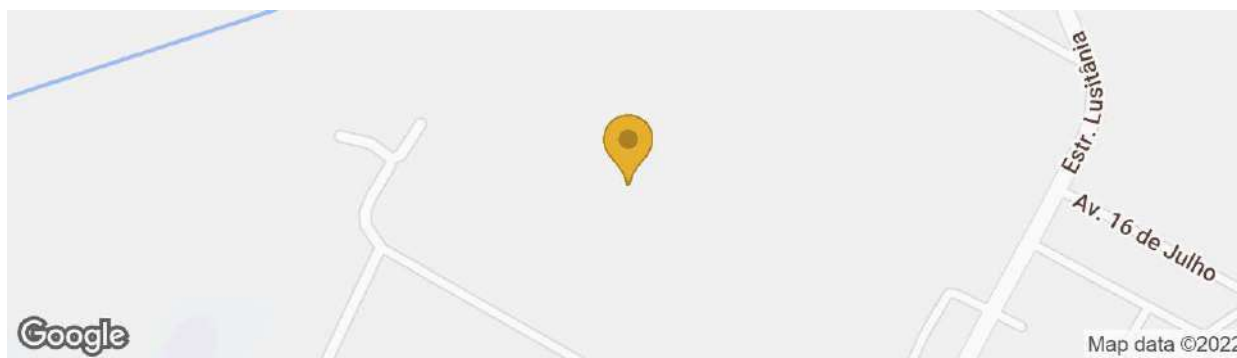

Endereço: VPF9+P2 Lusitânia, Jaboticabal - SP, Brasil. . **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710464, long=-67.8352904, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

25/10/2022

Data de término da fiscalização

25/10/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

NÃO

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Lagoa de estabilização da ETE Lusitânia



Foto 2 - gradeamento da ETE Lusitânia



Foto 3 - Medidor de vazão da ETE Lusitânia



Foto 4 - Placas de identificação da ETE Lusitânia



Foto 5 - Segunda lagoa de estabilização da ETE Lusitânia



Foto 6 - Segunda lagoa de estabilização da ETE Lusitânia

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[ETE-8.1] Observações sobre ETE-8.1

A área não estava devidamente cercada.

[ETE-8.10] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

NÃO

[ETE-8.29] Observações sobre ETE-8.29

Constatou-se disposição no solo de resíduos retirados de limpeza do gradeamento.

[ETE-8.29] Fotos de ETE-8.29



Foto 1 - Disposição de resíduos retirados do gradeamento no solo

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58837750

Item fiscalizado 8.424 - Poço Bom Jesus

Poço Bom Jesus

CAPT POÇO BOM JESUS - JABOTICABAL

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO BOM JESUS - JABOTICABAL](#)



Endereço: R. José Mendes Baptista, 350 - Barreiro, Jaboticabal - SP, 14882-196, Brasil. nº 350.
. CEP: 14882-196 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710455, long=-67.8352903, accuracy=15.323

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 25/10/2022

Data de término da fiscalização 25/10/2022

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Portão e muro da área do Poço Bom Jesus



Foto 2 - Alarme na área do Poço Bom Jesus



Foto 3 - Detalhes da captação do Poço Bom Jesus



Foto 4 - Macromedidor do Poço Bom Jesus



Foto 5 - Tubo medidor de nível do Poço Bom Jesus



Foto 6 - Ponto de tomada de água do Poço Bom Jesus



Foto 7 - Placa de inauguração do Poço Bom Jesus



Foto 8 - Casa de química do Poço Bom Jesus

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	NÃO
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO
[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	SIM
[CSB-2.12] Observações sobre CSB-2.12	Vazamento aparente na tubulação do Poço Bom Jesus.

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento aparente no Poço Bom Jesus

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Item fiscalizado 8.430 - EEAT BAIRRO ALTO (Jaboticabal)

EEAT BAIRRO ALTO

EEAT BAIRRO ALTO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT BAIRRO ALTO](#)

Endereço: R. Comendador João Maricato, 711 - Jardim Independencia, Jaboticabal - SP, 14875-500, Brasil. nº 711. . **CEP:** 14875-500 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710359, long=-67.8352928, accuracy=16.229

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

NÃO

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

Recalque bairro alto para os bairros Santo Antônio e Vale do sol

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Casa de bombas EEAT Bairro Alto



Foto 2 - Conjuntos moto-bomba em funcionamento e reserva da EEAT Bairro Alto (Santo Antônio e Vale do Sol)



Foto 3 - Quadro de comando da EEAT Bairro Alto
(Santo Antônio e Vale do Sol)



Foto 4 - Placa de inauguração da EEAT Bairro
Alto (Santo Antônio e Vale do Sol)

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #58908757

Item fiscalizado 8.431 - Poço 12 Bairro Alto (Jaboticabal)

Poço 12 Bairro Alto

POÇO 12 BAIRRO ALTO

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO 12 BAIRRO ALTO](#)



Endereço: R. Comendador João Maricato, 711 - Jardim Independencia, Jaboticabal - SP, 14875-500, Brasil. nº 711. . **CEP:** 14875-500 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710466, long=-67.8352867, accuracy=14.811

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

NÃO

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

O poço estava em manutenção, com auxílio de guindaste, por isso não foi possível fazer inspeção completa.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Poço Bairro Alto, com guindaste para retirada da bomba



Foto 2 - Poço Bairro Alto em manutenção

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Necessário colocar o poço em operação.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58908769

Item fiscalizado 8.432 - Semienterrado Manta Pead Bairro Alto (Jaboticabal)

Semienterrado Manta Pead Bairro Alto

SEMIENTERRADO MANTA PEAD BAIRRO ALTO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SEMIENTERRADO MANTA PEAD BAIRRO ALTO](#)



Endereço: Av. José Sanflorian, 2 - Alto, Jaboticabal - SP, 14875-285, Brasil. nº 2. . **CEP:** 14875-285 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710123, long=-67.8352883, accuracy=12.6

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório semienterrado bairro alto

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Marcas de vazamento na lateral do reservatório



Foto 2 - Marcas de vazamento na lateral do reservatório (2)



Foto 3 - Marcas de vazamento na lateral do reservatório (3)



Foto 4 - Cobertura do reservatório comprometida

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Ventilação do reservatório sem tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais.

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Na cobertura do reservatório ausentou-se telha em vários trechos, com parte da estrutura de madeira caída ao fundo do

reservatório. O fundo do reservatório também apresenta sedimentos em excesso.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Ausência de telha na cobertura do reservatório



Foto 2 - Estrutura do telhado comprometida e ausência de telha



Foto 3 - Fundo do reservatório com parte da estrutura desmoronada e excesso de sedimentos



Foto 4 - Incidência de luz no fundo do reservatório evidenciando pontos da cobertura com ausência de telha



Foto 5 - Estrutura da cobertura do reservatório comprometida

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58908496

Reservatório Jardim São Marcos

RES. LOTEAMENTO JARDIM SÃO MARCOS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. LOTEAMENTO JARDIM SÃO MARCOS](#)



Endereço: Alameda Onófre Benedito Gerbasi, 90 - Jardim São Marcos I, Jaboticabal - SP, 14887-224, Brasil. nº 90. . **CEP:** 14887-224 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710449, long=-67.8352957, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão geral do Reservatório São Marcos



Foto 2 - Placa de identificação do Reservatório São Marcos



Foto 3 - Vista do Reservatório São Marcos de dentro do terreno, vegetação alta no momento da inspeção.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Ponto de vazamento no Reservatório São Marcos



Foto 2 - Manchas de vazamento no Reservatório São Marcos

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

A vegetação encontrava-se alta no momento da fiscalização, indicando demanda de maior

regularidade de
capinas por parte do
prestador.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vegetação alta no terreno do
Reservatório São Marcos

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58919047

Item fiscalizado 8.434 - Booster de Residencial Jaboticabal

Booster de Residencial Jaboticabal

BOOSTER DO RESIDENCIAL JABOTICABAL

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER DO RESIDENCIAL JABOTICABAL](#)



Endereço: R. Mamoe Ota, 420 - Alto, Jaboticabal - SP, Brasil. nº 420. . **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710439, long=-67.8352864, accuracy=16.341

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/10/2022

Data de término da fiscalização

26/10/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

NÃO

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Cercamento da área do Booster da Residencial Jaboticabal



Foto 2 - Pão de entrada do Booster da Residencial Jaboticabal



Foto 3 - Casa de bombas do Booster da Residencial Jaboticabal



Foto 4 - Bombas da Booster da Residencial Jaboticabal, sendo uma suplente



Foto 5 - Quadro de comando do Booster da Residencial Jaboticabal



Foto 6 - Aspecto geral do Booster da Residencial Jaboticabal

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

SIM

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[EEA-4.10] Observações sobre EEA-4.10

Área do Booster do Residencial Jaboticabal com vegetação alta, demandando maior frequência de capinas.

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10



Foto 1 - Vegetação alta na área do Booster do Residencial Jaboticabal

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58919065

Item fiscalizado 8.435 - ETA Bairro Alto (Jaboticabal)

ETA Bairro Alto

ETA BAIRRO ALTO

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA BAIRRO ALTO](#)



Endereço: R. Comendador João Maricato, 711 - Jardim Independencia, Jaboticabal - SP, 14875-500, Brasil. nº 711. . **CEP:** 14875-500 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710446, long=-67.8352888, accuracy=13.945

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

NÃO

[ETA-5.0] Observações sobre ETA-5.0

Esta unidade é um estação de cloração e fluoretação da captação subterrânea Poço bairro alto.

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Tanque com hipoclorito de sódio e bomba dosadora



Foto 2 - Tanque com ácido fluorsilícico e bomba dosadora



Foto 3 - Ponto de dosagem dos produtos químicos

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #58919018

EEAT Bairro Alto - Perina

EEAT BAIRRO ALTO II

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT BAIRRO ALTO II](#)



Endereço: R. Orlando Souto Garcia, 134 - Alto, Jaboticabal - SP, 14875-218, Brasil. nº 134. .
CEP: 14875-218 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710438, long=-67.8352924, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

NÃO

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

Esta EEAT é conhecida como Perina, ela recalca água tratada para este bairro (Perina).

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Parte externa da casa de bombas



Foto 2 - Bomba da EEAT Perina



Foto 3 - Quadro de comando da EEAT Perina



Foto 4 - Local de posicionamento da bomba suplente da EEAT Perina



Foto 5 - Bomba retirada para manutenção - EEAT Perina

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58919005


Item fiscalizado 8.437 - Reservatório Athenas Paulista 1 (Jaboticabal)

Reservatório Athenas Paulista 1

RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA I

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. LOTEAMENTO ATHENAS PAULISTA I](#)

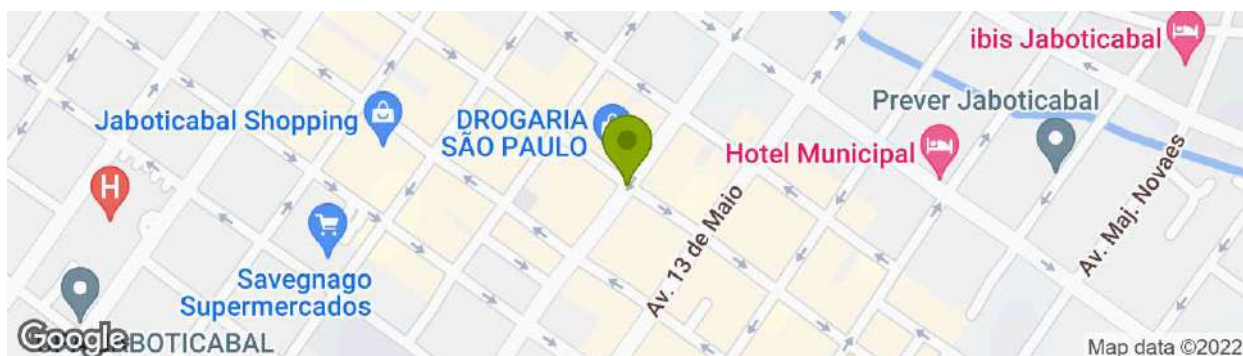

Endereço: Jaboticabal, SP, Brasil. . **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710462, long=-67.8352913, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/10/2022

Data de término da fiscalização 26/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Reservatório distribui
água recalcada do
Poço da Rodoviária

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Aspecto geral do reservatório Athenas
Paulista 1

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Identificação da área - Reservatório
Athenas Paulista 1

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medição de nível por telemetria - volume
agregado dos reservatórios Athenas Paulista 1 e 2

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

A área apresentou-se com mato alto, demandando maior atenção de manutenção de capina.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Área com mato alto no Reservatório
Athenas Paulista 1



Foto 2 - Área com mato alto no Reservatório
Athenas Paulista 1 (2)

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58919002

Item fiscalizado 8.438 - Reservatório Circular Bairro Alto - Perina (Jaboticabal)

Reservatório Circular Bairro Alto - Perina

SEMIENTERRADO CIRCULAR BAIRRO ALTO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SEMIENTERRADO CIRCULAR BAIRRO ALTO](#)



Endereço: R. Orlando Souto Garcia, 134 - Alto, Jaboticabal - SP, 14875-218, Brasil. nº 134. .

CEP: 14875-218 / **Cidade:** Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710448, long=-67.8352923, accuracy=13.102

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/10/2022

Data de término da fiscalização

26/10/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório semi-enterrado circular bairro alto



Foto 2 - Estrutura interna reservatório semi-enterrado circular bairro alto



Foto 3 - Estrutura interna reservatório semi-enterrado circular bairro alto (2)



Foto 4

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Abertura de ventilação sem tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação



Foto 2 - Abertura de ventilação sem tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação (2)

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14

**Foto 1** - Vegetação no topo do reservatório, sobre a ventilação**Foto 2** - Vegetação no topo do reservatório, sobre a ventilação (2)

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado


Observações Gerais

#58919006

Item fiscalizado 8.439 - EEAT José da Costa Damascagni (Jaboticabal)

EEAT José da Costa Damascagni

BOOSTER JOSÉ DA COSTA DAMASCANO

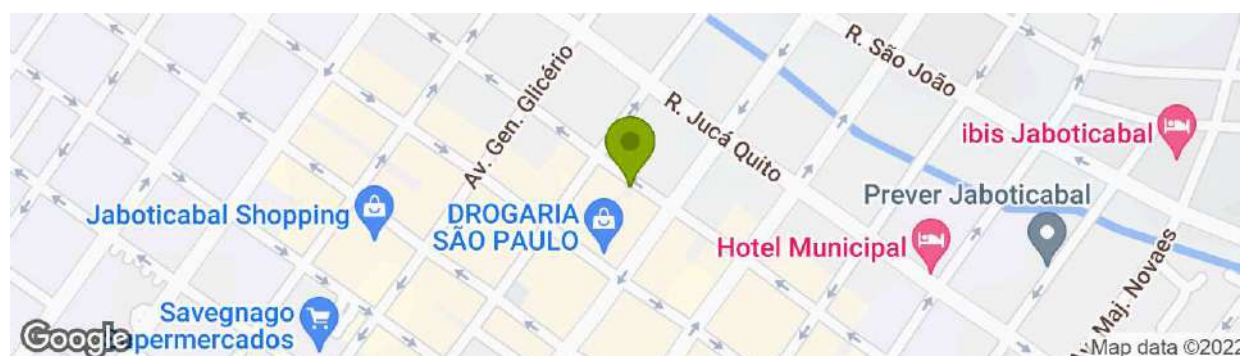Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [BOOSTER JOSÉ DA COSTA DAMASCANO](#)

Endereço: R. São Sebastião, 353 - Centro, Jaboticabal - SP, 14870-720, Brasil. nº 353. . CEP: 14870-720 / Cidade: Jaboticabal, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710473, long=-67.8352825, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/10/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

NÃO

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Identificação da área



Foto 2 - Sala de bombas com duas bombas em operação e uma reserva.



Foto 3 - Quadro elétrico de comando da EEAT



Foto 4 - Extintor de incêndio na sala de bombas

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#58919003

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 4 vezes - última modificação: 28/11/2022 16:19:48)

É base de:

Auto de Notificação 242/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 332/2022 - Relatório de fiscalização em sistemas de água e esgoto - Jaboticabal

Ofício 939/2022 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 344/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Relatório de Fiscalização 269/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Memorando 359/2022 - Relatório de Fiscalização com auxílio de Drone - Jaboticabal

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/11/2022 10:25:59

Paulo Marcos Faria Maciel

D1

 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.414..](#)

25/11/2022 10:28:10

Paulo Marcos Faria Maciel

D1

 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.415..](#)

25/11/2022 10:36:38

Paulo Marcos Faria Maciel

D1

 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.416..](#)

25/11/2022 10:38:06

Paulo Marcos Faria Maciel

D1

 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.417..](#)

25/11/2022 10:40:07

Paulo Marcos Faria Maciel

D1

 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.417..](#)

25/11/2022 10:42:05

Paulo Marcos Faria Maciel

D1

 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.416..](#)

25/11/2022 10:48:10

Paulo Marcos Faria Maciel

D1

 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.423..](#)

25/11/2022 10:51:17

Paulo Marcos Faria Maciel

D1

 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.424..](#)

28/11/2022 08:39:17

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 253/2022** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL CPF 089.XXX.XXX-67** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

28/11/2022 08:43:37

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** emitiu o [Auto de Notificação 242/2022](#) a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
253/2022

28/11/2022 08:46

(Encaminhado)

Paulo M. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado **Philippe Ibrahim Ahmed - DTO** ,
segue para providências,
Atenciosamente

—
Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

28/11/2022 08:46:46

E-mail para philippe@arespcj.com.br **E-mail entregue (1)** ⇐

28/11/2022 11:39:02

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.417..](#)

28/11/2022 11:55:53

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.434..](#)

28/11/2022 11:56:49

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.424..](#)

28/11/2022 11:58:05

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.423..](#)

28/11/2022 12:00:08

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.421..](#)

28/11/2022 12:01:20

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.416..](#)

28/11/2022 12:02:11

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.415..](#)

28/11/2022 15:28:48

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.423..](#)

28/11/2022 16:19:00

Paulo Marcos Faria Maciel **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.423..](#)

