

**Relatório de Fiscalização 013/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
170.416.739.820.995.829

Arespcj

CC

17/01/2023 16:01

Município

Saaedoco - Dois Córregos

· 14 36524483

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização e Acompanhamento de CAC

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
DOIS CÓRREGOS

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE DOIS CÓRREGOS (SAAEDOCO)

**Verificação de Não Conformidades e Acompanhamento do Cumprimento do Compromisso de
Ajustamento de Conduta (CAC)**

Americana, janeiro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dois Córregos

Prefeito: Ruy Diomedes Favaro

Endereço: Praça Francisco Simões, S/N - Centro - Dois Córregos/SP

Telefone: (14) 3652-9500

E-mail: ouvidoria@doiscorregos.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.589, de 13/05/2020

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos - SAAEDOCO

Responsável legal: Fernando Carlos Mashorca (superintendente)

Endereço: Rua João de Oliveira Simões, nº 862 - Centro

Telefone: (14) 3652-9494

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização



2.2 PRESTADOR

Fernando Carlos Mashorca - Superintendente

Alan Alves Barros - Engº Civil - SAAEDOCO

3. FISCALIZAÇÃO

3.1 - Verificação de Não Conformidades

Em 06/01/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3.2 - Acompanhamento do Cumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC)

O Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) é um dispositivo alternativo à imposição de penalidade previsto na Resolução ARES-PCJ nº71/2014, em que as partes (Prestador e Agência) ajustam as obrigações do prestador, particularizando as etapas de execução e respectivos prazos para cada elemento ou não conformidade. As metas estabelecidas no referido termo devem ser compatíveis com as obrigações previstas na lei, nos regulamentos e contratos que regem a prestação de serviços, e o seu descumprimento enseja, necessariamente, a aplicação de multa no valor da Não Conformidade apontada e não resolvida acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos do Art. 34, §8º, da Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

O SAAEDOCO-Dois Córregos e a ARES-PCJ firmaram o CAC nº 29/2019, cujo Anexo I estabeleceu prazos para resolução das Não Conformidades apontadas em fiscalizações anteriores. Assim, conjuntamente à Fiscalização para Verificação de Não Conformidades, em 06/01/2023 foi realizada inspeções de campo nos Reservatórios Filipão Novo e Velho, Reservatório Jd. Paulista, Poços Arco Íris e CDHU e Condições gerais, com o objetivo de verificar o status das Não Conformidades constantes no referido CAC. Ressalta-se que os demais sistemas com não conformidades no CAC nº 29/2019 não foram fiscalizados.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

4.1 - Verificação de Não Conformidades

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
POÇO CDHU - DOIS CÓRREGOS	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	180 dias

4.2 - Acompanhamento do Cumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC)

A tabela a seguir exibe as não conformidades constantes no CAC e a situação verificada na Fiscalização em 06/01/2023. Nos subsistemas fiscalizados, o objetivo consistiu na verificação as Não Conformidades sanadas pelo prestador.

Subsistema	Descrição do Sistema	Código não	Item não conforme	Prazo final	Situação

		conform e			
Condições Gerais	Condições Gerais - Dois Córregos	CG-9.12	Não disponibilizar manual ou regulamento de prestação dos serviços no atendimento ao usuário	31/12/2021	Pendente
Fiscalização no Reservatório	FILIPÃO NOVO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	31/12/2021	Pendente
Fiscalização no Reservatório	FILIPÃO VELHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	31/12/2021	Pendente
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO ARCO ÍRIS	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	31/12/2021	Pendente
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO ARCO ÍRIS	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	31/12/2021	Resolvida
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO ARCO ÍRIS	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Pendente
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO ARCO ÍRIS	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	31/12/2021	Pendente
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO CDHU - DOIS CÓRREGOS	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	31/12/2021	Pendente
Fiscalização na Captação Subterrânea	POÇO CDHU - DOIS CÓRREGOS	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	31/12/2021	Pendente
Fiscalização no Reservatório	RESERV. ELEVADO JD. PAULISTA	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	31/12/2021	Pendente

4.3 - Captação superficial - Ribeirão do Lageado / Rio do Peixe

Foi visitada a Captação superficial do Ribeirão do Lageado onde foi verificada a situação crítica da mesma após o rompimento da barragem, decorrente da cheia do Ribeirão do Lageado após período de chuvas intensas em dezembro de 2022. Após o incidente, foi improvisado um barramento de pedras tipo "rachão", terra e restos da estrutura da barragem, para elevação do nível d'água e posterior recalque da água bruta até o canal de entrada para a elevatória com conjunto motobomba a diesel (doada por terceiro). Ressalta-se que este recalque antes era desnecessário, uma vez que a barragem com 6 m de altura possibilitava a entrada por gravidade da água bruta no canal para a elevatória.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.881 - CONDIÇÕES GERAIS (Dois Córregos)

CONDIÇÕES GERAIS

Condições Gerais - Dois Córregos

Assunto: [Condições Gerais](#)Sistema: [Condições Gerais - Dois Córregos](#)

Endereço: R. João de Oliveira Simões, 862 - Centro, Dois Córregos - SP, 17300-000, Brasil. nº 862. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710341, long=-67.8352996, alt=185.59999084472656, accuracy=13.068

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/01/2023

Data de término da fiscalização 06/01/2023

Constatações (Condições Gerais)

[CG-9.12] Não disponibilizar manual ou regulamento de prestação dos serviços no atendimento ao usuário

N/A

[CG-9.12] Observações sobre CG-9.12

O prestador não possui regulamento de prestação de serviços aprovado pela Agência. O mesmo já foi orientado pelo Analista Técnico responsável para elaboração do mesmo.

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#64587576


Item fiscalizado 8.871 - Captação superficial - Ribeirão do Lageado / Rio do Peixe (Dois Córregos)

Captação superficial - Ribeirão do Lageado / Rio do Peixe

RIBEIRAO DO LAGEADO

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [RIBEIRAO DO LAGEADO](#)

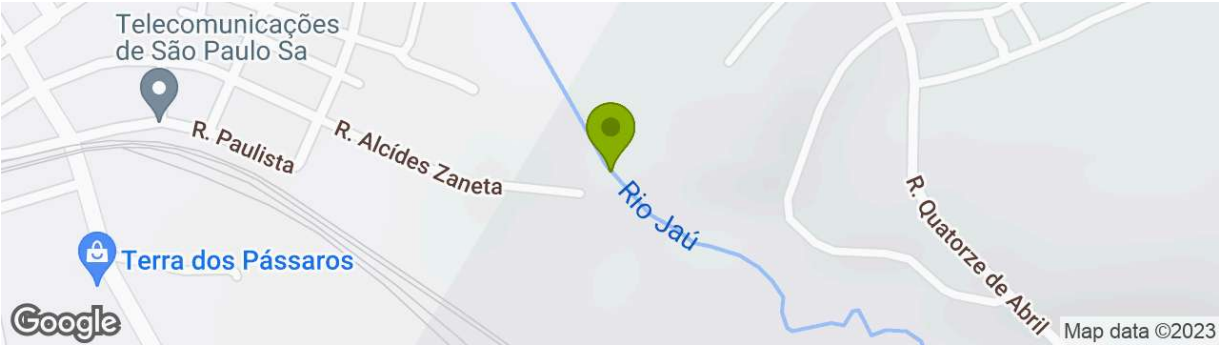

Endereço: JJHH+HH Dois Córregos, SP, Brasil. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710158, long=-67.835306, alt=186.0, accuracy=16.307

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/01/2023

Data de término da fiscalização 06/01/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Observações sobre CSP-3.0

Foi visitada a Captação superficial do Ribeirão do Lageado onde foi verificada a situação crítica da mesma após o rompimento da barragem, decorrente da cheia do Ribeirão do Lageado após período de chuvas intensas em dezembro de 2022. Após o incidente, foi improvisado um barramento provisório pedras tipo "rachão", terra e restos da estrutura da barragem, para elevação do nível



d  gua e posterior recalque da   gua bruta at   o canal de entrada para a elevat  ria com conjunto motobomba a diesel (doada por terceiro). Ressalta-se que este recalque antes era desnecess  rio, uma vez que a barragem com 6 m de altura possibilitava a entrada por gravidade da   gua bruta no canal para a elevat  ria.

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Situa  o da Capta  o Superficial no Ribeir  o do Lageado em jan/2023



Foto 2 - Medidas provis  rias para capta  o no Ribeir  o do Lageado ap  s acidente com a barragem.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observa  es Gerais #64121805

Item fiscalizado 8.868 - PO  O CDHU (Dois C  rregos)

PO  O CDHU

PO  O CDHU - DOIS C  RREGOS

Assunto: Fiscaliza  o na Capta  o Subterr  nea

Sistema: PO  O CDHU - DOIS C  RREGOS





Endereço: Av. Bom Sucesso, 35 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 35. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710142, long=-67.8353092, alt=186.0, accuracy=15.833

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/01/2023

Data de término da fiscalização 06/01/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista geral do Poço CDHU

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Portão de entrada para a área do Poço CDHU



Foto 2 - Muro de alvenaria que cerca a área a área do Poço CDHU



Foto 3 - Vista interna da área do Poço CDHU

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.2] Fotos de CSB-2.2



Foto 1 - Bomba reserva - Poço CDHU

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de proteção - Poço CDHU

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB-2.6] Observações sobre CSB-2.6

Não há macromedidor.
Esta não conformidade
já foi apontada no
Relatório de
Fiscalização 398/2016
e consta no CAC nº
29/2019.

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Ausência de macromedidor - Poço CDHU

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Torneira na tubulação para coleta de água bruta - Poço CDHU



Foto 2 - Torneira na tubulação para coleta de água bruta - Poço CDHU

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível - Poço CDHU

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

N/A

[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11

Sem outorga. Esta não conformidade já foi apontada no Relatório de Fiscalização 398/2016 e consta no CAC nº 29/2019.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15

Feito na entrada do
Reservatório CDHU

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #63855994

Item fiscalizado 8.864 - RES. FILIPÃO VELHO (Dois Córregos)

RES. FILIPÃO VELHO

FILIPÃO VELHO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [FILIPÃO VELHO](#)



Endereço: R. Rio Claro, 16 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 16. . **CEP:** 17300-000 /
Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710152, long=-67.8353026, alt=186.0, accuracy=14.406

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/01/2023

Data de término da fiscalização 06/01/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista do interior do Reservatório Filipão Velho



Foto 2 - Vista do interior do Reservatório Filipão Velho



Foto 3 - Vista do interior do Reservatório Filipão Velho



Foto 4 - Chegada de água da ETA - Reservatório Filipão Velho

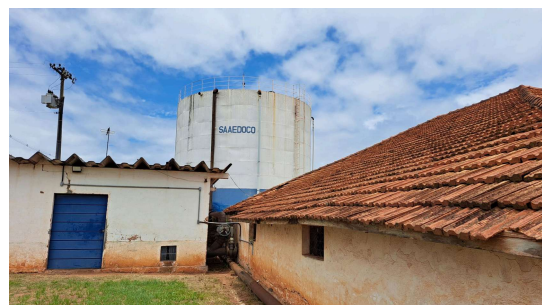


Foto 5 - Reservatório Filipão Velho (direita), EEAT (esquerda) e Reservatório Filipão Novo (ao fundo)



Foto 6 - Sistema de filtros para água captada da Lagoa Filipão - Reservatório Filipão Velho

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

A área não está cercada. Esta não conformidade foi constatada no Relatório de Fiscalização 397/2016 e consta no CAC nº 29/2019.

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Ausência de cerca na área -
Reservatório Filipão Velho

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Identificação da área - Reservatórios
Filipão Velho e Filipão Novo

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Na parte externa e lateral do reservatório (paredes do entorno do tanque) existe inúmeras entradas (janelas de ventilação, portão e rachaduras e trincas na parede) sem a proteção adequada para evitar entrada de insetos, animais e impurezas. Esta não conformidade foi constatada no Relatório de Fiscalização 397/2016 e consta no CAC nº 29/2019.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Portão de acesso à área interna do Reservatório Filipão Velho

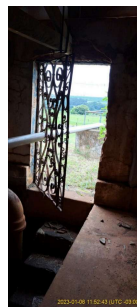


Foto 2 - Vista interna do portão de acesso à área interna do Reservatório Filipão Velho

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Esta não conformidade já foi constatada no Relatório de fiscalização 268/2022. Contudo, ressalta-se que foram identificadas inúmeras fissuras na parede externa do Reservatório.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Detalhe frontal da situação estrutural do Reservatório Filipão Velho



Foto 2 - Detalhe da situação estrutural do Reservatório Filipão Velho



Foto 3 - Detalhe da situação estrutural do Reservatório Filipão Velho



Foto 4 - Detalhe da situação estrutural do Reservatório Filipão Velho

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#63856726

Item fiscalizado 8.862 - RES. ELEVADO JD. PAULISTA (Dois Córregos)

RES. ELEVADO JD. PAULISTA

RESERV. ELEVADO JD. PAULISTA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERV. ELEVADO JD. PAULISTA](#)



Endereço: R. São Carlos, 351 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 351. . CEP: 17300-000 / Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710172, long=-67.8353035, alt=186.0, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/01/2023

Data de término da fiscalização 06/01/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral - Reservatório Jd. Paulista



Foto 2 - Vista geral - Reservatório Jd. Paulista



Foto 3 - Vista geral - Reservatório Jd. Paulista

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cerca e portão de acesso à área -
Reservatório Jd. Paulista



Foto 2 - Cerca da área - Reservatório Jd.
Paulista

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação - Reservatório Jd.
Paulista

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

Não há guarda-corpos de proteção nas escadas verticais. Esta não conformidade já foi apontada no Relatório de Fiscalização 398/2016 e consta no CAC nº 29/2019.

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4

Foto 1 - Ausência de guarda-corpos em escada -
Reservatório Jd. Paulista

Foto 2 - Ausência de guarda-corpos em escada -
Reservatório Jd. Paulista



Foto 3 - Ausência de guarda-corpos em escada -
Reservatório Jd. Paulista

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Esta não conformidade já foi constatada e apontada no Relatório de Fiscalização 268/2022.

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Esta não conformidade já foi constatada e apontada no Relatório de Fiscalização 268/2022.

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#63858043

Item fiscalizado 8.877 - POÇO ARCO ÍRIS (Dois Córregos)

POÇO ARCO ÍRIS

POÇO ARCO ÍRIS

Assunto: Fiscalização na Captação Subterrânea

Sistema: POÇO ARCO ÍRIS



Endereço: Av. Hugo Capuci, 10 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 10. . CEP: 17300-000 / Cidade: Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710396, long=-67.8353006, alt=185.59999084472656, accuracy=12.42

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/01/2023

Data de término da fiscalização 06/01/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de proteção - Poço Arco Íris



Foto 2 - Laje de proteção - Poço Arco Íris

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor N/A

[CSB-2.6] Observações sobre CSB-2.6

O Poço não possui macromedidor. Esta não conformidade já foi apontada no Relatório de Fiscalização 398/2016 e consta no CAC nº 29/2019.



[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	N/A
[CSB-2.9] Observações sobre CSB-2.9	O Poço não possui tubo para medição de nível. Esta não conformidade já foi apontada no Relatório de Fiscalização 398/2016 e consta no CAC nº 29/2019.
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	N/A
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	N/A
[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11	O Poço não possui outorga de captação. Esta não conformidade já foi apontada no Relatório de Fiscalização 398/2016 e consta no CAC nº 29/2019.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #64167367

Item fiscalizado 8.883 - RES. FILIPÃO NOVO (Dois Córregos)

RES. FILIPÃO NOVO

FILIPÃO NOVO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [FILIPÃO NOVO](#)



Endereço: R. São Carlos, 105 - Dois Córregos, SP, 17300-000, Brasil. nº 105. . **CEP:** 17300-000 / **Cidade:** Dois Córregos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710431, long=-67.8352909, alt=185.59999084472656, accuracy=14.868

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 06/01/2023

Data de término da fiscalização 06/01/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

Ainda não há cerca no entorno da área dos Reservatórios. Esta não conformidade já foi apontada no Relatório de Fiscalização 397/2016 e consta no CAC nº 29/2019.

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Identificação da área - Reservatórios Filipão Velho e Filipão Novo



Foto 2 - Ausência de cercamento nas áreas dos Reservatórios Filipão Velho e Novo

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #64585977

Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização

E-mail: diego@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 3 vezes - última modificação: 24/01/2023 11:23:46)

É base de:

[Auto de Notificação 014/2023 - Fiscalização](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 019/2023 - Relatórios de Fiscalização, Acompanhamento de CAC e Fiscalização de Investimentos](#)

[Ofício 070/2023 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização e Acompanhamento de CAC](#)

[Ofício 073/2023 - RESOLUÇÃO PARCIAL DE NÃO CONFORMIDADES E SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O CAC 29/2019](#)

[Ofício 076/2023 - Solicitação de informações sobre a Barragem Lageado - Dois Córregos](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/01/2023 14:34:33 Diego Ruiz Soares D1 emitiu o [Auto de Notificação 014/2023](#) a partir deste documento.

27/01/2023 14:36:01 Diego Ruiz Soares D1 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 013/2023** com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF 387.XXX.XXX-00 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

2 Despachos não lidos

Tramitação 1-
013/2023

27/01/2023 14:36
(Encaminhado)

Diego S. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe, segue para providências.

Obrigado.

—
Att,

Diego Ruiz Soares
Analista de Regulação e Fiscalização
E-mail: diego@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/01/2023 14:36:46 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)

Tramitação 2-**013/2023**

30/01/2023 15:35

(Respondido)

Diego S. D1Envolvidos internos
acompanhando
CC

Ofício emitido:

30/01/2023 - Ofício 076/2023 - Solicitação de informações sobre a Barragem Lageado - Dois Córregos

Solicitação de informações sobre a Barragem Lageado - Dois Córregos

Prezado Senhor,

Tendo em vista a Fiscalização nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Dois Córregos, realizada no dia

06/01/2023 (Relatório de Fiscalização 013/2023), em especial a visita à Captação superficial do Ribeirão do Lageado onde foi verificada a situação crítica da mesma após o rompimento da barragem, decorrente da cheia do Ribeirão do Lageado após período de chuvas intensas em dezembro de 2022, solicito que o SAAEDOCO comunique à ARES-PCJ sobre as medidas técnicas que estão sendo e que serão tomadas para o restabelecimento à normalidade da referida Captação Superficial.

Solicito também o compartilhamento do monitoramento de qualidade da água tratada na ETA Lageado (ao lado da Captação), com os respectivos laudos assinados pelo responsável técnico (com devido número de CRQ), desde a época do incidente.

No aguardo de suas manifestações, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria e aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossas considerações de elevada estima e apreço.

Respeitosamente,

—
Carlos Roberto Belani Gravina
DIRETOR TECNICO OPERACIONAL

Redigido por Diego Ruiz Soares - autorizado por contrassenha

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas