



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
208.916.837.200.466.338

Arespcj

CC

10/05/2023 09:00

Município

Saae - São Carlos

· 163373-6404

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS - SAAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, abril de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São Carlos

Prefeito: Ailton Garcia Ferreira

Endereço: Rua Episcopal, 575, São Carlos/SP

Telefone: (16) 3362-1000

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei Municipal nº 18.483/2017, de 21/12/2017

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Responsável legal: Mariel Pozzi Olmo

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1500, São Carlos/SP

Telefone: (16) 3373-6405

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cassiano Masiero – Gerente de Manutenção e Operação

Maurício Hermann dos Santos – Chefe Setor de Manutenção Mecânica

3. FISCALIZAÇÃO

Em 26/04 e 27/04/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
EEEB Samambaia	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Reservatório Samambaia	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEEB Eco Tecnológico Damha	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
Reservatório Damha IV	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Poço Tutoya do Vale	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
EEAT Jardim do Bosque	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB Climax	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEEB Jardim Embaré I	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEEB Jardim Embaré II	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEAT Rui Barbosa	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
Reservatório Vila Nery Semi-enterrado II (concreto)	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Imediato
EEEB Samambaia	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

EEEB Eco Tecnológico Damha	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB Climax	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB Faixa Azul	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB Jardim Embaré I	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB Damha Golf	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Poço Tutoya do Vale	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Poço CDHU	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Poço Cruzeiro do Sul	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Poço Damha Capela	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Poço Village Damha III	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Poço Eco Tecnológico Damha	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Poço Jardim do Bosque	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Poço Santa Felicidade	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Samambaia	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Apoiado Tutoya do Vale - Concreto	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Village Damha I	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Vila Nery - Semi-enterrado (pedra)	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Rui Barbosa - São Sebastião 1	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias

Reservatório Rui Barbosa - São Sebastião 2	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
Reservatório Vila Nery Elevado 2 - Taça	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
EEEB Climax	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Poço Cruzeiro do Sul	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Poço Parque Fehr	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Poço Rui Barbosa	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Poço Vila Nery	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT Tutoya do Vale	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Cruzeiro do Sul - Elevado	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Cruzeiro do Sul - Semi-enterrado	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Eco Tecnológico Damha	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Rui Barbosa - São Sebastião 1	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Samambaia	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Apoiado Tutoya do Vale - Concreto	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Tutoya do Vale - Aço	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Village Damha III	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Vila Nery - Apoiado	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Vila Nery elevado I - Cilíndrico	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

Reservatório CDHU	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Cruzeiro do Sul - Elevado	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Jockey Club	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Parque Fehr	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Samambaia	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Tutoya do Vale - Aço	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Cruzeiro do Sul - Semi-enterrado	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório Jardim Embaré - Metálico	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório Apoiado Tutoya do Vale - Concreto	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório Vila Nery Semi-enterrado II (concreto)	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório Vila Nery - Semi-enterrado (pedra)	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Item fiscalizado 9.272 - EEEB Samambaia (São Carlos)

EEEB Samambaia

EEE. SAMAMBAIA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. SAMAMBAIA](#)

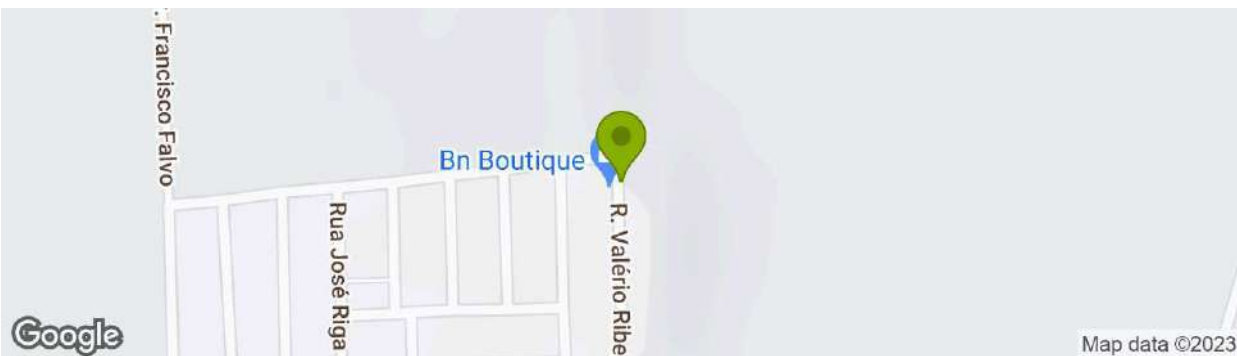

Endereço: R. Valério Ribeiro, 230 - Samambaia, São Carlos - SP, 13565-595, Brasil. nº 230. .

CEP: 13565-595 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.3112096962437, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Chegada do esgoto bruto

[EEE-7.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[EEE-7.1] Fotos de EEE-7.1



Foto 1 - Ausência de cercamento de área da estação elevatória de esgoto Samambaia



Foto 2 - Ausência de cercamento de área da estação elevatória de esgoto Samambaia

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Vista da área da estação elevatória de esgoto Samambaia



Foto 2 - Vista da área da estação elevatória de esgoto Samambaia



Foto 3 - Vista da área da estação elevatória de esgoto Samambaia



Foto 4 - Vista da área da estação elevatória de esgoto Samambaia

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71843769


Item fiscalizado 9.240 - EEEB Climax (São Carlos)

EEEB Climax

EEE. CLÍMAX - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. CLÍMAX - SÃO CARLOS](#)

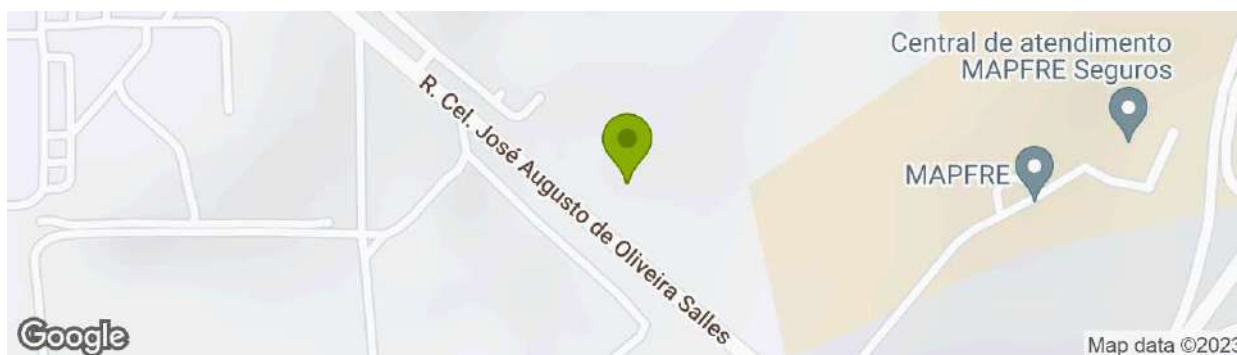

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1005 - Jardim Nova Sao Carlos, São Carlos - SP, 13570, Brasil. nº 1005. . **CEP:** 13570 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

27/04/2023

Data de término da fiscalização

27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória de esgoto Climax



Foto 2 - Poço de sucção de esgoto bruto



Foto 3 - Barrilete



Foto 4 - Conjuntos motobombas



Foto 5 - Placa de identificação



Foto 6 - Vista externa da EEEB Climax

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

SIM

[EEE-7.5] Observações sobre EEE-7.5

Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador.

[EEE-7.9] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[EEE-7.9] Fotos de EEE-7.9



Foto 1 - Vazamento na válvula de recalque

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12

Efetuar a roçagem da área e limpeza do poço de sucção.

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Vista do poço de sucção, com acúmulo de resíduos na superfície.



Foto 2 - Poço de sucção

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989424

Item fiscalizado 9.227 - EEEB Faixa Azul (São Carlos)

EEEB Faixa Azul

EEE. FAIXA AZUL - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. FAIXA AZUL - SÃO CARLOS](#)



Endereço: Av. Francisco Falvo, 520 - Samambaia, São Carlos - SP, 13565-545, Brasil. nº 520. .
CEP: 13565-545 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

Na inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.
A limpeza do gradeamento foi realizada pelo SAAE em 30/04/2023.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Painel de comando e acionamento dos conjuntos motobombas



Foto 2 - Vista interna da estação elevatória Faixa Azul



Foto 3 - Conjuntos motobombas



Foto 5 - Tanque pulmão



Foto 7 - Gradeamento



Foto 4 - Tampas de inspeção



Foto 6 - Placa de identificação

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12

Efetuar roçagem da área e remover bags de resíduos.

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Bag de resíduos



Foto 2 - Vista da área da estação elevatória de esgoto Faixa Azul

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844452

Item fiscalizado 9.247 - EEEB Jardim Embaré I (São Carlos)

EEEB Jardim Embaré I

EEE. EMBARÉ I

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. EMBARÉ I](#)



Endereço: Av. Clemente Talarico, 240 - Jardim Embaré, São Carlos - SP, 13563-882, Brasil. nº 240. . **CEP:** 13563-882 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.022027757674125348, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória de esgoto Embaré I



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Tanque pulmão



Foto 4 - Poço de sucção



Foto 5 - Vista da estação elevatória de esgoto
Embaré I



Foto 6 - Conjuntos motobombas

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

SIM

[EEE-7.5] Observações sobre EEE-7.5

Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador.

[EEE-7.5] Fotos de EEE-7.5



Foto 1 - Ausência de gradeamento na elevatória

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12

Trocar a tampa de proteção danificada e efetuar roçagem e limpeza da área.

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Vista da área da estação elevatória de esgoto Embaré I



Foto 2 - Vista da área da estação elevatória de esgoto Embaré I



Foto 3 - Tampa de proteção danificada

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71988994

Item fiscalizado 9.237 - EEE Jardim Embaré II (São Carlos)

EEE Jardim Embaré II

EEE. EMBARÉ II

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. EMBARÉ II](#)



Endereço: R. Gildo Nonato, 375 - Jardim Embaré, São Carlos - SP, 13563-878, Brasil. nº 375. .
CEP: 13563-878 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Barrilete



Foto 3 - Poço de sucção



Foto 5 - Cercamento da área da estação elevatória de esgoto Jardim Embaré II



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 4 - Tanque pulmão



Foto 6 - Placa de identificação

[EEE-7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

SIM

[EEE-7.5] Observações sobre EEE-7.5

Na entrada da elevatória, deve-se ter instalado dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, por meio de grade, cesto, peneira ou triturador.

[EEE-7.5] Fotos de EEE-7.5



Foto 1 - Chegada do esgoto bruto

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989173


Item fiscalizado 9.267 - EEEB Damha Golf (São Carlos)

EEEB Damha Golf

EEE. DAMHA GOLF - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. DAMHA GOLF - SÃO CARLOS](#)

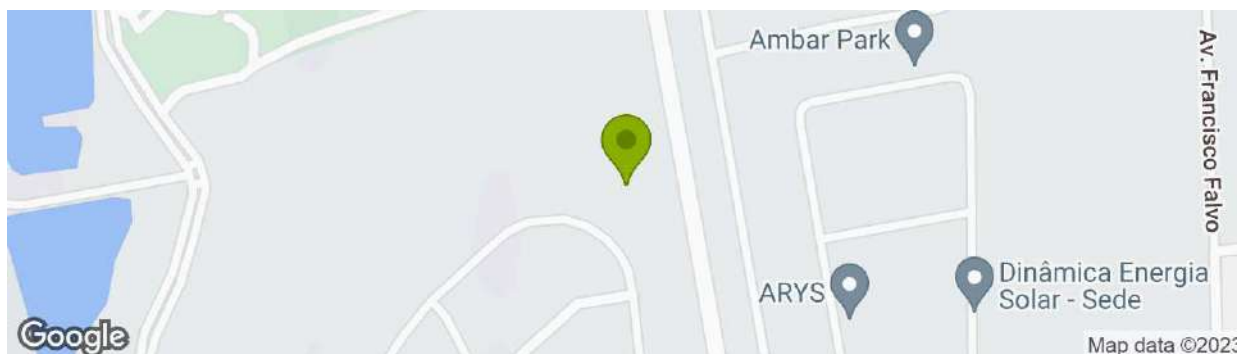

Endereço: 24W4+WF - Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. . Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.7042429023665467, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Cesto



Foto 3 - Conjuntos motobombas



Foto 4 - Vista externa da estação elevatória
Damha Golf



Foto 5 - Portão de acesso

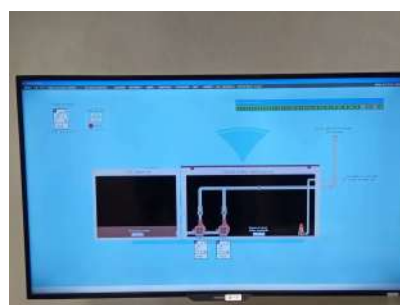


Foto 6 - Tela do Centro de Controle Operacional
(Telemetria e Telecomando)

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12

Efetuar a roçagem e limpeza da área da estação elevatória de esgoto Damha Golf.

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71843779


Item fiscalizado 9.230 - EEEB Eco Tecnológico Damha (São Carlos)

EEEB Eco Tecnológico Damha

EEE. PQ. ECO TECNOLÓGICO DAMHA - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. PQ. ECO TECNOLÓGICO DAMHA - SÃO CARLOS](#)

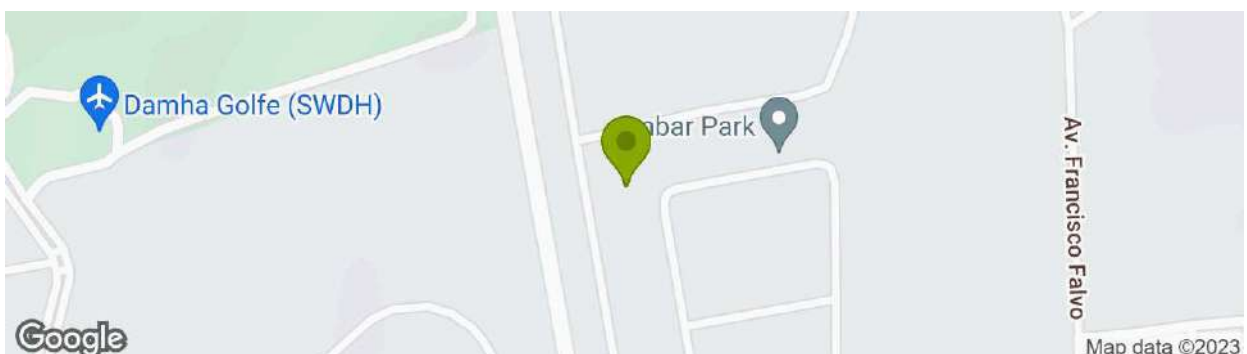

Endereço: 24X5+73 - Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/04/2023

Data de término da fiscalização

26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0

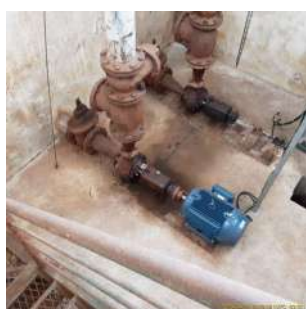


Foto 1 - Vista interna da estação elevatória de esgoto Eco Tecnológico Damha



Foto 2 - Escada de acesso, com guarda-corpos



Foto 3 - Vista externa da estação elevatória de esgoto Eco Tecnológico Damha



Foto 4 - Tampas de inspeção



Foto 5 - Cesto



Foto 6 - Portão de acesso

[EEE-7.3] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

SIM

[EEE-7.3] Observações sobre EEE-7.3

Segundo SAAE, o motor queimado está em manutenção.

[EEE-7.3] Fotos de EEE-7.3



Foto 1 - Ausência de motobomba reserva

[EEE-7.12] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[EEE-7.12] Observações sobre EEE-7.12

Efetuar a roçagem e limpeza da área

[EEE-7.12] Fotos de EEE-7.12



Foto 1 - Vista da área da estação elevatória de esgoto Eco Tecnológico Damha



Foto 2 - Vista da área da estação elevatória de esgoto Eco Tecnológico Damha

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Item fiscalizado 9.213 - EEEB Damha I (São Carlos)

EEEB Damha I

EEE. DAMHA I - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE. DAMHA I - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. Interna, 441 - Jardim Jockey Club A, São Carlos - SP, 13565-090, Brasil. nº 441. .

CEP: 13565-090 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Esgoto

SIM

[EEE-7.0] Observações sobre EEE-7.0

No momento da
inspeção não foram
identificadas não
conformidades, nos
termos da Resolução
ARES PCJ nº48/2014.

[EEE-7.0] Fotos de EEE-7.0



Foto 1 - Cercamento da área da EEEB Damha I



Foto 2 - Chegada do esgoto bruto



Foto 3 - Painel de controle e acionamento dos conjuntos motobombas



Foto 4 - Conjuntos motobombas



Foto 5 - Vista interna da da EEEB Damha I



Foto 6 - Vista externa da EEEB Damha I, com placa de identificação

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844398


Item fiscalizado 9.207 - Poço Tutoya do Vale (São Carlos)

Poço Tutoya do Vale

POÇO TUTOYA DO VALE

Assunto: Fiscalização na Captação Subterrânea

Sistema: POÇO TUTOYA DO VALE

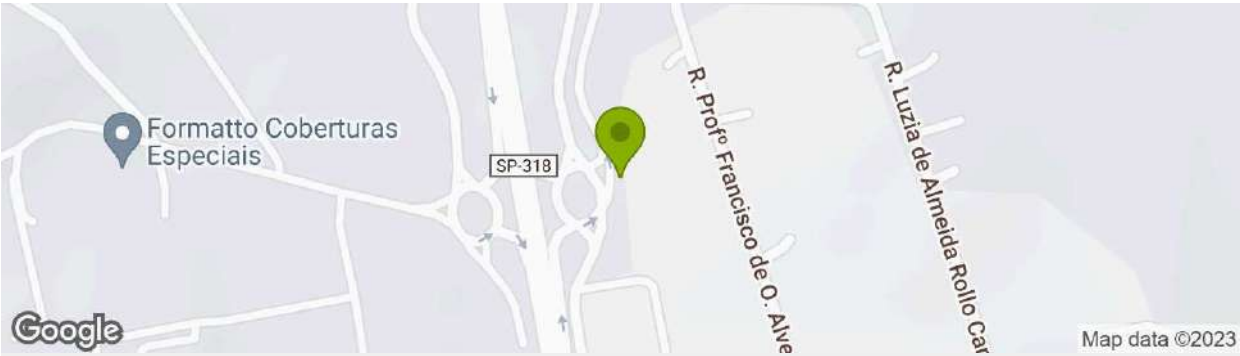

Endereço: 34G2+6X Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. nº 150. . Cidade: São Carlos, SP

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0 No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Cavalete do poço Tutoya do Vale



Foto 2 - Tomada para coleta de água do poço Tutoya do Vale



Foto 3 - Vista externa do Poço Tutoya do Vale



Foto 4 - Armazenamento de produto químico

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

SIM

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Efetuar a roçagem e limpeza da área.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista externa do poço

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844332

Item fiscalizado 9.231 - Poço CDHU (São Carlos)

Poço CDHU

POÇO CDHU - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO CDHU - SÃO CARLOS](#)



Endereço: Av. Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, 42 - São Carlos, SP, 13570-829, Brasil. nº 42.
. **CEP:** 13570-829 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

Segundo SAAE, o poço subterrâneo é lacrado devido a furtos de cabo. Não foi possível fiscalizar a estrutura de captação. No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Extintor de incêndio



Foto 2 - Ponto de dosagem de cloro e flúor



Foto 3 - Display do medidor de vazão do poço



Foto 4 - Armazenamento e dosagem de produto químico



Foto 5 - Casa de dosagem de produto químico

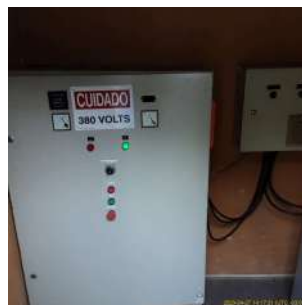


Foto 6 - Pannel de comando



Foto 7 - Poço CDHU (Subterrâneo)



Foto 8 - Vista externa do centro de produção e reservação CDHU

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Efetuar a roçagem e limpeza da área

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista externa da área

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989164

Item fiscalizado 9.233 - Poço Cruzeiro do Sul (São Carlos)

Poço Cruzeiro do Sul

POÇO CRUZEIRO DO SUL

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO CRUZEIRO DO SUL](#)



Endereço: R. Nações Unidas, 847 - Jardim Cruzeiro do Sul, São Carlos - SP, 13572-082, Brasil.
nº 847. . **CEP:** 13572-082 / **Bairro:** Jardim Cruzeiro do Sul / **Cidade:** São Carlos, SP

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Casa de dosagem de produto químico



Foto 2 - Armazenamento e dosagem de cloro e flúor



Foto 3 - Extintor de Incêndio



Foto 4 - Display do medidor de vazão do poço



Foto 5 - Cavalete do Poço Cruzeiro do Sul



Foto 6 - Laje de proteção do poço Cruzeiro do Sul



Foto 7 - Tomada de coleta de água



Foto 8 - Poço Cruzeiro do Sul



Foto 9 - Placa de identificação

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento no registro

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Efetuar a roçagem da área e limpeza da laje de proteção do poço
Cruzeiro do Sul

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista da área do poço e reservatórios
Cruzeiro do Sul



Foto 2 - Vista da área do poço e reservatórios
Cruzeiro do Sul

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989167

Item fiscalizado 9.211 - Poço Damha Capela (São Carlos)

Poço Damha Capela

POÇO DAHMA CAPELA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO DAHMA CAPELA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Pannel de Telemetria, com medição de vazão do poço Damha Capela



Foto 2 - Armazenamento de produto químico



Foto 3 - Placa de identificação



Foto 4 - Medidor de vazão do poço



Foto 5 - Tubo de medição de nível



Foto 6 - Cavalete do poço Damha Capela



Foto 7 - Vista externa do poço, reservatório e estação elevatória Damha Capela

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Efetuar roçagem e
limpeza da área do
poço e reservatório
Damha Capela.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista da área do poço e reservatório
Damha Capela



Foto 2 - Vista da área do poço e reservatório
Damha Capela



Foto 3 - Vista da área do poço e reservatório
Damha Capela

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844368


Item fiscalizado 9.215 - Poço Village Damha III (São Carlos)

Poço Village Damha III

POÇO VILLAGE DAMHA III

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VILLAGE DAMHA III](#)

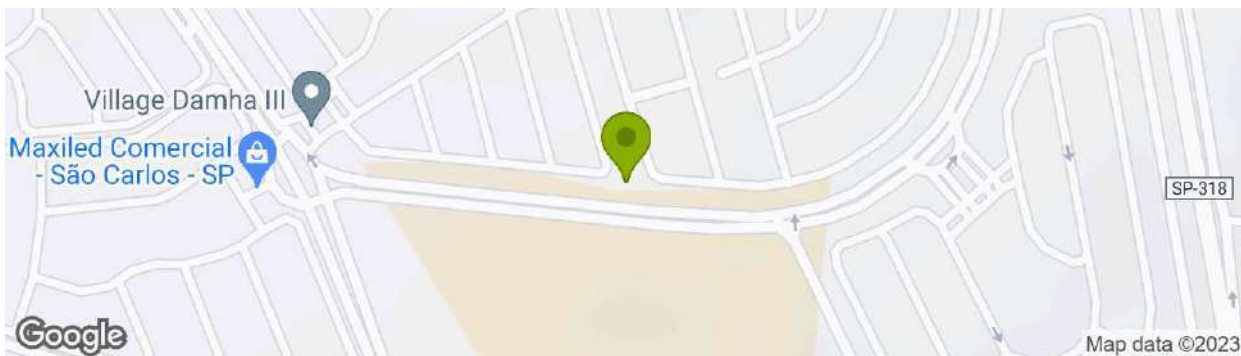

Endereço: 24F3+XW, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Dosagem e armazenamento de cloro e flúor



Foto 2 - Vista externa da casa de dosagem de produto químico



Foto 3 - Cavalete do poço Village Damha III



Foto 4 - Laje de proteção do poço Village Damha III



Foto 5 - Portão de acesso



Foto 6 - Cercamento da área



Foto 7 - Placa de identificação

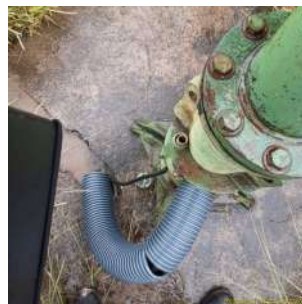


Foto 8 - Tubo de medição de nível

[CSB-2.9] Observações sobre CSB-2.9

O SAAE atendeu a recomendação de (CAP) no tubo de medição de nível (foto 8) em 30/04/2023.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Efetuar a roçagem e limpeza da área do poço e reservatório Village Damha III

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista da área poço e reservatório Village Damha III



Foto 2 - Vista da área poço e reservatório Village Damha III

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844417

Item fiscalizado 9.274 - Poço Eco Tecnológico Damha (São Carlos)

Poço Eco Tecnológico Damha

POÇO ECO TECNOLÓGICO DAMHA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ECO TECNOLÓGICO DAMHA](#)



Endereço: R. Interna, 248 - Samambaia, São Carlos - SP, 13565-543, Brasil. nº 248. . CEP: 13565-543 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=1.4024907233595836, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Cavalete do poço Eco Tecnológico Damha



Foto 2 - Tomada para coleta de água



Foto 3 - Medidor de vazão do poço Eco Tecnológico Damha



Foto 4 - Tubo de medição de nível



Foto 5 - Poço Eco Tecnológico Damha



Foto 6 - Armazenamento e dosagem de produto químico



Foto 7 - Casa de dosagem de produto químico

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Efetuar a roçagem e limpeza da área do poço e reservatório.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista da área do poço e reservatório eco tecnológico Damha



Foto 2 - Vista da área do poço e reservatório eco tecnológico Damha

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71843767


Item fiscalizado 9.234 - Poço Jardim do Bosque (São Carlos)

Poço Jardim do Bosque

POÇO JARDIM DO BOSQUE

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO JARDIM DO BOSQUE](#)

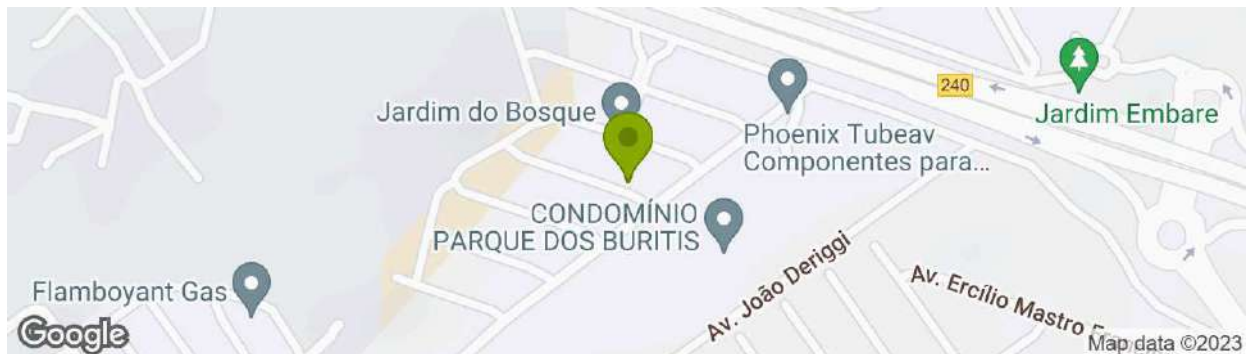

Endereço: R. Belarmino Bueno de Oliveira, 109 - Parque Fehr, São Carlos - SP, 13563-757, Brasil. nº 109. . **CEP:** 13563-757 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

27/04/2023

Data de término da fiscalização

27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Armazenamento e dosagem de produto químico

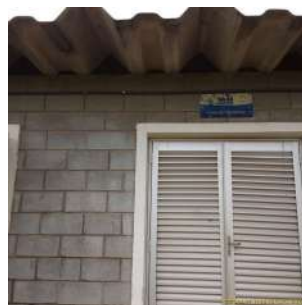


Foto 2 - Casa de dosagem de produto químico



Foto 3 - Poço e reservatório Jardim do Bosque



Foto 4 - Cavalete do poço Jardim do Bosque



Foto 5 - Laje de proteção do poço Jardim do Bosque



Foto 6 - Placa de identificação do local



Foto 7 - Vista externa do centro de produção e reservação Jardim do Bosque



Foto 8 - Tubo de medição de nível

[CSB-2.9] Observações sobre CSB-2.9	Recomenda-se instalar CAP no tubo de medição de nível (foto8).
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17	Efetuar a roçagem e limpeza da área

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista da área do poço e reservatório

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989171

Item fiscalizado 9.242 - Poço Jardim Embaré (São Carlos)

Poço Jardim Embaré

POÇO JARDIM EMBARÉ

Assunto: Fiscalização na Captação Subterrânea
Sistema: POÇO JARDIM EMBARÉ



Endereço: R. Ayer Nociti, 5 - Jardim Embaré, São Carlos - SP, 13563-844, Brasil. nº 5. . **CEP:** 13563-844 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.14153138302600066, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

Na inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014. O SAAE realizou roçagem e limpeza da área em 03/05/2023, antes da emissão do relatório.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Cavalete do poço Jardim Embaré



Foto 3 - Tubo de medição de nível do poço Jardim Embaré



Foto 4 - Tomada para coleta de água do poço Jardim Embaré



Foto 5 - Armazenamento e dosagem de cloro e flúor



Foto 6 - Display do medidor de vazão do poço Jardim Embaré

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71988995

Item fiscalizado 9.210 - Poço Jockey Club (São Carlos)

Poço Jockey Club

POÇO JOCKEY CLUB

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO JOCKEY CLUB](#)



Endereço: R. Rio Branco, 965 - Jardim Jockei Club A, São Carlos - SP, 13565-070, Brasil. nº 965. . **CEP:** 13565-070 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Armazenamento e dosagem de produto químico



Foto 2 - Painel de comando e controle



Foto 3 - Display de vazão do poço



Foto 4 - Dosagem de cloro e flúor



Foto 5 - Tomada para coleta de água



Foto 6 - Laje de proteção do poço Jockey Club



Foto 8 - Cavalete do poço Jockey Club



Foto 10 - Vista externa do poço e reservatório Jockey Club



Foto 7 - Tubo de medição de nível



Foto 9 - Vista do poço Jockey Club

[CSB-2.9] Observações sobre CSB-2.9

O SAAE atendeu a recomendação de (CAP) no tubo de medição de nível (foto 7) em 01/05/2023.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844351

Item fiscalizado 9.238 - Poço Parque Fehr (São Carlos)

Poço Parque Fehr

POÇO PARQUE FEHR



Endereço: Rua Rene Maziero, 200 - Parque Fehr, São Carlos - SP, 13563-764, Brasil. nº 200. .
CEP: 13563-764 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Armazenamento de produto químico



Foto 2 - Bombas dosadoras



Foto 3 - Ponto de dosagem de cloro e flúor



Foto 4 - Armazenamento de produto químico



Foto 5 - Acesso ao interior do reservatório



Foto 6 - Cavalete do poço Parque Fehr



Foto 7 - Laje de proteção do poço Parque Fehr



Foto 8 - Vista do poço Parque Fehr



Foto 9 - Cercamento da área do poço e reservatório Parque Fehr



Foto 10 - Placa de identificação



Foto 11 - Tubo de medição de nível

[CSB-2.9] Observações sobre CSB-2.9

O SAAE atendeu a recomendação de (CAP) no tubo de medição de nível (foto 11) em 01/05/2023.

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento na junta da tubulação de recalque dentro do reservatório.



Foto 2 - Vazamento na junta da tubulação de recalque dentro do reservatório.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989179

Item fiscalizado 9.244 - Poço Rui Barbosa (São Carlos)

Poço Rui Barbosa

POÇO RUI BARBOSA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO RUI BARBOSA](#)



Endereço: R. Marcolino Lopes Barreto, 1877 - Vila Monteiro (Gleba I), São Carlos - SP, 13560-400, Brasil. nº 1877. . **CEP:** 13560-400 / **Bairro:** Vila Monteiro (Gleba I) / **Cidade:** São Carlos, SP

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

27/04/2023

Data de término da fiscalização

27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Armazenamento e dosagem de cloro e flúor



Foto 2 - Medidor de vazão do poço



Foto 3 - Tomada para coleta de água do poço



Foto 4 - Tubo de medição de nível



Foto 5 - Cavalete do Poço Rui Barbosa



Foto 6 - Placa de identificação

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento no registro

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989788


Item fiscalizado 9.209 - Poço Santa Felicidade (São Carlos)

Poço Santa Felicidade

POÇO SANTA FELICIDADE

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SANTA FELICIDADE](#)

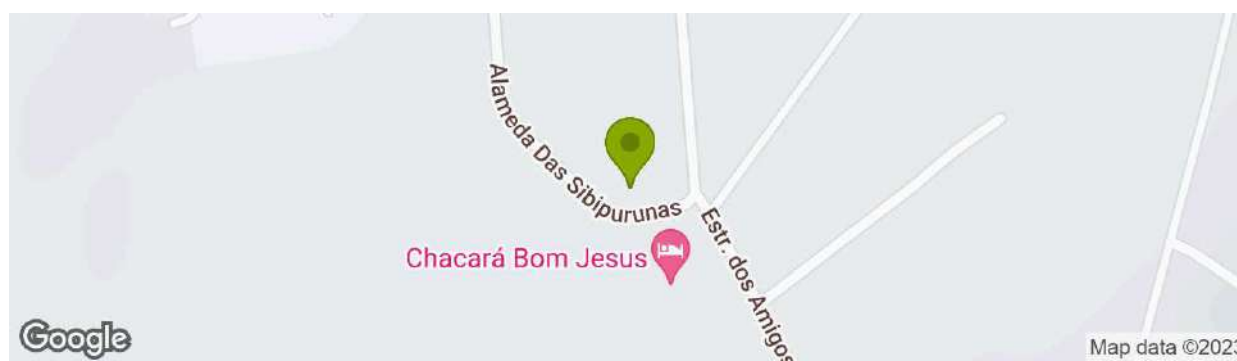

Endereço: 345G+WG - Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/04/2023

Data de término da fiscalização

26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista do poço e reservatório Santa Felicidade



Foto 2 - Armazenamento e dosagem de cloro e flúor



Foto 3 - Casa de armazenamento de produto químico



Foto 4 - Tubo de medição de nível



Foto 5 - Tomada para coleta de água



Foto 6 - Cavalete do poço Santa Felicidade

[CSB-2.9] Observações sobre CSB-2.9

O SAAE atendeu a recomendação de (CAP) no tubo de medição de nível (foto 4) em 30/04/2023.

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Efetuar roçagem do local e limpeza da laje de proteção.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Ausência de limpeza da área da laje de proteção do poço



Foto 2 - Vista externa da área do poço e reservatório Santa Felicidade

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844338

Item fiscalizado 9.223 - Poço Vila Nery (São Carlos)

Poço Vila Nery

POÇO VILA NERY



Endereço: R. Lourenço Innocentini, 465 - Parque Sabara, São Carlos - SP, 13567, Brasil. nº 465. . **CEP:** 13567 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=1.3250208507012204, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista externa da casa de dosagem de produto químico



Foto 2 - Armazenamento e dosagem de cloro e flúor



Foto 3 - Cavalete do poço Vila Nery



Foto 5 - Tubo de medição de nível



Foto 4 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 6 - Display do medidor de vazão do poço Vila Nery

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento no registro da tomada para coleta de água

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado


Observações Gerais

#71989002

Item fiscalizado 9.273 - EEAT Tutoya do Vale (São Carlos)

EEAT Tutoya do Vale

EEAT. TUTOYA DO VALE - SÃO CARLOS

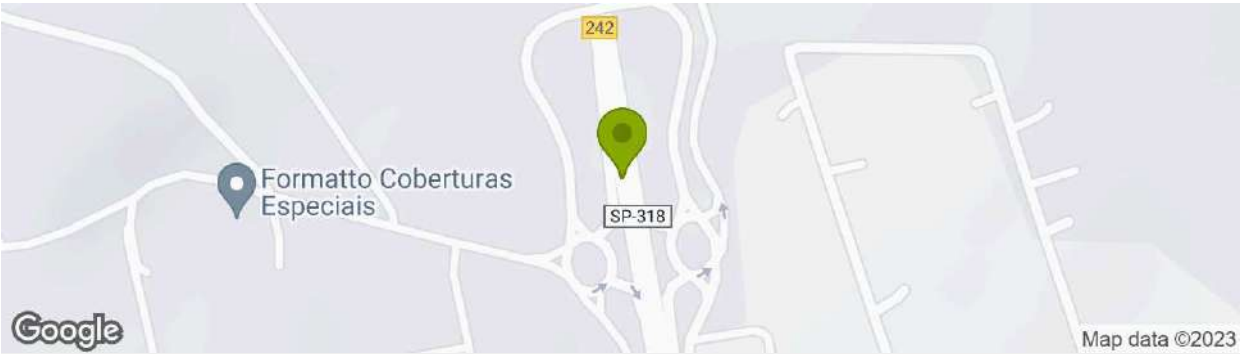

Endereço: Rod. Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnior, 150 - Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. nº 150. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.4387433852988874, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	26/04/2023
Data de término da fiscalização	26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água	SIM
[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjuntos motobombas



Foto 2 - Painel de comando e acionamento dos conjuntos motobombas



Foto 3 - Extintor de incêndio

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Rompimento do selo da bomba



Foto 2 - Rompimento do selo da bomba

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71843768


Item fiscalizado 9.220 - EEAT ETA C. Botelho Boa Vista e São Sebastião (São Carlos)

EEAT ETA C. Botelho Boa Vista e São Sebastião

EEAT ETA C. BOTELHO - BOA VISTA E SÃO SEBASTIÃO

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ETA C. BOTELHO - BOA VISTA E SÃO SEBASTIÃO](#)

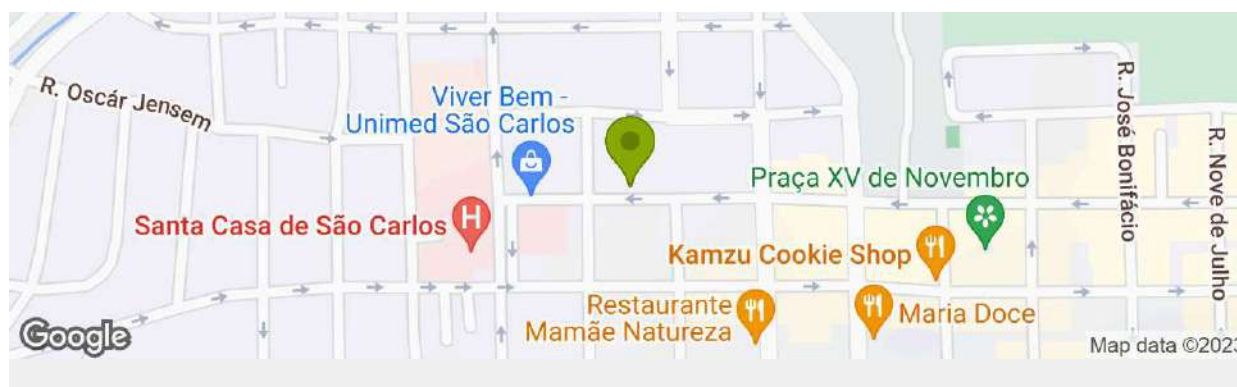

Endereço: Av. Dr. Carlos Botelho, 1147 - Centro, São Carlos - SP, 13561-003, Brasil. nº 1147. .
CEP: 13561-003 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.06061963816021576, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória ETA C. Botelho Boa Vista e São Sebastião



Foto 2 - Extintor de incêndio



Foto 3 - Conjuntos motobombas



Foto 4 - Paineis I de controle e acionamento dos conjuntos motobomba



Foto 5 - Paineis II de controle e acionamento dos conjuntos motobomba



Foto 6 - Vista do interior da estação elevatória
ETA C. Botelho Boa Vista e São Sebastião

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989968

Item fiscalizado 9.254 - EEAT Jardim do Bosque - Pq. Fehr - Ipanema - Santa Felícia (São Carlos)

EEAT Jardim do Bosque - Pq. Fehr - Ipanema - Santa Felícia

EEAT JARDIM DO BOSQUE -PQ. FEHR - IPANEMA - SANTA FELÍCIA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT JARDIM DO BOSQUE -PQ. FEHR - IPANEMA - SANTA FELÍCIA](#)



Endereço: R. Belarmino Bueno de Oliveira, 109 - Parque Fehr, São Carlos - SP, 13563-757, Brasil. nº 109. . **CEP:** 13563-757 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.6062584413466052, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória Jardim do Bosque



Foto 2 - Vista interna da estação elevatória Jardim do Bosque



Foto 3 - Painel de controle e acionamento dos conjuntos motobombas



Foto 4 - Conjuntos motobombas I



Foto 5 - Conjuntos motobombas II

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.4] Observações sobre EEA-4.4

Possui guarda no local.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71988987

Item fiscalizado 9.248 - EEAT São Sebastião/Rui Barbosa - Vila Alpes e Vila Nery (São Carlos)

EEAT São Sebastião/Rui Barbosa - Vila Alpes e Vila Nery

EEAT SÃO SEBASTIÃO -VILA ALPES E VILA NERY

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT SÃO SEBASTIÃO -VILA ALPES E VILA NERY](#)



Endereço: R. Marcolino Lopes Barreto, 1877 - Vila Monteiro (Gleba I), São Carlos - SP, 13560-400, Brasil. nº 1877. . **CEP:** 13560-400 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

27/04/2023

Data de término da fiscalização

27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjuntos motobomba 4,5 e 6 (Vila Alpes)



Foto 2 - Conjuntos motobombas 1,2 e 3 (Vila Nery)



Foto 3 - Placa de identificação



Foto 4 - Vista externa da EEAT Rui Barbosa



Foto 5 - Extintor de incêndio

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

SIM

[EEA-4.7] Observações sobre EEA-4.7

Corrigir drenagem das bombas 2, 5 e 6 incluindo mangueira.

[EEA-4.7] Fotos de EEA-4.7



Foto 1 - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas



Foto 2 - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas



Foto 3 - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989908


Item fiscalizado 9.222 - EEAT Vila Nery - Elevado maior (São Carlos)

EEAT Vila Nery - Elevado maior

EEAT VILA NERY - ELEVADO MAIOR

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT VILA NERY - ELEVADO MAIOR](#)

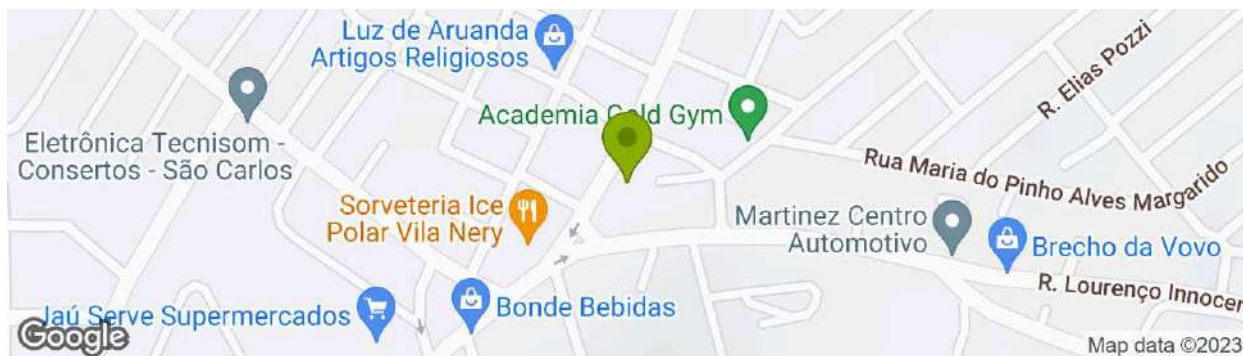

Endereço: Av. Cap. Luíz Brandão, 585 - Vila Vista Alegre, São Carlos - SP, 13568-450, Brasil. nº 585. . **CEP:** 13568-450 / **Bairro:** Vila Vista Alegre / **Cidade:** São Carlos, SP

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.6322448870528128, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

27/04/2023

Data de término da fiscalização

27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista do interior da estação elevatória Vila Nery - elevado maior



Foto 2 - Painel de comando e acionamento dos conjuntos motobombas



Foto 3 - Vista externa da estação elevatória Vila Nery - elevado maior

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989003

Item fiscalizado 9.217 - EEAT Vila Alpes - Elevado Taça (São Carlos)

EEAT Vila Alpes - Elevado Taça

EEAT VILA APES - ELEVADO TAÇA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT VILA APES - ELEVADO TAÇA](#)



Endereço: R. Primo Lazarini, 284 - Vila Nossa Sra. de Fatima, São Carlos - SP, 13567-200, Brasil. nº 284. . **CEP:** 13567-200 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.38143669380862866, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista externa da estação elevatória Vila Alpes - Elevado Taça



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Paineis de controle e acionamento dos conjuntos motobombas



Foto 4 - Extintor de incêndio

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71990083

Item fiscalizado 9.229 - EEAT CDHU/Cidade Aracy (São Carlos)

EEAT CDHU/Cidade Aracy

EEAT. CDHU/CIDADE ARACY - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. CDHU/CIDADE ARACY - SÃO CARLOS](#)



Endereço: Av. Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, 42 - São Carlos, SP, 13570-829, Brasil. nº 42.
. CEP: 13570-829 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Interior da estação elevatória CDHU



Foto 2 - Conjuntos motobombas

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989163

Item fiscalizado 9.221 - EEAT CDHU - ELEVADO (São Carlos)

EEAT CDHU - ELEVADO

EEAT. CDHU/ELEVADO - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. CDHU/ELEVADO - SÃO CARLOS](#)



Endereço: Av. Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, 42 - São Carlos, SP, 13570-829, Brasil. nº 42.
. CEP: 13570-829 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-1.3168819374059493, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista do interior da estação elevatória
C.D.H.U



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Pannel de controle e acionamento dos
conjuntos motobombas

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Item fiscalizado 9.232 - EEAT Cruzeiro do Sul (São Carlos)

EEAT Cruzeiro do Sul

EEAT. CRUZEIRO DO SUL - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. CRUZEIRO DO SUL - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. Nações Unidas, 847 - Jardim Cruzeiro do Sul, São Carlos - SP, 13572-082, Brasil.
nº 847. . **CEP:** 13572-082 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da
inspeção não foram
identificadas não
conformidades, nos
termos da Resolução
ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Escada de acesso, com guarda-corpos



Foto 2 - Barrilete



Foto 3 - Conjuntos motobombas



Foto 4 - Vista externa da EEAT Cruzeiro do Sul

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989166

Item fiscalizado 9.268 - EEAT Damha IV (São Carlos)

EEAT Damha IV

EEAT. DAMHA IV - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. DAMHA IV - SÃO CARLOS](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da
inspeção não foram
identificadas não



Endereço: 24P5+5C São Carlos, SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.8243376054672344, accuracy=3.9

conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjuntos motobombas



Foto 2 - Pannel de comando e acionamento dos conjuntos motobombas



Foto 3 - Barrilete



Foto 4 - Vista externa da estação elevatória Damha IV

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais


#71843778

EEAT Damha Capela

EEAT. DAMHA CAPELA - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. DAMHA CAPELA - SÃO CARLOS](#)

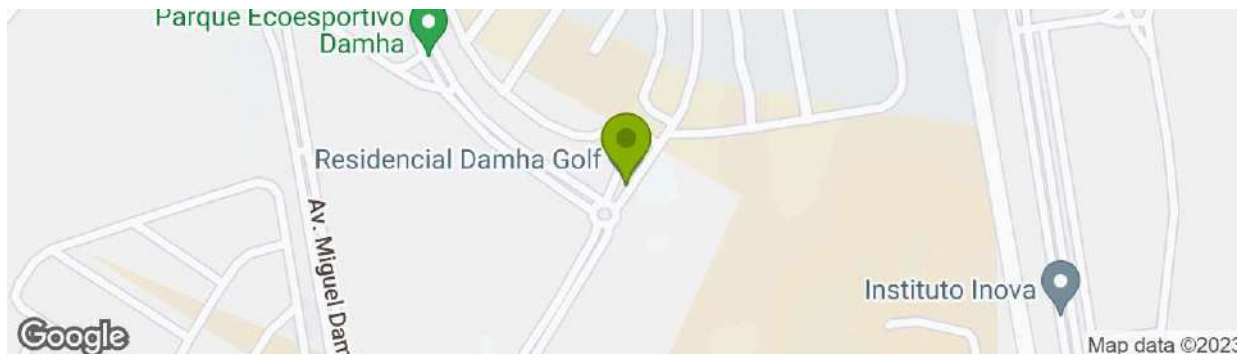

Endereço: Avenida Conceição Vono Toledo Piza Fernandes, 420 - Água Vermelha, São Carlos - SP, 13565, Brasil. . **CEP:** 13565 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.05365111636192543, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista interna da estação elevatória Damha Capela



Foto 2 - Pannel de comando e acionamento dos conjuntos motobombas



Foto 3 - Conjuntos motobombas (Damha Golf)



Foto 4 - Conjuntos motobombas (Village III)



Foto 5 - Conjuntos motobombas (Damha IV)



Foto 6 - Vista externa da estação elevatória
Damha Capela

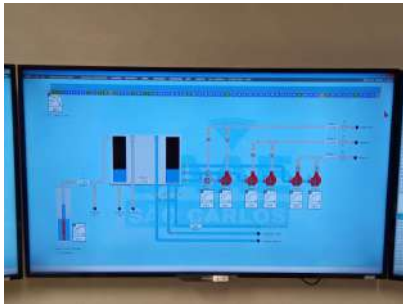


Foto 7 - Tela do Centro de Controle Operacional
(Telemetria e Telecomando)

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71843805


Item fiscalizado 9.276 - EEAT Village Damha IV (São Carlos)

EEAT Village Damha IV

EEAT. VILLAGE DAMHA IV - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. VILLAGE DAMHA IV - SÃO CARLOS](#)

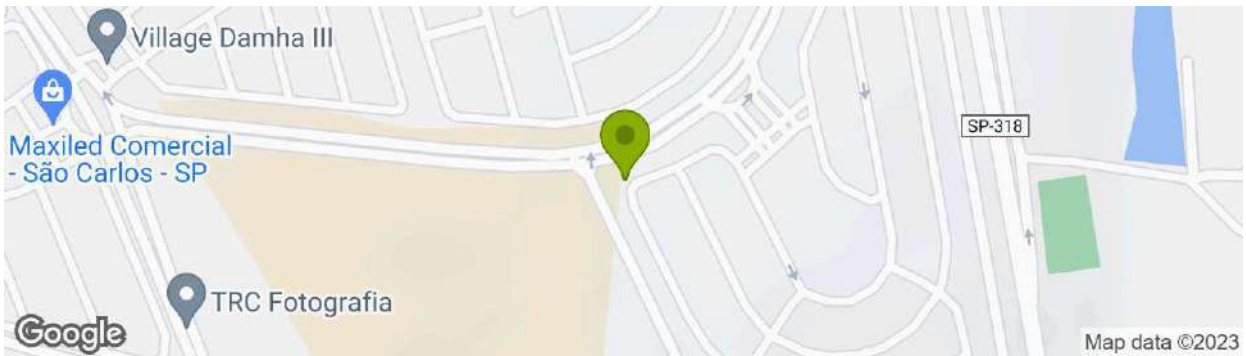

Endereço: 24F4+PR, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.3584886316146858, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Painel de comando e acionamento dos conjuntos motobombas



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Vista externa da estação elevatória Village Damha IV

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71843596

Item fiscalizado 9.271 - EEAT Village Damha I (São Carlos)

EEAT Village Damha I

EEAT. VILLAGE DAMHA I - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. VILLAGE DAMHA I - SÃO CARLOS](#)



Endereço: Jardim Jockey Club A, São Carlos - SP, 13565-090, Brasil. . **CEP:** 13565-090 /

Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.05614530727974576, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Vista do interior da estação elevatória
Village Damha I



Foto 4 - Pannel de comando e acionamento dos
conjuntos motobombas

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71843773

Item fiscalizado 9.253 - EEAT Jardim Embaré (São Carlos)

EEAT Jardim Embaré

EEAT. JARDIM EMBARÉ - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. JARDIM EMBARÉ - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. Ayer Nociti, 5 - Jardim Embaré, São Carlos - SP, 13563-844, Brasil. nº 5. . CEP: 13563-844 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.7328946448141619, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjuntos motobombas



Foto 2 - Pannel de comando e acionamento dos conjuntos motobombas



Foto 3 - Extintor de incêndio



Foto 4 - Vista externa da estação elevatória de água Embaré

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71988992

EEAT Vila Nery 3

EEAT. VILA NERY 3 - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. VILA NERY 3 - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. Lourenço Innocentini, 465 - Parque Sabara, São Carlos - SP, 13567, Brasil. nº 465. . **CEP:** 13567 / **Bairro:** Parque Sabara / **Cidade:** São Carlos, SP

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=1.1651037917527658, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

Fora de operação (falta
terminar a parte
elétrica)

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjuntos motobombas



Foto 2 - Escada de acesso a estação elevatória
Vila Nery 3



Foto 3 - Talha para içamento

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989000

Item fiscalizado 9.255 - Reservatório CDHU (São Carlos)

Reservatório CDHU

RES. CDHU

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CDHU](#)



Endereço: Av. Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, 42 - São Carlos, SP, 13570-829, Brasil. nº 42.
. CEP: 13570-829 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-1.0474126981683345, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

27/04/2023

Data de término da fiscalização

27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista externa do reservatório CDHU



Foto 3 - Reservatório CDHU



Foto 4 - Tela CCO Setor 2 (CDHU)

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Ausência de aterramento

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Item fiscalizado 9.262 - Reservatório Cruzeiro do Sul - Elevado (São Carlos)

Reservatório Cruzeiro do Sul - Elevado

RES. CRUZEIRO DO SUL ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. CRUZEIRO DO SUL ELEVADO](#)

Endereço: R. Nações Unidas, 847 - Jardim Cruzeiro do Sul, São Carlos - SP, 13572-082, Brasil.
nº 847. . **CEP:** 13572-082 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.2910905041204826,
accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	27/04/2023
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	27/04/2023
---------------------------------	------------

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0**

No momento da
inspeção foram
identificadas as
seguintes não
conformidades, nos
termos da Resolução
ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista externa do Reservatório Cruzeiro do Sul



Foto 3 - Reservatório Cruzeiro do Sul



Foto 4 - Escada de acesso, com guarda-corpo

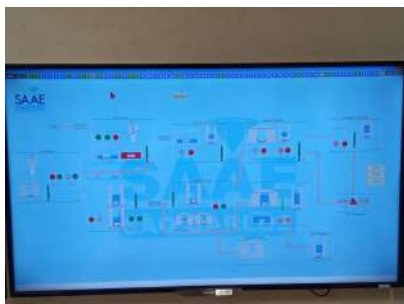


Foto 5 - Tela Setor 2 - Telemetria Cruzeiro do Sul

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Indícios de vazamentos aparentes no reservatório Cruzeiro do Sul



Foto 2 - Indícios de vazamentos aparentes no reservatório Cruzeiro do Sul



Foto 3 - Vazamentos aparentes na tubulação no interior do reservatório Cruzeiro do Sul



Foto 4 - Vazamentos aparentes na tubulação no interior do reservatório Cruzeiro do Sul

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71988984

Item fiscalizado 9.260 - Reservatório Cruzeiro do Sul - Semi-enterrado (São Carlos)

Reservatório Cruzeiro do Sul - Semi-enterrado

RES. CRUZEIRO DO SUL SEMI-ENTERRADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CRUZEIRO DO SUL SEMI-ENTERRADO](#)



Endereço: R. Nações Unidas, 847 - Jardim Cruzeiro do Sul, São Carlos - SP, 13572-082, Brasil.
nº 847. . **CEP:** 13572-082 / **Bairro:** Jardim Cruzeiro do Sul / **Cidade:** São Carlos, SP

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.8715396863438007, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

27/04/2023

Data de término da fiscalização

27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista frontal do reservatório Cruzeiro do Sul



Foto 2 - Vista lateral do reservatório Cruzeiro do Sul



Foto 3 - Reservatórios Cruzeiro do Sul



Foto 4 - Tampa de inspeção

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Indícios de infiltrações na parede do reservatório (EEA Cruz. do Sul)



Foto 2 - Indícios de infiltrações na parede do reservatório (EEA Cruz. do Sul)



Foto 3 - Indícios de infiltrações na parede do reservatório (EEA Cruz. do Sul)

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção nas tubulações de ventilação

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71988985

Item fiscalizado 9.264 - Reservatório Damha Capela (São Carlos)

Reservatório Damha Capela

RES. DAMHA CAPELA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DAMHA CAPELA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/04/2023

Data de término da fiscalização

26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Damha Capela



Foto 2 - Portão de acesso ao local



Foto 3 - Vista do reservatório e poço Damha Capela



Foto 4 - Tela CCO Setor 4 - Telemetria Damha

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844180

Item fiscalizado 9.212 - Reservatório Damha Golf Club (São Carlos)

Reservatório Damha Golf Club

RES. DAMHA GOLF - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DAMHA GOLF - SÃO CARLOS](#)



Endereço: Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Display do medidor de nível do reservatório Damha Golf Club



Foto 2 - Laje de fundo do reservatório Damha Golf Club



Foto 3 - Placa de identificação



Foto 4 - Vista externa do reservatório Damha Golf Club

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844393


Item fiscalizado 9.214 - Reservatório Damha IV (São Carlos)

Reservatório Damha IV

RES. DAMHA IV

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DAMHA IV](#)

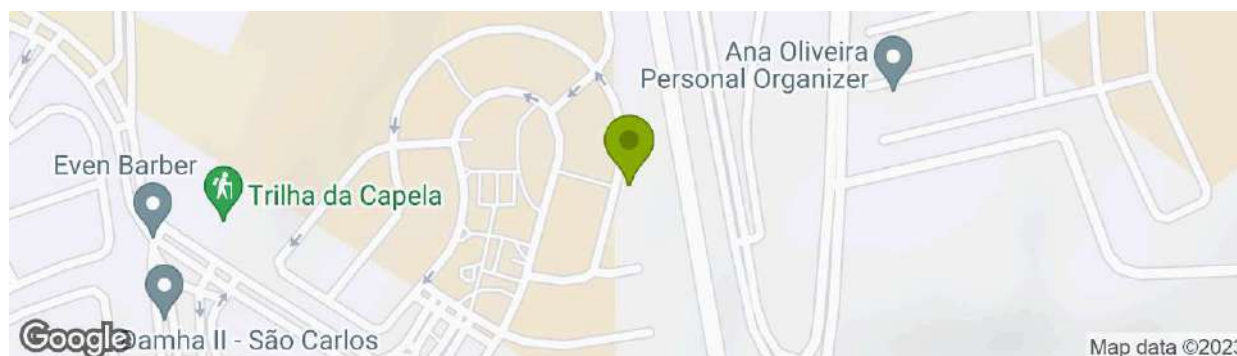

Endereço: 24P5+59 São Carlos, SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da
inspeção foi
identificada a seguinte
não conformidade, nos
termos da Resolução
ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Display do medidor de nível do reservatório Damha IV



Foto 2 - Escada de acesso, com guarda-corpos



Foto 3 - Reservatório Damha IV



Foto 4 - Vista do reservatório Damha IV, no interior do condomínio

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844404


Item fiscalizado 9.245 - Reservatório ETA Carlos Botelho (São Carlos)

Reservatório ETA Carlos Botelho

RES. ETA CARLOS BOTELHO (ÁGUA TRATADA)

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA CARLOS BOTELHO \(ÁGUA TRATADA\)](#)

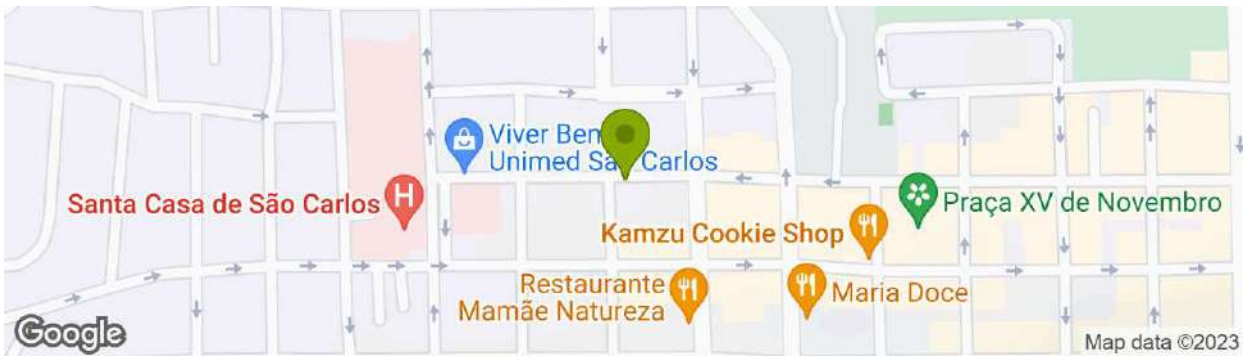

Endereço: Av. Dr. Carlos Botelho, 1222 - Centro, São Carlos - SP, 13560-250, Brasil - Parque Arnold Schimidt, São Carlos - SP, 13561-140, Brasil. . **CEP:** 13561-140 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista frontal da laje de cobertura do reservatório ETA Carlos Botelho



Foto 3 - Tampas de inspeção



Foto 4 - Vista lateral da laje de cobertura do reservatório ETA Carlos Botelho



Foto 5 - Reservatório ETA Carlos Botelho



Foto 6 - Ausência de CAP

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Recomenda-se instalar CAP na foto 6.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989791


Item fiscalizado 9.252 - Reservatório Jardim do Bosque (São Carlos)

Reservatório Jardim do Bosque

RES. JARDIM DO BOSQUE

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM DO BOSQUE](#)

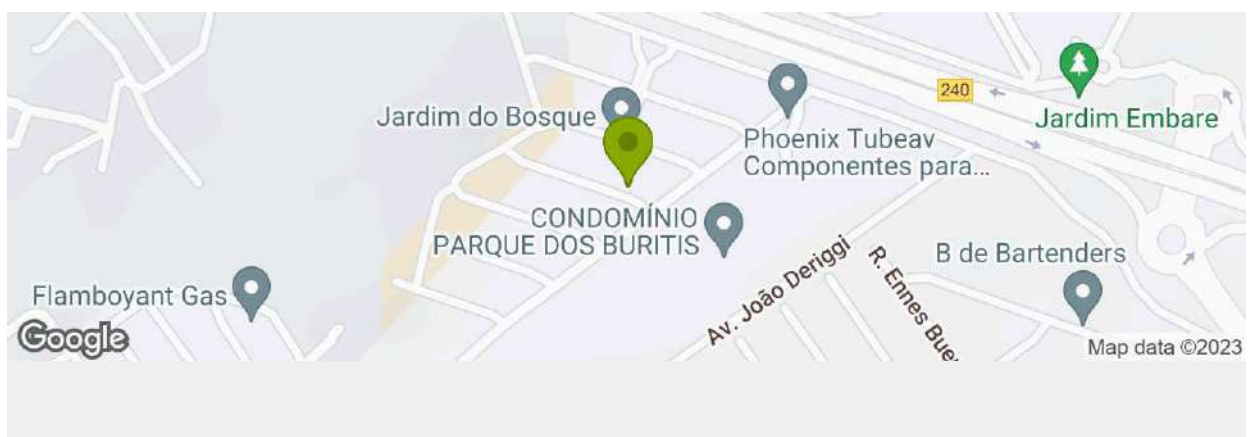

Endereço: R. Belarmino Bueno de Oliveira, 109 - Parque Fehr, São Carlos - SP, 13563-757, Brasil. nº 109. . **CEP:** 13563-757 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.8028676631682294, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Jardim do Bosque



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo do reservatório Jardim do Bosque



Foto 4 - Tela CCO Setor 3 (Jardim do Bosque)

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Item fiscalizado 9.241 - Reservatório Jardim Embaré - Concreto (São Carlos)

Reservatório Jardim Embaré - Concreto

RES. JARDIM EMBARÉ

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM EMBARÉ](#)



Endereço: R. Ayer Nociti, 5 - Jardim Embaré, São Carlos - SP, 13563-844, Brasil. nº 5. . **CEP:** 13563-844 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista externa do Centro de produção e reservação Embaré



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Sistema de descida do aterramento do para-raio



Foto 4 - Escada de acesso, com guarda-corpos



Foto 5 - Reservatório jardim Embaré

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989668

Item fiscalizado 9.239 - Reservatório Jardim Embaré - Metálico (São Carlos)

Reservatório Jardim Embaré - Metálico

RES. JARDIM EMBARÉ - METALICO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM EMBARÉ - METALICO](#)



Endereço: R. Ayer Nociti, 5 - Jardim Embaré, São Carlos - SP, 13563-844, Brasil. nº 5. . **CEP:** 13563-844 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

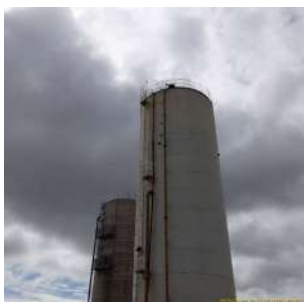


Foto 1 - Centro de Reservação Embaré



Foto 2 - Reservatório Jardim Embaré - Metálico

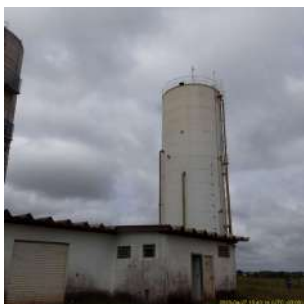


Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpos do reservatório Jardim Embaré



Foto 4 - Vista externa do centro de produção e reservação Embaré

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção



Foto 2 - Ausência de tela de proteção

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989180

Item fiscalizado 9.270 - Reservatório Jockey Club (São Carlos)

Reservatório Jockey Club

RES. JOCKEY CLUB

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JOCKEY CLUB](#)



Endereço: R. Rio Branco, 640 - Jardim Jockey Club A, São Carlos - SP, 13565-070, Brasil. nº 640. . **CEP:** 13565-070 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.24128101342412156, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/04/2023

Data de término da fiscalização

26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista externa do reservatório Jockey Club



Foto 2 - Para-raio



Foto 3 - Placa de identificação

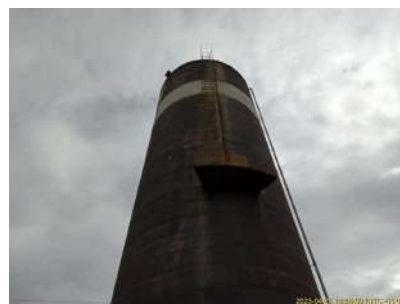


Foto 4 - Reservatório Jockey Club

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Ausência de aterramento

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Item fiscalizado 9.263 - Reservatório Parque Fehr (São Carlos)

Reservatório Parque Fehr

RES. PARQUE FEHR

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PARQUE FEHR](#)



Endereço: Av. Ercílio Mastro Francisco, 60 - Parque Fehr, São Carlos - SP, 13563-775, Brasil. nº 60. . **CEP:** 13563-775 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.42011873433032865, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Reservatório Parque Fehr



Foto 3 - Escada de acesso, com guarda-corpos



Foto 4 - Laje de fundo do reservatório Parque Fehr

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Inexistência de para-raios

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71988135

Item fiscalizado 9.228 - Reservatório Eco Tecnológico Damha (São Carlos)

Reservatório Eco Tecnológico Damha

RES. PARQUE TECNOLÓGICO



Endereço: R. Interna, 248 - Samambaia, São Carlos - SP, 13565-543, Brasil. nº 248. . CEP: 13565-543 / Cidade: São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	26/04/2023
Data de término da fiscalização	26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório	SIM
[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0	No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Vista geral do reservatório Eco Tecnológico Damha

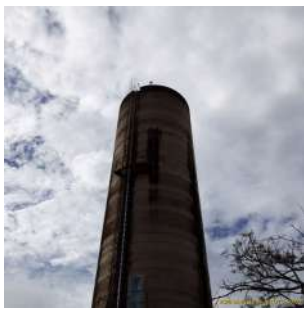


Foto 3 - Escada de acesso, com guarda-corpo



Foto 4 - Vista externa do centro de produção e reservação Eco Tecnológico Damha

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Indícios de vazamentos no reservatório Eco Tecnológico Damha



Foto 3 - Indícios de vazamentos no reservatório Eco Tecnológico Damha



Foto 2 - Indícios de vazamentos no reservatório Eco Tecnológico Damha



Foto 4 - Indícios de vazamentos no reservatório Eco Tecnológico Damha

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844460

Item fiscalizado 9.219 - Reservatório Rui Barbosa - São Sebastião 1 (São Carlos)

Reservatório Rui Barbosa - São Sebastião 1 (retangular)

RES. RUI BARBOSA - SÃO SEBASTIÃO 1



Endereço: R. Marcolino Lopes Barreto, 1877 - Vila Monteiro (Gleba I), São Carlos - SP, 13560-400, Brasil. nº 1877. . **CEP:** 13560-400 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.4476049950536871, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório	SIM
[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0	No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCj nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Chegada ao local, com placa de identificação



Foto 2 - Vista do reservatório Rui Barbosa (retangular)



Foto 3 - Tela CCO Setor 1 (Telemetria Rui Barbosa)

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

Aparentemente existem infiltrações na parede do reservatório próxima ao arquivo. Verificar a drenagem da laje de cobertura. O SAAE deverá tomar as providências necessárias para sanar essas infiltrações na parede lateral do reservatório.

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Infiltração na parede do reservatório Rui Barbosa



Foto 2 - Vista da parede lateral do reservatório Rui Barbosa (retangular))

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

SIM

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

O SAAE deverá tomar as providências indicadas por profissional de segurança do trabalho.

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpos na escada e na cobertura do reservatório

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71990009

Item fiscalizado 9.218 - Reservatório Rui Barbosa - São Sebastião 2 (São Carlos)

Reservatório Rui Barbosa - São Sebastião 2

RES. RUI BARBOSA - SÃO SEBASTIÃO 2

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RUI BARBOSA - SÃO SEBASTIÃO 2](#)



Endereço: R. Rafael de Abreu Sampaio Vidal, 1848 - Centro, São Carlos - SP, 13560-050, Brasil. nº 1848. . **CEP:** 13560-050 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.6095321790912818, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

27/04/2023

Data de término da fiscalização

27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista lateral do reservatório Rui Barbosa (circular)



Foto 2 - Reservatório Rui Barbosa (circular)



Foto 3 - Vista do cercamento de área do Centro de reservação Rui Barbosa

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

SIM

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

O SAAE deverá tomar as providências indicadas por profissional de segurança do trabalho.

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpos na escada e na cobertura do reservatório

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71990048

Item fiscalizado 9.226 - Reservatório Samambaia (São Carlos)

Reservatório Samambaia

RES. SAMAMBAIA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SAMAMBAIA](#)



Endereço: R. Mauro Dias Corrêa, 26 - Samambaia, São Carlos - SP, 13565-565, Brasil. nº 26. .

CEP: 13565-565 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/04/2023

Data de término da fiscalização

26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Laje de fundo do reservatório Samambaia



Foto 2 - Reservatório Samambaia



Foto 3 - Placa de identificação

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

Cercamento danificado

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Indícios de vazamentos aparentes no reservatório Samambaia



Foto 2 - Indícios de vazamentos aparentes no reservatório Samambaia



Foto 3 - Indícios de vazamentos aparentes no reservatório Samambaia

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	SIM
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	SIM
[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14	Efetuar a roçagem e limpeza da área.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista da área do reservatório Samambaia

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #71844446


Item fiscalizado 9.265 - Reservatório Santa Felicidade (São Carlos)

Reservatório Santa Felicidade

RES. SANTA FELICIDADE

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SANTA FELICIDADE](#)

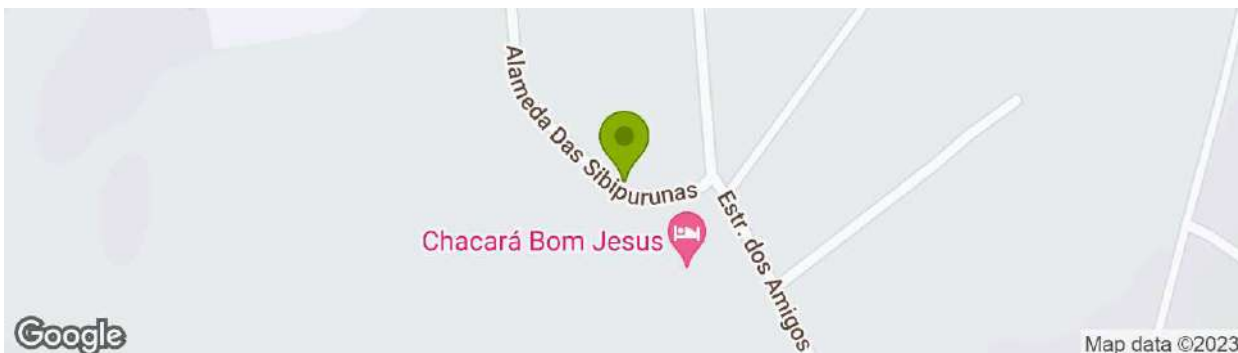

Endereço: 345G+VC - Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=1.871367400316598, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista externa do reservatório Santa Felicidade



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Reservatório Santa Felicidade



Foto 4 - Para-raio

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71843851


Item fiscalizado 9.208 - Reservatório Apoiado Tutoya do Vale (São Carlos)

Reservatório Apoiado Tutoya do Vale

RES. TUTOYA DO VALE - APOIADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. TUTOYA DO VALE - APOIADO](#)

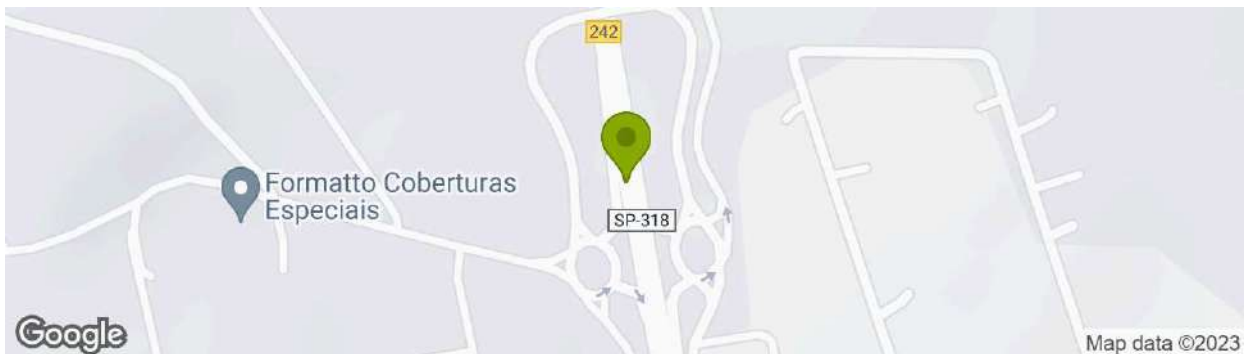

Endereço: Rod. Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnior, 150 - Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. nº 150. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/04/2023

Data de término da fiscalização

26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº 48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista externa do reservatório apoiado Tutoya do Vale



Foto 2 - Reservatório apoiado Tutoya do Vale



Foto 3 - Placa de identificação

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Indícios de vazamentos na parede do reservatório apoiado Tutoya do Vale

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Necessário reforma para sanar vazamentos, paredes danificadas e retirada da vegetação das paredes.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Ausência de conservação (vegetação nas paredes)



Foto 2 - Ausência de conservação (paredes com reboco danificado)

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844333


Item fiscalizado 9.275 - Reservatório Tutoya do Vale (São Carlos)

Reservatório Tutoya do Vale

RES. TUTOYA DO VALE - ELEVADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. TUTOYA DO VALE - ELEVADO](#)

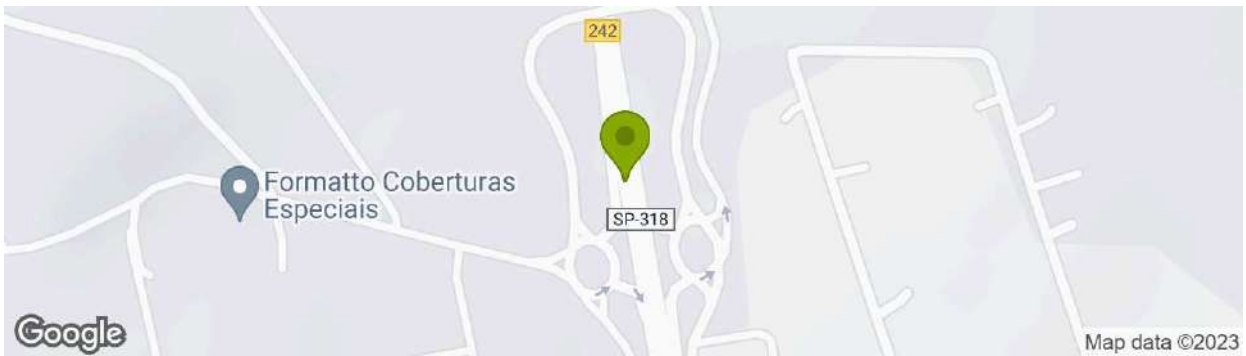

Endereço: Rod. Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnior, 150 - Água Vermelha, São Carlos - SP, Brasil. nº 150. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=1.0819493561967128, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Tutoya do Vale



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 3 - Saída do tubo extravasor

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento no registro

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Não foi identificado o aterramento do reservatório metálico. Esclarecer ou tomar as providências necessárias.

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Reservatório Tutoya do Vale

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado


Item fiscalizado 9.225 - Reservatório Village Damha I (São Carlos)

Reservatório Village Damha I

RES. VILLAGE DAMHA I

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILLAGE DAMHA I](#)

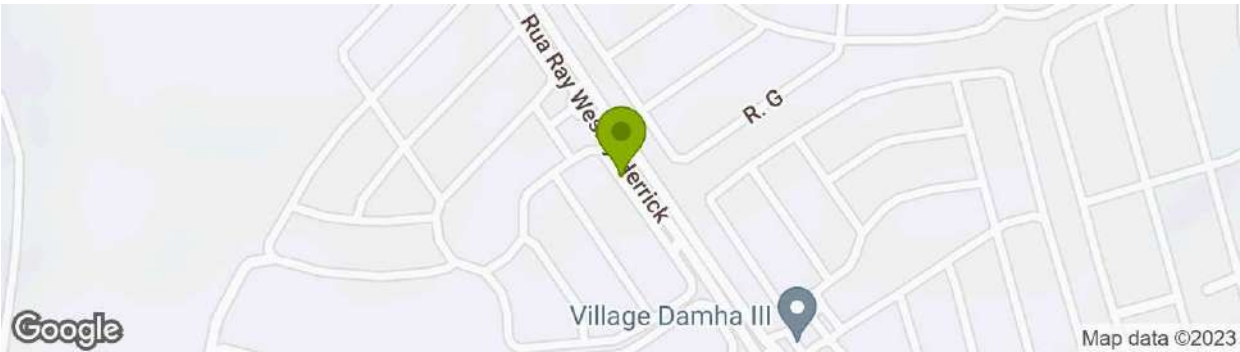

Endereço: São Carlos - SP, 13565-090, Brasil. . **CEP:** 13565-090 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Painel de telemetria



Foto 2 - Escada de acesso, com guarda-corpos



Foto 3 - Reservatórios Village Damha I (vasos comunicantes)



Foto 4 - Vista frontal dos reservatórios Village Damha I



Foto 5 - Vista lateral dos reservatórios Village Damha I

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Efetuar a roçagem e limpeza da área

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista da área dos reservatórios Village Damha I



Foto 2 - Vista da área dos reservatórios Village Damha I

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844436


Item fiscalizado 9.269 - Reservatório Village Damha III (São Carlos)

Reservatório Village Damha III

RES. VILLAGE DAMHA III

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILLAGE DAMHA III](#)

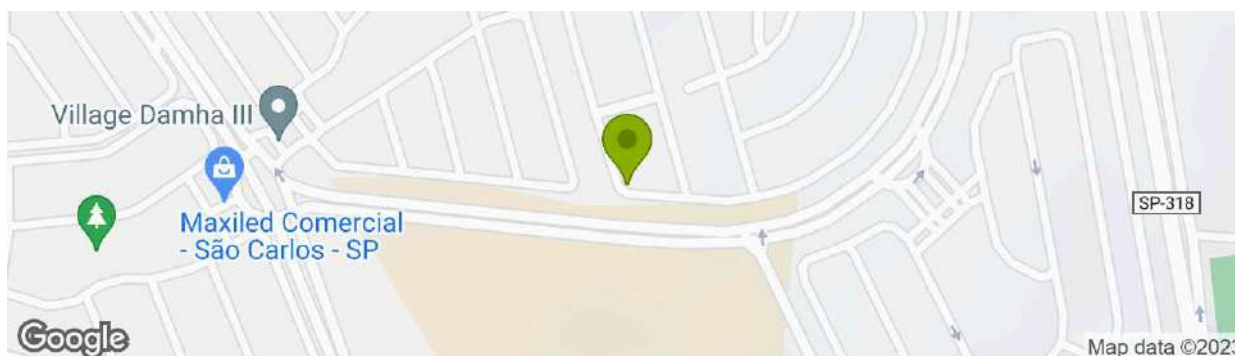

Endereço: 24G4+23, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.17669890231258223, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 26/04/2023

Data de término da fiscalização 26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Reservatório Village Damha III



Foto 3 - Escada de acesso, com guarda-corpos

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Indícios de vazamentos no reservatório
Village Damha III



Foto 2 - Indícios de vazamentos no reservatório
Village Damha III



Foto 3 - Indícios de vazamentos no reservatório
Village Damha III



Foto 4 - Indícios de vazamentos no reservatório
Village Damha III



Foto 5 - Indícios de vazamentos no reservatório
Village Damha III

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71843775


Item fiscalizado 9.216 - Reservatório Village Damha IV (São Carlos)

Reservatório Village Damha IV

RES. VILLAGE DAMHA IV

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILLAGE DAMHA IV](#)

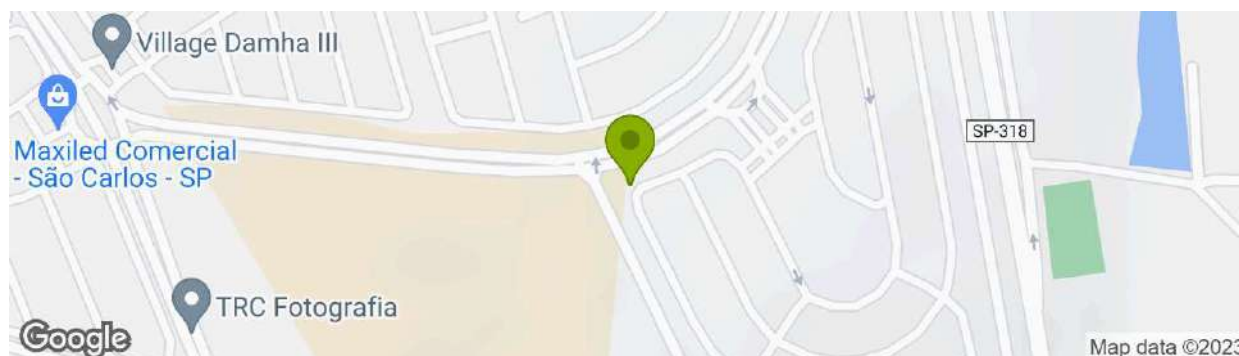

Endereço: 24F4+PR, São Carlos - SP, Brasil. . **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

26/04/2023

Data de término da fiscalização

26/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Display do medidor de nível do reservatório Village Damha IV



Foto 2 - Escada de acesso, com guarda-corpos

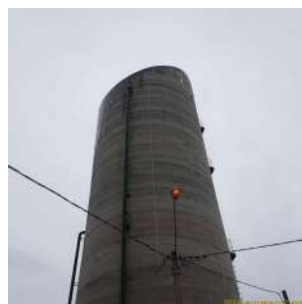


Foto 3 - Reservatório Village Damha IV



Foto 4 - Vista externa do reservatório Village Damha IV

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71844429

Reservatório Vila Nery - Apoiado

RES. VILA NERY APOIADO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA NERY APOIADO](#)



Endereço: Av. Cap. Luíz Brandão, 585 - Vila Vista Alegre, São Carlos - SP, 13568-450, Brasil. nº 585. . **CEP:** 13568-450 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Vila Nery - Apoiado



Foto 2 - Reservatório Vila Nery - Apoiado

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Indícios de vazamentos no reservatório
Vila Nery



Foto 2 - Indícios de vazamentos no reservatório
Vila Nery



Foto 3 - Indícios de vazamentos no reservatório
Vila Nery

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989969

Item fiscalizado 9.246 - Reservatório Vila Nery elevado I - Cilíndrico (São Carlos)

Reservatório Vila Nery elevado I - Cilíndrico

RES. VILA NERY ELEVADO 1

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA NERY ELEVADO 1](#)



Endereço: Av. Cap. Luíz Brandão, 585 - Vila Vista Alegre, São Carlos - SP, 13568-450, Brasil. nº 585. . **CEP:** 13568-450 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Pannel de telemetria



Foto 2 - Escada de acesso, com guarda-corpos



Foto 3 - Vista da laje de fundo do reservatório Vila Nery elevado I - Cilíndrico



Foto 4 - Vista da área do reservatório Vila Nery elevado I - Cilíndrico



Foto 5 - Reservatório Vila Nery elevado I -
Cilíndrico

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Indícios de vazamentos no reservatório
Vila Nery

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989792

Item fiscalizado 9.251 - Reservatório Vila Nery Elevado 2 - Taça (São Carlos)

Reservatório Vila Nery Elevado 2 - Taça

RES. VILA NERY ELEVADO 2

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA NERY ELEVADO 2](#)



Endereço: R. Primo Lazarini, 85 - Vila Nossa Sra. de Fatima, São Carlos - SP, 13567, Brasil. nº 85. . **CEP:** 13567 / **Bairro:** Vila Nossa Senhora de Fatima / **Cidade:** São Carlos, SP

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

NÃO

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foi identificada a seguinte não conformidade, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Vila Nery Elevado 2 - Taça



Foto 2 - Vista interna da área do reservatório Vila Nery Elevado 2 - Taça

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

SIM

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

O SAAE deverá tomar as providências indicadas por profissional de segurança do trabalho.

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Escada de acesso interna, sem guarda-corpos

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71990438

Item fiscalizado 9.243 - Reservatório Vila Nery Semi-enterrado II (concreto) (São Carlos)

Reservatório Vila Nery Semi-enterrado II (concreto)

RES. VILA NERY SEMI-ENTERRADO 2

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA NERY SEMI-ENTERRADO 2](#)



Endereço: Av. Cap. Luíz Brandão, 585 - Vila Vista Alegre, São Carlos - SP, 13568-450, Brasil. nº 585. . **CEP:** 13568-450 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

27/04/2023

Data de término da fiscalização

27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Vila Nery Semi-enterrado II (concreto)



Foto 2 - Vista lateral 1 do reservatório Vila Nery Semi-enterrado II (concreto)



Foto 3 - Vista lateral 2 do reservatório Vila Nery Semi-enterrado II (concreto)



Foto 4 - Vista lateral 3 do reservatório Vila Nery Semi-enterrado II (concreto)



Foto 5 - Vista lateral 4 do reservatório Vila Nery Semi-enterrado II (concreto)



Foto 6 - Vista da área do reservatório



Foto 7 - Tela CCO Setor 1 (Telemetria Vila Nery)

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção nas tubulações de ventilação

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10

Segundo SAAE a tampa de inspeção está sendo providenciada. Necessário fechamento da tampa de inspeção aberta e instalação de tampas de inspeção no reservatório.

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Tapume de maderite



Foto 2 - Tapume de maderite



Foto 3 - Tampa de inspeção da caixa de passagem aberta

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989724

Item fiscalizado 9.250 - Reservatório Vila Nery - Semi-enterrado (pedra) (São Carlos)

Reservatório Vila Nery - Semi-enterrado (pedra)

RES. VILA NERY SEMI-ENTERRADO 2

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA NERY SEMI-ENTERRADO 2](#)



Endereço: R. José de Paula Lattanzio, 5a - Vila Nossa Sra. de Fatima, São Carlos - SP, 13567-510, Brasil. nº 5a. . **CEP:** 13567-510 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 27/04/2023

Data de término da fiscalização 27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

No momento da inspeção foram identificadas as seguintes não conformidades, nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista lateral 1 reservatório Vila Nery - Semi-enterrado (pedra)



Foto 2 - Vista da laje de cobertura do reservatório Vila Nery - Semi-enterrado (pedra)



Foto 3 - Vista lateral 2 reservatório Vila Nery - Semi-enterrado (pedra)



Foto 4 - Vista frontal do Vista lateral 2 reservatório Vila Nery - Semi-enterrado (pedra)

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Necessário instalar tela de proteção na tubulação de ventilação.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação



Foto 2 - Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Efetuar a remoção de vegetação na laje e limpeza.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Vista da laje de cobertura



Foto 2 - Vista da laje de cobertura

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71990005

Item fiscalizado 9.235 - Reservatório Vila Nery - Apoiado Novo (São Carlos)

Reservatório Vila Nery - Apoiado Novo

RES. VILA NERY - NOVO - SÃO CARLOS

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA NERY - NOVO - SÃO CARLOS](#)



Endereço: R. Lourenço Innocentini, 530 - Parque Sabara, São Carlos - SP, 13569-055, Brasil. nº 530. . **CEP:** 13569-055 / **Cidade:** São Carlos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.5683089315744387, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

27/04/2023

Data de término da fiscalização

27/04/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Fora de operação.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório Vila Nery - Apoiado Novo

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#71989001

(editado 5 vezes - última modificação: 11/05/2023 11:48:13)

É base de:

[Auto de Notificação 071/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 162/2023 - Relatório de Fiscalização São Carlos](#)

[Ofício 460/2023 - Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

10/05/2023 09:10:23 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.272..](#)11/05/2023 08:23:55 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.272..](#)11/05/2023 08:50:53 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.234..](#)11/05/2023 08:56:16 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.223..](#)11/05/2023 08:57:55 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.273..](#)11/05/2023 09:25:11 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.219..](#)11/05/2023 09:32:52 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.226..](#)11/05/2023 09:36:22 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.208..](#)11/05/2023 12:01:08 Ludimila Turetta D2 emitiu o [Auto de Notificação 071/2023](#) a partir deste documento.11/05/2023 13:15:48 Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 080/2023** com o certificado **LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77** conforme [MP nº 2.200/2001](#).**Tramitação 1-
080/2023**11/05/2023 13:16
(Encaminhado)Ludimila T. D2DTO - Diretoria ...A/C Philippe A.
CCPhilippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTAAnalista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5100

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/05/2023 13:16:28 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐05/09/2023 11:12:52 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 9.267..](#)

