

**Relatório de Fiscalização 099/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
830.616.890.122.103.468

**Arespcj**

CC

10/07/2023 15:03

Município

**Saae - Pedreira**

· 19 38524283

2 setores envolvidos

**D1** **DTO**

Ciclo de Fiscalização\*: 1

**Relatório de Fiscalização**

FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRA****PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA - SAAE****VERIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES**

Americana, julho de 2023

**1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Pedreira

Prefeito: Fábio Vinicius Polidoro

Endereço: Praça Epitácio Pessoa, 03 - Centro – Pedreira

Telefone: (19) 3893-3522

E-mail: gabinete@pedreira.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.570, de 04/07/2013

**1.2 PRESTADOR**

Nome: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

Responsável legal: Leonardo Selingardi

Endereço: Av. Joaquim Carlos, 1539 - Vila São José

Telefone: (19) 3853-3105

E-mail: [diretoriageral@saaepedreira.com.br](mailto:diretoriageral@saaepedreira.com.br)**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ****André Aukar Britschgy de Camargo** – Analista de Regulação e Fiscalização**João Mateus Boll Gallas** – Analista de Regulação e Fiscalização

## 2.2 PRESTADOR

**João Paulo Polydoro** - Engenheiro

**Juvenilson de Jesus Santos** - Encarregado dos Serviços de Água

## 3. FISCALIZAÇÃO

Em 29/06/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

## 4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

| Sistema                    | Subsistema                                               | Código Não Conforme | Item Não Conforme                                        | Prazos          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Estação Elevatória de Água | EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA   | EEA-4.5             | Ausência de identificação da área                        | Em até 180 dias |
| Estação Elevatória de Água | EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA   | EEA-4.9             | Extintor de incêndio com validade expirada               | Imediato        |
| Estação Elevatória de Água | EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA   | EEA-4.10            | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Imediato        |
| Estação Elevatória de Água | EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA         | EEA-4.4             | Ausência de extintor de incêndio                         | Imediato        |
| Estação Elevatória de Água | EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA         | EEA-4.10            | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Imediato        |
| Captação Subterrânea       | POÇO VALE VERDE - PEDREIRA                               | CSB-2.4             | Ausência de identificação da área                        | Em até 180 dias |
| Estação Elevatória de Água | EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO – PEDREIRA | EEA-4.4             | Ausência de extintor de incêndio                         | Imediato        |

|                            |                                                          |          |                                                                                                             |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Estação Elevatória de Água | EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA | EEA-4.5  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Estação Elevatória de Água | EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA     | EEA-4.9  | Extintor de incêndio com validade expirada                                                                  | Imediato        |
| Estação Elevatória de Água | EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA     | EEA-4.10 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| Reservatório               | ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA                        | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA              | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| Reservatório               | RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA              | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| Reservatório               | RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA              | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| Reservatório               | BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA                      | RES-6.1  | A área não está devidamente cercada                                                                         | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA                       | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA                       | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| Reservatório               | RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA            | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA            | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| Reservatório               | RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA            | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |

|                            |                                             |          |                                                                                                             |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Reservatório               | RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| Reservatório               | RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA             | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA             | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| Reservatório               | RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA             | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| Reservatório               | RES. JARDIM TRIUNFO - R1- PEDREIRA          | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| Estação Elevatória de Água | EEA VALE VERDE - PEDREIRA                   | EEA-4.9  | Extintor de incêndio com validade expirada                                                                  | Imediato        |
| Reservatório               | RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA                | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| Reservatório               | RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA                | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Item fiscalizado 9.378 - EEA Bela Vista (Pedreira)

EEA Bela Vista

EEA - VILA SÃO JOSÉ PARA JARDIM BELA VISTA - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA - VILA SÃO JOSÉ PARA JARDIM BELA VISTA - PEDREIRA](#)

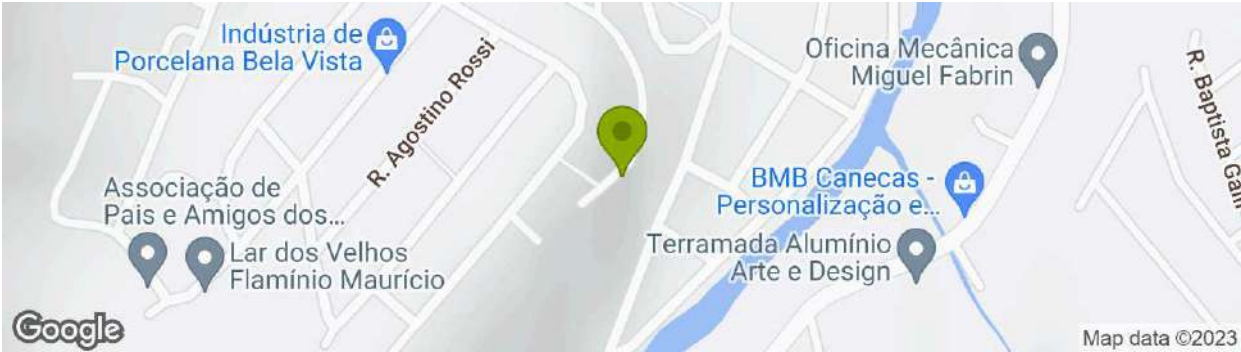

Endereço: R. Germiniano Stranieri, 81 - Pedreira, SP, 13920-000, Brasil. nº 81. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.24530512675192606, accuracy=1.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/06/2023

Data de término da fiscalização 29/06/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

|                                                                       |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| [EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água | NÃO                                                                           |
| [EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0                                   | O local também é conhecido como EEA Vila São José para Jardim Bela Vista      |
| [EEA-4.1] A área não está devidamente cercada                         | NÃO                                                                           |
| [EEA-4.1] Observações sobre EEA-4.1                                   | Cerca externa e EEA dentro de construção fechada. NC devidamente solucionada. |

[EEA-4.1] Fotos de EEA-4.1



Foto 1 - Vista externa da EEA.



Foto 2 - Vista do cercamento da EEA.

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| [EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes | N/A |
|----------------------------------------------|-----|

[EEA-4.8] Observações sobre EEA-4.8

Como a NC segue pendente, não foi feito um novo apontamento. Mas em 17/07/2023 foi protocolado por e-mail um novo relatório intitulado "2023-07-14 - Não Conformidades" informando a resolução do problema. Documento anexo ao Relatório de Fiscalização.

[EEA-4.8] Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Vazamento no sistema de bombeamento. Foto 2 - Vazamento no sistema de bombeamento.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado


Observações Gerais #77030374

Item fiscalizado 9.379 - BOOSTER parte alta Jardim Bela Vista (Pedreira)

BOOSTER parte alta Jardim Bela Vista

BOOSTER PARTE ALTA JARDIM BELA VISTA - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)  
Sistema: [BOOSTER PARTE ALTA JARDIM BELA VISTA - PEDREIRA](#)

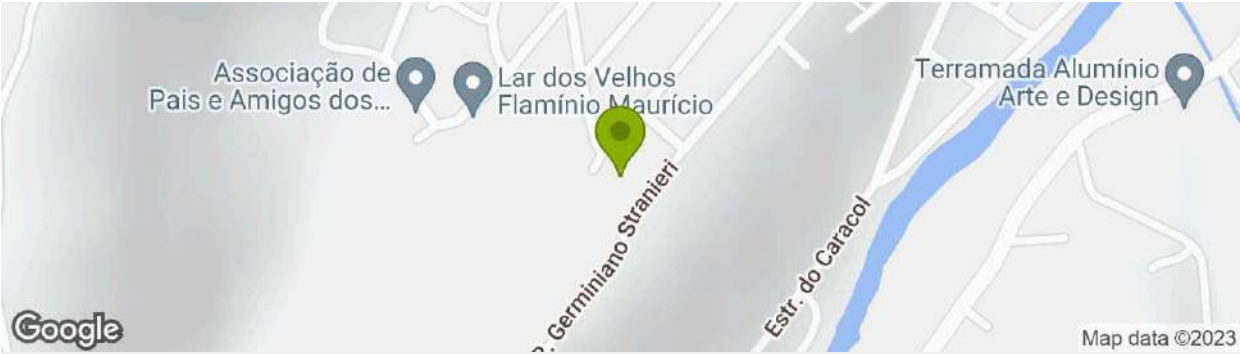

Endereço: R. Alberto de Almeida, 252, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 252. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.7031858288143331, accuracy=3.9

Fiscalizado

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Data de início da fiscalização  | 29/06/2023 |
| Data de término da fiscalização | 29/06/2023 |

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

|                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| [EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água | NÃO                                              |
| [EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0                                   | Booster junto ao reservatório Parque Bela Vista. |
| [EEA-4.1] A área não está devidamente cercada                         | NÃO                                              |
| [EEA-4.1] Observações sobre EEA-4.1                                   | Booster junto ao reservatório Parque Bela Vista. |
| [EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória    | NÃO                                              |

[EEA-4.2] Fotos de EEA-4.2



Foto 1 - Vista do booster apoiado sobre a laje do reservatório.

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| [EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva | NÃO |
|---------------------------------------------------|-----|

**[EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3**

De acordo com o operador, a bomba reserva fica guardada na ETA.

**[EEA-4.5] Ausência de identificação da área****NÃO****[EEA-4.5] Fotos de EEA-4.5**

**Foto 1** - Placa de identificação.

**[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas****N/A****[EEA-4.7] Observações sobre EEA-4.7**

Não foi possível verificar, bomba está dentro da caixa protetora

**[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#77032005

**Item fiscalizado 9.380 - EEA junto ao reservatório Jardim Andrade (Pedreira)****EEA junto ao reservatório Jardim Andrade****EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA**Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA](#)



Endereço: Rua Jorge Bellix, 52, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 52. . **CEP:** 13920-000 /  
**Cidade:** Pedreira, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.5730362475306157, accuracy=3.9

Fiscalizado

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Data de início da fiscalização  | 29/06/2023 |
| Data de término da fiscalização | 29/06/2023 |

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

|                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| [EEA-4.1] A área não está devidamente cercada                      | N/A                                   |
| [EEA-4.1] Observações sobre EEA-4.1                                | Junto ao reservatório Jardim Andrade. |
| [EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória | NÃO                                   |

[EEA-4.2] Fotos de EEA-4.2



Foto 1 - Vista interna da EEA.

|                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| [EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva | NÃO                                                             |
| [EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3               | De acordo com o operador, a bomba reserva fica guardada na ETA. |
| [EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio        | NÃO                                                             |

[EEA-4.4] Fotos de EEA-4.4



**Foto 1** - Extintor no interior da EEA.

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

**SIM**

[EEA-4.5] Observações sobre EEA-4.5

A EEA não possui placa de identificação no local.

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

**NÃO**

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

**SIM**

[EEA-4.9] Fotos de EEA-4.9



**Foto 1** - Validade do extintor expirada.

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

**SIM**

[EEA-4.10] Observações sobre EEA-4.10

Remover os resíduos sólidos do interior da EEA.

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10



**Foto 1** - Resíduos sólidos acumulados no interior da EEA.



**Foto 2** - Resíduos sólidos acumulados no interior da EEA.

**Assinatura Fiscal**

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77075262

Item fiscalizado 9.381 - EEA Jardim Triunfo para Vale Verde II (Pedreira)

EEA Jardim Triunfo para Vale Verde II

EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Dr. Carlos de Águiar Maya, 735, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 735. . CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.771759585497988, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

29/06/2023

Data de término da fiscalização

29/06/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista da parte interna da EEA.

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.1] Observações sobre EEA-4.1

EEA junto aos reservatórios Triunfo.

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.2] Fotos de EEA-4.2



Foto 1 - Porta de acesso à EEA.

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.3] Fotos de EEA-4.3



Foto 1 - Conjunto de moto bombas.

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEA-4.5] Observações sobre EEA-4.5

Imagem junto à ficha dos reservatórios Triunfo.

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[EEA-4.9] Observações sobre EEA-4.9

Não há extintor.

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[EEA-4.10] Observações sobre EEA-4.10

Remover o resíduo sólido acumulado no interior da EEA.

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10



Foto 1 - Acúmulo de matéria orgânica.



Foto 2 - Acúmulo de resíduos de construção civil.



Foto 3 - Acúmulo de resíduos de construção civil.



Foto 4 - Acúmulo de matéria orgânica.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77075352


Item fiscalizado 9.382 - Poço Vale Verde (Pedreira)

Poço Vale Verde

POÇO VALE VERDE - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VALE VERDE - PEDREIRA](#)

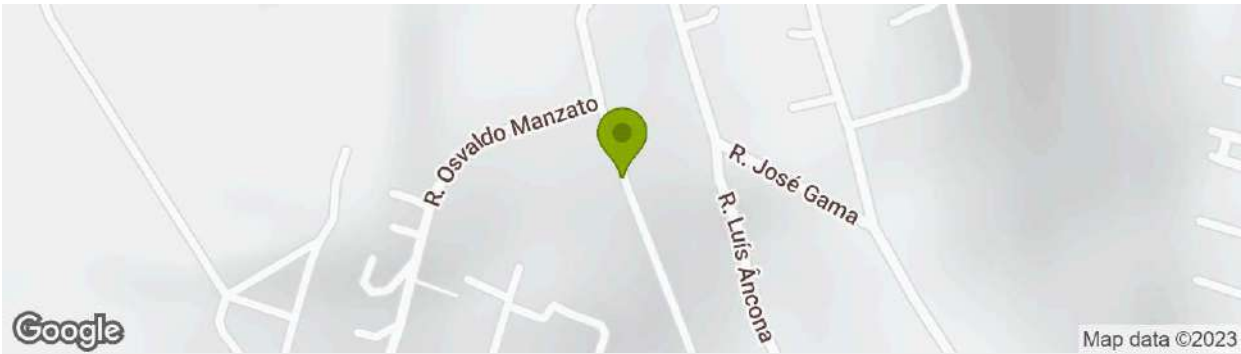

Endereço: R. Pedro Crozati, 745, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 745. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.19256175178322765, accuracy=3.9

Fiscalizado

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Data de início da fiscalização  | 29/06/2023 |
| Data de término da fiscalização | 29/06/2023 |

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Detalhe do cercamento e acesso.

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio NÃO

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3 Extintor no interior da EEA. Recomenda-se posicionar o extintor em local apropriado.

[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3



Foto 1 - Extintor em posição inadequada.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área SIM

[CSB-2.4] Observações sobre CSB-2.4 O local não possui placa de identificação.

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



**Foto 1** - Laje de proteção do poço.

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



**Foto 1** - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



**Foto 1** - Tomada de água.

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Observações sobre CSB-2.9

Recomenda-se realizar a proteção do acesso para impedir a entrada de contaminação.

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



**Foto 1** - Tubo de medição de nível.

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10

Documento enviado pelo prestador anexado no relatório.

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.11] Observações sobre CSB-2.11

Documento enviado pelo prestador anexado no relatório.

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13

Detalhe na ficha da EEA.

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

Documento enviado pelo prestador anexado no relatório.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15

Dosagem junto à EEA.

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



**Foto 1** - Dosagem de produtos químicos.

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16

Documento enviado  
pelo prestador anexado  
no relatório.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77075371

Item fiscalizado 9.383 - EEA Vila São Pelegrino para Morro do Cristo (Pedreira)

## EEA Vila São Pelegrino para Morro do Cristo

EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA](#)

Endereço: R. Domingos Marchi, 278 - Sao Pelegrino, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 278. .  
CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=0.3226585412614891,  
accuracy=1.966

## Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/06/2023

Data de término da fiscalização 29/06/2023

## Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



**Foto 1** - Vista geral da EEA.

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.1] Observações sobre EEA-4.1

Booster junto ao Reservatório Vila Pelegrino.

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.2] Fotos de EEA-4.2



**Foto 1** - Vista interna da EEA.

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3

De acordo com o operador, a bomba reserva está guardada na ETA.

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

SIM

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[EEA-4.9] Observações sobre EEA-4.9

Não há extintor.

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77075315

Item fiscalizado 9.384 - EEA Vila Canesso para Jardim Santa Cruz (Pedreira)

EEA Vila Canesso para Jardim Santa Cruz

EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Sebastião Canesso, 125, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 125. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-30.036818, long=-51.208989, alt=-0.11253647591404259, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/06/2023

Data de término da fiscalização 29/06/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água SIM

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista da parte interna da EEA.

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada NÃO

**[EEA-4.1] Observações sobre EEA-4.1**

Booster junto aos reservatórios Canesso.

**[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**

NÃO

**[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva**

NÃO

**[EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3**

De acordo com o operador, a bomba reserva está guardada na ETA.

**[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio**

NÃO

**[EEA-4.4] Fotos de EEA-4.4****Foto 1** - Extintor de incêndio da EEA.**[EEA-4.5] Ausência de identificação da área**

NÃO

**[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes**

NÃO

**[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada**

SIM

**[EEA-4.9] Fotos de EEA-4.9****Foto 1** - Validade do extintor vencida.**[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

SIM

**[EEA-4.10] Observações sobre EEA-4.10**

Remover o resíduo sólido acumulado no interior da EEA.

**[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10**



Foto 1 - Remover resíduo sólido de construção civil.



Foto 2 - Remover resíduo sólido de construção civil.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Assinatura Fiscal      |           |
| Assinatura Fiscalizado |           |
| Nome Fiscalizado       |           |
| Cargo Fiscalizado      |           |
| Observações Gerais     | #77075332 |

Item fiscalizado 9.387 - Reservatório Elevado Jardim Andrade (Pedreira)

Reservatório Elevado Jardim Andrade

ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA](#)



Endereço: Rua Jorge Bellix, 52, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 52. . **CEP:** 13920-000 /  
**Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Fiscalizado                     |            |
| Data de início da fiscalização  | 29/06/2023 |
| Data de término da fiscalização | 29/06/2023 |

**Constatações (Fiscalização no Reservatório)****[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Fotos de RES-6.0****Foto 1** - Vista geral do reservatório.**Foto 2** - Vista geral do reservatório.**[RES-6.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[RES-6.2] Ausência de identificação da área****SIM****[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2**

O reservatório não possui placa de identificação.

**[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4**

Guarda-corpo instalado. NC devidamente solucionada.

**[RES-6.4] Fotos de RES-6.4****Foto 1** - Guarda-corpo do reservatório.**[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível****NÃO****[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11**

Sistema de telemetria.

**[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor****NÃO****[RES-6.12] Fotos de RES-6.12**



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório.

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77068476


Item fiscalizado 9.388 - Reservatório Semienterrado Vila São José (Pedreira)

Reservatório Semienterrado Vila São José

RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA](#)

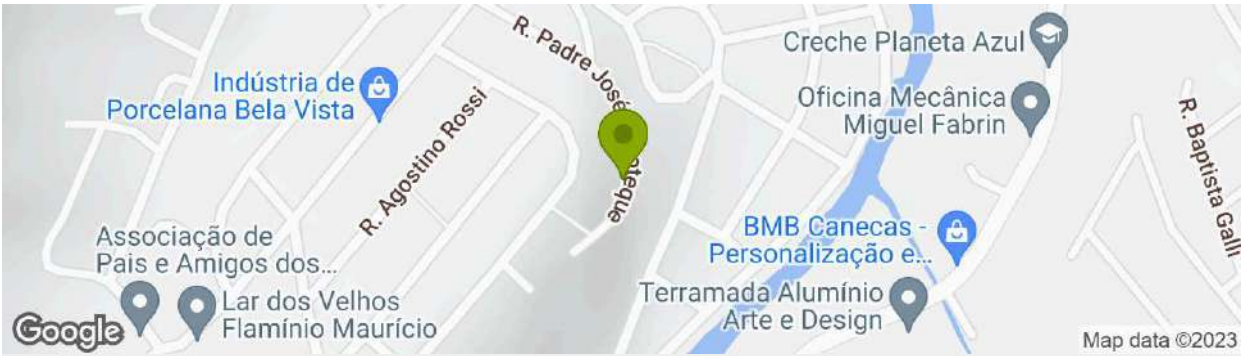

Endereço: R. Padre José Achoteque, 308 - Jardim Sao Jose, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil.  
nº 308. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

29/06/2023

Data de término da fiscalização

29/06/2023

**Constatações (Fiscalização no Reservatório)****[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0**

O reservatório tem nome de Vila São José, mas também é conhecido como Bela Vista..

**[RES-6.0] Fotos de RES-6.0****Foto 1** - Vista externa de acesso ao reservatório.**Foto 2** - Vista externa de acesso ao reservatório.**[RES-6.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1**

Cerca externa. NC devidamente solucionada.

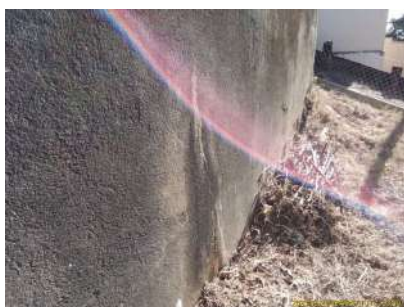
**[RES-6.2] Ausência de identificação da área****NÃO****[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****SIM****[RES-6.3] Fotos de RES-6.3****Foto 1** - Vazamento na parede externa do reservatório.**Foto 2** - Vazamento na parede externa do reservatório.**[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****SIM****[RES-6.9] Fotos de RES-6.9**



Foto 1 - Ausência de tela no tubo extravasor.



Foto 2 - Ausência de tela no tubo extravasor.

|                                                                     |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições  | NÃO                                                                                                           |
| [RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível                        | NÃO                                                                                                           |
| [RES-6.11] Observações sobre RES-6.11                               | Sistema de telemetria.                                                                                        |
| [RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor                         | NÃO                                                                                                           |
| [RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação                 | NÃO                                                                                                           |
| [RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | SIM                                                                                                           |
| [RES-6.14] Observações sobre RES-6.14                               | Instalar telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nos orifícios de ventilação e tampas. |

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Proteger buraco da tampa com tela.



Foto 2 - Proteger buraco da tampa com tela.

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Assinatura Fiscal      |           |
| Assinatura Fiscalizado |           |
| Nome Fiscalizado       |           |
| Cargo Fiscalizado      |           |
| Observações Gerais     | #77068499 |

Item fiscalizado 9.389 - Reservatório semienterrado Parque Bela Vista (Pedreira)

Reservatório semienterrado Parque Bela Vista

BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Alberto de Almeida, 252, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 252. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/06/2023

Data de término da fiscalização 29/06/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Identificação do local.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada SIM

**[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1**

Perímetro parcialmente aberto. Concluir o cercamento da área.

**[RES-6.1] Fotos de RES-6.1**

**Foto 1** - Trecho do perímetro sem cerca.



**Foto 2** - Trecho do perímetro sem cerca.

**[RES-6.2] Ausência de identificação da área**

NÃO

**[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes**

NÃO

**[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

N/A

**[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9**

Como a NC segue pendente, não foi feito um novo apontamento. Para solução adotar tela com uma abertura de vão menor do tipo mosquiteiro. Mas em 17/07/2023 foi protocolado por e-mail um novo relatório intitulado "2023-07-14 - Não Conformidades" informando a resolução do problema. Documento anexo ao Relatório de Fiscalização.

**[RES-6.9] Fotos de RES-6.9**

**Foto 1** - A tela instalada não protege contra entrada de insetos.

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| [RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições  | NÃO                    |
| [RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível                        | NÃO                    |
| [RES-6.11] Observações sobre RES-6.11                               | Sistema de telemetria. |
| [RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor                         | NÃO                    |
| [RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação                 | NÃO                    |
| [RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | NÃO                    |

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #77068520


Item fiscalizado 9.390 - Resrvatório Vila São Pelegrino (Pedreira)

Resrvatório Vila São Pelegrino

RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA](#)

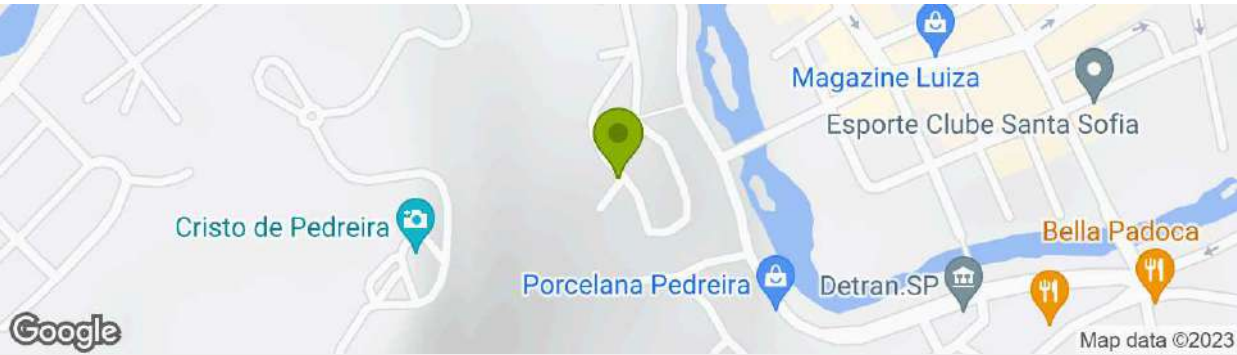

Endereço: R. Domingos Marchi, 278 - Sao Pelegrino, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 278. .  
CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/06/2023

Data de término da fiscalização 29/06/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

**[RES-6.0] Fotos de RES-6.0****Foto 1** - Vista geral do reservatório.**Foto 2** - Vista geral do reservatório.**[RES-6.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1**

Cerca externa. NC devidamente solucionada.

**[RES-6.1] Fotos de RES-6.1****Foto 1** - Vista da cerca do reservatório.**[RES-6.2] Ausência de identificação da área****SIM****[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2**

O reservatório não possui placa de identificação.

**[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****NÃO****[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.4] Fotos de RES-6.4****Foto 1** - Guarda-corpo do reservatório.**[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****NÃO**

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Descida do cabeamento do SPDA.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Instalar tela de proteção na abertura do extravasor.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Abertura do extravasor sem tela de proteção.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Sistema de telemetria.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77068539

Item fiscalizado 9.391 - Reservatórios apoiados Vila Canesso (Pedreira)

Reservatórios apoiados Vila Canesso

RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Sebastião Canesso, 125, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 125. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

**Fiscalizado**

**Data de início da fiscalização** 29/06/2023

**Data de término da fiscalização** 29/06/2023

**Constatações (Fiscalização no Reservatório)**

**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório** **SIM**

**[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**



**Foto 1** - Vista geral dos reservatórios.

**[RES-6.1] A área não está devidamente cercada** **NÃO**

**[RES-6.1] Fotos de RES-6.1**



**Foto 1** - Cerca externa dos reservatórios.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2

Reinstalar placa de identificação.

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação guardada na EEA.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3

O reservatório cilíndrico possui dois vazamentos na parede externa.

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



Foto 1 - Vazamento na parede externa do reservatório cilíndrico.



Foto 2 - Vazamento na parede externa do reservatório cilíndrico.

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

Guarda-corpo instalado. NC devidamente solucionada para os dois reservatórios.

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1 - Guarda-corpo no reservatório quadrado.



Foto 2 - Guarda-corpo no reservatório cilíndrico.

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Instalar o SPDA no reservatório cilíndrico.  
Falta o cabo de descida.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Sistema de telemetria.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Extravasor do reservatório quadrado.



Foto 2 - Extravasor do reservatório cilíndrico.

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77068560

Item fiscalizado 9.392 - Reservatório apoiado metálico Santa Cruz (Pedreira)

Reservatório apoiado metálico Santa Cruz

RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA](#)



Endereço: R. João Moises Castelo, 500 - Jardim Sao Nilo, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 500. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

Fiscalizado

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Data de início da fiscalização  | 29/06/2023 |
| Data de término da fiscalização | 29/06/2023 |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1 Cerca externa. NC devidamente solucionada.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área SIM

[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2 O reservatório não possui placa de identificação.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

Como a NC segue pendente, não foi feito um novo apontamento.

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Instalar tela de proteção na tubulação aberta.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Extravisor sem tela de proteção.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Sistema de telemetria.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravisor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77068591

Item fiscalizado 9.393 - Reservatório Jardim São Nilo (Pedreira)

Reservatório Jardim São Nilo

RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Girassol, 30 - Pedreira, SP, 13920-000, Brasil. nº 30. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/06/2023

Data de término da fiscalização 29/06/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



**Foto 3** - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

SIM

[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2

O reservatório não possui placa de identificação.

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO


[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4

Guarda-corpo instalado. NC devidamente solucionada para o reservatório.

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4

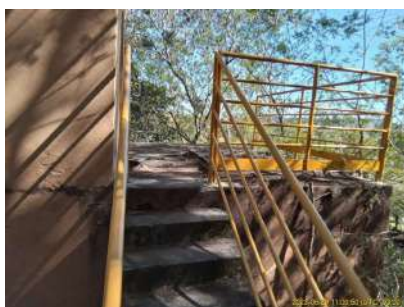

**Foto 1** - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Instalar tela de proteção na tubulação aberta.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Extravasador aberto sem tela de proteção.

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10



Foto 1 - Tampa de inspeção do reservatório.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Sistema de telemetria.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasador

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Remover arbusto no acesso à escada do reservatório.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Arbusto atrapalhando o acesso à escada do reservatório.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77068611

Item fiscalizado 9.394 - Reservatórios do complexo Triunfo - R1, R2, R4 e R5 (Pedreira)

Reservatórios do complexo Triunfo - R1, R2, R4 e R5

RES. JARDIM TRIUNFO - R1- PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM TRIUNFO - R1- PEDREIRA](#)



Endereço: R. Dr. Carlos de Águiar Maya, 340, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 340. . CEP: 13920-000 / Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/06/2023

Data de término da fiscalização 29/06/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0

Os reservatórios estão instalados na seguinte sequência da parte superior à inferior do terreno: R2 cilíndrico com 500m³, R5 quadrado com 50m³, R4 quadrado com 70m³ e R1 cilíndrico com 35m³, totalizando 4 reservatórios no complexo.

**[RES-6.0] Fotos de RES-6.0**

**Foto 1** - Vista do acesso com placas de identificação.



**Foto 2** - Vista geral do reservatório R2.



**Foto 3** - Vista geral do reservatório R4.



**Foto 4** - Vista geral do reservatório R2.




**Foto 5** - Vista geral do reservatório R5.



**Foto 6** - Vista geral do reservatório R4.



**Foto 7** - Vista geral do reservatório R1.

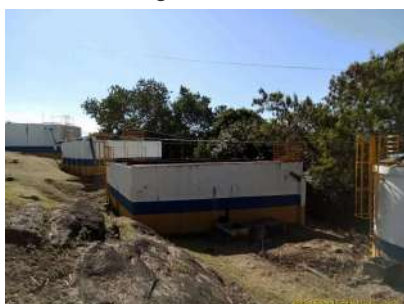

**Foto 8** - Vista geral do complexo de reservatórios.

**[RES-6.1] A área não está devidamente cercada**

NÃO

**[RES-6.2] Ausência de identificação da área**

NÃO

**[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****SIM****[RES-6.3] Fotos de RES-6.3**

**Foto 1** - Vazamento na parede externa do R5 (50m³).



**Foto 2** - Vazamento na parede externa do R4 (70m³).



**Foto 3** - Vazamento na parede externa do R4 (70m³).



**Foto 4** - Vazamento na parede externa do R4 (70m³).

**[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****NÃO****[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4**

Guarda-corpo instalado. NC devidamente solucionada para os reservatórios R1, R4 e R5.

**[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições****NÃO****[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível****NÃO****[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11**

Sistema de telemetria.

**[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#77068645

Item fiscalizado 9.395 - Reservatório Águas de Março (Pedreira)

Reservatório Águas de Março

RES ÁGUAS DE MARÇO - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES ÁGUAS DE MARÇO - PEDREIRA](#)



Endereço: R. Olindo Rossi, 293 - Distrito Industrial Pref Jose Carlos Iena, Pedreira - SP, 13920-000, Brasil. nº 293. . **CEP:** 13920-000 / **Cidade:** Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

Fiscalizado

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Data de início da fiscalização  | 29/06/2023 |
| Data de término da fiscalização | 29/06/2023 |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1 Cerca externa. NC devidamente solucionada.

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



**Foto 1** - Cerca externa do reservatório.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

NÃO

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Recomenda-se a substituição por tela de abertura menor do tipo mosquiteiro. NC devidamente solucionada.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



**Foto 1** - Tela de proteção com abertura grande.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



**Foto 1** - Medição de nível com mangueira externa.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77071462


Item fiscalizado 9.396 - EEA Vale Verde e BOOSTER reservatório Vale Verde (Pedreira)

EEA Vale Verde e BOOSTER reservatório Vale Verde

EEA VALE VERDE - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA VALE VERDE - PEDREIRA](#)

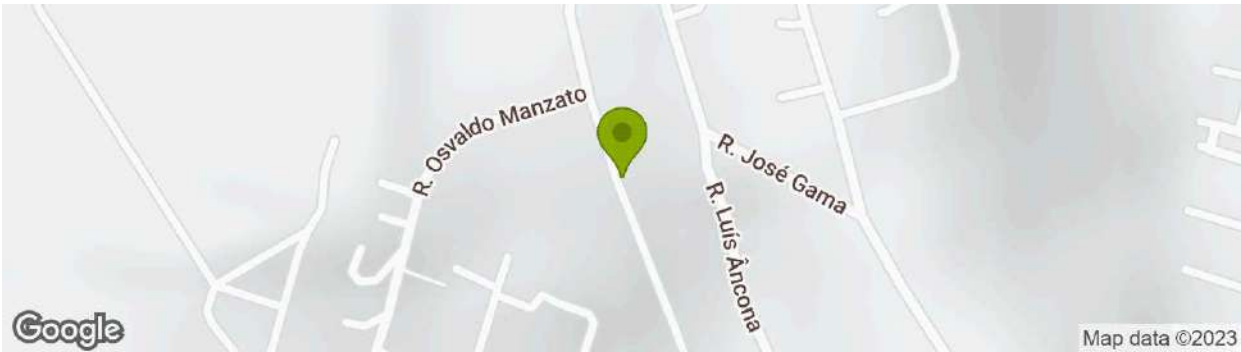

Endereço: R. Julio Mari, 110 - Pedreira, SP, 13920-000, Brasil. nº 110. . CEP: 13920-000 /  
Cidade: Pedreira, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/06/2023

Data de término da fiscalização 29/06/2023

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água

SIM

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

Existem dois locais de bombeamento: Booster para chácaras próximas e EEA para Jardim Panorama.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



**Foto 1** - Vista geral da casa de bombeamento.

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.3] Observações sobre EEA-4.3

De acordo com o operador, as bombas reservas ficam guardadas na ETA.

[EEA-4.3] Fotos de EEA-4.3



**Foto 1** - Vista interna da casa de bombeamento.

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEA-4.4] Observações sobre EEA-4.4

Recomenda-se deixar o extintor em local visível e acessível.

[EEA-4.4] Fotos de EEA-4.4



**Foto 1** - Extintor mal posicionado.

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.7] Fotos de EEA-4.7



Foto 1 - Drenagem da gaxeta.

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada SIM

[EEA-4.9] Fotos de EEA-4.9



Foto 1 - Validade do extintor vencida.

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #77071482


Item fiscalizado 9.397 - Reservatório Vale Verde 2 (Pedreira)

Reservatório Vale Verde 2

RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA](#)

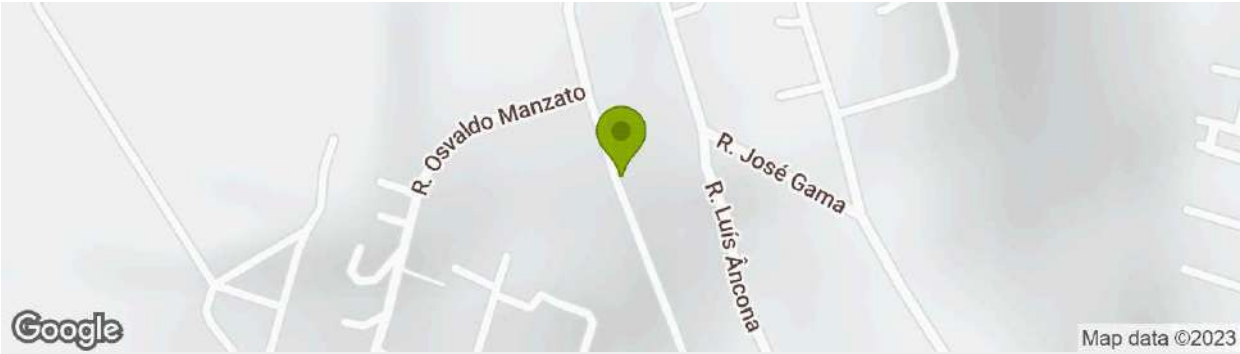

Endereço: R. Julio Mari, 110 - Pedreira, SP, 13920-000, Brasil. nº 110. . **CEP:** 13920-000 /  
**Cidade:** Pedreira, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=31.24916, long=121.4878983, alt=60.0, accuracy=10.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 29/06/2023

Data de término da fiscalização 29/06/2023

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0 O reservatório Vale Verde 1 corresponde ao complexo Triunfo.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista das placas de identificação.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes SIM

[RES-6.3] Observações sobre RES-6.3 Vazamento na parede externa do reservatório.

[RES-6.3] Fotos de RES-6.3



**Foto 1** - Vazamento na parede externa do reservatório.

**[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

**NÃO**

**[RES-6.4] Observações sobre RES-6.4**

Guarda-corpo instalado. NC devidamente solucionada para o reservatório.

**[RES-6.4] Fotos de RES-6.4**



**Foto 1**

**[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**SIM**

**[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9**

Instalar tela de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais no respiro e extravasor.

**[RES-6.9] Fotos de RES-6.9**



**Foto 1** - Respiro sem tela de proteção.



**Foto 2** - Respiro sem tela de proteção.



Foto 3 - Extravador sem tela de proteção.

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| [RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições | NÃO                    |
| [RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível                       | NÃO                    |
| [RES-6.11] Observações sobre RES-6.11                              | Sistema de telemetria. |
| [RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor                        | NÃO                    |

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Extravador do reservatório.

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| [RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação                 | NÃO |
| [RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | NÃO |

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#77071509

—  
**André Aukar B. de Camargo**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

(editado 5 vezes - última modificação: 24/07/2023 15:13:39)

É base de:  
[Auto de Notificação 097/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- Memorando 233/2023 - Relatório de Fiscalização
- Ofício 663/2023 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 157/2023 - FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">2023_07_14_Nao_Conformidades.pdf</a> (219,88 KB)                           | 2 downloads |
| <a href="#">Poco_Vale_Verde_Ficha_de_qualidade_do_produto_quimico.jpeg</a> (349,62 KB) | 1 download  |
| <a href="#">Poco_Vale_Verde_Outorga.pdf</a> (1,59 MB)                                  | 1 download  |
| <a href="#">Poco_Vale_Verde_Relatorio_de_Analises_27279_1_2023_0.pdf</a> (1,20 MB)     | 1 download  |
| <a href="#">Poco_Vale_Verde_Relatorio_de_Analises_32957_1_2023_0.pdf</a> (1,20 MB)     | 1 download  |
| <a href="#">Poco_Vale_Verde_Validade_do_produto_quimico.jpeg</a> (1,36 MB)             | 1 download  |

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/07/2023 16:32:43 | André Aukar B. de Camargo <span>D1</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Item fiscalizado 9.378..</a> |
| 17/07/2023 16:34:32 | André Aukar B. de Camargo <span>D1</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Item fiscalizado 9.389..</a> |

Tramitação 1-099/2023

28/07/2023 09:16

(Respondido)

André C. D1

Envolvidos internos acompanhando CC

Auto de Notificação emitido:

28/07/2023 - Auto de Notificação 097/2023 - Auto de Notificação

Auto de Notificação

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

| Prazo                                                                                                                                                       | Vencimento                           | Lembrete        | Visibilidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| Resposta do prestador                                                                                                                                       | Há 2 anos 1 mês 14 dias — 12/08/2023 | Não configurado | Todos        |
| <del>[RES-APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA]</del><br><del>[RES-6-9]</del><br><del>Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e</del> | — 26/09/2023                         | Não configurado | Todos        |

| Prazo                                                                                                                                                                              | Vencimento   | Lembrete         | Visibilidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| <del>pequenos animais nas tubulações de ventilação</del>                                                                                                                           |              |                  |              |
| <del>[RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO- PEDREIRA]</del><br><del>[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes</del>                                                               | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. JARDIM SÃO NILO- PEDREIRA]</del><br><del>[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação</del>    | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. VILA SÃO PELEGRINO- PEDREIRA]</del><br><del>[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação</del> | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. JARDIM SÃO NILO- PEDREIRA]</del><br><del>[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança</del>                                                      | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. JARDIM TRIUNFO- R1- PEDREIRA]</del><br><del>[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes</del>                                                                          | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ- PEDREIRA]</del><br><del>[RES-</del>                                                                                                        | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |

| Prazo                                                                                                                                                                          | Vencimento   | Lembrete         | Visibilidade |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| <del>6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança</del>                                                                                                      |              |                  |              |
| <del>[RES- SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ- PEDREIRA] [RES- 6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação</del> | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES- SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ- PEDREIRA] [RES- 6.3] Existência de vazamentos aparentes</del>                                                                          | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[EEA- VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ- PEDREIRA] [EEA- 4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança</del>                                           | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[EEA- VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ- PEDREIRA] [EEA- 4.9] Extintor de incêndio com validade expirada</del>                                                          | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[EEA VALE VERDE - PEDREIRA] [EEA- 4.9] Extintor de incêndio com validade expirada</del>                                                                                   | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |

| Prazo                                                                                                                                                           | Vencimento   | Lembrete         | Visibilidade |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| <del>{RES. VALE VERDE 2- PEDREIRA} {RES- 6.3} Existência de vazamentos aparentes</del>                                                                          | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>{EEA- VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO- PEDREIRA} {EEA- 4.4} Ausência de extintor de incêndio</del>                                                 | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>{RES. VALE VERDE 2- PEDREIRA} {RES- 6.9} Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação</del> | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>{EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II- PEDREIRA} {EEA- 4.10} Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança</del>                               | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>{EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II- PEDREIRA} {EEA- 4.4} Ausência de extintor de incêndio</del>                                                        | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>{EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS- PEDREIRA} {EEA- 4.10} Ausência de manutenção,</del>                                                          | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |

| Prazo                                                                                                                   | Vencimento   | Lembrete         | Visibilidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| <del>limpeza, conservação e segurança</del>                                                                             |              |                  |              |
| <del>[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS PEDREIRA] [EEA 4.9] Extintor de incêndio com validade expirada</del>  | — 26/09/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. JARDIM SÃO NILO PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área</del>                                  | — 23/02/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS PEDREIRA] [EEA 4.5] Ausência de identificação da área</del>           | — 23/02/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área</del>                      | — 23/02/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO PEDREIRA] [RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados</del> | — 23/02/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO PEDREIRA] [RES-6.2] Ausência de identificação da área</del>                    | — 23/02/2024 | Não configura do | Todos        |

| Prazo                                                                                                          | Vencimento   | Lembrete         | Visibilidade |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| <del>[RES-VILA SÃO PELEGRINO- PEDREIRA]</del> [RES-6.2] Ausência de identificação da área                      | — 23/02/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[ELEVADO JARDIM ANDRADE- PEDREIRA]</del> [RES-6.2] Ausência de identificação da área                      | — 23/02/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[EEA-VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO- PEDREIRA]</del> [EEA-4.5] Ausência de identificação da área | — 23/02/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[POÇO VALE VERDE- PEDREIRA]</del> [CSB-2.4] Ausência de identificação da área                             | — 23/02/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[BELA VISTA SEMIENTERRADO- PEDREIRA]</del> [RES-6.1] A área não está devidamente cercada                  | — 07/07/2024 | Não configura do | Todos        |

CONSTATAÇÕES: Verificação de não conformidades dos Sistemas de Água e Esgoto, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

| Sistema | Subsistema | Código Não Conforme | Item Não Conforme | Prazos |
|---------|------------|---------------------|-------------------|--------|
|         |            |                     |                   |        |

|                            |                                                          |          |                                                          |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Estação Elevatória de Água | EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA   | EEA-4.5  | Ausência de identificação da área                        | Em até 180 dias |
| Estação Elevatória de Água | EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA   | EEA-4.9  | Extintor de incêndio com validade expirada               | Imediato        |
| Estação Elevatória de Água | EEA JARDIM ANDRADE PARA CONJ. HABITACIONAIS - PEDREIRA   | EEA-4.10 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Imediato        |
| Estação Elevatória de Água | EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA         | EEA-4.4  | Ausência de extintor de incêndio                         | Imediato        |
| Estação Elevatória de Água | EEA JARDIM TRIUNFO PARA VALE VERDE II - PEDREIRA         | EEA-4.10 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Imediato        |
| Captação Subterrânea       | POÇO VALE VERDE - PEDREIRA                               | CSB-2.4  | Ausência de identificação da área                        | Em até 180 dias |
| Estação Elevatória de Água | EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO – PEDREIRA | EEA-4.4  | Ausência de extintor de incêndio                         | Imediato        |
| Estação Elevatória de Água | EEA - VILA SÃO PELEGRINO PARA MORRO DO CRISTO - PEDREIRA | EEA-4.5  | Ausência de identificação da área                        | Em até 180 dias |
| Estação Elevatória de Água | EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA     | EEA-4.9  | Extintor de incêndio com validade expirada               | Imediato        |

|                            |                                                      |          |                                                                                                             |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Estação Elevatória de Água | EEA - VILA CANESSO PARA JARDIM SANTA CRUZ - PEDREIRA | EEA-4.10 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| Reservatório               | ELEVADO JARDIM ANDRADE - PEDREIRA                    | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA          | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| Reservatório               | RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA          | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| Reservatório               | RES. SEMIENTERRADO VILA SÃO JOSÉ - PEDREIRA          | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| Reservatório               | BELA VISTA SEMIENTERRADO - PEDREIRA                  | RES-6.1  | A área não está devidamente cercada                                                                         | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA                   | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. VILA SÃO PELEGRINO - PEDREIRA                   | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| Reservatório               | RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA        | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO -                 | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |

|                            |                                               |          |                                                                                                             |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            | PEDREIRA                                      |          |                                                                                                             |                 |
| Reservatório               | RES. APOIADO QUADRADO VILA CANESSO - PEDREIRA | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA   | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. APOIADO METÁLICO SANTA CRUZ - PEDREIRA   | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| Reservatório               | RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA               | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| Reservatório               | RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA               | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| Reservatório               | RES. JARDIM SÃO NILO - PEDREIRA               | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| Reservatório               | RES. JARDIM TRIUNFO - R1- PEDREIRA            | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| Estação Elevatória de Água | EEA VALE VERDE - PEDREIRA                     | EEA-4.9  | Extintor de incêndio com validade expirada                                                                  | Imediato        |
| Reservatório               | RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA                  | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| Reservatório               | RES. VALE VERDE 2 - PEDREIRA                  | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO: Imediato a 180 dias, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES: Conforme Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES: Solução das não conformidades e comunicação imediata à ARES-PCJ.

—  
**André Aukar B. de Camargo**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

É base de:  
[Auto de Advertência 050/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)  
[Auto de Multa 001/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/07/2023 09:16:20 André Aukar B. de Camargo **D1** emitiu o [Auto de Notificação 097/2023](#) a partir deste documento.

28/07/2023 09:25:09 André Aukar B. de Camargo **D1** assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 099/2023](#) com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 2-099/2023**

28/07/2023 09:27  
(Encaminhado)

André C. **D1**

**DTO - Diretoria ...**  
A/C Philippe A.  
CC

Prezado **Philippe Ibrahim Ahmed - DTO**, segue, para providências,  
Obrigado

—  
**André Aukar B. de Camargo**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/07/2023 09:27:10 E-mail para [philippe@arespcj.com.br](mailto:philippe@arespcj.com.br) E-mail entregue (1) ⇐

10/08/2023 16:37:57 André Aukar B. de Camargo **D1** arquivou.

