



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
488.616.910.043.908.433

Sanel - Luiz Antônio

CC

02/08/2023 16:26

Município

Luiz Antônio

· 16 39839000

2 setores envolvidos

D3

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO

PRESTADOR: SANEL - LUIZ ANTÔNIO

FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Americana, Agosto de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Luiz Antonio

Prefeito: Rodrigo Mello Marques

Endereço: Av. da Saudade, 30

Telefone: (16) 3983-9000

E-mail: imprensa@luizantonio.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1542, de 18/05/2015

1.2 PRESTADOR

Nome: Sanel - Saneamento de Luiz Antônio

Responsável legal: Carlos Roberto Ferreira

Endereço: Rua Luis Rampazo, 1385

Telefone: 0800 899-7900

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR - SANEL

Isabelly Giroto Pucci - Operação

3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/07/2023, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água, esgoto e atendimento para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas, foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
ETE Luiz Antonio	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	08/09/2023*
ETE Luiz Antonio	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	23/11/2023*
ETE Luiz Antonio	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	14/11/2023*
Booster Bela Vista	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias

*As Não-conformidades já haviam sido apontadas no Relatório

Relatório de Fiscalização 173/2021 - Relatório de Fiscalização (Sanel)

Relatório de Fiscalização FISCALIZAÇÃO CONDIÇÕES GERAIS

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Objeto: FISCALIZAÇÃO CONDIÇÕES GERAIS

Objeto: FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE LUIZ ANTONIO

PRESTADOR: SANEL

Relatório de Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Luiz Antonio

Prefeito: Rodrigo Mello Marques

Endereço: Av. da Saudade, 30

Telefone: (16) 3983-9000

E-mail: imprensa@luizantonio.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1542, de 18/05/2015

1.2 PRESTADOR

Nome: Sanel - Saneamento de Luiz Antônio

Responsável legal: Carlos Roberto Ferreira

Endereço: Rua Luis Rampazo, 1385

Telefone: 0800 899-7900

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Thalita Fagundes – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Livia Ottaviano - Encarregada de Operação

3. FISCALIZAÇÃO

Em 21/09/2021, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água, esgoto e atendimento para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas, foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
Atendimento SANEL	CG-9.36	Não disponibilizar à ARES-PCJ relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo	Em até 90 dias
Elevatória de água 3 Bela Vista	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
ETE Luiz Antonio	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE Luiz Antonio	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE Luiz Antonio	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias

			dias
ETE Luiz Antonio	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE Luiz Antonio	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
Poço 2 Jatai	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
Poço 2 Jatai	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Poço 3 Bela Vista	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Poço 3 Bela Vista	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
Poço 4 Alto do Mirante	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório 1 Centro	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Em até 180 dias
Reservatório 1 Centro	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório 2 Jatai	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
Reservatório 2 Jatai	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório 3 Bela Vista	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório 3 Bela Vista	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório 4 Alto do Mirante	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 5.919 - Poço 1 Centro (Luiz Antônio)

Item fiscalizado 5.920 - Reservatório 1 Centro (Luiz Antônio)

Item fiscalizado 5.921 - Poço 2 Jatai (Luiz Antônio)

Item fiscalizado 5.922 - Reservatório 2 Jatai (Luiz Antônio)

Item fiscalizado 5.923 - Poço 3 Bela Vista (Luiz Antônio)

Item fiscalizado 5.924 - Reservatório 3 Bela Vista (Luiz Antônio)

Item fiscalizado 5.925 - Elevatória de água 3 Bela Vista (Luiz Antônio)

Item fiscalizado 5.926 - Poço 4 Alto do Mirante (Luiz Antônio)

Item fiscalizado 5.927 - Reservatório 4 Alto do Mirante (Luiz Antônio)

Item fiscalizado 5.928 - ETE Luiz Antonio (Luiz Antônio)

Item fiscalizado 5.929 - Atendimento SANEL (Luiz Antônio)

THALITA SALGADO FAGUNDES

Analista de Fiscalização e Regulação

Contato: (19) 3601-8965

É base de:

Auto de Notificação 174/2021 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

e conforme respostas da SANEL, devidamente justificadas, os prazos para solução foram prorrogados até esta data.

4. ANEXOS

Novo Item Fiscalizado 9.402 - Booster Bela Vista (Luiz Antônio)

Booster Bela Vista

EEA - 2 - BELA VISTA - BOOSTER - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA - 2 - BELA VISTA - BOOSTER - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. das Violetas, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. . CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	booster bela vista #78364618
Data de início da fiscalização	14/07/2023
Data de término da fiscalização	14/07/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Vista geral da área



Foto 2 - Vista geral da área



Foto 3 - Detalhe do barrilete do booster

[EEA-4.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Existência de conjunto moto bomba reserva	Não Conforme
[EEA-4.3] Observações	No momento da fiscalização, a bomba reserva não estava instalada.
[EEA-4.4] - Existência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Existência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem adequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade regular	Conforme
[EEA-4.10] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.403 - Reservatório Bela Vista (Luiz Antônio)

Reservatório Bela Vista

RES. 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO](#)

Fiscalizado bela vista #78364751


Data de início da fiscalização 05/07/2023

Data de término da fiscalização 05/07/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

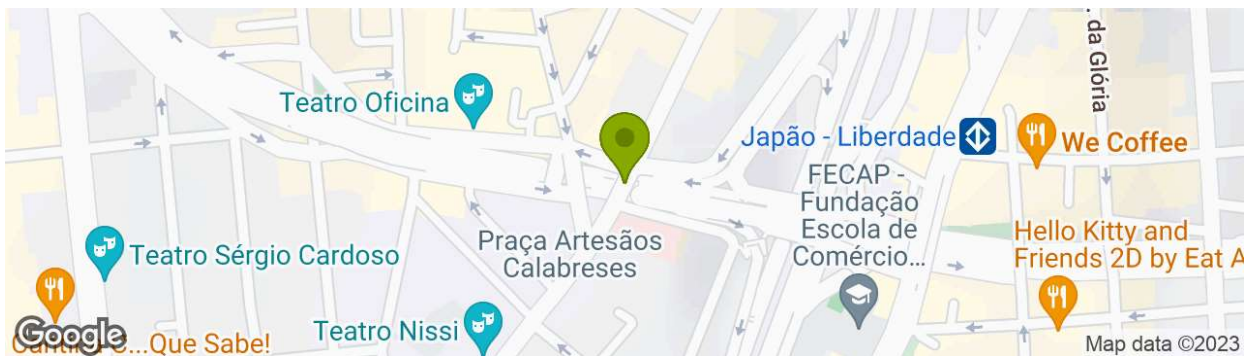

Endereço: São Paulo, SP, Brasil. . Cidade: São Paulo, São Paulo

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista da área

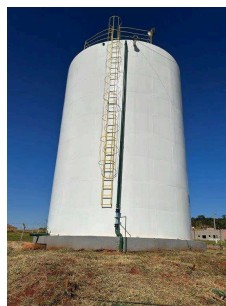


Foto 2 - Vista do reservatório



Foto 3 - Vista geral do reservatório

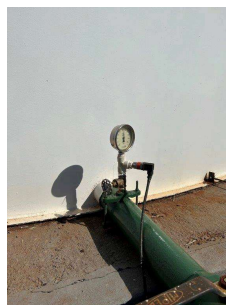


Foto 4 - medição de nível - manômetro



Foto 5 - Aterramento

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Existência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.404 - RESERVATÓRIO 5 - MIRANTE APOIADO (Luiz Antônio)

RESERVATÓRIO 4 - MIRANTE APOIADO

RES. 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: Villagio Di Verona, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. . CEP: 13280-000 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Fiscalizado	Mirante 330 #78364921
Data de início da fiscalização	14/07/2023
Data de término da fiscalização	14/07/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Placa de identificação

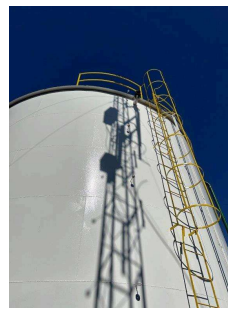


Foto 2 - Detalhe do reservatório



Foto 3 - Vista geral do reservatório

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Existência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.405 - Poço 4 - Alto do Mirante (Luiz Antônio)

Poço 4 - Alto do Mirante

CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO](#)

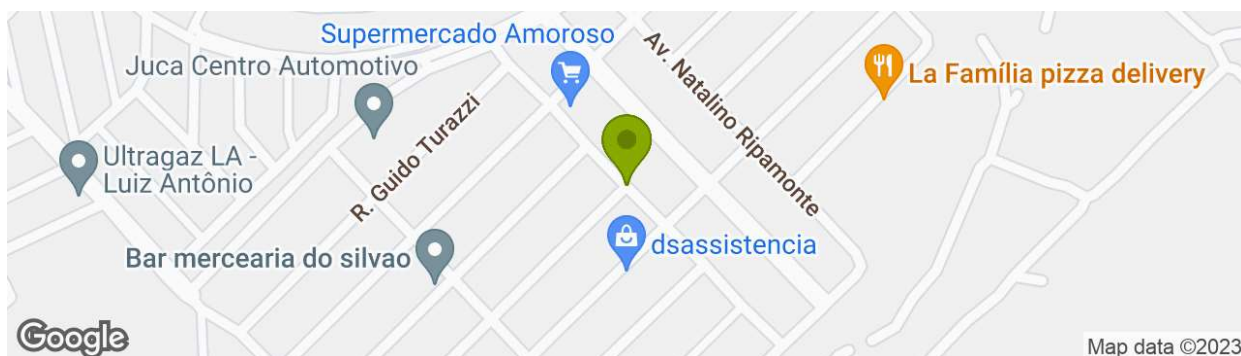

Endereço: Av. Manoel Pedrosa Filho, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. . **CEP:** 14210-000 /
Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	poco mirante #78365027
Data de início da fiscalização	05/07/2023
Data de término da fiscalização	05/07/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Barrilete Poço



Foto 3 - Dosagem de fluor



Foto 4 - Sistema de cloração



Foto 5 - Flouretação



Foto 6 - Vista geral do barrilete

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada	Conforme
[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Conforme
[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio	Conforme
[CSB-2.4] Existência de identificação da área	Conforme
[CSB-2.5] Existência de laje de proteção	Conforme
[CSB-2.6] Existência de Macromedidor	Conforme
[CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
[CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível	Conforme
[CSB-2.10] Captação de água com outorga regular	Conforme
[CSB-2.11] Captação de água com outorga	Conforme
[CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade regular	Conforme
[CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular	Conforme
[CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.406 - Reservatório 2 - Jataí (Luiz Antônio)

Reservatório 2 - Jataí

RES. 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Américo de Araújo Pires, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. . **CEP:** 14210-000 /
Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado Jatai poco 2 #78365142

Data de início da fiscalização 05/07/2023

Data de término da fiscalização 05/07/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Identificação da unidade

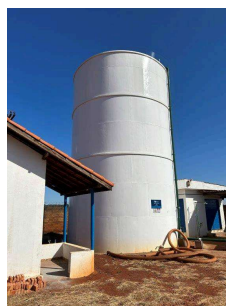


Foto 2 - Vista do reservatório



Foto 3 - Vista geral da área

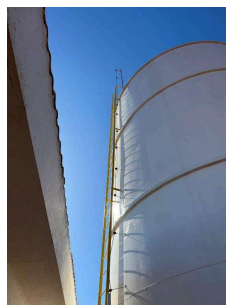


Foto 4 - Detalhe do reservatório e para-raio

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Existência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES-6.4] Observações

Não-conformidade já tinha sido apontada no Relatório nº 173/202. A escada marinho não possui guarda-corpo. Porém a concessionária justificou formalmente que todos os procedimentos de acesso são realizados conforme Normas Regulamentadoras e devidamente acompanhado por Téc. de Segurança, conforme Protocolo 707/2022, Ofício SANEL 058/2022.

[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.407 - Poço 2 - Jataí (Luiz Antônio)

Poço 2 - Jataí

CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Américo de Araújo Pires, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. . **CEP:** 14210-000 /
Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Fiscalizado jamais poco 2 #78365228

Data de início da fiscalização 05/07/2023

Data de término da fiscalização 05/07/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Fachada do Poço Jataí



Foto 2 - Barrilete Poço

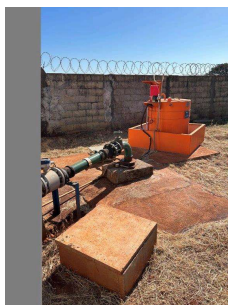


Foto 3 - Macromedidor e tanque de flúor

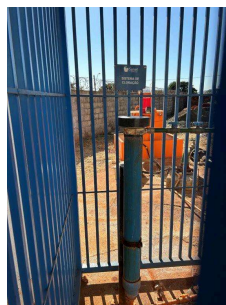


Foto 4 - Cloração



Foto 5 - Medidor de vazão

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada	Conforme
[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Conforme
[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio	Conforme
[CSB-2.4] Existência de identificação da área	Conforme
[CSB-2.5] Existência de laje de proteção	Conforme
[CSB-2.6] Existência de Macromedidor	Conforme
[CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
[CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível	Conforme
[CSB-2.10] Captação de água com outorga regular	Conforme
[CSB-2.11] Captação de água com outorga	Conforme
[CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade regular	Conforme
[CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular	Conforme
[CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.408 - POÇO BELA VISTA (Luiz Antônio)

POÇO BELA VISTA

CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO](#)

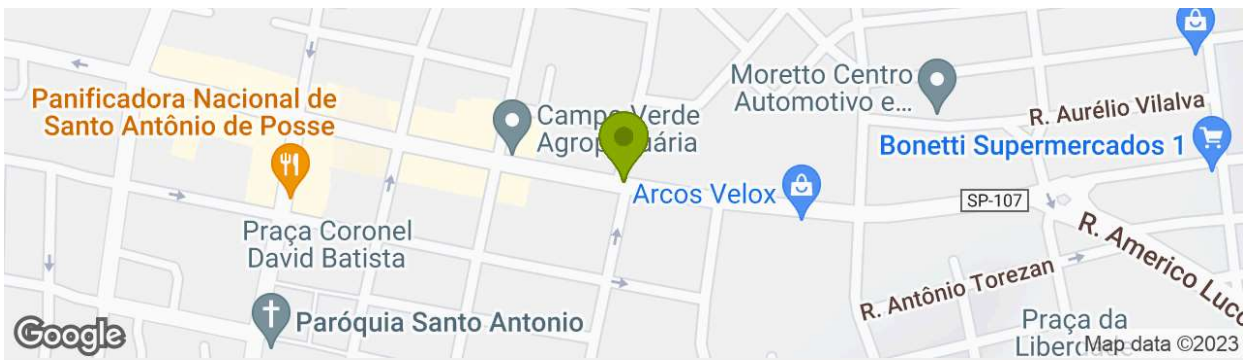

Endereço: Santo Antônio de Posse, SP, 13830-000, Brasil. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Fiscalizado	poco bela vista #78365369
Data de início da fiscalização	05/07/2023
Data de término da fiscalização	05/07/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB-2.0

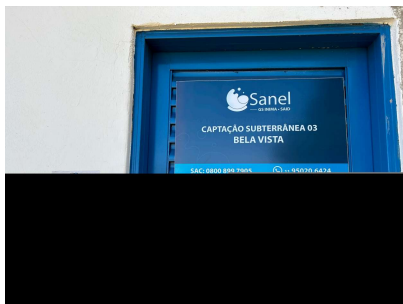


Foto 1 - Placa de identificação



Foto 2 - Fachada da área



Foto 3 - vista interna da área

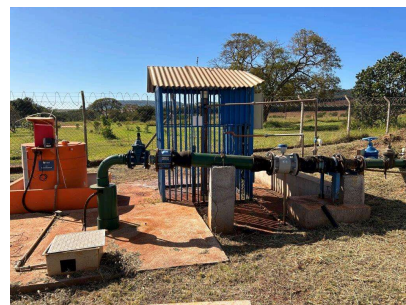


Foto 4 - Barrilete do poço



Foto 5 - Dosagem de flúor



Foto 6 - Bomba de flúor



Foto 7 - Macromedidor de vazão

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada	Conforme
[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Conforme
[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio	Conforme
[CSB-2.4] Existência de identificação da área	Conforme
[CSB-2.5] Existência de laje de proteção	Conforme
[CSB-2.6] Existência de Macromedidor	Conforme
[CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
[CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível	Conforme
[CSB-2.10] Captação de água com outorga regular	Conforme
[CSB-2.11] Captação de água com outorga	Conforme
[CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade regular	Conforme
[CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular	Conforme
[CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.410 - Reservatório 1 - CENTRO (Luiz Antônio)

Reservatório 1 - CENTRO

RES. 1 APOIADO - ENTRO - LUIZ ANTÔNIO



Endereço: Av. Luiz XV, Luíís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. . CEP: 14210-000 / Cidade: Luíís Antônio, São Paulo

Fiscalizado	Apoiado 1milhao #78365753
Data de início da fiscalização	05/07/2023
Data de término da fiscalização	05/07/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Identificação



Foto 3 - Detalhe

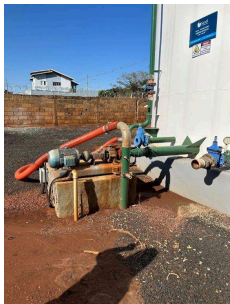


Foto 4 - Bombeamento

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada Conforme

[RES-6.2] - Existência de identificação da área Conforme

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.411 - ETE Luiz Antônio (Luiz Antônio)

ETE Luiz Antônio

ETE LUIZ ANTÔNIO - LUIZ ANTÔNIO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE LUIZ ANTÔNIO - LUIZ ANTÔNIO](#)

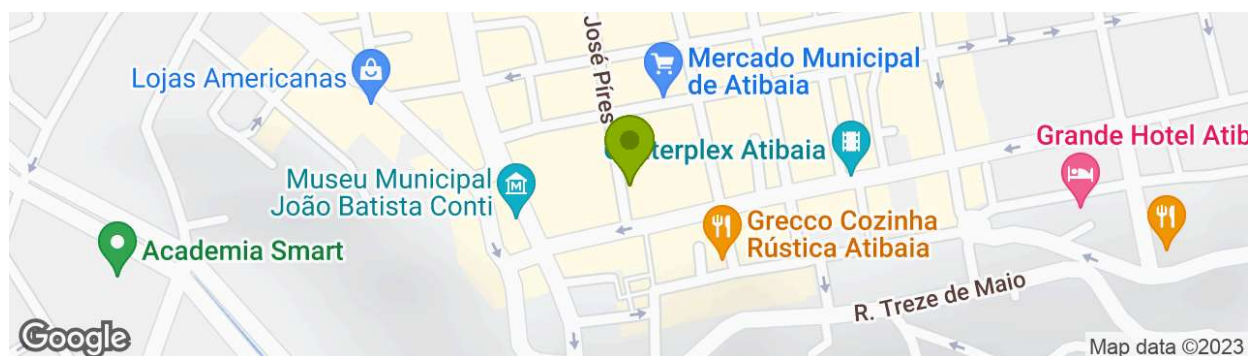

Endereço: R. José Pires, 89 - Centro, Atibaia - SP, 12940-650, Brasil. nº 89. . **CEP:** 12940-650 /
Cidade: Atibaia, São Paulo

Fiscalizado ETE LUIZ ANTÔNIO #78365964

Data de início da fiscalização 05/07/2023

Data de término da fiscalização 05/07/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

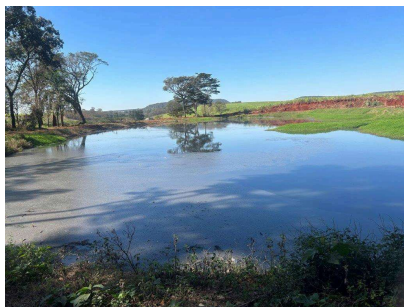


Foto 1 - Vista geral das lagoas

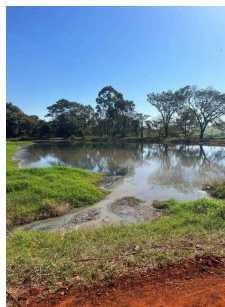


Foto 2 - Vista da lagoa

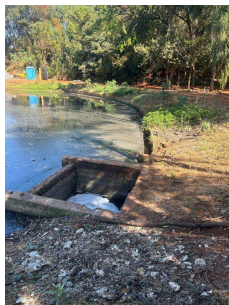


Foto 3 - Saída de esgoto



Foto 4 - Obras iniciais



Foto 5 - Materiais da obra



Foto 6 - Obras iniciais da ETE



Foto 7 - Novo canal de entrada



Foto 8 - Tratamento preliminar



Foto 9 - Lançamento final

[ETE-8.1] Observações	Não-conformidade apontada no Relatório de Fiscalização nº 173/2021 e, mediante justificativa do prestador, prorrogada até 08/09/2023
[ETE-8.10] - Existência de identificação da área	Conforme
[ETE-8.12] - Condições adequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em acordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	N/A
[ETE-8.13] Observações	Não-conformidade apontada no Relatório de Fiscalização nº 173/2021 e, mediante justificativa do prestador, prorrogada até 23/11/2023
[ETE-8.20] - Realiza auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Conforme
[ETE-8.25] - Existência de licença de operação com validade regular	Conforme
[ETE-8.26] - Existência de outorga de lançamento com validade regular	Conforme
[ETE-8.27] - Existência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Conforme
[ETE-8.28] - Existência de macromedidor de entrada e/ou saída	N/A
[ETE-8.28] Observações	Não-conformidade apontada no Relatório de Fiscalização nº 173/2021 e, mediante justificativa do prestador, prorrogada até 14/11/2023
[ETE-8.29] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.412 - POÇO CENTRAL (Luiz Antônio)

POÇO CENTRAL

---AVULSA---

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: ---AVULSA---

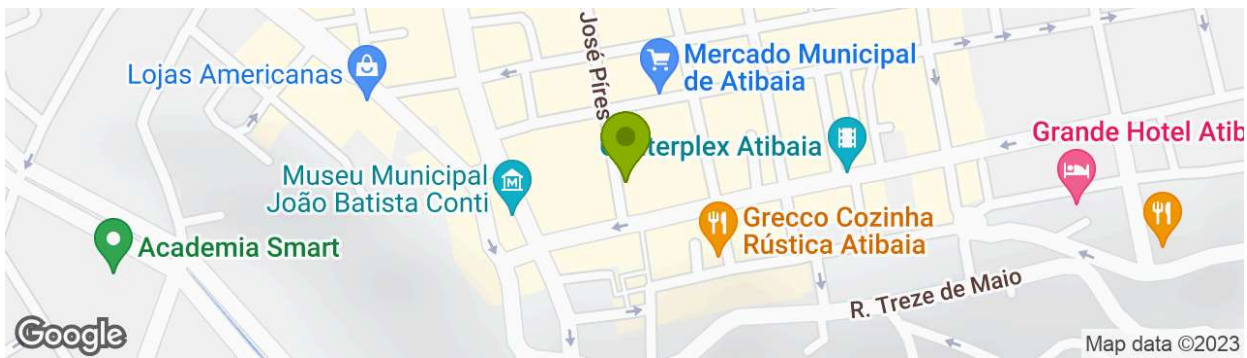

Endereço: R. José Pires, 89 - Centro, Atibaia - SP, 12940-650, Brasil. nº 89. . **CEP:** 12940-650 /
Cidade: Atibaia, São Paulo

Fiscalizado CENTRAL #78366117

Data de início da fiscalização 05/07/2023

Data de término da fiscalização 05/07/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista do barrilete

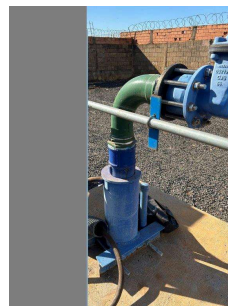


Foto 2 - Detalhe 1



Foto 3 - Macromedidor



Foto 4 - Tanque dosador de produto químico

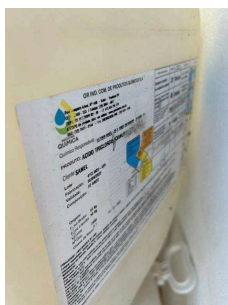


Foto 5 - Bombona de Cloro

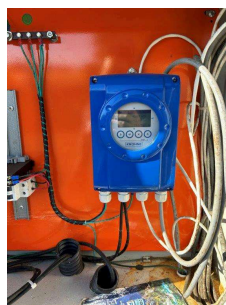


Foto 6 - Unidade digital do macromedidor

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada	Conforme
[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Conforme
[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio	Conforme
[CSB-2.4] Existência de identificação da área	Conforme
[CSB-2.5] Existência de laje de proteção	Conforme
[CSB-2.6] Existência de Macromedidor	Conforme
[CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
[CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível	Conforme
[CSB-2.10] Captação de água com outorga regular	Conforme
[CSB-2.11] Captação de água com outorga	Conforme
[CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade regular	Conforme
[CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação	Conforme
[CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular	Conforme
[CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 8 vezes - última modificação: 10/08/2023 14:58:10)

É base de:

Auto de Notificação 107/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 245/2023 - Aprovação Relatório Luiz Antonio

Ofício 717/2023 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 168/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/08/2023 15:08:36 Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 9.404..](#)

03/08/2023 15:21:30 Edilinson Martins de Albuquerque D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 9.406..](#)

03/08/2023 15:22:43 Edilinson Martins de Albuquerque D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 9.406..](#)

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
117/2023

09/08/2023 14:30
(Encaminhado)

Edilinson A. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Segue para andamento. Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

João Mateus Boll Gallas - DTO

—
Edilinson Martins de Albuquerque
Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil
Email: edilinson@arespcj.com.br
Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965
<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/08/2023 14:30:27 E-mail para philippe@arespcj.com.br, joao@arespcj.com.br E-mail entregue, lido (6)

09/08/2023 17:24:39 Edilinson Martins de Albuquerque D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 9.406..](#)

09/08/2023 17:29:21 Edilinson Martins de Albuquerque D3 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)
[Fiscalizado 9.411..](#)

10/08/2023 14:45:45 Edilincon Martins de Albuquerque **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.406..](#)

10/08/2023 14:46:40 Edilincon Martins de Albuquerque **D3** emitiu o [Auto de Notificação 107/2023](#) a partir deste documento.

10/08/2023 14:58:33 Edilincon Martins de Albuquerque **D3** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 117/2023** com o certificado **EDILINCON MARTINS DE ALBUQUERQUE** CPF **898.XXX.XXX-06** conforme [MP nº 2.200/2001](#).