

**Relatório de Fiscalização 146/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
764.516.935.989.970.611

Arespcj

CC

01/09/2023 17:09

Município

Daev - Valinhos

· 192122-4444

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**PRESTADOR: EPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DE VALINHOS - DAEV**

Verificação de Não Conformidades

Americana, setembro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valinhos

Prefeito: Lucimara Godoy

Endereço: Rua Antônio Carlos, 301

Telefone: (19) 3849-8000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.671, de 29 de abril de 2011

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos - DAEV

Responsável legal: Walter Gasi - presidente DAEV Valinhos

Endereço: Avenida Orozimbo Maia, 1054, Vila Sônia

Telefone: (19) 2122-4433

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Rui Roberto Lemos de Almeida - Diretor do Departamento de Operação

Fábio Massa - Técnico em Saneamento

3. FISCALIZAÇÃO

Em 29/08/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
EE VIVENDA DOS PÁSSAROS (1*)	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA INVERNADA (2*)	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EA IPÊ DOURADO (3*)	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EA Palmares (4*)	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPTAÇÃO BARRAGEM FIGUEIRAS (5*)	CPS-3.14	Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

(1*)- item 9.563

(2*) - item 9.567

(3*) - item 9.568

(4*) - item 9.569

(5*) - item 9.564

Além das não conformidades apontadas, há observações que não geraram notificações de não conformidade no item 9.562

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 9.562 - EA PARQUE PORTUGAL (Valinhos)

EA PARQUE PORTUGAL

EA PARQUE PORTUGAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA PARQUE PORTUGAL](#)



Endereço: R. Vila Real, 128 - Jardim Portugal, Valinhos - SP, 13273-278, Brasil. nº 128. . CEP: 13273-278 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9240567, long=-46.97162, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA PARQUE PORTUGAL #82144487
Data de início da fiscalização	29/08/2023
Data de término da fiscalização	29/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Condições gerais da fiscalização	Conforme
[EEA-4.0] Observações	o sistema foi concebido como booster, mas atualmente recebe água da ETA 2 e faz recalque para o R2 Parque Portugal

Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Placa de identificação da EA Parque Portugal



Foto 2 - Reservatório Parque Portugal, junto à EA

**Foto 3** - Cercamento com alambrado**Foto 4** - Placa de inauguração da instalação**Foto 5** - Conjuntos motobomba - reserva instalada**Foto 6** - Local de instalação do extintor de incêndio**Foto 7** - Validade regular do extintor de incêndio**Foto 8** - Painel elétrico de controle do sistema

[EEA-4.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Existência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Existência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.4] Observações	Sugere-se ao prestador a inclusão de uma base para o extintor de incêndio, que estava diretamente sobre o chão no momento da inspeção.
[EEA-4.5] - Existência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem adequada de água de lubrificação de gaxetas	N/A
[EEA-4.7] Observações	Embora não tenha sido constatado vazamento, sugere-se ao prestador realizar manutenção no

equipamento, dado estado de corrosão das peças.

Fotos de EEA-4.7



Foto 1 - Presença de umidade e corrosão da base.



Foto 2 - Evidência de corrosão da base da bomba

[EEA-4.8] - Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade regular	Conforme
[EEA-4.10] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.563 - EE VIVENDA DOS PÁSSAROS (Valinhos)

EE VIVENDA DOS PÁSSAROS

EE Vale Formoso - VALINHOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EE Vale Formoso - VALINHOS](#)



Endereço: R. Geraldo Pereira da Silva, 700 - Chácara Alpina, Valinhos - SP, 13274-465, Brasil.
nº 700. . CEP: 13274-465 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9422417, long=-46.9624767, accuracy=13.653

Fiscalizado	EE VIVENDA DOS PÁSSAROS #82144577
Data de início da fiscalização	29/08/2023
Data de término da fiscalização	29/08/2023

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)****[EEE-7.0] - Condições gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de EEE-7.0**

Foto 1 - Portão de entrada e visão geral EE VIVENDA DOS PÁSSAROS



Foto 2 - Cercamento EE VIVENDA DOS PÁSSAROS



Foto 3 - Guarda-corpos na chega do esgoto EE VIVENDA DOS PÁSSAROS



Foto 4 - Gradeamento grosso EE VIVENDA DOS PÁSSAROS



Foto 5 - Acesso para manutenção de bombas EE VIVENDA DOS PÁSSAROS



Foto 6 - Conjuntos motobomba com reserva instalada EE VIVENDA DOS PÁSSAROS



Foto 7 - Painéis de elétricos de controle EE VIVENDA DOS PÁSSAROS



Foto 8 - Extintor de incêndio EE VIVENDA DOS PÁSSAROS



Foto 9 - Validade regular do extintor de incêndio EE VIVENDA DOS PÁSSAROS



Foto 10 - Gerador de energia EE VIVENDA DOS PÁSSAROS

[EEE-7.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Existência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Existência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Existência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Existência de identificação da área	Não Conforme
[EEE-7.6] Observações	Não havia identificação na área
[EEE-7.9] - Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade regular	Conforme
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições adequadas de operação	Conforme
[EEE-7.12] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.564 - CAPTAÇÃO BARRAGEM FIGUEIRAS (Valinhos)

CAPTAÇÃO BARRAGEM FIGUEIRAS

CAPTAÇÃO BARRAGEM FIGUEIRAS

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO BARRAGEM FIGUEIRAS](#)



Endereço: Av. Dr. Altino Gouvêia, 832 - Jardim Pinheiros, Valinhos - SP, 13274-350, Brasil. nº 832. . CEP: 13274-350 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.95641, long=-46.9830367, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Barragem das Figueiras #82144701
Data de início da fiscalização	29/08/2023
Data de término da fiscalização	29/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Cercamento da área Captação Barragem das Figueiras



Foto 2 - Entrada Captação Barragem das Figueiras



Foto 3 - Localização de extintor de incêndio Captação Barragem das Figueiras



Foto 4 - Vaso de pressão Captação Barragem das Figueiras



Foto 5 - Vaso de pressão e manômetro Captação Barragem das Figueiras



Foto 6 - Placa de identificação Captação Barragem das Figueiras



Foto 7 - Captação superficial Captação Barragem das Figueiras



Foto 8 - Extintor de incêndio Captação Barragem das Figueiras - segundo ponto



Foto 9 - Captação Captação Barragem das Figueiras



Foto 10 - Captação Captação Barragem das Figueiras (2)



Foto 11 - Grade sobre Captação Barragem das Figueiras



Foto 12 - Medidor de vazão na Captação Barragem das Figueiras



Foto 13 - Sistema de telemetria de vazão ao DAEE



Foto 14 - Sistema de telemetria de vazão ao DAEE (2)



Foto 15 - Validade regular extintor de incêndio Captação Barragem das Figueiras



Foto 16 - Painéis de controle Captação Barragem das Figueiras



Foto 17 - Localização de extintores internos
Captação Barragem das Figueiras



Foto 18 - Validade regular extintor de incêndio
interno Captação Barragem das Figueiras



Foto 19 - Conjuntos motobomba instalados



Foto 20 - Acesso para retirada dos conjuntos
motobomba para manutenção Captação Barragem
das Figueiras

[CSP-3.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[CSP-3.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[CSP-3.3] - Existência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[CSP-3.4] - Existência de extintor de incêndio	Conforme
[CSP-3.5] - Existência de identificação da área	Conforme
[CSP-3.7] - Captação de água com outorga regular	Conforme
[CSP-3.8] - Captação de água com outorga	Conforme

Fotos de CSP-3.8



Foto 1 - Outorga de captações DAEV

[CSP-3.9] - Drenagem adequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[CSP-3.10] - Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade regular	Conforme
[CSP-3.12] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	Conforme

[CSP-3.13] - Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme
[CSP-3.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[CSP-3.14] Observações	O chão estava molhado no momento da inspeção . O prestador deve se atentar às causas.

Fotos de CSP-3.14



Foto 1 - Chão molhado sob conjuntos motobomba

Novo Item Fiscalizado 9.565 - EA POÇO PROFUNDO (Valinhos)

EA POÇO PROFUNDO

EA POÇO PROFUNDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EA POÇO PROFUNDO](#)



Endereço: Av. Dr. Altino Gouvêia, 3 - Jardim Pinheiros, Valinhos - SP, 13274-350, Brasil. nº 3. .
CEP: 13274-350 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9563533, long=-46.9849833, accuracy=13.653

Fiscalizado	EA POÇO PROFUNDO #82144796
Data de início da fiscalização	29/08/2023
Data de término da fiscalização	29/08/2023

Observações Gerais**Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)****[EEA-4.0] - Condições gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de EEA-4.0****Foto 1** - Casa de bombas da EA Poços Profundos**Foto 2** - Identificação - EA Poços Profundos
(Sistema Flávio de Carvalho)**Foto 3** - Visão externa - Reservatório junto à EA
Poços Profundos**Foto 4** - Manômetro Reservatório e tubulação dos
conjuntos motobomba**Foto 5** - Conjuntos motobomba - reserva instalada**Foto 6** - Acesso para retirada dos conjunto
motobomba para manutenção**Foto 7** - painel elétrico e de telemetria**Foto 8** - Estado de conservação dos conjunto
motobomba



Foto 9 - Bomba injetora de hipoclorito de sódio



Foto 10 - Estado de conservação dos conjunto motobomba (2)



Foto 11 - Etiqueta de especificação



Foto 12 - Extintor de incêndio com validade regular



Foto 13 - Tanque de hipoclorito de sódio para dosagem no reservatório



Foto 14 - Medidor de vazão inserção eletromagnético



Foto 15 - Leitor do medidor de vazão

[EEA-4.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Existência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Existência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Existência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.8] - Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade regular	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.566 - EA Colina dos Pinheiros (Valinhos)

EA Colina dos Pinheiros

EA COLINA DOS PINHEIROS - VALINHOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EA COLINA DOS PINHEIROS - VALINHOS](#)



Endereço: R. Orozimbo Maia, 94 - Chácaras Alpina, Valinhos - SP, 13274-000, Brasil. nº 94. .
CEP: 13274-000 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9691733, long=-46.9818517, accuracy=13.653

Fiscalizado	EA COLINA DOS PINHEIROS #82144898
Data de início da fiscalização	29/08/2023
Data de término da fiscalização	29/08/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjunto motobomba - reserva instalada - EA Colina dos Pinheiros



Foto 2 - Painel elétrico EA Colina dos Pinheiros



Foto 3 - Pannel telemetria - EA Colina dos Pinheiros



Foto 4 - Pannel elétrico EA Colina dos Pinheiros



Foto 5 - Guindaste para manutenção dos conjuntos motobomba

[EEA-4.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Existência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Existência de extintor de incêndio	Conforme

Fotos de EEA-4.4



Foto 1 - Extintor de incêndio - EA Colina dos Pinheiros

[EEA-4.7] - Drenagem adequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade regular	Conforme

Fotos de EEA-4.9



Foto 1 - Validade regular do extintor de incêndio

[EEA-4.10] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.567 - EEA INVERNADA (Valinhos)

EEA INVERNADA

EEA INVERNADA - VALINHOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA INVERNADA - VALINHOS](#)

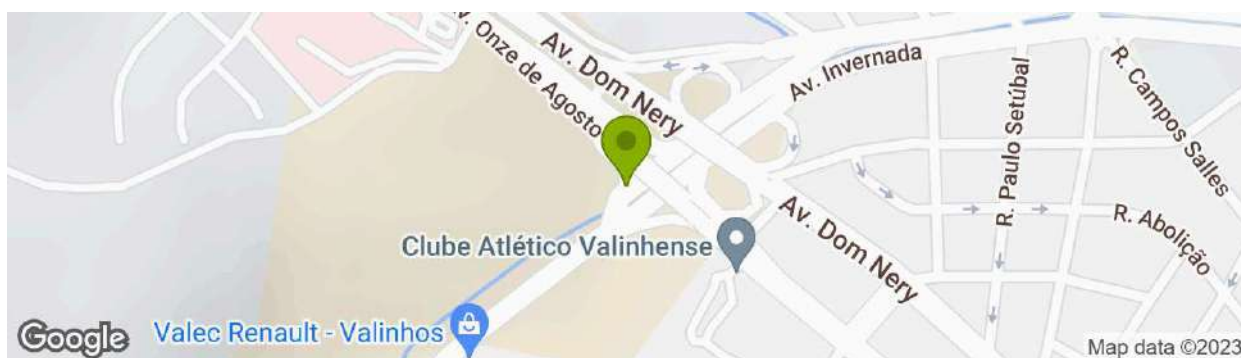

Endereço: Av. Invernada, 1432 - Parque Nova Suica, Valinhos - SP, 13274-465, Brasil. nº 1432. .

CEP: 13274-465 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.965015, long=-47.0079833, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA INVERNADA #82144975
-------------	-------------------------

Data de início da fiscalização	29/08/2023
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	29/08/2023
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Identificação EEA Invernada



Foto 2 - Placa inaugural EEA Invernada



Foto 3 - Entrada EEA Invernada



Foto 4 - Conjuntos Motobomba - reserva instalada
- EEA Invernada



Foto 5 - Painéis elétricos - EEA Invernada



Foto 6 - Pannel de telemetria - EEA Invernada



Foto 7 - Extintor de incêndio - EEA Invernada



Foto 8 - Validade regular - Extintor de incêndio -
EEA Invernada

[EEA-4.1] - A área está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA-4.3] - Existência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA-4.4] - Existência de extintor de incêndio

Conforme

[EEA-4.5] - Existência de identificação da área

Conforme

[EEA-4.7] - Drenagem adequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA-4.7] Observações

Foi observada corrosão das peças metálicas e vazamento de água,

inclusive pelo chão, não sendo encaminhada para o dreno. O prestador deve se atentar à manutenção do equipamento de forma preventiva.

Fotos de EEA-4.7



Foto 1 - Detalhe do acúmulo de água e estado de conservação



Foto 2 - Acúmulo de água na base do equipamento



Foto 3 - Indícios de vazamento Bomba 1



Foto 4 - Evidência de vazamento Bomba 2



Foto 5 - Detalhe de acúmulo de água na base do equipamento, apesar da existência de um dreno.

[EEA-4.8] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade regular

Conforme

[EEA-4.10] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.568 - EA IPÊ DOURADO (Valinhos)

EA IPÊ DOURADO

EA IPÊ DOURADO - VALINHOS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EA IPÊ DOURADO - VALINHOS](#)



Endereço: Estr. Estadual, 4569 - Chácaras São Bento, Valinhos - SP, 13274-465, Brasil. nº 4569. . **CEP:** 13274-465 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9868833, long=-47.0148217, accuracy=13.653

Fiscalizado	EA IPÊ DOURADO #82145111
Data de início da fiscalização	29/08/2023
Data de término da fiscalização	29/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Visão geral EA IPÊ DOURADO



Foto 2 - Macromedidor EA IPÊ DOURADO



Foto 3 - Conjuntos motobomba - reserva instalada
- EA IPÊ DOURADO



Foto 4 - Extintor de incêndio - EA IPÊ DOURADO



Foto 5 - Validade regular - extintor de incêndio -
EA IPÊ DOURADO



Foto 6 - Painelelétrico - EA IPÊ DOURADO


[EEA-4.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Existência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Existência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Existência de identificação da área	Não Conforme
[EEA-4.5] Observações	Não há qualquer identificação na área
[EEA-4.8] - Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade regular	Conforme
[EEA-4.10] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.569 - EA PALMARES (Valinhos)

EA PALMARES

EA PALMARES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EA PALMARES](#)

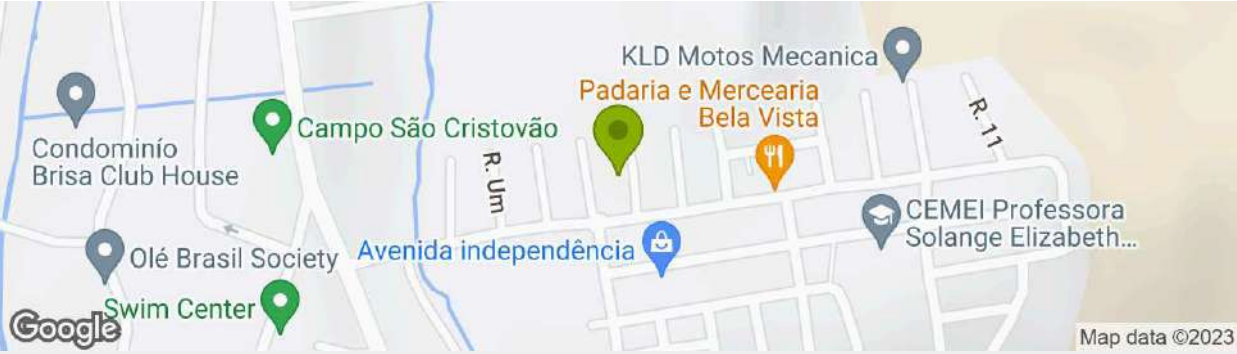

Endereço: R. Quatro, 13 - Jardim Nova Palmares II, Valinhos - SP, 13275-706, Brasil. nº 13. .
CEP: 13275-706 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9817783, long=-46.982885, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA NOVA PALMARES #82145221
Data de início da fiscalização	29/08/2023
Data de término da fiscalização	29/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Identificação - EEA Jardim Nova Palmares (EEA Palmares)



Foto 2 - Entrada da EEA Palmares



Foto 3 - Porta de acesso à EEA Palmares



Foto 4 - Painéis elétricos da EEA Palmares



Foto 5 - Extintor de incêndio - EEA Palmares



Foto 6 - Extintor de incêndio - validade regular -
EEA Palmares



Foto 7 - Conjuntos motobomba - reserva instalada
- EEA Palmares



Foto 8 - Painel com telemetria - EEA Palmares

[EEA-4.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Existência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Existência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Existência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.8] - Ausência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[EEA-4.8] Observações	No momento da inspeção havia grande vazamento a partir do conjunto motobomba, evidenciando necessidade de ação do prestador.

Fotos de EEA-4.8



Foto 1 - Vazamento a partir do conjunto motobomba - EEA Palmares



Foto 2 - Chão alagado devido ao vazamento - EEA Palmares

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade regular

Conforme

[EEA-4.10] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.570 - RESERVATÓRIO SAN MARINO (Valinhos)

RESERVATÓRIO SAN MARINO

RES. SAN MARINO - VALINHOS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SAN MARINO - VALINHOS](#)

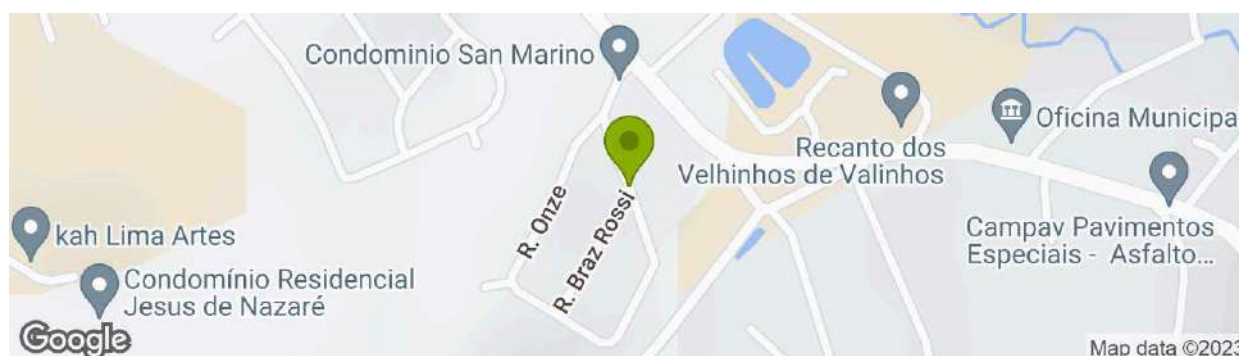

Endereço: Valinhos - SP, 13275-413, Brasil. . **CEP:** 13275-413 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.98924, long=-46.9799117, accuracy=13.653

Fiscalizado RESERVATÓRIO SAN MARINO #82145292

Data de início da fiscalização 29/08/2023

Data de término da fiscalização 29/08/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Placa de identificação - Booster e Reservatório San Marino



Foto 2 - Visão geral - Reservatório San Marino



Foto 3 - Chegada da ETA 2



Foto 4 - Conjuntos motobomba - reserva instalada - San Marino



Foto 5 - Extintor de Incêndio - San Marino



Foto 6 - Extintor de incêndio - validade regular - San Marino

[RES-6.2] - Existência de identificação da área	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.571 - RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R7) (Valinhos)

RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R7)

RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R7)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO \(R7\)](#)



Endereço: R. Vital Brasil, 103-155 - Vila Embare, Valinhos - SP, 13271-190, Brasil. nº 103-155. .
CEP: 13271-190 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9691817, long=-47.00235, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório ETA 1 R7 #82256708
Data de início da fiscalização	29/08/2023
Data de término da fiscalização	29/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Visão Geral Reservatório ETA 1 R7



Foto 2 - Manômetro Reservatório ETA 1 R7



Foto 3 - Visão lateral Reservatório ETA 1 R7



Foto 4 - Tampa de inspeção Reservatório ETA 1 R7



Foto 5 - Tampa de inspeção Reservatório ETA 1
R7 (2)

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Existência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.572 - RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R4) (Valinhos)

RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R4)

RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R4)

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO \(R4\)](#)



Endereço: R. Vital Brasil, 30 - Vila Embare, Valinhos - SP, 13271-190, Brasil. nº 30. . CEP: 13271-190 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9695133, long=-47.0019483, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório eta 1 r4 #82304295
Data de início da fiscalização	29/08/2023
Data de término da fiscalização	29/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização**

Conforme

Fotos de RES-6.0**Foto 1** - Visão Geral - RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R4)**Foto 2** - Válvula - entrada - RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R4)**Foto 3** - Tampa para inspeção RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R4)**Foto 4** - Tubulação para abastecimento de caminhão pipa RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R4)**Foto 5** - Medidor de vazão - saída para distribuição - RESERVATÓRIO ETA 1 SEMIENTERRADO (R4)**[RES-6.1] - A área está devidamente cercada**

Conforme

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor	Conforme

Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Caminho para extravasão



Foto 2 - Caminho para extravasão (2)


[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.573 - RESERVATÓRIO SANS SOUCI (Valinhos)

RESERVATÓRIO SANS SOUCI

RESERVATÓRIO SANS SOUCI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO SANS SOUCI](#)

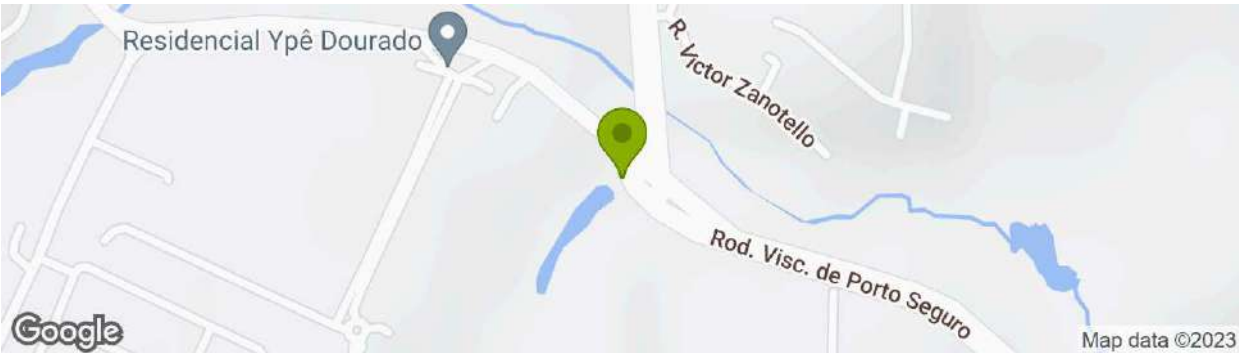

Endereço: Rod. Visc. de Porto Seguro, 51 - Joapiranga, Valinhos - SP, 13278-000, Brasil. nº 51.
. CEP: 13278-000 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.987545, long=-47.0130067, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório sans souci #82304327
Data de início da fiscalização	29/08/2023
Data de término da fiscalização	29/08/2023
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de RES-6.0****Foto 1** - Visão geral - Reservatório Sans Souci**Foto 2** - Identificação - Reservatório Sans Souci**Foto 3** - Visão lateral - reservatório Sans Souci**Foto 4** - Guarda-corpos - escada do Reservatório Sans Souci**Foto 5** - Extintor de incêndio - Reservatório Sans Souci**[RES-6.1] - A área está devidamente cercada****Conforme****[RES-6.2] - Existência de identificação da área****Conforme****[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes****Conforme****[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****Conforme****[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados****Conforme****[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível****Conforme****[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor****Conforme****[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação****Conforme****[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Conforme**

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 05/09/2023 16:45:46)

É base de:

[Auto de Notificação 129/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Auto de Notificação 131/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 274/2023 - Relatório de fiscalização programada - Valinhos](#)
- [Ofício 789/2023 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Proc. Administrativo 197/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)
- [Ofício 790/2023 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Ofício 208/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/09/2023 14:27:13	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 9.566..
05/09/2023 14:27:57	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 9.566..
05/09/2023 14:41:42	Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o Auto de Notificação 129/2023 a partir deste documento.
05/09/2023 14:42:36	Paulo Marcos Faria Maciel D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 146/2023 com o certificado PAULO MARCOS FARIA MACIEL CPF 089.XXX.XXX-67 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1- 146/2023 05/09/2023 14:44 (Encaminhado) Paulo M. D1 DTO - Diretoria ... A/C Philippe A. CC	Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO, segue, para providências, Atenciosamente Paulo Marcos Faria Maciel <i>Analista de Fiscalização e Regulação</i>
--	---

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

05/09/2023 14:44:39

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) 

05/09/2023 16:33:20

Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.564..](#)

05/09/2023 16:45:10

Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.564..](#)

05/09/2023 16:50:57

Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o [Auto de Notificação 131/2023](#) a partir deste documento.ARES-PCJ - Avenida Paulista, n° 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 24/09/2025 14:01:31 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc