

**Relatório de Fiscalização 152/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
644.316.950.596.262.352

**Arespcj**

CC

18/09/2023 14:53

Município

**Dae - Rafard**

· 19 34967521

2 setores envolvidos

**D1** **DTO**

Ciclo de Fiscalização\*: 1

**Relatório de Fiscalização**

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE RAFARD**

PRESTADOR: Departamento Municipal de Água e Esgoto Élcio José Ricomini - DMAE

Verificação de Não Conformidades

Americana, setembro de 2023

**1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Rafard

Prefeito: Fábio Santos

Endereço: Praça Independência, 100 - Centro

Telefone: (19) 3496-1816

E-mail: [prefeito@rafard.sp.gov.br](mailto:prefeito@rafard.sp.gov.br)

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 1.595, de 23 de março de 2016

**1.2 PRESTADOR**

Nome: Departamento Municipal de Água e Esgoto Élcio José Ricomini - DMAE

Responsável legal: Kleber Orlandin

Endereço: Rua Allan Rolim Barbosa, 248 - Popular

Telefone: 19 3496 1949 / 3496 1951

E-mail: [agua@rafard.sp.gov.br](mailto:agua@rafard.sp.gov.br)**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ**

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

**2.2 PRESTADOR**

Ivan Alex da Silva – Diretor de Obras Públicas e Infraestrutura

Kleber Orlandin – Chefe da Divisão de Água e Esgoto

### 3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/09/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

### 4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

| Subsistema                                | Código NC | Descrição NC                                                                                                | Prazo para solução |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS - RAFARD       | CSB-2.10  | [POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS RAFARD] [CSB-2.10]Captação de água sem outorga regular                          | Em até 180 dias    |
| POÇO 11 - SÃO FRANCISCO - RAFARD          | CSB-2.2   | Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                                                          | Em até 180 dias    |
| POÇO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD             | CSB-2.2   | Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                                                          | Em até 180 dias    |
| POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS - RAFARD       | CSB-2.2   | Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                                                          | Em até 180 dias    |
| POÇO SETE FOGÕES                          | CSB-2.2   | Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                                                          | Em até 180 dias    |
| POÇO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD             | CSB-2.3   | Ausência de extintor de incêndio                                                                            | Imediato           |
| POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS - RAFARD       | CSB-2.3   | Ausência de extintor de incêndio                                                                            | Imediato           |
| RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD    | RES-6.1   | A área não está devidamente cercada                                                                         | Em até 180 dias    |
| RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD    | RES-6.11  | Reservatório sem medidor de nível                                                                           | Em até 180 dias    |
| RES. SEMI - ENTERRADO RECALQUE 3 - RAFARD | RES-6.11  | Reservatório sem medidor de nível                                                                           | Em até 180 dias    |
| RES. SEMI - ENTERRADO RECALQUE 3 - RAFARD | RES-6.13  | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias    |
| RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD    | RES-6.2   | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias    |
| RESERVATÓRIO SETE FOGÕES                  | RES-6.2   | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias    |
| RES. APOIADO EEAT RECALQUE 3              | RES-6.3   | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato           |
| RESERVATÓRIO SETE FOGÕES                  | RES-6.3   | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato           |
| RES. ELEVADO EEAT RECALQUE 3              | RES-6.4   | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias    |
| RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD    | RES-6.9   | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato           |

|                          |         |                                                                                                             |          |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RESERVATÓRIO SETE FOGÕES | RES-6.9 | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 9.595 - Poço Sete Fogões (Rafard)

Poço Sete Fogões

POÇO SETE FOGÕES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SETE FOGÕES](#)

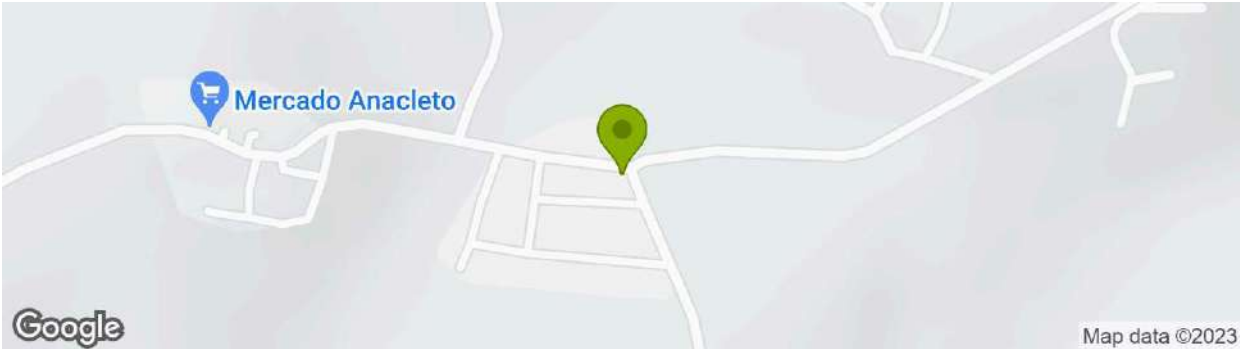

Endereço: Estr. Vicinal SP-113 - Bairro Sete Fogões, 13, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. nº 13. .  
CEP: 13370-000 / Cidade: Rafard, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.094115, long=-47.6047783, accuracy=13.653

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Fiscalizado                     | Poço Sete Fogões #82865678 |
| Data de início da fiscalização  | 05/09/2023                 |
| Data de término da fiscalização | 05/09/2023                 |

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada

Conforme

Fotos de CSB-2.1



**Foto 1** - Muro e portão de acesso.



**Foto 2** - Muro interno.

[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque

**Não Conforme**

[CSB-2.2] Observações

Providenciar conjunto moto bomba reserva para a captação.

[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio

**Conforme**

Fotos de CSB-2.3



**Foto 1** - Extintor no local.

[CSB-2.4] Existência de identificação da área

**Conforme**

[CSB-2.4] Observações

O local possui placa e pintura no muro identificando o local.

[CSB-2.5] Existência de laje de proteção

**Conforme**

Fotos de CSB-2.5



**Foto 1** - Local todo cimentado.

[CSB-2.6] Existência de Macromedidor

**Conforme**

Fotos de CSB-2.6



**Foto 1** - Macromedidor funcionando.

[CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

#### Fotos de CSB-2.8



**Foto 1** - Tomada de água.

[CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível

Conforme

#### Fotos de CSB-2.9



**Foto 1** - Tubo de nível do poço.

[CSB-2.10] Captação de água com outorga regular

Conforme

[CSB-2.10] Observações

Outorga anexa.

[CSB-2.11] Captação de água com outorga

Conforme

[CSB-2.11] Observações

Outorga anexa.

[CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade regular

Conforme

#### Fotos de CSB-2.13



Foto 1 - Extintor na validade.

|                                                                                |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água | Conforme                                                                                               |
| [CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação                             | N/A                                                                                                    |
| [CSB-2.15] Observações                                                         | Cloração e fluoretação na entrada do reservatório Fazenda Itapeva.                                     |
| [CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular                              | Conforme                                                                                               |
| [CSB-2.16] Observações                                                         | Empresa terceirizada é responsável pelos produtos químicos, conforme ficha do poço da fazenda Itapeva. |
| [CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança          | Conforme                                                                                               |

Novo Item Fiscalizado 9.596 - Reservatório Sete Fogões (Rafard)

Reservatório Sete Fogões

RESERVATÓRIO SETE FOGÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RESERVATÓRIO SETE FOGÕES](#)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Fiscalizado                     | Reservatório Sete Fogões #82865715 |
| Data de início da fiscalização  | 05/09/2023                         |
| Data de término da fiscalização | 05/09/2023                         |
| Observações Gerais              |                                    |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| [RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização | Conforme |
|----------------------------------------------|----------|

Fotos de RES-6.0



Endereço: W94W+55, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. . **CEP:** 13370-000 / **Cidade:** Rafard, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.09412, long=-47.6047617, accuracy=13.653



**Foto 1** - Vista geral externa do reservatório.



**Foto 2** - Vista geral interna do reservatório.



**Foto 3** - Vista geral interna do reservatório.



**Foto 4** - Sistema de cloração e fluoretação do poço Sete Fogões.



**Foto 5** - Vista geral interna do reservatório.

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| [RES-6.1] - A área está devidamente cercada     | Conforme                          |
| [RES-6.1] Observações                           | Área murada com portão de acesso. |
| [RES-6.2] - Existência de identificação da área | Não Conforme                      |

**[RES-6.2] Observações**

Providenciar a identificação do local.

**[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes**

**Não Conforme**

**[RES-6.3] Observações**

Arrumar vazamento provocado por perfuração da parede.

**Fotos de RES-6.3**

**Foto 1** - Vazamento em furo na parede.



**Foto 2** - Vazamento em furo na parede.

**[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

**Conforme**

**Fotos de RES-6.4**

**Foto 1** - Guarda-corpo do reservatório.

**[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES-6.9] Observações**

Instalar tela de proteção na saída do extravasor.

**Fotos de RES-6.9**

**Foto 1** - Extravasor sem tela de proteção.

**[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições**

N/A

**[RES-6.10] Observações**

Não foi possível a visualização.

**[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível**

Conforme

**[RES-6.11] Observações**

Telemetria. Vai pra CCO no recalque 2.

**Fotos de RES-6.11****Foto 1** - Painel geral do CCO.**Foto 2** - Monitoramento do reservatório.**[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor**

Conforme

**Fotos de RES-6.12****Foto 1** - Tubo extravasor do reservatório.**[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação**

N/A

**[RES-6.13] Observações**

Não foi possível a visualização.

**[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

Conforme

**Novo Item Fiscalizado 9.597 - Poço da Fazenda Itapeva (Rafard)****Poço da Fazenda Itapeva**

POÇO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD](#)



Endereço: XCM8+7X, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. . **CEP:** 13370-000 / **Cidade:** Rafard, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.01682, long=-47.5826617, accuracy=13.653

**Fiscalizado** Poço da Fazenda Itapeva #82866642

**Data de início da fiscalização** 05/09/2023

**Data de término da fiscalização** 05/09/2023

**Observações Gerais**

**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)**

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada Conforme

**Fotos de CSB-2.1**



Foto 1 - Vista externa do poço.



Foto 2 - Vista interna do poço.



Foto 3 - Portão de acesso.



Foto 4 - Painel elétrico.

[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque Não Conforme

[CSB-2.2] Observações Providenciar conjunto moto bomba reserva.

[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio Não Conforme

**[CSB-2.3] Observações**Providenciar extintor  
para o local.**[CSB-2.4] Existência de identificação da área**

Conforme

**Fotos de CSB-2.4****Foto 1** - Placa de identificação do local.**[CSB-2.5] Existência de laje de proteção**

Conforme

**Fotos de CSB-2.5****Foto 1** - Laje de proteção.**[CSB-2.6] Existência de Macromedidor**

Conforme

**Fotos de CSB-2.6****Foto 1** - Macromedidor funcionando.**[CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta**

Conforme

**Fotos de CSB-2.8**



**Foto 1** - Torneira para tomada de água.

[CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível

Conforme

#### Fotos de CSB-2.9



**Foto 1** - Tubo de nível.

[CSB-2.10] Captação de água com outorga regular

Conforme

[CSB-2.10] Observações

Outorga anexa.

[CSB-2.11] Captação de água com outorga

Conforme

[CSB-2.11] Observações

Outorga anexa.

[CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

#### Fotos de CSB-2.14



**Foto 1** - Amostragem realizada mensalmente.



**Foto 2** - Momento da coleta de amostra.

[CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

#### Fotos de CSB-2.15



**Foto 1** - Sistema de dosagem química.



**Foto 2** - Pastilhas de cloro/fluor.

[CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular

Conforme

[CSB-2.16] Observações

Produtos sob  
responsabilidade de  
laboratório terceirizado.

Fotos de CSB-2.16



**Foto 1** - Validade das pastilhas para todas as  
captações.



**Foto 2** - Marca da pastilha utilizada.

[CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.598 - Reservatório Fazenda Itapeva (Rafard)

### Reservatório Fazenda Itapeva

RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD](#)

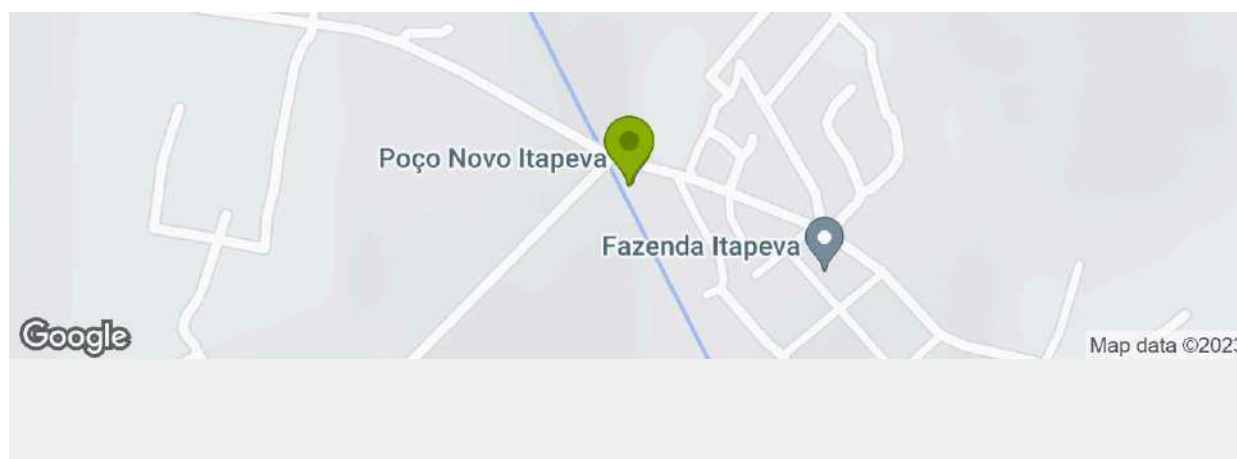

Endereço: XCM8+7X, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. . **CEP:** 13370-000 / **Cidade:** Rafard, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.017875, long=-47.5814683, accuracy=13.653

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Reservatório Metálico Fazenda Itapeva #82866688 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 05/09/2023                                      |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 05/09/2023                                      |
| <b>Observações Gerais</b>              |                                                 |

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

##### Fotos de RES-6.0



**Foto 1** - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada

Não Conforme

[RES-6.1] Observações

Providenciar o cercamento do local.

[RES-6.2] - Existência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

Providenciar a identificação do local.

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes

N/A

[RES-6.3] Observações

Não foi possível identificar devido à chuva.

[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

##### Fotos de RES-6.4



**Foto 1** - Guarda-corpo do reservatório.

**[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados**

N/A

**[RES-6.7] Observações**

Não foi possível visualizar.

**[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES-6.9] Observações**

Providenciar a instalação de tela de proteção no extravasor.

#### Fotos de RES-6.9



**Foto 1** - Extravasor sem tela de proteção.



**Foto 2** - Extravasor sem tela de proteção. Imagem de Drone (14/10/2022).

**[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições**

N/A

**[RES-6.10] Observações**

Não foi possível visualizar.

**[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível**

**Não Conforme**

**[RES-6.11] Observações**

Substituir a mangueira que está suja, impedindo a visualização do nível.

#### Fotos de RES-6.11

**Foto 1** - Mangueira de nível.**Foto 2** - Mangueira de nível.**Foto 3** - Mangueira suja com obstrução visual.

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| [RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor                        | Conforme                     |
| [RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação                | N/A                          |
| [RES-6.13] Observações                                                  | Não foi possível visualizar. |
| [RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Conforme                     |

#### Novo Item Fiscalizado 9.599 - Reservatório Metálico Loteamento São Carlos (Rafard)

##### Reservatório Metálico Loteamento São Carlos

RES ELEVADO JARDIM SÃO CARLOS - RAFARD

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO JARDIM SÃO CARLOS - RAFARD](#)



Endereço: Av. José Soares de Faria, 476 - Popular de Rafard, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. nº 476. . **CEP:** 13370-000 / **Cidade:** Rafard, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.0173467, long=-47.52802, accuracy=13.653

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Reservatório Metálico loteamento São Carlos<br>#82869605 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 05/09/2023                                               |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 05/09/2023                                               |
| <b>Observações Gerais</b>              |                                                          |

#### Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

##### Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada

Conforme

##### Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Cerca do reservatório.



Foto 2 - Cerca do reservatório.

[RES-6.2] - Existência de identificação da área

Conforme

##### Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação.

**[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes**


Conforme

**[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

Conforme

**Fotos de RES-6.4****Foto 1** - Guarda-corpo do reservatório.**[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados**

Conforme

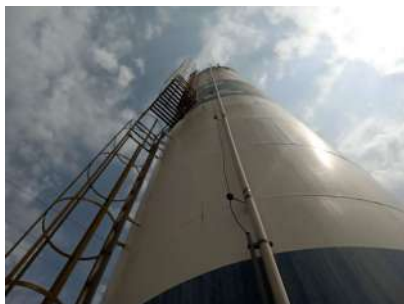**Fotos de RES-6.7****Foto 1** - Descida do cabeamento do SPDA.**[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

N/A

**[RES-6.9] Observações**

Não foi possível a visualização.

**[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições**

N/A

**[RES-6.10] Observações**

Não foi possível a visualização.

**[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível**

Conforme

**[RES-6.11] Observações**

Telemetria no CCO do recalque 2.

**Fotos de RES-6.11**



Foto 1 - Painel geral do CCO.



Foto 2 - Monitoramento do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor Conforme

Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório.

[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação N/A

[RES-6.13] Observações Não foi possível a visualização.

[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.600 - Poço Loteamento São Carlos (Rafard)

Poço Loteamento São Carlos

POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS - RAFARD

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)  
Sistema: [POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS - RAFARD](#)



Endereço: R. Quatorze de Julho, 370, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. nº 370. . **CEP:** 13370-000  
/ **Cidade:** Rafard, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-23.017225, long=-47.5277667, accuracy=13.653

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Poço loteamento São Carlos #82869597 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 05/09/2023                           |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 05/09/2023                           |
| <b>Observações Gerais</b>              |                                      |

#### Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada

Conforme

##### Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Cerca do poço.



Foto 2 - Cerca do poço e reservatório.

[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Providenciar conjunto moto bomba reserva para a captação.

[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Disponibilizar extintor de incêndio para o local.

[CSB-2.4] Existência de identificação da área

Conforme

##### Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] Existência de laje de proteção

Conforme

## Fotos de CSB-2.5



**Foto 1** - Laje de proteção.

## [CSB-2.6] Existência de Macromedidor

Conforme

## Fotos de CSB-2.6



**Foto 1** - Macromedidor funcionando.

## [CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

## Fotos de CSB-2.8



**Foto 1** - Tomada de água.

## [CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível

Conforme

## Fotos de CSB-2.9



**Foto 1** - Tubo de nível do poço.

**[CSB-2.10] Captação de água com outorga regular****Não Conforme****[CSB-2.10] Observações**

Informar ao DAEE os dados necessários para cadastro da outorga do poço São Carlos no sistema SOE-DAEE, conforme e-mail anexo ao relatório.

**[CSB-2.11] Captação de água com outorga****Conforme****[CSB-2.11] Observações**

Outorga anexa.

**[CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes****Conforme****[CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água****Conforme****[CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação****Conforme****Fotos de CSB-2.15**

**Foto 1** - Sistema de dosagem química na entrada do reservatório.

**[CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular****Conforme****[CSB-2.16] Observações**

Conforme ficha do poço Fazenda Itapeva.

**[CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Conforme****Novo Item Fiscalizado 9.601 - Reservatório Semi Enterrado Recalque 3 (Rafard)****Reservatório Semi Enterrado Recalque 3****RES. SEMI - ENTERRADO RECALQUE 3 - RAFARD**Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. SEMI - ENTERRADO RECALQUE 3 - RAFARD](#)



Endereço: R. Domingos Ruza, 42 - Popular de Rafard, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. nº 42. .  
CEP: 13370-000 / Cidade: Rafard, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0183067, long=-47.5312767, accuracy=13.653

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | Reservatório Semi Enterrado Recalque 3<br>#82869639 |
| Data de início da fiscalização  | 05/09/2023                                          |
| Data de término da fiscalização | 05/09/2023                                          |
| Observações Gerais              |                                                     |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada Conforme

**[RES-6.1] Observações**

Toda área do complexo do recalque 3 é murada.

**[RES-6.2] - Existência de identificação da área**

Conforme

**[RES-6.2] Observações**

Placa de identificação, conforme ficha das outras unidades do recalque 3.

**[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes**

Conforme

**[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições**

Conforme

**Fotos de RES-6.10**

**Foto 1** - Tampa de inspeção do reservatório.

**[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível**

Não Conforme

**[RES-6.11] Observações**

Instalar sistema de medição de nível.

**[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor**

Conforme

**Fotos de RES-6.12**

**Foto 1** - Extravasador do reservatório.

**[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação**

Não Conforme

**[RES-6.13] Observações**

Instalar sistema de ventilação do reservatório.

**Fotos de RES-6.13**



**Foto 1** - Ausência de tubulação de ventilação.  
Imagem retirada com o drone em 14/10/2022.


[RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.602 - EEAT Recalque 3 (Rafard)

EEAT Recalque 3

EEAT RECALQUE 3

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)  
Sistema: [EEAT RECALQUE 3](#)

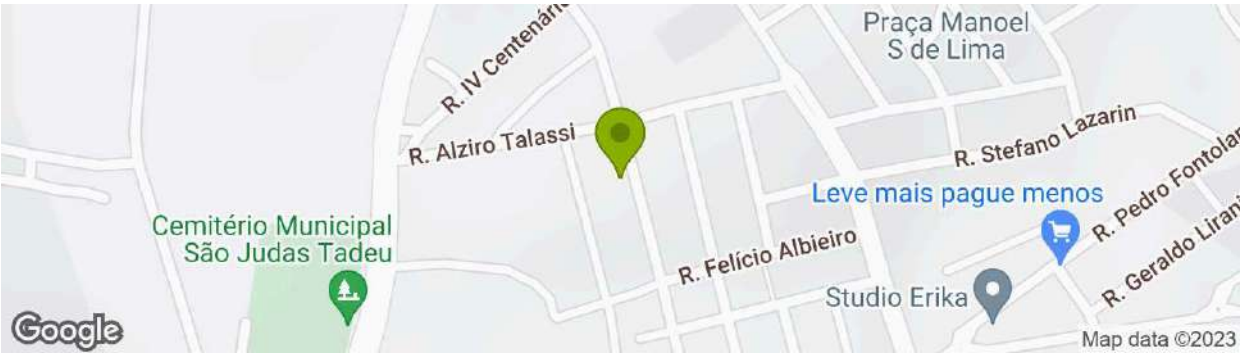

Endereço: R. Domingos Ruza, 42 - Popular de Rafard, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. nº 42. .  
CEP: 13370-000 / Cidade: Rafard, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0183833, long=-47.5311883, accuracy=13.653

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Fiscalizado                     | EEAT Recalque 3 #82869628 |
| Data de início da fiscalização  | 05/09/2023                |
| Data de término da fiscalização | 05/09/2023                |
| Observações Gerais              |                           |

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de EEA-4.0



**Foto 1** - Vista externa da EEAT.



**Foto 2** - Sistema de bombeamento da EEAT.



**Foto 3** - Sistema de bombeamento da EEAT.

[EEA-4.1] - A área está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.1] Observações

Complexo do recalque  
3 é todo murado.

[EEA-4.2] - Existência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA-4.3] - Existência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

#### Fotos de EEA-4.3



**Foto 1** - Dois conjuntos moto bomba fucionando  
alternadamente.

[EEA-4.4] - Existência de extintor de incêndio

Conforme

#### Fotos de EEA-4.4



**Foto 1** - Dois extintores de incêndio.

[EEA-4.5] - Existência de identificação da área

Conforme

#### Fotos de EEA-4.5



**Foto 1** - Placa de identificação do complexo recalque 3.

[EEA-4.7] - Drenagem adequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

#### Fotos de EEA-4.7




**Foto 1** - Drenagem da bomba 1.



**Foto 2** - Drenagem da bomba 1.



**Foto 3** - Drenagem da bomba 2.

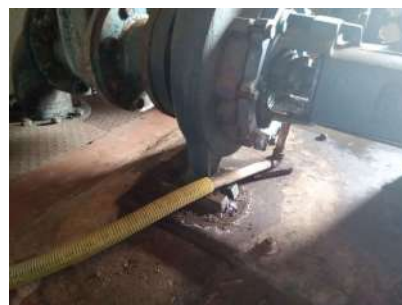

**Foto 4** - Drenagem da bomba 2.

[EEA-4.8] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade regular

Conforme

Fotos de EEA-4.9



Foto 1 - Validade do extintor de pó químico.



Foto 2 - Extintor de pó químico.



Foto 3 - Extintor de CO2.



Foto 4 - Validade do extintor de

[EEA-4.10] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.603 - Reservatório Elevado EEAT Recalque 3 (Rafard)

Reservatório Elevado EEAT Recalque 3

RES. ELEVADO EEAT RECALQUE 3

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO EEAT RECALQUE 3](#)



Endereço: R. Domingos Ruza, 42 - Popular de Rafard, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. nº 42. .  
CEP: 13370-000 / Cidade: Rafard, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0182368, long=-47.5312334, accuracy=13.653

Fiscalizado Reservatório Taça Recalque 3 #82869657

Data de início da fiscalização 05/09/2023

Data de término da fiscalização

05/09/2023

## Observações Gerais

## Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

## Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área está devidamente cercada

Conforme

## Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Muro no entorno do complexo recalque 3.

[RES-6.2] - Existência de identificação da área

Conforme

## Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

**[RES-6.4] Observações**Instalar guarda-corpo  
do reservatório.**Fotos de RES-6.4****Foto 1** - Escada sem proteção de guarda-corpo.**[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados**

Conforme

**Fotos de RES-6.7****Foto 1** - Descida do cabeamento do SPDA.**[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

N/A

**[RES-6.9] Observações**Não foi possível  
visualizar.**[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições**

N/A

**[RES-6.10] Observações**Não foi possível  
visualizar.**[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível**

Conforme

**[RES-6.11] Observações**Telemetria CCO no  
recalque 2.**Fotos de RES-6.11**



Foto 1 - Monitoramento local.



Foto 2 - Vista geral do sistema municipal.



Foto 3 - Detalhe do monitoramento do recalque 3.



Foto 4 - Detalhe do monitoramento do recalque 3.

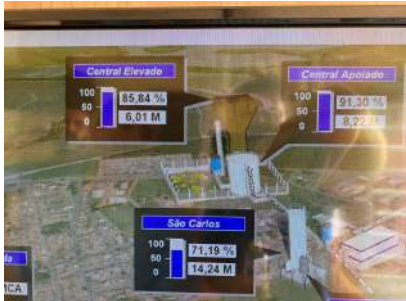


Foto 5 - Detalhe do monitoramento do recalque 3.

[RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor

Conforme

[RES-6.12] Observações

Segundo o prestador a tubulação da direita é o extravasor do reservatório.

Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor à direita.

[RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações

Não foi possível visualizar.

Novo Item Fiscalizado 9.604 - Reservatório Metálico Apoiado Recalque 3 (Rafard)

Reservatório Metálico Apoiado Recalque 3

RES. APOIADO EEAT RECALQUE 3

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO EEAT RECALQUE 3](#)



Endereço: R. Domingos Ruza, 42 - Popular de Rafard, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. nº 42. .  
CEP: 13370-000 / Cidade: Rafard, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.018525, long=-47.5314333, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatório Metálico Apoiado Recalque 3  
#82869641

Data de início da fiscalização

05/09/2023

Data de término da fiscalização

05/09/2023

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

**[RES-6.1] - A área está devidamente cercada****Conforme****[RES-6.1] Observações**

Muro no entorno de todo o complexo do recalque 3.

**[RES-6.2] - Existência de identificação da área****Conforme****Fotos de RES-6.2**


**Foto 1** - Placa de identificação.

**[RES-6.3] - Ausência de vazamentos aparentes****Não Conforme****[RES-6.3] Observações**

Sanar o vazamento na tubulação de distribuição de água.

**Fotos de RES-6.3**


**Foto 1** - Vazamento na torneira da tubulação de distribuição.

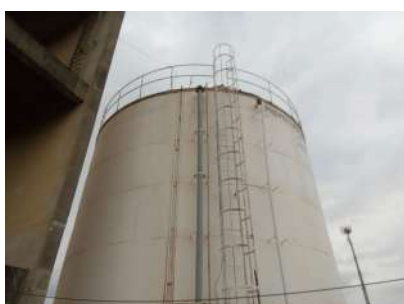**[RES-6.4] - Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****Conforme****Fotos de RES-6.4**

**Foto 1** - Guarda-corpo do reservatório.

**[RES-6.7] - Existência de para-raios em reservatórios elevados**

Conforme

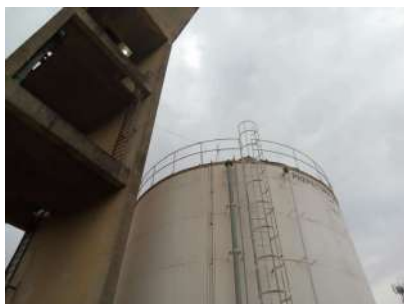**Fotos de RES-6.7****Foto 1** - Captor Franklin do reservatório.**Foto 2** - Descida do cabeamento do SPDA.**[RES-6.9] - Existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

N/A

**[RES-6.9] Observações**

Não foi possível a visualização.

**[RES-6.10] - O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições**

N/A

**[RES-6.10] Observações**

Não foi possível a visualização.

**[RES-6.11] - Reservatório possui medidor de nível**

Conforme

**[RES-6.11] Observações**

Telemetria no CCO do recalque 2.

**Fotos de RES-6.11****Foto 1** - Medidor físico de nível.**Foto 2** - Medidor local de nível.**Foto 3** - Vista geral do monitoramento do sistema.**Foto 4** - Detalhe do monitoramento do recalque 3.

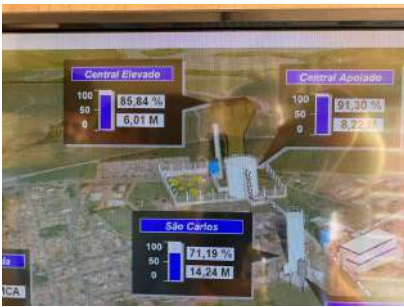


Foto 5 - Detalhe do monitoramento do recalque 3. Foto 6 - Detalhe do monitoramento do recalque 3.

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| [RES-6.12] - Reservatório possui tubo extravasor | Conforme            |
| [RES-6.12] Observações                           | Sai direto pra rede |

Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubulação escura: extravasor do reservatório.

|                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| [RES-6.13] - Reservatório possui tubulação de ventilação                | N/A                              |
| [RES-6.13] Observações                                                  | Não foi possível a visualização. |
| [RES-6.14] - Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Conforme                         |

Novo Item Fiscalizado 9.605 - Poço 11 - São Francisco (Rafard)

Poço 11 - São Francisco

POÇO 11 - SÃO FRANCISCO - RAFARD

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)  
Sistema: [POÇO 11 - SÃO FRANCISCO - RAFARD](#)



Endereço: R. Domingos Ruza, 42 - Popular de Rafard, Rafard - SP, 13370-000, Brasil. nº 42. .  
CEP: 13370-000 / Cidade: Rafard, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.018235, long=-47.5311533, accuracy=13.653

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Fiscalizado                     | Poço 11 São Francisco #82869643 |
| Data de início da fiscalização  | 05/09/2023                      |
| Data de término da fiscalização | 05/09/2023                      |
| Observações Gerais              |                                 |

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.1] A área está devidamente cercada Conforme

Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Muro do complexo recalque 3.



Foto 2 - Portão de acesso ao poço.

[CSB-2.2] Existência de conjunto moto bomba reserva em estoque Não Conforme

[CSB-2.2] Observações Providenciar conjunto moto bomba reserva para a captação.

[CSB-2.3] Existência de extintor de incêndio Conforme

[CSB-2.3] Observações Na EEAT recalque 3.

[CSB-2.4] Existência de identificação da área Conforme

Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Placa de identificação.

**[CSB-2.5] Existência de laje de proteção**

Conforme

**Fotos de CSB-2.5****Foto 1** - Laje de proteção.**[CSB-2.6] Existência de Macromedidor**

Conforme

**Fotos de CSB-2.6****Foto 1** - Macromedidor funcionando.**[CSB-2.8] Existência de tomada de água para coleta de água bruta**

Conforme

**Fotos de CSB-2.8****Foto 1** - Tomada de água.**[CSB-2.9] Existência de tubo de medição de nível**

Conforme

**Fotos de CSB-2.9**



**Foto 1** - Tubo de nível do poço.

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [CSB-2.10] Captação de água com outorga regular                                | Conforme       |
| [CSB-2.10] Observações                                                         | Outorga anexa. |
| [CSB-2.11] Captação de água com outorga                                        | Conforme       |
| [CSB-2.11] Observações                                                         | Outorga anexa. |
| [CSB-2.12] Ausência de vazamentos aparentes                                    | Conforme       |
| [CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade regular                           | Conforme       |
| [CSB-2.14] Existência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água | Conforme       |
| [CSB-2.15] Existência de cloração e/ou fluoretação                             | Conforme       |

#### Fotos de CSB-2.15



**Foto 1** - Sistema de dosagem química.

|                                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| [CSB-2.16] Produtos químicos com validade regular                     | Conforme                                |
| [CSB-2.16] Observações                                                | Conforme ficha do poço Fazenda Itapeva. |
| [CSB-2.17] Existência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Conforme                                |

—  
**André Aukar B. de Camargo**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

(editado 3 vezes - última modificação: 21/09/2023 15:29:25)

É base de:

## Auto de Notificação 138/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

[Memorando 296/2023 - Relatório de fiscalização](#)[Ofício 827/2023 - Encaminhamento de Ofício](#)[Proc. Administrativo 208/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)[20230921\\_E\\_mail\\_para\\_cadastro\\_do\\_poco\\_Sao\\_Carlos\\_no\\_DAE.pdf](#) (909,15 KB) 1 download[E\\_mail\\_prestador\\_enviando\\_as\\_analises.pdf](#) (750,04 KB) 1 download[E\\_mail\\_prestador\\_enviando\\_as\\_outorgas.pdf](#) (727,26 KB) 1 download[Francisco\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_24893\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (771,51 KB) 1 download[Francisco\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_28558\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (771,37 KB) 1 download[Francisco\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_33146\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (771,44 KB) 0 downloads[Itapeva\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_33147\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (771,12 KB) 0 downloads[Itapeva\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_449\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (771,29 KB) 0 downloads[outorga\\_itapeva.pdf](#) (141,07 KB) 1 download[outorga\\_sao\\_carlos.pdf](#) (92,34 KB) 2 downloads[outorga\\_sao\\_francisco.pdf](#) (539,09 KB) 0 downloads[outorga\\_sete\\_fogoes.pdf](#) (68,24 KB) 1 download[Sao\\_Carlos\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_24928\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (771,46 KB) 1 download[Sao\\_Carlos\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_28553\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (771,36 KB) 0 downloads[Sao\\_Carlos\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_33148\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (770,97 KB) 0 downloads[Sete\\_Fogoes\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_12122\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (770,82 KB) 0 downloads[Sete\\_Fogoes\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_15623\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (772,26 KB) 0 downloads[Sete\\_Fogoes\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_28555\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (771,36 KB) 0 downloads[Sete\\_Fogoes\\_Relatorio\\_de\\_Analises\\_Validacao\\_com\\_coluna\\_LD\\_7609\\_1\\_2023\\_0.pdf](#) (772,17 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/09/2023 13:49:40

André Aukar B. de Camargo **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)  
[Fiscalizado 9.595..](#)

21/09/2023 13:50:49

André Aukar B. de Camargo **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item](#)  
[Fiscalizado 9.596..](#)

|                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/09/2023 13:52:20 | André Aukar B. de Camargo <span>D1</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item</a><br><a href="#">Fiscalizado 9.597..</a> |
| 21/09/2023 13:52:59 | André Aukar B. de Camargo <span>D1</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item</a><br><a href="#">Fiscalizado 9.600..</a> |
| 21/09/2023 13:53:36 | André Aukar B. de Camargo <span>D1</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item</a><br><a href="#">Fiscalizado 9.605..</a> |

2 Despachos não lidos

Tramitação 1-  
**152/2023**

21/09/2023 14:12  
(Respondido)

André C. D1

Envolvidos internos  
acompanhando  
CC

Auto de Notificação emitido:

21/09/2023 - Auto de Notificação 138/2023 - Auto de Notificação

Auto de Notificação

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

| Prazo                                                                                                                                                                                    | Vencimento                               | Lembrete         | Visibilidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| Resposta do prestador                                                                                                                                                                    | Há 1 ano 11 meses 7 dias —<br>06/10/2023 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RESERVATÓRIO SETE FOGÕES]</del><br><del>[RES-6.9]-</del><br><del>Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação</del> | — 20/11/2023                             | Não configura do | Todos        |
| <del>[POÇO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD]</del><br><del>[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio</del>                                                                                      | — 20/11/2023                             | Não configura do | Todos        |
| <del>[POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS - RAFARD]</del><br><del>[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio</del>                                                                                | — 20/11/2023                             | Não configura do | Todos        |

| Prazo                                                                                                                                                                                   | Vencimento                               | Lembrete         | Visibilidade |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| <del>[RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD] [RES-6.9]</del><br><del>Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação</del> | — 20/11/2023                             | Não configura do | Todos        |
| <del>[RESERVATÓRIO SETE FOGÕES] [RES-6.3]</del><br><del>Existência de vazamentos aparentes</del>                                                                                        | — 01/04/2024                             | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. APOIADO EEAT REGALQUE 3] [RES-6.3]</del><br><del>Existência de vazamentos aparentes</del>                                                                                    | — 01/04/2024                             | Não configura do | Todos        |
| [RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD] [RES-6.1] -<br>A área não está devidamente cercada                                                                                             | Há 1 ano 4 meses 23 dias<br>— 18/04/2024 | Não configura do | Todos        |
| [RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD] [RES-6.11]<br>- Reservatório sem medidor de nível                                                                                              | Há 1 ano 4 meses 23 dias<br>— 18/04/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. SEMI-ENTERRADO REGALQUE 3 - RAFARD] [RES-6.13]</del><br><del>- Reservatório sem tubulação de ventilação</del>                                                                | — 18/04/2024                             | Não configura do | Todos        |
| [POÇO 11 - SÃO FRANCISCO - RAFARD] [CSB-2.2]<br>Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                                                                                      | Há 1 ano 1 mês 9 dias —<br>31/07/2024    | Não configura do | Todos        |

| Prazo                                                                                                                  | Vencimento                         | Lembrete         | Visibilidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| [RES. ELEVADO EEAT RECALQUE 3] [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada | Há 1 ano 1 mês 9 dias — 31/07/2024 | Não configura do | Todos        |
| [POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS - RAFARD] [CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                     | Há 1 ano 1 mês 9 dias — 31/07/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. SEMI-ENTERRADO RECALQUE 3-RAFARD] [RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível</del>                      | — 31/07/2024                       | Não configura do | Todos        |
| <del>[RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA-RAFARD] [RES-6.2] - Ausência de identificação da área</del>                        | — 31/07/2024                       | Não configura do | Todos        |
| [POÇO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD] [CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                           | Há 1 ano 1 mês 9 dias — 31/07/2024 | Não configura do | Todos        |
| <del>[RESERVATÓRIO SETE FOGÕES] [RES-6.2] - Ausência de identificação da área</del>                                    | — 31/07/2024                       | Não configura do | Todos        |
| [POÇO SETE FOGÕES] [CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                                        | Há 1 ano 1 mês 9 dias — 31/07/2024 | Não configura do | Todos        |

CONSTATAÇÕES: Verificação de não conformidades dos Sistemas de Água e Esgoto, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

| Subsistema                                | Código NC | Descrição NC                                                                       | Prazo para solução |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS - RAFARD       | CS B-2.10 | [POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS RAFARD] [CSB-2.10]Captação de água sem outorga regular | Em até 180 dias    |
| POÇO 11 - SÃO FRANCISCO - RAFARD          | CS B-2.2  | Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                                 | Em até 180 dias    |
| POÇO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD             | CS B-2.2  | Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                                 | Em até 180 dias    |
| POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS - RAFARD       | CS B-2.2  | Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                                 | Em até 180 dias    |
| POÇO SETE FOGÕES                          | CS B-2.2  | Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque                                 | Em até 180 dias    |
| POÇO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD             | CS B-2.3  | Ausência de extintor de incêndio                                                   | Imediato           |
| POÇO LOTEAMENTO SÃO CARLOS - RAFARD       | CS B-2.3  | Ausência de extintor de incêndio                                                   | Imediato           |
| RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD    | RE S-6.1  | A área não está devidamente cercada                                                | Em até 180 dias    |
| RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD    | RE S-6.11 | Reservatório sem medidor de nível                                                  | Em até 180 dias    |
| RES. SEMI - ENTERRADO RECALQUE 3 - RAFARD | RE S-6.11 | Reservatório sem medidor de nível                                                  | Em até 180 dias    |
| RES. SEMI - ENTERRADO RECALQUE 3 - RAFARD | RE S-6.13 | Reservatório sem tubulação de ventilação                                           | Em até 180 dias    |
| RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD    | RE S-6.2  | Ausência de identificação da área                                                  | Em até 180 dias    |

|                                        |          |                                                                                                             |                 |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RESERVATÓRIO SETE FOGÕES               | RE S-6.2 | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. APOIADO EEAT RECALQUE 3           | RE S-6.3 | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| RESERVATÓRIO SETE FOGÕES               | RE S-6.3 | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| RES. ELEVADO EEAT RECALQUE 3           | RE S-6.4 | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias |
| RES. METÁLICO FAZENDA ITAPEVA - RAFARD | RE S-6.9 | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| RESERVATÓRIO SETE FOGÕES               | RE S-6.9 | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO: Imediato a 180 dias, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES: Conforme Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES: Solução das não conformidades e comunicação imediata à ARES-PCJ.

—  
**André Aukar B. de Camargo**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

É base de:  
[Auto de Advertência 074/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/09/2023 14:12:47 André Aukar B. de Camargo **D1** emitiu o [Auto de Notificação 138/2023](#) a partir deste documento.

21/09/2023 15:32:03 André Aukar B. de Camargo **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 152/2023** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

**Tramitação 2-152/2023**

21/09/2023 15:33

(Encaminhado)

André C. 

D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Prezado 

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

,

Para providências, por favor!

Grato.

—

**André Aukar B. de Camargo**

*Analista de Regulação e Fiscalização*

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

21/09/2023 15:33:29

E-mail para [philippe@arespcj.com.br](mailto:philippe@arespcj.com.br)

E-mail entregue (1)