

**Relatório de Fiscalização 153/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
361.716.951.426.607.136

**Arespcj**

CC

19/09/2023 13:57

Município

**Coden - Nova Odessa**

· 19 34768500

2 setores envolvidos

**D2** **DTO**

Ciclo de Fiscalização\*: 1

**Relatório de Fiscalização**

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA**

PRESTADOR: CODEN AMBIENTAL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Verificação de Não Conformidades

Americana, setembro de 2023

**1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Prefeito: Cláudio José Schooder

Endereço: Av. João Pessoa, 777 - Centro

Telefone: (19) 3476-8600

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.611, de 20/06/2012

**1.2 PRESTADOR**

Nome: CODEN Ambiental - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Responsável legal: Elsie Alvaro Boccaletto

Endereço: Rua Eduardo Leekning, 500 – Jd. Bela Vista

Telefone: (19) 3476-8500

**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ**

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

**2.2 PRESTADOR**

Rean Gustavo Sobrinho - Diretor Técnico

**3. FISCALIZAÇÃO**

Em 14/09/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

| Local                                      | Item     | Não Conformidade                                                  | Prazos          |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EEEB Recanto - Eduardo Karklis             | EEE-7.4  | Ausência de extintor de incêndio                                  | Imediato        |
| EEEB Recanto - Eduardo Karklis             | EEE-7.6  | Ausência de identificação da área                                 | Em até 180 dias |
| EEEB Recanto - Eduardo Karklis             | EEE 7.12 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança          | Imediato        |
| Captação Superficial Santo Ângelo          | CSP-3.5  | Ausência de identificação da área                                 | Em até 180 dias |
| Captação Superficial Santo Angelo/Lopes II | CSP-3.13 | Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água | Em até 180 dias |
| Reservatório Pós Anhanguera                | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados              | Em até 180 dias |
| ETA II - Santo Ângelo                      | ETA-5.3  | Ausência de chuveiros de emergência                               | Imediato        |
| ETA II - Santo Ângelo                      | ETA-5.11 | Estocagem inadequada de produtos químicos                         | Em até 180 dias |
| ETA II - Santo Ângelo                      | ETA-5.13 | Existência de vazamentos aparentes                                | Imediato        |
| ETA II - Santo Ângelo                      | ETA-5.20 | Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida    | Em até 180 dias |

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 9.639 - Captação Superficial Santo Ângelo (Nova Odessa)

Captação Superficial Santo Ângelo

CAP. SANTO ANGELO - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)  
Sistema: [CAP. SANTO ANGELO - NOVA ODESSA](#)

Endereço: 7Q39+VR, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-22.7453, long=-47.2304683, accuracy=13.653

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | Captação Superficial Santo Ângelo                                                                                         |
| Data de início da fiscalização  | 14/09/2023                                                                                                                |
| Data de término da fiscalização | 14/09/2023                                                                                                                |
| Observações Gerais              | Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO. Onde se lê NÃO: Leia-se SIM. |

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Vista externa da casa de bombas



Foto 2 - Conjuntos motor-bombas



Foto 3 - Tomada de água bruta



Foto 4 - Vista da represa Salto Grande

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| [CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada                      | Conforme     |
| [CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória | Conforme     |
| [CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva                  | Conforme     |
| [CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio                         | Conforme     |
| [CSP-3.5] - Ausência de identificação da área                        | Não Conforme |
| [CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida                     | Conforme     |
| [CSP-3.8] - Captação de água sem outorga                             | Conforme     |

[CSP-3.8] Observações

Portaria DAEE nº3392  
de 26 de maio de 2021.  
Validade 120 meses.

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas                       | Conforme |
| [CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes                                          | Conforme |
| [CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada                                  | Conforme |
| [CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada | Conforme |
| [CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água           | Conforme |
| [CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                    | Conforme |

Novo Item Fiscalizado 9.637 - Captação Superficial Santo Angelo/Lopes II (Nova Odessa)

Captação Superficial Santo Angelo/Lopes II

CAP. SANTO ANGELO/LOPES II - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)  
Sistema: [CAP. SANTO ANGELO/LOPES II - NOVA ODESSA](#)



Endereço: 7Q39+VV, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7453667, long=-47.2303583, accuracy=13.653

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | Captação Superficial Santo Angelo/Lopes II                                                                               |
| Data de início da fiscalização  | 14/09/2023                                                                                                               |
| Data de término da fiscalização | 14/09/2023                                                                                                               |
| Observações Gerais              | Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO. Onde se lê NÃO: Leia-se SIM |

**Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)****[CSP-3.0] Observações**

Reversão para represa  
Lopes II.

**Fotos de [CSP-3.0]****Foto 1** - Vista externa da casa de bombas**Foto 2** - Conjunto motor-bomba e barrilete

|                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada</b>                                          | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória</b>                     | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva</b>                                      | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.3] Observações</b>                                                                    | Em estoque.                                                                                                                                                |
| <b>[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio</b>                                             | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.5] - Ausência de identificação da área</b>                                            | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida</b>                                         | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.8] - Captação de água sem outorga</b>                                                 | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.8] Observações</b>                                                                    | Portaria DAEE 2384 de 22 de agosto de 2013 reti-ratificada em 23/05/2017. Validade 10 anos.                                                                |
| <b>[CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas</b>                       | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes</b>                                          | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada</b>                                  | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada</b> | Conforme                                                                                                                                                   |
| <b>[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água</b>           | Não Conforme                                                                                                                                               |
| <b>[CSP-3.13] Observações</b>                                                                   | PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 "Art. 42 - Os responsáveis por SAA e SAC devem analisar pelo menos uma amostra semestral da água bruta em cada |

ponto de captação com vistas a uma gestão preventiva de risco."

[CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.635 - ETA II - Santo Ângelo (Nova Odessa)

ETA II - Santo Ângelo

ETA II - SANTO ÂNGELO - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA II - SANTO ÂNGELO - NOVA ODESSA](#)

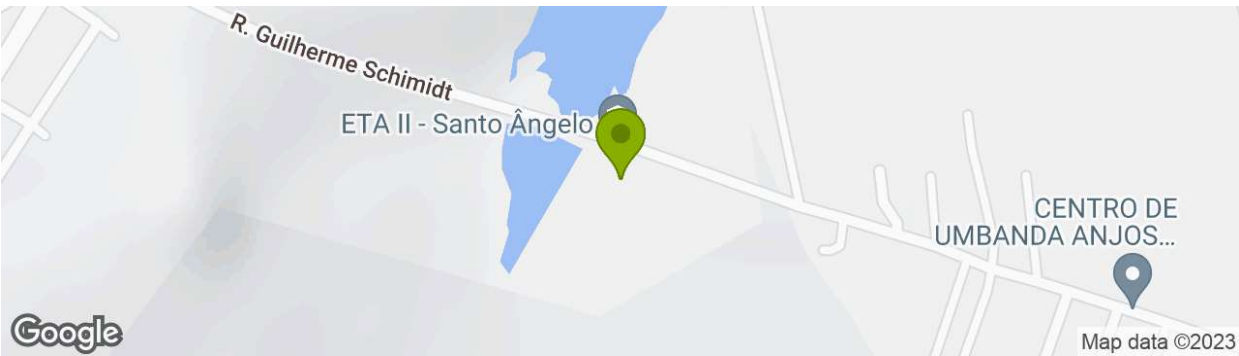

Endereço: 7Q39+QV, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7455733, long=-47.2302733, accuracy=13.653


|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | ETA II - Santo Ângelo                                                                                                                          |
| Data de início da fiscalização  | 14/09/2023                                                                                                                                     |
| Data de término da fiscalização | 14/09/2023                                                                                                                                     |
| Observações Gerais              | Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO.<br>Onde se lê NÃO: Leia-se SIM.Vazão média 8 L/s. |

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Observações

Capacidade: 42 L/s

Fotos de [ETA-5.0]

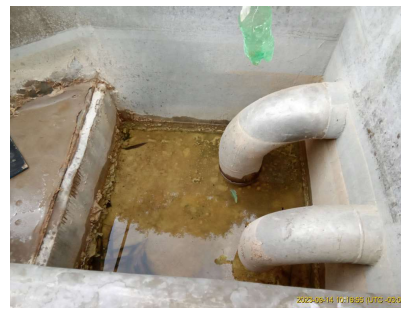**Foto 1** - Placa de identificação**Foto 3** - Vista geral dos floculadores**Foto 5** - Vista geral dos decantadores**Foto 7** - Vista da represa Salto Grande**Foto 9** - Caixa de reúso**Foto 2** - Chegada da água bruta**Foto 4** - Floculador**Foto 6** - Vista geral dos filtros**Foto 8** - Vista superior dos leitos de secagem de lodo**Foto 10** - Tanque de contato**[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo****Conforme**

Fotos de [ETA-5.2]



Foto 1 - Leitos de secagem de lodo

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Não Conforme

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETA-5.4]



Foto 1 - EPIs



Foto 2 - EPIs

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETA-5.5]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

[ETA-5.7] Observações

Possui telemetria.

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Caixa do macromedidor

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Bancada do labotatório



Foto 2 - Jar-test de bancada



Foto 3 - Estufa

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Conforme

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Não Conforme

[ETA-5.11] Observações

A maioria dos produtos químicos possuem bacia de contenção, mas falta no local apresentadona figura 3

Fotos de [ETA-5.11]



**Foto 1** - Vista do armazenamento de produtos químicos, com bacia de contenção



**Foto 2** - Armazenamento do carvão ativado



**Foto 3** - Armazenamento e dosagem de PAC

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme


Fotos de [ETA-5.13]



**Foto 1** - Infiltrações na parede externa da ETA



**Foto 2** - Infiltrações na parede externa da ETA

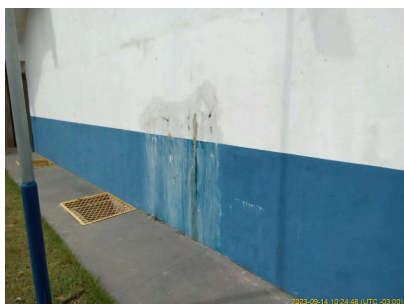

**Foto 3** - Infiltrações na parede externa da ETA

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Extintor de incêndio dentro do validade

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.15]



Foto 1 - Dosagem de produtos químicos

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.16]



Foto 1 - Armazenamento do hipoclorito de sódio

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]



Foto 1 - Controle do processo

**[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados**

Conforme

Fotos de [ETA-5.18]



Foto 1 - Vertedores dos decantadores

**[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade**

Conforme

**[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida**

Não Conforme

**[ETA-5.20] Observações**

Segundo a CODEN, o pedido foi protocolado na Cetesb.

**[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos**

Conforme

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Armazenamento de produto químico



Foto 2 - Reagente Cianeto Alcalino, dentro do prazo de validade

**[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

Conforme

Novo Item Fiscalizado 9.636 - EEAT ETA Santo Ângelo (Nova Odessa)

**EEAT ETA Santo Ângelo**

EEAT ETA SANTO ÂNGELO - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT ETA SANTO ÂNGELO - NOVA ODESSA](#)



Endereço: 7Q39+VW, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. . **CEP:** 13460-000 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7453333, long=-47.23024, accuracy=13.653

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | EEAT ETA Santo Ângelo                                                                       |
| Data de início da fiscalização  | 14/09/2023                                                                                  |
| Data de término da fiscalização | 14/09/2023                                                                                  |
| Observações Gerais              | Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO |

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| [EEA-4.0] Observações | Recalque para o reservatório pós Anhanguera |
|-----------------------|---------------------------------------------|

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT Santo Ângelo



Foto 2 - Vista dos conjuntos moto-bomba



Foto 3 - Barrilete



Foto 4 - Painel de comando e controle

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| [EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada | Conforme |
|-------------------------------------------------|----------|

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| [EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória  | Conforme |
| [EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva                   | Conforme |
| [EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio                          | Conforme |
| [EEA-4.5] - Ausência de identificação da área                         | Conforme |
| [EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas    | Conforme |
| [EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes                        | Conforme |
| [EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada                | Conforme |
| [EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Conforme |


Novo Item Fiscalizado 9.638 - Reservatório Pós Anhanguera (Nova Odessa)

Reservatório Pós Anhanguera

RES. PÓS ANHANGUERA - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PÓS ANHANGUERA - NOVA ODESSA](#)

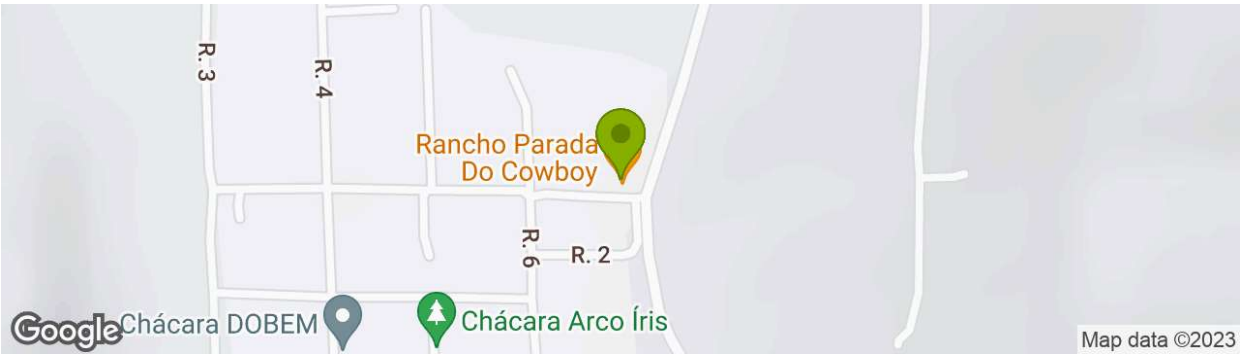

Endereço: R. 1, 46 - Recanto Las Palmas, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brasil. nº 46. . CEP: 13460-000 / Cidade: Nova Odessa, São Paulo


Dados técnicos de localização: lat=-22.7618267, long=-47.2244483, accuracy=13.653

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | Reservatório Pós Anhanguera                                                                                              |
| Data de início da fiscalização  | 14/09/2023                                                                                                               |
| Data de término da fiscalização | 14/09/2023                                                                                                               |
| Observações Gerais              | Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO. Onde se lê NÃO: Leia-se SIM |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| [RES-6.0] Observações | Capacidade 700 m3 |
|-----------------------|-------------------|

## Fotos de [RES-6.0]

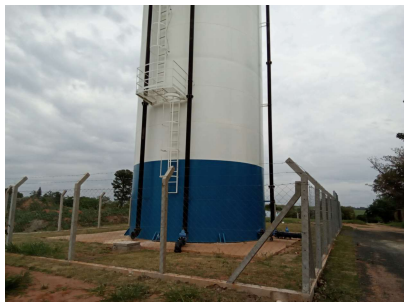**Foto 1** - Reservatório Pós Anhanguera**Foto 2** - Vista dos guarda-corpos e escadas**Foto 3** - Vista do cercamento da área**Foto 4** - Tubo extravasor**[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada**

Conforme

**[RES-6.2] - Ausência de identificação da área**

Conforme

**[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes**

Conforme

**[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

Conforme

**[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

Não Conforme

## Fotos de [RES-6.7]

**Foto 1** - Inexistência de para-raios**[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

Conforme

**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**

Conforme

**[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível**

Conforme

**[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor**

Conforme

**[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação**

Conforme


Novo Item Fiscalizado 9.640 - EEEB Recanto - Eduardo Karklis (Nova Odessa)

EEEB Recanto - Eduardo Karklis

EEEB RECANTO - EDUARDO KARKLIS - NOVA ODESSA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB RECANTO - EDUARDO KARKLIS - NOVA ODESSA](#)

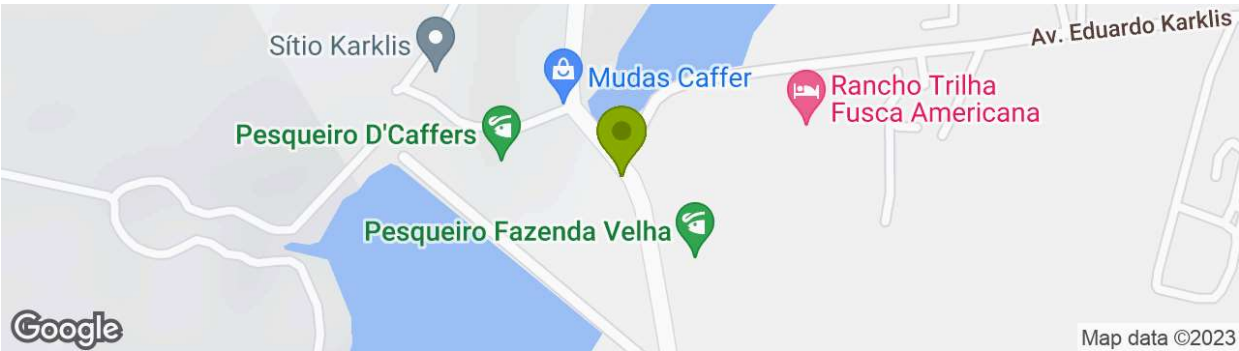

Endereço: Av. das Flores, 1925 - Parque dos Pinheiros, Nova Odessa - SP, 13381-136, Brasil.  
nº 1925. . **CEP:** 13381-136 / **Cidade:** Nova Odessa, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7945867, long=-47.3361783, accuracy=13.653

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | EEEB RECANTO - Eduardo Karklis                                                                                               |
| Data de início da fiscalização  | 14/09/2023                                                                                                                   |
| Data de término da fiscalização | 14/09/2023                                                                                                                   |
| Observações Gerais              | Considerando problema no sistema de fiscalização, segue ERRATA: Onde se lê SIM: Leia-se NÃO.<br>Onde se lê NÃO: Leia-se SIM. |

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Observações

Potência Total 2,2 CV

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEBB Recanto



Foto 2 - Vista lateral do gradeamento



Foto 3 - Vista superior do gradeamento



Foto 4 - Poço de sucção



Foto 5 - Painele de comando e controle



Foto 6 - Sistema de içamento da bomba submerssível

|                                                                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada                         | Conforme                                                                                                                              |
| [EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória    | Conforme                                                                                                                              |
| [EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva                     | Conforme                                                                                                                              |
| [EEE-7.3] Observações                                                   | Em estoque.                                                                                                                           |
| [EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio                            | Não Conforme                                                                                                                          |
| [EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro                           | Conforme                                                                                                                              |
| [EEE-7.6] - Ausência de identificação da área                           | Não Conforme                                                                                                                          |
| [EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes                          | Conforme                                                                                                                              |
| [EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação | Conforme                                                                                                                              |
| [EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança   | Não Conforme                                                                                                                          |
| [EEE-7.12] Observações                                                  | Providenciar o condicionamento dos resíduos devidamente fechado para evitar mau cheiro, insetos e roedores, acúmulo de água de chuva. |

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Resíduos

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

(editado 4 vezes - última modificação: 06/10/2023 16:27:06)

É base de:

Auto de Notificação 168/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Memorando 329/2023 - Relatório de Fiscalização Nova Odessa                 |
| Memorando 329/2023 - Relatório de Fiscalização Nova Odessa                 |
| Ofício 1.029/2023 - Encaminhamento de Ofício                               |
| Proc. Administrativo 268/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO |

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

|                     |                  |    |                                                                      |
|---------------------|------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
| 10/10/2023 10:48:50 | Ludimila Turetta | D2 | realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 9.639.. |
| 10/10/2023 10:49:29 | Ludimila Turetta | D2 | realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 9.639.. |
| 10/10/2023 10:51:27 | Ludimila Turetta | D2 | realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 9.639.. |
|                     |                  |    |                                                                      |

|                     |                                  |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/10/2023 16:09:24 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.639..</a>                                                                                    |
| 16/10/2023 13:50:31 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.635..</a>                                                                                    |
| 20/10/2023 10:27:02 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.637..</a>                                                                                    |
| 20/10/2023 10:27:48 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.637..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:27:51 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.639..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:29:52 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.639..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:31:05 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.639..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:31:51 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.639..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:34:32 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.639..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:35:52 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.639..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:38:16 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.639..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:40:15 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.637..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:44:19 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.635..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:55:19 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.636..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:56:38 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.638..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:57:51 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.640..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 15:58:19 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.640..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 16:03:13 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | finalizou para edição.                                                                                                                                                  |
| 28/11/2023 16:59:21 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 9.640..</a>                                                                                    |
| 28/11/2023 17:00:51 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | emitiu o <a href="#">Auto de Notificação 168/2023</a> a partir deste documento.                                                                                         |
| 28/11/2023 17:01:18 | Ludimila Turetta <span>D2</span> | assinou digitalmente <b>Relatório de Fiscalização 153/2023</b> com o certificado <b>LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77</b> conforme <a href="#">MP nº 2.200/2001</a> . |

1 Despacho não lido

Tramitação 1-

153/2023

28/11/2023 17:03

(Encaminhado)

Ludimila T. D2

DTO - Diretoria ...

CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências.

Att,

—  
**LUDIMILA TURETTA**

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5100

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/11/2023 17:03:12

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) 

30/11/2023 08:32:27

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.639..](#)

30/11/2023 08:33:18

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.637..](#)

30/11/2023 08:33:40

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.637..](#)

30/11/2023 08:34:25

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.635..](#)

30/11/2023 08:35:13

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.636..](#)

30/11/2023 08:35:46

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.636..](#)

30/11/2023 08:36:26

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.638..](#)

30/11/2023 08:37:11

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.640..](#)

30/11/2023 09:51:14

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.639..](#)

30/11/2023 09:51:53

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.637..](#)

30/11/2023 09:52:26

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.635..](#)

30/11/2023 09:52:58

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.636..](#)

30/11/2023 09:53:38

Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.638..](#)

30/11/2023 09:54:13

Ludimila Turetta

D2

realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 9.640..](#)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 10/09/2025 11:54:16 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc