

**Relatório de Fiscalização 033/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
730.717.096.631.654.337

Arespcj

CC

05/03/2024 15:26

Município

Iracemápolis

· 19 3456-9254

CNPJ 45.786.159/0001-11

D1 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização nos sistemas de água e esgoto e de Investimento

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE Iracemápolis

PRESTADOR: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Verificação de Não Conformidades

Relatório de Fiscalização Programada – Investimentos do Reajuste Tarifário

Americana, **Fevereiro de 2024**

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de **Iracemápolis**

Prefeito: Nelita Michel Franceschini

Endereço: **Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis**Telefone: **(19) 3456 9205**E-mail: prefeito@iracemapolis.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2318, de 20/04/2017.

1.2 PRESTADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Iracemápolis - SAE

Responsável legal: **Álvaro Lerco Coelho**Endereço: **Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis**

Telefone: (19) 3456 9240

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Rodrigo Portella Dias Valdanha - **Coordenador de meio ambiente**

3. FISCALIZAÇÃO

Em 07/02/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água e esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
EEAT OMETTO PAVAN I	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEAT OMETTO PAVAN I	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
1 MILHÃO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
EEEB CAMPOS VERDE	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEEB CAMPOS VERDE	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB CAMPOS VERDE	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAMPO VERDE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
OMETTO PAVAN I	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
OMETTO PAVAN I	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA - IRACEMÁPOLIS	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA - IRACEMÁPOLIS	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA - IRACEMÁPOLIS	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA - IRACEMÁPOLIS	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
REPRESA BOA VISTA	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
REPRESA BOA VISTA	CSP-3.2	Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Em até 180 dias
REPRESA BOA VISTA	CSP-3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
REPRESA BOA VISTA	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAB REPRESA BOA VISTA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAB REPRESA BOA VISTA	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

EEAB REPRESA BOA VISTA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
---------------------------	----------	--	----------

5. FISCALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO

Como parte das atividades de fiscalização permanente, a equipe técnica da ARES-PCJ realizou fiscalização programada em 07/02/2024 no município de Iracemápolis com o intuito de verificar o andamento das obras dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, objeto de análise de remuneração no processo de reajuste tarifário. Foram visitadas as seguintes unidades:

- Obra **ETA COMPACTA**

Novo Item Fiscalizado 10.084 - ETA Compacta (Iracemápolis)

ETA Compacta

Investimentos



Endereço: R. Cap. Paulo Simões, 121 - Parque Dr. Dimas Cera Ometto, Iracemápolis - SP, 13495-045, Brasil. nº 121. . CEP: 13495-045 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5824656, long=-47.5178347, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta #95908301
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Investimentos)

[CG-9.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CG-9.0]



Foto 1 - Construção da ETA Compacta de Iracemápolis



Foto 2 - Construção da ETA Compacta de Iracemápolis



Foto 3 - Construção da ETA Compacta de Iracemápolis



Foto 4 - Construção da ETA Compacta de Iracemápolis



Foto 5 - Construção da ETA Compacta de Iracemápolis



Foto 6 - Construção da ETA Compacta de Iracemápolis



Foto 7 - Construção da ETA Compacta de Iracemápolis



Foto 8 - Construção da ETA Compacta de Iracemápolis



Foto 9 - Construção da ETA Compacta de Iracemápolis



Foto 10 - Construção da ETA Compacta de Iracemápolis

[CG-9.1] - Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Conforme

Conforme a Fiscalização realizada, conclui-se que as obras e ações do Plano de Investimentos aprovado e remunerado no processo de reajuste tarifário anterior estão **em execução**.

A efetiva execução dos investimentos e indicadores operacionais da prestação dos serviços de saneamento será acompanhada pelos programas permanentes de fiscalização da ARES-PCJ.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 10.118 - CENTRO (Iracemápolis)

CENTRO

CENTRO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CENTRO](#)



Endereço: R. Antônio Casemiro, 634 - Centro, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 634. .
CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375134, long=-47.3189316, accuracy=13.653

Fiscalizado	#98236453
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista por drone do reservatório Centro em Iracemápolis



Foto 2 - Vista por drone do reservatório Centro em Iracemápolis



Foto 3 - Vista por drone do reservatório Centro em Iracemápolis



Foto 4 - Vista por drone do reservatório Centro em Iracemápolis



Foto 5 - Vista por drone do reservatório Centro em Iracemápolis



Foto 6 - Vista por drone do reservatório Centro em Iracemápolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES-6.13] Observações	Item apontado no ID de notificação 227/2022

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES-6.14] Observações

Item apontado no ID de notificação 227/2022

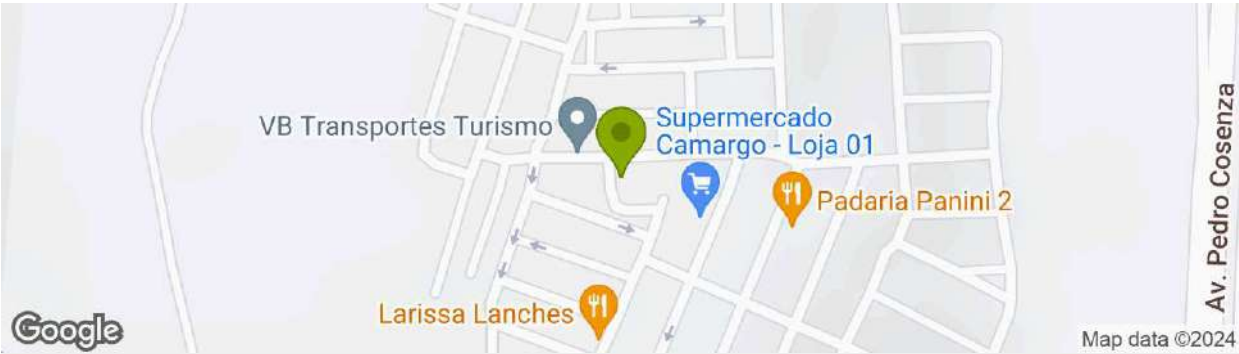
Novo Item Fiscalizado 10.117 - IRACEMA (Iracemápolis)

IRACEMA

IRACEMA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [IRACEMA](#)



Endereço: R. Ignacio Loyola Cintra, 15 - Jardim Iracema, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil.
nº 15. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375059, long=-47.3189354, accuracy=13.653

Fiscalizado #98234275

Data de início da fiscalização 07/02/2024

Data de término da fiscalização 07/02/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista por drone do Reservatório Iracema em Iracemápolis



Foto 2 - Vista por drone do Reservatório Iracema em Iracemápolis



Foto 3 - Vista por drone do Reservatório Iracema em Iracemápolis



Foto 4 - Vista por drone do Reservatório Iracema em Iracemápolis



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório Iracema em Iracemápolis



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório Iracema em Iracemápolis



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório Iracema em Iracemápolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[RES-6.14] Observações	Item apontado no ID de Notificação 227/2023

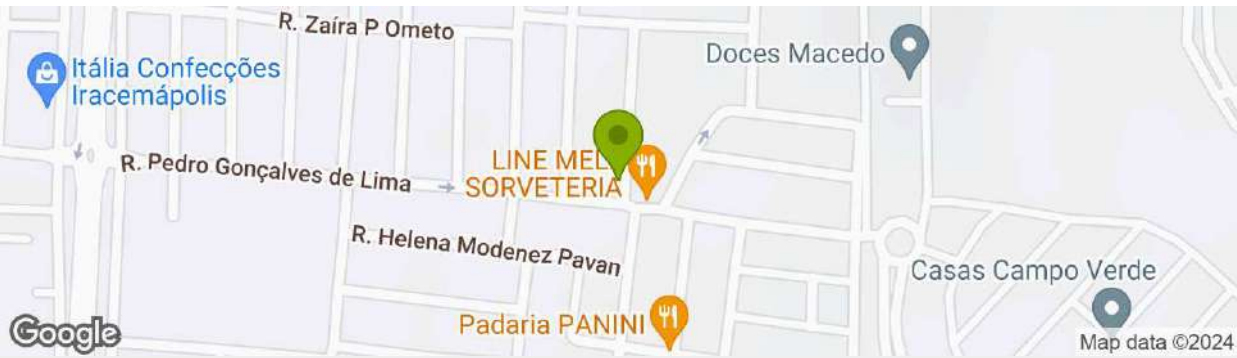
Novo Item Fiscalizado 10.116 - CIDADE NOVA II (Iracemápolis)

CIDADE NOVA II

CIDADE NOVA II

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CIDADE NOVA II](#)



Endereço: R. Alcides Oliveira, 210b - Parque Cesarino Borba, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 210b. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375189, long=-47.3189388, accuracy=13.653

Fiscalizado	#98234192
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista por drone dos Reservatórios Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 2 - Vista por drone dos Reservatórios Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 3 - Vista por drone dos Reservatórios Cidade Nova II em Iracemápolis



Foto 4 - Vista por drone dos Reservatórios Cidade Nova II em Iracemápolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	N/A
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES-6.10] Observações	Item baixado no ID de notificação 227/2022

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção dos Reservatórios Cidade Nova II em Iracemápolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
--	----------

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

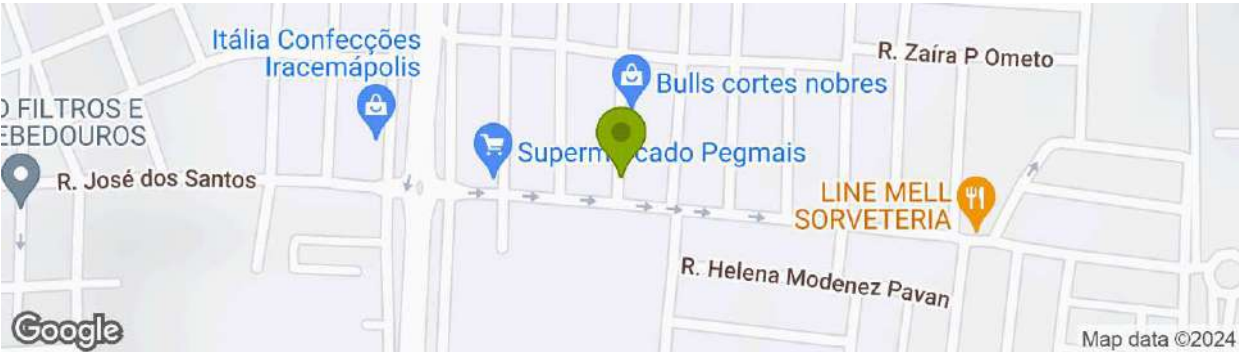
Novo Item Fiscalizado 10.115 - EEAT OMETTO PAVAN I (Iracemápolis)

EEAT OMETTO PAVAN I

EEAT OMETTO PAVAN I

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT OMETTO PAVAN I](#)



Endereço: R. Pedro Ometo, 29 - Jardim Carolina Ometto Pavan, Iracemápolis - SP, 13498-006, Brasil. nº 29. . **CEP:** 13498-006 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374617, long=-47.3188874, accuracy=13.653

Fiscalizado	#98228633
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista por drone dos reservatórios Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 2 - Bombas da estação elevatória de água tratada dos reservatórios Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 3 - Bombas da estação elevatória de água tratada dos reservatórios Ometto Pavan em Iracemápolis

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Não Conforme
[EEA-4.3] Observações	Só havia uma bomba em funcionamento. A segunda bomba não estava instalada.
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio dos reservatórios Ometto Pavan em Iracemápolis

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Vazamento na bomba da estação elevatória de água tratada dos reservatórios Ometto Pavan em Iracemápolis

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[EEA-4.10] Observações	Indicado na ficha de item fiscalizado do Ometto Pavan I

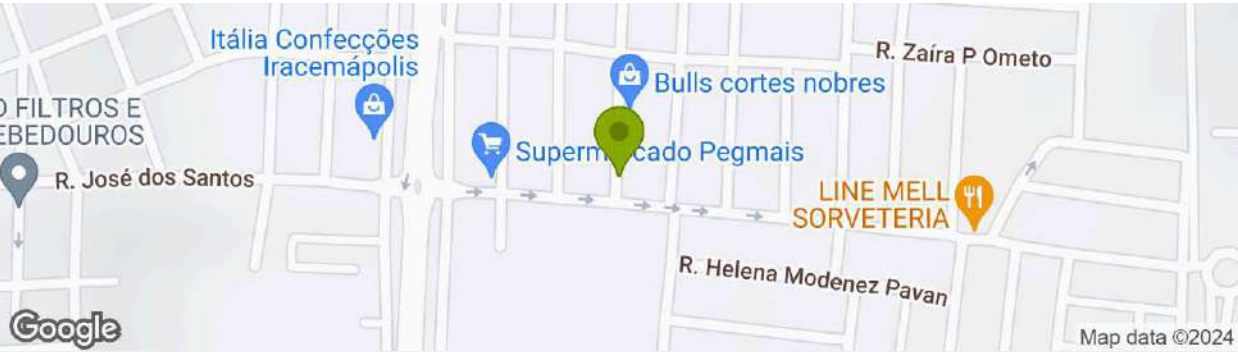
Novo Item Fiscalizado 10.114 - OMETTO PAVAN II (Iracemápolis)

OMETTO PAVAN II

OMETTO PAVAN II

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [OMETTO PAVAN II](#)



Endereço: R. Pedro Ometo, 29 - Jardim Carolina Ometto Pavan, Iracemápolis - SP, 13498-006, Brasil. nº 29. . CEP: 13498-006 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374702, long=-47.31888, accuracy=13.653

Fiscalizado	#98228582
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista por drone do reservatório do Ometto Pavan elevado em Iracemápolis



Foto 2 - Vista por drone do reservatório do Ometto Pavan elevado em Iracemápolis



Foto 3 - Vista por drone do reservatório do Ometto Pavan elevado em Iracemápolis



Foto 4 - Tubulação de água do reservatório do Ometto Pavan elevado em Iracemápolis



Foto 5 - Tubulação de água do reservatório do Ometto Pavan elevado em Iracemápolis



Foto 6 - Vista por drone do reservatório do Ometto Pavan elevado em Iracemápolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Vista por drone do reservatório do Ometto Pavan elevado em Iracemápolis



Foto 2 - Guarda-corpos do reservatório do Ometto Pavan elevado em Iracemápolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raios visto por drone do reservatório do Ometto Pavan elevado em Iracemápolis

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES-6.14] Observações

Indicado na ficha de fiscalização do Ometto Pavan I

Novo Item Fiscalizado 10.100 - Reservatório semi enterrado ETA (Iracemápolis)

Reservatório semi enterrado ETA

SEMI ENTERRADO ETA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [SEMI ENTERRADO ETA](#)



Endereço: R. Cap. Paulo Simões, 483 - Centro, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 483. .
CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375032, long=-47.318897, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta semi enterrado #97674708
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
Fotos de [RES-6.0]	
	
Foto 1 - Reservatório semi-enterrado da ETA em Iracemápolis	Foto 2 - Reservatório semi-enterrado da ETA em Iracemápolis
[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.099 - Reservatório enterrado da ETA de Iracemápolis (Iracemápolis)

Reservatório enterrado da ETA de Iracemápolis

1 MILHÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [1 MILHÃO](#)



Endereço: R. Cap. Paulo Simões, 483 - Centro, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 483. .
CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.73751, long=-47.3189504, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta enterrado #97674680
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório enterrado da ETA em Iracemápolis



Foto 2 - Reservatório enterrado da ETA em Iracemápolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa em más condições de uso no reservatório enterrado da ETA em Iracemápolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Reservatório enterrado da ETA em Iracemápolis

Novo Item Fiscalizado 10.098 - Reservatório Apoiado ETA (Iracemápolis)

Reservatório Apoiado ETA

RES APOIADO ETA - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES APOIADO ETA - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: R. Cap. Paulo Simões, 483 - Centro, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. n° 483. .
CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375132, long=-47.3189455, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta apoiado #97674634
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Apoiado da ETA de Iracemápolis



Foto 2 - Reservatório Apoiado da ETA de Iracemápolis



Foto 3 - Reservatório Apoiado da ETA de Iracemápolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

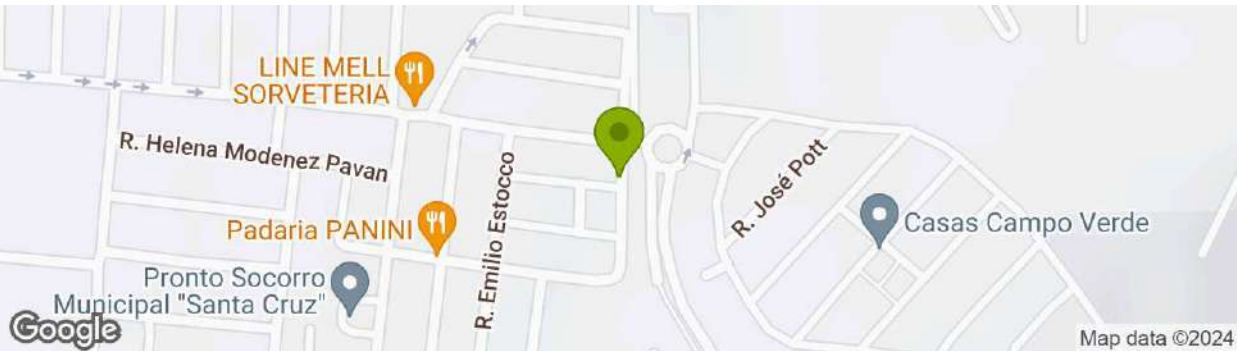
Novo Item Fiscalizado 10.097 - EEAT CAMPO VERDE (Iracemápolis)

EEAT CAMPO VERDE

EEAT CAMPO VERDE - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CAMPO VERDE - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: R. Osvaldo Bertanha, 141 - Res. Cidade Nova, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil.
nº 141. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375109, long=-47.3189349, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeat campo verde #97671302
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Estação elevatória de água tratada do reservatório Campo Verde em Iracemápolis



Foto 2 - Vista por drone do reservatório Campo Verde em Iracemápolis

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Conforme

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva Conforme

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio do reservatório Campo Verde em Iracemápolis

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área Conforme

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas Conforme

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Conforme
[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.096 - EEEB CAMPOS VERDE (Iracemápolis)

EEEB CAMPOS VERDE

EEEB CAMPOS VERDE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB CAMPOS VERDE](#)



Endereço: R. José da Silva Alvarinho - Kemp, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5882669, long=-47.5008995, accuracy=13.653

Fiscalizado	campos verdes #95934323
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Estação elevatória de efluente bruto
Campos Verde em Iracemápolis



Foto 2 - Estação elevatória de efluente bruto
Campos Verde em Iracemápolis



Foto 3 - Estação elevatória de efluente bruto
Campos Verde em Iracemápolis

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Conforme
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.9]



Foto 1 - Vazamentos nas bombas da Estação
elevatória de efluente bruto Campos Verde em
Iracemápolis

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme
---	--------------

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade
expirada da Estação elevatória de efluente bruto
Campos Verde em Iracemápolis

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Falta de limpeza e corte de grama na
Estação elevatória de efluente bruto Campos Verde
em Iracemápolis

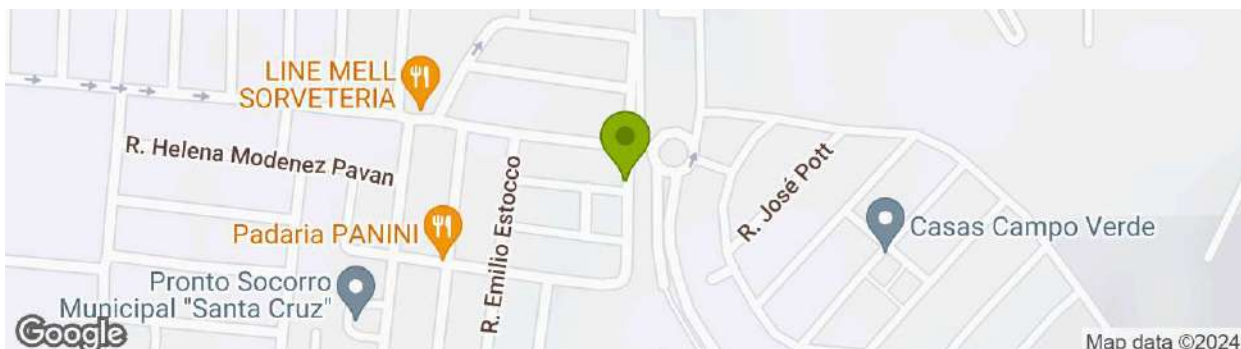
Novo Item Fiscalizado 10.090 - Reservatórios Campo Verde (Iracemápolis)

Reservatórios Campo Verde

CAMPO VERDE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CAMPO VERDE](#)



Endereço: R. Osvaldo Bertanha, 141 - Res. Cidade Nova, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil.
nº 141. . **CEP:** 13495-000 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5859288, long=-47.5059894, accuracy=13.653

Fiscalizado	campos verdes #95932654
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Identificação do reservatório Campo Verde em Iracemápolis



Foto 2 - Reservatório Campo Verde em Iracemápolis



Foto 3 - Reservatório Campo Verde em Iracemápolis



Foto 4 - Guarda-corpo do Reservatório Campo Verde em Iracemápolis



Foto 5 - Reservatório Campo Verde em Iracemápolis



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório Campo Verde em Iracemápolis



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório Campo Verde em Iracemápolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório Campo Verde de Iracemápolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
--	----------

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raios do reservatório Campo Verde em Iracemápolis

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
---	--------------

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Inexistência de tela de proteção na tubulação de ventilação do reservatório elevado
Campo Verde em Iracemápolis

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Vista superior por drone do reservatório
Campo Verde em Iracemápolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

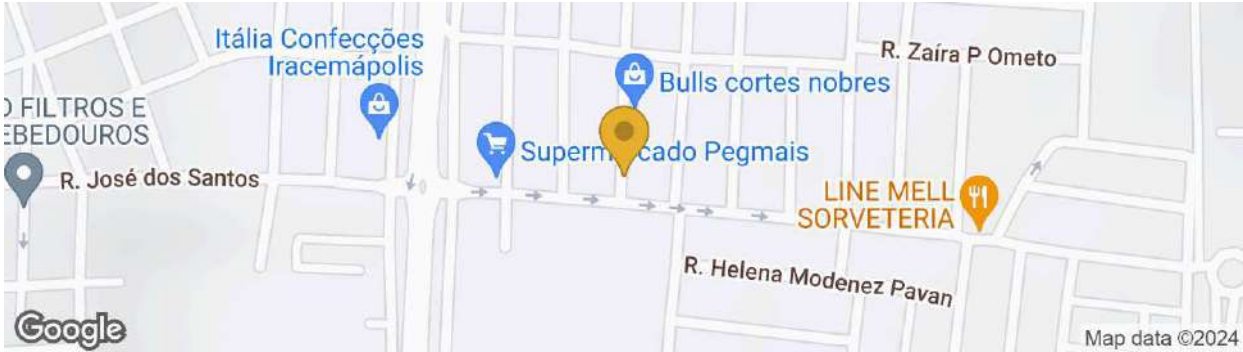
Novo Item Fiscalizado 10.088 - Ometto Pavan I (Iracemápolis)

Ometto Pavan I

OMETTO PAVAN I

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [OMETTO PAVAN I](#)



Endereço: R. Pedro Ometto, 29 - Jardim Carolina Ometto Pavan, Iracemápolis - SP, 13498-006, Brasil. nº 29. . **CEP:** 13498-006 / **Cidade:** Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5848793, long=-47.5127498, accuracy=13.653

Fiscalizado	ometto pavan #95930385
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Cercamento do reservatório Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 2 - Cercamento do reservatório Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 3 - Reservatório apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 4 - Extintor de incêndio do Reservatório apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 5 - Reservatório apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 6 - Objetos espalhados no Reservatório apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis



Foto 8 - Vista por drone do Reservatório apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme
[RES-6.10] Observações	Tampas enferrujadas e aberturas que possibilitam entrada de sujeiras dentro do reservatório

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Vista superior por drone do Reservatório apoiado Ometto Pavan em Iracemápolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Retirar objetos não
pertencentes a operação
espalhadas pelo
terreno

Novo Item Fiscalizado 10.087 - ETA (Iracemápolis)

ETA

ETA - IRACEMÁPOLIS

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - IRACEMÁPOLIS](#)



Endereço: R. Cap. Paulo Simões, 483 - Centro, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. nº 483. .
CEP: 13495-000 / Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.58209, long=-47.5178568, accuracy=13.653

Fiscalizado eta #95921208

Data de início da fiscalização 07/02/2024

Data de término da fiscalização 07/02/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]


**Foto 1** - Entrada da ETA de Iracemápolis**Foto 2** - Entrada da ETA de Iracemápolis**Foto 3** - Chuveiro de emergência da ETA de Iracemápolis**Foto 4** - Escada para o laboratório da ETA de Iracemápolis**Foto 5** - Laboratório da ETA de Iracemápolis**Foto 6** - Controle de análises da ETA de Iracemápolis**Foto 7** - Laboratório da ETA de Iracemápolis**Foto 8** - Kit de emergência do gás cloro da ETA de Iracemápolis**Foto 9** - Central de controle da ETA de Iracemápolis**Foto 10** - Central de controle da ETA de Iracemápolis



Foto 11 - Vista interna da ETA de Iracemápolis



Foto 12 - Bombas da ETA de Iracemápolis

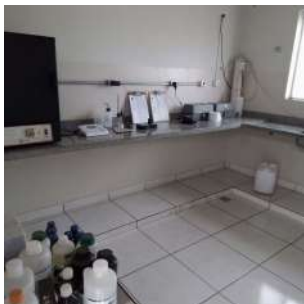

Foto 13 - Vista por drone da ETA de Iracemápolis



Foto 14 - Vista por drone da ETA de Iracemápolis



Foto 15 - Vista por drone da ETA de Iracemápolis

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [ETA-5.1]



Foto 1 - Vista por drone da ETA de Iracemápolis

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.2]



Foto 1 - Tratamento de lodo não operante da ETA de Iracemápolis



Foto 2 - Centrifuga do Tratamento de lodo não operante da ETA de Iracemápolis

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência	Conforme
[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Conforme
[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	N/A
[ETA-5.7] Observações	Item apontado no ID notificação 564/2019
[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	Conforme

Fotos de [ETA-5.8]



Foto 1 - Gás cloro utilizado na ETA de Iracemápolis

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	Conforme
[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	N/A
[ETA-5.10] Observações	Item apontado no ID notificação 156/2014
[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos	N/A
[ETA-5.11] Observações	Item apontado no ID notificação 564/2019

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Estocagem de produtos químicos na ETA de Iracemápolis

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Conforme
[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento na sala de bombas na ETA de Iracemápolis

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme
---	--------------

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Extintor de incêndio vencido na ETA de Iracemápolis

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada	Conforme
[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada	Conforme
[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	Conforme
[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	N/A
[ETA-5.18] Observações	Item apontado no ID notificação 156/2014

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
[ETA-5.20] Observações	Licença negada pela CETESB devido a pendências não realizadas pela Prefeitura
[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos	Conforme
[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A

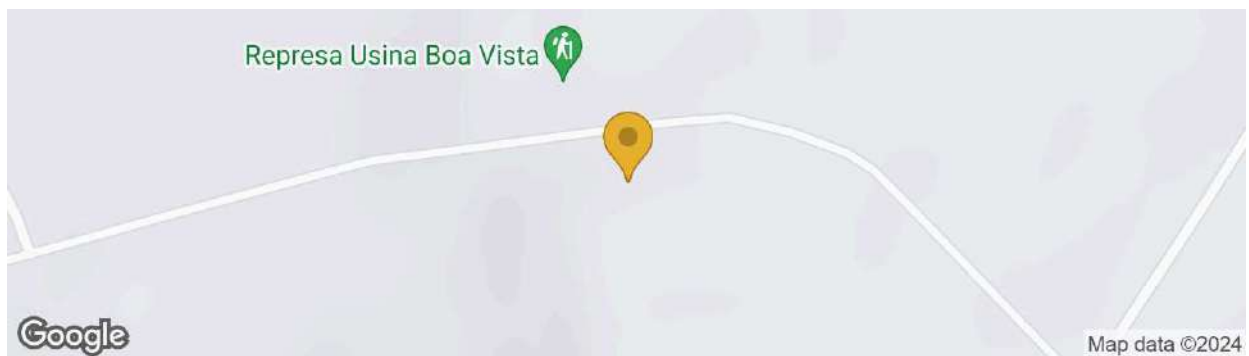
Novo Item Fiscalizado 10.086 - CAPTAÇÃO BOA VISTA (Iracemápolis)

CAPTAÇÃO BOA VISTA

REPRESA BOA VISTA

Checklist: Fiscalização na Captação Superficial

Sistema: REPRESA BOA VISTA



Endereço: CF63+MC - Palmeiras, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . **CEP:** 13495-000 /
Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5883101, long=-47.5464684, accuracy=13.653

Fiscalizado	boa vista #95918889
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Vista da Captação Boa vista



Foto 2 - Vista da Captação Boa vista



Foto 3 - Vista da Captação Boa vista



Foto 4 - Vista da Captação Boa vista



Foto 5 - Vista da Captação Boa vista



Foto 6 - Vista da Captação Boa vista



Foto 7 - Vista da Captação Boa vista

[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[CSP-3.1] Observações	A área não possui cercamento nas laterais e a bomba de captação é flutuante, podendo ser acessada pela estrada pública.
[CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Não Conforme
[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Não Conforme
[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSP-3.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme

[CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSP-3.8] - Captação de água sem outorga	Conforme
[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Conforme

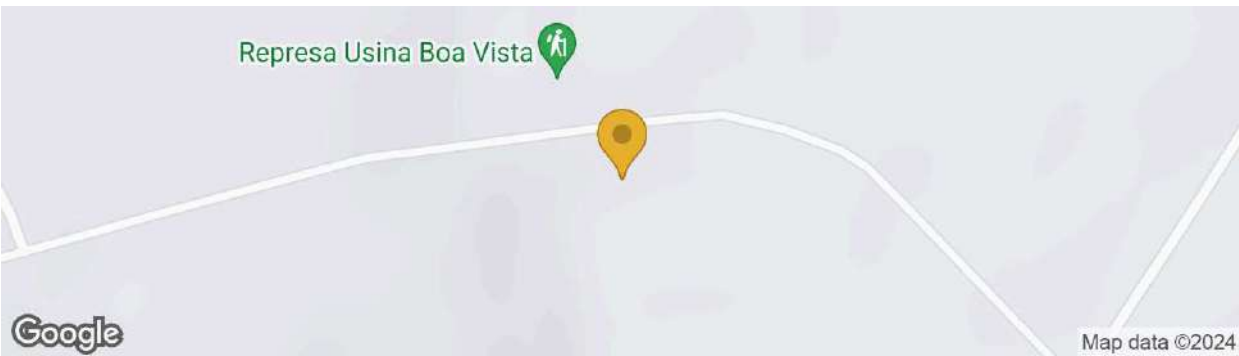
Novo Item Fiscalizado 10.085 - EEAB REPRESA BOA VISTA (Iracemápolis)

EEAB REPRESA BOA VISTA

EEAB REPRESA BOA VISTA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAB REPRESA BOA VISTA](#)



Endereço: CF63+MC - Palmeiras, Iracemápolis - SP, 13495-000, Brasil. . **CEP:** 13495-000 /
Cidade: Iracemápolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.5883112, long=-47.5464642, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeea boa vista #95912464
Data de início da fiscalização	07/02/2024
Data de término da fiscalização	07/02/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Entrada da Estação Elevatória de água bruta da Captação Boa Vista



Foto 2 - Interior da Estação Elevatória de água bruta da Captação Boa Vista



Foto 3 - Interior da Estação Elevatória de água bruta da Captação Boa Vista



Foto 4 - Interior da Estação Elevatória de água bruta da Captação Boa Vista



Foto 5 - Bombas da Estação Elevatória de água bruta da Captação Boa Vista



Foto 6 - Bombas da Estação Elevatória de água bruta da Captação Boa Vista

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	N/A
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da Estação Elevatória de água bruta da Captação Boa Vista

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
---	--------------

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas**Conforme****[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes****Conforme****[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada****Não Conforme****Fotos de [EEA-4.9]**

Foto 1 - Extintor com validade expirada na Estação elevatória de água bruta da Captação Boa vista

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Não Conforme****Fotos de [EEA-4.10]**

Foto 1 - Fios desencapados na cabine de baixa tensão das bombas elevatórias de água bruta da Captação Boa vista

Aline Aparecida Antunes Cornetti*Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental**E-mail: aline@arespcj.com.br**Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)*www.arespcj.com.br

(editado 1 vez - última modificação: 06/03/2024 13:59:51)

É base de:

Auto de Notificação 037/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 072/2024 - Relatório Fiscalização programada Iracemápolis
- Ofício 270/2024 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 054/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/03/2024 13:32:58	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.118..
06/03/2024 13:33:24	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.118..
06/03/2024 13:33:54	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.117..
06/03/2024 13:36:10	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.116..
06/03/2024 13:39:01	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.115..
06/03/2024 13:39:39	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.114..
06/03/2024 13:40:17	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.100..
06/03/2024 13:40:52	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.099..
06/03/2024 13:41:15	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.098..
06/03/2024 13:42:33	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.097..
06/03/2024 13:44:16	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.088..

06/03/2024 13:45:31	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.086..
06/03/2024 14:12:11	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 033/2024 com o certificado ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI CPF 401.XXX.XXX-19 conforme MP nº 2.200/2001 .
06/03/2024 14:18:44	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o Auto de Notificação 037/2024 a partir deste documento.

1 Despacho não lido

Tramitação 1-033/2024

06/03/2024 14:21
(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Pra providências, por favor, Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Obrigada.

—

Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/03/2024 14:21:47 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐