



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
169.617.101.609.684.392

Arespcj

Município

TAMBAÚ - DEMAET

CC

2 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

11/03/2024 09:42

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TAMBAÚ

PRESTADOR: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TAMBAÚ - DEMAET

Verificação de Não Conformidades

Americana, março de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Tambaú

Prefeito: Leonardo Teixeira Spiga Real

Endereço: Praça Carlos Gomes, 40 - Centro

Telefone: (19) 3673.9501

E-mail: gabinete@tambau.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei Municipal nº 3.334 de 22 de julho de 2021 e convênio de cooperação nº 006/2021

1.2 PRESTADOR

Nome: Departamento Municipal de Água e Esgoto - DEMAET

Responsável legal: Sr. Rubens Júnior

Endereço: Rua Dionísio Quaglio nº 61 - Jardim das Pitas

Telefone: (19)3673-9503

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Alzimar Casemiro - Oficial de Manutenção

3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/03/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não conformidade	Descrição não conformidade	Prazo para solução
RES. RESIDENCIAL FLÓRIDA - TAMBAÚ	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. RESIDENCIAL FLÓRIDA - TAMBAÚ	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. RESIDENCIAL FLÓRIDA - TAMBAÚ	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. ELEVADO DE CONCRETO - TAMBAÚ	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. ELEVADO DE CONCRETO - TAMBAÚ	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. APOIADO VILA SALEMI - TAMBAÚ	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. APOIADO VILA SALEMI - TAMBAÚ	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. APOIADO VILA SALEMI - TAMBAÚ	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEA RES. ELEVADO - TAMBAÚ	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEA RES. APOIADO - TAMBAÚ	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
EEA BOOSTER RESERVATÓRIOS SALEME 1 E 2 - TAMBAÚ	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

EEA BOOSTER RESERVATÓRIOS SALEME 1 E 2 - TAMBAÚ	EEA-4.2	Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Em até 180 dias
EEA BOOSTER RESERVATÓRIOS SALEME 1 E 2 - TAMBAÚ	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA BOOSTER RESERVATÓRIOS SALEME 1 E 2 - TAMBAÚ	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPT. SUPERFICIAL REPRESA DA ARREPENDIDA - TAMBAÚ	CSP-3.10	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPT. SUPERFICIAL REPRESA DA ARREPENDIDA - TAMBAÚ	CSP-3.11	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
CAPT. SUPERFICIAL REPRESA DA ARREPENDIDA - TAMBAÚ	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPT. SUPERFICIAL REPRESA DA ARREPENDIDA - TAMBAÚ	CSP-3.8	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 10.107 - Reservatório Apoiado Metálico 1,5 milhão de litros (Tambaú)

Reservatório Apoiado Metálico 1,5 milhão de litros

RES. METÁLICO APOIADO - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. METÁLICO APOIADO - TAMBAÚ](#)

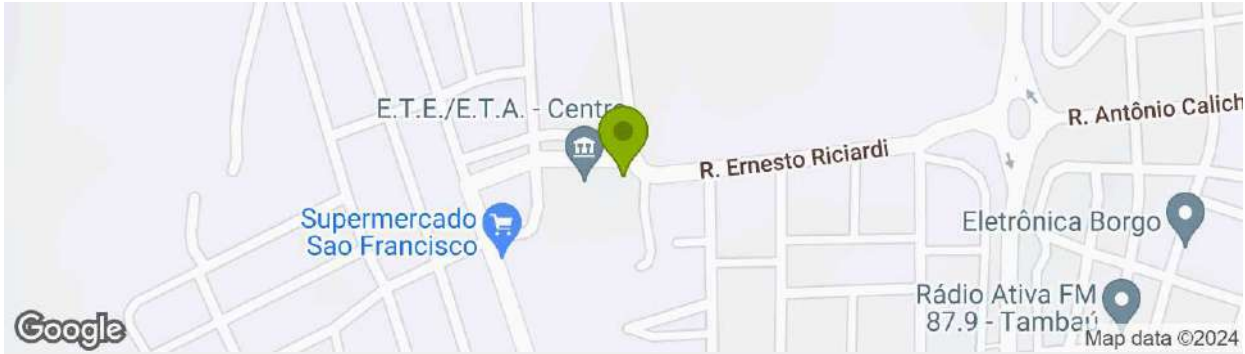

Endereço: R. Dionísio Quáglio, 469 - Jardim do Trevo, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. n° 469. .
CEP: 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7076198, long=-47.2864853, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório metálico 1,5 milhões litros #98210909
Data de início da fiscalização	05/03/2024
Data de término da fiscalização	05/03/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Visão geral - Reservatório apoiado metálico



Foto 2 - Saídas para diferentes setores da rede de distribuição



Foto 3 - Ponto para coleta de água para amostragem



Foto 4 - Descida do cabo de aterramento do para-raios



Foto 5 - Indicação de nível do reservatório
(ausência de régua)



Foto 6 - placa de inauguração do reservatório

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpos no topo do reservatório

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.108 - Reservatório Elevado de Concreto ETA (Tambaú)

Reservatório Elevado de Concreto ETA

RES. ELEVADO DE CONCRETO - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO DE CONCRETO - TAMBAÚ](#)

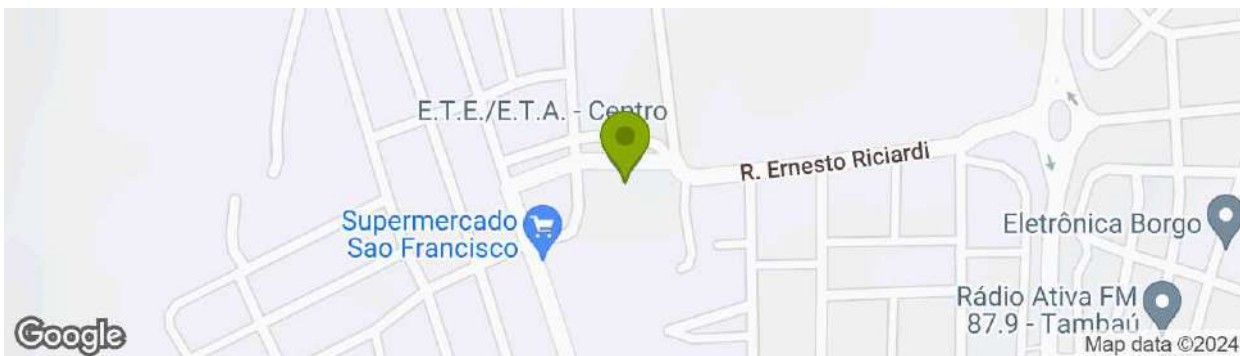

Endereço: R. Dionísio Quáglio, 469 - Jardim do Trevo, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 469. .
CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7074792, long=-47.2866177, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório elevado ETA #98212492
Data de início da fiscalização	05/03/2024
Data de término da fiscalização	05/03/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Elevado - visão geral.
Abastecimento de caminhão pipa



Foto 2 - Guarda-corpos da escada para o
reservatório elevado



Foto 3 - Cabo de aterramento do para-raios



Foto 4 - Ponto de coleta de água para
amostragem

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES-6.3] Observações

Havia vazamento no reservatório, com constatação de descida de água na inspeção

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Ponto de vazamento de água



Foto 2 - Detalhe do vazamento no reservatório

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.11] Observações

Há sensor de nível, com chave boia e aviso luminoso, mas não há qualquer tipo de marcação de nível

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.109 - EEA RES ELEVADO TAMBAÚ (Tambaú)

EEA RES ELEVADO TAMBAÚ

EEA RES. ELEVADO - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA RES. ELEVADO - TAMBAÚ](#)

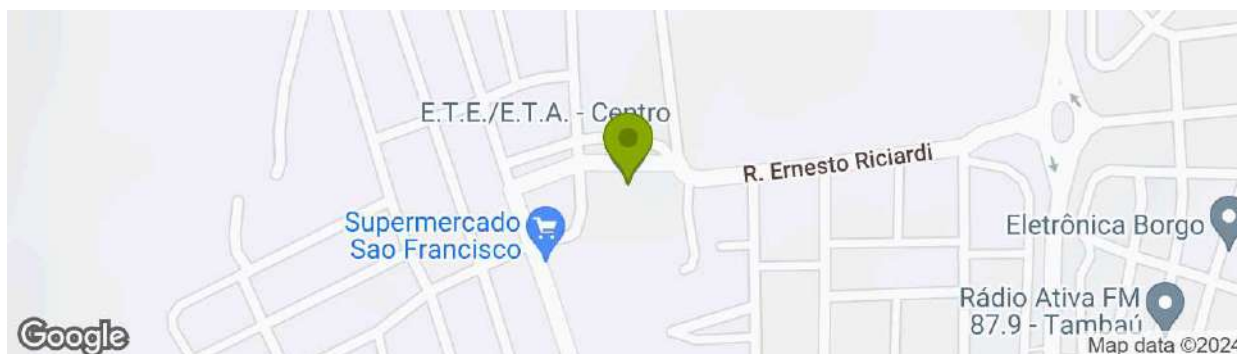

Endereço: R. Dionísio Quáglio, 469 - Jardim do Trevo, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 469. .
CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7075188, long=-47.2866347, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA ETA #98214281
Data de início da fiscalização	05/03/2024
Data de término da fiscalização	05/03/2024
Observações Gerais	Esta elevatória possui três bombas que alimentam o Reservatório Elevado (Bombas 1, 2 e 4) e uma que alimenta o Reservatório Apoiado (nº 3). Separou-se o subsistema entre "RES. ELEVADO" e "RES. APOIADO". Os conjuntos 1 e 2 ficam dentro da casa de bombas enquanto os conjuntos 3 e 4 ficam do lado de fora, protegidos por abrigo metálico.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Painéis de acionamento das Bombas



Foto 2 - Pannel de acionamento das bombas - aberto



Foto 3 - Casa de bombas - visão externa



Foto 4 - Conjuntos motobomba de alimentação do RES ELEVADO

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Trave para auxílio da manutenção da Estação Elevatória

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

N/A

[EEA-4.3] Observações

Não há conjunto motobomba reserva para o conjunto nº 3, mas esse apontamento é feito em outro subsistema fiscalizado (EEA RES APOIADO).

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA-4.9] Observações

Extintor de incêndio com validade expirada, estando vencido a mais de dez anos

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio com validade expirada



Foto 2 - Extintor de incêndio com validade expirada (2)

Novo Item Fiscalizado 10.110 - Captação Represa da Arrependida (Tambaú)

Captação Represa da Arrependida

CAPT. SUPERFICIAL REPRESA DA ARREPENDIDA - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT. SUPERFICIAL REPRESA DA ARREPENDIDA - TAMBAÚ](#)



Endereço: R. Augustinho José da Cunha, 400 - Jardim Pitas, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 400. . **CEP:** 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7032103, long=-47.2899457, accuracy=13.653

Fiscalizado	represa da arrependida #98219355
Data de início da fiscalização	05/03/2024
Data de término da fiscalização	05/03/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Vista - represa de captação



Foto 2 - Derivação de água para captação - Represa da Arrependida



Foto 3 - Represa da Arrependida - Avisos e visão geral



Foto 4 - Entrada da casa de bombas - represa da arrependida



Foto 5 - Conjuntos motobomba da captação

[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSP-3.1]



Foto 1 - Entrada da área da captação com cercamento

[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [CSP-3.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio

[CSP-3.5] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSP-3.5] Observações

Embora haja placa na beirada da represa, não há identificação do subsistema anterior ao cercamento, a partir de onde o público não deve atravessar.

Fotos de [CSP-3.5]



Foto 1 - Entrada da área da captação, ausência de identificação

[CSP-3.8] - Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSP-3.8] Observações

Não foi apresentada outorga de captação de água. O prestador deve apresentar o documento para regularização da não conformidade.

[CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSP-3.10] Observações

Observação de pelo menos 5 focos de vazamento, considerando apenas a bomba que se encontrava em funcionamento no momento da fiscalização.

Fotos de [CSP-3.10]



Foto 1 - Bomba com vazamento



Foto 2 - Detalhe de vazamento em bomba



Foto 3 - Detalhe segundo ponto de vazamento na bomba



Foto 4 - Vazamentos na Tubulação da adutora à direita



Foto 5 - vazamento no registro



Foto 6 - Vazamento na tubulação da adutora à esquerda



Foto 7 - Indicação de três locais de vazamento - Adutora



Foto 8 - Indicação de dois locais de vazamento - Bomba

[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[CSP-3.11] Observações

O extintor de incêndio
tinha validade expirada

Fotos de [CSP-3.11]



Foto 1 - Validade expirada - extintor de incêndio

[CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSP-3.13] Observações

Laudos de
automonitoramento
recebidos e salvos no
servidor.

Novo Item Fiscalizado 10.111 - Booster Reservatórios Saleme 1 e 2 (Tambaú)

Booster Reservatórios Saleme 1 e 2

EEA BOOSTER RESERVATÓRIOS SALEME 1 E 2 - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEA BOOSTER RESERVATÓRIOS SALEME 1 E 2 - TAMBAÚ](#)



Endereço: R. Campos Sales, 869 - Jardim Boa Esperança, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 869. . **CEP:** 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7095083, long=-47.2666917, accuracy=13.653

Fiscalizado	booster salemi 1 #98220180
Data de início da fiscalização	05/03/2024
Data de término da fiscalização	05/03/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Ausência de capina no lote de entrada ao
Booster



Foto 2 - Ausência de capina no lote de entrada ao
Booster



Foto 3 - Abrigo dos conjuntos moto-bomba



Foto 4 - Conjuntos motobomba - Booster dos
Reservatórios Saleme 1 e 2



Foto 5 - Painel de controle do acionamento das
bombas

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Não Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - O acesso para manutenção é dificultado

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA-4.4] Observações

Não há extintor de incêndio

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA-4.5] Observações

Não há identificação da área

Fotos de [EEA-4.5]



Foto 1 - Lote de entrada do Booster - não há qualquer tipo de identificação

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Conforme

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA-4.10] Observações

1) Mato alto na entrada do Booster. 2) Poço de sucção da água tratada aberto, incorrendo em riscos de contaminação e entrada de animais.

Fotos de [EEA-4.10]



Foto 1 - Poço de sucção aberto, com risco de entrada de animais



Foto 2 - Poço de sucção aberto, com risco de entrada de animais (2)



Foto 3 - Mato alto no lote de entrada do Booster

Novo Item Fiscalizado 10.112 - Reservatórios Vila Salemi (Tambaú)

Reservatórios Vila Salemi

RES. APOIADO VILA SALEMI - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO VILA SALEMI - TAMBAÚ](#)



Endereço: R. Rubéns M Vilela, 201 - Jardim Manoel Meirelles St. Industrial, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 201. . CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7144462, long=-47.265469, accuracy=13.653

Fiscalizado	vila salemi 2 #98221328
-------------	-------------------------

Data de início da fiscalização	05/03/2024
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	05/03/2024
---------------------------------	------------

Observações Gerais	
--------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Visão Geral - Reservatórios Vila Salemi

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

Não há qualquer
identificação na área

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Entrada da área do reservatório, sem
qualquer tipo de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em
situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - guarda-corpos de escada

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.11] Observações	Não há medição de nível
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[RES-6.14] Observações	1) mato na grade; 2)portão quebrado e em condições precárias.

Fotos de [RES-6.14]




Foto 1 - portão quebrado e mato na grade

Novo Item Fiscalizado 10.113 - Reservatório Flórida (Tambaú)

Reservatório Flórida

RES. RESIDENCIAL FLÓRIDA - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. RESIDENCIAL FLÓRIDA - TAMBAÚ](#)

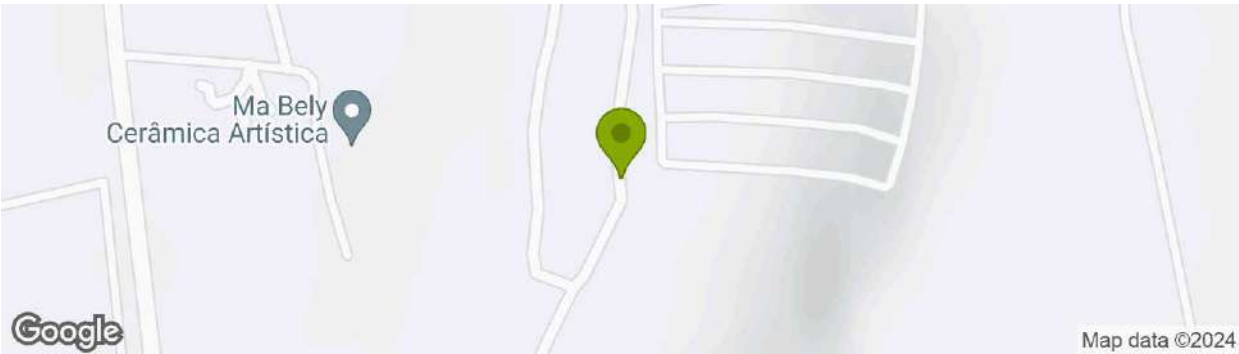

Endereço: 7PHF+4H Tambaú - SP, Brasil. . CEP: 13710-000 / Cidade: Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.7221461, long=-47.2760629, accuracy=13.653

Fiscalizado	reservatório Flórida #98222687
Data de início da fiscalização	05/03/2024
Data de término da fiscalização	05/03/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Visão geral - Reservatório Flórida



Foto 2 - Pixação sobre reservatório

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

Não há qualquer tipo de identificação na área, não há nenhum tipo de pintura a partir da qual se tome conhecimento do prestador.

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Entrada do Reservatório Flórida - ausência de identificação

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpos em escada - Reservatório
Flórida

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.11] Observações

Não há medição de nível. Houve retirada de um manômetro na base do reservatório.

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Local onde havia manômetro na base do reservatório

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor no reservatório

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

1) Mato alto na área que abrange o reservatório Flórida. 2) Estado de abandono do local, evidenciado por pixações



Foto 1 - Mato alto e Pixação no reservatório



Foto 2 - Pixação no reservatório


Novo Item Fiscalizado 10.120 - EEA RES. APOIADO (Tambaú)

EEA RES. APOIADO

EEA RES. APOIADO - TAMBAÚ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA RES. APOIADO - TAMBAÚ](#)

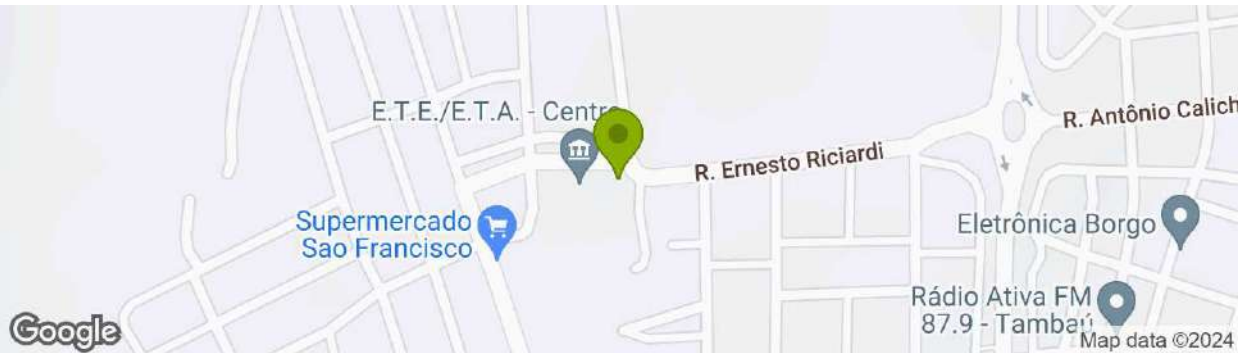

Endereço: R. Dionísio Quáglio, 469 - Jardim do Trevo, Tambaú - SP, 13710-000, Brasil. nº 469. .
CEP: 13710-000 / **Cidade:** Tambaú, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374445, long=-47.3189031, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA RES APOIADO #98313766
Data de início da fiscalização	05/03/2024
Data de término da fiscalização	05/03/2024
Observações Gerais	Esta EEA localiza-se juntamente com a EEA RES. ELEVADO. Para o caso desta (EEA RES. APOIADO) há apenas uma bomba em operação, a bomba 3, que fica em um abrigo metálico. A bomba estava em manutenção no momento da fiscalização. O painel como o comando de acionamento da bomba fica em um abrigo de concreto (casa de bombas) ao lado.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Casa de bombas (EEA RES. ELEVADO) e de controle elétrico.



Foto 2 - Abrigo da bomba da EEA RES. Apoiado

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

[EEA-4.3] Observações

Não havia conjunto motobomba reserva. No momento da inspeção a bomba estava em manutenção, não havendo recalque para o Reservatório Apoiado.

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Ausência de bomba reserva e bomba em manutenção

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 1 vez - última modificação: 14/03/2024 11:09:30)

É base de:

Auto de Notificação 038/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

- Memorando 081/2024 - Relatório de Fiscalização - Tambaú
- Ofício 308/2024 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 060/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/03/2024 16:36:54	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.110..
11/03/2024 16:59:01	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.110..
11/03/2024 17:00:24	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.110..
11/03/2024 17:18:23	Paulo Marcos Faria Maciel D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.120..
11/03/2024 17:24:21	Paulo Marcos Faria Maciel D1 emitiu o Auto de Notificação 038/2024 a partir deste documento.
14/03/2024 11:12:01	Paulo Marcos Faria Maciel D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 036/2024 com o certificado PAULO MARCOS FARIA MACIEL CPF 089.XXX.XXX-67 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

Tramitação 1-036/2024

14/03/2024 11:17
(Encaminhado)

Paulo M. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO ,

segue Relatório para providências,

atenciosamente

—

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/03/2024 11:17:55

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) 

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 11/09/2025 11:54:18 por Vanessa Naccarato Piffer - Assistente Administrativa

1Doc