

**Relatório de Fiscalização 120/2024****ARES** AGÊNCIA REGULADORA PCJ

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
664.317.195.803.198.462

Ares Pcj

CC

28/06/2024 10:11

Município

Secretaria De Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente -
Bom Jesus dos Perdões

· 11 4012-7516

D1 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
BOM JESUS DOS PERDÕES**

PRESTADOR: Secretaria de Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente

Verificação de Não Conformidades

Americana, dezembro de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

Prefeito: Benedito Rodrigues da Silva Filho

Endereço: Rua Dom Duarte Leopoldo, 83

Telefone: (11) 4012-1000

E-mail: gabinete@bjperdoes.sp.gov.br

Lei Municipal ratifica Protocolo de Intenções: Lei nº 2.306 de 18 de dezembro de 2014.

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Saneamento, Agropecuária e Meio Ambiente (Prefeitura)

Responsável legal: Micheli Kowalczyk Machado

Endereço: Avenida Santo Agostinho, 700 - Jardim Real

Telefone: (11) 4891-1199

E-mail: micheli.machado@bjperdoes.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

Mariane Parra Grazina Coutinho – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Mariwalde Giancursi Freire Junior - Analista Químico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 17/06/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
ETA ALPES	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA ALPES	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETA ALPES	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
POÇO SERRA NEGRA NOVO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO SERRA NEGRA NOVO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO SERRA NEGRA NOVO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO SERRA NEGRA NOVO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RES. SERRA NEGRA NOVO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. SERRA NEGRA NOVO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

10.645 - ETA ALPES (Bom Jesus Dos Perdões)

ETA ALPES

ETA ALPES

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA ALPES](#)



Endereço: RGHP+PV, Bom Jesus dos Perdões - SP, Brasil. . **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.17058, long=-46.4633993, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA Alpes
Data de início da fiscalização	17/06/2024
Data de término da fiscalização	17/06/2024
Observações Gerais	Considerando a demanda do Ministério Público referente a esse sistema, a ARES PCJ realizou duas amostragens de água para análise de qualidade, sendo uma na saída do tratamento da ETA Alpes e outra no cavalete da residência de onde partiu a denúncia ao MP (Rua Jatobá, 358). As duas amostras estão dentro dos padrões para os parâmetros analisados.

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Vista geral do pátio da ETA, no centro, filtro antigo desativado.



Foto 2 - Novo filtro - em funcionamento desde agosto de 2023.



Foto 3 - Fundos do pátio da ETA, à direita, o filtro antigo desativado.



Foto 4 - Área coberta abrigando os tanques de floculação/decantação - sistema de tratamento por batelada.



Foto 5 - Área de operação do sistema de tratamento, à direita, três tanques de floculação/decantação em funcionamento.



Foto 6 - Cal utilizada para ajuste de pH no processo de floculação/decantação.



Foto 7 - Tanque de preparação de polímero utilizado no processo de floculação/decantação.

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETA-5.1] Observações

A ETA Alpes D Ouro está localizada no interior de um condomínio fechado com controle de acesso. Todas as estruturas e equipamentos da ETA

estão localizadas em área cercada por alambrado ou pelas paredes de suas próprias estruturas.

Fotos de [ETA-5.1]



Foto 1 - No centro, a parede do reservatório de apoio no limite com a calçada da via de acesso, o cercamento de alambrado segue à esquerda e à direita.

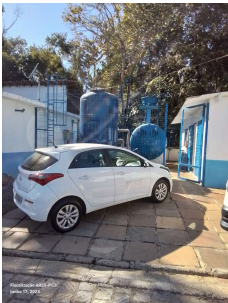


Foto 2 - Cercamento e portão de acesso à ETA.



Foto 3 - No centro, a parede do depósito de produtos químicos no limite com a calçada da via de acesso.

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.2] Observações

Não há tratamento de lodo na ETA. Visto a pequena quantidade de lodo gerado no tratamento, é recomendado que o prestador verifique com o órgão ambiental qual seria a solução mais apropriada para o tratamento/destinação do lodo no contexto deste sistema.

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Conforme

[ETA-5.3] Observações

O chuveiro de emergência está instalado próximo do laboratório e da área de manuseio de produtos químicos. O

aparelho está em boas condições, no entanto, é preciso verificar a pressão da saída de água no lava olhos, que está muito fraca.

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiro de emergência localizado próximo do laboratório e área de operação.

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETA-5.4]



Foto 1 - Avental e luvas para manuseio de produtos químicos.



Foto 2 - Botas de segurança em uso pela operadora.

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [ETA-5.5]



Foto 1 - Extintor de incêndio localizado ao lado da porta do laboratório.

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETA-5.6]



Foto 1 - Placa de identificação da ETA afixada em local de fácil visualização a partir da via de acesso.

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Macromedidor da vazão de entrada da água bruta no sistema de tratamento.

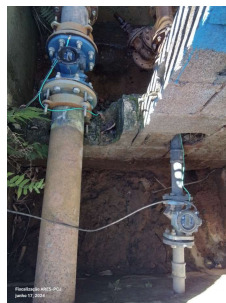


Foto 2 - Macromedidores da vazão de saída do tratamento - instalados na saída do reservatório de distribuição.

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Vista geral do laboratório.



Foto 2 - Bancada com equipamentos e pia do laboratório.

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Conforme

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Escada de acesso à área de operação, com guarda corpo.



Foto 2 - Guarda corpo da área de operação.

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos

Conforme

Fotos de [ETA-5.11]



Foto 1 - Sala de armazenamento de cal e sulfato de alumínio - espaço fechado e coberto em boas condições.

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[ETA-5.14] Observações

O extintor está com a validade da manutenção de 2º nível expirada. De acordo com o prestador, o DAE já possui um processo de licitação em andamento para solucionar não conformidades de extintores.

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Etiqueta de controle de manutenções, a manutenção de 2º nível deveria ter sido realizada em março/2024. A manutenção de 3º nível está válida até 2027.

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.15]



Foto 1 - Galões de Hipoclorito de Sódio e Ácido Fluossilícico. Acima dos galões, as bombas dosadoras com as respectivas placas de identificação.

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

[ETA-5.16] Observações

É realizada desinfecção com Hipoclorito de Sódio (ver foto do item 5.15).

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]

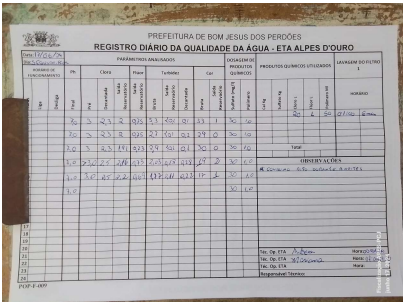


Foto 1 - Planilha de controle operacional e qualidade da água tratada, as análises são realizadas a cada 2 horas.

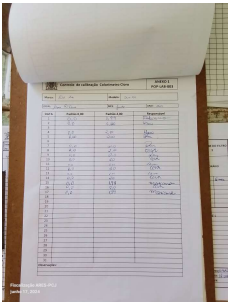


Foto 2 - Planilha de controle de calibrações do analisador de cloro.

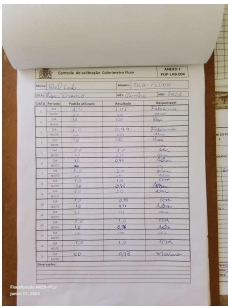


Foto 3 - Planilha de controle de calibrações do analisador de fluoreto.

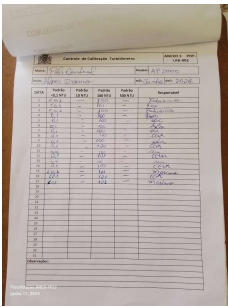


Foto 4 - Planilha de controle de calibrações do turbidímetro.

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

[ETA-5.19] Observações

O prestador apresentou os últimos laudos de controle de qualidade demonstrando o atendimento aos padrões de potabilidade. Estes laudos constam como anexos do relatório.

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETA-5.20] Observações

O prestador não apresentou Licença de Operação ou Dispensa de Licença até o fechamento do relatório conforme solicitado via e-mail na data 18/06/2024.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Conforme

Fotos de [ETA-5.21]

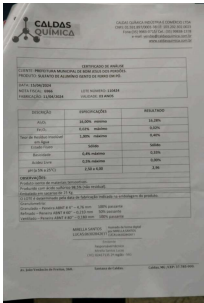


Foto 1 - Comprovante de validade do Sulfato de Alumínio.

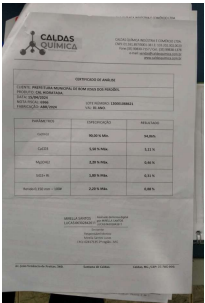


Foto 2 - Comprovante de validade da Cal Hidratada.

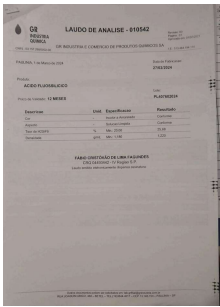


Foto 3 - Comprovante de validade do Ácido Fluossilícico.

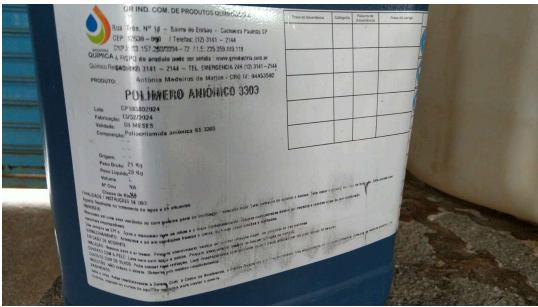


Foto 4 - Etiqueta com indicação da validade do polímero.

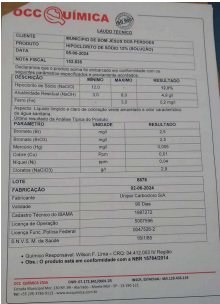


Foto 5 - Comprovante de validade do Hipoclorito de Sódio..

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


10.647 - Reservatório ETAAlpes Redondo (Bom Jesus Dos Perdões)

Reservatório ETA Alpes Redondo

RES. ETA ALPES REDONDO - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA ALPES REDONDO - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)

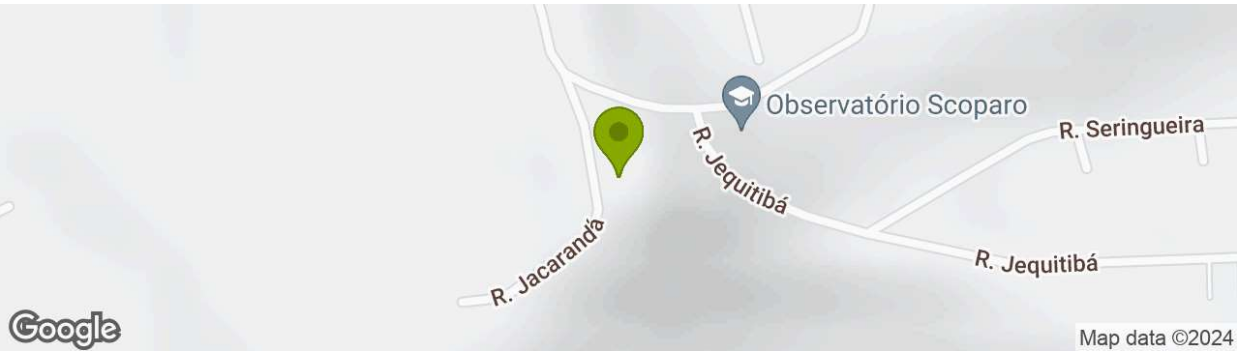

Endereço: RGHP+PV, Bom Jesus dos Perdões - SP, Brasil. . **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1706244, long=-46.4634374, accuracy=13.653

Fiscalizado Reservatório ETA Alpes Redondo

Data de início da fiscalização 17/06/2024

Data de término da fiscalização

17/06/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Portão de acesso à área do reservatório.



Foto 2 - Vista geral da área do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]

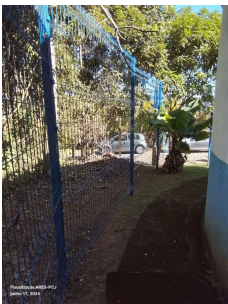


Foto 1 - Cercamento lateral da área do reservatório.



Foto 2 - Foto 2 - Cercamento nos fundos da área do reservatório.



Foto 3 - Cercamento lateral da área do reservatório - à direita se encontram as edificações da ETA Alpes.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação em local visível a partir da via de acesso.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Escada e guarda corpo em boas condições.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tela de proteção na extremidade do tubo extravasor.



Foto 2 - Tela de proteção na tubulação de ventilação.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Régua de medição de nível.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]

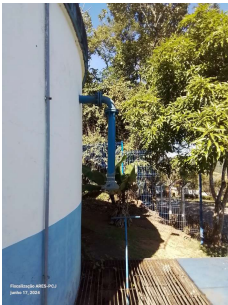


Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

10.646 - Poço Serra Negra Novo (Bom Jesus Dos Perdões)

Poço Serra Negra Novo

POÇO SERRA NEGRA NOVO - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SERRA NEGRA NOVO - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)



Endereço: RH92+63 Bom Jesus dos Perdões - SP, Brasil. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1807989, long=-46.4501001, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Serra Negra Novo
Data de início da fiscalização	17/06/2024
Data de término da fiscalização	17/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista geral da captação subterrânea.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Cercamento completo da área do poço.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque**Não Conforme****[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio****Não Conforme****[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área****Conforme****Fotos de [CSB-2.4]**

Foto 1 - Placa de identificação afixada em local visível.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção**Conforme****Fotos de [CSB-2.5]**

Foto 1 - Laje de concreto no entorno do poço.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor**Conforme****Fotos de [CSB-2.6]**

Foto 1 - Macromedidor de vazão da captação.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta**Conforme****Fotos de [CSB-2.8]**



Foto 1 - Ponto de tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo de medição de nível à esquerda da tubulação principal.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB-2.11] Observações

O prestador informou que está providenciando a outorga do poço junto ao DAEE.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB-2.12] Observações

Há um pequeno vazamento no macromedidor do poço.

Fotos de [CSB-2.12]



Foto 1 - Água do vazamento acumulada sobre a laje de proteção do poço.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

Fotos de [CSB-2.14]

Planilha de Lançamento de Resultados de Análises de Amostras de Água

Parâmetro	Unidade	Resultado	Limite Máximo Admissível (LMA)
pH	-	7,5	6,5 - 8,5
Temperatura	°C	21	10 - 30
Condutividade	µS/cm	131	100 - 150
Turbidez	NTU	0,3	0,5
Cor	PCU	10	15
Cloro residual	mg/L	0,2	0,5
Amônia	mg/L	0,05	0,1
Nitrato	mg/L	10	50
Nitrito	mg/L	0,1	0,2
Fósforo	mg/L	0,05	0,1
Cálcio	mg/L	100	150
Magnésio	mg/L	50	100
Sódio	mg/L	100	150
Cloreto	mg/L	100	150
Sulfato	mg/L	100	150
Fluoreto	mg/L	0,5	1,0
Chumbo	mg/L	0,01	0,05
Cádmio	mg/L	0,001	0,01
Cobalto	mg/L	0,01	0,05
Cromo	mg/L	0,01	0,05
Cúprico	mg/L	0,01	0,05
Estanho	mg/L	0,01	0,05
Enxofre	mg/L	0,01	0,05
Vanádio	mg/L	0,01	0,05
Ársenic	mg/L	0,01	0,05
Boro	mg/L	0,01	0,05
Alumínio	mg/L	0,01	0,05
Antimônio	mg/L	0,01	0,05
Bismuto	mg/L	0,01	0,05
Cálcio	mg/L	0,01	0,05
Cádmio	mg/L	0,01	0,05
Cobalto	mg/L	0,01	0,05
Cromo	mg/L	0,01	0,05
Cúprico	mg/L	0,01	0,05
Estanho	mg/L	0,01	0,05
Enxofre	mg/L	0,01	0,05
Vanádio	mg/L	0,01	0,05
Ársenic	mg/L	0,01	0,05
Boro	mg/L	0,01	0,05
Alumínio	mg/L	0,01	0,05
Antimônio	mg/L	0,01	0,05
Bismuto	mg/L	0,01	0,05

Foto 1 - Planilha de automonitoramento da qualidade da água do poço.

Planilha de Lançamento de Resultados de Análises de Amostras de Água

Parâmetro	Unidade	Resultado	Limite Máximo Admissível (LMA)
pH	-	7,5	6,5 - 8,5
Temperatura	°C	21	10 - 30
Condutividade	µS/cm	131	100 - 150
Turbidez	NTU	0,3	0,5
Cor	PCU	10	15
Cloro residual	mg/L	0,2	0,5
Amônia	mg/L	0,05	0,1
Nitrato	mg/L	10	50
Nitrito	mg/L	0,1	0,2
Fósforo	mg/L	0,05	0,1
Cálcio	mg/L	100	150
Magnésio	mg/L	50	100
Sódio	mg/L	100	150
Cloreto	mg/L	100	150
Sulfato	mg/L	100	150
Fluoreto	mg/L	0,5	1,0
Chumbo	mg/L	0,01	0,05
Cádmio	mg/L	0,001	0,01
Cobalto	mg/L	0,01	0,05
Cromo	mg/L	0,01	0,05
Cúprico	mg/L	0,01	0,05
Estanho	mg/L	0,01	0,05
Enxofre	mg/L	0,01	0,05
Vanádio	mg/L	0,01	0,05
Ársenic	mg/L	0,01	0,05
Boro	mg/L	0,01	0,05
Alumínio	mg/L	0,01	0,05
Antimônio	mg/L	0,01	0,05
Bismuto	mg/L	0,01	0,05

Foto 2 - Planilha de automonitoramento da qualidade da água do poço.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Tanque de ácido fluossilícico e bomba dosadora em local protegido.



Foto 2 - Tanque de hipoclorito de sódio e bomba dosadora em local protegido.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Conforme

Fotos de [CSB-2.16]

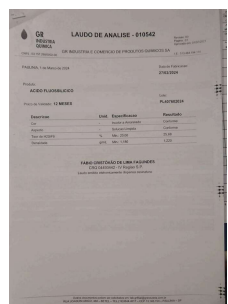


Foto 1 - Comprovante de validade do Ácido Fluossilícico.

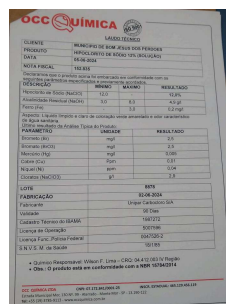


Foto 2 - Comprovante de validade do Hipoclorito de Sódio.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança


Conforme

RESERVATÓRIO SERRA NEGRA NOVO

RES. SERRA NEGRA NOVO - BOM JESUS DOS PERDÕES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SERRA NEGRA NOVO - BOM JESUS DOS PERDÕES](#)

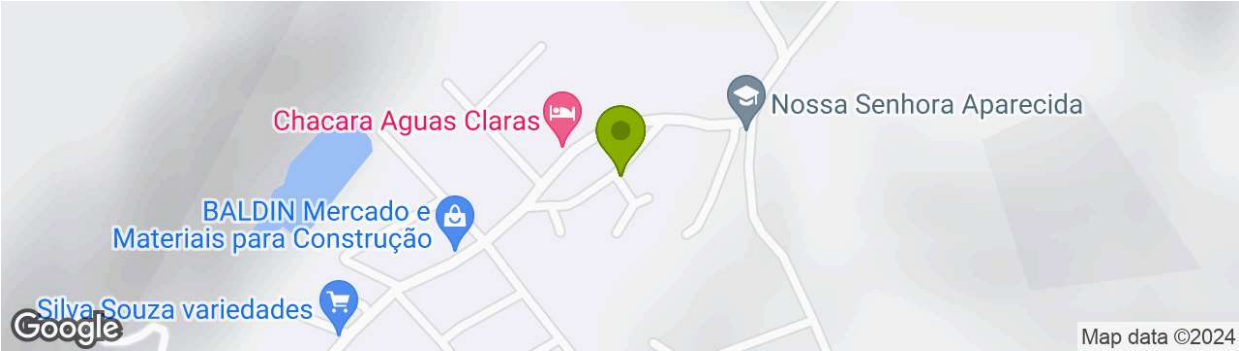

Endereço: R. Marina Mendes de Miranada, 51 - Miranda, Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil. nº 51. . **CEP:** 12955-000 / **Cidade:** Bom Jesus dos Perdões, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1809665, long=-46.44988, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Serra Negra Novo
Data de início da fiscalização	17/06/2024
Data de término da fiscalização	17/06/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	N/A
--	-----

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral da área do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do interior da área do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do interior da área do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do interior da área do reservatório.

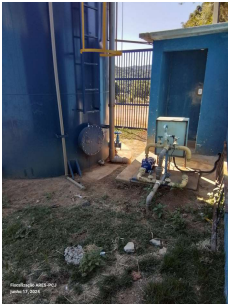


Foto 5 - Vista geral do interior da área do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Área do reservatório totalmente cercada.



Foto 2 - Área do reservatório totalmente cercada.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Escada na base do reservatório.



Foto 2 - Escada e guarda corpo no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Detalhe do aterramento do para raio.

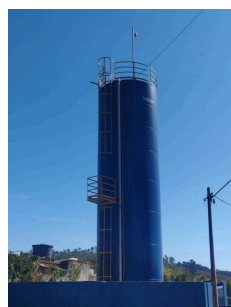


Foto 2 - Antena do para raio no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor próximo ao topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Mariane P. G. Coutinho

Analista de fiscalização e regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 02/07/2024 16:19:22)

É base de:


Auto de Notificação 110/2024 - FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA

Este item foi mencionado em:


Memorando 229/2024 - Relatório de Fiscalização Não Programada 120/2024 - Bom Jesus dos Perdões

Ofício 816/2024 - Encaminhamento de Ofício


Proc. Administrativo 185/2024 - FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA

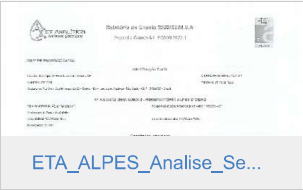


ETA_ALPES_Analise_Se...

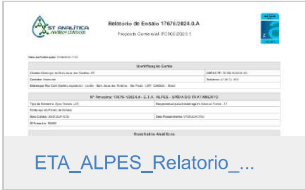

ETA_ALPES_Relatorio_...

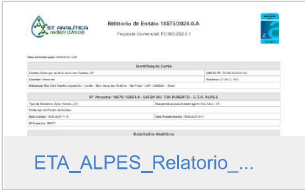


ETA_ALPES_Relatorio_...

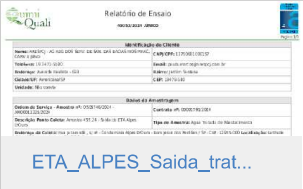

ETA_ALPES_Saida_trat...



ETA_ALPES_Rua_Jatob...

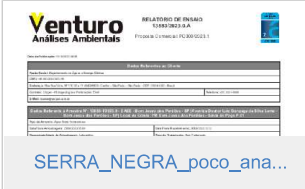

SERRA_NEGRA_poco_ana...



SERRA_NEGRA_poco_Rel...



SERRA_NEGRA_poco_Rel...



SERRA_NEGRA_poco_Rel...



SERRA_NEGRA_poco_Rel...

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/06/2024 12:11:07 Mariane Parra Grazina Coutinho D1 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 10.645..**

28/06/2024 12:18:33 Mariane Parra Grazina Coutinho D1 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 10.647..**

28/06/2024 12:31:29 Mariane Parra Grazina Coutinho D1 realizou uma edição no item mencionado **Novo Item Fiscalizado 10.648..**

28/06/2024 13:41:05

	Mariane Parra Grazina Coutinho D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.646..
28/06/2024 13:48:31	Mariane Parra Grazina Coutinho D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.645..
02/07/2024 13:51:21	Mariane Parra Grazina Coutinho D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.645..
02/07/2024 14:34:55	Mariane Parra Grazina Coutinho D1 emitiu o Auto de Notificação 110/2024 a partir deste documento.
02/07/2024 16:19:57	Mariane Parra Grazina Coutinho D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 120/2024 com o certificado MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO CPF 370.XXX.XXX-38 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
120/2024**

02/07/2024 16:23
(Encaminhado)

Mariane C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO,

segue o relatório para providências.

Atenciosamente,

—
Mariane P. G. Coutinho
Analista de fiscalização e regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/07/2024 16:23:21 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1)