

**Relatório de Fiscalização** 140/2024

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
432.717.222.598.873.723

Arespcj

Município

Dae - Ibaté

CC

2 setores envolvidos

☐ D1 ☐ DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

29/07/2024 10:31

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IBATÉ

PRESTADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS, OBRAS, ÁGUA, SANEAMENTO E
SERV. PÚBLICOS

Verificação de Não Conformidades com Auxílio de Drone

Americana, agosto de 2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibaté

Prefeito: José Luiz Parella

Endereço: Av. São João N° 1771 - Centro - CEP: 14815-000

Telefone: (16) 3343-9800

E-mail: prefeitura@ibate.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: n° 3.303/2021

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria Municipal de Projetos, obras, saneamento e serviços públicos

Responsável legal: Daniel Luís Antônio Cardoso (Secretário Municipal)

Endereço: Av. São João N° 1771 - Centro - CEP: 14815-000

Telefone: [\(16\) 3343-9800](tel:(16)3343-9800)

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Everaldo Sérgio Trevisan – Secretário Municipal

Guilherme Fernandes – Diretor Dept. Controle, Prog. Exec. Orçamentária

3. FISCALIZAÇÃO

Em 12/07/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto e no dia 16/07/2024 foram realizadas inspeções de campo, com captação de imagens aéreas por drone nos reservatórios para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. Também foram realizadas imagens aéreas da Estação de Tratamento de Esgoto São João do Município de Ibaté.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas e adequação de não conformidades pendentes de resolução, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Item Não Conforme	Prazo para solução
VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
VILA BANDEIRANTES ELEVADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
VILA BANDEIRANTES	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RES. EMEI BRUNA ESPOSITO - IBATÉ	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. EMEI BRUNA ESPOSITO - IBATÉ	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES DISTRITO INDUSTRIAL - IBATÉ	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
POPULAR ELEVADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
POÇO VILA BANDEIRANTES	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO VILA BANDEIRANTES	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato

POÇO VILA BANDEIRANTES	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO VILA BANDEIRANTES	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO VILA BANDEIRANTES	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO VILA BANDEIRANTES	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO VILA BANDEIRANTES	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
POÇO HORTA/MOTOCROSS	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO HORTA/MOTOCROSS	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO HORTA/MOTOCROSS	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO HORTA/MOTOCROSS	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO HORTA	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO HORTA	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO HORTA	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO HORTA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
JARDIM BOSQUE	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
JARDIM BOSQUE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)	ETE-8.20	Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Em até 180 dias
ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de	Em até 180 dias

		operação vencida	
ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)	ETE-8.27	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)	ETE-8.6	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Imediato
EEEB 2 IBATÉ	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB 2 IBATÉ	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB 2 IBATÉ	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEB 1 IBATÉ	EEE-7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
EEEB 1 IBATÉ	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB 1 IBATÉ	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
CASTELO/CENTRO ELEVADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

A Tabela 2 abaixo resume as não conformidades pendentes, constantes do

Auto de Notificação 111/2022			
430			
Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO POPULAR] [CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB-1][EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES][EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB-2][EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB-3][EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POPULAR][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[HORTA][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO CASTELO/CENTRO] [CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[HORTA][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO] [CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[EEEB-2][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA] [CSB-2.2] Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM BOSQUE] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM BOSQUE] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[JARDIM BOSQUE][RES-6.2] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[ETE NOVA (SÃO JOÃO)][ETE-8.10] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEB-3][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEB-1][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta	— 24/04/2017	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ETE NOVA (SÃO JOÃO)][ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelec	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)][ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelec	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR ELEVADO][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[ESFER][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ESFER][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[JARDIM BOSQUE][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[JARDIM BOSQUE][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOGROSS][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[HORTA APOIADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[HORTA SEMIENTERRADO][RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de	— 11/10/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação			
[POÇO VILA BANDEIRANTES] [CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES ELEVADO] [RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES ELEVADO] [RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos

É base de:

Auto de Advertência 147/2017 - Auto de Advertência 147/2017

Auto de Advertência 115/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

430

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO POPULAR] [CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO] [RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES] [EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB-1] [EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES] [EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB-2] [EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO POPULAR][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB 3][EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POPULAR][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[HORTA][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[HORTA][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEB-2][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA][CSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA][CSB-2.2] Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM BOSQUE][CSB-2.4] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM BOSQUE][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[JARDIM BOSQUE][RES-6.2] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[ETE NOVA (SÃO JOÃO)][ETE-8.10] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEB 3][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEB 1][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS][CSB-2.4] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS][CSB-2.5] Ausência de leje de proteção	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS][CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	— 11/10/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ETE NOVA (SÃO JOÃO)][ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelec	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)][ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelec	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR ELEVADO][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ESFER][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ESFER][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[JARDIM BOSQUE][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[JARDIM BOSQUE][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOGROSS][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[HORTA APOIADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[HORTA SEMIENTERRADO][RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES ELEVADO][RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES ELEVADO][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos

É base de:

[Auto de Advertência 147/2017 - Auto de Advertência 147/2017](#)

[Auto de Advertência 115/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

430

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO POPULAR][CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB 1][EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES][EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB 2][EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB 3][EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POPULAR][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[HORTA][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[HORTA][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO CASTELO/CENTRO] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEE-2][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA] [CSB-2.2] Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM BOSQUE] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM BOSQUE] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[JARDIM BOSQUE][RES-6.2] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[ETE NOVA (SÃO JOÃO)][ETE-8.10] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEE-3][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEE-1][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ETE NOVA (SÃO JOÃO)][ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelec	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)][ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO >	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelec			
[POPULAR ELEVADO][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ESFER][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ESFER][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[JARDIM BOSQUE][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[JARDIM BOSQUE][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOGROSSI][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[HORTA APOIADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[HORTA SEMIENTERRADO][RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES ELEVADO][RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES ELEVADO][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos

É base de:

[Auto de Advertência 147/2017 - Auto de Advertência 147/2017](#)

[Auto de Advertência 115/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

430

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO POPULAR][CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB 1][EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[VILA BANDEIRANTES][EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB-2][EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[EEEB-3][EEE-7.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POPULAR][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO][RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[HORTA][EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	— 10/11/2016	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	Há 8 anos 10 meses 3 dias — 10/11/2016	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.2] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[HORTA][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO][EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEB 2][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA][CSB-2.4] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM AMÉRICA][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[POÇO JARDIM AMÉRICA] [CSB-2.2] Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM BOSQUE] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO JARDIM BOSQUE] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[JARDIM BOSQUE][RES-6.2] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[ETE NOVA (SÃO JOÃO)][ETE-8.10] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEB-3][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[EEEB-1][EEE-7.6] Ausência de identificação da área	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.4] Ausência de identificação da área	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOCROSS] [CSB-2.11] Captação de água sem outorga	Há 8 anos 4 meses 18 dias — 24/04/2017	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	— 24/04/2017	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.7] Inexistência de para-raios em	— 11/10/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
reservatórios elevados			
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO ELEVADO][RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ETE NOVA (SÃO JOÃO)][ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelec	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)][ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelec	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR ELEVADO][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ESFER][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[ESFER][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[JARDIM BOSQUE][RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[JARDIM BOSQUE][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO POPULAR][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POPULAR SEMIENTERRADO][RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO CASTELO/CENTRO][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	Há 1 ano 11 meses 2 dias — 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/MOTOGROSS][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA/CANIL][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO HORTA][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[HORTA APOIADO][RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[HORTA SEMIENTERRADO][RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[POÇO VILA BANDEIRANTES][CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
[VILA BANDEIRANTES ELEVADO][RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada	— 11/10/2023	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
VILA BANDEIRANTES ELEVADO [RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 11/10/2023	Não configurado	Todos
É base de: Auto de Advertência 147/2017 - Auto de Advertência 147/2017 Auto de Advertência 115/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			

Auto de Notificação 123/2023,

Auto de Notificação 033/2023

e

Auto de Notificação 430/2016

, com adequações evidenciadas durante as fiscalizações.

Sistema	Código NC	Descrição da Não Conformidade	Status
POÇO HORTA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	RESOLVIDO
POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	RESOLVIDO
VILA BANDEIRANTES	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	RESOLVIDO
CASTELO/CENTRO ELEVADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	RESOLVIDO
POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	RESOLVIDO
POÇO VILA BANDEIRANTES	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	RESOLVIDO
HORTA SEMIENTERRADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	RESOLVIDO
VILA BANDEIRANTES ELEVADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	RESOLVIDO
HORTA APOIADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	RESOLVIDO

CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	RESOLVIDO
RES JARDIM AMÉRICA - IBATÉ	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	RESOLVIDO
RES JARDIM AMÉRICA - IBATÉ	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	RESOLVIDO
RES JARDIM AMÉRICA - IBATÉ	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	RESOLVIDO
ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	RESOLVIDO
POPULAR ELEVADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	RESOLVIDO
RES CDHU - IBATÉ	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	RESOLVIDO
RES DISTRITO INDUSTRIAL - IBATÉ	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	RESOLVIDO
CASTELO/CENTRO ELEVADO	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	RESOLVIDO
RES CDHU - IBATÉ	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	RESOLVIDO
VILA BANDEIRANTES ELEVADO	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	RESOLVIDO
POÇO HORTA/MOTOCROSS	CSB-2.1	A área não está devidamente cercada	RESOLVIDO
ETE NOVA (SÃO JOÃO)	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	RESOLVIDO
POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	RESOLVIDO
POÇO HORTA/CANIL	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	RESOLVIDO
VILA BANDEIRANTES ELEVADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	RESOLVIDO
CASTELO/CENTRO ELEVADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	RESOLVIDO

JARDIM BOSQUE	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	RESOLVIDO
VILA BANDEIRANTES ELEVADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	RESOLVIDO

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 10.721 - POÇO HORTA (Ibaté)

POÇO HORTA

POÇO HORTA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HORTA](#)

Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374674, long=-47.3188154, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Horta #110886913
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSB-2.0]

**Foto 1** - Vista geral do poço.**Foto 2** - Vista geral do poço.**[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada**

N/A

[CSB-2.1] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 111/2022 e não resolvida.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque**Não Conforme****[CSB-2.2] Observações**

Adquirir bomba reserva compatível com as exigências do poço e deixar em estoque.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio**Não Conforme****[CSB-2.3] Observações**

Disponibilizar extintor para o local.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área**Conforme****Fotos de [CSB-2.4]****Foto 1** - Placa de identificação.**[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção****Conforme****Fotos de [CSB-2.5]**



Foto 1 - Laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.



Foto 2 - Macromedidor do poço - registro de medição 1.



Foto 3 - Macromedidor do poço - registro de medição 2.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Tomada de água.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]

**Foto 1** - Tubo de nível do poço.**[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga**

N/A

[CSB-2.11] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 430/2016 e não resolvida.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes**Não Conforme****[CSB-2.12] Observações**

Consertar vazamento no registro do poço.

Fotos de [CSB-2.12]

**Foto 1** - Vazamento no registro - detalhe.**Foto 2** - Vazamento no registro.**[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água**

N/A

[CSB-2.14] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 111/2022 e não resolvida.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação**Conforme**

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Casa de química junto ao reservatório Horta apoiado.



Foto 2 - Tubulação de dosagem automática.



Foto 3 - Ponto de aplicação na linha de recalque.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
[CSB-2.16] Observações	Demonstrar a validade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água do poço.
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.720 - RESERVATÓRIO HORTA APOIADO (Ibaté)

RESERVATÓRIO HORTA APOIADO

HORTA APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [HORTA APOIADO](#)



Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373444, long=-47.318961, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Horta Apoiado #110886674
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório - detalhe lateral.



Foto 3 - Vista geral do reservatório - detalhe lateral.



Foto 4 - Vista geral do reservatório - detalhe lateral.



Foto 5 - Vista geral do reservatório - detalhe lateral.



Foto 6 - Vista geral do reservatório - detalhe lateral.



Foto 7 - Vista geral do reservatório - detalhe lateral.



Foto 8 - Vista geral do reservatório - detalhe topo.



Foto 9 - Vista geral do reservatório - detalhe topo.



Foto 10 - Vista geral do reservatório - detalhe topo.



Foto 11 - Vista geral do reservatório - detalhe topo.



Foto 12 - Vista geral do reservatório.



Foto 13 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.1] Observações

Localizado no interior de área fechada e monitorada

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 3 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 4 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - SPDA do reservatório - Captor Franklin.



Foto 2 - SPDA do reservatório - condutor ao aterramento.

**Foto 3** - SPDA do reservatório - aterramento.**Foto 4** - SPDA do reservatório - Captor Franklin.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]

**Foto 1** - Tela de proteção no extravasor.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]

**Foto 1** - Tampa de inspeção.**Foto 2** - Tampa de inspeção.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]

**Foto 1** - Medidor de nível.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]**Foto 1** - Tubo extravasor com tela.**[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação**


Conforme

Fotos de [RES-6.13]**Foto 1** - Três respiros no topo do reservatório.**[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.707 - EEEB 2 IBATÉ - JARDIM AMÉRICA (Ibaté)**EEEB 2 IBATÉ - JARDIM AMÉRICA**

EEEB 2 IBATÉ

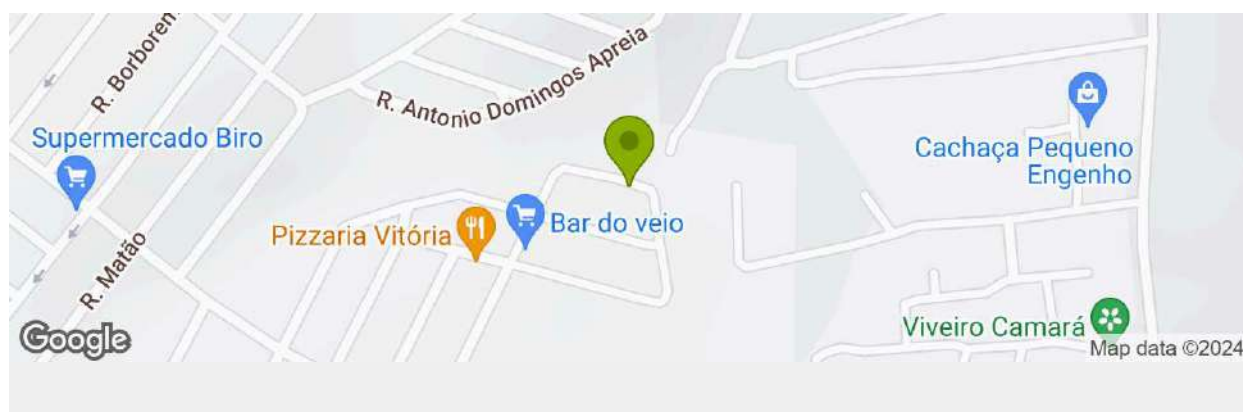Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEEB 2 IBATÉ](#)

Endereço: R. João Novelli, 21, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 21. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9300714, long=-48.0027994, accuracy=13.653

Fiscalizado	eeeb 2 Jardim América #110538540
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEEB.



Foto 2 - Vista do abrigo do gerador de energia.



Foto 3 - Gerador de energia desativado.



Foto 4 - Painel para acionamento do gerador de energia.



Foto 5 - Vista interna da EEEB.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Vista do cercamento.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Portão de acesso.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto-bomba reserva.

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Único conjunto moto-bomba.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da EEEB.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Sistema de grademaneto.



Foto 2 - Vista geral do sistema de gradeamento.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Validade do extintor.

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação Não Conforme

[EEE-7.11] Observações Realizar a limpeza do sistema de gradeamento.

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Grade grossa com acúmulo de sujeira.



Foto 2 - Grade fina com acúmulo de sujeira.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[EEE-7.12] Observações Realizar a limpeza e disposição adequada do material retirado do sistema de gradeamento.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Resíduos na lateral do sistema de gradeamento.

EEEB 1 IBATÉ - JOSÉ GIRO

EEEB 1 IBATÉ

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB 1 IBATÉ](#)



Endereço: R. Izaltino Moraes, 192 - Jardim Cruzado, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 192. .
CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9448329, long=-48.0031959, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB José Giro #110535861
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEEB.



Foto 2 - Gerador de energia desativado.



Foto 3 - Painel para acionamento do gerador de energia.



Foto 4 - Vista interna da EEEB.



Foto 5 - Vista do abrigo do gerador de energia.



Foto 6 - Vista interna da EEEB.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[EEE-7.1] Observações

Consertar as duas
aberturas identificadas
no cercamento.

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Alambrado danificado junto ao relógio de energia.



Foto 2 - Alambrado danificado atrás do abrigo do gerador de energia.



Foto 3 - Alambrado danificado atrás do abrigo do gerador de energia. - detalhe

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Portão de acesso.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

Providenciar a instalação de conjunto moto-bomba reserva.

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Único conjunto moto-bomba.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da EEEB.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Cesto de retenção.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Validade do extintor.

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação Não Conforme

[EEE-7.11] Observações Realizar a limpeza do cesto de retenção de sólidos.

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Esgoto passando pelo lado do cesto devido ao acúmulo de sujeira.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.705 - EEAT Vila Bandeirantes / CBT (Ibaté)

EEAT Vila Bandeirantes / CBT

VILA BANDEIRANTES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [VILA BANDEIRANTES](#)



Endereço: Av. São João, 70, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 70. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9447625, long=-48.0029388, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT Vila Bandeirantes #110532217
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEAT.



Foto 2 - Vista externa da EEAT.



Foto 3 - Detalhe externo dos painéis elétricos.



Foto 4 - Detalhe interno do painel elétrico do poço CBT Vila Bandeirantes.

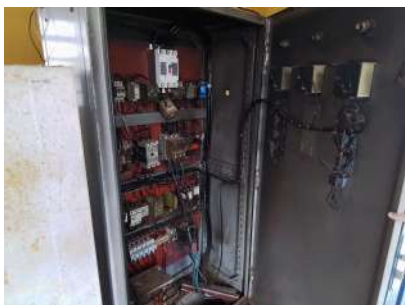


Foto 5 - Detalhe interno do painel elétrico da EEAT Vila Bandeirantes.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [EEA-4.1]



Foto 1 - Vista do cercamento.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Vista dos acessos à EEAT.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Dois conjuntos moto bombas.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Suporte na EEAT sem extintor.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEA-4.5]**Foto 1** - Placa de identificação.**[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas**

N/A

[EEA-4.7] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 430/2016 e não resolvida.

Fotos de [EEA-4.7]**Foto 1** - Água de lubrificação da gaxeta - bomba
1.**Foto 2** - Água de lubrificação da gaxeta - bomba
1.**Foto 3** - Água de lubrificação da gaxeta - bomba
1.**Foto 4** - Água de lubrificação da gaxeta - bomba
2.



Foto 5 - Saída da água acumulada no piso da EEAT.



Foto 6 - Piso da EEAT todo molhado.

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[EEA-4.8] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 430/2016 e não resolvida. Realizar o conserto do vazamento na válvula junto à parede.

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Válvula com vazamento no recalque da bomba 1.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.704 - RESERVATÓRIO VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO (Ibaté)

RESERVATÓRIO VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO

VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [VILA BANDEIRANTES SEMIENTERRADO](#)



Endereço: R. Giuseppe Molinari, 37, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 37. . **CEP:** 14815-000 /
Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9452181, long=-48.0028499, accuracy=13.653

Fiscalizado	Vila Bandeirantes semienterrado #110530083
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024
Observações Gerais	O poço Vila Bandeirantes / CBT bombeia água subterrânea para um reservatório elevado. Quando esse reservatório está cheio, o excedente vai para um reservatório semienterrado com um sistema de boia para controlar o poço. Durante períodos de menor consumo, o reservatório elevado abastece o semienterrado, que desliga o poço quando cheio. Com o aumento do consumo, a EEAT local bombeia água do semienterrado para o elevado, que quando vazio ativa novamente o poço, desligando a EEAT.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Vista do cercamento.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES-6.3] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 430/2016 e não resolvida.

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamento na alvenaria em toda lateral do reservatório.



Foto 2 - Vazamento na alvenaria em toda lateral do reservatório.



Foto 3 - Vazamento na alvenaria em toda lateral do reservatório.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tela de proteção nos respiros.



Foto 2 - Tela de proteção nos respiros - detalhe.



Foto 3 - Tela de proteção nos respiros - detalhe.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tapa de inspeção do reservatório.



Foto 2 - Tapa de inspeção do reservatório.



Foto 3 - Tampa de inspeção do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Medidor de nível.



Foto 2 - Medidor de nível.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulações de ventilação.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.703 - VILA BANDEIRANTES ELEVADO (Ibaté)

VILA BANDEIRANTES ELEVADO

VILA BANDEIRANTES ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [VILA BANDEIRANTES ELEVADO](#)



Endereço: R. Giuseppe Molinari, 37, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 37. . **CEP:** 14815-000 /
Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9449739, long=-48.003011, accuracy=13.653

Fiscalizado	Vila Bandeirantes Elevado #110528400
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024
Observações Gerais	O poço Vila Bandeirantes / CBT bombeia água subterrânea para um reservatório elevado. Quando esse reservatório está cheio, o excedente vai para um reservatório semienterrado com um sistema de boia para controlar o poço. Durante períodos de menor consumo, o reservatório elevado abastece o semienterrado, que desliga o poço quando cheio. Com o aumento do consumo, a EEAT local bombeia água do semienterrado para o elevado, que quando vazio ativa novamente o poço, desligando a EEAT.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

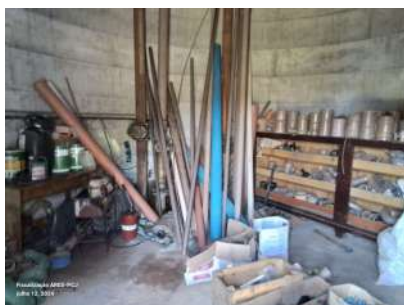


Foto 3 - Vista interna do reservatório.



Foto 4 - Vista interna do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.

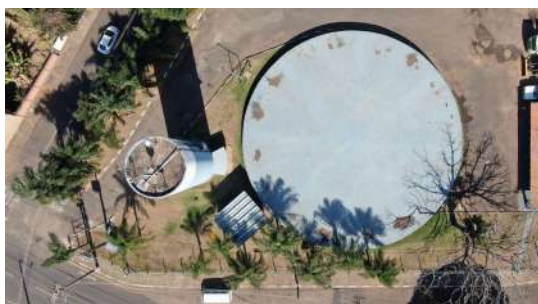


Foto 7 - Vista superior do reservatório.



Foto 8 - Vista superior do reservatório.



Foto 9 - Vista superior do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Vista do cercamento.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES-6.3] Observações

Consertar vazamento
no registro interno do
reservatório.

Fotos de [RES-6.3]

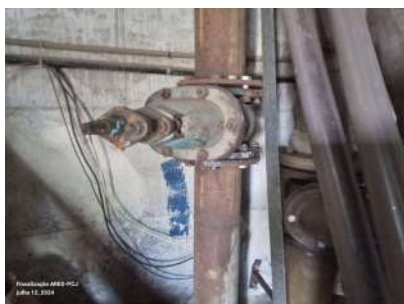


Foto 1 - Vazamento no registro da parte interna do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Trilho de alumínio do SPDA.



Foto 2 - Antena no topo com o SPDA.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Medidor de nível externo.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.12] Observações

O extravasor enche o reservatório semienterrado.

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES-6.13] Observações	Não foi possível visualizar.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.702 - POÇO VILA BANDEIRANTES (Ibaté)

POÇO VILA BANDEIRANTES

POÇO VILA BANDEIRANTES

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VILA BANDEIRANTES](#)



Endereço: Av. São João, 122 - Jardim Encanto do Planalto, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 122. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9448209, long=-48.0032037, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço cbt bandeirantes #110527252
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024
Observações Gerais	O poço Vila Bandeirantes / CBT bombeia água subterrânea para um reservatório elevado. Quando esse reservatório está cheio, o excedente vai para um reservatório semienterrado com um sistema de boia para controlar o poço. Durante períodos de

menor consumo, o reservatório elevado abastece o semienterrado, que desliga o poço quando cheio. Com o aumento do consumo, a EEAT local bombeia água do semienterrado para o elevado, que quando vazio ativa novamente o poço, desligando a EEAT.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista geral do poço.



Foto 2 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Vista do cercamento.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Adquirir bomba reserva compatível com as exigências do poço e deixar em estoque.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Disponibilizar extintor para o local.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa da identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB-2.5] Observações

Realizar laje de proteção da captação subterrânea.

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Ausência de laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

[CSB-2.8] Observações

Instalação registro para tomada de água bruta.

Fotos de [CSB-2.8]



Foto 1 - Ausência de registro para tomada de água bruta.

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Tubo de medição de nível do poço.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

N/A

[CSB-2.11] Observações

Não conformidade já apontada nos Autos de Notificação 430/2016 e 111/2022 e não resolvida.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB-2.12] Observações

Consertar vazamento no registro do cavalete.

Fotos de [CSB-2.12]



Foto 1 - Registro com vazamento.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

Apresentar o automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água bruta do poço.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Abrigo do sistema de dosagem química no reservatório elevado.



Foto 2 - Sistema de dosagem química.



Foto 3 - Aplicação dos produtos na linha de recalque do poço para o reservatório.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[CSB-2.16] Observações

Demonstrar a validade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água do poço.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.701 - POÇO HORTA/CANIL (Ibaté)

POÇO HORTA/CANIL

POÇO HORTA/CANIL

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HORTA/CANIL](#)



Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9548833, long=-48.0064657, accuracy=13.653

Fiscalizado	hortal canil #110520580
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)	
[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
Fotos de [CSB-2.0]	
	
Foto 1 - Placa de identificação.	Foto 2 - Vista geral do poço.
	
Foto 3 - Vista geral do poço.	Foto 4 - Vista geral do poço.
[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada	N/A
[CSB-2.1] Observações	Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 430/2016 e

111/2022 e não
resolvida.

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Fundo do parque sem cercamento.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

Adquirir bomba reserva
compatível com as
exigências do poço e
deixar em estoque.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.3] Observações

Disponibilizar extintor
para o local.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [CSB-2.4]



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de proteção.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]**Foto 1** - Macromedidor do poço.**[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta**

Conforme

Fotos de [CSB-2.8]**Foto 1** - Tomada de água.**[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível**

Conforme

Fotos de [CSB-2.9]**Foto 1** - Tubo de medição de nível.**[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga**

N/A

[CSB-2.11] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 430/2016 e não resolvida.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB-2.14] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 111/2022 e não resolvida.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB-2.15] Observações

Direto no reservatório Horta semienterrado, conforme evidenciado na ficha 10.699 do poço Horta/Motocross

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Não Conforme

[CSB-2.16] Observações

Demonstrar a validade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água do poço.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.700 - RESERVATÓRIO HORTA SEMIENTERRADO (Ibaté)

RESERVATÓRIO HORTA SEMIENTERRADO

HORTA SEMIENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [HORTA SEMIENTERRADO](#)



Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 656 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 656. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9548386, long=-48.0065002, accuracy=13.653

Fiscalizado

horta semienterrado #110519685

Data de início da fiscalização

12/07/2024

Data de término da fiscalização

12/07/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização**

Conforme

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Vista da porta de acesso ao reservatório.



Foto 2 - Vista externa do reservatório.



Foto 3 - Vista da porta de acesso ao reservatório.



Foto 4 - Vista da parte interna do reservatório - local da dosagem química.



Foto 5 - Vista da parte interna do reservatório.



Foto 6 - Respiro do reservatório.



Foto 7 - Porta de acesso ao reservatório.



Foto 8 - Respiro do reservatório.



Foto 9 - Vista externa do reservatório.



Foto 10 - Placa de identificação.



Foto 11 - Vista superior do reservatório.



Foto 12 - Vista superior do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Interior do parque com vigilância.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.2] Observações

Conforme evidenciado no item RES-6.0.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

N/A

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES-6.9] Observações

Conforme evidenciado no item RES-6.0.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	N/A
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.13] Observações	Conforme evidenciado no item RES-6.0.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.699 - POÇO HORTA/MOTOCROSS (Ibaté)

POÇO HORTA/MOTOCROSS

POÇO HORTA/MOTOCROSS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO HORTA/MOTOCROSS](#)



Endereço: R. Tancredo de Almeida Neves, 576 - Jardim Mariana, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 576. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9530099, long=-48.0073495, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço motocross #110518633
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
--	----------

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista geral do poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Vista do cercamento.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

N/A

[CSB-2.4] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 430/2016 e não resolvida.

[CSB-2.5] - Ausência de laje de proteção

Conforme

Fotos de [CSB-2.5]



Foto 1 - Laje de proteção do poço.

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Macromedidor do poço.

[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

N/A

[CSB-2.8] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 430/2016 e não resolvida.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

N/A

[CSB-2.11] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 430/2016 e não resolvida.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[CSB-2.12] Observações

Não conformidade já apontada no Auto de Notificação 430/2016 e não resolvida.

Fotos de [CSB-2.12]



Foto 1 - Vazamento no cavalete.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB-2.15] Observações

Dosagem química realizada diretamente no reservatório Horta semienterrado. Reservatório recebe

água de 3 poços:
Horta; Horta/Canil;
Horta/Motocross.

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Abrigo das dosadoras de produto químico.



Foto 2 - Abrigo das dosadoras de produto químico.



Foto 3 - Local de aplicação dos produtos químicos no reservatório Horta semienterrado.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.698 - ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES) (Ibaté)

ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)

ETE VELHA (SÃO JOSÉ DAS CORRENTES)

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE VELHA \(SÃO JOSÉ DAS CORRENTES\)](#)



Endereço: 3X2F+9J, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.9497664, long=-48.026226, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE São José das Correntes #110516223
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	12/07/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista geral na entrada da ETE.



Foto 2 - Lagoa anaeróbia 1.



Foto 3 - Lagoa anaeróbia 2.



Foto 4 - Preliminar.



Foto 5 - Chegada do esgoto no preliminar.



Foto 6 - Gradeamento do preliminar.



Foto 7 - Caixa de areia do preliminar.



Foto 9 - Caixa de areia do preliminar.



Foto 11 - Lagoa anaeróbia 1.



Foto 13 - Lagoa anaeróbia 2.



Foto 15 - Lagoa facultativa.



Foto 8 - Calha Parshall quebrada no preliminar.



Foto 10 - Calha Parshall quebrada no preliminar.



Foto 12 - Lagoa anaeróbia 1.



Foto 14 - Cor do efluente na saída da lagoa anaeróbia 2.



Foto 16 - Entrada da lagoa facultativa.



Foto 17 - Distribuição das lagoas 1 e 2 para a facultativa e bypass.



Foto 18 - Lagoa facultativa.



Foto 19 - Saída da lagoa facultativa.



Foto 20 - Saída da lagoa facultativa.



Foto 21 - Emissário final.



Foto 22 - Emissário final.



Foto 23 - Cor do efluente final.



Foto 24 - Espuma no efluente final.

[ETE-8.1] - A área não está devidamente cercada

N/A

[ETE-8.1] Observações

Não foi possível verificar todo o entorno. Regiões cercadas com vegetação e taludes

altos. Área com guarita, cancela e vigia/operador.

Fotos de [ETE-8.1]



Foto 1 - Sansão do campo cercando lateral esquerda da ETE.



Foto 2 - Vegetação densa na divisa da entrada da ETE.



Foto 3 - Guarita e cancela da ETE/Aterro sanitário.



Foto 4 - Vegetação na lateral direita de ETE. (área de várzea)



Foto 5 - Talude elevado na lateral esquerda da lagoa facultativa da ETE.

[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido		Não Conforme
[ETE-8.3] Observações		Solicitar o CADRI para retirada do material sólido acamulado no preliminar e para a retirada de lodo das lagoas.
[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)		Não Conforme
[ETE-8.6] Observações		Operador sem EPI para trabalhar na ETE. Disponibilizar os EPIs adequados aos funcionários da ETE.

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETE-8.10]**Foto 1** - Placa de identificação.**Foto 2** - Placa de identificação.

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

N/A

[ETE-8.13] Observações

Não foram apresentados laudos ou automonitoramento da DBO.

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Não Conforme

[ETE-8.20] Observações

Apresentar o automonitoramento da DBO de entrada e saída dos últimos três meses.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE-8.25] Observações

Apresentar a licença de operação da ETE.

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE-8.26] Observações

Apresentar a outorga de lançamento da ETE.

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE-8.27] Observações

Realizar a retirada do lodo das três lagoas, tratar e dar a destinação adequada ao material.

Fotos de [ETE-8.27]



Foto 1 - Acúmulo de lodo na lagoa anaeróbia 1.



Foto 2 - Acúmulo de lodo na lagoa anaeróbia 1.



Foto 3 - Acúmulo de lodo na lagoa anaeróbia 1.



Foto 4 - Acúmulo de lodo na lagoa anaeróbia 1.



Foto 5 - Monte de material sólido retirado da entrada da lagoa anaeróbia 1.



Foto 6 - Pássaros andando na lagoa anaeróbia 1 assoreada.



Foto 7 - Acúmulo de lodo na entrada da lagoa facultativa.



Foto 8 - Acúmulo de lodo na lagoa anaeróbia 2.


[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE-8.28] Observações

Instalar macromedidor na entrada e saída da ETE.

Fotos de [ETE-8.28]

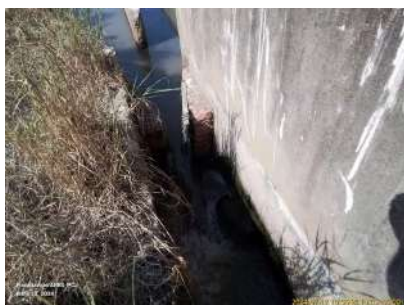**Foto 1** - Calha Parshall do preliminar quebrada.**Foto 2** - Calha Parshall do preliminar quebrada.**[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Não Conforme****[ETE-8.29] Observações**

O subsistema estava com essa NC pendente devido ao acúmulo de areia na caixa do preliminar. A areia foi removida da caixa e acumulada ao lado do preliminar. Neste caso a NC anterior foi baixada, mas está sendo reaberta devido a outros apontamentos para a fiscalização de 12/07/2024. Realizar as adequações conforme legenda das imagens.

Fotos de [ETE-8.29]**Foto 1** - Realizar a roçagem e capina do mato no preliminar.**Foto 2** - Descartar adequadamente os resíduos acumulados ao lado do preliminar.**Foto 3** - Instalar comportas nas caixas de areia.**Foto 4** - Realizar o desassoreamento das lagoas da ETE.



Foto 5 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - lagoa anaeróbia 1, entrada 1.



Foto 6 - Substituir os tubos rachados na lagoa anaeróbia 1.



Foto 7 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - lagoa anaeróbia 1, entrada 2.



Foto 8 - Realizar a roçagem e capina do mato no entorno das lagoas.



Foto 9 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - lagoa anaeróbia 1, saída 1.



Foto 10 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - lagoa anaeróbia 1, saída 2.



Foto 11 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - lagoa anaeróbia 2, saída 1.



Foto 12 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - lagoa anaeróbia 2, saída 2.



Foto 13 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - distribuição para a lagoa facultativa.



Foto 14 - Realizar a roçagem e capina do mato no entorno das lagoas.



Foto 15 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - lagoa facultativa, entrada 1.



Foto 16 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - lagoa facultativa, entrada 2.



Foto 17 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - lagoa anaeróbia 2, entrada 1.



Foto 18 - Fechar as caixas de passagem abertas para limpeza - lagoa anaeróbia 2, entrada 2.



Foto 19 - Substituir os tubos rachados na lagoa anaeróbia 2.



Foto 20 - Substituir os tubos rachados na lagoa anaeróbia 2.

Novo Item Fiscalizado 10.817 - Reservatório Castelo Centro Elevado (Ibaté)

Reservatório Castelo Centro Elevado

CASTELO/CENTRO ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CASTELO/CENTRO ELEVADO](#)



Endereço: R. Conde do Pinhal, 739 - Centro, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 739. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374826, long=-47.3189115, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Castelo Centro Elevado #111926519
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo nas escadas e topo.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - SPDA com captor instalado ao lado direito da escada.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção instalada.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Consertar o buraco na região central instalando respiro adequado e protegido contra entrada de água pluvial e insetos.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Buraco na parte central junto à antena.

Novo Item Fiscalizado 10.818 - Reservatório Castelo Centro Semienterrado (Ibaté)

Reservatório Castelo Centro Semienterrado

CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: CASTELO/CENTRO SEMIENTERRADO



Endereço: R. Conde do Pinhal, 706 - Centro, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 706. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374007, long=-47.3188824, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Castelo Centro Semienterrado #111926921
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubos brancos de ventilação junto ao muro.


Novo Item Fiscalizado 10.819 - Reservatório CDHU (Ibaté)

Reservatório CDHU

RES CDHU - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES CDHU - IBATÉ](#)

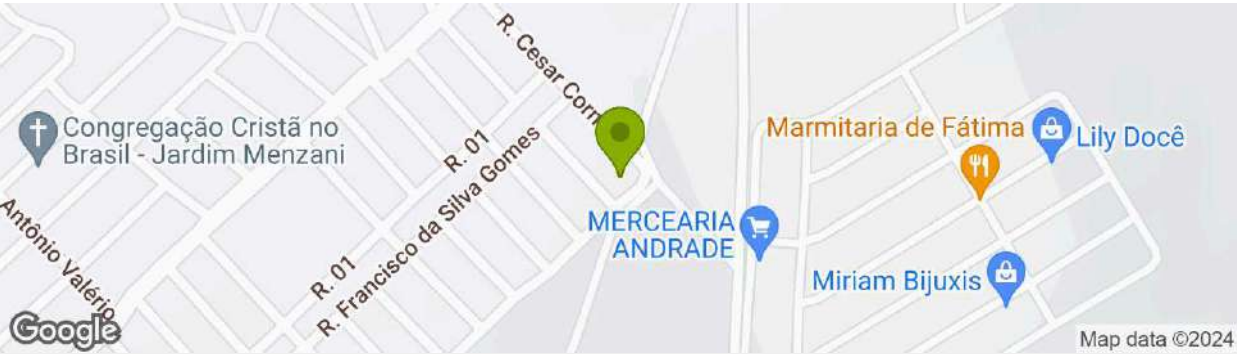

Endereço: 2XPW+9P, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374994, long=-47.3189476, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório CDHU #111927079
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]

**Foto 1** - Vista geral do reservatório.**Foto 2** - Vista geral do reservatório.**Foto 3** - Vista geral do reservatório.**Foto 4** - Vista geral do reservatório.**Foto 5** - Vista geral do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]

**Foto 1** - Guarda-corpo no topo.**Foto 2** - Guarda-corpo de escada e patamar.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Descida do condutor do SPDA na lateral esquerda da escada.



Foto 2 - Captor Franklin no lado esquerdo da escada.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção fechada.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES-6.13] Observações

NC já apontada no auto de notificação 123/2023.

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Topo do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 10.820 - Reservatório Distrito Industrial (Ibaté)

Reservatório Distrito Industrial

RES DISTRITO INDUSTRIAL - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES DISTRITO INDUSTRIAL - IBATÉ](#)



Endereço: Av. São João, 160 - Parque Industrial, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 160. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374913, long=-47.3189435, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Distrito Industrial #111927136
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Captor Franklin do SPDA.



Foto 2 - Condutor de descarga do SPDA.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tela de proteção na tubulação de ventilação.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Medidor de nível em vermelho.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Não Conforme
[RES-6.13] Observações	Instalar tubulação de ventilação no reservatório.
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[RES-6.14] Observações	NC já apontada no auto de notificação 33/2023.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Adaptação na conexão da tubulação.


Novo Item Fiscalizado 10.821 - ETE São João (Ibaté)

ETE São João

ETE NOVA (SÃO JOÃO)

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE NOVA \(SÃO JOÃO\)](#)

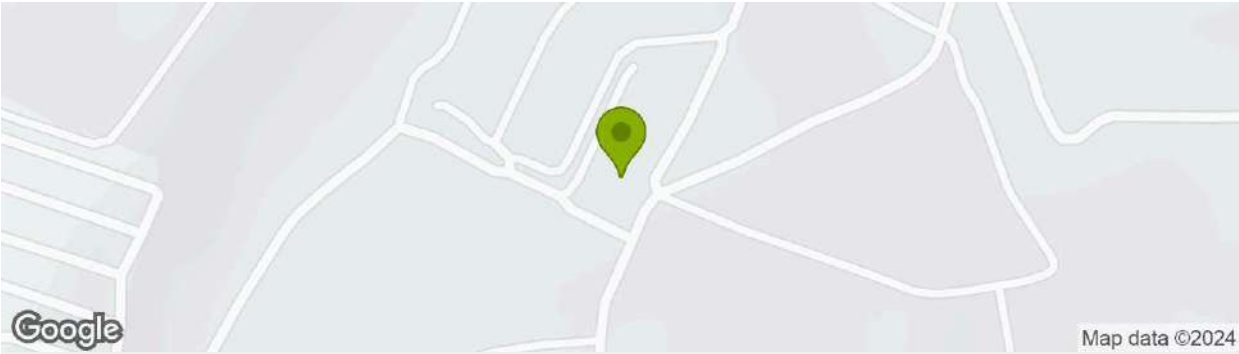

Endereço: 3285+JJ, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. . **CEP:** 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374853, long=-47.318935, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE São João #111927236
Data de início da fiscalização	12/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista geral da ETE.



Foto 2 - Vista geral da ETE.



Foto 3 - Vista geral da ETE.



Foto 4 - Vista geral da ETE.

**Foto 5** - Vista geral da ETE.**Foto 6** - Vista geral da ETE.**Foto 7** - Vista geral da ETE.**Foto 8** - Vista geral da ETE.**Foto 9** - Vista geral da ETE.**Foto 10** - Vista geral da ETE.**[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área****Conforme****Fotos de [ETE-8.10]****Foto 1** - Placa de identificação.**Foto 2** - Placa de identificação.**Novo Item Fiscalizado 10.822 - Reservatório Icarai metálico (Ibaté)****Reservatório Icarai metálico****RES ICARAI ELEVADO - IBATÉ**

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES ICARAI ELEVADO - IBATÉ](#)



Endereço: R. Sante Tersigni, 382 - Jardim Icarai, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. n° 382. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375338, long=-47.3189714, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Icarai #111927292
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.7] Observações

Existe um SPDA no reservatório inoperante de concreto ao lado.

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Captor Franklin do reservatório desativado ao lado.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tela de proteção.



Foto 2 - Tela de proteção.



Foto 3 - Tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção.



Foto 2 - Tampa de inspeção.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Ventilação no topo.

Novo Item Fiscalizado 10.823 - Reservatório Jardim América (Ibaté)

Reservatório Jardim América

RES JARDIM AMÉRICA - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM AMÉRICA - IBATÉ](#)



Endereço: R. Sebastião Gomes, 234 - Jardim América, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 234. .
CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374997, long=-47.3189377, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardim América #111927365
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Captor Franklin do SPDA sobre a escada.



Foto 2 - Condutor de descarga do SPDA.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tela de proteção.



Foto 2 - Tela de proteção.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção.

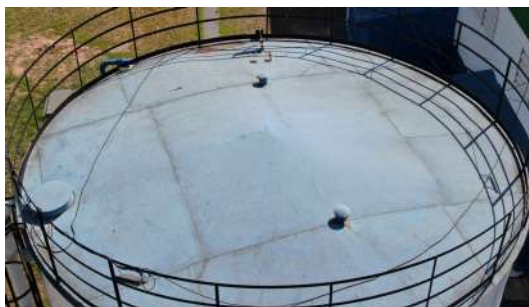


Foto 2 - Tampa de inspeção.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]




Foto 1 - Medidor de nível do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]**Foto 1** - Tudo extravasor.**[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação**

Conforme

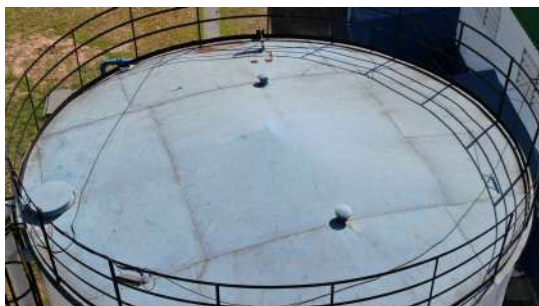Fotos de [RES-6.13]**Foto 1** - Tubulação de ventilação.**Novo Item Fiscalizado 10.824 - Reservatório Jardim do Bosque (Ibaté)****Reservatório Jardim do Bosque**

JARDIM BOSQUE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [JARDIM BOSQUE](#)

Endereço: R. Salve Nilo Zecchin, 370 - Jardim Menzani, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 370. .

CEP: 14815-000 / **Cidade:** Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737483, long=-47.3189413, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardim do Bosque - Ibaté #111927475
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - SPDA do reservatório.



Foto 2 - SPDA do reservatório.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Instalar tela de proteção contra entrada de insetos nas aberturas do reservatório.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubos extravasores sem tela.



Foto 2 - Respiros desprotegidos.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção.



Foto 2 - Tampa de inspeção.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubos extravasores.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]

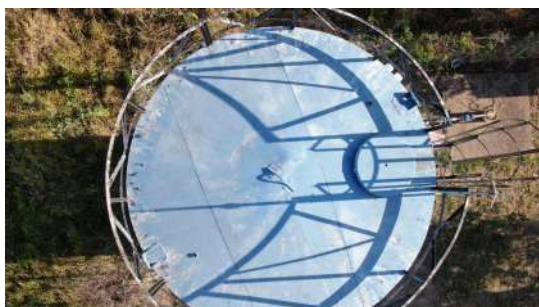


Foto 1 - Dois tubos de ventilação sem proteção.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Corrigir tubos de ventilação para evitar entrada de água pluvial e insetos.

Fotos de [RES-6.14]

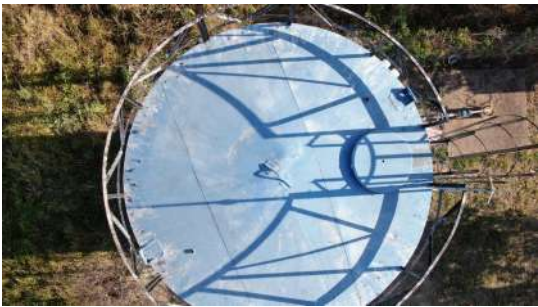


Foto 1 - Tubos de ventilação sem proteção.

Novo Item Fiscalizado 10.825 - Reservatório Jequitibá (Ibaté)

Reservatório Jequitibá

RES JEQUITIBÁ - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JEQUITIBÁ - IBATÉ](#)



Endereço: R. Dr. Teixeira de Barros, 1394 - Vila Santa Terezinha, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil.
nº 1394. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375174, long=-47.3189442, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jequitibá #111927625
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo do topo.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.7] Observações

NC já apontada no auto de notificação 123/2023.

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Inexistência de captor do SPDA.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

[RES-6.9] Observações

Não foram identificadas aberturas no reservatório.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tapa de inspeção do reservatório.



Foto 2 - Tapa de inspeção do reservatório.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório - célula superior.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo.



Foto 2 - Tubulação de ventilação no topo.

Novo Item Fiscalizado 10.826 - Reservatório Popular Elevado (Ibaté)

Reservatório Popular Elevado

POPULAR ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [POPULAR ELEVADO](#)



Endereço: R. Arcênio de Chicó, 21 - Bairro São Benedito, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 21. .
CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373889, long=-47.3189047, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Popular Elevado #111927675
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do reservatório - topo.



Foto 2 - Guarda-corpo do reservatório.



Foto 3 - Guarda-corpo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.7] Observações

NC já apontada no auto de notificação 430/2016.

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Captor Franklin.



Foto 2 - Ausência de condutor de descarga do SPDA.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação Não Conforme

[RES-6.9] Observações Instalar tela de proteção nas aberturas do reservatório.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Ausência de tela de proteção no extravasor.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições N/A

[RES-6.10] Observações NC já apontada no auto de notificação 33/2023.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Base da tampa de inspeção corroida.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Extravasor sem tela de proteção.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[RES-6.14] Observações

NC já apontada no auto de notificação 33/2023.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Ventilação corroída.


Novo Item Fiscalizado 10.827 - Reservatório Popular Semienterrado (Ibaté)

Reservatório Popular Semienterrado

POPULAR SEMIENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [POPULAR SEMIENTERRADO](#)

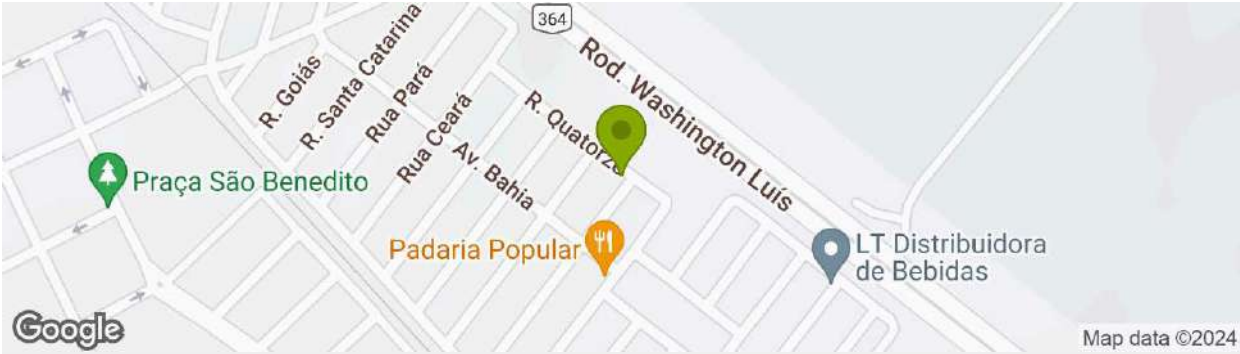

Endereço: R. Quatorze, 189 - Jardim Nosso Teto, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. nº 189. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737493, long=-47.3189191, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Popular Semienterrado #111927748
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.



Foto 7 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Vista geral do reservatório.



Foto 9 - Vista geral do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Área murada e com portão.

Novo Item Fiscalizado 10.828 - Reservatório EMEI Bruna Esposito (Ibaté)

Reservatório EMEI Bruna Esposito

RES. EMEI BRUNA ESPOSITO - IBATÉ

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. EMEI BRUNA ESPOSITO - IBATÉ](#)



Endereço: R. Dr. Teixeira de Barros, 364 - Teixeira de Barros, Ibaté - SP, 14815-000, Brasil. n° 364. . CEP: 14815-000 / Cidade: Ibaté, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374413, long=-47.3188829, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório EMEI Bruna Esposito #112125032
Data de início da fiscalização	16/07/2024
Data de término da fiscalização	16/07/2024
Observações Gerais	Fiscalização com drone - 16/07/2024.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Vista do guarda-corpo.



Foto 2 - Vista do guarda-corpo.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

Adequar tampa de inspeção para a correta vedação do reservatório.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tamba de inspeção sem encaixe.



Foto 2 - Tamba de inspeção sem encaixe.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES-6.12] Observações

Instalar tubo extravasor no reservatório.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo.



Foto 2 - Tubulação de ventilação no topo.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 5 vezes - última modificação: 06/08/2024 15:58:24)

É base de:

[Auto de Notificação 132/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 284/2024 - Relatório de fiscalização de Ibaté de julho de 2024.](#)

[Ofício 1.050/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 223/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Proc. Administrativo 188/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Proc. Administrativo 187/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

- Proc. Administrativo 058/2023 - Fiscalização Programada
- Proc. Administrativo 169/2016 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
- Proc. Administrativo 023/2024 - COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CAC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/08/2024 09:03:04	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.721..
05/08/2024 09:15:40	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.702..
05/08/2024 09:16:54	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.702..
05/08/2024 09:19:19	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.701..
05/08/2024 09:25:18	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.698..
06/08/2024 10:12:04	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.701..
06/08/2024 10:24:41	André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.824..
06/08/2024 13:52:16	André Aukar B. de Camargo D1 emitiu o Auto de Notificação 132/2024 a partir deste documento.
06/08/2024 16:00:43	André Aukar B. de Camargo D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 140/2024 com o certificado ANDRÉ AU KAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

Tramitação 1- 140/2024 06/08/2024 16:01 (Encaminhado) André C. D1 DTO - Diretoria ... A/C Philippe A. CC	Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO Para providências, por gentileza. Grato. —
--	--

André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/08/2024 16:01:41

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) 

12/08/2024 13:29:50

André Aukar B. de Camargo D1 finalizou para edição.

12/08/2024 13:30:39

André Aukar B. de Camargo D1 finalizou para edição.

12/08/2024 13:31:13

André Aukar B. de Camargo D1 finalizou para edição.

12/08/2024 13:31:52

André Aukar B. de Camargo D1 finalizou para edição.

12/08/2024 13:32:27

André Aukar B. de Camargo D1 finalizou para edição.

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 08/09/2025 10:45:38 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

