

**Relatório de Fiscalização 155/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
354.117.231.190.551.822

**Arespcj**

CC

08/08/2024 09:10

Município

São José do Rio Pardo

· 19 3682-7800

CNPJ 45.741.659/0001-37

**D1** **DTO**

Ciclo de Fiscalização\*: 1

**Relatório de Fiscalização**

Fiscalização Programada

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE  
São José do Rio Pardo**PRESTADOR: **SAERP****Verificação de Não Conformidades**Americana, **Junho de 2024****1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**Prefeitura Municipal de **São José do Rio Pardo**

Prefeito: Marcio Calegari Zanetti

Endereço: Praça dos Três Poderes, 01 – Centro

Telefone: (19) 3682-7825

E-mail: [imprensa@saojosedoriopardo.sp.gov.br](mailto:imprensa@saojosedoriopardo.sp.gov.br)

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 6337, de 2023

**1.2 PRESTADOR**

Nome: Superintendência Autônoma de Água de Esgoto

Responsável legal: **Daniel Garcia Cobra Monteiro**

Endereço: Av. Dep. Eduardo Vicente Nasser, 1125 - Centro

Telefone: [\(19\) 3682-7834](tel:(19)3682-7834)**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ****Aline Aparecida Antunes Cornetti** – Analista de Regulação e Fiscalização**Paulo Marcos Faria Maciel** - Analista de Regulação e Fiscalização**2.2 PRESTADOR****Paulo Henrique da Silva Austerino** - Químico**Gianfrancisco Aparecido de França** - Supervisor de ETA

### 3. FISCALIZAÇÃO

Em **26/06/2024** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

**ATENÇÃO:** O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

### 4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

| Subsistema                                      | Código Não Conforme | Item Não Conforme                                                                                           | Prazos          |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RES. BOA VISTA DO LESTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.2             | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. BOA VISTA DO LESTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.10            | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                              | Imediato        |
| RES. BOA VISTA DO LESTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.12            | Reservatório sem tubo extravasor                                                                            | Em até 180 dias |
| RES. BOA VISTA DO LESTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.13            | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias |
| RES. BOA VISTA DO LESTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.14            | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| RES. SÃO DOMINGOS 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO     | RES-6.2             | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. SÃO DOMINGOS 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO     | RES-6.7             | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| RES. SÃO DOMINGOS 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO     | RES-6.9             | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| RES. SÃO DOMINGOS 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO     | RES-6.3             | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| RES. SÃO DOMINGOS 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO     | RES-6.4             | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias |
| RES. SÃO DOMINGOS 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO     | RES-6.10            | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                              | Imediato        |
| RES. SÃO DOMINGOS 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO     | RES-6.12            | Reservatório sem tubo extravasor                                                                            | Em até 180 dias |

|                                                |          |                                                                                                             |                 |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RES. SÃO DOMINGOS 1 -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.13 | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias |
| RES. SÃO DOMINGOS 1 -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| RES. MANO MERLI - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO     | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. MANO MERLI -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO     | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| RES. MANO MERLI -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO     | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| RES. ETEC - SÃO JOSÉ DO<br>RIO PARDO           | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. ETEC - SÃO JOSÉ DO<br>RIO PARDO           | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| RES. ETEC - SÃO JOSÉ DO<br>RIO PARDO           | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| RES. VILA FORMOSA 2 - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. VILA FORMOSA 2 -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.13 | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias |
| RES. VILA FORMOSA 2 -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| RES. VILA FORMOSA 1 - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| RES. VILA FORMOSA 1 -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| RES. MARGARIDA - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO      | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. MARGARIDA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| RES. MARGARIDA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      | RES-6.4  | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias |
| RES. MARGARIDA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| RES. MARGARIDA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      | RES-6.10 | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                              | Imediato        |
| RES. MARGARIDA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      | RES-6.13 | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias |
| RES. SÃO ROQUE 2 - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO    | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. SÃO ROQUE 2 -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | RES-6.10 | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                              | Imediato        |
| RES. SÃO ROQUE 2 -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | RES-6.13 | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias |

|                                                     |          |                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RES. SÃO ROQUE 2 -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO         | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza,<br>conservação e segurança                                                       | Imediato           |
| RES. SÃO ROQUE I - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO         | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios<br>elevados                                                           | Em até 180<br>dias |
| RES. SÃO ROQUE I -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO         | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra<br>entrada de insetos e pequenos animais nas<br>tubulações de ventilação | Imediato           |
| RES. SÃO ROQUE I -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO         | RES-6.10 | O reservatório não possui tampas de<br>inspeção em boas condições                                                 | Imediato           |
| RES. CHUVEIRÃO - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO           | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                                 | Em até 180<br>dias |
| RES. CHUVEIRÃO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO           | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                                | Imediato           |
| RES. CHUVEIRÃO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO           | RES-6.4  | Existência de locais sem guarda-corpos ou<br>escadas ou em situação inadequada                                    | Em até 180<br>dias |
| RES. CHUVEIRÃO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO           | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios<br>elevados                                                           | Em até 180<br>dias |
| RES. CHUVEIRÃO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO           | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra<br>entrada de insetos e pequenos animais nas<br>tubulações de ventilação | Imediato           |
| RES. ETA CENTRAL 2 - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO       | RES-6.11 | Reservatório sem medidor de nível                                                                                 | Em até 180<br>dias |
| RES. ETA CENTRAL 2 -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO       | RES-6.13 | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                          | Em até 180<br>dias |
| RES. ETA CENTRAL 2 -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO       | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza,<br>conservação e segurança                                                       | Imediato           |
| RES. MARIA BOARO - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO         | RES-6.1  | A área não está devidamente cercada                                                                               | Em até 180<br>dias |
| RES. MARIA BOARO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO         | RES-6.2  | Ausência de identificação da área                                                                                 | Em até 180<br>dias |
| RES. MARIA BOARO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO         | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra<br>entrada de insetos e pequenos animais nas<br>tubulações de ventilação | Imediato           |
| RES. MARIA BOARO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO         | RES-6.10 | O reservatório não possui tampas de<br>inspeção em boas condições                                                 | Imediato           |
| RES. MARIA BOARO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO         | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza,<br>conservação e segurança                                                       | Imediato           |
| RES. ETA JOÃO DE SOUZA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO   | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra<br>entrada de insetos e pequenos animais nas<br>tubulações de ventilação | Imediato           |
| RES. ETA JOÃO DE SOUZA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO   | RES-6.10 | O reservatório não possui tampas de<br>inspeção em boas condições                                                 | Imediato           |
| RES. ETA JOÃO DE SOUZA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO   | RES-6.11 | Reservatório sem medidor de nível                                                                                 | Em até 180<br>dias |
| RES. ETA SANTO ANTONIO I -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                                | Imediato           |

|                                                     |          |                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RES. ETA SANTO ANTONIO I -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| RES. ETA SANTO ANTONIO I -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.10 | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                              | Imediato        |
| RES. ETA SANTO ANTONIO I -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.11 | Reservatório sem medidor de nível                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. ETA CENTRAL I - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO       | RES-6.10 | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                              | Imediato        |
| RES. ETA CENTRAL I -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO       | RES-6.11 | Reservatório sem medidor de nível                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. ETA CENTRAL I -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO       | RES-6.13 | Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                    | Em até 180 dias |
| RES. ETA CENTRAL I -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO       | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| ETA CENTRAL - SÃO JOSÉ<br>DO RIO PARDO              | ETA-5.2  | Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo                                                      | Em até 180 dias |
| ETA CENTRAL -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | ETA-5.7  | Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA               | Em até 180 dias |
| ETA CENTRAL -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | ETA-5.12 | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas                                                 | Imediato        |
| ETA CENTRAL -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | ETA-5.13 | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| ETA CENTRAL -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | ETA-5.14 | Extintor de incêndio com validade expirada                                                                  | Imediato        |
| ETA CENTRAL -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | ETA-5.20 | Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida                                              | Em até 180 dias |
| ETA CENTRAL -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | ETA-5.22 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| CAPTAÇÃO STO. ANTONIO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | CSP-3.10 | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| CAPTAÇÃO STO. ANTONIO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | CSP-3.11 | Extintor de incêndio com validade expirada                                                                  | Imediato        |
| CAPTAÇÃO STO. ANTONIO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | CSP-3.12 | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Imediato        |
| CAPTAÇÃO STO. ANTONIO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | CSP-3.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| ETA STO. ANTONIO - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO         | ETA-5.2  | Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo                                                      | Em até 180 dias |
| ETA STO. ANTONIO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO         | ETA-5.6  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| ETA STO. ANTONIO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO         | ETA-5.7  | Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA               | Em até 180 dias |

|                                                |          |                                                                                                     |                    |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ETA STO. ANTONIO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | ETA-5.13 | Existência de vazamentos aparentes                                                                  | Imediato           |
| ETA STO. ANTONIO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | ETA-5.14 | Extintor de incêndio com validade expirada                                                          | Imediato           |
| ETA STO. ANTONIO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | ETA-5.20 | Ausência de licença de operação ou<br>licença de operação vencida                                   | Em até 180<br>dias |
| ETA STO. ANTONIO -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | ETA-5.22 | Ausência de manutenção, limpeza,<br>conservação e segurança                                         | Imediato           |
| CAPTAÇÃO CENTRAL - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO    | CSP-3.10 | Existência de vazamentos aparentes                                                                  | Imediato           |
| CAPTAÇÃO CENTRAL -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | CSP-3.11 | Extintor de incêndio com validade expirada                                                          | Imediato           |
| ETA JOÃO SOUZA - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO      | ETA-5.6  | Ausência de identificação da área                                                                   | Em até 180<br>dias |
| ETA JOÃO SOUZA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      | ETA-5.7  | Ausência de Macromedidor com indicação<br>direta de vazão ou volume nas entradas e<br>saídas da ETA | Em até 180<br>dias |
| ETA JOÃO SOUZA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      | ETA-5.11 | Estocagem inadequada de produtos<br>químicos                                                        | Em até 180<br>dias |
| ETA JOÃO SOUZA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      | ETA-5.13 | Existência de vazamentos aparentes                                                                  | Imediato           |
| ETA JOÃO SOUZA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO      | ETA-5.20 | Ausência de licença de operação ou<br>licença de operação vencida                                   | Em até 180<br>dias |
| RES. ETA CASSUCCI I - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.3  | Existência de vazamentos aparentes                                                                  | Imediato           |
| RES. ETA CASSUCCI I -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.10 | O reservatório não possui tampas de<br>inspeção em boas condições                                   | Imediato           |
| ETA CASSUCCI - SÃO JOSÉ<br>DO RIO PARDO        | ETA-5.2  | Ausência de tratamento e/ou destinação<br>correta do lodo                                           | Em até 180<br>dias |
| ETA CASSUCCI -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO        | ETA-5.6  | Ausência de identificação da área                                                                   | Em até 180<br>dias |
| ETA CASSUCCI -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO        | ETA-5.7  | Ausência de Macromedidor com indicação<br>direta de vazão ou volume nas entradas e<br>saídas da ETA | Em até 180<br>dias |
| ETA CASSUCCI -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO        | ETA-5.14 | Extintor de incêndio com validade expirada                                                          | Imediato           |
| ETA CASSUCCI -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO        | ETA-5.20 | Ausência de licença de operação ou<br>licença de operação vencida                                   | Em até 180<br>dias |
| CAPTAÇÃO REPRESA - SÃO<br>JOSÉ DO RIO PARDO    | CSP-3.4  | Ausência de extintor de incêndio                                                                    | Imediato           |
| CAPTAÇÃO REPRESA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | CSP-3.5  | Ausência de identificação da área                                                                   | Em até 180<br>dias |
| CAPTAÇÃO REPRESA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | CSP-3.10 | Existência de vazamentos aparentes                                                                  | Imediato           |
| CAPTAÇÃO REPRESA -<br>SÃO JOSÉ DO RIO PARDO    | CSP-3.12 | Existência de locais sem guarda-corpos ou<br>escadas ou em situação inadequada                      | Imediato           |

|                                                     |          |                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAPTAÇÃO REPRESA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO            | CSP-3.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| CAPTAÇÃO SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | CSP-3.4  | Ausência de extintor de incêndio                                                                            | Imediato        |
| CAPTAÇÃO SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | CSP-3.5  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| CAPTAÇÃO SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | CSP-3.7  | Captação de água com outorga vencida                                                                        | Em até 180 dias |
| CAPTAÇÃO SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | CSP-3.9  | Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas                                                      | Em até 180 dias |
| CAPTAÇÃO SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO              | CSP-3.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| RES. ETA DOMINGOS DE SYLLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.4  | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Em até 180 dias |
| RES. ETA DOMINGOS DE SYLLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.7  | Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | Em até 180 dias |
| RES. ETA DOMINGOS DE SYLLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.9  | Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Imediato        |
| RES. ETA DOMINGOS DE SYLLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.10 | O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                              | Imediato        |
| RES. ETA DOMINGOS DE SYLLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.11 | Reservatório sem medidor de nível                                                                           | Em até 180 dias |
| RES. ETA DOMINGOS DE SYLLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | RES-6.14 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                    | Imediato        |
| ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO                   | ETA-5.2  | Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo                                                      | Em até 180 dias |
| ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO                   | ETA-5.6  | Ausência de identificação da área                                                                           | Em até 180 dias |
| ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO                   | ETA-5.7  | Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA               | Em até 180 dias |
| ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO                   | ETA-5.12 | Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas                                                 | Imediato        |
| ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO                   | ETA-5.13 | Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Imediato        |
| ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO                   | ETA-5.14 | Extintor de incêndio com validade expirada                                                                  | Imediato        |
| ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO                   | ETA-5.18 | Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados                                                     | Em até 180 dias |
| ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO                   | ETA-5.20 | Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida                                              | Em até 180 dias |

|                                               |          |                                                          |                 |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO             | ETA-5.22 | Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Imediato        |
| CAPTAÇÃO STO. ANTONIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | CSP-3.3  | Ausência de conjunto moto bomba reserva                  | Em até 180 dias |

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 10.737 - RES. BOA VISTA DO LESTE (São José do Rio Pardo)

RES. BOA VISTA DO LESTE

RES. BOA VISTA DO LESTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BOA VISTA DO LESTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)

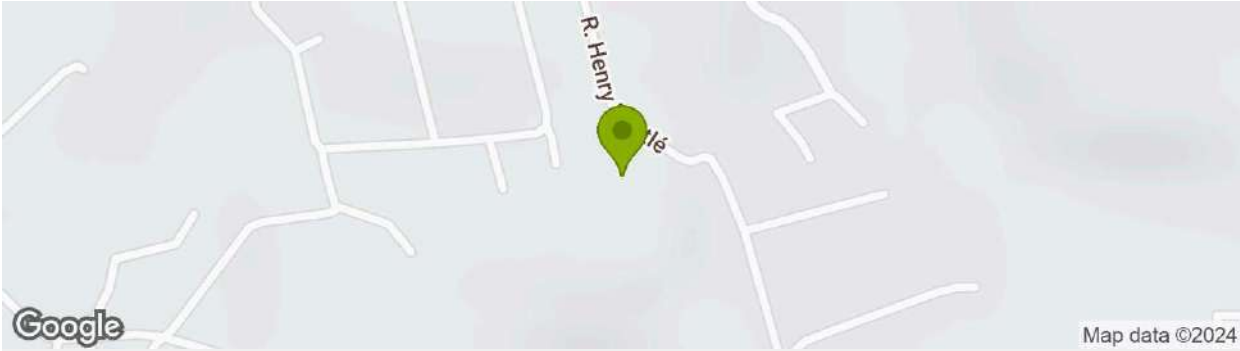

Endereço: C4FP+P5, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374645, long=-47.318893, accuracy=13.653

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório boa vista do leste #110964404 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                                 |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                                 |
| Observações Gerais              |                                            |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=9D9DC55F3DF735FD3EC68D4A&itd=3&origem=listagem&highlight=155%2F2024

8/109



**Foto 1** - Vista geral do Reservatório Boa Vista do Leste em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vista geral do Reservatório Boa Vista do Leste em São José do Rio Pardo

|                                                                             |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada                             | Conforme                                                                   |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área                               | Não Conforme                                                               |
| [RES-6.2] Observações                                                       | Colocar placa contendo identificação do reservatório e da SAERP na entrada |
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados            | N/A                                                                        |
| [RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições | Não Conforme                                                               |
| [RES-6.10] Observações                                                      | Trocar tampa de inspeção e mantê-la fechada                                |

Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Tampa de inspeção em más condições e aberta no Reservatório Boa Vista do Leste em São José do Rio Pardo

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| [RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor | Não Conforme                                               |
| [RES-6.12] Observações                        | Necessário incluir tubo extravasor de água no reservatório |

Fotos de [RES-6.12]



**Foto 1** - Reservatório sem tubo extravasor no Reservatório Boa Vista do Leste em São José do Rio Pardo

**[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES-6.13] Observações**

Instalar tubulação de ventilação com redes de proteção para impedir entrada de insetos e manter fechado a tampa de inspeção

**Fotos de [RES-6.13]**



**Foto 1** - Reservatório sem tubulação de ventilação no Reservatório Boa Vista do Leste em São José do Rio Pardo

**[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

**Não Conforme**

**[RES-6.14] Observações**

Fazer a manutenção do reservatório visando sanar as trincas ao redor do mesmo

**Fotos de [RES-6.14]**



**Foto 1** - Trincas ao redor da estrutura no Reservatório Boa Vista do Leste em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.736 - RES. SÃO DOMINGOS 2 (São José do Rio Pardo)

**RES. SÃO DOMINGOS 2**

RES. SÃO DOMINGOS 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SÃO DOMINGOS 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Joaquim V Paula, 45, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 45. .  
CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374769, long=-47.318919, accuracy=13.653

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório são domingos 2 #110964337 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                             |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                             |

**Observações Gerais**

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do Reservatório São domingos 2 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista geral do Reservatório São domingos 2 em São José do Rio Pardo

|                                                                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada                                         | Conforme                                                                   |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área                                           | Não Conforme                                                               |
| [RES-6.2] Observações                                                                   | Colocar placa contendo identificação do reservatório e da SAERP na entrada |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes                                          | Conforme                                                                   |
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada | Conforme                                                                   |

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório São domingos 2 em São José do Rio Pardo

|                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados | Não Conforme                               |
| [RES-6.7] Observações                                            | Instalar para-raio no reservatório elevado |

Fotos de [RES-6.7]



**Foto 1** - Inexistência de para-raios no Reservatório São domingos 2 em São José do Rio Pardo

**[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

Não Conforme

**[RES-6.9] Observações**

Colocar tela de proteção nas aberturas na estrutura do reservatório

Fotos de [RES-6.9]



**Foto 1** - Inexistência de telas de proteção nas aberturas do Reservatório São domingos 2 em São José do Rio Pardo




**Foto 2** - Inexistência de telas de proteção nas aberturas do Reservatório São domingos 2 em São José do Rio Pardo

**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**

Conforme

Fotos de [RES-6.10]

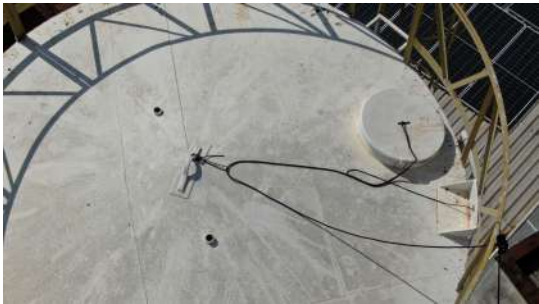

**Foto 1** - Tampas de inspeção do Reservatório São domingos 2 em São José do Rio Pardo

**[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor**

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Reservatório São domingos 2 em São José do Rio Pardo

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.735 - RES. SÃO DOMINGOS 1 (São José do Rio Pardo)

RES. SÃO DOMINGOS 1

RES. SÃO DOMINGOS 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SÃO DOMINGOS 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Joaquim V Paula, 45, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 45. .  
CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375006, long=-47.3189448, accuracy=13.653

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório são domingos 1 #110964254 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                             |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                             |
| Observações Gerais              |                                        |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



**Foto 1** - Vista geral do Reservatório São Domingos 1 do Reservatório São Domingos 1 em São José do Rio Pardo

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada | Conforme                                |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área   | N/A                                     |
| [RES-6.2] Observações                           | Indicado no Reservatório São Domingos 2 |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes  | Não Conforme                            |

Fotos de [RES-6.3]



**Foto 1** - Vazamentos na estrutura do Reservatório São Domingos 1 em São José do Rio Pardo

|                                                                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada | Não Conforme                                                      |
| [RES-6.4] Observações                                                                   | Instalar guarda-corpos e escada de acordo com normas de segurança |

Fotos de [RES-6.4]



**Foto 1** - Guarda-corpos inadequados do Reservatório São Domingos 1 em São José do Rio Pardo

|                                                                             |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados            | N/A                                                                                                          |
| [RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições | Não Conforme                                                                                                 |
| [RES-6.10] Observações                                                      | Trocar tampa de inspeção e mantê-la fechada e sem aberturas que poderiam causar contaminação da água tratada |

Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Tampa de inspeção em condições inadequadas do Reservatório São Domingos 1 em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Tampa de inspeção em condições inadequadas do Reservatório São Domingos 1 em São José do Rio Pardo

|                                                                       |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor                         | Não Conforme                                                                           |
| [RES-6.12] Observações                                                | Instalar tubo extravasor no reservatório                                               |
| [RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação                 | Não Conforme                                                                           |
| [RES-6.13] Observações                                                | Instalar tubulação de ventilação com redes de proteção para impedir entrada de insetos |
| [RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Não Conforme                                                                           |

[RES-6.14] Observações

Retirar materiais estranhos do terreno do reservatório e descartá-los adequadamente, fechar tampa localizada na frente do reservatório e retirar vergalhões na parte superior do reservatório

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Reservatório São Domingos 1 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Reservatório São Domingos 1 em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.734 - RES. MANO MERLI (São José do Rio Pardo)

RES. MANO MERLI

RES. MANO MERLI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MANO MERLI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Heróstrato Dias Pinheiro, 670 - Vale do Redentor I, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 670. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375022, long=-47.3189456, accuracy=13.653

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório mano Merli #110964190 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                         |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                         |
| Observações Gerais              |                                    |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do Reservatório Mano Merli em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista geral do Reservatório Mano Merli em São José do Rio Pardo

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[RES-6.2] Observações Colocar placa contendo identificação do reservatório e da SAERP na entrada

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Ausência de identificação no Reservatório Mano Merli em São José do Rio Pardo

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

[RES-6.3] Observações Sanar vazamentos na estrutura do reservatório

Fotos de [RES-6.3]



**Foto 1** - Vazamentos na estrutura do Reservatório  
Mano Merli em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vazamentos na estrutura do Reservatório  
Mano Merli em São José do Rio Pardo

**[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



**Foto 1** - Guarda-corpos no Reservatório Mano  
Merli em São José do Rio Pardo

**[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

Não Conforme

**[RES-6.7] Observações**

Instalar para-raios no  
reservatório elevado

Fotos de [RES-6.7]



**Foto 1** - Inexistência de para-raios no  
Reservatório Mano Merli em São José do Rio  
Pardo

**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Tampas de inspeção no Reservatório  
Mano Merli em São José do Rio Pardo

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.13] Observações

Não foi possível pelas  
fotos verificar a  
existência de telas de  
proteção na tubulação  
de ventilação

Fotos de [RES-6.13]



**Foto 1** - Tubulação de ventilação no Reservatório  
Mano Merli em São José do Rio Pardo

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.733 - RES. ETEC (São José do Rio Pardo)

**RES. ETEC**

RES. ETEC - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETEC - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)

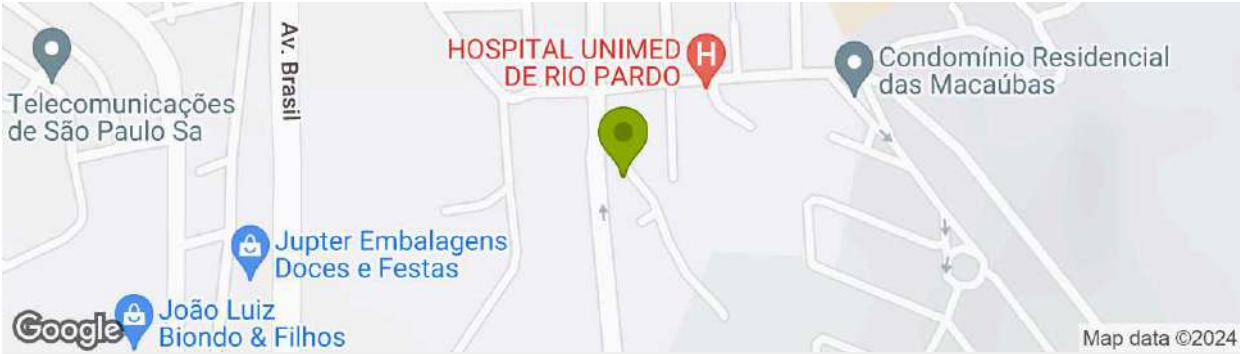

Endereço: Av. Santos Dumont, 56, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 56. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374902, long=-47.3189337, accuracy=13.653

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório etec #110964151 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                   |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                   |

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista Geral do Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista Geral do Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

Colocar placa contendo identificação do reservatório e da SAERP na entrada

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Ausência de identificação no Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Instalar para-raios no reservatório elevado

## Fotos de [RES-6.7]



**Foto 1** - Inexistência de para-raios do Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo

**[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES-6.9] Observações**

Instalar telas de proteção em todas as aberturas na estrutura do reservatório

## Fotos de [RES-6.9]



**Foto 1** - Inexistência de telas de proteção nas aberturas superiores do Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo

**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**

**Conforme**

## Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Tampa de inspeção do Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo

**[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor**

**Conforme**

## Fotos de [RES-6.12]



**Foto 1** - Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

## Fotos de [RES-6.13]



**Foto 1** - Reservatório da ETEC em São José do Rio Pardo

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.732 - RES. VILA FORMOSA 2 (São José do Rio Pardo)

**RES. VILA FORMOSA 2**

RES. VILA FORMOSA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA FORMOSA 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Gabriel de Andrade, 623 - Jardim Bela Vista, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 623. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737482, long=-47.3189247, accuracy=13.653

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório vila formosa 2 #110964114 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                             |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                             |

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista Geral do Reservatório Vila Formoso 2 em São José do Rio Pardo

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[RES-6.2] Observações Colocar placa contendo identificação do reservatório e da SAERP na entrada

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Ausência de placa de identificação no Reservatório Vila Formoso 2 em São José do Rio Pardo

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados N/A


**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Tampas de inspeção no Reservatório Vila Formoso 2 em São José do Rio Pardo

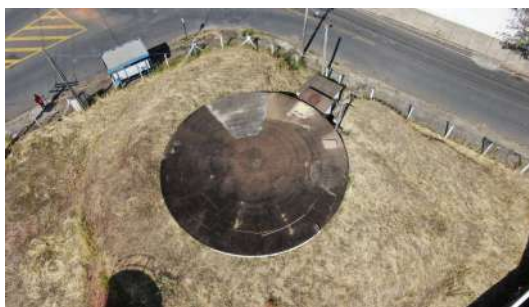

**Foto 2** - Tampas da Formoso 2 e inspeção no Reservatório Vilem São José do Rio Pardo

**[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação**

Não Conforme

**[RES-6.13] Observações**

Instalar tubulação de ventilação com redes de proteção para impedir entrada de insetos

Fotos de [RES-6.13]



**Foto 1** - Ausência de tubulação de ventilação no Reservatório Vila Formoso 2 em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Ausência de tubulação de ventilação no Reservatório Vila Formoso 2 em São José do Rio Pardo

**[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

Não Conforme

**[RES-6.14] Observações**

Fazer manutenção e sanar rachaduras na estrutura do reservatório

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Rachaduras na estrutura do Reservatório  
Vila Formoso 2 em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.731 - RES. VILA FORMOSA 1 (São José do Rio Pardo)

RES. VILA FORMOSA 1

RES. VILA FORMOSA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. VILA FORMOSA 1 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Doná Olinda Ralston, 595 - Vila Formosa, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 595. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374976, long=-47.3189487, accuracy=13.653

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório vila formosa 1 #110964056 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                             |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                             |
| Observações Gerais              |                                        |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



**Foto 1** - Vista Geral do Reservatório Vila Formosa 1 em São José do Rio Pardo

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

N/A

[RES-6.2] Observações

Indicado no  
Reservatório Vila  
Formoso 2

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



**Foto 1** - Guarda-corpo no Reservatório Vila Formosa 1 em São José do Rio Pardo

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Instalar para-raios em  
reservatórios elevados

Fotos de [RES-6.7]



**Foto 1** - Inexistência de para-raios no Reservatório Vila Formosa 1 em São José do Rio

Pardo

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Instalar telas de proteção em todas as aberturas na estrutura do reservatório

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Inexistência de telas de proteção no Reservatório Vila Formosa 1 em São José do Rio Pardo

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampas de inspeção no Reservatório Vila Formosa 1 em São José do Rio Pardo

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Reservatório Vila Formosa 1 em São José do Rio Pardo

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.730 - RES. MARGARIDA (São José do Rio Pardo)

RES. MARGARIDA

RES. MARGARIDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. MARGARIDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. José Breda, 35 - Sao Jose Do Rio Pardo, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 35. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374793, long=-47.3189187, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório margarida #110964017 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                        |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                        |
| Observações Gerais              |                                   |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]




**Foto 1** - Vista geral do Reservatório Margarida em São José do Rio Pardo

**[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada**

Conforme

Fotos de [RES-6.1]

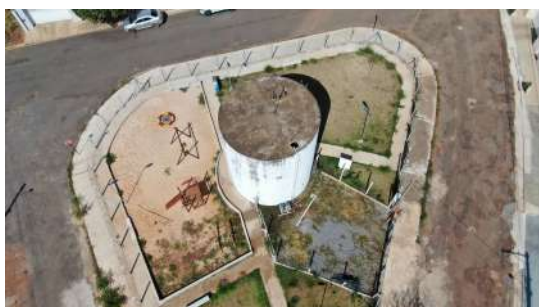

**Foto 1** - Área cercada do Reservatório Margarida em São José do Rio Pardo

**[RES-6.2] - Ausência de identificação da área**

Não Conforme

**[RES-6.2] Observações**

Colocar placa contendo identificação do reservatório e da SAERP na entrada

Fotos de [RES-6.2]



**Foto 1** - Ausência de identificação no Reservatório Margarida em São José do Rio Pardo

**[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes**

Não Conforme

**[RES-6.3] Observações**

Marcas de vazamento ao redor da estrutura do reservatório

## Fotos de [RES-6.3]



**Foto 1** - Vazamentos na estrutura do Reservatório  
Margarida em São José do Rio Pardo

**[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

**Não Conforme**

**[RES-6.4] Observações**

Colocar sistema de proteção contra quedas adequadas de acordo com normas de SST

## Fotos de [RES-6.4]



**Foto 1** - Guarda-corpos inadequadas no  
Reservatório Margarida em São José do Rio Pardo

**[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

**Não Conforme**

**[RES-6.7] Observações**

Instalar para-raio em reservatório elevado

## Fotos de [RES-6.7]



**Foto 1** - Ausência de Para-raios no Reservatório  
Margarida em São José do Rio Pardo

**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**

**Não Conforme**

[RES-6.10] Observações

Instalar tampa de  
inspeção e mantê-la  
fechada

Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Ausência de tampa de inspeção no  
Reservatório Margarida em São José do Rio Pardo

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES-6.13] Observações

Instalar tubulação de  
ventilação com redes  
de proteção para  
impedir entrada de  
insetos

Fotos de [RES-6.13]



**Foto 1** - Ausência de tubulação de ventilação no  
Reservatório Margarida em São José do Rio Pardo

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.729 - RES. SÃO ROQUE 2 (São José do Rio Pardo)

RES. SÃO ROQUE 2

RES. SÃO ROQUE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SÃO ROQUE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)

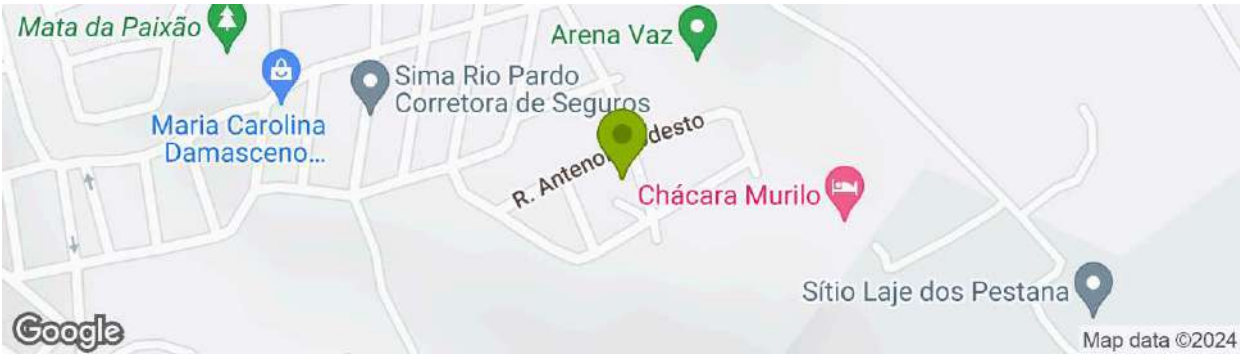

Endereço: R. José Celentano, 2 - Sao Jose Do Rio Pardo, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 2. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374553, long=-47.3188883, accuracy=13.653

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório são roque 2 #110963972 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                          |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                          |
| Observações Gerais              |                                     |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista Geral do Reservatório São Roque 2 em São José do Rio Pardo

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

Fotos de [RES-6.1]



**Foto 1** - Área cercada no Reservatório São Roque 2 em São José do Rio Pardo

**[RES-6.2] - Ausência de identificação da área** Não Conforme

**[RES-6.2] Observações** Colocar placa com identificação do reservatório e da SAERP na entrada

Fotos de [RES-6.2]



**Foto 1** - Ausência de identificação no Reservatório São Roque 2 em São José do Rio Pardo

**[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes** Conforme

**[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados** N/A

**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições** Não Conforme

**[RES-6.10] Observações** Manter tampas de inspeção totalmente fechadas

Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Tampas de inspeção no Reservatório São Roque 2 em São José do Rio Pardo

**[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação****Não Conforme****[RES-6.13] Observações**

Instalar tubulação de ventilação com redes de proteção para impedir entrada de insetos

**Fotos de [RES-6.13]**

**Foto 1** - Reservatório São Roque 2 em São José do Rio Pardo

**[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Não Conforme****[RES-6.14] Observações**

Fazer manutenção do reservatório para sanar a rachaduras na estrutura do reservatório

**Fotos de [RES-6.14]**

**Foto 1** - Rachaduras na estrutura do Reservatório São Roque 2 em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.728 - RES. SÃO ROQUE I (São José do Rio Pardo)

**RES. SÃO ROQUE I**

RES. SÃO ROQUE I - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. SÃO ROQUE I - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. José Celentano, 2 - Sao Jose Do Rio Pardo, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 2. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374839, long=-47.3189183, accuracy=13.653

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório são roque 1 #110963887 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                          |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                          |
| Observações Gerais              |                                     |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista Geral do Reservatório São Roque 1 em São José do Rio Pardo

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

N/A

[RES-6.2] Observações

Indicado no Reservatório São Roque 2

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

Fotos de [RES-6.3]



**Foto 1** - Reservatório São Roque 1 em São José do Rio Pardo

**[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



**Foto 1** - Guarda-corpos no Reservatório São Roque 1 em São José do Rio Pardo

**[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

Não Conforme

**[RES-6.7] Observações**

Instalar para-raios no reservatório elevado

Fotos de [RES-6.7]



**Foto 1** - Inexistência de para-raios no Reservatório São Roque 1 em São José do Rio Pardo


**[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

Não Conforme

**[RES-6.9] Observações**

Colocar telas de proteção em todas as aberturas na estrutura do reservatório

Fotos de [RES-6.9]

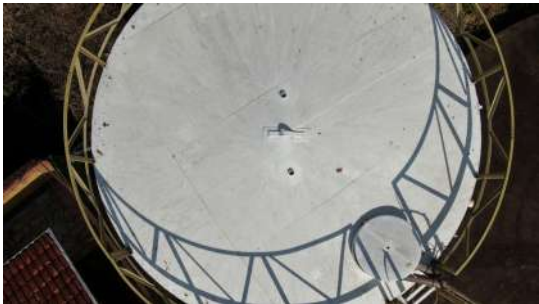

**Foto 1** - Ausência de telas de proteção nas aberturas na estrutura do Reservatório São Roque 1 em São José do Rio Pardo

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

Manter tampas de inspeção totalmente fechadas

Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Tampa de inspeção inadequada no Reservatório São Roque 1 em São José do Rio Pardo

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



**Foto 1** - Reservatório São Roque 1 em São José do Rio Pardo

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.727 - RES. CHUVEIRÃO (São José do Rio Pardo)

RES. CHUVEIRÃO

RES. CHUVEIRÃO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CHUVEIRÃO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. São Vicente, 537 - Jardim Aeroporto, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 537. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374918, long=-47.3189325, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório chuveirao #110963810 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                        |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                        |
| Observações Gerais              |                                   |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista Geral do Reservatório Chuveirão em São José do Rio Pardo

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

## Fotos de [RES-6.1]



**Foto 1** - Área cercada no Reservatório Chuveirão em São José do Rio Pardo

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

Colocar placa com identificação do reservatório e da SAERP na entrada

## Fotos de [RES-6.2]



**Foto 1** - Ausência de identificação no Reservatório Chuveirão em São José do Rio Pardo

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES-6.3] Observações

Sanar vazamentos na parte inferior do reservatório (água empoçada no chão embaixo do reservatório)

## Fotos de [RES-6.3]



**Foto 1** - Vazamentos na parte inferior do Reservatório Chuveirão em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vazamentos na parte inferior do Reservatório Chuveirão em São José do Rio Pardo

**[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada**

**Não Conforme**

**[RES-6.4] Observações**

Instalar guarda-corpo e escadas de acordo com normas de segurança

**Fotos de [RES-6.4]**



**Foto 1** - Reservatório Chuveirão em São José do Rio Pardo

**[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**

**Não Conforme**

**[RES-6.7] Observações**

Instalar para-raio em reservatório elevado

**Fotos de [RES-6.7]**



**Foto 1** - Ausência de Para-raios no Reservatório Chuveirão em São José do Rio Pardo

**[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES-6.9] Observações**

Colocar telas de proteção em todas as aberturas na estrutura do reservatório

**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**

Conforme

**Fotos de [RES-6.10]**

**Foto 1** - Tampas de inspeção no Reservatório  
Chuveirão em São José do Rio Pardo

**[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação**

Conforme

**[RES-6.13] Observações**

Necessário colocar telas de proteção em todas as aberturas na estrutura do reservatório

**Fotos de [RES-6.13]**

**Foto 1** - Tubulação de ventilação no Reservatório  
Chuveirão em São José do Rio Pardo

**[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.724 - RES. ETA CENTRAL 2 (São José do Rio Pardo)

**RES. ETA CENTRAL 2**

RES. ETA CENTRAL 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. ETA CENTRAL 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: Av. Dep. Eduardo Vicente Nasser, 1045 - Centro, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 1045. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374772, long=-47.3189247, accuracy=13.653

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório eta central 2 #110963639 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                            |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                            |
| Observações Gerais              |                                       |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório da ETA Central 2 em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Reservatório da ETA Central 2 em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Reservatório da ETA Central 2 em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Reservatório da ETA Central 2 em São José do Rio Pardo

|                                                                                                                         |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada                                                                         | Conforme                                                                                                                  |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área                                                                           | Conforme                                                                                                                  |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Conforme                                                                                                                  |
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | N/A                                                                                                                       |
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | N/A                                                                                                                       |
| [RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | N/A                                                                                                                       |
| [RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                             | Conforme                                                                                                                  |
| [RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível                                                                          | Não Conforme                                                                                                              |
| [RES-6.11] Observações                                                                                                  | Instalar medidor de nível no reservatório                                                                                 |
| [RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                   | Não Conforme                                                                                                              |
| [RES-6.13] Observações                                                                                                  | Instalar tubulação de ventilação                                                                                          |
| [RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                   | Não Conforme                                                                                                              |
| [RES-6.14] Observações                                                                                                  | Fixar tampa da entrada da tubulação ao reservatório. Fazer a manutenção do reservatório visando sanar as trincas do mesmo |

Fotos de [RES-6.14]



**Foto 1** - Chapa metálica solta no Reservatório da ETA Central 2 em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Trincas na estrutura do Reservatório da ETA Central 2 em São José do Rio Pardo




Foto 3 - Trincas na estrutura do Reservatório da  
ETA Central 2 em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.723 - RES. MARIA BOARO (São José do Rio Pardo)

RES. MARIA BOARO

RES. MARIA BOARO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. MARIA BOARO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)

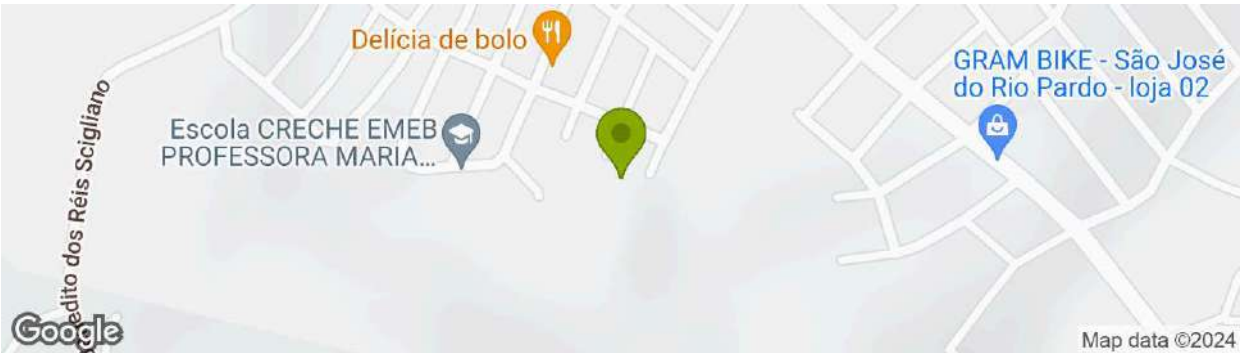

Endereço: R. Luís de Martini, 121, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 121. .  
CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374994, long=-47.3189035, accuracy=13.653

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório Maria boaro #110963595 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                          |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                          |
| Observações Gerais              |                                     |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



**Foto 1** - Vista Geral do Reservatório Maria Boaro em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vista Geral do Reservatório Maria Boaro em São José do Rio Pardo

|                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada | Não Conforme                                                              |
| [RES-6.1] Observações                           | Colocar cerca ao redor do reservatório para impedir o acesso de terceiros |

Fotos de [RES-6.1]



**Foto 1** - Ausência de cerca no Reservatório Maria Boaro em São José do Rio Pardo

|                                                                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área                                                                           | Não Conforme                                                                 |
| [RES-6.2] Observações                                                                                                   | Colocar placa com identificação do reservatório e da SAERP na entrada        |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Conforme                                                                     |
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | N/A                                                                          |
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | N/A                                                                          |
| [RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Não Conforme                                                                 |
| [RES-6.9] Observações                                                                                                   | Colocar telas de proteção em todas as aberturas na estrutura do reservatório |

Fotos de [RES-6.9]



**Foto 1** - Ausencia de telas de proteção nas aberturas na estrutura do Reservatório Maria Boaro em São José do Rio Pardo

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

Colocar tampa de inspeção e mantê-la fechada

Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Ausência de tampa de inspeção no Reservatório Maria Boaro em São José do Rio Pardo

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Retirar materiais de construção e providenciar o corte da grama ao redor do reservatório

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Reservatório Maria Boaro em São José do Rio Pardo




Foto 2 - Reservatório Maria Boaro em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.722 - RES. ETA CASSUCCI II (São José do Rio Pardo)

RES. ETA CASSUCCI II

RES. ETA CASSUCCI II - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. ETA CASSUCCI II - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)

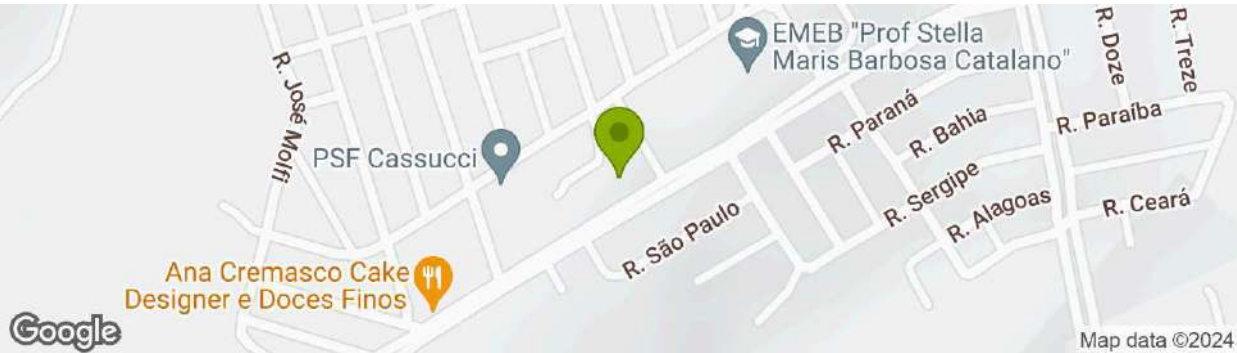

Endereço: Av. dos Bragheta, 75 - Conj. Hab. Eduardo Cassucci, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 75. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374837, long=-47.3189315, accuracy=13.653

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório eta cassuci 2 #110963544 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                            |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                            |
| Observações Gerais              |                                       |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Medidor de nível do Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo

|                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada                                                                         | Conforme                 |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área                                                                           | N/A                      |
| [RES-6.2] Observações                                                                                                   | Indicado na ETA Cassucci |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Conforme                 |
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | N/A                      |
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | N/A                      |
| [RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Conforme                 |
| [RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                             | Conforme                 |
| [RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível                                                                          | Conforme                 |
| [RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação                                                                   | Conforme                 |
| [RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                                                   | Conforme                 |

Novo Item Fiscalizado 10.671 - RES. ETA JOÃO DE SOUZA (São José do Rio Pardo)

RES. ETA JOÃO DE SOUZA

RES. ETA JOÃO DE SOUZA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA JOÃO DE SOUZA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: Av. Independência, 534 - Centro, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 534. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6044627, long=-46.8936046, accuracy=13.653

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório eta João souza #108876267 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                             |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                             |
| Observações Gerais              |                                        |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Reservatório da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Reservatório da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo

|                                                                                                                         |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada                                                                         | Conforme                                                                          |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área                                                                           | N/A                                                                               |
| [RES-6.2] Observações                                                                                                   | Indicado na ETA João de Souza                                                     |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Conforme                                                                          |
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Conforme                                                                          |
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | N/A                                                                               |
| [RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Não Conforme                                                                      |
| [RES-6.9] Observações                                                                                                   | Providenciar telas de proteção em todas as aberturas na estrutura do reservatório |

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Abertura na estrutura do reservatório sem telas de proteção no Reservatório da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo

|                                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| [RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições | Não Conforme                                 |
| [RES-6.10] Observações                                                      | Trocar tampas de inspeção e mantê-la fechada |

Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Tampas de inspeção em más condições no Reservatório da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Tampas de inspeção em más condições no Reservatório da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 3** - Tampas de inspeção em más condições no Reservatório da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo

|                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| [RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível                        | Não Conforme                              |
| [RES-6.11] Observações                                                | Instalar medidor de nível no reservatório |
| [RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação                 | Conforme                                  |
| [RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Conforme                                  |

Novo Item Fiscalizado 10.670 - RES. ETA SANTO ANTONIO I (São José do Rio Pardo)

RES. ETA SANTO ANTONIO I

RES. ETA SANTO ANTONIO I - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA SANTO ANTONIO I - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: Av. Independência, 534 - Centro, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 534. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.6044705, long=-46.8936187, accuracy=13.653

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório eta Santo Antônio #108876210 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                                |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                                |
| Observações Gerais              |                                           |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Reservatório ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Reservatório ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada | Conforme                                               |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área   | N/A                                                    |
| [RES-6.2] Observações                           | Indicado na ETA Santo Antônio                          |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes  | Não Conforme                                           |
| [RES-6.3] Observações                           | Sanar vazamentos ao redor da estrutura do Reservatório |

Fotos de [RES-6.3]



**Foto 1** - Vazamentos na estrutura do Reservatório  
ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vazamentos na estrutura do Reservatório  
ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 3** - Vazamentos na estrutura do Reservatório  
ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

|                                                                                                                         |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Conforme                                                         |
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | N/A                                                              |
| [RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Não Conforme                                                     |
| [RES-6.9] Observações                                                                                                   | Colocar telas em todas as aberturas da estrutura do reservatório |
| [RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                             | Não Conforme                                                     |
| [RES-6.10] Observações                                                                                                  | Trocar tampa de inspeção                                         |

Fotos de [RES-6.10]



**Foto 1** - Tampa de inspeção em condição inadequada no Reservatório ETA Santo Antônio em  
São José do Rio Pardo

|                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| [RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível                        | Não Conforme                              |
| [RES-6.11] Observações                                                | Instalar medidor de nível no reservatório |
| [RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor                         | Conforme                                  |
| [RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação                 | Conforme                                  |
| [RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Conforme                                  |

Novo Item Fiscalizado 10.669 - RES. ETA CENTRAL I (São José do Rio Pardo)

RES. ETA CENTRAL I

RES. ETA CENTRAL I - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)  
Sistema: [RES. ETA CENTRAL I - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: Av. Independência, 534 - Centro, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 534. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6045132, long=-46.8936469, accuracy=13.653

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fiscalizado                     | reservatório eta central #108876149 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                          |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                          |
| Observações Gerais              |                                     |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| [RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização | Conforme |
| Fotos de [RES-6.0]                       |          |



Foto 1 - Reservatório da ETA Central I em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Reservatório da ETA Central I em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Reservatório da ETA Central I em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Reservatório da ETA Central I em São José do Rio Pardo

|                                                                                                                         |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada                                                                         | Conforme                                                                      |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área                                                                           | Conforme                                                                      |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes                                                                          | Conforme                                                                      |
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | N/A                                                                           |
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | N/A                                                                           |
| [RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | N/A                                                                           |
| [RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                             | Não Conforme                                                                  |
| [RES-6.10] Observações                                                                                                  | Trocar tampa de inspeção para que cubra totalmente a abertura do reservatório |

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampas de inspeção inadequadas no Reservatório da ETA Central I em São José do Rio

Pardo

|                                                                       |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível                        | Não Conforme                                                                                     |
| [RES-6.11] Observações                                                | Instalar medidor de nível no reservatório                                                        |
| [RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação                 | Não Conforme                                                                                     |
| [RES-6.13] Observações                                                | Colocar tubulações de ventilação                                                                 |
| [RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Não Conforme                                                                                     |
| [RES-6.14] Observações                                                | Retirar materiais estranho a operação no perímetro do reservatório e descartá-los adequadamente. |

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Materiais estranhos a operação no Reservatório da ETA Central I em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.668 - ETA CENTRAL (São José do Rio Pardo)

ETA CENTRAL

ETA CENTRAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)  
Sistema: [ETA CENTRAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Cel. Alípio Dias, 665 - Centro, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 665. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

**Dados técnicos de localização:** lat=-21.6029139, long=-46.8933873, accuracy=13.653

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Fiscalizado                     | eta central #108874421 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024             |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024             |
| Observações Gerais              |                        |

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - ETA Central em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Controle de parâmetros na ETA Central em São José do Rio Pardo



Foto 3 - EPIs utilizados pelos operadores da ETA Central em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Controle de parâmetros da ETA Central em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Controle de parâmetros da ETA Central em São José do Rio Pardo



Foto 6 - ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 7** - Produtos químicos utilizados na ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 8** - Produtos químicos utilizados na ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 9** - Produtos químicos utilizados na ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 10** - Extintor de incêndio da ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 11** - Lava-olhos da ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 12** - ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 13** - ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 14** - ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 15** - ETA Central em São José do Rio Pardo

**Foto 16** - ETA Central em São José do Rio Pardo**Foto 17** - ETA Central em São José do Rio Pardo**Foto 18** - ETA Central em São José do Rio Pardo**Foto 19** - Extintor de incêndio da ETA Central em São José do Rio Pardo**Foto 20** - Produtos químicos utilizados na ETA Central em São José do Rio Pardo**Foto 21** - Bombas da ETA Central em São José do Rio Pardo**Foto 22** - ETA Central em São José do Rio Pardo**Foto 23** - ETA Central em São José do Rio Pardo**Foto 24** - ETA Central em São José do Rio Pardo**[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo****Não Conforme**

**[ETA-5.2] Observações**Providenciar  
tratamento e  
destinação correta do  
lodo**[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência**

Conforme

**[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)**

Conforme

**[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio**

Conforme

**[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área**

Conforme

**[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA**

Não Conforme

**[ETA-5.7] Observações**Instalar  
macromedidores de  
vazão de entrada e  
saída na ETA**[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás**

N/A

**[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório**

Conforme

**[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas**

Conforme

**[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos**

Conforme

**[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas**

Não Conforme

**Fotos de [ETA-5.12]****Foto 1** - Local sem guarda-corpos na ETA Central  
em São José do Rio Pardo**[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes**

Não Conforme

**Fotos de [ETA-5.13]**



**Foto 1** - Vazamentos nas bombas da ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vazamentos nas bombas da ETA Central em São José do Rio Pardo



**Foto 3** - Vazamentos nas bombas da ETA Central em São José do Rio Pardo

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.14]



**Foto 1** - Extintor de incêndio com validade expirada da ETA Central em São José do Rio Pardo

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Conforme

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETA-5.20] Observações

Aguardando CETESB.  
Enviar para ARES-PCJ  
assim que emitida.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Retirar os materiais estranhos a operação e descarta-los adequadamente. Manter tanque de produtos químicos tampados e verificar se o material do tanque é adequado para locais externos.

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Materiais estranhos a operação da ETA Central em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Materiais estranhos a operação da ETA Central em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Produtos químicos em tanque sem tampa e na parte externa. Materiais estranhos a operação da ETA Central em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Materiais estranhos a operação da ETA Central em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.667 - CAPTAÇÃO STO. ANTONIO (São José do Rio Pardo)

CAPTAÇÃO STO. ANTONIO

CAPTAÇÃO STO. ANTONIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO STO. ANTONIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: Av. M? Aparecida Salgado Braghetta, 1002 - Centro, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 1002. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5967762, long=-46.8963131, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | captação Santo Antônio #108873713 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                        |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                        |
| Observações Gerais              |                                   |

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Captação Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Captação Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Captação Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Captação Santo Antônio em São José do Rio Pardo

[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Conforme

|                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| [CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva                | Não Conforme                          |
| [CSP-3.3] Observações                                              | Providenciar bomba reserva em estoque |
| [CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio                       | Conforme                              |
| [CSP-3.5] - Ausência de identificação da área                      | N/A                                   |
| [CSP-3.5] Observações                                              | Indicado na ETA Santo Antônio         |
| [CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida                   | Conforme                              |
| [CSP-3.8] - Captação de água sem outorga                           | Conforme                              |
| [CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas | Conforme                              |
| [CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes                    | Não Conforme                          |
| [CSP-3.10] Observações                                             | Sanar vazamentos bomba e tubulação    |

## Fotos de [CSP-3.10]



**Foto 1** - Vazamento na bomba de água bruta da Captação Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vazamento na bomba de água bruta da Captação Santo Antônio em São José do Rio Pardo

|                                                         |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| [CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada | Não Conforme                                                                            |
| [CSP-3.11] Observações                                  | Providenciar revisão dos extintores de acordo com o nível, seguindo normas de segurança |

## Fotos de [CSP-3.11]



**Foto 1** - Extintor com validade expirada na Captação Santo Antônio em São José do Rio Pardo

Pardo

[CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[CSP-3.12] Observações

Providenciar guarda-corpos entre a captação e o corpo d'água

Fotos de [CSP-3.12]



Foto 1 - Captação Santo Antônio em São José do Rio Pardo

[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSP-3.14] Observações

Substituir e fixar placa de metal deteriorada e solta na entrada da captação

Fotos de [CSP-3.14]



Foto 1 - Condição insegura pela placa de metal deteriorada e solta na Captação Santo Antônio em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.666 - ETA STO. ANTONIO (São José do Rio Pardo)

ETA STO. ANTONIO

ETA STO. ANTONIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)  
Sistema: [ETA STO. ANTONIO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: Av. Mª Aparecida Salgado Braghetta, 1002 - Centro, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. n° 1002. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5968626, long=-46.8963205, accuracy=13.653

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Fiscalizado                     | santo Antônio #108872531 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024               |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024               |
| Observações Gerais              |                          |

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Entrada da ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Bombas na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Bombas na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Bombas na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 5** - Extintor de incêndio da ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 6** - ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 7** - ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 8** - ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 9** - ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 10** - ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo




**Foto 11** - ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 12** - Lava-olhos da ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 13** - ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

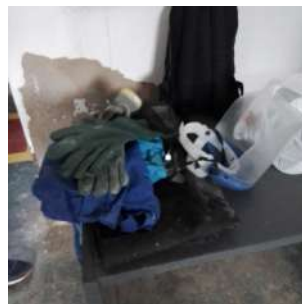

**Foto 14** - EPIs dos operadores da ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 15** - EPIs dos operadores da ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 16** - Laboratório da ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 17** - Laboratório da ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 18** - Tanques de preparo de produtos químicos na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 19** - Produtos químicos utilizados na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 20** - ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 21** - ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 22** - ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

|                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| [ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada                    | Conforme                                             |
| [ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo | Não Conforme                                         |
| [ETA-5.2] Observações                                              | Providenciar tratamento e destinação correta do lodo |
| [ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência                    | Conforme                                             |

|                                                                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| [ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)                                     | Conforme                                                     |
| [ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio                                                              | Conforme                                                     |
| [ETA-5.6] - Ausência de identificação da área                                                             | Não Conforme                                                 |
| [ETA-5.6] Observações                                                                                     | Colocar placa com identificação da ETA e da SAERP na entrada |
| [ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA | Não Conforme                                                 |
| [ETA-5.7] Observações                                                                                     | Instalar macromedidores de vazão de entrada e saída na ETA   |
| [ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás                | N/A                                                          |
| [ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório                                     | Conforme                                                     |
| [ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas                                  | Conforme                                                     |
| [ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos                                                    | Conforme                                                     |


## Fotos de [ETA-5.11]



**Foto 1** - Produtos químicos utilizados na ETA  
Santo Antônio em São José do Rio Pardo

|                                                                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas | Conforme                                                                                                                                                      |
| [ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes                          | Não Conforme                                                                                                                                                  |
| [ETA-5.13] Observações                                                   | Sanar vazamentos das bombas e das paredes dos decantadores e filtros. No caso de água de lubrificação das gaxetas, drenar para local em que não acumule água. |

## Fotos de [ETA-5.13]

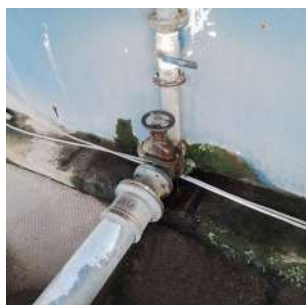

**Foto 1** - Vazamento no registro da ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vazamentos na parede dos tanques na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 3** - Vazamentos e drenagem da lubrificação nas gaxetas inadequadas na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 4** - Vazamentos na parede dos tanques na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 5** - Vazamentos e drenagem da lubrificação nas gaxetas inadequadas na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 6** - Vazamentos e drenagem da lubrificação nas gaxetas inadequadas na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

**Não Conforme**

[ETA-5.14] Observações

Providenciar  
manutenção de acordo  
nível e normas de  
segurança

Fotos de [ETA-5.14]



**Foto 1** - Extintor de incêndio com validade  
expirada na ETA Santo Antônio em São José do  
Rio Pardo

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada Conforme

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada Conforme

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo  
(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez) Conforme

Fotos de [ETA-5.17]



**Foto 1** - Controle de Parâmetros de processo na  
ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados Conforme

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade Conforme

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação  
vencida Não Conforme

[ETA-5.20] Observações Aguardando CETESB.  
Enviar para ARES-PCJ  
assim que emitida.

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos Conforme

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[ETA-5.22] Observações Trocar chapa de metal  
deteriorada e  
providenciar limpeza da  
entrada de água bruta

Fotos de [ETA-5.22]



**Foto 1** - Condição insegura pela chapa de metal deteriorada na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Ausência de limpeza e conservação na ETA Santo Antônio em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.665 - CAPTAÇÃO CENTRAL (São José do Rio Pardo)

CAPTAÇÃO CENTRAL

CAPTAÇÃO CENTRAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO CENTRAL - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Estevão, 515, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 515. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.589847, long=-46.8930564, accuracy=13.653

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Fiscalizado                     | captação eta central #108871789 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                      |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                      |
| Observações Gerais              |                                 |

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Captação Central em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Extintor de incêndio na Captação Central em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Vazamento na bomba da Captação Central em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Vazamento no registro da Captação Central em São José do Rio Pardo

|                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| [CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada                      | Conforme                                            |
| [CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória | Conforme                                            |
| [CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva                  | Conforme                                            |
| [CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio                         | Conforme                                            |
| [CSP-3.5] - Ausência de identificação da área                        | N/A                                                 |
| [CSP-3.5] Observações                                                | Indicado na ETA João de Souza                       |
| [CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida                     | Conforme                                            |
| [CSP-3.8] - Captação de água sem outorga                             | Conforme                                            |
| [CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas   | Conforme                                            |
| [CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes                      | Não Conforme                                        |
| [CSP-3.10] Observações                                               | Sanar vazamentos na bomba e no registro da captação |

Fotos de [CSP-3.10]



**Foto 1** - Vazamento na bomba da Captação  
Central em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vazamento na bomba da Captação  
Central em São José do Rio Pardo



**Foto 3** - Vazamento no registro da Captação  
Central em São José do Rio Pardo

[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[CSP-3.11] Observações

Providenciar revisão dos extintores de acordo com o nível, seguindo normas de segurança

Fotos de [CSP-3.11]



**Foto 1** - Extintor de incêndio com validade expirada na Captação Central em São José do Rio Pardo

[CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Conforme

[CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

CAPTAÇÃO JOÃO DE SOUZA

CAPTAÇÃO JOÃO DE SOUZA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO JOÃO DE SOUZA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Estevão, 515, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 515. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5898361, long=-46.8930497, accuracy=13.653

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fiscalizado                     | captação João de Souza #108870951 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                        |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                        |
| Observações Gerais              |                                   |

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [CSP-3.0]




Foto 1 - Captação João de Souza em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Captação João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 3** - Captação João de Souza em São José do Rio Pardo

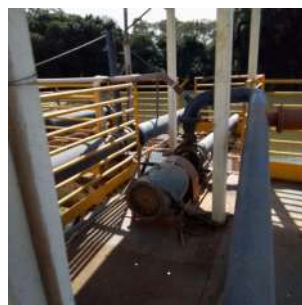

**Foto 4** - Captação João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 5** - Captação João de Souza em São José do Rio Pardo

|                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| [CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada                                          | Conforme                                         |
| [CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória                     | Conforme                                         |
| [CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva                                      | Conforme                                         |
| [CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio                                             | N/A                                              |
| [CSP-3.4] Observações                                                                    | Captação encontra-se dentro da ETA João de Souza |
| [CSP-3.5] - Ausência de identificação da área                                            | N/A                                              |
| [CSP-3.5] Observações                                                                    | Indicado na ETA João de Souza                    |
| [CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida                                         | Conforme                                         |
| [CSP-3.8] - Captação de água sem outorga                                                 | Conforme                                         |
| [CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas                       | Conforme                                         |
| [CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes                                          | Conforme                                         |
| [CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada                                  | N/A                                              |
| [CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada | Conforme                                         |
| [CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água           | Conforme                                         |
| [CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                    | Conforme                                         |

Novo Item Fiscalizado 10.663 - ETA JOÃO SOUZA (São José do Rio Pardo)

ETA JOÃO SOUZA

ETA JOÃO SOUZA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA JOÃO SOUZA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Estevão, 515, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 515. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5898338, long=-46.8930499, accuracy=13.653

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Fiscalizado                     | João de souza #108870419 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024               |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024               |
| Observações Gerais              |                          |

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Entrada da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



Foto 2 - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 3** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 4** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 5** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 6** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 7** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 8** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 9** - Laboratório da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 10** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 11** - Vazamento na bomba na ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 12** - EPIs utilizados pelos operadores na ETA João de Souza em São José do Rio Pardo




**Foto 13** - Tratamento de lodo da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo




**Foto 14** - Laboratório da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 15** - Laboratório da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo

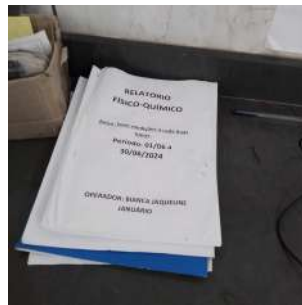

**Foto 16** - Controle de parâmetros da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo

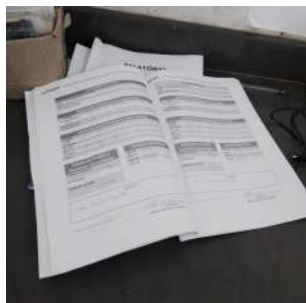

**Foto 17** - Controle de parâmetros da ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 18** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 19** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 20** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 21** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 22** - ETA João de Souza em São José do Rio Pardo

|                                                                                                           |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada                                                           | Conforme                                                                                                                 |
| [ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo                                        | Conforme                                                                                                                 |
| [ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência                                                           | Conforme                                                                                                                 |
| [ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)                                     | Conforme                                                                                                                 |
| [ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio                                                              | Conforme                                                                                                                 |
| [ETA-5.6] - Ausência de identificação da área                                                             | Não Conforme                                                                                                             |
| [ETA-5.6] Observações                                                                                     | Colocar placa com identificação da ETA e da SAERP na entrada                                                             |
| [ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA | Não Conforme                                                                                                             |
| [ETA-5.7] Observações                                                                                     | Instalar macromedidores de vazão de entrada e saída na ETA                                                               |
| [ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás                | N/A                                                                                                                      |
| [ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório                                     | Conforme                                                                                                                 |
| [ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas                                  | Conforme                                                                                                                 |
| [ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos                                                    | Não Conforme                                                                                                             |
| [ETA-5.11] Observações                                                                                    | Os tanques que armazenam produto químico para ficarem exposto no ambiente externo devem ser próprios para este ambiente. |

#### Fotos de [ETA-5.11]



**Foto 1** - Tanque de armazenamento de produto químico exposto ao ambiente externo na ETA João de Souza em São José do Rio Pardo

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas | Conforme     |
| [ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes                          | Não Conforme |

**[ETA-5.13] Observações**

Sanar vazamentos nos registros, bombas e estruturas dos tanques

**Fotos de [ETA-5.13]**

**Foto 1** - Vazamento no registro e na estrutura dos tanques na ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vazamento na bomba na ETA João de Souza em São José do Rio Pardo



**Foto 3** - Vazamento na bomba na ETA João de Souza em São José do Rio Pardo

|                                                                                                                              |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada</b>                                                               | Conforme                                                   |
| <b>[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada</b>                                                                    | Conforme                                                   |
| <b>[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada</b>                                                            | Conforme                                                   |
| <b>[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)</b> | Conforme                                                   |
| <b>[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados</b>                                                  | Conforme                                                   |
| <b>[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade</b>                                                                  | Conforme                                                   |
| <b>[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida</b>                                           | Não Conforme                                               |
| <b>[ETA-5.20] Observações</b>                                                                                                | Aguardando CETESB. Enviar para ARES-PCJ assim que emitida. |
| <b>[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos</b>                                                                               | Conforme                                                   |
| <b>[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança</b>                                                 | Conforme                                                   |

Novo Item Fiscalizado 10.662 - RES. ETA CASSUCCI I (São José do Rio Pardo)

RES. ETA CASSUCCI I

RES. ETA CASSUCCI I - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA CASSUCCI I - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Prof. J Prado, 329 - Conj. Hab. Eduardo Cassucci, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 329. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6096982, long=-46.9320293, accuracy=13.653

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Fiscalizado                     | 1 milhão canussi #108869229 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024                  |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024                  |
| Observações Gerais              |                             |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| [RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização | Conforme                    |
| [RES-6.0] Observações                    | Reservatórios são separados |

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Vazamento na bomba de água tratada do Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 7 - Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo



Foto 8 - Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada | Conforme                 |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área   | N/A                      |
| [RES-6.2] Observações                           | Indicado na ETA Cassucci |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes  | Não Conforme             |
| [RES-6.3] Observações                           | Sanar vazamento          |

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamento na bomba de água tratada do Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo

|                                                                                                                         |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada                                 | Conforme                                    |
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados                                                        | N/A                                         |
| [RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Conforme                                    |
| [RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições                                             | Não Conforme                                |
| [RES-6.10] Observações                                                                                                  | Trocar tampa de inspeção e mantê-la fechada |

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção inadequada no Reservatório Cassucci II em São José do Rio Pardo

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| [RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível                        | Conforme |
| [RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor                         | Conforme |
| [RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação                 | Conforme |
| [RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Conforme |

Novo Item Fiscalizado 10.661 - ETA CASSUCCI (São José do Rio Pardo)

ETA CASSUCCI

ETA CASSUCCI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)  
Sistema: [ETA CASSUCCI - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Prof. J Prado, 329 - Conj. Hab. Eduardo Cassucci, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 329. . CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6095006, long=-46.931856, accuracy=13.653

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Fiscalizado                     | cassuci #108867574 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024         |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024         |
| Observações Gerais              |                    |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Constatações (Fiscalização na ETA)       |                   |
| [ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização | Conforme          |
| [ETA-5.0] Observações                    | não há floculacao |

Fotos de [ETA-5.0]



**Foto 1** - Entrada da ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



**Foto 3** - Tanques de preparo de produtos químicos na ETA Cassucci em São José do Rio

Pardo



**Foto 4** - Armazenamento de produtos químicos na ETA Cassucci em São José do Rio Pardo




**Foto 5** - Armazenamento de produtos químicos na ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



**Foto 6** - Lava-olhos de emergência na ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



**Foto 7** - Equipamentos de laboratório na ETA Cassucci em São José do Rio Pardo

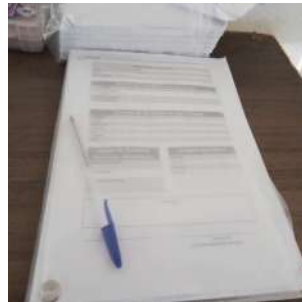

**Foto 8** - Controle de análises na ETA Cassucci em São José do Rio Pardo




**Foto 9** - EPIs utilizadas pela operação da ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



**Foto 10** - Extintor de incêndio na ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



**Foto 11** - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo

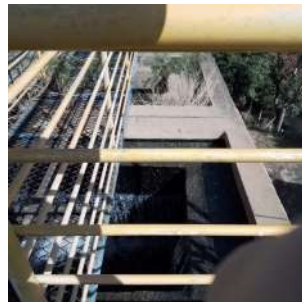

**Foto 12** - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



Foto 13 - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



Foto 14 - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



Foto 15 - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



Foto 16 - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



Foto 17 - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



Foto 18 - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



Foto 19 - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo



Foto 20 - ETA Cassucci em São José do Rio Pardo

|                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| [ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada                       | Conforme                                             |
| [ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo    | Não Conforme                                         |
| [ETA-5.2] Observações                                                 | Providenciar tratamento e destinação correta do lodo |
| [ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência                       | Conforme                                             |
| [ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.) | Conforme                                             |

|                                                                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio                                                              | Conforme                                                      |
| [ETA-5.6] - Ausência de identificação da área                                                             | Não Conforme                                                  |
| [ETA-5.6] Observações                                                                                     | Colocar placa com identificação da ETA e da SAERP na entrada  |
| [ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA | Não Conforme                                                  |
| [ETA-5.7] Observações                                                                                     | Instalar macromedidores de vazão de entrada e saída na ETA    |
| [ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás                | N/A                                                           |
| [ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório                                     | Conforme                                                      |
| [ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas                                  | Conforme                                                      |
| [ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos                                                    | Conforme                                                      |
| [ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas                                  | Conforme                                                      |
| [ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes                                                           | Conforme                                                      |
| [ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada                                                   | Não Conforme                                                  |
| [ETA-5.14] Observações                                                                                    | Providenciar manutenção de acordo nível e normas de segurança |

## Fotos de [ETA-5.14]



**Foto 1** - Extintor de incêndio com prazo vencido  
na ETA Cassucci em São José do Rio Pardo

|                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada                                                                    | Conforme |
| [ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada                                                            | Conforme |
| [ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez) | Conforme |
| [ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados                                                  | Conforme |
| [ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade                                                                  | Conforme |

|                                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida | Não Conforme                                                  |
| [ETA-5.20] Observações                                                      | Aguardando CETESB.<br>Enviar para ARES-PCJ assim que emitida. |
| [ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos                                     | Conforme                                                      |
| [ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança       | Conforme                                                      |


Novo Item Fiscalizado 10.660 - CAPTAÇÃO REPRESA (São José do Rio Pardo)

CAPTAÇÃO REPRESA

CAPTAÇÃO REPRESA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO REPRESA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)

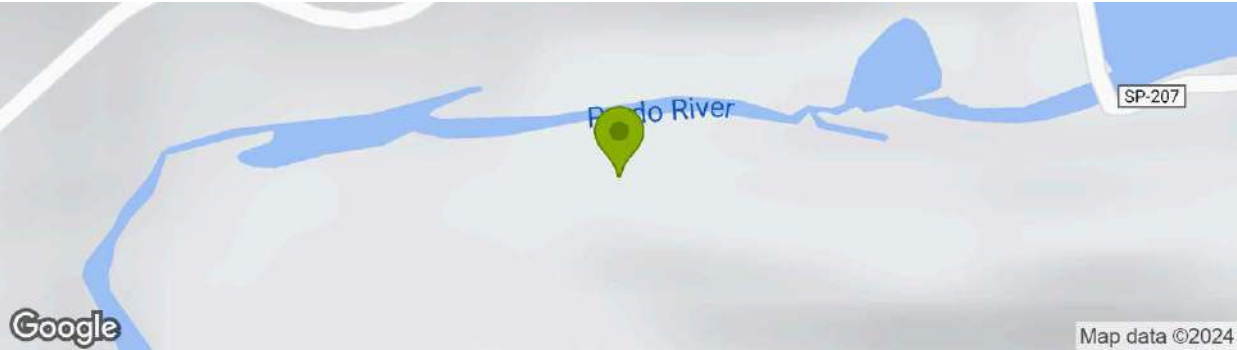

Endereço: 92VW+RC, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6054035, long=-46.9539485, accuracy=13.653

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Fiscalizado                     | cassuci #108866848 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024         |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024         |
| Observações Gerais              |                    |

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| [CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização | Conforme |
| Fotos de [CSP-3.0]                       |          |




**Foto 1** - Entrada da Captação represa em São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Captação represa em São José do Rio Pardo



**Foto 3** - Vazamento na bomba da Captação represa em São José do Rio Pardo

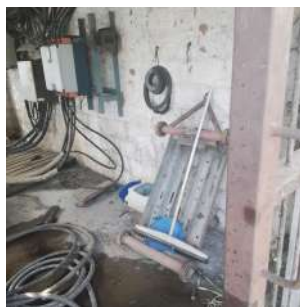

**Foto 4** - Materiais estranhos à operação na Captação represa em São José do Rio Pardo



**Foto 5** - Vazamento na bomba da Captação represa em São José do Rio Pardo



**Foto 6** - Captação represa em São José do Rio Pardo

[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[CSP-3.4] Observações

Providenciar extintor de incêndio de acordo com os riscos identificados no local e com as normas de segurança

[CSP-3.5] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSP-3.5] Observações

Colocar placa com identificação da captação e da SAERP na entrada

[CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida

Conforme


|                                                                                          |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [CSP-3.8] - Captação de água sem outorga                                                 | Conforme                                                                                                             |
| [CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas                       | Conforme                                                                                                             |
| [CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes                                          | Não Conforme                                                                                                         |
| [CSP-3.10] Observações                                                                   | Sanar vazamento da bomba                                                                                             |
| [CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada                                  | N/A                                                                                                                  |
| [CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada | Não Conforme                                                                                                         |
| [CSP-3.12] Observações                                                                   | Instalar guarda-corpos na escada de acesso e nos locais próximos a água da represa de acordo com normas de segurança |
| [CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água           | Conforme                                                                                                             |
| [CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                    | Não Conforme                                                                                                         |
| [CSP-3.14] Observações                                                                   | Retirar materiais estranhos a operação e descartá-los adequadamente                                                  |

Novo Item Fiscalizado 10.659 - CAPTAÇÃO SYLOS (São José do Rio Pardo)

CAPTAÇÃO SYLOS

CAPTAÇÃO SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)  
Sistema: [CAPTAÇÃO SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)

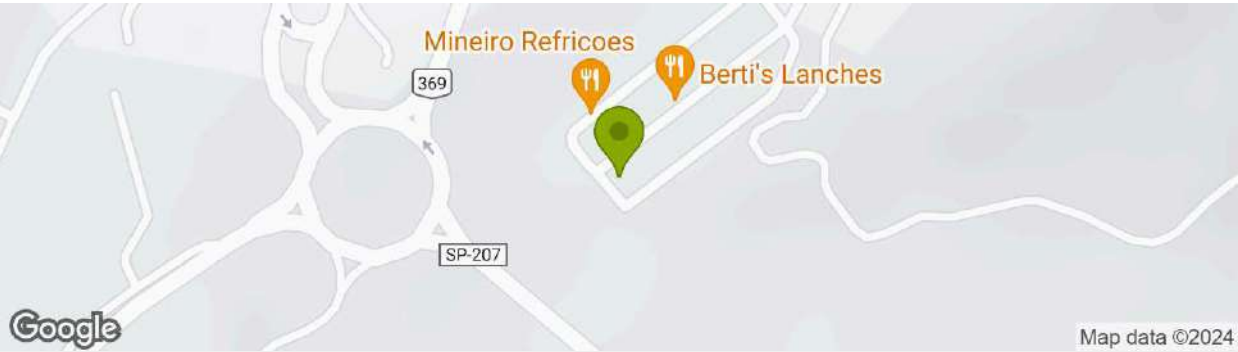

Endereço: R. Roque Pelegrino, 537, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 537. .  
CEP: 13720-000 / Cidade: São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6286914, long=-46.89503, accuracy=13.653

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Fiscalizado                     | sylos #108864686 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024       |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024       |
| Observações Gerais              |                  |

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Vista da Captação Sylos em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista da Captação Sylos em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Tubulação de captação de água bruta na Captação Sylos em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Painel de energia na Captação Sylos em São José do Rio Pardo



Foto 5 - Materiais estranhos à operação naCaptação Sylos em São José do Rio Pardo



Foto 6 - Materiais estranhos à operação naCaptação Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 7** - Drenagem inadequada da água de lubrificação de gaxetas na Captação Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 8** - Captação Sylos em São José do Rio Pardo

|                                                                      |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada                      | Conforme                                                                                                    |
| [CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória | Conforme                                                                                                    |
| [CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva                  | Conforme                                                                                                    |
| [CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio                         | Não Conforme                                                                                                |
| [CSP-3.4] Observações                                                | Colocar dentro do estabelecimento extintor de incêndio classe adequada aos riscos                           |
| [CSP-3.5] - Ausência de identificação da área                        | Não Conforme                                                                                                |
| [CSP-3.5] Observações                                                | Colocar placa com identificação da captação e da SAERP na entrada                                           |
| [CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida                     | Não Conforme                                                                                                |
| [CSP-3.7] Observações                                                | Outorga pendente no DAEE. Enviar a ARES-PCJ assim que emitida.                                              |
| [CSP-3.8] - Captação de água sem outorga                             | Conforme                                                                                                    |
| [CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas   | Não Conforme                                                                                                |
| [CSP-3.9] Observações                                                | Água de lubrificação da gaxete deve ser encaminhada e descartada adequadamente para se evitar o empoçamento |

Fotos de [CSP-3.9]



**Foto 1** - Drenagem inadequada da água de lubrificação de gaxetas na Captação Sylos em São José do Rio Pardo

|                                                                                          |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| [CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes                                          | Conforme                                                            |
| [CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada                                  | N/A                                                                 |
| [CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada | N/A                                                                 |
| [CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água           | Conforme                                                            |
| [CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança                    | Não Conforme                                                        |
| [CSP-3.14] Observações                                                                   | Retirar materiais estranhos a operação e descartá-los adequadamente |

Fotos de [CSP-3.14]



**Foto 1** - Materiais estranhos à operação na Captação Sylos em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.658 - RES. ETA DOMINGOS DE SYLLOS (São José do Rio Pardo)

RES. ETA DOMINGOS DE SYLLOS

RES. ETA DOMINGOS DE SYLLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ETA DOMINGOS DE SYLLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)



Endereço: R. Profa. Silvia Martins Silveira de Silos, 125, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 125. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6243477, long=-46.8914779, accuracy=13.653

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Fiscalizado                     | sylls #108861343 |
| Data de início da fiscalização  | 26/06/2024       |
| Data de término da fiscalização | 26/06/2024       |
| Observações Gerais              |                  |

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo



Foto 2 - Vista do Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo



Foto 3 - Vista do Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo



Foto 4 - Saída da água tratada do Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo



**Foto 5** - Bomba de água tratada do Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo



**Foto 6** - Vista do Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo

|                                                                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.1] - A área não está devidamente cercada                                         | Conforme                                                         |
| [RES-6.2] - Ausência de identificação da área                                           | N/A                                                              |
| [RES-6.2] Observações                                                                   | Indicado na ETA Domingos de Syllos                               |
| [RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes                                          | Conforme                                                         |
| [RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada | Não Conforme                                                     |
| [RES-6.4] Observações                                                                   | Instalar guarda-corpo e escada de acordo com normas de segurança |

Fotos de [RES-6.4]



**Foto 1** - Guarda-corpo inadequado no Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo

|                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados | Não Conforme                               |
| [RES-6.7] Observações                                            | Instalar para-raio em reservatório elevado |

Fotos de [RES-6.7]



**Foto 1** - Ausência de para-raios do Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo

**[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

**Não Conforme**

**[RES-6.9] Observações**

Colocar telas em todas as aberturas da estrutura do reservatório

**Fotos de [RES-6.9]**



**Foto 1** - Inexistência de telas de proteção no Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo

**[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**

**Não Conforme**

**[RES-6.10] Observações**

Colocar tampa de inspeção e mantê-la fechada

**Fotos de [RES-6.10]**



**Foto 1** - Ausência de tampa de inspeção no Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo

José do Rio Pardo

|                                                                       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| [RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível                        | Não Conforme                                                        |
| [RES-6.11] Observações                                                | Instalar medidor de nível no reservatório                           |
| [RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor                         | Conforme                                                            |
| [RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação                 | Conforme                                                            |
| [RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança | Não Conforme                                                        |
| [RES-6.14] Observações                                                | Retirar materiais estranhos à operação e descarta-los adequadamente |

Fotos de [RES-6.14]




**Foto 1** - Materiais estranhos à operação no Reservatório da ETA Domingos de Syllos em São José do Rio Pardo

Novo Item Fiscalizado 10.657 - ETA SYLOS (São José do Rio Pardo)

ETA SYLOS

ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)  
Sistema: [ETA SYLOS - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO](#)

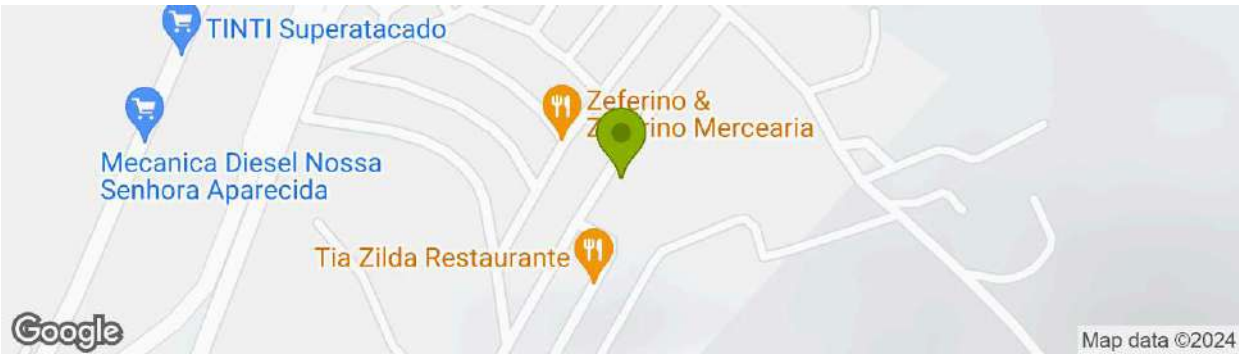

Endereço: R. Profa. Silvia Martins Silveira de Silos, 105, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil. nº 105. . **CEP:** 13720-000 / **Cidade:** São José do Rio Pardo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.624023, long=-46.8915585, accuracy=13.653

Fiscalizado syllos #108859533

Data de início da fiscalização 26/06/2024

Data de término da fiscalização 26/06/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Entrada da ETA Sylos em São José do Rio Pardo



Foto 2 - ETA Sylos em São José do Rio Pardo



Foto 3 - ETA Sylos em São José do Rio Pardo



Foto 4 - ETA Sylos em São José do Rio Pardo




Foto 5 - Dosagem de produtos químicos na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 6** - Dosagem de produtos químicos na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 7** - Equipamentos de laboratório na ETA Sylos em São José do Rio Pardo

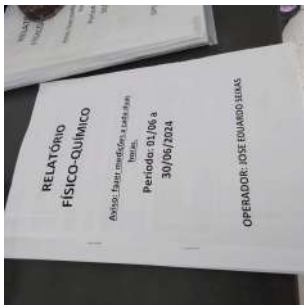

**Foto 8** - Controle de análises na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 9** - Lava-olhos na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 10** - Extintores de incêndio na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 11** - Extintor de incêndio na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 12** - Dosagem de produtos químicos na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 13** - Dosagem de produtos químicos na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 14** - ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 15** - ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 16** - Filtros e decantadores na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 18** - Filtros e decantadores na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 17** - Filtros e decantadores na ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 19** - ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 20** - ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 21** - ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 22** - ETA Sylos em São José do Rio Pardo



**Foto 23** - ETA Sylos em São José do Rio Pardo

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

**[ETA-5.2] Observações**

Tratar e destinar corretamente o lodo gerado pelo tratamento de água

**[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência**

Conforme

**[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)**

Conforme

**Fotos de [ETA-5.4]**

**Foto 1** - EPIs dos operadores na ETA Sylos em São José do Rio Pardo

**[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio**

Conforme

**[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área**

Não Conforme

**[ETA-5.6] Observações**

Colocar placa identificando a ETA e a SAERP na entrada

**[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA**

Não Conforme

**[ETA-5.7] Observações**

Instalar macromedidores de vazão na entrada e saída da ETA

**[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás**

N/A

**[ETA-5.8] Observações**

hipoclorito de sódio

**[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório**

Conforme

**Fotos de [ETA-5.9]**

**Foto 1** - Laboratório na ETA Sylos em São José do Rio Pardo

**[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas****Conforme****[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos****Conforme****Fotos de [ETA-5.11]**

**Foto 1** - Estocagem de produtos químicos na ETA  
Sylos em São José do Rio Pardo

**[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas****Não Conforme****[ETA-5.12] Observações**

Instalar guarda-corpos  
ao redor dos filtros e  
decantadores de  
acordo com normas de  
segurança

**Fotos de [ETA-5.12]**

**Foto 1** - Filtros e decantadores na ETA Sylos em  
São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Filtros e decantadores na ETA Sylos em  
São José do Rio Pardo

**[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes****Não Conforme****[ETA-5.13] Observações**

Sanar vazamentos das  
bombas e tubulações

**Fotos de [ETA-5.13]**



**Foto 1** - Vazamento na bomba na ETA Sylos em  
São José do Rio Pardo



**Foto 2** - Vazamento na tubulação na ETA Sylos  
em São José do Rio Pardo

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[ETA-5.14] Observações

Providenciar revisão  
dos extintores de  
acordo com o nível,  
seguindo normas de  
segurança

Fotos de [ETA-5.14]



**Foto 1** - Extintor de incêndio na ETA Sylos em  
São José do Rio Pardo

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme


[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo  
(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]

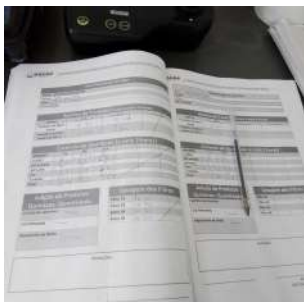

**Foto 1** - Controle de análises na ETA Sylos em  
São José do Rio Pardo

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Não Conforme

**[ETA-5.18] Observações**

Nivelar os vertedores  
do decantador, visando  
a distribuição  
homogênea da vazão e  
do tratamento da água

**Fotos de [ETA-5.18]**

**Foto 1** - Vertedores de água desnivelados na ETA  
Sylos em São José do Rio Pardo no decantador

**[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade**

Conforme

**[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida**

Não Conforme

**[ETA-5.20] Observações**

Aguardando CETESB.  
Enviar para ARES-PCJ  
assim que emitida.

**[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos**

Conforme

**[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

Não Conforme

**[ETA-5.22] Observações**

Realizar o corte da  
grama e descartar os  
materiais  
adequadamente

**Aline Aparecida Antunes Cornetti**

*Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental*

E-mail: [aline@arespcj.com.br](mailto:aline@arespcj.com.br)

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

[www.arespcj.com.br](http://www.arespcj.com.br)

(editado 8 vezes - última modificação: 13/08/2024 08:28:32)

É base de:

Auto de Notificação 139/2024 - Fiscalização Programada

Este item foi mencionado em:

Memorando 296/2024 - Relatório de fiscalização programada SJRP

Ofício 1.127/2024 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 236/2024 - Fiscalização Programada

Documentos\_Solicitados\_ARES\_PCJ\_ETAs\_SAERP.pdf (17,22 MB)

5 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

|                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/08/2024 14:40:41 | Aline Aparecida Antunes Cornetti <span>D1</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 10.670..</a>                                                                                                   |
| 12/08/2024 14:41:29 | Aline Aparecida Antunes Cornetti <span>D1</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 10.734..</a>                                                                                                   |
| 12/08/2024 14:43:46 | Aline Aparecida Antunes Cornetti <span>D1</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 10.735..</a>                                                                                                   |
| 13/08/2024 08:26:04 | Aline Aparecida Antunes Cornetti <span>D1</span> realizou uma edição no item mencionado <a href="#">Novo Item Fiscalizado 10.667..</a>                                                                                                   |
| 13/08/2024 08:29:31 | Aline Aparecida Antunes Cornetti <span>D1</span> emitiu o <a href="#">Auto de Notificação 139/2024</a> a partir deste documento.                                                                                                         |
| 13/08/2024 08:30:48 | Aline Aparecida Antunes Cornetti <span>D1</span> assinou digitalmente <b>Relatório de Fiscalização 155/2024</b> com o certificado <b>ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI</b> CPF 401.XXX.XXX-19 conforme <a href="#">MP nº 2.200/2001</a> . |

|                                                                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tramitação 1- 155/2024</b><br>13/08/2024 08:31<br>(Encaminhado)<br><br>Aline C. <span>D1</span> | Por favor, para providências<br><br><div>Philippe Ibrahim Ahmed - DTO</div><br>Obrigada |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.  
CC

—  
**Aline Aparecida Antunes Cornetti**

*Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental*

*E-mail: [aline@arespcj.com.br](mailto:aline@arespcj.com.br)*

*Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)*

[www.arespcj.com.br](http://www.arespcj.com.br)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

13/08/2024 08:31:33

E-mail para [philippe@arespcj.com.br](mailto:philippe@arespcj.com.br)

E-mail entregue (1) ➡

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 24/09/2025 17:06:25 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

1Doc