

**Relatório de Fiscalização 172/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
938.217.241.852.856.532

Arespcj

Município

Saeec - Engenheiro Coelho

CC

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

20/08/2024 17:21

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO**PRESTADOR: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ENGENHEIRO COELHO (SAEEC)**

Verificação de Não Conformidades nos sistemas de água

Americana, agosto de 2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

Prefeito: Zeedivaldo Alves de Miranda

Endereço: Rua Domingos Franco de Oliveira, nº 1.645, Paço Municipal Francisco Forner

Telefone: (19) 3857-8000

E-mail: prefeitozeedivaldo@pmec.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1.241/2021, de 11/06/2021

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SAEEC)

Responsável legal: Anderson Luis Guidotti

Endereço: Rua José Correia de Oliveira, nº 120 – Bairro Loteamento Jordina Olivério

Telefone: (19) 3857-8282 / (19) 99828-6062

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Cristiane de Farias - Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas - Coordenador de Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Vinicius Nunes Ferreira de Camargo - Engenheiro Ambiental

3. FISCALIZAÇÃO

Em 12/08/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO JOÃO FÁVERO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO UNIVERSITÁRIO 1 - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO UNIVERSITÁRIO 2 - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato

POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO JOÃO FÁVERO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO UNIVERSITÁRIO 1 - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO UNIVERSITÁRIO 2 - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
ELEVATÓRIA CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO JOÃO FÁVERO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO UNIVERSITÁRIO 1 - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO UNIVERSITÁRIO 2 - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ELEVATÓRIA CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO JOÃO FÁVERO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO RESERVATÓRIOS - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO UNIVERSITÁRIO 1 - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO UNIVERSITÁRIO 2 - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

RES. MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. UNIVERSITÁRIO 300 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
ELEVATÓRIA CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO JOÃO FÁVERO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.9	Ausência de tubo de medição de nível	Em até 180 dias
POÇO JOÃO FÁVERO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias

POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES ELEVADO 1	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. UNIVERSITÁRIO 300 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. UNIVERSITÁRIO 300 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato

RES. UNIVERSITÁRIO 300 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES. UNIVERSITÁRIO 300 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estação elevatória de água tratada

Novo Item Fiscalizado 10.917 - ELEVATÓRIA CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

ELEVATÓRIA CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO

ELEVATÓRIA CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [ELEVATÓRIA CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO](#)



Endereço: R. Domingos Franco de Oliveira, 632 - Parque das Industrias, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 632. . CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.491766, long=-47.2195158, accuracy=13.653

Fiscalizado	Elevatória Cisterna #113786330
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	Elevatória adjacente ao reservatório semienterrado (Reservatório Cisterna). Recalca a água do Res. Cisterna para os reservatórios elevados.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Bombas da elevatória



Foto 2 - Vala em que está localizada a elevatória



Foto 3 - Recalque da elevatória



Foto 4 - Bombas da elevatória

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio Não Conforme

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área**Não Conforme****[EEA-4.5] Observações**

Instalar placa de identificação referente à elevatória.

Fotos de [EEA-4.5]

Foto 1 - Placa de identificação dos reservatórios.
Não há identificação da existência de elevatória no local.

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Não Conforme****[EEA-4.10] Observações**

Instalar acesso adequado às bombas da elevatória.

Fotos de [EEA-4.10]

Foto 1 - Acesso precário, com risco de queda.
Como alternativa, o operador relatou que utiliza uma escada removível de madeira.

Captações subterrâneas

Novo Item Fiscalizado 10.907 - POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO

POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO RESIDENCIAL SONHO MEU - ENGENHEIRO COELHO](#)



Endereço: R. Moacyr Pinheiro, 60 - Jardim Sao Paulo, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 60. . **CEP:** 13165-000 / **Cidade:** Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.484772, long=-47.2061881, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Sonho Meu #113769217
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Macromedidor de vazão



Foto 3 - Torneira de coleta de água bruta



Foto 4 - Cavalete do poço



Foto 5 - Tubo de medição de nível

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Não Conforme
[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[CSB-2.12] Observações	Consertar vazamento no registro

Fotos de [CSB-2.12]



Foto 1 - Vazamento no registro



Foto 2 - Vazamento no registro

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.909 - POÇO SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

POÇO SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO

POÇO SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO](#)

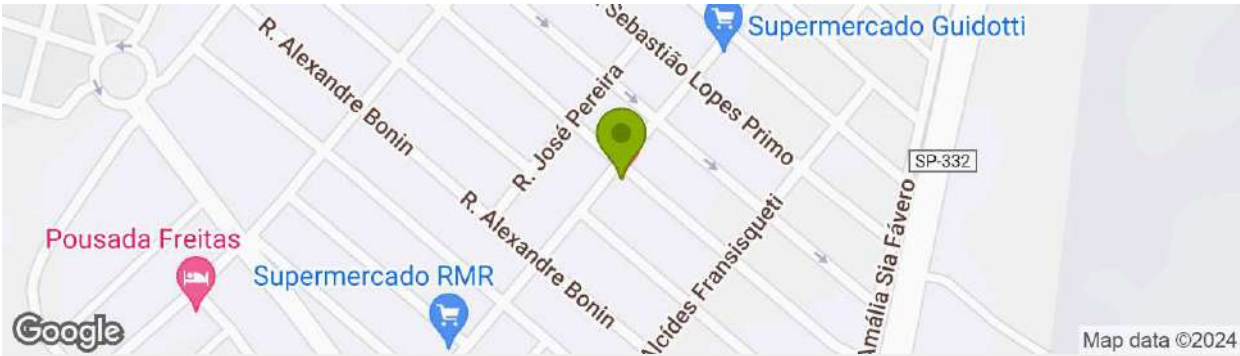

Endereço: R. João Olivério de Moraes, 562 - L Jordina Olivério, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 562. . CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4922051, long=-47.2062663, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Sebastião Olivério #113772507
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	A água é encaminhada para o Reservatório Sebastião Olivério, localizado na mesma área do poço.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cavalete do poço



Foto 2 - Cavalete do poço



Foto 3 - Laje de proteção

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB-2.2] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB-2.3] Observações

Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

N/A

[CSB-2.4] Observações

Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor

N/A

[CSB-2.6] Observações

Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível

N/A

[CSB-2.9] Observações

Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

Fotos de [CSB-2.9]

Foto 1 - Abertura para o tubo, mas conforme relatório 166/2023 não há tubulação instalada.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

N/A

[CSB-2.11] Observações

Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

N/A

[CSB-2.14] Observações

Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB-2.15] Observações

Não conformidade
vencida, apontada no
Relatório de
Fiscalização 166/2023.
Há suporte, mas
nenhum produto é
aplicado.

Fotos de [CSB-2.15]



Foto 1 - Suporte para equipamento de cloração/fluoretação.



Foto 2 - Suporte para equipamento de cloração/fluoretação.

Novo Item Fiscalizado 10.910 - POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO

POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO](#)



Endereço: R. Gumercindo Fávero, 82, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 82. . CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4963636, long=-47.2052238, accuracy=13.653

Fiscalizado Poço Mariza Franco #113774308

Data de início da fiscalização 12/08/2024

Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	Poço localizado dentro da área da escola Mariza Franco.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cercamento



Foto 2 - Laje de proteção



Foto 3 - Torneira de coleta de água bruta



Foto 4 - Cavalete do poço

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	Não Conforme

Fotos de [CSB-2.6]



Foto 1 - Cavalete sem macromedidor

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	Não Conforme
--	--------------

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Cavelete sem tubo de medição de nível

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Não Conforme
[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Não Conforme

Fotos de [CSB-2.15]

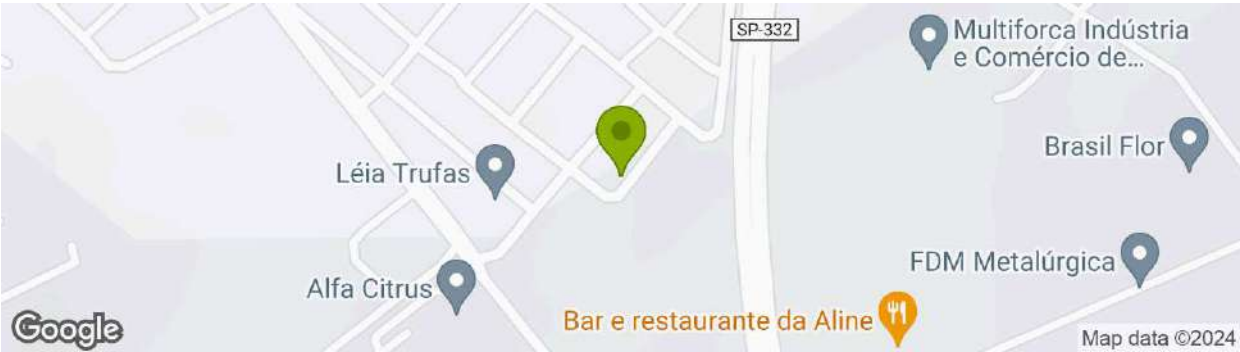


Foto 1 - Suporte para cloração/fluoretação instalado, mas não há aplicação

Novo Item Fiscalizado 10.911 - POÇO JOÃO FÁVERO - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

POÇO JOÃO FÁVERO - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO JOÃO FÁVERO - ENGENHEIRO COELHO](#)



Endereço: R. Benedito Neves de Oliveira, 401, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 401. .
CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.496857, long=-47.2051165, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço João Fávero #113776867
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Cercamento da área



Foto 3 - Laje de proteção



Foto 4 - Torneira para coleta de água bruta



Foto 5 - Dosador de cloro e flúor e macromedidor



Foto 6 - Cavalete do poço

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	Não Conforme
[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.913 - POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO

POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO](#)

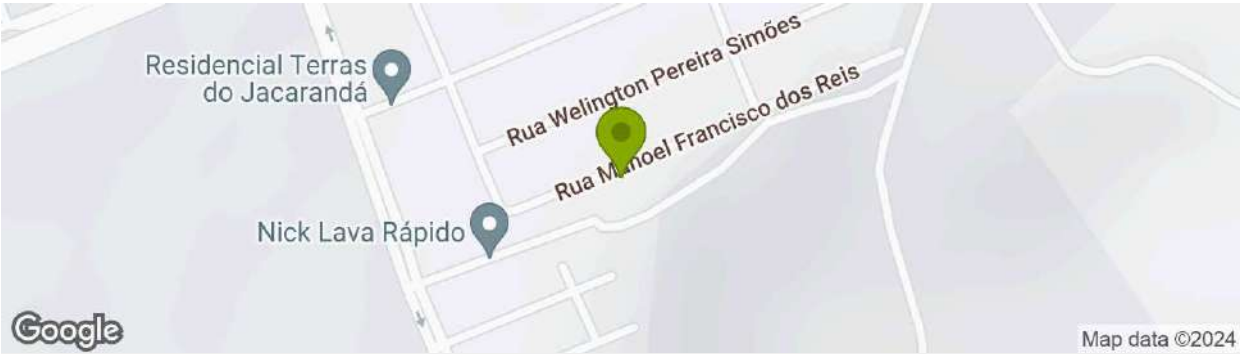

Endereço: Rua Um, 120 - Recanto Da Vinci, Eng. Coelho - SP, 13449-899, Brasil. nº 120. . **CEP:** 13449-899 / **Bairro:** Recanto Da Vinci / **Cidade:** Engenheiro Coelho, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.4785014, long=-47.162565, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço da Vinci #113779053
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cercamento



Foto 2 - Laje de proteção



Foto 3 - Macromedidor de vazão



Foto 4 - Cavalete do poço



Foto 5 - Painel elétrico

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Não Conforme
[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	Não Conforme

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Ausência de tubo de medição de nível

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.914 - POÇO UNIVERSITÁRIO 1 (Engenheiro Coelho)

POÇO UNIVERSITÁRIO 1

POÇO UNIVERSITÁRIO 1 - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO UNIVERSITÁRIO 1 - ENGENHEIRO COELHO](#)



Endereço: Rua Professora Rosana Ehrhardt Vargas, 198, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil.
nº 198. . **CEP:** 13165-000 / **Cidade:** Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4906599, long=-47.1610283, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Universitário 1 #113780543
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	Poço localizado na mesma área dos reservatórios de 300 m³ e 70 m³ do bairro universitário, para onde é encaminhada a água captada.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cavalete do poço



Foto 2 - Tubo de medição de nível



Foto 3 - Macromedidor de vazão



Foto 4 - Torneira para coleta de água bruta



Foto 5 - Dosador de cloro e flúor



Foto 6 - Laje de proteção

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 10.915 - POÇO UNIVERSITÁRIO 2 (Engenheiro Coelho)

POÇO UNIVERSITÁRIO 2

POÇO UNIVERSITÁRIO 2 - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO UNIVERSITÁRIO 2 - ENGENHEIRO COELHO](#)

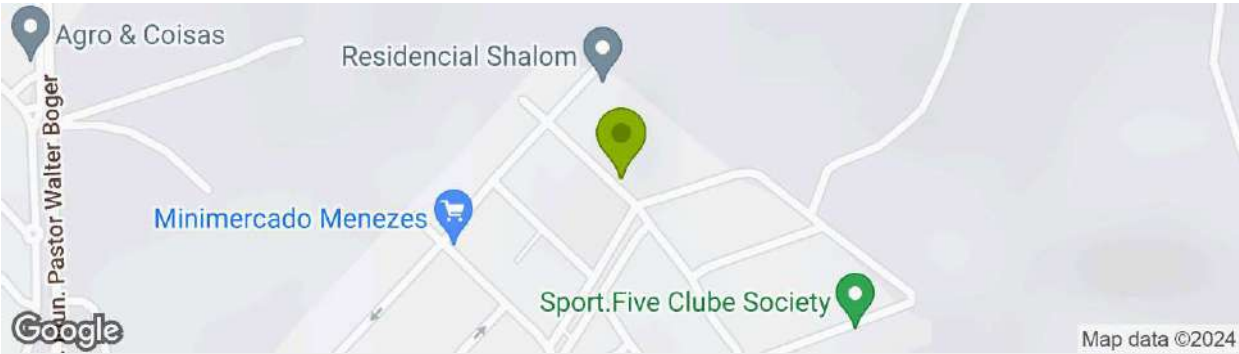

Endereço: Rua Lery de Souza Duarte, 627 - Parque Universitário, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 627. . CEP: 13165-000 / Bairro: Parque Universitário / Cidade: Engenheiro Coelho, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.487217, long=-47.1583166, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Universitário 2 #113785121
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	A água do poço é direcionada para os reservatórios de 300 m³ e 70 m³ do bairro universitário.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cercamento



Foto 2 - Laje de proteção



Foto 3 - Tubo de medição de nível



Foto 4 - Macromedidor de vazão



Foto 5 - Dosador de cloro e flúor



Foto 6 - Torneira para coleta de água bruta

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Não Conforme
[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.916 - POÇO ALMOXARIFADO - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

POÇO ALMOXARIFADO - ENGENHEIRO COELHO

POÇO ALMOXARIFADO - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ALMOXARIFADO - ENGENHEIRO COELHO](#)



Endereço: R. Jose Gazotto Sobrinho, 223 - Parque das Industrias, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 223. . **CEP:** 13165-000 / **Cidade:** Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4894737, long=-47.2178231, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Almojarifado #113785743
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cercamento da área



Foto 2 - Cavalete do poço



Foto 3 - Laje de proteção



Foto 4 - Tubo de medição de nível

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	N/A
[CSB-2.2] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio	N/A
[CSB-2.3] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023
[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área	N/A
[CSB-2.4] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023
[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor	N/A
[CSB-2.6] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023
Fotos de [CSB-2.6]	
	
Foto 1 - Cavalete sem macromedidor	
[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	N/A
[CSB-2.8] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023
[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga	N/A
[CSB-2.11] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023
[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	N/A
[CSB-2.14] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	N/A

[CSB-2.15] Observações

Não conformidade
vencida, apontada no
Relatório de
Fiscalização 166/2023

Novo Item Fiscalizado 10.918 - POÇO RESERVATÓRIOS - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

POÇO RESERVATÓRIOS - ENGENHEIRO COELHO

POÇO RESERVATÓRIOS - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO RESERVATÓRIOS - ENGENHEIRO COELHO](#)



Endereço: R. Domingos Franco de Oliveira, 632 - Parque das Industrias, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 632. . CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.491766, long=-47.2195089, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Reservatórios #113786848
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cavalete do poço



Foto 2 - Laje de proteção

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

N/A

[CSB-2.2] Observações

Não conformidade
vencida, apontada no
Relatório de
Fiscalização 166/2023

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

N/A

[CSB-2.3] Observações

Não conformidade
vencida, apontada no
Relatório de
Fiscalização 166/2023

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB-2.4] Observações

Placa de identificação
não menciona o poço

Fotos de [CSB-2.4]**Foto 1** - Placa de identificação**[CSB-2.6] - Ausência de Macromedidor**

N/A

[CSB-2.6] Observações

Não conformidade
vencida, apontada no
Relatório de
Fiscalização 166/2023

Fotos de [CSB-2.6]**Foto 1** - Cavalete sem macromedidor**[CSB-2.8] - Ausência de tomada de água para coleta de água bruta**

N/A

[CSB-2.8] Observações

Não conformidade
vencida, apontada no
Relatório de

[CSB-2.9] - Ausência de tubo de medição de nível	N/A
[CSB-2.9] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

Fotos de [CSB-2.9]



Foto 1 - Ausência de tubo de medição de nível

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	N/A
[CSB-2.14] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023
[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação	N/A
[CSB-2.15] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

Reservatórios

Novo Item Fiscalizado 10.908 - RES. SONHO MEU – ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

RES. SONHO MEU – ENGENHEIRO COELHO

RES. SONHO MEU – ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SONHO MEU – ENGENHEIRO COELHO](#)



Endereço: R. Moacyr Pinheiro, 60 - Jardim Sao Paulo, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 60. . **CEP:** 13165-000 / **Cidade:** Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.48456765204884, long=-47.20617608207033, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Sonho Meu #113769125
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Cercamento da área



Foto 3 - Aterramento do reservatório metálico



Foto 4 - Vista aérea do residencial Sonho Meu, com o reservatório ao fundo



Foto 5 - Vista aérea do reservatório



Foto 6 - Vista aérea do reservatório, com para-raios

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

[RES-6.3] Observações Consertar todos os vazamentos do reservatório

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamento na base do reservatório



Foto 2 - Vazamento na base do reservatório



Foto 3 - Vazamento na base do reservatório

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubulação extravasora sem tela de proteção

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Não Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Reservatório sem tubulação de ventilação

Novo Item Fiscalizado 10.912 - RES. DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

RES. DA VINCI - ENGENHEIRO COELHO

RES. DA VINCI - ENGENHEIROCOELHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DA VINCI - ENGENHEIROCOELHO](#)

Endereço: Rua Um, 120 - Recanto Da Vinci, Eng. Coelho - SP, 13449-899, Brasil. nº 120. . CEP: 13449-899 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.478304052614156, long=-47.16274047732826, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res da Vinci #113778557
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Cercamento da área

Foto 2 - Vista do reservatório

Foto 3 - Vista aérea do reservatório

Foto 4 - Vista aérea do reservatório

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área N/A

[RES-6.2] Observações Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

[RES-6.3] Observações Consertar todos os vazamentos do reservatório

Fotos de [RES-6.3]

Foto 1 - Vazamentos no reservatório

Foto 2 - Vazamentos no reservatório

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados N/A

[RES-6.7] Observações Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Ausência de para-raios no reservatório

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação Não Conforme

[RES-6.9] Observações Instalar tela de proteção na tubulação do extravasor

Fotos de [RES-6.9]

Foto 1 - Extravasor sem tela de proteção

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível N/A

[RES-6.11] Observações

Não conformidade
vencida, apontada no
Relatório de
Fiscalização 166/2023

Novo Item Fiscalizado 10.920 - RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO

RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SEBASTIÃO OLIVÉRIO - ENGENHEIRO COELHO](#)

Endereço: Rua Cavalheiro Francisquetti, 331 - Jardim do Sol, Eng. Coelho - SP, 13445-470, Brasil. nº 331. . CEP: 13445-470 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.492419066854158, long=-47.20669405113565, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Sebastião Oivério #113772085
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Cercamento da área

Foto 2 - Vista do reservatório

Foto 3 - Vista do reservatório

Foto 4 - Vista aérea do reservatório

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Não Conforme
[RES-6.4] Observações	Adequar o guarda-corpo na área de trabalho do reservatório

Fotos de [RES-6.4]

Foto 1 - Reservatório sem guarda-corpo na área de trabalho

Foto 2 - Reservatório sem guarda-corpo na área de trabalho

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Reservatório sem para-raios

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem tela de proteção

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Não é possível identificar o nível a partir da mangueira existente

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Remover as sacolas amarradas na tubulação do reservatório.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Sacolas amarradas em tubulação do reservatório



Foto 2 - Sacolas amarradas em tubulação do reservatório (à direita na imagem)

Novo Item Fiscalizado 10.921 - RES. MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

RES. MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO

RES. MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MARIZA FRANCO - ENGENHEIRO COELHO](#)

Endereço: R. Gumercindo Fávero, 82, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 82. . CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.49628956628239, long=-47.2052517195527, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Mariza Franco #113773789
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Cercamento da área



Foto 3 - Guarda-corpo do reservatório



Foto 4 - Tubo extravasor e guarda-corpo do reservatório



Foto 5 - Vista aérea do reservatório



Foto 6 - Vista aérea do reservatório

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório sem para-raios

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
---	--------------

[RES-6.9] Observações	Instalar tela de proteção na tubulação do extravasor e nas tubulações de ventilação, e instalar proteção contra a entrada de água de chuva
-----------------------	--

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Extravaso sem tela de proteção



Foto 2 - Tubulações de ventilação sem tela de proteção, e sem proteção contra a entrada de água de chuva

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.963 - RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO

RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ROSÁLIA GUIDOTTI - ENGENHEIRO COELHO](#)

Endereço: R. Gumercindo Fávero, 82, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 82. . CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.496227467130943, long=-47.20538765805374, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res Rosália Guidotti #113774305
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Observações

Abastecido diretamente pela água da rua. O prestador indicou que há uma ligação que permite abastecer pelo poço Mariza Franco, caso haja falta de água da rua.

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Vista geral do reservatório

Foto 2 - Guarda-corpo do reservatório

Foto 3 - Cabo de descida do SPDA

Foto 4 - Vista aérea do reservatório

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

[RES-6.3] Observações Consertar todos os vazamentos do reservatório

Fotos de [RES-6.3]

Foto 1 - Vazamentos no reservatório

Foto 2 - Vazamentos no reservatório

Foto 3 - Vazamentos no reservatório

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições Não Conforme

[RES-6.10] Observações Realizar o fechamento da tampa de inspeção

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - Tampa de inspeção aberta

Foto 2 - Tampa de inspeção aberta

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível Não Conforme

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor Não Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação Não Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[RES-6.14] Observações Remover as plantas crescendo no reservatório

Fotos de [RES-6.14]

Foto 1 - Crescimento de plantas no reservatório

Foto 2 - Crescimento de plantas no reservatório

Novo Item Fiscalizado 10.964 - RES. UNIVERSITÁRIO 300 - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

RES. UNIVERSITÁRIO 300 - ENGENHEIRO COELHO

RES. UNIVERSITÁRIO 300 - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. UNIVERSITÁRIO 300 - ENGENHEIRO COELHO](#)

Endereço: Rua Professora Rosana Ehrhardt Vargas, 88, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 88. . CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.490508563026367, long=-47.16072647185659, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Universitário 300 #113780529
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Cercamento da área

Foto 2 - Vista geral do reservatório

Foto 3 - Vista geral do reservatório

Foto 4 - Tubulações do reservatório, incluindo mangueira de medição de nível

Foto 5 - Vista aérea do reservatório

Foto 6 - Vista aérea do reservatório

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área Não Conforme

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Não Conforme

Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Reservatório à direita, sem para-raios

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]

Foto 1 - Extravasor sem tela de proteção

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições Não Conforme

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - Tampa de inspeção aberta

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor sendo utilizado para outros usos no reservatório

Novo Item Fiscalizado 10.965 - RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO

RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. UNIVERSITÁRIO 70 - ENGENHEIRO COELHO](#)

Endereço: Rua Professora Rosana Ehrhardt Vargas, 88, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 88. . CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.490685336621652, long=-47.16050404947614, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Universitário 70 #113781284
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Vista geral do reservatório



Foto 3 - Descida do sistema de SPDA



Foto 4 - Vista geral do reservatório de 300 m³ à esquerda, e do reservatório de 70 m³ à direita

Foto 5 - Vista aérea da área

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.4]

Foto 1 - Guarda-corpo baixo, em situação inadequada em relação à norma

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Reservatório sem para-raios

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Não Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Não Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Reservatório à esquerda sem tubulação de ventilação

Novo Item Fiscalizado 10.966 - RES. CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO (Engenheiro Coelho)

RES. CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO

RES. CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CISTERNA - ENGENHEIRO COELHO](#)

Endereço: R. Domingos Franco de Oliveira, 1645 - Parque das Industrias, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 1645. . **CEP:** 13165-000 / **Cidade:** Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.48919074271632, long=-47.22171899088783, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Cisterna #113785754
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Vala da elevatória anexa ao reservatório



Foto 3 - Tubo extravasor protegido com tela

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 10.967 - RES ELEVADO 1 (Engenheiro Coelho)

RES ELEVADO 1

RES ELEVADO 1

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO 1](#)

Endereço: R. Domingos Franco de Oliveira, 1645 - Parque das Industrias, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 1645. . **CEP:** 13165-000 / **Cidade:** Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.48919561187233, long=-47.221678412695894, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res Elevado 1 #113786297
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Vista geral do reservatório

Foto 2 - Guarda-corpo do reservatório

Foto 3 - Guarda-corpo do reservatório

Foto 4 - Tubo extravasor

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES-6.3] Observações

Consertar o vazamento do reservatório

Fotos de [RES-6.3]

Foto 1 - Vazamento no reservatório

Novo Item Fiscalizado 10.968 - RES ELEVADO 2 (Engenheiro Coelho)

RES ELEVADO 2

RES ELEVADO 2

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO 2](#)

Endereço: R. Domingos Franco de Oliveira, 669 - Parque das Industrias, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 669. . CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.489174917488807, long=-47.22183932151126, accuracy=13.653

Fiscalizado

Res. Elevado 2 #113786773

Data de início da fiscalização

12/08/2024

Data de término da fiscalização

12/08/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Vista geral do reservatório

Foto 2 - Tubo extravasor no topo do reservatório

Foto 3 - Guarda-corpo e descida SPDA do reservatório

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES-6.3] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 166/2023
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[RES-6.14] Observações	Não conformidade vencida, apontada no Relatório de Fiscalização 199/2022

Novo Item Fiscalizado 10.919 - RES ELEVADO 3 (Engenheiro Coelho)

RES ELEVADO 3

RES ELEVADO 3

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO 3](#)

Endereço: R. Domingos Franco de Oliveira, 684 - Parque das Industrias, Eng. Coelho - SP, 13165-000, Brasil. nº 684. . CEP: 13165-000 / Cidade: Engenheiro Coelho, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.48920842064969, long=-47.22194431737278, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Elevado 3 #113787228
Data de início da fiscalização	12/08/2024
Data de término da fiscalização	12/08/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]

Foto 1 - Vista geral do reservatório

Foto 2 - Descida do sistema de SPDA e tubo extravasor no topo do reservatório




Cristiane de Farias
Analista de Fiscalização e Regulação (Área – Eng. Civil /Sanitária)

(editado 4 vezes - última modificação: 28/08/2024 11:31:10)

É base de:
[Auto de Notificação 155/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 328/2024 - Relatório de Fiscalização - Engenheiro Coelho](#)
- [Ofício 1.246/2024 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Proc. Administrativo 253/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)
- [Ofício 282/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

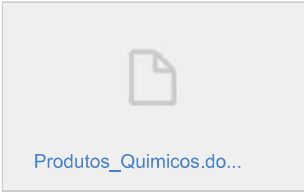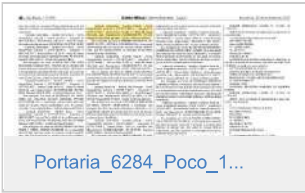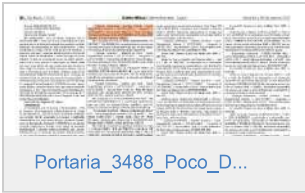

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/08/2024 10:16:21	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.917..
27/08/2024 10:20:30	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.914..
27/08/2024 10:22:08	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.915..
27/08/2024 10:25:42	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.965..
27/08/2024 10:26:12	

Cristiane de Farias **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.964..](#)

27/08/2024 10:27:25 Cristiane de Farias **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.966..](#)

27/08/2024 10:28:15 Cristiane de Farias **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.963..](#)

27/08/2024 10:30:41 Cristiane de Farias **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.908..](#)

27/08/2024 16:28:15 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.912..](#)

27/08/2024 16:28:59 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.912..](#)

27/08/2024 16:44:26 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.921..](#)

27/08/2024 16:45:28 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.921..](#)

27/08/2024 16:50:43 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.963..](#)

27/08/2024 16:55:16 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.920..](#)

27/08/2024 16:56:07 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.920..](#)

27/08/2024 17:01:35 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.908..](#)

27/08/2024 17:02:54 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.908..](#)

27/08/2024 17:09:52 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.965..](#)

27/08/2024 17:10:59 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.965..](#)

27/08/2024 17:11:40 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.965..](#)

27/08/2024 17:15:18 Cristiane de Farias **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 10.964..](#)

27/08/2024 17:18:28	Cristiane de Farias D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.964..
28/08/2024 08:02:31	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.968..
28/08/2024 08:15:21	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.918..
28/08/2024 08:21:21	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.914..
28/08/2024 08:23:24	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.915..
28/08/2024 08:23:50	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.915..
28/08/2024 08:25:49	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.913..
28/08/2024 08:27:00	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.913..
28/08/2024 08:33:06	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.911..
28/08/2024 09:53:30	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.918..
28/08/2024 09:54:37	Cristiane de Farias D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 10.912..
28/08/2024 09:57:03	Cristiane de Farias D1 emitiu o Auto de Notificação 155/2024 a partir deste documento.
28/08/2024 11:38:52	Cristiane de Farias D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 172/2024 com o certificado CRISTIANE DE FARIAS CPF 042.XXX.XXX-80 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

Tramitação 1- 172/2024 28/08/2024 11:39 (Encaminhado) Cristiane F. D1 DTO - Diretoria ... A/C Philippe A.	Philippe Ibrahim Ahmed - DTO , Segue para providências, por gentileza. — Cristiane de Farias <i>Analista de Fiscalização e Regulação (Área – Eng. Civil /Sanitária)</i>
--	--

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/08/2024 11:39:52E-mail para philippe@arespcj.com.brE-mail entregue (1)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 11/09/2025 09:14:40 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

