

**Relatório de Fiscalização 219/2024**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
171.117.291.088.703.844

Arespcj

CC

16/10/2024 17:01

Município

Cordeirópolis

· 19 3556-9934

CNPJ 44.660.272/0001-93

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
Cordeirópolis**

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Verificação de Não ConformidadesAmericana, **Outubro de 2024****1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR****1.1 MUNICÍPIO**Prefeitura Municipal de **Cordeirópolis**

Prefeito: José Adinan Ortolan

Endereço: Praça Francisco Orlando Stocco, 35 - Centro

Telefone: (19) 3556-9900

E-mail: gabinete.prefeito@cordeirópolis.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.677, de 26/10/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis - SAAE

Responsável legal: Sílvia da Silva

Endereço: Estrada Municipal Paulo Botion, 35. Bairro do Cascalho

Telefone: (19) 3546-1073

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ****Aline Aparecida Antunes Cornetti** – Analista de Regulação e Fiscalização**Diego Ruiz Soares** – Analista de Regulação e Fiscalização**Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist** – Analista de Regulação e Fiscalização**2.2 PRESTADOR****Francisco Rinaldi Junior - Coordenador da ETA**

3. FISCALIZAÇÃO

Em 14/10/2024 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
CAPT REPRESA BARRO PRETO - CORDEIRÓPOLIS	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
CAPT REPRESA BARRO PRETO - CORDEIRÓPOLIS	CSP-3.10	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAPT REPRESA BARRO PRETO - CORDEIRÓPOLIS	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
RES. ELEVADO JD. JUVENTUDE	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. ELEVADO JD. JUVENTUDE	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. ELEVADO JD. JUVENTUDE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES JARDIM MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES JARDIM MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES JARDIM MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES JARDIM MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato

RES JARDIM MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES.ELEVADO JARDIM ELDORADO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES.ELEVADO JARDIM ELDORADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES.ELEVADO JARDIM ELDORADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. JARDIM CORDEIRO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. JARDIM CORDEIRO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. JARDIM CORDEIRO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT JARDIM PARATY	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT JARDIM PARATY	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
RES. PARATY ELEVADO CONCRETO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES JARDIM SÃO LUIZ - CORDEIRÓPOLIS	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES JARDIM LISE - CORDEIRÓPOLIS	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. APOIADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
CAPTAÇÃO SANTA MARINA	CSP-3.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SANTA MARINA	CSP-3.11	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
CAPTAÇÃO SANTA MARINA	CSP-3.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Imediato
CAPTAÇÃO SANTA MARINA	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
CAPTAÇÃO SANTA MARINA	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. SEMI-ENTERRADO ETA	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
ETA - CORDEIRÓPOLIS	ETA-5.5	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA - CORDEIRÓPOLIS	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

EEAT MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT ELEVADO JARDIM PARATY - CORDEIRÓPOLIS	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEAT ELEVADO JARDIM PARATY - CORDEIRÓPOLIS	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT CENTRO DISTRIBUIÇÃO	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEAT CENTRO DISTRIBUIÇÃO	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 11.342 - Captação Barro Preto (Cordeirópolis)

Captação Barro Preto

CAPT REPRESA BARRO PRETO - CORDEIRÓPOLIS

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPT REPRESA BARRO PRETO - CORDEIRÓPOLIS](#)

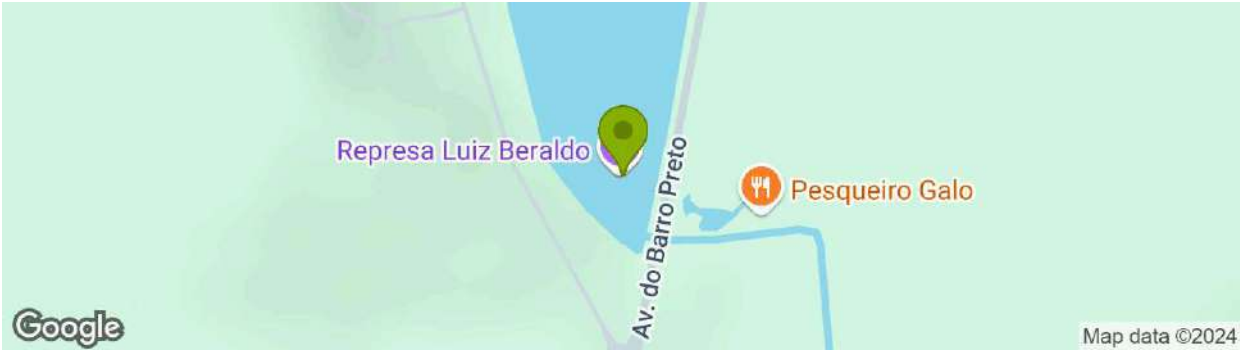

Endereço: GGMW+G3, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. . CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.466974, long=-47.4545669, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação superficial #120424534
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)**[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [CSP-3.0]****Foto 1** - Vista da Captação Barro Preto em Cordeirópolis**Foto 2** - Bomba da Captação Barro Preto em Cordeirópolis**Foto 3** - Tubulação de água da Captação Barro Preto em Cordeirópolis**Foto 4** - Painel elétrico da Captação Barro Preto em Cordeirópolis**Foto 5** - Tubulação de água da Captação Barro Preto em Cordeirópolis**Foto 6** - Vista da Captação Barro Preto em Cordeirópolis**[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****Fotos de [CSP-3.1]****Foto 1** - Guarda-corpo da Captação Barro Preto em Cordeirópolis

[CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[CSP-3.3] Observações	Motor 50cv
[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[CSP-3.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSP-3.8] - Captação de água sem outorga	Conforme
[CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [CSP-3.10]



Foto 1 - Vazamento na gaxeta da bomba da Captação Barro Preto em Cordeirópolis



Foto 2 - Vazamento na gaxeta da bomba da Captação Barro Preto em Cordeirópolis

[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
[CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.341 - Reservatório Jardim Juventude (Cordeirópolis)

Reservatório Jardim Juventude

RES. ELEVADO JD. JUVENTUDE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO JD. JUVENTUDE](#)

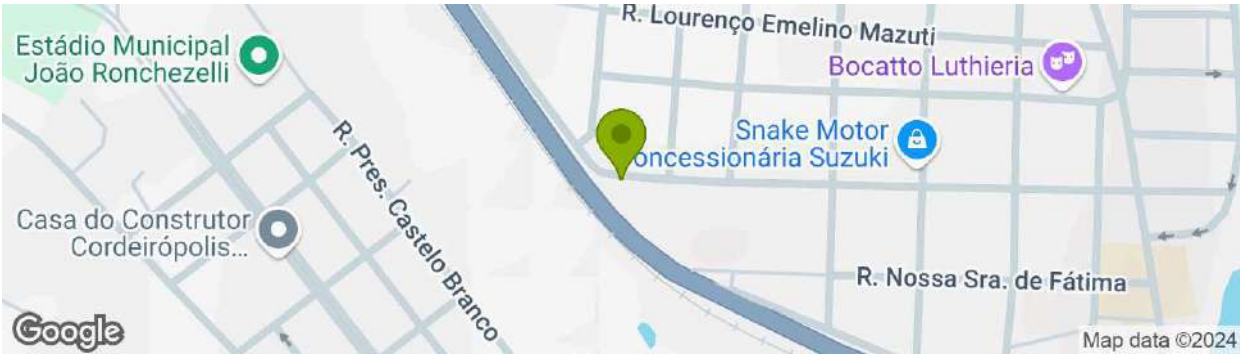

Endereço: R. Dr. José Luís Cembraneli, 701 - Vila Olimpya, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 701. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4775458, long=-47.4608382, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado Juventude #120414815
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 2 - Entrada do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 3 - Entrada do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 4 - Cerca do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamentos na estrutura do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 2 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Sem cabeamento de para-raio do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 2 - Inexistência de para-raio do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Tubulações de ventilação sem telas de proteção

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.11] Observações	Medição na ETA
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem telas de proteção do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis



Foto 2 - Tubulação de ventilação sem telas de proteção do Reservatório elevado Jardim Juventude em Cordeirópolis

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

Novo Item Fiscalizado 11.340 - Reservatório Jardim Módolo (Cordeirópolis)

Reservatório Jardim Módolo

RES JARDIM MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS](#)



Endereço: Av. Fazenda Ibicaba, 260 - Distrito Industrial II, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil.
nº 260. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4835445, long=-47.4645162, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado Jd Modolo #120414766
-------------	---

Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Entrada do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis



Foto 2 - Placa de identificação do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis



Foto 3 - Vista do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis



Foto 4 - Vista por drone do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES-6.3] Observações

Vazamentos em todo o perímetro do reservatório

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamentos na estrutura do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis



Foto 2 - Vazamentos na estrutura do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis



Foto 3 - Vazamentos na estrutura do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis



Foto 4 - Vazamentos na estrutura do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis



Foto 5 - Vazamentos na estrutura do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.4]

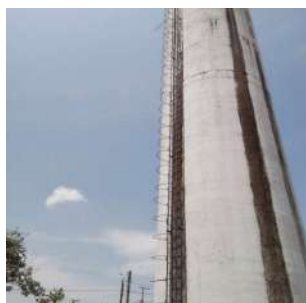


Foto 1 - Falta de proteção vertical na escada marinho Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis



Foto 2 - Guarda-corpo do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Sem cabeamento de para-raio
Reservatório elevado do Jardim Módolo em
Cordeirópolis



Foto 2 - Para-raios do Reservatório elevado do
Jardim Módolo em Cordeirópolis

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta do
Reservatório elevado do Jardim Módolo em
Cordeirópolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]

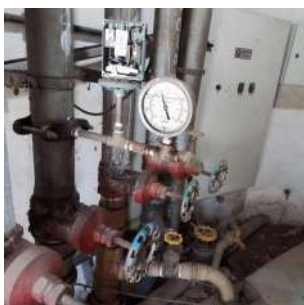


Foto 1 - Manômetro do Reservatório elevado do
Jardim Módolo em Cordeirópolis

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Ausência de tubulação de ventilação do Reservatório elevado do Jardim Módolo em Cordeirópolis

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.339 - Reservatório Jardim Eldorado (Cordeirópolis)

Reservatório Jardim Eldorado

RES.ELEVADO JARDIM ELDORADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES.ELEVADO JARDIM ELDORADO](#)

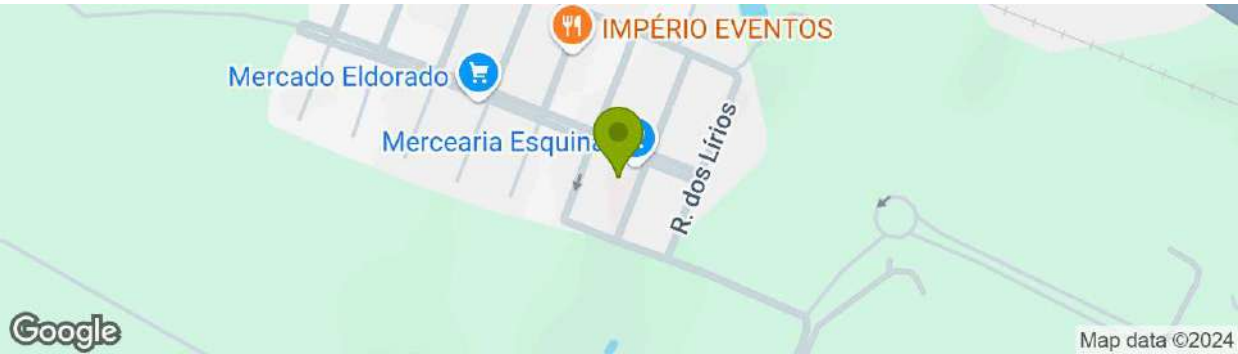

Endereço: R. das Margaridas, 328 - Jardim Eldorado, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 328. . CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4731075, long=-47.4730992, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado Eldorado #120414707
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis



Foto 2 - Vista do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis



Foto 3 - Entrada do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis



Foto 4 - Vista por drone do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Alambrado danificado no Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis



Foto 2 - Placa de identificação do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis



Foto 2 - Guarda-corpo do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raios do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem telas de proteção no Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Manômetro do Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Cabos sem caixa de proteção no Reservatório Elevado Jardim Eldorado em Cordeirópolis

Novo Item Fiscalizado 11.338 - Reservatório Jardim Cordeiro (Cordeirópolis)

Reservatório Jardim Cordeiro

RES. JARDIM CORDEIRO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM CORDEIRO](#)



Endereço: R. Camilo Botechia, 532 - Vila Dona Loni Levy, Cordeirópolis - SP, 13493-110, Brasil.
nº 532. . **CEP:** 13493-110 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4879283, long=-47.4631762, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado Cordeiro #120413375
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis



Foto 3 - Cerca do Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis



Foto 2 - Placa de identificação do Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis



Foto 4 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Abertura da cerca no Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação do Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes Conforme

[RES-6.3] Observações Baixa no Id de notificação 66/2023

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis



Foto 2 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis



Foto 3 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Conforme

[RES-6.7] Observações Baixa no Id de notificação 385/2017

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raios do Reservatório elevado
Jardim Cordeiro em Cordeirópolis



Foto 2 - Para-raios do Reservatório elevado
Jardim Cordeiro em Cordeirópolis

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tela de proteção na tubulação de
ventilação do Reservatório elevado Jardim
Cordeiro em Cordeirópolis

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta do
Reservatório elevado Jardim Cordeiro em
Cordeirópolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Baixa no Id de
notificação 66/2023

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Manômetro do Reservatório elevado
Jardim Cordeiro em Cordeirópolis

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação do Reservatório
elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Fiação exposta e sem segurança do
Reservatório elevado Jardim Cordeiro em
Cordeirópolis



Foto 2 - Ausência de limpeza no Reservatório
elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis



Foto 3 - Porta em más condições no Reservatório
elevado Jardim Cordeiro em Cordeirópolis

Novo Item Fiscalizado 11.337 - EEAT JARDIM PARATY APOIADO (Cordeirópolis)

EEAT JARDIM PARATY APOIADO

EEAT JARDIM PARATY

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT JARDIM PARATY](#)



Endereço: R. Camilo Botechia, 532 - Vila Dona Loni Levy, Cordeirópolis - SP, 13493-110, Brasil.
nº 532. . **CEP:** 13493-110 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4878729, long=-47.4630323, accuracy=13.653

Fiscalizado	Elevatória de Água RES. Apoiado Paraty #120413342
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista externa da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Apoiado em Cordeirópolis



Foto 2 - Vista das bombas da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Apoiado em Cordeirópolis



Foto 3 - Painel elétrico da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Apoiado em Cordeirópolis

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Apoiado em Cordeirópolis

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Não Conforme

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Drenagem inadequada da água de lubrificação de gaxeta das bombas da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Apoiado em Cordeirópolis



Foto 2 - Drenagem inadequada da água de lubrificação de gaxeta das bombas da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Apoiado em Cordeirópolis

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[EEA-4.8] Observações

Apontado no Id de Notificação 66/2023

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio com a validade expirada da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Apoiado em Cordeirópolis



Foto 2 - Extintor de incêndio com a validade expirada da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Apoiado em Cordeirópolis

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.336 - Reservatório Apoiado Jardim Paraty (Cordeirópolis)

Reservatório Apoiado Jardim Paraty

RES. JARDIM PARATY NOVO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM PARATY NOVO](#)



Endereço: R. Camilo Botechia, 532 - Vila Dona Loni Levy, Cordeirópolis - SP, 13493-110, Brasil.
nº 532. . **CEP:** 13493-110 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4878858, long=-47.4630082, accuracy=13.653

Fiscalizado Reservatório apoiado Paraty #120413314

Data de início da fiscalização 14/10/2024

Data de término da fiscalização 14/10/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 2 - Guarda-corpo do Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 3 - Placa de identificação do Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 4 - Vista do Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 2 - Guarda-corpo do Reservatório Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção do Reservatório
Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.11] Observações	Na ETA
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubulação de entrada e extravasor do
Reservatório Apoiado Jardim Paraty em
Cordeirópolis

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
---	----------

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação do Reservatório
Apoiado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

Novo Item Fiscalizado 11.335 - Reservatório elevado Jardim Paraty (Cordeirópolis)

Reservatório elevado Jardim Paraty

RES. PARATY ELEVADO CONCRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PARATY ELEVADO CONCRETO](#)



Endereço: R. Camilo Botechia, 532 - Vila Dona Loni Levy, Cordeirópolis - SP, 13493-110, Brasil.
nº 532. . **CEP:** 13493-110 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4878729, long=-47.4630323, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado Paraty #120411289
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 2 - Entrada do Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 3 - Placa de identificação do Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 4 - Placa de identificação do Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 5 - Tubulações do Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 6 - Guarda-corpo do Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 8 - Vista por drone do Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

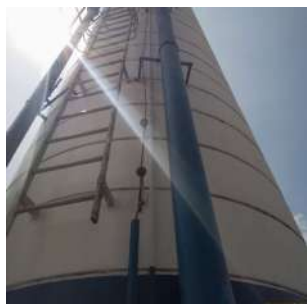
Fotos de [RES-6.7]

Foto 1 - Para-raios do Reservatório Elevado
Jardim Paraty em Cordeirópolis



Foto 2 - Para-raios do Reservatório Elevado
Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]

Foto 1 - Inexistência de telas de proteção na
tubulação de ventilação do Reservatório Elevado
Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]

Foto 1 - Tampa de inspeção do Reservatório
Elevado Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Manômetro do Reservatório Elevado
Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubulações do Reservatório Elevado
Jardim Paraty em Cordeirópolis

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.334 - Reservatório Jardim São Luiz (Cordeirópolis)

Reservatório Jardim São Luiz

RES JARDIM SÃO LUIZ - CORDEIRÓPOLIS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES JARDIM SÃO LUIZ - CORDEIRÓPOLIS](#)

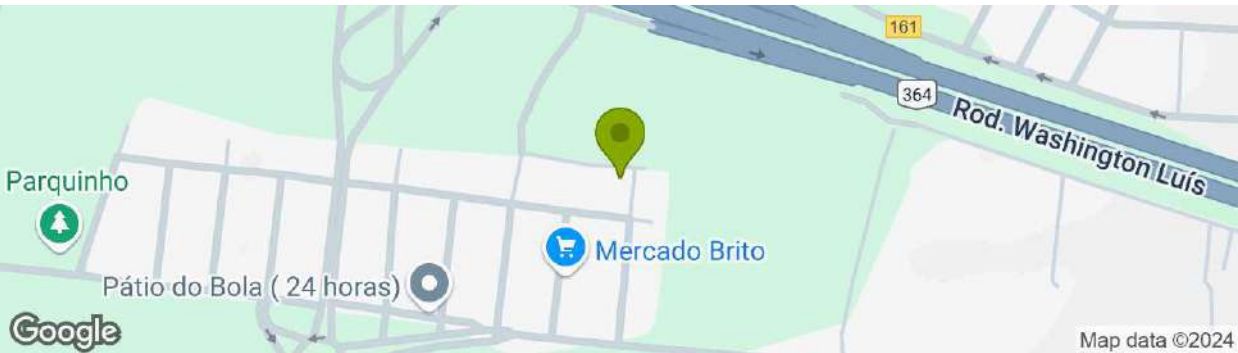

Endereço: R. Felício Viti, 262 - Jardim Cordeiro, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 262. .
CEP: 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4823241, long=-47.4718729, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado São Luiz #120411261
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis



Foto 2 - Placa de identificação do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis



Foto 3 - Cerca do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis



Foto 4 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis



Foto 5 - Manômetro do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis



Foto 8 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis



Foto 2 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme
--	--------------

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Inexistência de para-raios do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.11] Observações	ETA
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulações de ventilação do Reservatório elevado Jardim São Luiz em Cordeirópolis


[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

Novo Item Fiscalizado 11.333 - Reservatório Jardim Lise (Cordeirópolis)

Reservatório Jardim Lise

RES JARDIM LISE - CORDEIRÓPOLIS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES JARDIM LISE - CORDEIRÓPOLIS](#)

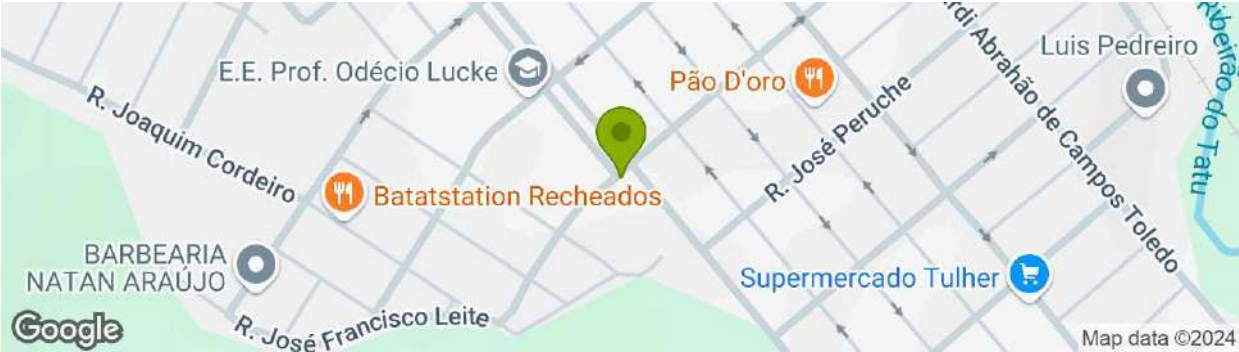

Endereço: Av. Aristeu Marcicano, 1028 - Cordeirópolis, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 1028. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4926417, long=-47.4554613, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório elevado Lise #120411224
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório elevado Jardim Lise em Cordeirópolis



Foto 2 - Entrada do Reservatório elevado Jardim Lise em Cordeirópolis



Foto 3 - Placa de identificação do Reservatório elevado Jardim Lise em Cordeirópolis



Foto 4 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim Lise em Cordeirópolis



Foto 5 - Entrada do Reservatório elevado Jardim Lise em Cordeirópolis



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim Lise em Cordeirópolis



Foto 7 - Vista por drone do Reservatório elevado Jardim Lise em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim Lise em Cordeirópolis



Foto 2 - Guarda-corpo do Reservatório elevado Jardim Lise em Cordeirópolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
--	----------

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raios do Reservatório elevado
Jardim Lise em Cordeirópolis

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta do
Reservatório elevado Jardim Lise em Cordeirópolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.11] Observações	ETA
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação do Reservatório
elevado Jardim Lise em Cordeirópolis

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
---	----------

Novo Item Fiscalizado 11.332 - Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água (Cordeirópolis)

Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água

RES. APOIADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA](#)



Endereço: Av. da Saudade, 731 - Perobas, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 731. . CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4840335, long=-47.4492766, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório apoiado AV. da Saudade #120408944
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 2 - Vista do Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 3 - Tubulações de entrada e de saída Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis do



Foto 4 - Vista por drone do Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 6 - Vista por drone do Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 7 - Vista das tubulações de entrada, saída e extravasamento do Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo do Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme
[RES-6.10] Observações	Manter fechado a tampa de inspeção

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção aberta no Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
--	----------

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Manômetro do Reservatório Apoiado Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.331 - RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (Cordeirópolis)

RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA](#)



Endereço: Av. da Saudade, 731 - Perobas, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 731. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4839987, long=-47.449285, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório AV da Saudade #120408922
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista Geral do Reservatório Elevado
Centro de distribuição em Cordeirópolis



Foto 2 - Vista da entrada do Reservatório Elevado
Centro de distribuição em Cordeirópolis



Foto 3 - Em primeiro plano, a vista do cercamento do Reservatório Elevado Centro de distribuição em Cordeirópolis



Foto 4 - Vista por drone do Reservatório Elevado Centro de distribuição em Cordeirópolis



Foto 5 - Vista por drone do Reservatório Elevado
Centro de distribuição em Cordeirópolis



Foto 6 - Telas de proteção do Reservatório
Elevado Centro de distribuição em Cordeirópolis



Foto 7 - Para-raios do Reservatório Elevado
Centro de distribuição em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Placa de identificação do Reservatório
Elevado Centro de distribuição em Cordeirópolis

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em
situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Escada de entrada ao Reservatório
Elevado Centro de distribuição em Cordeirópolis

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES-6.11] Observações	Apontado no Id de notificação 66/2023
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Novo Item Fiscalizado 11.330 - Captação Santa Marina (Cordeirópolis)

Captação Santa Marina

CAPTAÇÃO SANTA MARINA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO SANTA MARINA](#)



Endereço: Rod. Washington Luís, 2012 - Bombocado, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 2012. . CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4932153, long=-47.4342581, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação superficial Santa Marina #120408880
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Vista interior da Captação Santa Marina em Cordeirópolis



Foto 2 - Medidor de parâmetros da Captação Santa Marina em Cordeirópolis



Foto 3 - Entrada da Captação Santa Marina em Cordeirópolis

[CSP-3.1] - A área não está devidamente cercada	N/A
[CSP-3.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[CSP-3.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[CSP-3.5] - Ausência de identificação da área	Não Conforme

Fotos de [CSP-3.5]



Foto 1 - Ausência de identificação da Captação Santa Marina em Cordeirópolis

[CSP-3.7] - Captação de água com outorga vencida	Conforme
[CSP-3.8] - Captação de água sem outorga	Conforme
[CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[CSP-3.10] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[CSP-3.11] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme

Fotos de [CSP-3.11]



Foto 1 - Extintor de incêndio da Captação Santa Marina em Cordeirópolis

[CSP-3.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Não Conforme
--	--------------

Fotos de [CSP-3.12]



Foto 1 - Ausência de escadas e guarda-corpos para entrar na Captação Santa Marina em Cordeirópolis

[CSP-3.13] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Não Conforme
--	--------------

[CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSP-3.14] Observações

Falta de limpeza, folhas secas no meio dos fios.

Fotos de [CSP-3.14]



Foto 1 - Ausência de limpeza na Captação Santa Marina em Cordeirópolis

Novo Item Fiscalizado 11.329 - RES. SEMI-ENTERRADO ETA (Cordeirópolis)

RES. SEMI-ENTERRADO ETA

RES. SEMI-ENTERRADO ETA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SEMI-ENTERRADO ETA](#)



Endereço: Estr. Mun Paulo Botion, 75177 - Barro Preto, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 75177. . CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4757399, long=-47.4368916, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Simienterrado ETA #120408437
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista Geral do reservatório semi-enterrado da ETA em Cordeirópolis



Foto 2 - Vista Geral do reservatório semi-enterrado da ETA em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

[RES-6.2] Observações

Tem a identificação da ETA

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES-6.3] Observações

Apontado no Id de notificação 66/2023

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamento na gaxeta da bomba de uso de água interno do reservatório semi-enterrado da ETA em Cordeirópolis

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Inexistência de telas de proteção do reservatório semi-enterrado da ETA em Cordeirópolis



Foto 2 - Inexistência de telas de proteção do reservatório semi-enterrado da ETA em Cordeirópolis

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme
[RES-6.10] Observações	Baixa no Id de notificação 66/2023
[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
[RES-6.14] Observações	Baixa no Id de notificação 66/2023

Novo Item Fiscalizado 11.328 - ETA - CORDEIRÓPOLIS (Cordeirópolis)

ETA - CORDEIRÓPOLIS

ETA - CORDEIRÓPOLIS

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA - CORDEIRÓPOLIS](#)



Endereço: Estr. Mun Paulo Botion, 75177 - Barro Preto, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 75177. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4754683, long=-47.4367367, accuracy=13.653

Fiscalizado

ETA Cordeirópolis #120367484

Data de início da fiscalização

14/10/2024

Data de término da fiscalização

14/10/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Vista geral da ETA de Cordeirópolis



Foto 2 - Chuveiro de emergência da ETA de Cordeirópolis



Foto 3 - Tanques de produtos químicos da ETA de Cordeirópolis



Foto 4 - Entrada da ETA de Cordeirópolis



Foto 5 - Entrada da ETA de Cordeirópolis



Foto 6 - Tanques de produtos químicos da ETA de Cordeirópolis

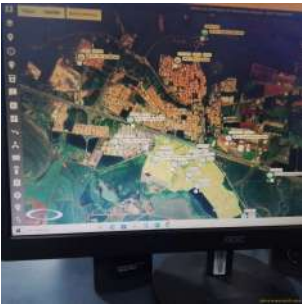


Foto 7 - Controle de nível remoto dos reservatórios de Cordeirópolis

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	N/A
[ETA-5.2] Observações	Indicado no ID de notificação 154/2022
[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência	Conforme
[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Conforme
[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[ETA-5.5] Observações	Extintores já utilizados, necessário fazer a reposição
[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área	Conforme
[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	N/A
[ETA-5.7] Observações	Indicado no ID de notificação 154/2022
[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	Conforme

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Laboratório de análises da ETA de Cordeirópolis



Foto 2 - Laboratório de análises da ETA de Cordeirópolis

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Conforme
[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos	Conforme
[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Conforme

Fotos de [ETA-5.12]



Foto 1 - Guarda-corpos da ETA de Cordeirópolis



Foto 2 - Guarda-corpos da ETA de Cordeirópolis

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento na estrutura dos decantadores e filtros da ETA de Cordeirópolis



Foto 2 - Vazamento na estrutura dos decantadores e filtros da ETA de Cordeirópolis



Foto 3 - Vazamento na estrutura dos decantadores e filtros da ETA de Cordeirópolis



Foto 4 - Vazamento na estrutura dos decantadores e filtros da ETA de Cordeirópolis



Foto 5 - Vazamento na estrutura dos decantadores e filtros da ETA de Cordeirópolis



Foto 6 - Vazamento na estrutura dos decantadores e filtros da ETA de Cordeirópolis



Foto 7 - Vazamento na estrutura dos decantadores e filtros da ETA de Cordeirópolis



Foto 8 - Vazamento na estrutura dos decantadores e filtros da ETA de Cordeirópolis



Foto 9 - Vazamento na tubulação de saída da água tratada da ETA de Cordeirópolis



Foto 10 - Vazamento na estrutura dos decantadores e filtros da ETA de Cordeirópolis



Foto 11 - Vazamento na estrutura dos decantadores e filtros da ETA de Cordeirópolis



Foto 12 - Vazamento na bomba da ETA de Cordeirópolis



Foto 13 - Vazamento na bomba da ETA de Cordeirópolis

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.15]



Foto 1 - Aplicação de Flúor da ETA de Cordeirópolis

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.16]



Foto 1 - Etapa de desinfecção da ETA de Cordeirópolis

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [ETA-5.17]

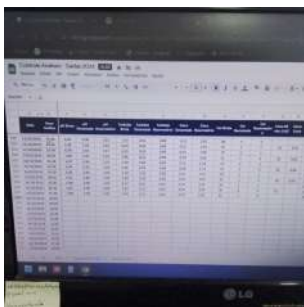


Foto 1 - Controle de parâmetros de processo da ETA de Cordeirópolis

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

Conforme

[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade

Conforme

[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.327 - EEAT JARDIM MÓDOLO (Cordeirópolis)

EEAT JARDIM MÓDOLO

EEAT MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT MÓDOLO - CORDEIRÓPOLIS](#)

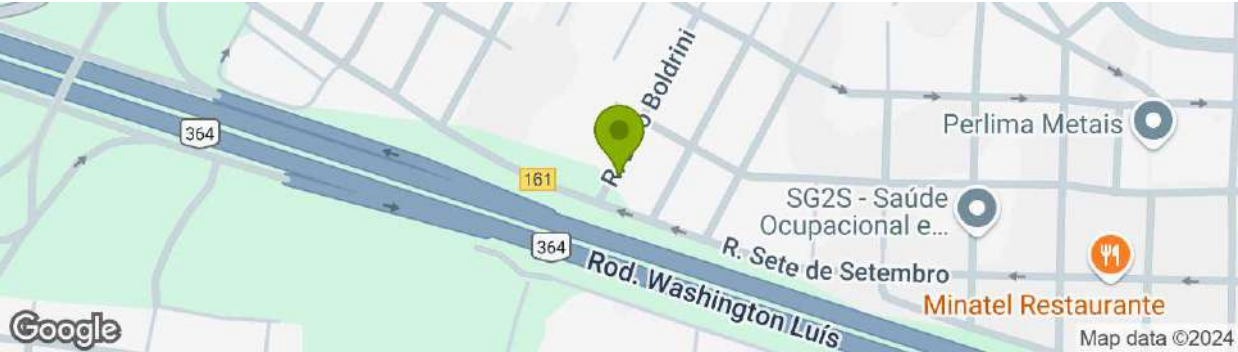

Endereço: R. Dino Boldrini, 865 - Jardim Sao Paulo, Cordeirópolis - SP, 13490-110, Brasil. nº 865. . **CEP:** 13490-110 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4816427, long=-47.4674893, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea modolo #120394670
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA-4.0] Observações	Recebe água do CEU vila barbosa

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista da entrada da Elevatória de água tratada do Jardim MÓDOLO em Cordeirópolis



Foto 2 - Vista externa da Elevatória de água tratada do Jardim MÓDOLO em Cordeirópolis



Foto 3 - Materiais estranhos a operação no interno da Elevatória de água tratada do Jardim Módulo em Cordeirópolis



Foto 4 - Bombas da Elevatória de água tratada do Jardim Módulo em Cordeirópolis



Foto 5 - Vista externa da Elevatória de água tratada do Jardim Módulo em Cordeirópolis

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio da Elevatória de água tratada do Jardim Módulo em Cordeirópolis

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio com a validade expirada da Elevatória de água tratada do Jardim Módolo em Cordeirópolis

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança Não Conforme

[EEA-4.10] Observações Retirar materiais de dentro da eeat

Novo Item Fiscalizado 11.326 - EEAT DO ELEVADO JARDIM PARATY (Cordeirópolis)

EEAT DO ELEVADO JARDIM PARATY

EEAT ELEVADO JARDIM PARATY - CORDEIRÓPOLIS

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ELEVADO JARDIM PARATY - CORDEIRÓPOLIS](#)



Endereço: R. Camilo Botechia, 532 - Vila Dona Loni Levy, Cordeirópolis - SP, 13493-110, Brasil.
nº 532. . CEP: 13493-110 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4882543, long=-47.4633197, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea paraty embaixo do res elevado #120388058
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

[EEA-4.0] Observações

recalca água da
câmara inferior do res.
elevado para a câmara
superior

Fotos de [EEA-4.0]

Foto 1 - Entrada da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis



Foto 2 - Entrada da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis



Foto 3 - Vista interna do Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis



Foto 4 - Painel Elétrico do Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis



Foto 5 - Bomba da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis



Foto 6 - Bomba extra não ligada na rede elétrica da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis



Foto 7 - Bomba da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis



Foto 8 - Bomba da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.3] Observações	Há uma bomba extra ao lado que não está ligada na rede elétrica
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	N/A
[EEA-4.7] Observações	sem gaxeta
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Extinto de incêndio com validade expirada da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
---	--------------

Fotos de [EEA-4.10]



Foto 1 - Materiais estranhos a operação no interior da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis



Foto 2 - Materiais estranhos a operação no interior da Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis



Foto 3 - Fiação exposta na Elevatória de água tratada do Jardim Paraty Elevado em Cordeirópolis

Novo Item Fiscalizado 11.325 - EEAT CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (Cordeirópolis)

EEAT CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

EEAT CENTRO DISTRIBUIÇÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT CENTRO DISTRIBUIÇÃO](#)



Endereço: Av. da Saudade, 731 - Perobas, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 731. . CEP: 13490-000 / Cidade: Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4838897, long=-47.4490571, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea Lucca #120382421
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 2 - Placa de distribuição do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 3 - Vista externa da Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 4 - Vista interna da Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 5 - Painel elétrico da Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 6 - Extintor de incêndio da Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 7 - Bomba da Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 8 - Bomba da Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 9 - Bomba da Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

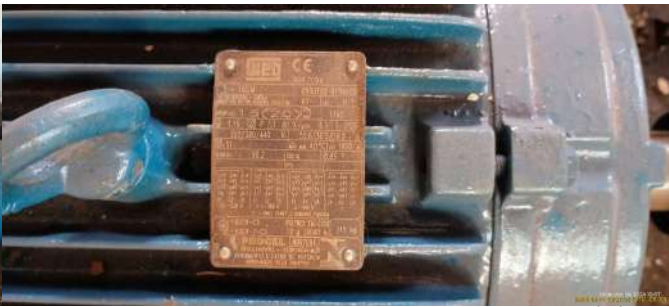


Foto 10 - Bomba da Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Conforme
[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva	Conforme
[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[EEA-4.4] Observações	tem mas está vencido
[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área	Conforme
[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Conforme
[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[EEA-4.8] Observações	Indicado no Id de notificação 66/2023

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Vazamento na gaxeta da bomba da Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada	Não Conforme
--	--------------

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Extintor de incêndio com a validade expirada do Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 2 - Extintor de incêndio com a validade expirada do Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

[EEA-4.10] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA-4.10] Observações

materiais diversos e resto de entulho

Fotos de [EEA-4.10]



Foto 1 - Materiais estranhos à operação na área interna do Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 2 - Materiais estranhos à operação na área interna do Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 3 - Materiais estranhos à operação na área interna do Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis



Foto 4 - Materiais estranhos à operação na área interna do Elevatória de água tratada do Centro de distribuição de água em Cordeirópolis

Novo Item Fiscalizado 11.324 - Reservatório elevado ETA (Cordeirópolis)

Reservatório elevado ETA

RES ELEVADO ETA - CORDEIRÓPOLIS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES ELEVADO ETA - CORDEIRÓPOLIS](#)



Endereço: Estr. Mun Paulo Botion, 75177 - Barro Preto, Cordeirópolis - SP, 13490-000, Brasil. nº 75177. . **CEP:** 13490-000 / **Cidade:** Cordeirópolis, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4757183, long=-47.4368627, accuracy=13.653

Fiscalizado	res elevado ETA cordeiro #120372556
Data de início da fiscalização	14/10/2024
Data de término da fiscalização	14/10/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES-6.0] Observações	res utilizado para serviços gerais dentro da ETA e abastecimento do bairro rural cascalho

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do Reservatório elevado da ETA em Cordeirópolis



Foto 2 - Guarda-corpo do Reservatório elevado da ETA em Cordeirópolis



Foto 3 - Guarda-corpo do Reservatório elevado da ETA em Cordeirópolis



Foto 4 - Tubulação do Reservatório elevado da ETA em Cordeirópolis

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	Conforme
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Conforme
[RES-6.7] Observações	haste de captação, sistemas de descida e aterramento

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raios do Reservatório elevado da ETA em Cordeirópolis



Foto 2 - Cabeamento do para-raios do Reservatório elevado da ETA em Cordeirópolis

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	Conforme
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	Conforme
[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme

Aline Aparecida Antunes Cornetti

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: aline@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)

www.arespcj.com.br

(editado 3 vezes - última modificação: 17/10/2024 11:00:31)

É base de:

Auto de Notificação 191/2024 - Fiscalização Programada

Este item foi mencionado em:
Memorando 434/2024 - Fiscalização Programada - Cordeirópolis
Ofício 1.544/2024 - Encaminhamento de Ofício
Proc. Administrativo 332/2024 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

09 Analise Mensal Setembro 2024 Cidade.pdf (92,82 KB)	1 download
09 Analise Mensal Setembro 2024 ETA.pdf (81,23 KB)	1 download
bombas reservas.pdf (168,52 KB)	1 download
Laudo Tecnico Fluor PAC Cloro 0001.pdf (3,52 MB)	1 download
LICENCA DE OPERACAO PARCIAL ETA.pdf (36,86 KB)	1 download
Portaria DAEE 4716 Outorga Barro Preto Copia.pdf (486,44 KB)	1 download
Portaria DAEE 8143 Represa Cascalho e Santa Marina.pdf (47,80 KB)	1 download
Processo CADRI ETA CETESB 063956 2024 05 selecionados.pdf (29,02 KB)	1 download
Relatorio de Analises Semestral jun 2024.pdf (291,41 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/10/2024 11:04:27	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.337..
17/10/2024 11:05:35	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.330..
17/10/2024 11:07:09	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.327..
17/10/2024 11:07:52	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.327..
17/10/2024 11:10:24	

Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.326..	
17/10/2024 11:20:31	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 emitiu o Auto de Notificação 191/2024 a partir deste documento.
17/10/2024 11:21:15	Aline Aparecida Antunes Cornetti D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 219/2024 com o certificado ALINE APARECIDA ANTUNES CORNETTI CPF 401.XXX.XXX-19 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
219/2024**

17/10/2024 11:22
(Encaminhado)

Aline C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Caio M.
CC

Caio Faveri Marreiros - DTO

Para providências, por favor
Obrigada

—
Aline Aparecida Antunes Cornetti
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: aline@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 140)
www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

17/10/2024 11:22:53

E-mail para caio@arespcj.com.br

E-mail entregue (1)