



Relatório de Fiscalização 016/2025



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 528.517.371.191.697.936

[Arespcj](#)

CC

17/01/2025 10:06

Município

[Saae - Itapira](#)

· 1939139505

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA - SAAE ITAPIRA

Verificação de Não-Conformidades nos Sistemas de Água e esgoto

Americana, janeiro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Itapira

Prefeito: TONINHO BELLINI

Endereço: Rua João de Moraes, 490 - Centro

Telefone: (19) 38439-100

Código ARES: 83

Lei Municipal que autoriza Convênio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.770 de 2019

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: ENGº. CARLOS VITÓRIO BORETTI DE ORNELLAS

Endereço: Rua Rui Barbosa, 918 - Centro

Telefone: (19) 3913-9505

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

2.2 PRESTADOR

Matheus José Fernandes - Gestor da Divisão de Operação de sistemas

3. FISCALIZAÇÃO

Em 12/11/2024 foram realizadas inspeções de campo para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, nos subsistemas de água e esgoto.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, conforme tabela a seguir:

Subsistema	Item	Não Conformidade	Prazo para adequação
Captação Ribeirão da Penha	3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
Captação Ribeirão da Penha	3.9	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Reincidente*
Captação Ribeirão da Penha	3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - gradeamento de água bruta	Imediato
ETA Itapira	5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETA Itapira	5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Sistema de lodo inoperante	Reincidente*
ETE Sede	8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Reincidente*
ETE Sede	8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Em até 180 dias
ETE Sede	8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE Sede	8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Sistema de lodo inoperante	Reincidente*
EEAT ETA Vila Ilze	4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEEB Penha I	7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB Penha I	7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - cobertura danificada	Imediato
EEE Jardim Esmeralda	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE Jardim Esmeralda	7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE Levatti	7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE Levatti	7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Limpeza da área	Imediato
EEE Santa Marta	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE Juscelino Kubitschek	7.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias

EEE Juscelino Kubitschek	7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE Juscelino Kubitschek	7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Sistema de lodo inoperante	Em até 180 dias
Reservatório Vila Ilze	6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Estrutura do reservatório / Limpeza da área	Em até 180 dias

*Não-conformidades apontadas no Relatório de fiscalização nº 214/2023, estando sujeitos à advertência e multa.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO


Novo Item Fiscalizado 11.822 - CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA (Itapira)

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA

CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO RIBEIRÃO DA PENHA](#)

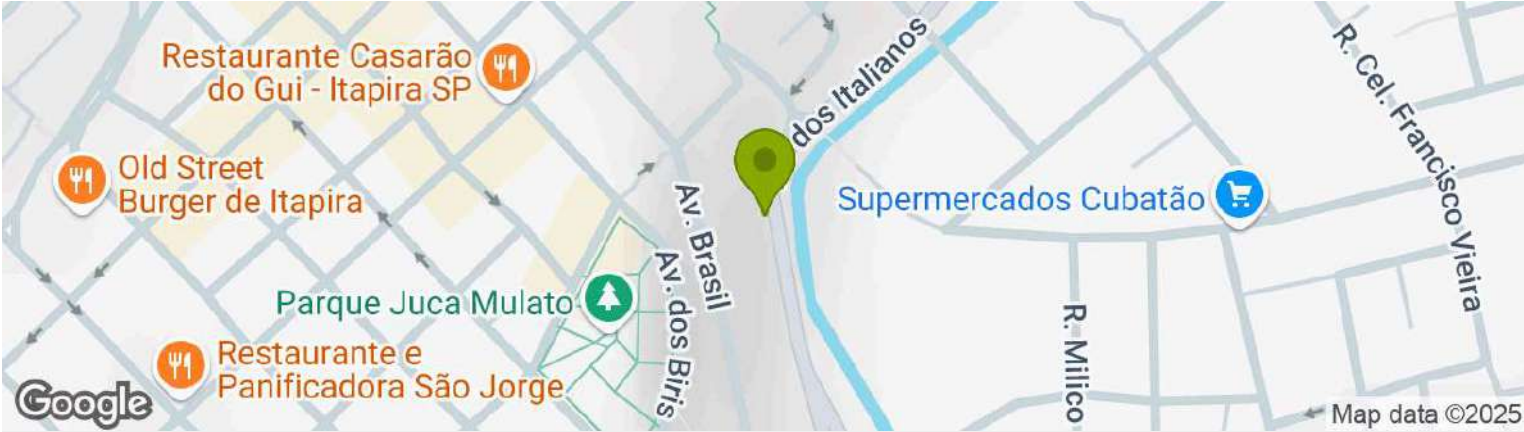

Endereço: Av. dos Italianos, 1250 - Centro, Itapira - SP, 13970-080, Brasil. nº 1250. . **CEP:** 13970-080 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Fiscalizado

Captação Ribeirão da Penha #129642212

Data de início da fiscalização

12/11/2024

Data de término da fiscalização

12/11/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Vista externa



Foto 3 - Conjuntos moto-bomba



Foto 2 - Barrilete



Foto 4 - Casa de bombas



Foto 5 - Paineis elétricos



Foto 6 - Tomada d'água



Foto 7 - Ribeirão Penha

[CSP-3.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

Fotos de [CSP-3.3]



Foto 1 - Faltando 1 reserva

[CSP-3.9] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [CSP-3.9]



Foto 1 - Vazamento

[CSP-3.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [CSP-3.14]



Foto 1 - Ausência de limpeza do gradeamento


Novo Item Fiscalizado 11.823 - ETA ITAPIRA (Itapira)

ETA ITAPIRA

ETA ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA ITAPIRA](#)

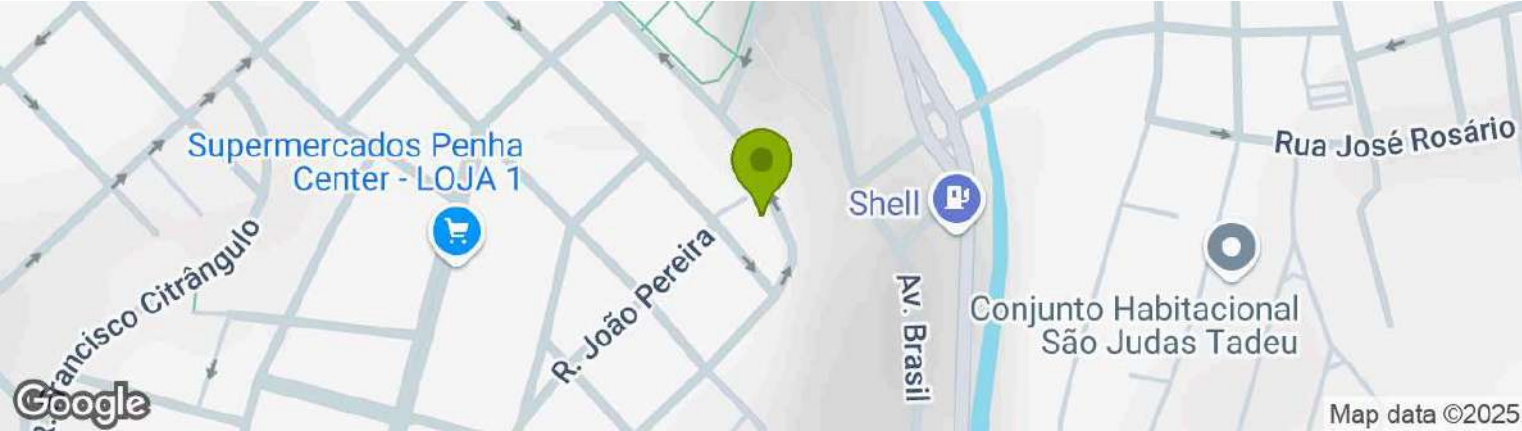

Endereço: R. Rui Barbosa, 966 - Santa Cruz, Itapira - SP, 13970, Brasil. nº 966. . **CEP:** 13970 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Fiscalizado	ETA Itapira #129643558
Data de início da fiscalização	12/11/2024
Data de término da fiscalização	12/11/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Fachada do prédio da ETA



Foto 2 - Entrada de água bruta



Foto 3 - Canal de entrada



Foto 4 - Macromedidor de entrada



Foto 5 - CCO



Foto 6 - Mistura rápida



Foto 7 - Vista geral das unidades



Foto 9 - Decantadores



Foto 11 - Sala de medição



Foto 8 - Floculadores



Foto 10 - Laboratório



Foto 12 - EPIs



Foto 13 - Produtos químicos



Foto 14 - Salão principal



Foto 15 - Armazenamento de produtos químicos



Foto 16 - Extintor

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Guarda-corpos e pisos oxidados



Foto 2 - Guarda-corpos e pisos oxidados

[ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETA-5.22] Observações

Revestimento da sala de bombas
dosadoras em condições
precárias devido à corrosão /
Sistema de tratamento de lodo
inoperante

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Sala de bombas dosadoras em condições precárias



Foto 3 - Tratamento de lodo ETA



Foto 2 - Tratamento de lodo ETA



Foto 4 - Tratamento de lodo paralisado


Novo Item Fiscalizado 11.824 - EEAT ETA - Vila Ilze, Sta. Barbara (Itapira)

EEAT ETA - Vila Ilze, Sta. Barbara

EEAT ETA - Vila Ilze, Sta. Barbara

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ETA - Vila Ilze, Sta. Barbara](#)

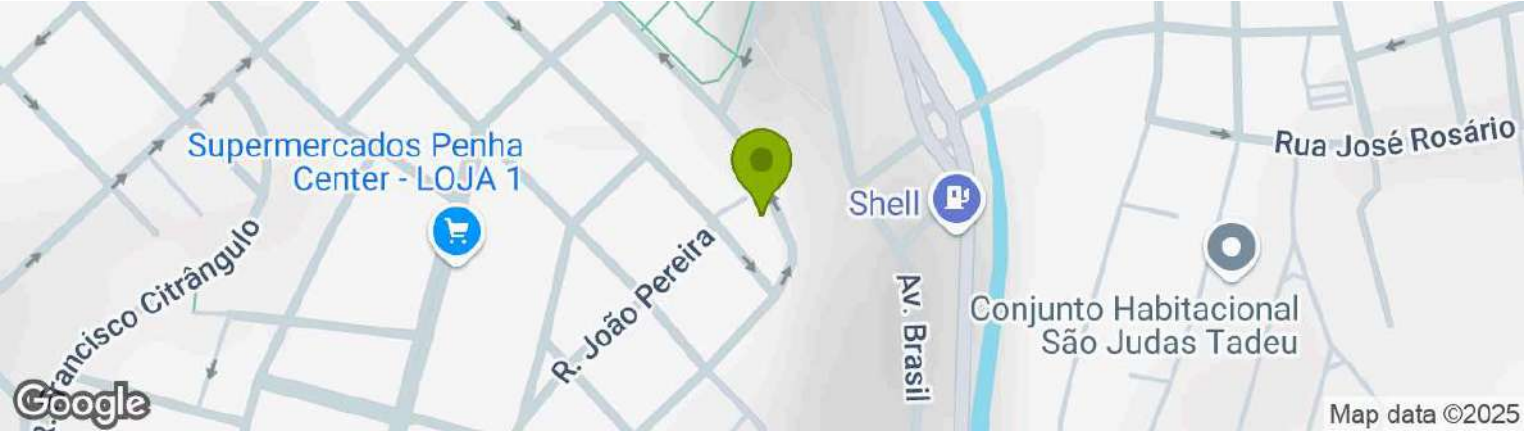

Endereço: R. Rui Barbosa, 966 - Santa Cruz, Itapira - SP, 13970, Brasil. nº 966. . **CEP:** 13970 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Fiscalizado	EEAT ETA - Setores Vila Ilze, Sta Bárbara #129644546
Data de início da fiscalização	12/11/2024
Data de término da fiscalização	12/11/2024
Observações Gerais	
Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)	
[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
Fotos de [EEA-4.0]	



Foto 1 - Vista geral da EEAT



Foto 2 - Vista geral



Foto 3 - Vista dos conjuntos moto-bombas



Foto 4 - conjuntos moto-bomba

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA-4.8] Observações

Pequeno vazamento no registro

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Vazamento

Novo Item Fiscalizado 11.825 - ETE SEDE (Itapira)

ETE SEDE

ETE SEDE

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SEDE](#)



Fiscalizado	ETE ITAPIRA #129645202
Data de início da fiscalização	12/11/2024
Data de término da fiscalização	12/11/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme



Foto 1 - ETE Itapira



Foto 3 - Tanque desinfecção



Foto 5 - Aplicação de hipoclorito



Foto 2 - Unidade Tratamento de lodo



Foto 4 - Vista da lagoa



Foto 6 - Armazenamento



Foto 7 - Canal de saída de esgoto tratado



Foto 9 - Aplicação de microorganismos



Foto 11 - Elevatória de esgoto bruto



Foto 8 - Lagoa



Foto 10 - Canal de entrada



Foto 12 - Bombas da EEEB

[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência

N/A

[ETE-8.4] Observações

Não é feita nenhuma análise no local

[ETE-8.11] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE-8.11] Observações

Utiliza Hipoclorito

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	N/A
[ETE-8.12] Observações	Não faz análise no local
[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Não Conforme
[ETE-8.13] Observações	As análises enviadas pelo prestador estão salvas em pasta específica da ARES-PCJ.
[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Não Conforme
[ETE-8.14] Observações	Oxidação nos guarda-corpos
Fotos de [ETE-8.14]  Foto 1 - Guarda-corpos	
[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Não Conforme
[ETE-8.25] Observações	LO vencida. As análises enviadas pelo prestador estão salvas em pasta específica da ARES-PCJ.
[ETE-8.27] Observações	Unidade paralisada
[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[ETE-8.29] Observações	Unidade de tratamento de lodo inoperante

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Sistema de lodo da ETE


Novo Item Fiscalizado 11.826 - EEE PENHA I (Itapira)

EEE PENHA I

EEE PENHA I

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE PENHA I](#)

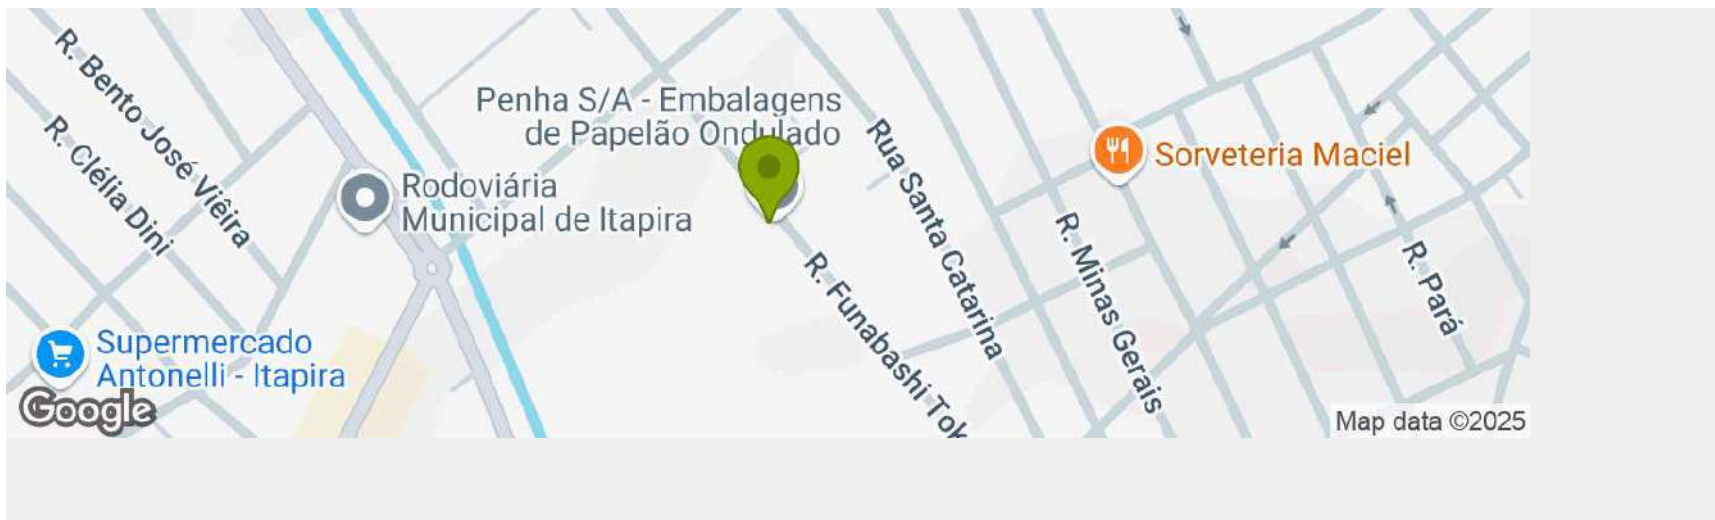

Endereço: R. Funabashi Tokuji, 170 - Jardim Ivete, Itapira - SP, 13972-160, Brasil. nº 170. . **CEP:** 13972-160 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Fiscalizado	EEE PENHA #129647776
Data de início da fiscalização	12/11/2024
Data de término da fiscalização	12/11/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Casa de bombas



Foto 3 - Poço de gradeamento



Foto 2 - Conjuntos moto-bomba



Foto 4 - Bombas



Foto 5 - Gradeamento

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Cesto obstruído de sujeira

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Cobertura danificada

Novo Item Fiscalizado 11.827 - EEE Jardim Esmeralda (Itapira)

EEE Jardim Esmeralda

EEE JARDIM ESMERALDA - ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE JARDIM ESMERALDA - ITAPIRA](#)



Endereço: R. Pedro Dini - Lot. Conj. Hab. Antonio Assad Alcici, Itapira - SP, 13976-324, Brasil. . **CEP:** 13976-324 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Fiscalizado

EEE Jardim Esmeralda #129656191

Data de início da fiscalização

11/12/2024

Data de término da fiscalização

11/12/2024

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da área



Foto 3 - Conjuntos moto-bomba



Foto 2 - Conjuntos moto-bomba



Foto 4 - Cesto de sólidos



Foto 5 - Cesto de sólidos

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 11.828 - EEE Levatti (Saae - Itapira)

EEE Levatti

EEE JARDIM LEVATTI - ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE JARDIM LEVATTI - ITAPIRA](#)

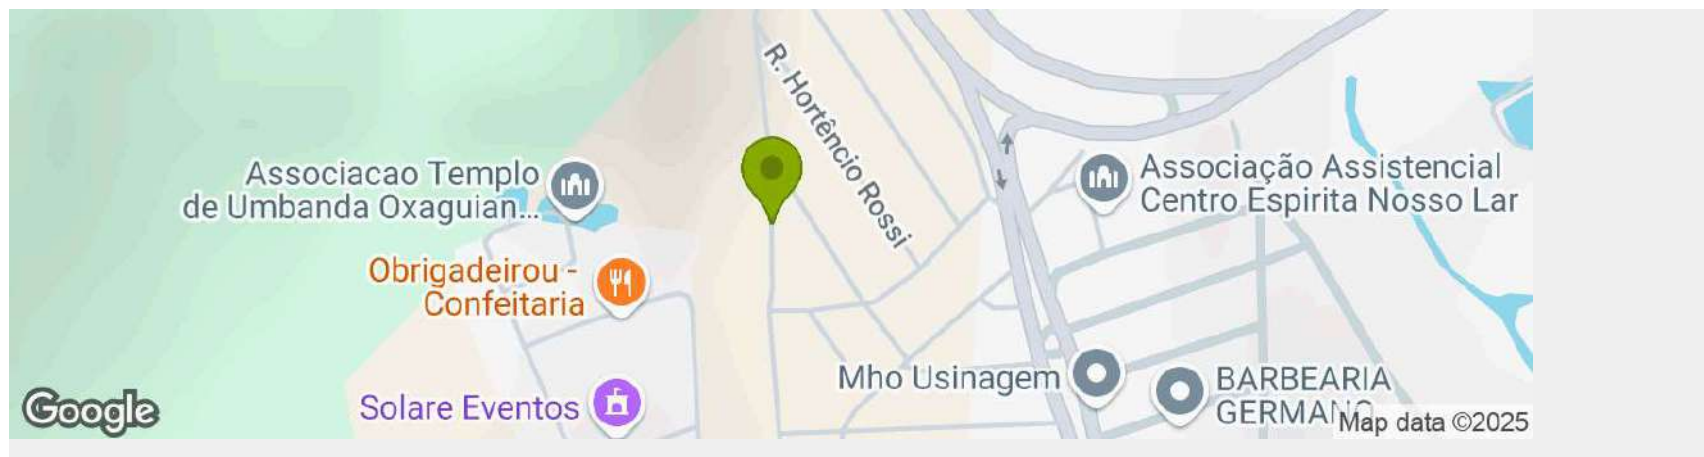

Endereço: H5V3+HR Itapira, SP, Brasil. . **CEP:** 13976-648 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Fiscalizado	EEE Levatti #129656289
Data de início da fiscalização	11/12/2024
Data de término da fiscalização	11/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Observações

Não foi possível acessar a unidade

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da unidade



Foto 2 - Vista da área



Foto 3 - Entrada da EEE

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Ausencia de capina

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Vegetação

Novo Item Fiscalizado 11.829 - EEE Santa Marta (Itapira)

EEE Santa Marta

EEE JARDIM SANTA MARTA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE JARDIM SANTA MARTA](#)



Endereço: Av. Lions Club - Vila Santa Marta, Itapira - SP, 13975, Brasil. . **CEP:** 13975 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Fiscalizado	Santa marta
Data de início da fiscalização	11/12/2024
Data de término da fiscalização	11/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da unidade



Foto 3 - Conjuntos moto-bomba



Foto 5 - Conjuntos moto-bomba



Foto 2 - Poço de gradeamento



Foto 4 - conjuntos moto-bomba

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Reservatório Vila Ilze

RESERVATÓRIOS SETOR VILA ILZE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIOS SETOR VILA ILZE](#)



Endereço: R. Celencina Caldas Sarkis - Parque Sao Francisco, Itapira - SP, 13972-300, Brasil. . **CEP:** 13972-300 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Fiscalizado	12/11/2024 #129922103
Data de início da fiscalização	12/11/2024
Data de término da fiscalização	12/11/2024
Observações Gerais	
Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
Fotos de [RES-6.0]	



Foto 1 - Vista externa da unidade



Foto 3 - Vista do reservatório apoiado



Foto 5 - Escada de acesso



Foto 2 - Placa de identificação



Foto 4 - Visto do reservatório semi-enterrado

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Telemetria

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Limpeza da área e reservatório.
Sugerimos realizar uma avaliação especializada na estrutura interna do reservatório, pois verificou-se algumas manifestações patológicas como exposição e oxidação da ferragem da laje de cobertura, descamação das paredes e pontos de umidade. Essas manifestações podem vir comprometer a segurança, estabilidade da unidade e a qualidade da água reservada.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Ausência de limpeza



Foto 2 - Ausência de limpeza



Foto 3 - Descamação da parede indicando presença de umidade



Foto 4 - Exposição da ferragem




Foto 5 - Perda do revestimento

EEE Juscelino Kubitschek

EEE JUSCELINO KUBITSCHEK - ITAPIRA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE JUSCELINO KUBITSCHEK - ITAPIRA](#)

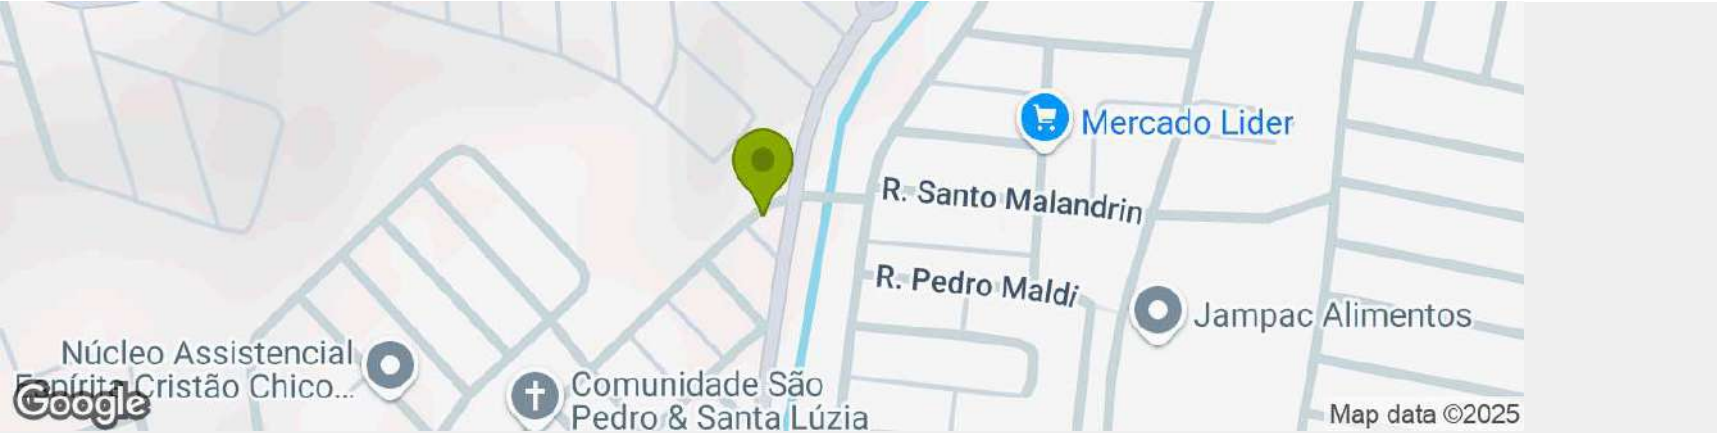

Endereço: R. José Artur Miranda da Silva, 33 - Conj. Hab. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Itapira - SP, 13976-250, Brasil. nº 33. . **CEP:** 13976-250 / **Cidade:** Itapira, São Paulo

Fiscalizado	EEEB #129922595
Data de início da fiscalização	12/11/2024
Data de término da fiscalização	12/11/2024
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Identificação



Foto 3 - Vista geral da unidade



Foto 5 - Sala de painéis



Foto 2 - Vista externa da unidade



Foto 4 - Vista da elevatória

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Furo do alambrado

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Tampas oxidadas

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 4 vezes - última modificação: 21/01/2025 15:17:20)

É base de:

[Auto de Notificação 017/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Auto de Notificação 052/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 024/2025 - Aprovação Relatorio 016/2025](#)

[Ofício 109/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 028/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Ofício 469/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/01/2025 14:28:40 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.823..](#)

17/01/2025 14:30:58 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.825..](#)

21/01/2025 09:14:35 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.822..](#)

21/01/2025 09:16:53 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.823..](#)

21/01/2025 09:19:34 Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 11.823..](#)

21/01/2025 09:20:32	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.824..
21/01/2025 09:48:13	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.825..
21/01/2025 11:27:06	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.826..
21/01/2025 11:36:37	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.827..
21/01/2025 11:38:38	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.828..
21/01/2025 11:42:09	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.829..
21/01/2025 11:43:19	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.845..
21/01/2025 11:44:05	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.845..
21/01/2025 11:46:14	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.846..
21/01/2025 14:59:14	Edilinson Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.846..
21/01/2025 15:16:19	Edilinson Martins de Albuquerque D2 emitiu o Auto de Notificação 017/2025 a partir deste documento.

2 Despachos não lidos

Tramitação 1- 016/2025

21/01/2025 15:18 (Encaminhado)

Edilinson A. D2

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO Segue para dar prosseguimento.

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

http://www.arespcj.com.br

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

21/01/2025 15:18:05

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) ⇐

08/04/2025 16:45:26

Edilincon Martins de Albuquerque **D2** emitiu o [Auto de Notificação 052/2025](#) a partir deste documento.

Tramitação 2- 016/2025

08/04/2025 16:46 (Encaminhado)

Edilincon A. **D2**

DTO - Diretoria ...

CC

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Segue para encaminhar junto à notificação

Auto de Notificação 052/2025 - Auto de Notificação (Arespcj)

Auto de Notificação

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
Resposta do prestador	Há 4 meses 24 dias — 23/04/2025	Não configurado	Todos
[ETA ITAPIRA] [ETA-5.22] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Há 4 meses 10 dias — 08/05/2025	Não configurado	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[ETE SEDE] [ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Há 4 meses 10 dias — 08/05/2025	Não configurado	Todos

CONSTATAÇÕES: Verificação de não conformidades dos Sistemas de Água e Esgoto, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

Subsistema/Local	Código NC	Descrição NC	Prazo para Solução
ETA ITAPIRA	5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Sistema de lodo inoperante	Imediato
ETE ITAPIRA/SEDE	8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança - Sistema de lodo inoperante	Imediato

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO: Imediato, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014. ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES: Conforme Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES: Solução das não conformidades e comunicação imediata à ARES-PCJ.

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

—
Edilincon Martins de Albuquerque

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

08/04/2025 16:46:07

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1)

