

**Relatório de Fiscalização 039/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
789.117.398.960.064.747

Arespcj

CC

18/02/2025 13:26

Município

Sanebavi - Vinhedo

· 19 38268470

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VINHEDO**PRESTADOR: SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO**

Verificação de Não Conformidades

Americana, fevereiro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Prefeito: Dr. Dario Pacheco

Endereço: Rua João Corazzari, 394 - Centro

Telefone: (19) 3826-7800

E-mail: prefeito@vinhedo.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.570, de 04/07/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: SANEBAVI - SANEAMENTO BÁSICO VINHEDO

Responsável legal: Andrea Andrade de Campos

Endereço: Rua Nove de Julho, 533 - Centro

Telefone: (19) 3826 - 8470/(19) 3826 - 8479

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Raphael Baston de Souza – Analista de Regulação e Fiscalização

André Aukar de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Elenita Brandão Magalhães - Controladoria Autárquica

Airton Joaquim Alves - Assistente Técnico

Núbia Feliciano Pereira - Diretora de ETE

Juliana Graciane Carniato - Assessora de Análises

3. FISCALIZAÇÃO

Em 11/02/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Complementarmente, foram realizadas inspeções com auxílio de drone em 26/02/2025.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
ETA II	ETA-5.3	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETA II	ETA-5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETA II	ETA-5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	Em até 180 dias
ETA II	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA II	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA II	ETA-5.21	Produtos químicos vencidos	Imediato
EEAT ETA II para Castelo	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT ETA II para Castelo	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEAT ETA II para Florido	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT ETA II para Florido	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT ETA II para Florido	EEA-4.9	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEA Condomínio Marambaia (Booster Marambaia)	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA Condomínio Marambaia (Booster Marambaia)	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório Elevado ETA II Santa Cândida	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

Reservatório Elevado ETA II Santa Cândida	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
Reservatório Metálico Estrada da Boiada	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Estrada da Boiada Apoiado	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Reservatório Estrada da Boiada Apoiado	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Estrada da Boiada Semienterrado	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Estrada da Boiada Semienterrado	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Marambaia Apoiado	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Reservatório Marambaia Apoiado	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
Reservatório Marambaia Apoiado	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório Vista Alegre Elevado	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
Reservatório Apoiado Concreto Mirante das Estrelas	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
EEEB Marambaia 1	EEE-7.2	Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Em até 180 dias
EEEB Marambaia 1	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEB Marambaia 1	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB Marambaia 1	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEEB Marambaia 1	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB Marambaia 1	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB Marambaia (Igaratá)	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEEB Marambaia (Igaratá)	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
EEEB Marambaia (Igaratá)	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB Marambaia (Igaratá)	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEEB São Joaquim 1	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB São Joaquim 1	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB São Joaquim 2	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

EEEB São Joaquim 2	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB São Joaquim 3	EEE-7.2	Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	Em até 180 dias
EEEB São Joaquim 3	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB São Joaquim 3	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB São Joaquim 4	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEEB São Joaquim 4	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEEB São Joaquim 4	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Estação de Tratamento de Água


Novo Item Fiscalizado 11.948 - ETA II Santa Cândida - Vinhedo (Vinhedo)

ETA II Santa Cândida - Vinhedo

ETA II - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA II - VINHEDO](#)

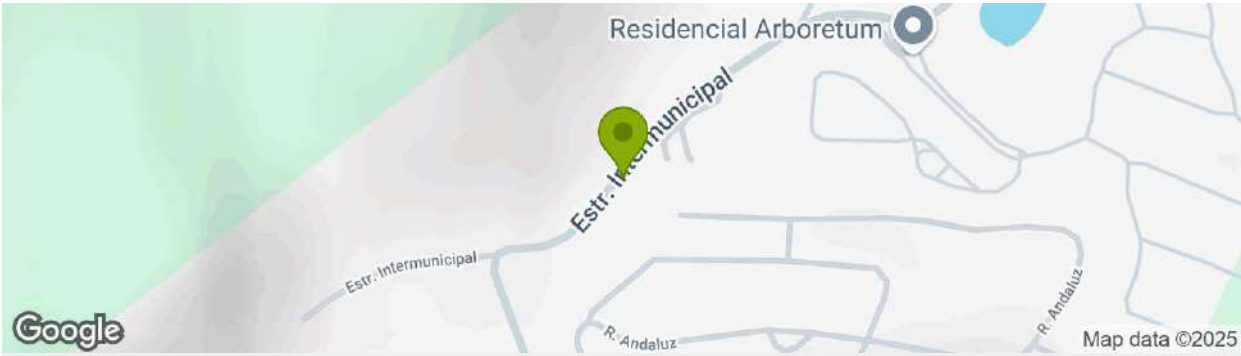

Endereço: Estr. Intermunicipal, 624, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 624. . CEP: 13280-000 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0577639, long=-47.0405148, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA II Santa Cândida #132777546
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025

Observações Gerais

Do tipo convencional, a ETA II trata água captada na Represa 4 e no córrego do Moinho, possuindo vazão de saída de 43 L/s. Ao chegar na ETA, a água bruta recebe PAC e passa pelos processos de floculação, decantação, filtração, fluoretação e desinfecção com gás cloro, até ser armazenada em reservatório próprio. O lodo produzido é tratado no local e encaminhado para aterro sanitário.

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Vista geral da ETA II: à esquerda, prédio do laboratório e de armazenamento produtos químicos; no centro, módulo de tratamento da água; à direita, obras de ampliação.



Foto 2 - Módulo de tratamento da água (floculadores, decantadores e filtros).



Foto 3 - Prédio do laboratório e de armazenamento de produtos químicos.



Foto 4 - Obras de ampliação da ETA.



Foto 5 - Obras de ampliação da ETA.



Foto 6 - Obras de ampliação da ETA.



Foto 7 - Obras de ampliação da ETA.



Foto 8 - Entrada de água bruta e aplicação de PAC.



Foto 9 - Vista geral da unidade de floculação.



Foto 10 - Unidade de floculação.



Foto 11 - Vista geral do tanque de decantação e floculadores (ao fundo).



Foto 12 - Tanque de decantação.



Foto 13 - Tanque de decantação e unidades de filtração (ao fundo).



Foto 14 - Entrada de água nos filtros.



Foto 15 - Vista geral da unidade de filtração.



Foto 16 - Válvulas pós-filtração.



Foto 17 - Tubulações pós-filtração que direcionam água para o reservatório de concreto da ETA.



Foto 18 - Reservatório de concreto da ETA.



Foto 19 - Vista aérea da ETA II.



Foto 20 - Vista aérea do módulo de tratamento da ETA II.

[ETA-5.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [ETA-5.1]



Foto 1 - Cercamento com alambrado.

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Conforme

[ETA-5.2] Observações

O lodo gerado é direcionado à Estação de Tratamento de Lodo na própria ETA, centrifugado e descartado em aterro sanitário. A água proveniente do processo retorna ao tratamento.

Fotos de [ETA-5.2]



Foto 1 - Vista geral da Estação de Tratamento de Lodo. Tanque de chegada do lodo (primeiro plano) e tanque de sedimentação e bombas ao fundo (área coberta).



Foto 2 - Poço de chegada do lodo.



Foto 3 - Tanque de decantação de lodo.



Foto 4 - Tanque de decantação de lodo.



Foto 5 - Bombas que direcionam o lodo à centrífuga.



Foto 6 - Bombas que retornam a água decantada ao processo de tratamento.



Foto 7 - Centrífuga de lodo.



Foto 8 - Caçamba de lodo centrifugado.



Foto 9 - Lodo centrifugado.



Foto 10 - CADRI nº 05011188 válido até 06/02/2030.

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Não Conforme

[ETA-5.3] Observações

O laboratório possui apenas ducha oftálmica. O prestador deve providenciar a instalação do chuveiro de emergência no local.

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Ducha oftálmica do laboratório.

[ETA-5.4] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Conforme

Fotos de [ETA-5.4]



Foto 1 - Capa de chuva e bota de funcionária.



Foto 2 - EPIs fornecidos aos funcionários.



Foto 3 - Kit de uso de emergência do gás cloro, armazenado no prédio que abriga o laboratório.

[ETA-5.5] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[ETA-5.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [ETA-5.6]



Foto 1 - Identificação da área em prédio do local.

[ETA-5.7] - Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

Conforme

Fotos de [ETA-5.7]



Foto 1 - Sensor de medição de vazão na entrada da ETA.

[ETA-5.8] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

Conforme

[ETA-5.8] Observações

Foram anexadas ao relatório listas de presença em curso de treinamento para manipulação de cloro gás.

[ETA-5.9] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

Conforme

Fotos de [ETA-5.9]



Foto 1 - Laboratório da ETA II.

[ETA-5.10] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

[ETA-5.10] Observações

É necessário realizar manutenção no guarda-corpo.

Fotos de [ETA-5.10]



Foto 1 - Guarda-corpo da unidade de decantação danificado.

[ETA-5.11] - Estocagem inadequada de produtos químicos**Não Conforme****[ETA-5.11] Observações**

Apesar dos produtos estarem bem acondicionados, é necessário providenciar identificação para os mesmos.

Fotos de [ETA-5.11]

Foto 1 - Tanques de armazenamento de produtos químicos.



Foto 2 - Tanque de armazenamento de hipoclorito.



Foto 3 - Tanque de armazenamento de flúor.



Foto 4 - Tanque de armazenamento de flúor (à frente) e de ortopolifosfato de sódio (ao fundo).



Foto 5 - Galões de armazenamento de polifosfato.



Foto 6 - Tanque de armazenamento de PAC.



Foto 7 - Tanques de armazenamento de PAC.



Foto 8 - Dosadora de PAC.



Foto 9 - Gás cloro.

[ETA-5.12] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Conforme

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Vazamento na tubulação de lavagem do filtro.



Foto 2 - Detalhe do vazamento.

[ETA-5.14] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

Fotos de [ETA-5.14]



Foto 1 - Extintor do prédio da Estação de Tratamento de Lodo com manutenção vencida.



Foto 2 - Extintor do prédio do laboratório com manutenção vencida.



Foto 3 - Detalhe do extintor do prédio do laboratório com manutenção vencida.



Foto 4 - Extintor próximo à porta do laboratório com validade vencida.

[ETA-5.15] - Não aplicação de Flúor à água tratada

Conforme

Fotos de [ETA-5.15]



Foto 1 - Dosadora de flúor.



Foto 2 - Analisador de cloro e flúor.

[ETA-5.16] - Não realização de desinfecção na água tratada

Conforme

[ETA-5.16] Observações

Desinfecção realizada com gás cloro.

[ETA-5.17] - Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

[ETA-5.17] Observações

Foram anexadas ao relatório planilhas de controle diário da qualidade de água da ETA (elaborados pela SANEB/AVI) e laudos de laboratório externo com análises da qualidade da água na saída do tratamento.

Fotos de [ETA-5.17]



Foto 1 - Planilha das análises realizadas no laboratório da ETA.

[ETA-5.18] - Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados	Conforme
[ETA-5.19] - Não atender aos padrões de potabilidade	Conforme
[ETA-5.19] Observações	Documento anexado ao Relatório de Fiscalização.
[ETA-5.20] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Conforme
[ETA-5.20] Observações	Licença de operação nº 5010101, válida até 12/06/2025. Documento anexado ao Relatório de Fiscalização.
[ETA-5.21] - Produtos químicos vencidos	Não Conforme
[ETA-5.21] Observações	Foram observados alguns produtos químicos vencidos. É necessário realizar o descarte adequado dos mesmos.

Fotos de [ETA-5.21]



Foto 1 - Polímero catiônico vencido.



Foto 2 - Produtos químicos com validade em dia.



Foto 3 - Produto químico vencido.



Foto 4 - Produtos químicos com validade em dia.

Estação Elevatória de Água Tratada


Novo Item Fiscalizado 11.938 - EEAT ETA II para Castelo - Vinhedo (Vinhedo)

EEAT ETA II para Castelo - Vinhedo

EEAT ETA II PARA CASTELO - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ETA II PARA CASTELO - VINHEDO](#)

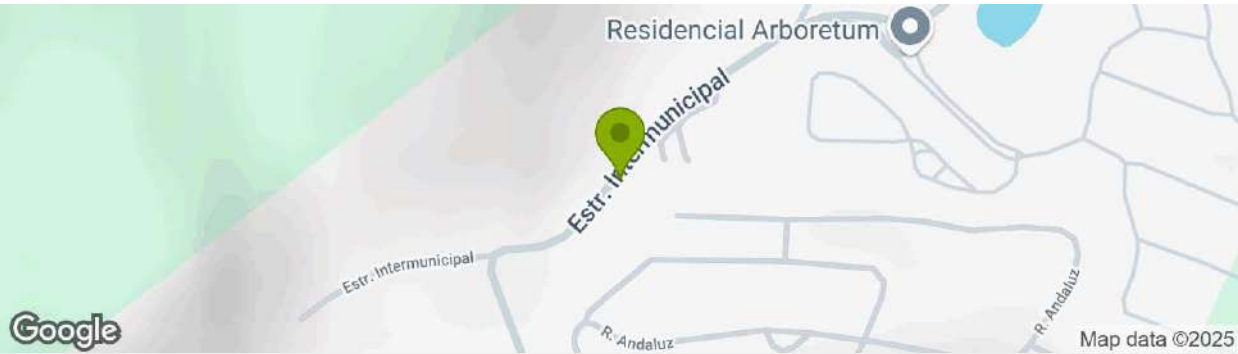

Endereço: Estr. Intermunicipal, 624, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 624. . CEP: 13280-000 /
Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.053373, long=-47.0315159, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT ETA II para Castelo #132789566
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	A EEAT situa-se na ETA II, a qual está em obras de ampliação. A edificação que abriga a EEAT possui 2 conjuntos motobomba, sendo que um recalca para o reservatório Castelo e o outro recalca para o reservatório Florido.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)**[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [EEA-4.0]**

Foto 1 - Vista do interior da edificação que abriga a EEAT. No centro da foto, conjunto motobomba que recalca para o Florido.



Foto 2 - Vista do interior da edificação que abriga a EEAT.



Foto 3 - Painel de controle do conjunto motobomba que recalca para o Castelo.



Foto 4 - Vista geral da edificação que a abriga a EEAT.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada**Conforme****[EEA-4.1] Observações**EEAT encontra-se na
ETA II Santa Cândida.**Fotos de [EEA-4.1]**



Foto 1 - Cercamento com alambrado da ETA II.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Porta de acesso ao interior da EEAT.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Conjunto motobomba que recalca para o reservatório Castelo.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor na entrada da edificação a EEAT.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA-4.5] Observações

A EEAT situa-se na
ETA II Santa Cândida.

Fotos de [EEA-4.5]



Foto 1 - Identificação do local onde encontra-se a
EEAT.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA-4.7] Observações

Providenciar o reparo
no vazamento no selo
mecânico.

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Vazamento no selo mecânico da bomba
da esquerda.



Foto 2 - Detalhe do vazamento na bomba da
esquerda.

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA-4.9] Observações

É necessário realizar a
manutenção do extintor
e recomenda-se
proteger os
equipamentos da EEAT
durante o período de
obras.

Fotos de [EEA-4.9]



Foto 1 - Extintor vencido. Última revisão de 2º nível realizada em jan/2024 e a próxima revisão deveria ter sido realizada em jan/25.


Novo Item Fiscalizado 11.940 - EEAT ETA II para Florido - Vinhedo (Vinhedo)

EEAT ETA II para Florido - Vinhedo

EEAT ETA II PARA FLORIDO - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT ETA II PARA FLORIDO - VINHEDO](#)

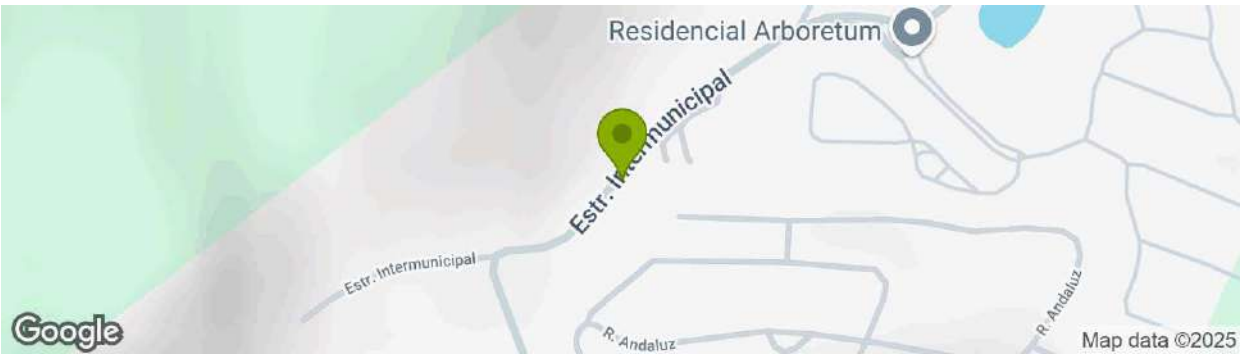

Endereço: Estr. Intermunicipal, 624, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 624. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0533738, long=-47.0315264, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEAT ETA II para Florido #132788436
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	A EEAT situa-se na ETA II Santa Cândida, a qual passa por obras de ampliação, mas continua em operação. A edificação que abriga a EEAT possui dois conjuntos motobombas: um conjunto recalca para o reservatório Florido e o outro conjunto recalca para o reservatório Castelo.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)**[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [EEA-4.0]**

Foto 1 - Vista geral do interior da EEAT (conjunto motobomba nas extremidades recalca para o reservatório Florido).



Foto 2 - Vista geral do interior da EEAT (conjunto motobomba nas extremidades recalca para o reservatório Florido).



Foto 3 - Painel de controle da EEAT.



Foto 4 - Painéis de energia e de controle da EEAT.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada**Conforme****[EEA-4.1] Observações**

A EEAT situa-se no interior da ETA II Santa Cândida.

Fotos de [EEA-4.1]

Foto 1 - Cercamento com alambrado da ETA II.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória**Conforme****Fotos de [EEA-4.2]**



Foto 1 - Porta de acesso à EEAT.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Conjunto motobomba (bomba esquerda)



Foto 2 - Conjunto motobomba (bomba direita, reserva).

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

Fotos de [EEA-4.4]



Foto 1 - Extintor de incêndio na entrada da edificação que abriga a EEAT.

[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área

Conforme

[EEA-4.5] Observações

A EEAT encontra-se no interior da ETA II Santa Cândida.

Fotos de [EEA-4.5]



Foto 1 - Identificação do local onde se situa a EEAT.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA-4.7] Observações

É necessário reparar os vazamentos das tubulações de drenagem.

Fotos de [EEA-4.7]



Foto 1 - Vazamento na tubulação de drenagem da bomba esquerda.



Foto 2 - Vazamento na tubulação de drenagem da bomba esquerda.



Foto 3 - Detalhe do vazamento na tubulação de drenagem da bomba esquerda.



Foto 4 - Vazamento na segunda drenagem na bomba da esquerda.



Foto 5 - Detalhe do vazamento na segunda drenagem na bomba da esquerda.

[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA-4.8] Observações

É necessário reparar o vazamento na tubulação da bomba da esquerda.

Fotos de [EEA-4.8]



Foto 1 - Vazamento na tubulação de sucção antes do registro na bomba da esquerda.



Foto 2 - Detalhe do vazamento na tubulação de sucção antes do registro na bomba da esquerda.

[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEA-4.9] Observações

É necessário realizar a manutenção do extintor e recomenda-se proteger os equipamentos da EEAT durante o período de obras.

Fotos de [EEA-4.9]




Foto 1 - Extintor vencido. Última revisão de 2º nível realizada em jan/2024 e a próxima revisão deveria ter sido realizada em jan/25.

Novo Item Fiscalizado 11.924 - EEA Condomínio Marambaia - Vinhedo (Vinhedo)

EEA Condomínio Marambaia - Vinhedo

BOOSTER MARAMBAIA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [BOOSTER MARAMBAIA](#)

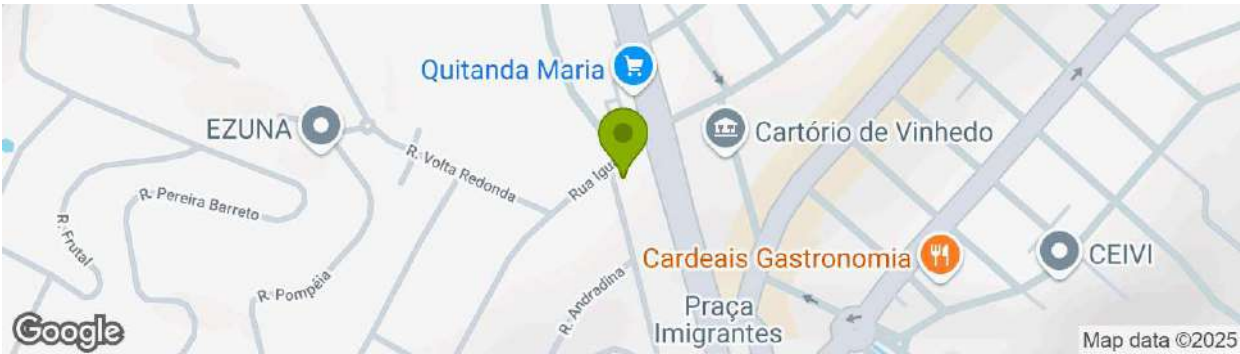

Endereço: R. Araras, 15 - Condomínio Estância Marambaia, Vinhedo - SP, 13287-034, Brasil. nº 15. . **CEP:** 13287-034 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0375245, long=-46.9862248, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA Condomínio Marambaia #132751734
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	A EEA Funciona como booster. Pressuriza a parte elevada da rede do condomínio.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA-4.0]



Foto 1 - Vista geral do local onde se encontra a EEA.



Foto 2 - Vista externa da edificação que abriga a EEA.



Foto 3 - Vista interna da edificação da EEA.



Foto 4 - Painéis de energia e de controle da EEA.



Foto 5 - Vista da tubulação de recalque da EEA.



Foto 6 - Tubulação de recalque da EEA.

[EEA-4.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEA-4.1]



Foto 1 - Local cercado com alambrado.

[EEA-4.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEA-4.2]



Foto 1 - Porta de acesso à edificação que abriga a EEAT.



Foto 2 - Portas de acesso ao local e à edificação da EEAT.

[EEA-4.3] - Ausência de conjunto moto bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEA-4.3]



Foto 1 - Conjunto motobomba da EEA.

[EEA-4.4] - Ausência de extintor de incêndio**Não Conforme****[EEA-4.4] Observações**

Providenciar extintor de incêndio no local.

Fotos de [EEA-4.4]**Foto 1** - Ausência de extintor de incêndio.**[EEA-4.5] - Ausência de identificação da área****Não Conforme****[EEA-4.5] Observações**

Providenciar placa com a identificação do local.

[EEA-4.7] - Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas**N/A****[EEA-4.7] Observações**

Não foi possível visualizar vazamento, pois as bombas não estavam em operação no momento da fiscalização.

Fotos de [EEA-4.7]**Foto 1** - Bomba com selo mecânico.**[EEA-4.8] - Existência de vazamentos aparentes****Conforme****[EEA-4.9] - Extintor de incêndio com validade expirada****N/A**

Reservatórios


Novo Item Fiscalizado 11.934 - Res. Elevado ETA II Santa Cândida - Vinhedo (Vinhedo)

Res. Elevado ETA II Santa Cândida - Vinhedo

RES. ELEVADO ETA II SANTA CÂNDIDA - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO ETA II SANTA CÂNDIDA - VINHEDO](#)

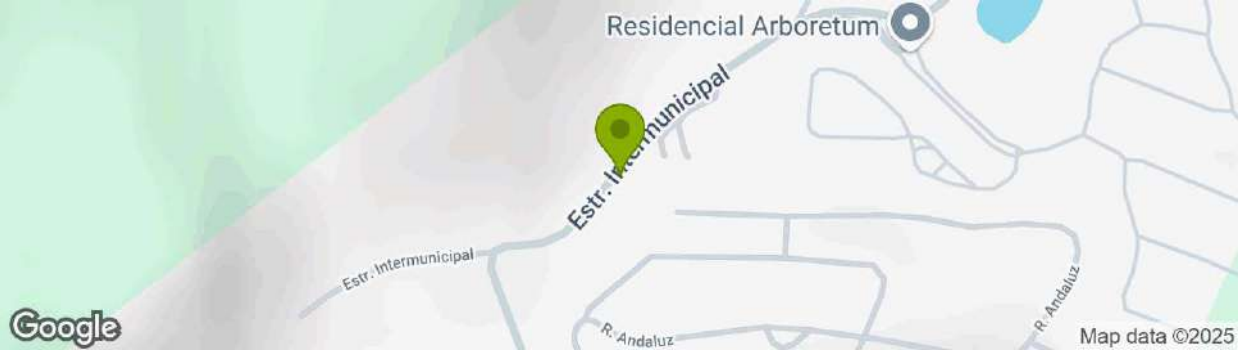

Endereço: Estr. Intermunicipal, 624, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 624. . CEP: 13280-000 /
Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0458789, long=-47.0247093, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Elevado ETA II Santa Cândida #132781268
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Utilizado para consumo próprio da ETA II.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral externa do reservatório.



Foto 2 - Aspecto geral do reservatório.



Foto 3 - Aspecto geral do reservatório.



Foto 4 - Detalhe das tubulações do reservatório.

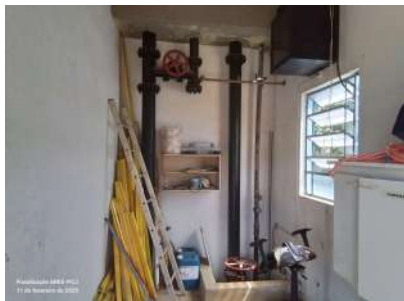


Foto 5 - Interior da base do reservatório.



Foto 6 - Vista aérea do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.1] Observações

Reservatório situa-se dentro da ETA II.

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento da ETA II com alambrado.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Identificação do local onde se encontra o reservatório.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamento na válvula da tubulação na base do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Escada com guarda-corpo.



Foto 2 - Guarda-corpo no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raio no topo do reservatório.



Foto 2 - Cabo de aterramento do para-raio.



Foto 3 - Para-raio no topo do reservatório.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Sistema de telemetria, visualizada no CCO.

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Tubulação para medição de nível.

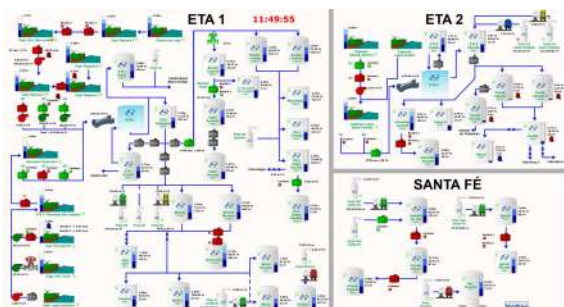


Foto 2 - Tela do sistema de telemetria.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]




Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo de reservatório.

Res. Apoiado Quadrado Concreto ETA II - Vinhedo

RES. APOIADO QUADRADO CONCRETO ETA II - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO QUADRADO CONCRETO ETA II - VINHEDO](#)

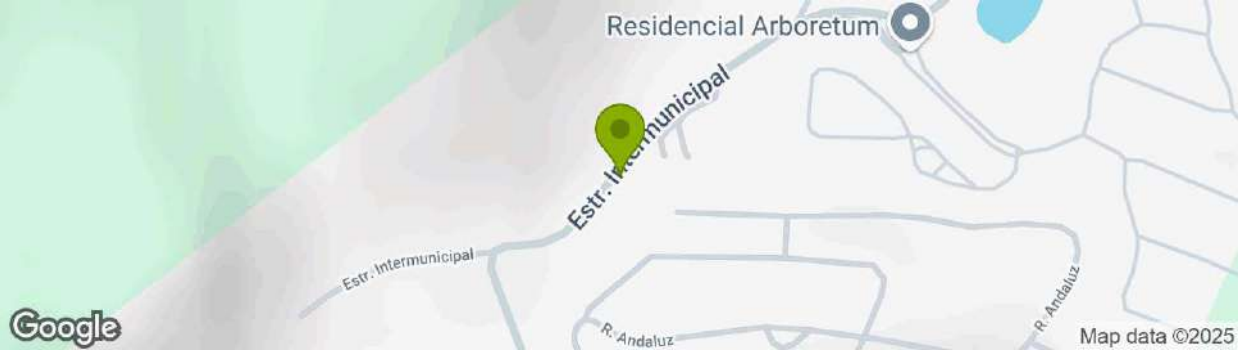

Endereço: Estr. Intermunicipal, 624, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 624. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0531491, long=-47.0315274, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Quadrado Concreto ETA II #132784083
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Recebe água dos poços C-02 e C-04, além do volume filtrado pelo processo convencional da ETA II. Responsável pelo abastecimento do setor "Azul" (setorização do município anexada ao relatório).

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista da laje do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista da lateral do reservatório.



Foto 4 - Vista da lateral do reservatório



Foto 5 - Vista da lateral do reservatório



Foto 6 - Vista da lateral do reservatório

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.1] Observações

Reservatório encontra-se no interior da ETA II.

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento com alambrado da ETA II.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Identificação do local onde encontra-se o reservatório.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na laje e escada de acesso ao reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo na laje e escada de acesso ao reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Rede de proteção no medidor de nível.



Foto 2 - Rede de proteção na tubulação de ventilação.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa do reservatório.



Foto 2 - Tampa do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Medição de nível também é realizada na CCO por telemetria.

Fotos de [RES-6.11]



Foto 1 - Medidor de nível.

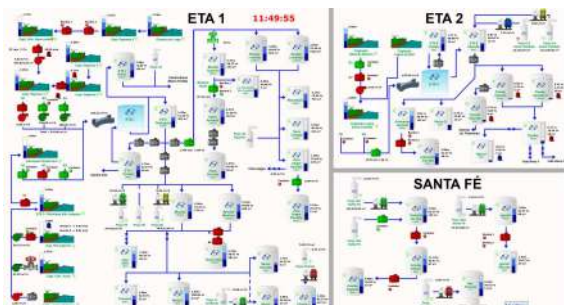


Foto 2 - Tela do sistema de telemetria visualizada na CCO.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 11.942 - Res. Apoiado Estrada Boiada Metálico - Vinhedo (Vinhedo)

Res. Apoiado Estrada Boiada Metálico - Vinhedo

RESERVATÓRIO METÁLICO ESTRADA DA BOIADA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RESERVATÓRIO METÁLICO ESTRADA DA BOIADA](#)



Endereço: Estr. da Boiada, 769 - Jardim Primavera, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 769. .
CEP: 13280-000 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0471531, long=-46.9809843, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Estrada Boiada Metálico #132795155
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Abastecido pelas ETA I e ETA III, responsável por abastecer o setor "Amarelo" (setorização do município anexada ao relatório).

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Tubulação do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Vista geral do local onde se encontra o reservatório.



Foto 6 - Vista aérea do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - Cercamento do local com alambrado.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Identificação do local no Reservatório de Concreto ao lado.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na escada e no topo do reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo na escada e topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES-6.7] Observações

Para-raio no Reservatório de Concreto ao lado.

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raio no reservatório ao lado.



Foto 2 - Para-raios nas torres de telecomunicação no terreno ao lado.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tela de proteção na saída do tubo extravasor.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Medição de nível por telemetria e visualizada na CCO.

Fotos de [RES-6.11]

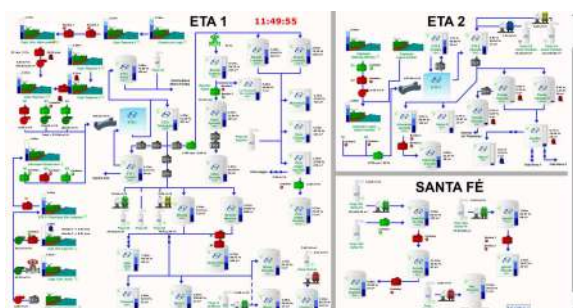


Foto 1 - Tela do sistema de telemetria.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Saída do extravasor.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Manter o mato
aparado, as tampas
fechadas e cobrir a
vala.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Laje de concreto mal posicionada.



Foto 2 - Vala aberta na área do reservatório.



Foto 3 - Tampa aberta do tanque de tubulação.



Foto 4 - Tampas abertas.

Novo Item Fiscalizado 11.949 - Res. Apoiado Estrada Boiada Circular Concreto - Vinhedo (Vinhedo)

Res. Apoiado Estrada Boiada Circular Concreto - Vinhedo

RESERVATÓRIO ESTRADA DA BOIADA APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ESTRADA DA BOIADA APOIADO](#)



Endereço: Estr. da Boiada, 769 - Jardim Primavera, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 769. .
CEP: 13280-000 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0475954, long=-46.9795352, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Estrada Boiada - Circular Concreto #132793721
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Abastecido pelas ETA I e ETA III, responsável por abastecer o setor "Amarelo" (setorização do município anexada ao relatório).

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Tubulações do reservatório.



Foto 3 - Vista do local onde se encontra o reservatório.



Foto 4 - Vista aérea do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[RES-6.1] Observações

Conforme Foto 1 do item [RES-6.0].

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [RES-6.2]



Foto 1 - Identificação do local na estrutura do reservatório.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES-6.3] Observações

Necessário adequar a estrutura do reservatório para cessar o vazamento nos dois pontos destacados nas fotos.

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamento na estrutura do reservatório.



Foto 2 - Vazamento na estrutura do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na escada e no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raio no topo do reservatório.



Foto 2 - Aterramento do para-raio.



Foto 3 - Para-raios nas torres de telecomunicação no terreno ao lado.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

Manter as tampas fechadas para evitar entrada de sujeira, insetos e pequenos animais.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampas no topo do reservatório.



Foto 2 - Tamba aberta no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Medição realizada por
telemetria e visualizada
no CCO.

Fotos de [RES-6.11]

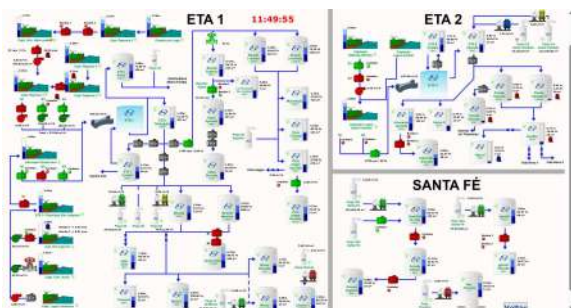


Foto 1 - Tela do sistema de telemetria.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório.



Foto 2 - Tanque de saída do tubo extravasor.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulações de ventilação no topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Conforme
[RES-6.14] Observações	Apontamento constante no Item Fiscalizado nº 11.942.

Novo Item Fiscalizado 11.939 - Res. Apoiado Estrada Boiada Semienterrado - Vinhedo (Vinhedo)

Res. Apoiado Estrada Boiada Semienterrado - Vinhedo

RESERVATÓRIO ESTRADA DA BOIADA SEMIENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ESTRADA DA BOIADA SEMIENTERRADO](#)



Endereço: Estr. da Boiada, 769 - Jardim Primavera, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 769. .
CEP: 13280-000 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.046984, long=-46.9807789, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Estrada Boiada - Semienterrado #132793665
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Abastecido pelas ETA I e ETA III, responsável por abastecer o setor "Amarelo" (setorização do município anexada ao relatório).

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [RES-6.0]****Foto 1** - Vista geral do local onde se situa o reservatório.**Foto 2** - Vista geral do reservatório.**Foto 3** - Vista geral do reservatório.**Foto 4** - Vista da laje do reservatório.**Foto 5** - Vista do reservatório.**[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****Fotos de [RES-6.1]****Foto 1** - Cercamento com alambrado do local.**Foto 2** - Cercamento com alambrado do local.



Foto 3 - Cercamento com alambrado do local.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	Conforme
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Detalhe do vazamento próximo à base do reservatório.



Foto 2 - Vazamento próximo à base do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	N/A
[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.7] Observações	Apesar de ser semienterrado, o local onde se encontra possui para-raio.
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Conforme

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tela de proteção na tubulação de ventilação.



Foto 2 - Detalhe da tela de proteção na tubulação de ventilação.

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa do reservatório.



Foto 2 - Tampas do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Medição de nível realizada por telemetria e visualizada no CCO.

Fotos de [RES-6.11]

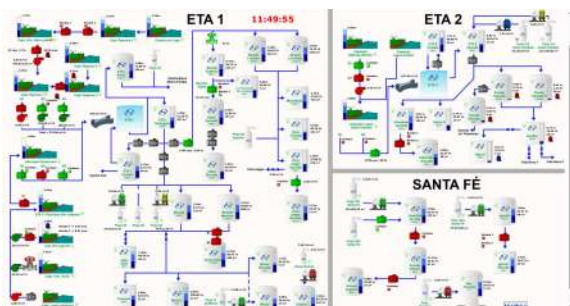


Foto 1 - Tela do sistema de telemetria.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]



Foto 1 - Tubo extravasor do reservatório.



Foto 2 - Tubo extravasor do reservatório.

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação do reservatório.



Foto 2 - Tubulação de ventilação do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Necessário realizar a roçagem do local.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Mato alto ao redor do reservatório.



Foto 2 - Mato alto ao redor do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 11.925 - Res. Apoiado Cond. Marambaia - Vinhedo (Vinhedo)

Res. Apoiado Cond. Marambaia - Vinhedo

RESERVATÓRIO MARAMBAIA APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)


Sistema: [RESERVATÓRIO MARAMBAIA APOIADO](#)

Fiscalizado	Res. Apoiado Cond. Marambaia #132752084
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	É abastecido pelo reservatório da Boiada, com água proveniente da ETA I ou ETA III, dependendo da operação diária. Responsável pelo abastecimento do Condomínio Marambaia.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

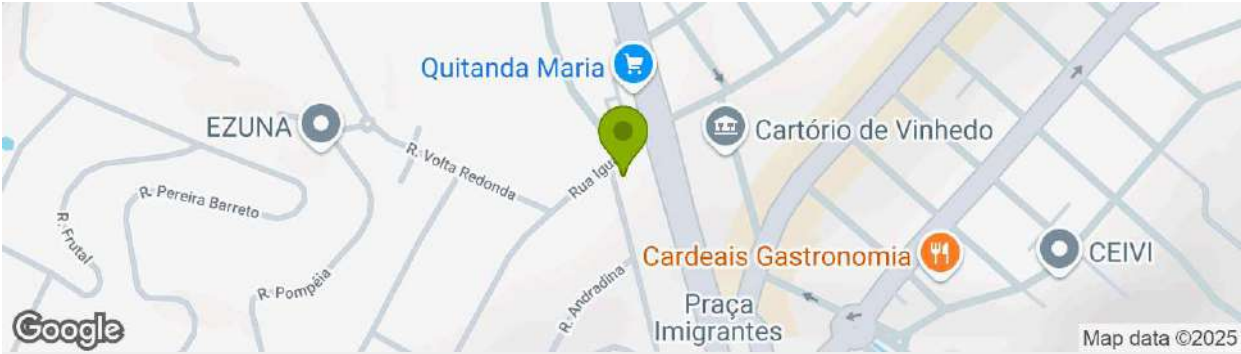

Endereço: R. Araras, 15 - Condomínio Estância Marambaia, Vinhedo - SP, 13287-034, Brasil. nº 15. . **CEP:** 13287-034 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0374967, long=-46.9862396, accuracy=13.653

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Válvula redutora de pressão na tubulação do reservatório.



Foto 3 - Vista lateral do reservatório.



Foto 4 - Vista do local onde se encontra o reservatório.



Foto 5 - Vista geral do reservatório.



Foto 6 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[RES-6.1] Observações

Conforme Foto 1 do item [RES-6.0].

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área**Não Conforme****[RES-6.2] Observações**

Providenciar placa de identificação do local.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes**Não Conforme****[RES-6.3] Observações**

Necessário adequar a estrutura do reservatório para cessar os vazamentos apontados nas fotos.

Fotos de [RES-6.3]**Foto 1** - Vazamento próximo à base do reservatório.**Foto 2** - Vazamento em rachadura do reservatório.**[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****Conforme****Fotos de [RES-6.4]****Foto 1** - Escada e topo do reservatório com guarda-corpo.**[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****Conforme****Fotos de [RES-6.7]**



Foto 1 - Para-raio no topo do reservatório.



Foto 2 - Cabo de descida do para-raio.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampas de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

[RES-6.11] Observações

Medição de nível realizada por telemetria e visualizada no CCO.

Fotos de [RES-6.11]

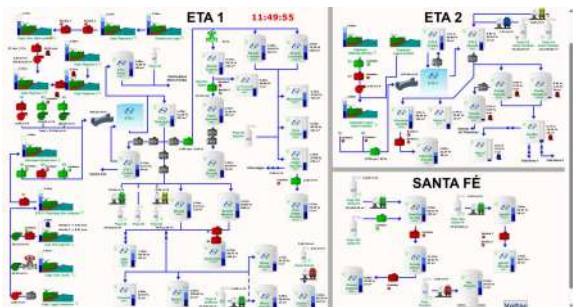


Foto 1 - Tela do sistema de telemetria.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Conforme

Fotos de [RES-6.12]

**Foto 1** - Tubo extravasor do reservatório.**Foto 2** - Tanque de saída do tubo extravasor.**[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação****Conforme****Fotos de [RES-6.13]****Foto 1** - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.**[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Não Conforme****[RES-6.14] Observações**

Acúmulo de materiais (tubulação, tampa e mato roçado) no local. Providenciar limpeza.

Fotos de [RES-6.14]**Foto 1** - Material acumulado ao redor do reservatório.**Foto 2** - Material acumulado ao redor do reservatório.**Reservatórios - Fiscalização por Drone**


Novo Item Fiscalizado 12.000 - Res. Apoiado Concreto Condomínio Arborethum - Vinhedo (Vinhedo)

Res. Apoiado Concreto Condomínio Arborethum - Vinhedo

RES. APOIADO CONCRETO CONDOMÍNIO ARBORETHUM- VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO CONCRETO CONDOMÍNIO ARBORETHUM- VINHEDO](#)

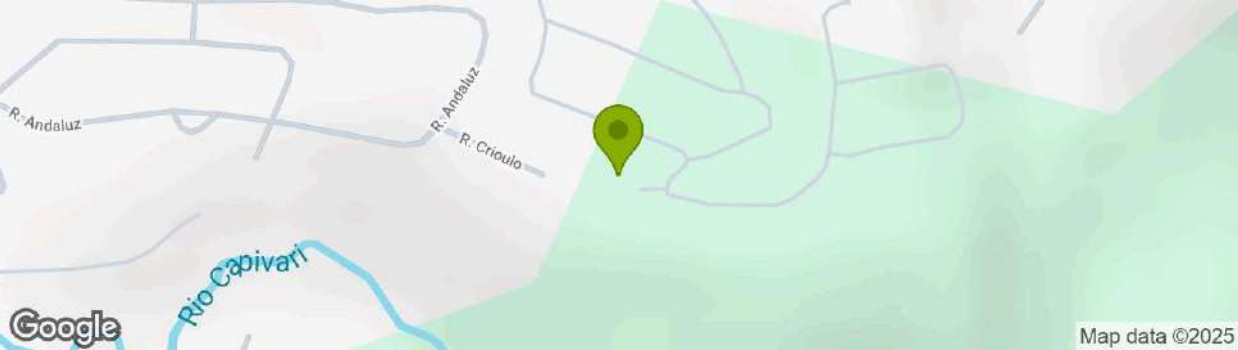

Endereço: WXVF+RV, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373108, long=-47.318937, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Concreto Condomínio Arborethum #134785169
Data de início da fiscalização	26/02/2025
Data de término da fiscalização	26/02/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada por drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do local onde se situa o reservatório.



Foto 2 - Vista do local onde se situa o reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	N/A
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na escada e no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampas de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	N/A
--	-----

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A


Novo Item Fiscalizado 12.001 - Res. Elevado Metálico Condomínio Arborethum - Vinhedo (Vinhedo)

Res. Elevado Metálico Condomínio Arborethum - Vinhedo

RES. ELEVADO METÁLICO CONDOMÍNIO ARBORETHUM - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ELEVADO METÁLICO CONDOMÍNIO ARBORETHUM - VINHEDO](#)

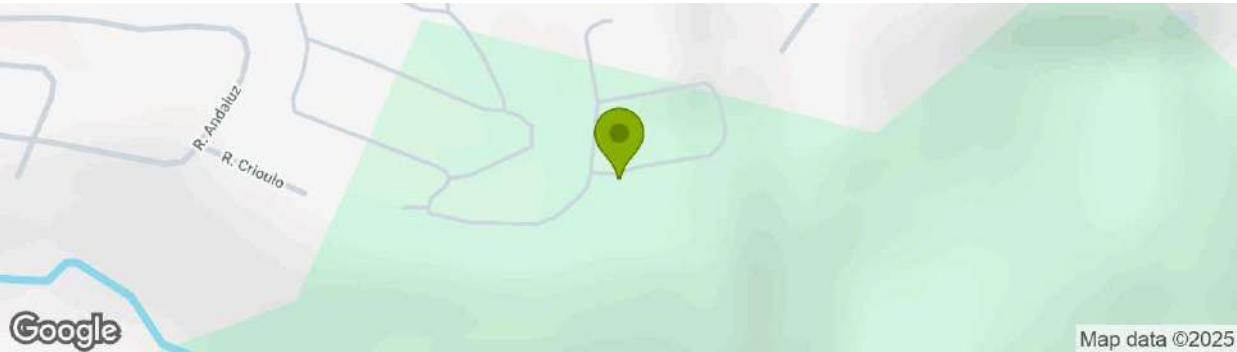

Endereço: Alameda dos Ipês Roxos, 268 - Santa Cândida, Vinhedo - SP, 13286-170, Brasil. nº 268. . CEP: 13286-170 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373736, long=-47.3190136, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Elevado Metálico Condomínio Arborethum #134793752
Data de início da fiscalização	26/02/2025
Data de término da fiscalização	26/02/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada por drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do local onde se situa o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

N/A

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

N/A

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na escada e no topo do reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo na escada do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Conforme

[RES-6.7] Observações

Há para-raio instalado, porém não foi possível visualizar o aterramento.

Fotos de [RES-6.7]



Foto 1 - Para-raio no topo do reservatório.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação, à direita.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A


Novo Item Fiscalizado 12.002 - Res. Apoiado Vila Hípica I - Vinhedo (Vinhedo)

Res. Apoiado Vila Hípica I - Vinhedo

RESERVATÓRIO VILA HÍPICA I

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO VILA HÍPICA I](#)

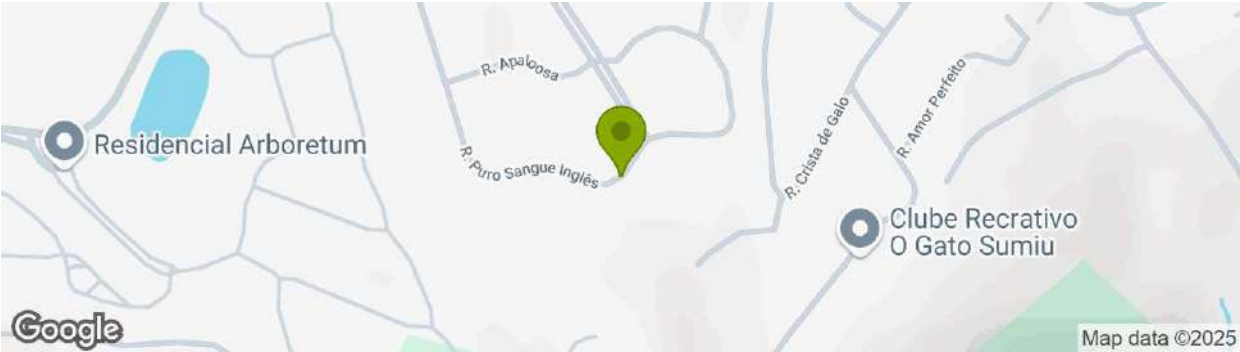

Endereço: R. Puro Sangue Inglês, 881 - Vila Hípica, Vinhedo - SP, 13286-130, Brasil. nº 881. .
CEP: 13286-130 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374991, long=-47.3189036, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Vila Hípica I #134799507
Data de início da fiscalização	26/02/2025
Data de término da fiscalização	26/02/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada por drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do local onde se encontra o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	N/A
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	N/A

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na escada e no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]

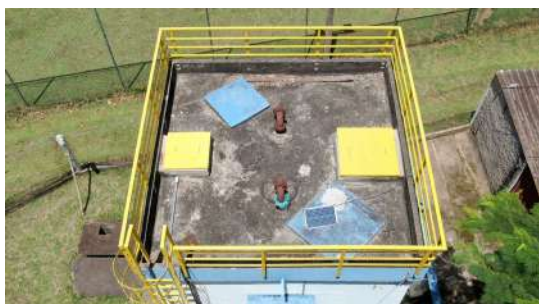


Foto 1 - Tampas de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A


Novo Item Fiscalizado 12.003 - Res. Apoiado Condomínio Vila Hípica II (Vinhedo)

Res. Apoiado Condomínio Vila Hípica II

RESERVATÓRIO VILA HÍPICA II

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO VILA HÍPICA II](#)

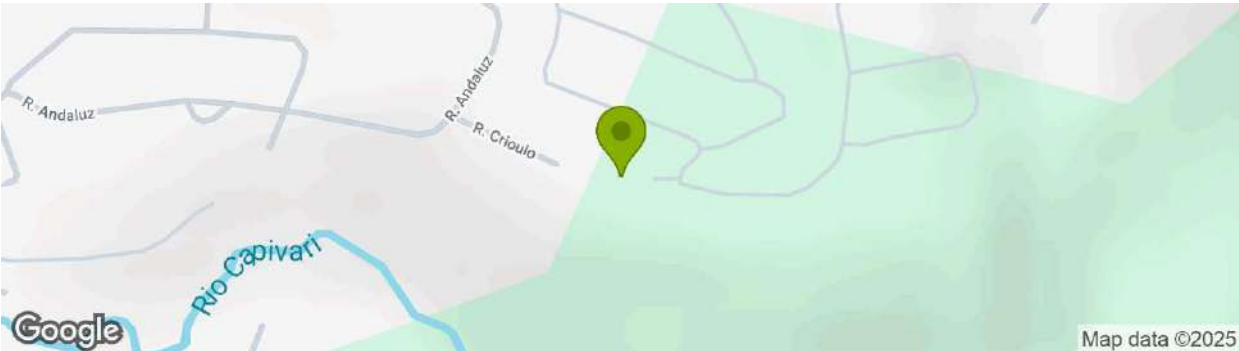

Endereço: WXVF+QR, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374959, long=-47.3189319, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Condomínio Vila Hípica II #134800714
Data de início da fiscalização	28/02/2025
Data de término da fiscalização	28/02/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada por drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do local onde se encontra o reservatório (ao fundo).



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

N/A

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

N/A

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

N/A

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na escada e no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampas de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

Novo Item Fiscalizado 12.004 - Res. Apoiado Condomínio Vista Alegre - Vinhedo (Vinhedo)

Res. Apoiado Condomínio Vista Alegre - Vinhedo

RESERVATÓRIO VISTA ALEGRE APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO VISTA ALEGRE APOIADO](#)



Endereço: Estr. da Boiada, 6140, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 6140. . **CEP:** 13280-000 /
Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375178, long=-47.3189321, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Condomínio Vista Alegre #134801271
Data de início da fiscalização	26/02/2025
Data de término da fiscalização	26/02/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada por drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [RES-6.0]**

Foto 1 - Vista do local onde se encontra o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada**N/A****[RES-6.2] - Ausência de identificação da área****N/A****[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes****N/A****[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****Conforme****Fotos de [RES-6.4]**

Foto 1 - Guarda-corpo na escada e no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**N/A****[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****N/A****[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições****Conforme****Fotos de [RES-6.10]**



Foto 1 - Tampas de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	N/A
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
---	-----


Novo Item Fiscalizado 12.005 - Res. Elevado Condomínio Vista Alegre (Vinhedo)

Res. Elevado Condomínio Vista Alegre

RESERVATÓRIO VISTA ALEGRE ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO VISTA ALEGRE ELEVADO](#)

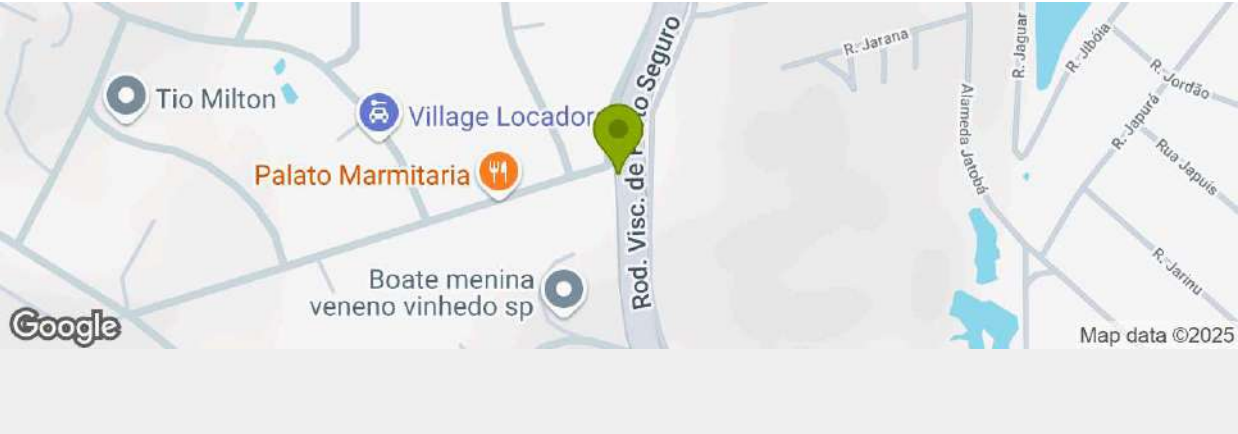

Endereço: Estr. da Boiada, 3377 - Vinhas Vista Alegre, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 3377. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374783, long=-47.3188769, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Elevado Condomínio Vista Alegre #134801403
Data de início da fiscalização	26/02/2025
Data de término da fiscalização	26/02/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada por drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do local onde se encontra o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	N/A
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na escada e proteção de alvenaria no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados Conforme

Fotos de [RES-6.7]

**Foto 1** - Para-raio no topo do reservatório.**Foto 2** - Aterramento do para-raio.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

A tampa possui recorte que permite a entrada de insetos e pequenos animais no interior do reservatório.

Fotos de [RES-6.10]

**Foto 1** - Tampa de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]

**Foto 1** - Tubulação de ventilação próxima à escada.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

Novo Item Fiscalizado 12.006 - Res. Apoiado Observatório Metálico (Vinhedo)

Res. Apoiado Observatório Metálico - Vinhedo

RES. APOIADO METÁLICO OBSERVATÓRIO - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO METÁLICO OBSERVATÓRIO - VINHEDO](#)



Endereço: R. do Observatório, 295 - Do Observatório, Vinhedo - SP, 13282-000, Brasil. nº 295. .
CEP: 13282-000 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737532, long=-47.3188819, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Observatório Metálico #134801568
Data de início da fiscalização	26/02/2025
Data de término da fiscalização	26/02/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada por drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do local onde se encontra o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	N/A
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na escada e proteção ao redor da tampa de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	N/A
[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Conforme

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	N/A
--	-----

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

Novo Item Fiscalizado 12.007 - Res. Apoiado Metálico Mirante das Estrelas - Vinhedo (Vinhedo)

Res. Apoiado Metálico Mirante das Estrelas - Vinhedo

RES. APOIADO METÁLICO MIRANTE DAS ESTRELAS - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO METÁLICO MIRANTE DAS ESTRELAS - VINHEDO](#)



Endereço: R. Cruzeiro do Sul, 236 - Mirante Estrelas, Vinhedo - SP, 13283-664, Brasil. nº 236. .
CEP: 13283-664 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375246, long=-47.318885, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Metálico Mirante das Estrelas #134801771
Data de início da fiscalização	26/02/2025
Data de término da fiscalização	26/02/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada por drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de [RES-6.0]**

Foto 1 - Vista do local onde se situa o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada**N/A****[RES-6.2] - Ausência de identificação da área****N/A****[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes****N/A****[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada****Conforme****Fotos de [RES-6.4]**

Foto 1 - Guarda-corpo na escada e ao redor da tampa de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados**N/A****[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****N/A****[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições****Conforme**

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampa de inspeção no topo do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível	N/A
[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor	N/A
[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação	Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
---	-----

Novo Item Fiscalizado 12.008 - Res. Apoiado Concreto Mirante das Estrelas (Vinhedo)

Res. Apoiado Concreto Mirante das Estrelas - Vinhedo

RES. APOIADO CONCRETO MIRANTE DAS ESTRELAS - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. APOIADO CONCRETO MIRANTE DAS ESTRELAS - VINHEDO](#)



Endereço: R. Cruzeiro do Sul, 236 - Mirante Estrelas, Vinhedo - SP, 13283-664, Brasil. nº 236. .
CEP: 13283-664 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.73746, long=-47.3188867, accuracy=13.653

Fiscalizado	Res. Apoiado Concreto Mirante das Estrelas #134802230
Data de início da fiscalização	26/02/2025
Data de término da fiscalização	26/02/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada por drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do local onde se encontra o reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada	N/A
[RES-6.2] - Ausência de identificação da área	N/A
[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes	N/A
[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Conforme

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Guarda-corpo na escada e no topo do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

N/A

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

É necessário realizar a troca das tampas, pois as mesmas apresentam corrosão.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Tampas de inspeção no topo do reservatório.



Foto 2 - Detalhe das tampas de inspeção.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES-6.13] - Reservatório sem tubulação de ventilação

Conforme

Fotos de [RES-6.13]



Foto 1 - Tubulação de ventilação no topo do reservatório.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

Estação Elevatória de Esgoto


Novo Item Fiscalizado 11.950 - EEEB Marambaia 1 (Vinhedo)

EEEB Marambaia 1

EEEB MARAMBAIA 1 - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB MARAMBAIA 1 - VINHEDO](#)

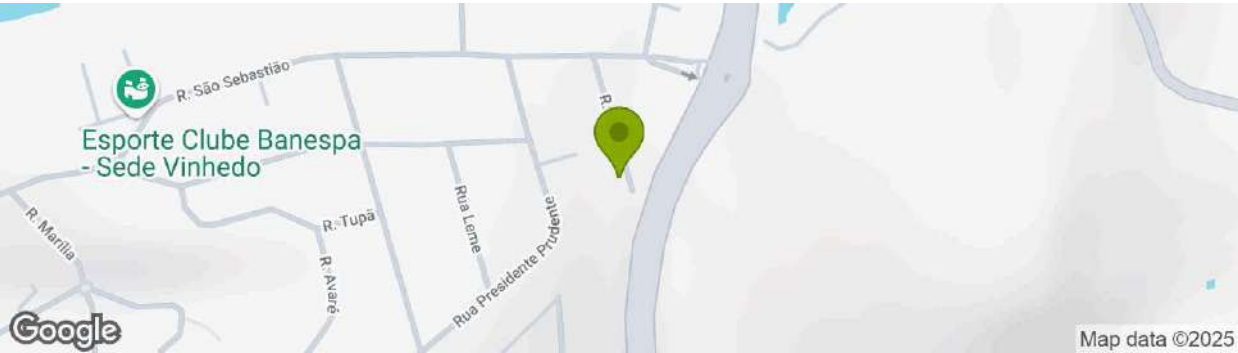

Endereço: R. Pinhal, 150 - Condomínio Estância Marambaia, Vinhedo - SP, 13287-188, Brasil.
nº 150. . **CEP:** 13287-188 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.049025, long=-46.9865342, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Marambaia 1 #132755353
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Direciona o esgoto para a EEE Marambaia (Igaratá).

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral do local da EEE.



Foto 2 - Laje da EEE com as tampas de acesso aos poços.



Foto 3 - Painel elétrico e de comando da EEE.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

Fotos de [EEE-7.1]



Foto 1 - Local cercado com grades.

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Não Conforme

[EEE-7.2] Observações

Providenciar talha para içamento das bombas.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

Possui apenas uma bomba. É necessário providenciar bomba reserva.

Fotos de [EEE-7.3]

**Foto 1** - Bomba em operação da EEE.**Foto 2** - Poço da EEE com a bomba em operação.**[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio****Não Conforme****[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro****Conforme****Fotos de [EEE-7.5]****Foto 1** - Gradeamento grosseiro submerso.**[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área****Não Conforme****[EEE-7.6] Observações**

Providenciar placa de identificação do local.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes**Conforme****[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada****N/A****[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação****Não Conforme****[EEE-7.11] Observações**

Manter o nível de esgoto na altura do gradeamento para que seu desempenho seja eficiente. Conforme item [EEE-7.5].

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Não Conforme****[EEE-7.12] Observações**


Providenciar roçagem do mato e poda das plantas do cercamento.

Novo Item Fiscalizado 11.923 - EEEB Marambaia (Igaratá) - Vinhedo (Vinhedo)

EEEB Marambaia (Igaratá) - Vinhedo

EEEB MARAMBAIA (IGARATÁ)

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEEB MARAMBAIA \(IGARATÁ\)](#)

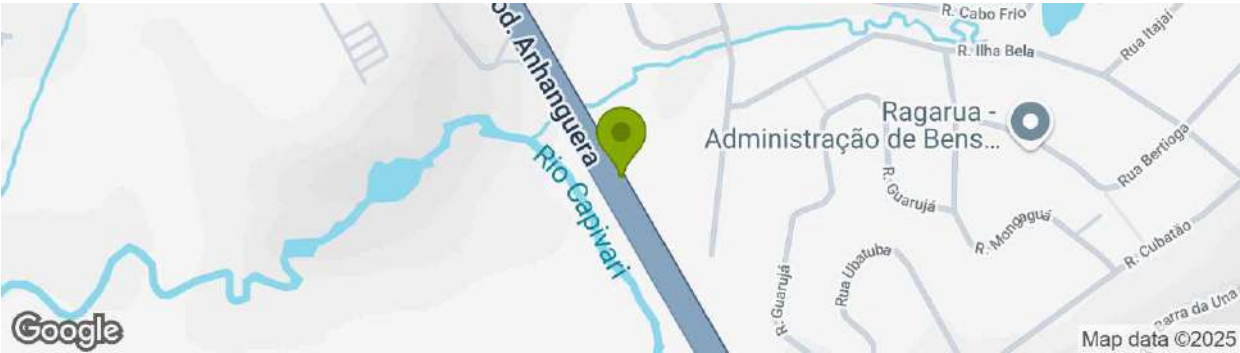

Endereço: Rod. Anhanguera, 16 - Lot. Banessa, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 16. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0509149, long=-46.9996792, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB Marambaia (Igaratá) #132746482
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Direciona o esgoto para a ETE Capivari.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral da EEE.



Foto 2 - Vista geral interna da edificação que abriga o gradeamento grosseiro e os tanques de desarenação.



Foto 3 - Tanques de desarenação (primeiro plano) e calha Parshall (ao fundo).



Foto 4 - Calha Parshall de entrada.



Foto 5 - Tanque de entrada de esgoto.



Foto 6 - Detalhe do tanque de desarenação.



Foto 7 - Medidor de vazão de entrada.



Foto 8 - Gerador da EEE (inoperante).



Foto 9 - Tanque de diesel do gerador.



Foto 10 - Painéis de comando das bombas.



Foto 11 - Detalhe do painel de comando das bombas.



Foto 12 - Vista geral da EEB: em primeiro plano, poços das bombas e, em segundo plano, edificação com o gradeamento grosseiro e tanques de desarenação.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEE-7.1] Observações

Conforme Foto 1 do item [EEE-7.0].

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Porta de acesso ao gradeamento grosseiro e tanques de desarenação.



Foto 2 - Talha para içamento das bombas do tanque de desarenação.

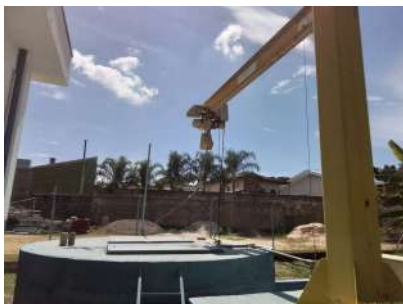


Foto 3 - Talha para içamento do conjunto motobomba.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

Apenas uma bomba em condições de funcionamento. O prestador deve realizar a manutenção na bomba reserva.

Fotos de [EEE-7.3]

**Foto 1** - Conjunto motobomba submerso.**Foto 2** - Conjunto motobomba submerso.**Foto 3** - Caixa de válvulas e tubulações do conjunto motobomba.**Foto 4** - Laje do poço do conjunto motobomba.**[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio**

Conforme

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]

**Foto 1** - Grade mecanizada do gradeamento grosseiro.**Foto 2** - Detalhe da grade mecanizada.**[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área**

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]

**Foto 1** - Placa de identificação da EEE.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes**Conforme****[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada****Não Conforme****[EEE-7.10] Observações**

Realizar a manutenção de 2° nível.

Fotos de [EEE-7.10]

Foto 1 - Extintor da sala do gerador, com última manutenção realizada em jan/24 e próxima manutenção de 2° deveria ter sido realizada em jan/25.



Foto 2 - Extintor da sala do gerador, com última manutenção realizada em jan/24 e próxima manutenção de 2° deveria ter sido realizada em jan/25.



Foto 3 - Extintor dos painéis de comando, com última manutenção realizada em jan/24 e próxima manutenção de 2° deveria ter sido realizada em jan/25.



Foto 4 - Extintor dos painéis de comando, com última manutenção realizada em jan/24 e próxima manutenção de 2° deveria ter sido realizada em jan/25.

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação**Não Conforme****[EEE-7.11] Observações**

A grade mecanizada não está funcionando, portanto a retirada do material está sendo realizada de forma manual. O prestador deve providenciar a manutenção do equipamento para permitir o funcionamento eficiente da elevatória.

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Recipiente de coleta dos resíduos do gradeamento grosseiro.



Foto 2 - Esteiras da grade mecanizada.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Providenciar limpeza imediata dos tanques de desarenação.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Tanque de desarenação com excesso de material.



Foto 2 - Tanque de desarenação com excesso de material.


Novo Item Fiscalizado 11.943 - EEEB São Joaquim 1 - Vinhedo (Vinhedo)

EEEB São Joaquim 1 - Vinhedo

EEEB SÃO JOAQUIM 1- VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB SÃO JOAQUIM 1- VINHEDO](#)

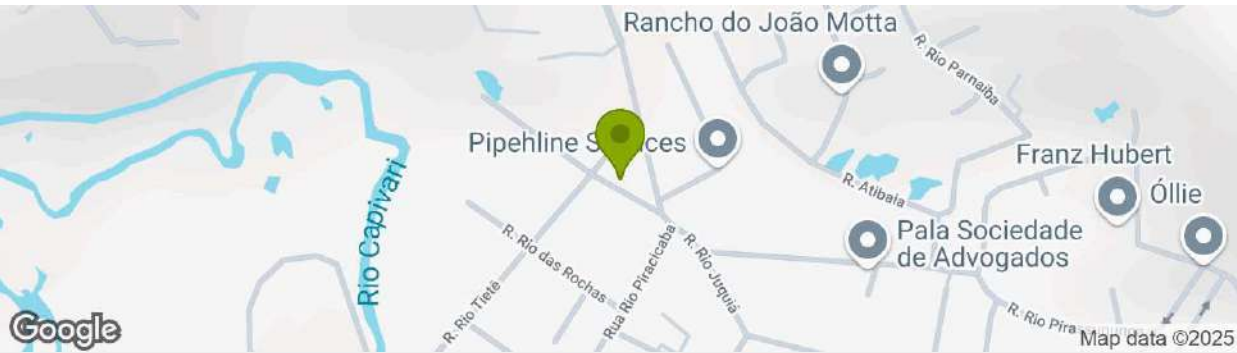

Endereço: R. Rio Paraíba, 185 - Condomínio Fazenda São Joaquim, Vinhedo - SP, 13287-576, Brasil. nº 185. . **CEP:** 13287-576 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0588662, long=-46.9836405, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB São Joaquim 1 #132757947
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Direciona o esgoto para a EEE São Joaquim 2.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral do local onde se situa a EEE.



Foto 2 - Gerador da EEE.



Foto 3 - Painel de comando da EEE.



Foto 4 - Detalhe do painel de comando da EEE.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[EEE-7.1] Observações Conforme Foto 1 do item [EEE-7.0].

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Suporte para talha e tampa de acesso para o conjunto motobomba.



Foto 2 - Talha no canto esquerdo inferior.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Conjunto motobomba submerso.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.4] Observações

Providenciar extintor de incêndio para o local.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação do local.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

[EEE-7.11] Observações

Providenciar limpeza do cesto.

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Cesto do gradeamento grosseiro com acúmulo de material.


Novo Item Fiscalizado 11.944 - EEEB São Joaquim 2 - Vinhedo (Vinhedo)

EEEB São Joaquim 2 - Vinhedo

EEEB SÃO JOAQUIM 2 - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB SÃO JOAQUIM 2 - VINHEDO](#)

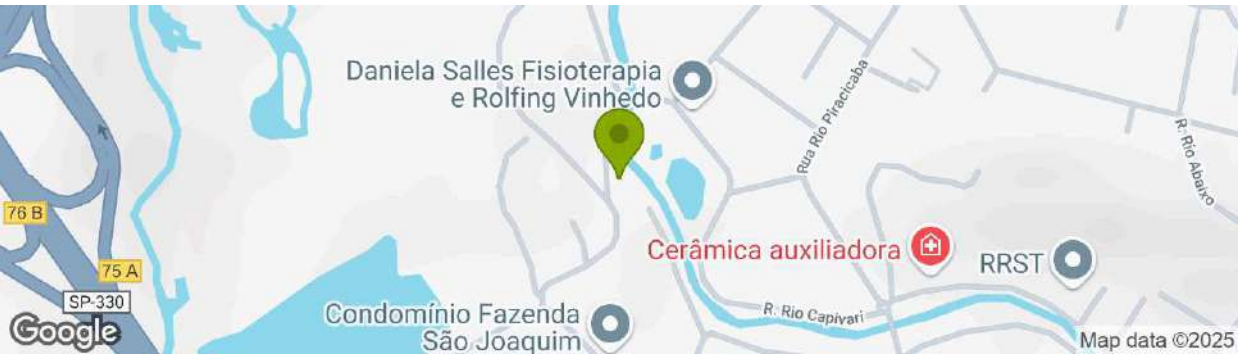

Endereço: R. Rio Mambo, 2 - Condomínio Fazenda São Joaquim, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 2. . CEP: 13280-000 / Cidade: Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0627276, long=-46.985955, accuracy=13.653

Fiscalizado	São Joaquim 2 #132760225
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Direciona o esgoto para a EEE São Joaquim 4.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral do local da EEE.



Foto 2 - Gerador da EEE.



Foto 3 - Painel de comando da EEE.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada

Conforme

[EEE-7.1] Observações

Conforme Foto 1 do item [EEE-7.0].

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

Conforme

Fotos de [EEE-7.2]



Foto 1 - Suporte para talha.



Foto 2 - Tampas de acesso ao conjunto motobomba e ao gradeamento grosseiro.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Conjunto motobomba submerso.



Foto 2 - Conjunto motobomba submerso.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação do local.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme

[EEE-7.11] Observações	O cesto encontrava-se submerso no momento da fiscalização. Manter o funcionamento das bombas da EEE a fim de evitar o acúmulo de esgoto no poço.
------------------------	--

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Cesto submerso.

Novo Item Fiscalizado 11.945 - EEEB São Joaquim 3 - Vinhedo (Vinhedo)

EEEB São Joaquim 3 - Vinhedo

EEEB SÃO JOAQUIM 3 - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB SÃO JOAQUIM 3 - VINHEDO](#)



Endereço: R. Rio Branco, 210 - Condomínio Fazenda São Joaquim, Vinhedo - SP, 13280-000, Brasil. nº 210. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0680902, long=-46.9865312, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB São Joaquim 3 #132762682
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Direciona o esgoto para a EEE São Joaquim 4.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEE.



Foto 2 - Painel de controle da EEE.



Foto 3 - Gerador da EEE.

[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada Conforme

[EEE-7.1] Observações Conforme Foto 1 do item [EEE-7.0].

[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória Não Conforme

[EEE-7.2] Observações

Necessário realizar manutenção no rolete, pois o mesmo não está girando de forma adequada.

Fotos de [EEE-7.2]

Foto 1 - Tampas de acesso ao gradeamento grosseiro e ao conjunto motobomba.



Foto 2 - Suporte para talha.



Foto 3 - Talha no canto direito inferior.



Foto 4 - Rolete.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

Fotos de [EEE-7.3]

Foto 1 - Conjunto motobomba submerso.



Foto 2 - Conjunto motobomba submerso.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Conforme
[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação da área.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Conforme
[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme
[EEE-7.11] Observações	Providenciar a limpeza imediata do cesto do gradeamento.

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Cesto do gradeamento grosseiro com acúmulo de material.


Novo Item Fiscalizado 11.926 - EEEB São Joaquim 4 - Vinhedo (Vinhedo)

EEEB São Joaquim 4 - Vinhedo

EEEB SÃO JOAQUIM 4 - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB SÃO JOAQUIM 4 - VINHEDO](#)

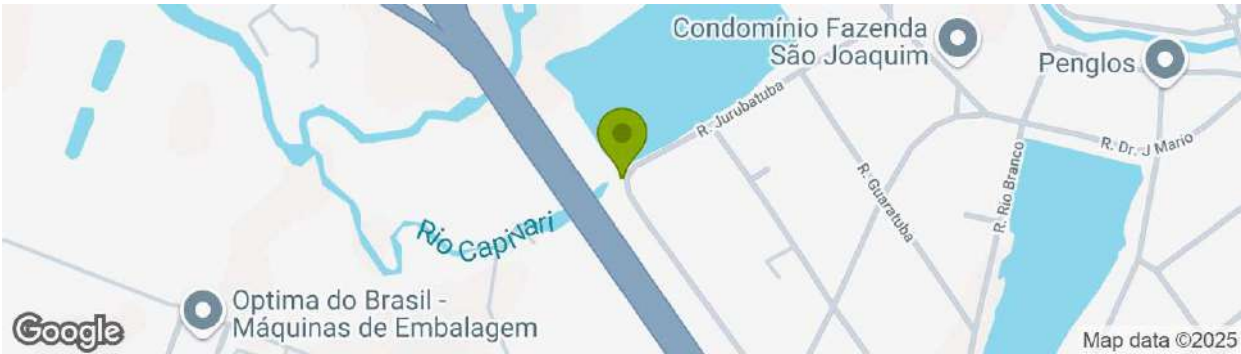

Endereço: R. Sem Denominacao, 239 - Vinhedo, SP, 13280-000, Brasil. nº 239. . **CEP:** 13280-000 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0653282, long=-46.9897806, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEEB São Joaquim 4 #132764375
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	Direciona o esgoto para a ETE Capivari.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral do local onde se situa a EEAT.



Foto 2 - Vista geral do local onde se situa a EEAT.



Foto 3 - Vista do local onde encontram-se os poços com as motobombas e gradeamento.



Foto 4 - Vista externa da edificação que abriga os painéis elétricos e o gerador de energia.

**Foto 5** - Gerador de energia da EEEB.**Foto 6** - Painel elétrico e de comando da EEEB.**[EEE-7.1] - A área não está devidamente cercada****Conforme****Fotos de [EEE-7.1]****Foto 1** - Área cercada com alambrado.**[EEE-7.2] - Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****Conforme****Fotos de [EEE-7.2]****Foto 1** - Portão de acesso ao local da EEEB.**Foto 2** - Suporte para talha.**Foto 3** - Talha para içamento das bombas.**[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva****Conforme****Fotos de [EEE-7.3]**



Foto 1 - Poço contendo o conjunto motobomba submerso.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.4] Observações

Providenciar extintor de incêndio o local.

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Ausência de extintor de incêndio.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro

Conforme

Fotos de [EEE-7.5]



Foto 1 - Poço contendo cesto do gradeamento grosseiro.



Foto 2 - Poço contendo cesto do gradeamento grosseiro.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação do local.

[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes

Conforme

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

N/A

[EEE-7.10] Observações

Local não possui extintor de incêndio.

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação

Não Conforme

[EEE-7.11] Observações

Providenciar limpeza do gradeamento grosseiro.

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Gradeamento grosseiro com material obstruindo o cesto.



Foto 2 - Gradeamento grosseiro com material obstruindo o cesto.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Necessário drenar a caixa de válvulas.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Caixa de válvulas com acúmulo de água.


Captação superficial

Novo Item Fiscalizado 11.946 - Captação Córrego do Xoxó - Vinhedo (Vinhedo)

Captação Córrego do Xoxó - Vinhedo

CAPTAÇÃO CÓRREGO DO XOXÓ - VINHEDO

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)
Sistema: [CAPTAÇÃO CÓRREGO DO XOXÓ - VINHEDO](#)

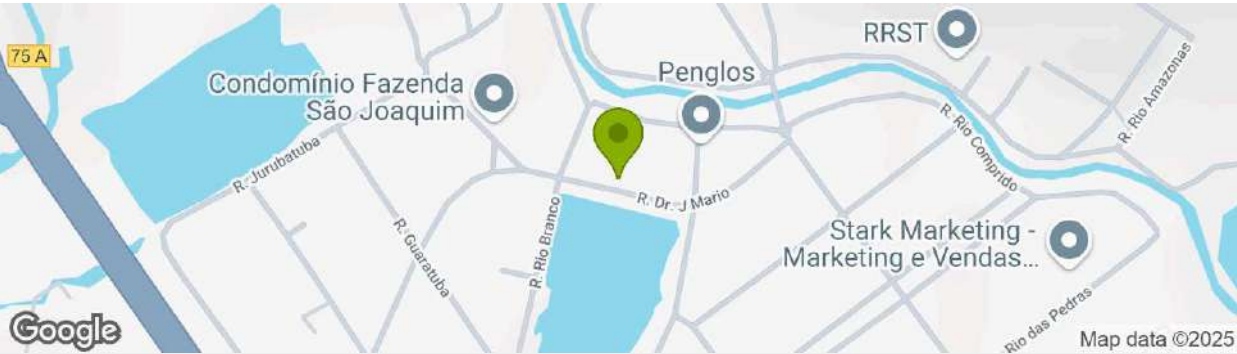

Endereço: R. Rio Mambú, 27 - Condomínio Fazenda São Joaquim, Vinhedo - SP, 13287-594, Brasil. nº 27. . **CEP:** 13287-594 / **Cidade:** Vinhedo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0686788, long=-46.9860912, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Córrego do Xoxó #132763559
Data de início da fiscalização	11/02/2025
Data de término da fiscalização	11/02/2025
Observações Gerais	A captação ocorre por gravidade com vazão operacional de 12,50 L/s. A água captada é direcionada à ETA I ou ETA III, a depender da operação do dia.

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSP-3.0] Observações	Foram anexadas ao Relatório de Fiscalização planilhas de controle da qualidade da água realizadas pela SANEB/AVI e laudos de laboratório externo.

Fotos de [CSP-3.0]



Foto 1 - Córrego do Xoxó, responsável por abastecer o lago de onde a água é captada por gravidade.



Foto 2 - Placa solar e equipamento de telemetria para medição da vazão.



Foto 3 - Margem do lago onde é realizada a captação.



Foto 4 - Portaria DAEE 1934/2020. Outorga para captação no córrego do Xoxó com validade de 120 dias

(editado 19 vezes - última modificação: 27/03/2025 15:39:46)

É base de:

Auto de Notificação 049/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 140/2025 - Relatório de Fiscalização - Vinhedo

Ofício 441/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 150/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

ETA II Laudo potabilidade 02 2024.pdf (378,50 KB)	1 download
ETA II Laudo potabilidade 10 2024.pdf (379,46 KB)	2 downloads
Licenca Operacao ETA II.pdf (39,06 KB)	1 download
Lista de Presenca Curso Gas Cloro.pdf (566,21 KB)	1 download
Lista de Presenca Curso Gas Cloro Turma 2 .pdf (586,09 KB)	1 download
Planilhas Controle Qualidade da Agua.xlsx (101,49 KB)	0 downloads
Qualidade da Agua Captacao Xoxo.rar (7,34 MB)	0 downloads
Setorizacao Abastecimento Agua.png (1,10 MB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/02/2025 08:29:20	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.942..
20/02/2025 16:46:46	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.938..
20/02/2025 16:47:29	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.940..
20/02/2025 16:49:10	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.934..
20/02/2025 16:50:15	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.936..
20/02/2025 16:51:28	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.950..
20/02/2025 16:52:13	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.943..
20/02/2025 16:53:09	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.944..
20/02/2025 16:53:49	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.945..
20/02/2025 16:54:27	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.926..
20/02/2025 16:55:25	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.946..
28/02/2025 08:27:44	

	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.934..
28/02/2025 08:32:59	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.948..
28/02/2025 08:54:22	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.942..
28/02/2025 09:39:13	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.949..
05/03/2025 14:34:20	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.001..
05/03/2025 14:39:17	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.001..
05/03/2025 14:48:03	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.006..
05/03/2025 14:48:36	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.008..
05/03/2025 15:37:43	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.005..
06/03/2025 09:22:20	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.000..
06/03/2025 09:23:35	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.001..
06/03/2025 09:25:06	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.006..
06/03/2025 09:27:10	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.006..
06/03/2025 09:30:27	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.007..
06/03/2025 09:32:33	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.008..
06/03/2025 10:15:53	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.938..
06/03/2025 10:37:37	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.939..

06/03/2025 10:50:38	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.925..
06/03/2025 11:05:00	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.003..
06/03/2025 11:05:26	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.003..
06/03/2025 11:22:54	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.950..
10/03/2025 08:18:48	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.946..
10/03/2025 08:19:54	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.946..
10/03/2025 08:53:31	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.934..
10/03/2025 13:34:45	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.936..
10/03/2025 13:42:08	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.942..
10/03/2025 13:43:05	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.949..
10/03/2025 13:44:16	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.939..
10/03/2025 13:46:29	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.925..
10/03/2025 13:47:17	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.925..
10/03/2025 13:48:26	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.925..
10/03/2025 13:52:15	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.949..
10/03/2025 13:53:12	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.939..
10/03/2025 13:55:04	Raphael Baston de Souza D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.936..

10/03/2025 14:00:24	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.923..
11/03/2025 13:30:18	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.948..
11/03/2025 13:39:02	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.948..
11/03/2025 17:16:10	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.948..
24/03/2025 16:45:37	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.948..
24/03/2025 16:58:18	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.948..
24/03/2025 17:01:10	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.946..
25/03/2025 10:03:12	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.948..
25/03/2025 10:07:50	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.938..
25/03/2025 10:13:04	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.940..
25/03/2025 10:14:52	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.924..
25/03/2025 10:23:45	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.936..
25/03/2025 10:29:34	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.942..
25/03/2025 10:31:50	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.949..
25/03/2025 10:34:30	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.939..
25/03/2025 10:36:26	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.949..
26/03/2025 13:40:43	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.948..

26/03/2025 13:42:49	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.938..
26/03/2025 13:48:24	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.940..
26/03/2025 13:55:02	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.940..
26/03/2025 13:57:09	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.924..
26/03/2025 13:58:26	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.934..
26/03/2025 13:59:39	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.936..
26/03/2025 14:29:13	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.949..
26/03/2025 14:34:49	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.939..
26/03/2025 14:43:21	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.925..
26/03/2025 14:51:32	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.005..
26/03/2025 14:58:03	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.943..
26/03/2025 14:59:17	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.944..
26/03/2025 15:00:18	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.945..
26/03/2025 15:45:52	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.946..
26/03/2025 16:00:23	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.949..
26/03/2025 16:06:34	Raphael Baston de Souza D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 11.949..
26/03/2025 16:44:16	Raphael Baston de Souza D2 emitiu o Auto de Notificação 049/2025 a partir deste documento.
28/03/2025 17:25:10	

Raphael Baston de Souza D2 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 039/2025 com o certificado RAPHAEL BASTON DE SOUZA CPF 357.XXX.XXX-57 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-
039/2025

31/03/2025 09:04
(Encaminhado)

Raphael S. D2

DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO , segue para providências.

Obrigado.

—
Raphael Baston de Souza
Analista de Regulação e Fiscalização (Área - Biologia)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

31/03/2025 09:04:01 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue (1) ⇐