

**Relatório de Fiscalização** 059/2025

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
235.717.419.606.996.153

Arespcj

CC

14/03/2025 10:58

Município

Águas Do Mirante - Piracicaba

· 19 34012400

2 setores envolvidos

D3 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
PIRACICABA**

PRESTADOR: ÁGUAS DO MIRANTE

Verificação de Não Conformidades

Americana, março de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Prefeito: Hélio Donizete Zanatta

Endereço: Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233

Telefone: (19) 3403-1000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 7371, de 09/08/2012

1.2 PRESTADOR

Nome: Águas do Mirante

Responsável Legal: André Guterres Borges

Endereço: Rua Treze de Maio, 1816

Telefone: 0800 772 9611

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

Raphael Baston de Souza - Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Luis Gustavo Theodoro dos Santos - Coordenador de Operações

Luis Felipe de Oliveira - Encarregado de Sistema de Esgotamento Sanitário

3. FISCALIZAÇÃO

Em **25/02/2025** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **esgoto** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

ETE SÃO JORGE	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE SÃO JORGE	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

1. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

1.1


Novo Item Fiscalizado 11.991 - ETE SÃO JORGE (Piracicaba)

ETE SÃO JORGE

ETE SÃO JORGE

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SÃO JORGE](#)

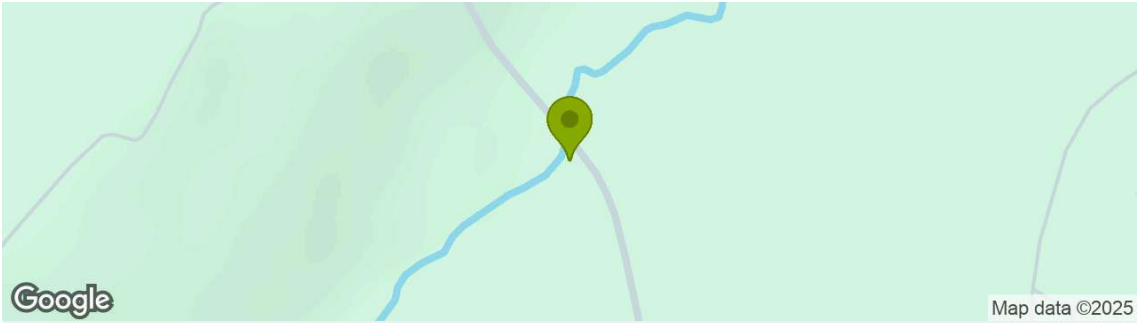

Endereço: 89M7+QG, Piracicaba - SP, Brasil. . **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6655293, long=-47.6361637, accuracy=13.653

Fiscalizado	ete são jorge #134409630
Data de início da fiscalização	25/02/2025
Data de término da fiscalização	25/02/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Portão de entrada - ETE São Jorge



Foto 2 - Cercamento com alambrado - ETE São Jorge



Foto 3 - Entrada de esgoto - ETE São Jorge

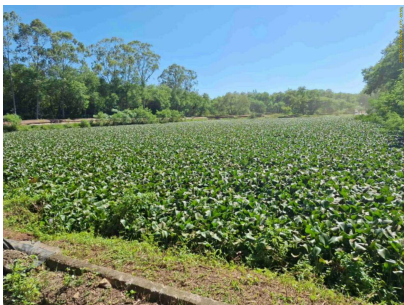


Foto 4 - ETE São Jorge - lagoa facultativa - visão geral - aguapés na lagoa



Foto 5 - ETE São Jorge - lagoa facultativa - visão geral - aguapés na lagoa



Foto 6 - ETE São Jorge - saída do tratamento - medidor afogado

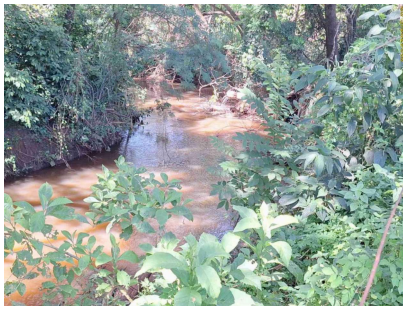


Foto 7 - ETE São Jorge - Lançamento do esgoto tratado

Pág. 12

Foto 9 - ETE São Jorge - Licença de Operação parte 1

Foto 11 - ETE São Jorge - Outorga



Foto 8 - ETE São Jorge - acúmulo de resíduos na borda da lagoa

Pág. 22

Foto 10 - ETE São Jorge - Licença de Operação parte 2

Foto 12 - Amostra automonitoramento de parâmetros de esgoto

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETE-8.10] Observações

Não havia identificação na inspeção, mas o prestador fez a instalação antes do fechamento deste relatório.

Fotos de [ETE-8.10]

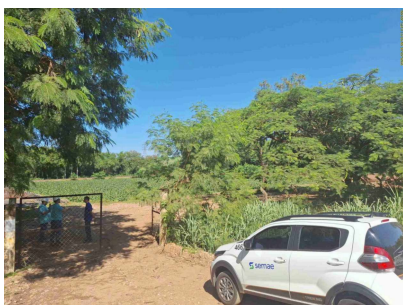


Foto 1 - Portão de entrada - ausência de



Foto 2 - Evidência de identificação enviada

identificação

pelo prestador

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída**Não Conforme****[ETE-8.28] Observações**

Não há medição na entrada. Há vertedor triangular na saída, entretanto, estava afogado no momento da inspeção.

Segundo informações do prestador, após desobstrução na saída será possível fazer a leitura do nível. Antes do fechamento do relatório o prestador enviou a evidência de leitura do nível do vetedor de saída, entretanto não há medição na entrada.

Na L.O. foi caracterizada calha parshall na entrada, que foi retirada devido a mudanças no projeto da ETE.

Fotos de [ETE-8.28]

Foto 1 - Medição de vazão na saída - medidor afogado



Foto 2 - Medição de vazão na saída documentada pelo prestador.

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**Não Conforme****[ETE-8.29] Observações**

- Não há gradeamento na ETE, na L.O. foi caracterizado gradeamento. Havia acúmulo de resíduos

sólidos na borda da lagoa. Segundo informações do prestador, provavelmente por descartes clandestinos. Antes do fechamento do relatório, o prestador envio evidência de limpeza.

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Acúmulo de sólidos na borda da lagoa



Foto 2 - Evidência de limpeza da ETE São Jorge (1)



Foto 3 - Evidência de limpeza da ETE São Jorge (2)

2. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

2.1


Novo Item Fiscalizado 11.993 - EEE Corumbataí V (Piracicaba)

EEE Corumbataí V

EEE CORUMBATAÍ V - PIRACICABA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE CORUMBATAÍ V - PIRACICABA](#)

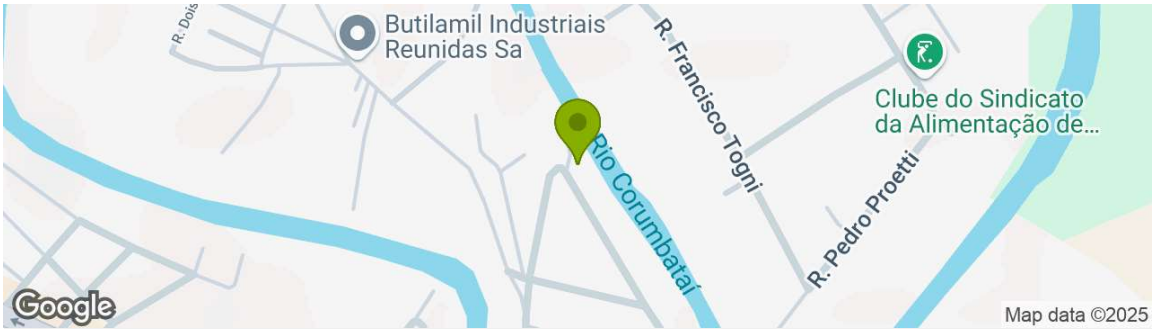

Endereço: R. Antônio Rufino, 430 - Vila Industrial, Piracicaba - SP, 13412-216, Brasil. nº 430. .
CEP: 13412-216 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6758891, long=-47.6741776, accuracy=13.653

Fiscalizado	Corumbataí V #134409744
Data de início da fiscalização	25/02/2025
Data de término da fiscalização	25/02/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEE-7.0] Observações	Esta EEE possui poço de sucção sob a via pública, não sendo viável o cercamento da área ao entorno. O abrigo do painel elétrico é mantido trancado.

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Identificação - EEE Corumbataí V



Foto 2 - Poço de Sução em via pública

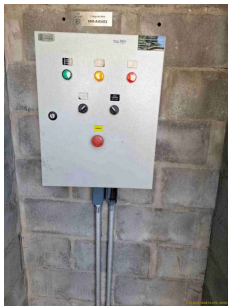


Foto 3 - Paineleletrico dentro de abrigo

2.2


Novo Item Fiscalizado 11.995 - EEE - VILA VERDE (Piracicaba)

EEE - VILA VERDE

EEE - VILA VERDE

Checklist: [Fiscalizaçãona Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - VILA VERDE](#)

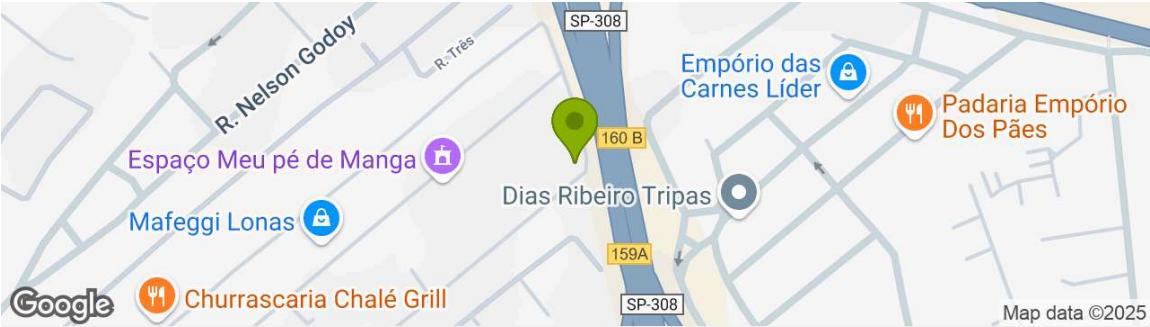

Endereço: R. Antonio Moraes Barros, 425 - Jardim Noiva da Colina, Piracicaba - SP, 13420-840, Brasil. nº 425. . **CEP:** 13420-840 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7391801, long=-47.6015323, accuracy=13.653

Fiscalizado	vila verde #134409823
Data de início da fiscalização	25/02/2025
Data de término da fiscalização	25/02/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]

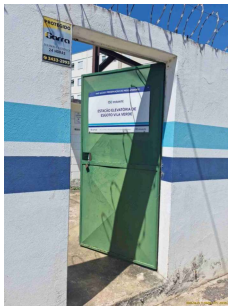


Foto 1 - Identificação de área - EEE Vila Verde

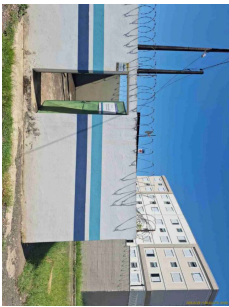


Foto 2 - Área devidamente cercada - EEE Vila verde



Foto 3 - Tampas sobre chegada do efluente e poço de sucção



Foto 4 - Extintor de incêndio com validade regular - EEE Vila Verde

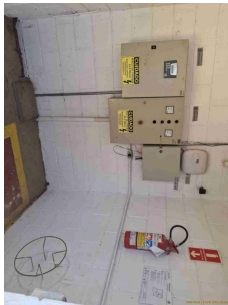


Foto 5 - Painéis elétricos e extintor de incêndio



Foto 6 - Identificação de ativo

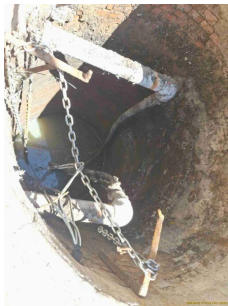


Foto 7 - Poço de sucção - um conjunto moto bomba instalado

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Conforme

[EEE-7.3] Observações

No momento da inspeção, um dos conjuntos moto bomba havia sido retirado para manutenção. Antes da emissão do relatório, o prestador relatou que a segunda bomba

submersa já tinha
sido instalada.

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Poço de Sucção com um conjunto moto bomba instalado

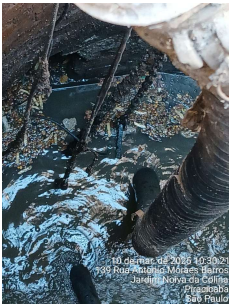


Foto 2 - Segunda bomba submersa instalada (enviado pelo prestador)

2.3


Novo Item Fiscalizado 11.992 - EEE Guamium IV (Piracicaba)

EEE Guamium IV

EEE GUAMIUM IV - PIRACICABA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE GUAMIUM IV - PIRACICABA](#)

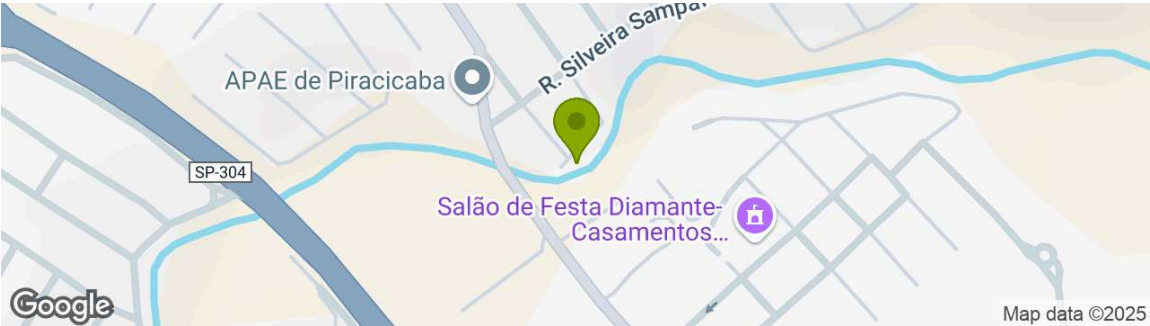

Endereço: R. Cecília Meireles, 2 - Vila Industrial, Piracicaba - SP, 13412-222, Brasil. nº 2. .

CEP: 13412-222 / Cidade: Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.688224, long=-47.6647699, accuracy=13.653

Fiscalizado	guamium iv #134409695
Data de início da fiscalização	25/02/2025
Data de término da fiscalização	25/02/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEE-7.0] Observações

Esta EEE possui Poço de Sucção sob a via pública, não sendo viável o seu cercamento. O abrigo do painel elétrico é mantido trancado.

Fotos de [EEE-7.0]

Foto 1 - Identificação - EEE Guamium IV



Foto 2 - Portão do abrigo do painel elétrico - EEE Guamium IV



Foto 3 - Identificação de ativo - EEE Guamium IV



Foto 4 - Painel elétrico - EEE Guamium IV



Foto 5 - Poço de sucção e abrigo do painel elétrico


2.4

Novo Item Fiscalizado 11.994 - EEE Corumbataí VI (Piracicaba)

EEE Corumbataí VI

EEE CORUMBATAÍ VI - PIRACICABA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)Sistema: [EEE CORUMBATAÍ VI - PIRACICABA](#)

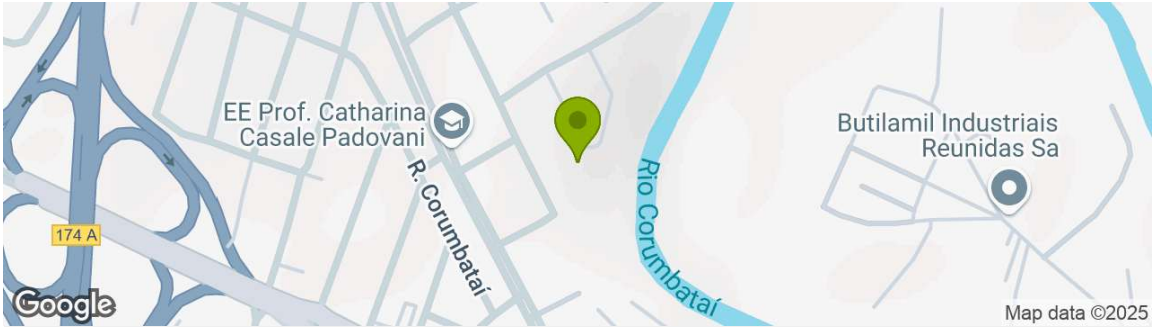

Endereço: R. Pedro Rosental, 43 - Santa Terezinha, Piracicaba - SP, 13411-087, Brasil. nº 43.
 . CEP: 13411-087 / Cidade: Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6742737, long=-47.6817724, accuracy=13.653

Fiscalizado	corumbataí Vi #134409779
Data de início da fiscalização	25/02/2025
Data de término da fiscalização	25/02/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEE-7.0] Observações

O Poço de sucção desta elevatória fica sob a via pública, não sendo viável o seu cercamento.

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Identificação - EEE Corumbataí VI



Foto 2 - Pannel elétrico - interior do abrigo - EEE Corumbataí VI



Foto 3 - Poço de sucção localizado na via



Foto 4 - Poço de sucção em área de entrada

pública.

de propriedade particular.

2.5

Novo Item Fiscalizado 11.996 - EEE - NOVA IGUAÇU (Piracicaba)

EEE - NOVA IGUAÇU

EEE - NOVA IGUAÇU

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE - NOVA IGUAÇU](#)



Endereço: R. dos Contabilistas, 20 - Jardim Nova Iguaçu, Piracicaba - SP, 13423-015, Brasil.
nº 20. . **CEP:** 13423-015 / **Cidade:** Piracicaba, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7395205, long=-47.600263, accuracy=13.653

Fiscalizado	nova Iguaçu #134409895
Data de início da fiscalização	25/02/2025
Data de término da fiscalização	25/02/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Entrada do esgoto no poço de sucção

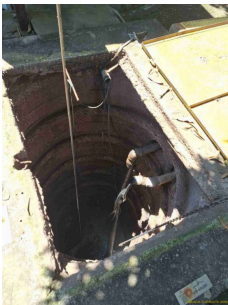


Foto 2 - Dois conjuntos motobomba instalados
- um içado em cabo de aço e outro por corrente



Foto 3 - Identificação - EEE Nova Iguaçu



Foto 4 - Bomba submersa com triturador
(enviada pelo prestador)

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 2 vezes - última modificação: 21/03/2025 15:14:42)

É base de:

[Auto de Notificação 047/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 120/2025 - Relatório de fiscalização - Águas do Mirante](#)
- [Ofício 387/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Ofício 389/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Proc. Administrativo 139/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/03/2025 13:49:04 Paulo Marcos Faria Maciel **D3** emitiu o [Auto de Notificação 047/2025](#) a partir deste documento.

21/03/2025 15:17:15 Paulo Marcos Faria Maciel **D3** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 059/2025** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL** CPF 089.XXX.XXX-67 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1-
059/2025

21/03/2025 15:18
(Respondido)

Paulo M. **D3**

Prezada **Marina Torres Noronha Cassiano - DTO**,
Segue, para providências, Relatório **059/2025**.

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/03/2025 15:18:44E-mail para marina@arespcj.com.brE-mail entregue (1) 

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 25/09/2025 09:41:16 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

