



Relatório de Fiscalização 080/2025



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 548.417.466.215.244.915

[Arespcj](#)

CC

07/05/2025 09:38

Município

[Saae - Capivari](#)

· 193492-9800

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
CAPIVARI

PRESTADOR: SAAE CAPIVARI

Verificação de Não Conformidades

Americana, maio de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Capivari

Prefeito: Vitor Hugo Riccomini

Endereço: Rua XV de Novembro, 639 - Centro

Telefone: (19) 3492-9230

E-mail: prefeito@capivari.sp.gov.br

Código ARES: 04

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.755/2010, de 04/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari

Responsável legal: Guilherme Pereira Rego

Endereço: Av. Pio XII, 221 - São José, Capivari - SP

Telefone: (19) 3492-9800

E-mail: superintendente@saaecapivari.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Fiscalização e Regulação

Raphael Baston de Souza – Analista de Fiscalização e Regulação

2.2 PRESTADOR

Liliane Doriguello - Química Responsável

3. FISCALIZAÇÃO

Em **10/04/2025** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descrição NC	Prazo para solução
RESERVATÓRIOS PORTO ALEGRE	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. VIVVA - CAPIVARI	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. VIVVA - CAPIVARI	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. VILA DE CAPRI - CAPIVARI	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. VILA DE CAPRI - CAPIVARI	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RES. PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. PAINEIRINHAS - CAPIVARI	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. JARDIM TARSILA - CAPIVARI	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. JARDIM TARSILA - CAPIVARI	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. JARDIM IMPERIAL - CAPIVARI	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato

RES. JARDIM IMPERIAL - CAPIVARI	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. JARDIM IMPERIAL - CAPIVARI	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. JARDIM DO BOSQUE - CAPIVARI	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. JARDIM DAS ACÁCIAS - CAPIVARI	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. JARDIM DAS ACÁCIAS - CAPIVARI	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RES. ISMAEL SANCHES -CAPIVARI	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. ISMAEL SANCHES -CAPIVARI	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. CARAÇA - CAPIVARI	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
RES. CARAÇA - CAPIVARI	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
POÇO VIVVA - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO VILA DE CAPRI - CAPIVARI	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO VILA DE CAPRI - CAPIVARI	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
POÇO JARDIM FLORIDO - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO JARDIM FLORIDO - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO ISMAEL SANCHES - CAPIVARI	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

POÇO ISMAEL SANCHES - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO ISMAEL SANCHES - CAPIVARI	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE VILA FRANCESA - CAPIVARI	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE VILA FRANCESA - CAPIVARI	ETE-8.15	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
ETE VILA FRANCESA - CAPIVARI	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE VILA FRANCESA - CAPIVARI	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE VILA FRANCESA - CAPIVARI	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE ISMAEL SANCHES - CAPIVARI	ETE-8.10	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
ETE ISMAEL SANCHES - CAPIVARI	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE ISMAEL SANCHES - CAPIVARI	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE ISMAEL SANCHES - CAPIVARI	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
EEE VIVVA - CAPIVARI	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE VIVVA - CAPIVARI	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE VIVVA - CAPIVARI	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE JARDIM FLORIDO - CAPIVARI	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEE ISMAEL SANCHES - CAPIVARI	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE ISMAEL SANCHES - CAPIVARI	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA):

Reservatórios:


Novo Item Fiscalizado 12.050 - Reservatório Jardim Florido (Capivari)

Reservatório Jardim Florido

RES. JARDIM FLORIDO - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM FLORIDO - CAPIVARI](#)

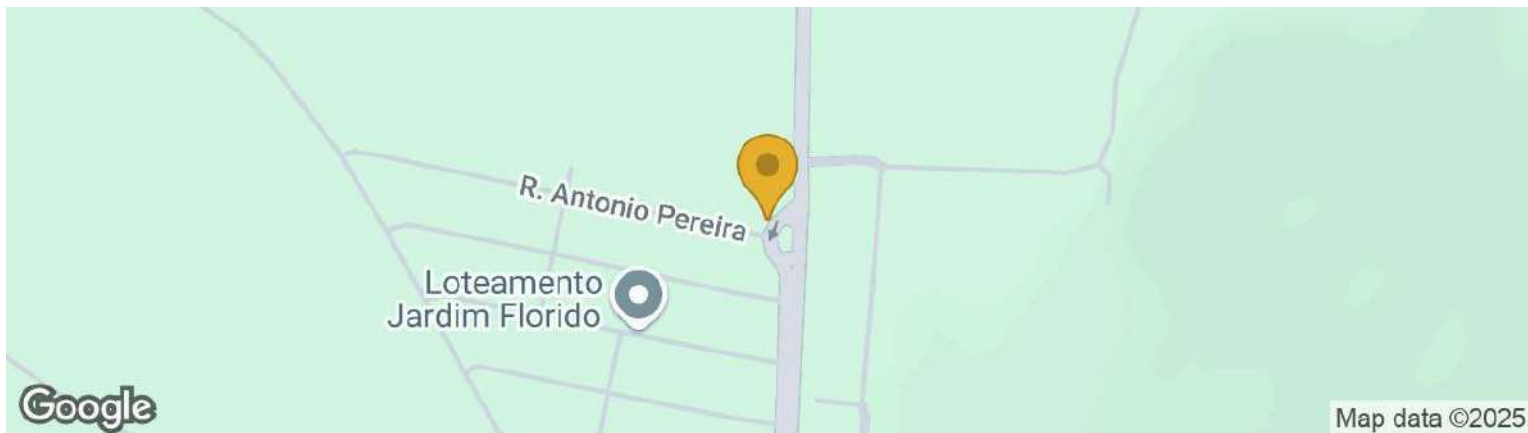

Endereço: 2FCF+P9, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9782032, long=-47.5266506, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatório Jardim Florido

Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	A fiscalização foi realizada de forma presencial e com apoio aéreo de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Fachada do reservatório.



Foto 3 - Escada e guarda-corpo.



Foto 2 - Vista frontal do reservatório.



Foto 4 - Cabo do SPDA.



Foto 5 - Extravasores.



Foto 7 - Guarda-corpo da cobertura e captor do SPDA.



Foto 9 - Vista geral da área onde está implantado o reservatório.



Foto 6 - Vista lateral do reservatório.



Foto 8 - Cercamento.

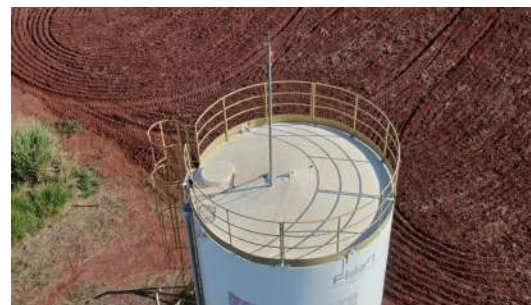


Foto 10 - Vista da cobertura.



Foto 11 - Vista do extravasor e da ventilação do reservatório.



Foto 12 - Vista aérea.



Foto 13 - Vista lateral do reservatório.

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Conforme

Fotos de [RES-6.11]




Foto 1 - Medição do nível do reservatório pelo CCO.

Reservatório Vivva

RES. VIVVA - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VIVVA - CAPIVARI](#)

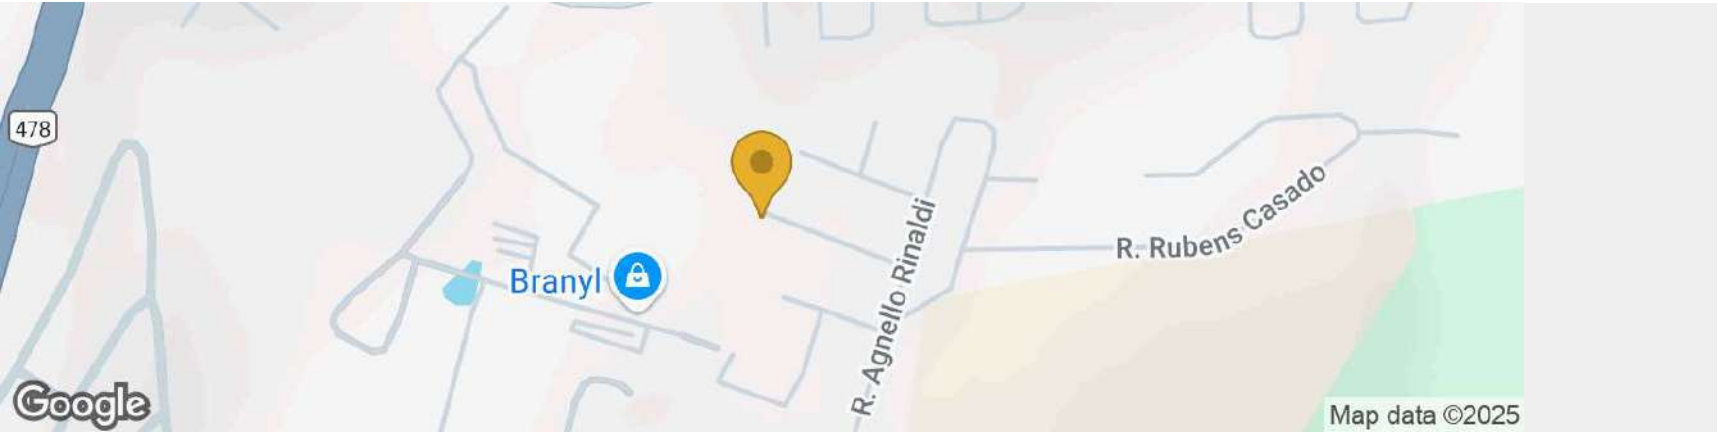

Endereço: R. Breno Ortolani Stein, 134 - Chácara São Benedito, Capivari - SP, 13363-126, Brasil. nº 134. . **CEP:** 13363-126 / **Bairro:** Chácara São Benedito / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9848737, long=-47.5021815, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Vivva
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada somente de forma presencial.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Portão e muro do local.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Vista geral do local onde se situa o reservatório.



Foto 4 - Medição de nível.



Foto 5 - Caixa de saída do tubo extravasor e descarga.



Foto 6 - Tubo extravasor.



Foto 7 - Guarda-corpo na escada e no topo do reservatório.



Foto 9 - Vista detalhada do reservatório.



Foto 8 - Vista do local.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

O local não possui placa de identificação; é necessário instalá-la.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Não foi identificado o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) no local, sendo necessária a sua instalação.


Novo Item Fiscalizado 12.057 - Reservatório Ismael Sanches (Capivari)

Reservatório Ismael Sanches

RES. ISMAEL SANCHES -CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. ISMAEL SANCHES -CAPIVARI](#)

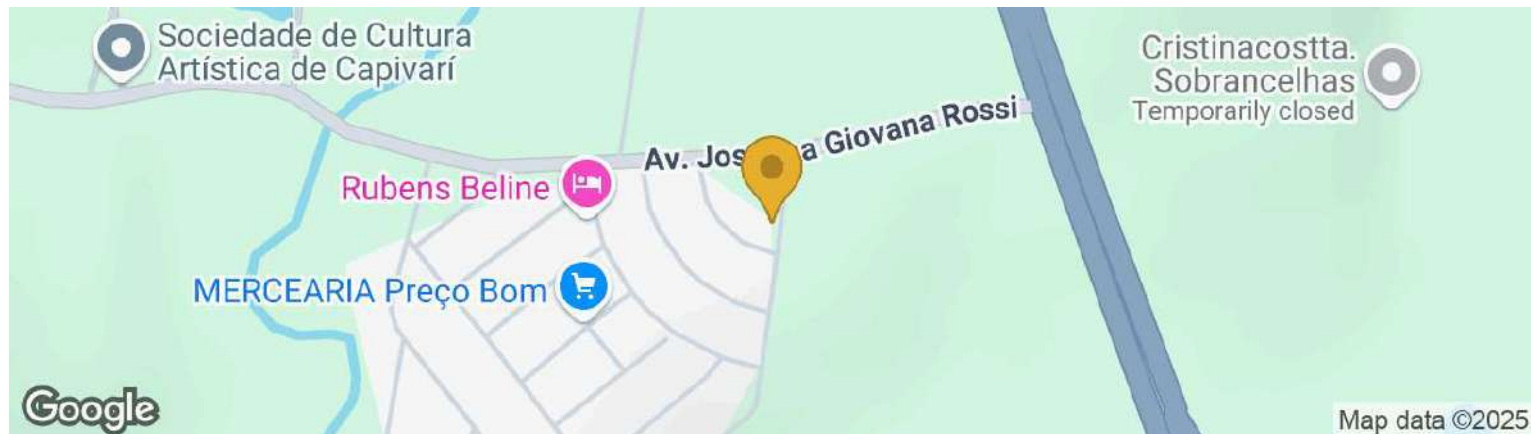

Endereço: R. Getulio Serrano, 108, Capivari - SP, 13365-742, Brasil. nº 108. . **CEP:** 13365-742 / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9731588, long=-47.4747611, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Ismael Sanches
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	A fiscalização foi realizada de forma presencial e com apoio aéreo de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Entrada da área do reservatório.



Foto 5 - Cabo e captor do SPDA.



Foto 2 - Vista frontal do reservatório.



Foto 4 - Manômetro para medição do nível..



Foto 6 - Base do reservatório.



Foto 7 - Vista lateral do reservatório.



Foto 9 - Extravaso.

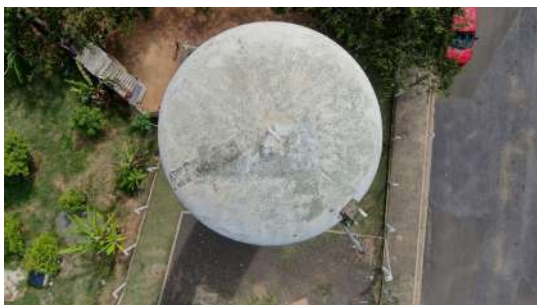


Foto 11 - Vista da cobertura.



Foto 8 - Tubulação de saída do reservatório.



Foto 10 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.2] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES-6.2] Observações

O local não tem placa de identificação, é necessária sua instalação.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

O reservatório não possui telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação e extravasão.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Tubulações de ventilação e extravasão sem tela de proteção.



Foto 2 - Tubulações de ventilação e extravasão.

Novo Item Fiscalizado 12.058 - Reservatório Piazza di Roma (Capivari)

Reservatório Piazza di Roma

RES. PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI](#)



Endereço: R. José Luiz Carneiro, 2, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 2. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.018586, long=-47.5139782, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Piazza di Roma
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	A fiscalização foi realizada de forma presencial e com apoio aéreo de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Controlador e equipamentos de telemetria.



Foto 5 - Vista da cobertura.



Foto 2 - Vista lateral.



Foto 4 - Vista da estrutura do reservatório.

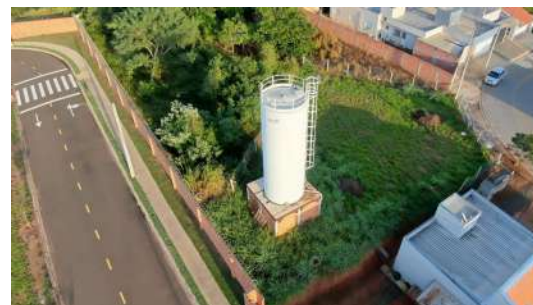


Foto 6 - Vista geral do reservatório.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [RES-6.1]



Foto 1 - A área está sem cercamento nas laterais.



Foto 2 - Lateral sem alambrado.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Não foi identificado o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) no local, sendo necessária a sua instalação.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Tubulação do extravasor sem tela de proteção.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Extravasador sem tela de proteção

[RES-6.11] - Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

[RES-6.11] Observações

O reservatório não possui
medição de nível.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

A área onde estão localizados o poço e o reservatório necessita de roçagem. Ademais, uma das tubulações de ventilação encontra-se sem a devida cobertura, sendo necessária sua instalação.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Mato alto.



Foto 2 - Mato alto na lateral do reservatório.



Foto 3 - Tubulação de Ventilação sem a cobertura.

Reservatório Vila de Capri

RES. VILA DE CAPRI - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA DE CAPRI - CAPIVARI](#)



Endereço: R. Joana Palisari Brugnaro, 28 - Vila Bela Vista, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 28. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0256771, long=-47.5157285, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Vila de Capri
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	A fiscalização foi realizada de forma presencial e com apoio aéreo de drone.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Cercamento do local.



Foto 3 - Guarda-corpo na escada e no topo do reservatório.



Foto 4 - Aterramento do para-raio.



Foto 5 - Cabo de descida do para-raio.



Foto 6 - Tubo extravasor próximo ao topo do reservatório.



Foto 7 - Medidor de nível.



Foto 9 - Vista geral do local onde se situa o reservatório.



Foto 11 - Vista geral do reservatório.



Foto 8 - Placa de identificação do local.



Foto 10 - Cobertura do reservatório.

[RES-6.3] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES-6.3] Observações

Necessário cessar os vazamentos nas tubulações do reservatório.

Fotos de [RES-6.3]



Foto 1 - Vazamento na tubulação do reservatório, na derivação onde está instalado o manômetro.



Foto 2 - Detalhe do vazamento na tubulação do reservatório.



Foto 3 - Vazamento na tubulação do reservatório.

[RES-6.4] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES-6.4] Observações

A plataforma de descanso da escada está oxidada e precisa ser recuperada.

Fotos de [RES-6.4]



Foto 1 - Plataforma de descanso oxidada.


Novo Item Fiscalizado 12.066 - Reservatório Vila Francesa (Capivari)

Reservatório Vila Francesa

RES. VILA FRANCESA - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA FRANCESA - CAPIVARI](#)

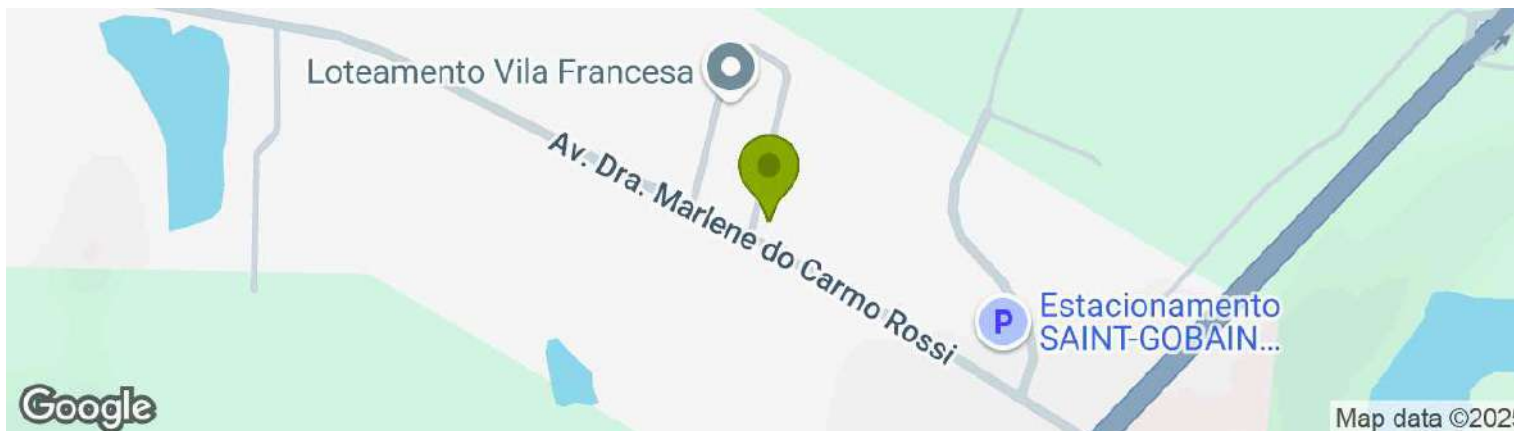

Endereço: R. Inês Annicchino, 18, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 18. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0028377, long=-47.4856697, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Vila Francesa
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Observações

A fiscalização foi realizada de forma presencial e com apoio aéreo de drone.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Cercamento do local.



Foto 5 - Macromedidor.



Foto 2 - Identificação do local no topo do reservatório.



Foto 4 - Base do reservatório.



Foto 6 - Cabo de descida do para-raio.



Foto 7 - Tubo extravasor.



Foto 9 - Guarda-corpo na escada e topo do reservatório.



Foto 11 - Medição do nível em CCO



Foto 8 - Aterramento do para-raio.



Foto 10 - Saída do tubo extravasor.



Foto 12 - Vista da cobertura.



Foto 13 - Vista geral do reservatório.



Foto 14 - Vista superior do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 12.142 - Reservatório Caraça (Capivari)

Reservatório Caraça

RES. CARAÇA - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CARAÇA - CAPIVARI](#)



Endereço: Av. Josefina Giovana Rossi, 3101 - Chacara Santa Helena, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 3101. . **CEP:** 13360-000 /
Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374467, long=-47.3190106, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Caraça
Data de início da fiscalização	05/05/2025
Data de término da fiscalização	05/05/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada com apoio aéreo de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] - Fotos gerais da fiscalização	N/A
--	-----

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista frontal.



Foto 2 - Escada marinheiro.



Foto 3 - Vista da base.



Foto 4 - Vista traseira do reservatório.



Foto 5 - Vista aérea lateral do reservatório.



Foto 6 - Vista da cobertura do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Não foi identificado o SPDA, é necessário a instalação.

[RES-6.12] - Reservatório sem tubo extravasor

Não Conforme

[RES-6.12] Observações

Não foi identificado tubo extravasor no reservatório.

Novo Item Fiscalizado 12.143 - Reservatório Flórida (Capivari)

Reservatório Flórida

RES. FLÓRIDA - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. FLÓRIDA - CAPIVARI](#)



Endereço: R. Misael de Camargo - Chacara Santa Helena, Capivari - SP, 13365-206, Brasil. . **CEP:** 13365-206 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.737493, long=-47.3188961, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Flórida
Data de início da fiscalização	05/05/2025
Data de término da fiscalização	05/05/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada com apoio aéreo de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista frontal.



Foto 3 - Vista traseira do reservatório.



Foto 5 - Detalhe da cobertura do reservatório.



Foto 2 - Vista da lateral direita do reservatório.




Foto 4 - Tubulações e escada marinheiro.

Reservatório Jardim das Acácias

RES. JARDIM DAS ACÁCIAS - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM DAS ACÁCIAS - CAPIVARI](#)

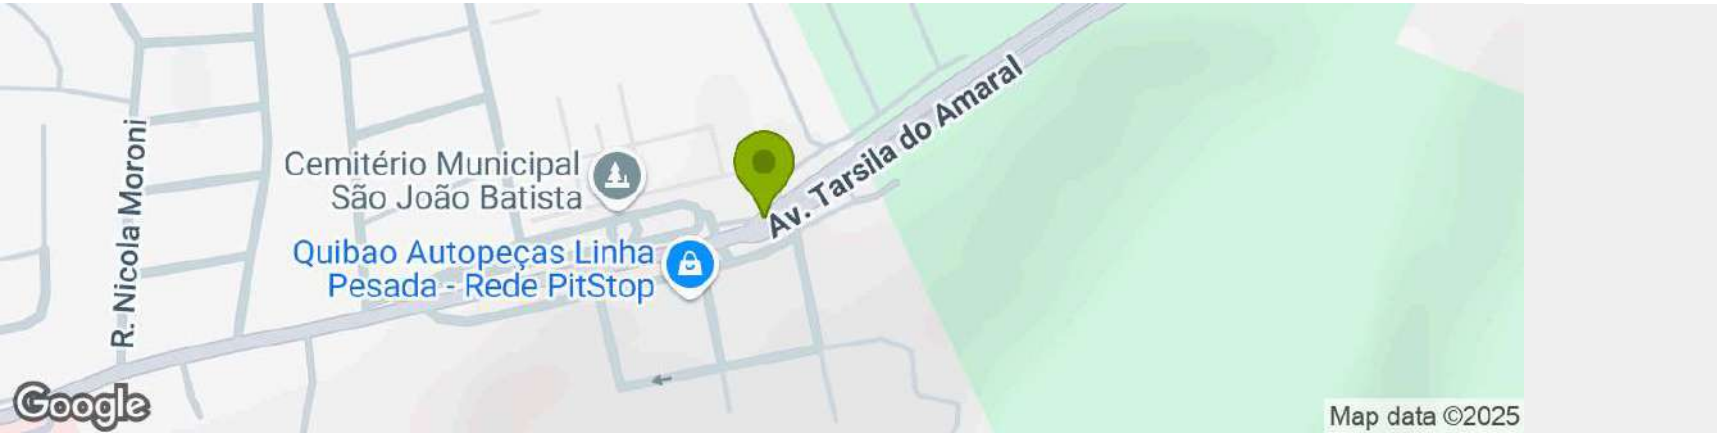

Endereço: Av. Tarsila do Amaral, 1137, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 1137. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375079, long=-47.3189147, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardim das Acácias
Data de início da fiscalização	05/05/2025
Data de término da fiscalização	05/05/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada com apoio aéreo de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista frontal.



Foto 3 - Vista da cobertura.



Foto 5 - Vista traseira do reservatório.



Foto 2 - Tubulação e escada marinheiro.



Foto 4 - Detalhe do extravasor e da ventilação.

[RES-6.1] - A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES-6.1] Observações

O local não possui cercamento; é necessário providenciá-lo.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.145 - Reservatório Jardim do Bosque (Capivari)

Reservatório Jardim do Bosque

RES. JARDIM DO BOSQUE - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. JARDIM DO BOSQUE - CAPIVARI](#)

Endereço: R. Leonel Teixeira da Rocha, 707 - Chacara Santa Helena, Capivari - SP, 13365-318, Brasil. nº 707. . **CEP:** 13365-318 /
Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374856, long=-47.3188914, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardim do Bosque
Data de início da fiscalização	05/05/2025
Data de término da fiscalização	05/05/2025

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista frontal.



Foto 2 - Tubulações e escada marinheiro.



Foto 3 - Vista da cobertura.



Foto 4 - Base do reservatório.



Foto 5 - Vista traseira do reservatório.



Foto 6 - Lateral direita do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Não foi identificado o SPDA, é necessário a instalação


Novo Item Fiscalizado 12.146 - Reservatório Jardim Imperial (Capivari)

Reservatório Jardim Imperial

RES. JARDIM IMPERIAL - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM IMPERIAL - CAPIVARI](#)

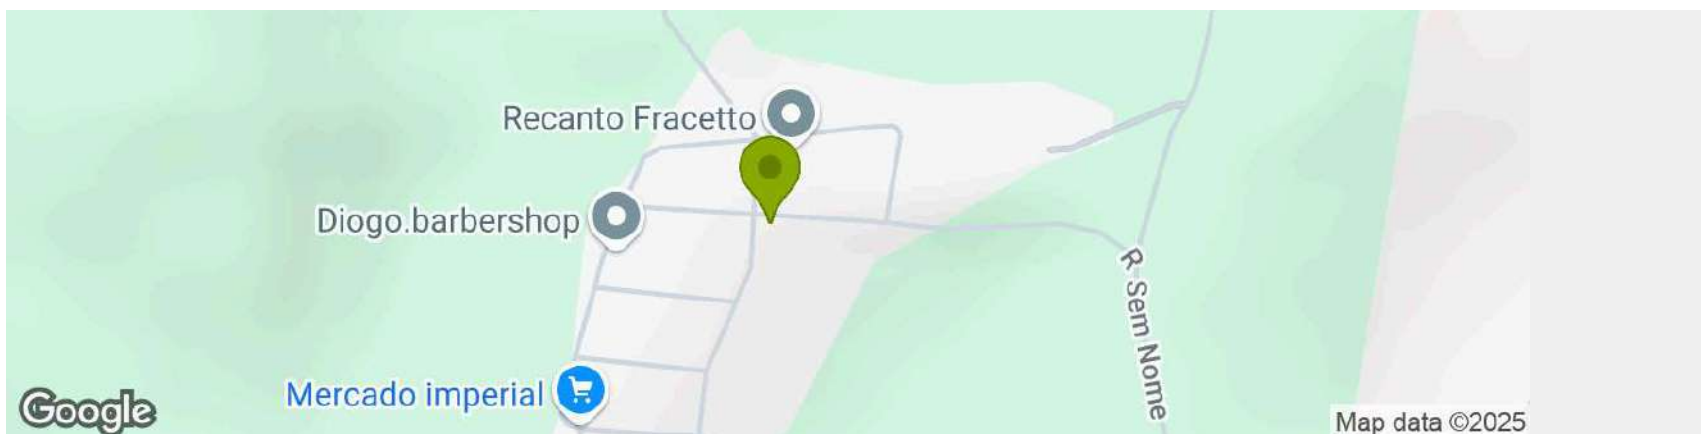

Endereço: R. Salvador Angelin, 113, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 113. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375039, long=-47.31893, accuracy=13.653

Fiscalizado

Reservatórios do Jardim Imperial

Data de início da fiscalização

05/05/2025

Data de término da fiscalização

05/05/2025

Observações Gerais

Fiscalização realizada com apoio aéreo de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Observações

Sistema de abastecimento
formado por 4 reservatórios.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Bases dos Reservatórios



Foto 3 - Detalhe da cobertura de 3 dos 4 reservatórios.



Foto 2 - Vista da cobertura dos reservatórios.



Foto 4 - Vista traseira de 3 dos 4 reservatórios.



Foto 5 - Cobertura de 3 reservatórios, vista traseira.



Foto 6 - Escadas marinheiro e tubulações dos reservatórios.



Foto 7 - Vista traseira do reservatório elevado.



Foto 8 - Detalhe da cobertura do reservatório elevado.



Foto 9 - Vista aérea dos reservatórios.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações

Não foi identificado o SPDA, é necessário a instalação

[RES-6.10] - O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES-6.10] Observações

Um dos reservatórios está sem tampa de inspeção. Necessário providenciar.

Fotos de [RES-6.10]



Foto 1 - Reservatório sem tampa de inspeção.

[RES-6.14] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES-6.14] Observações

Fazer a limpeza da vegetação na base do reservatório elevado.

Fotos de [RES-6.14]



Foto 1 - Vegetação na base do reservatório elevado.

Novo Item Fiscalizado 12.147 - Reservatório Jardim Tarsila (Capivari)

Reservatório Jardim Tarsila

RES. JARDIM TARSILA - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM TARSILA - CAPIVARI](#)



Endereço: R. Noel Rosa, 227 - Jardim Morada do Sol, Capivari - SP, 13360-508, Brasil. nº 227. . **CEP:** 13360-508 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374892, long=-47.318841, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardim Tarsila
Data de início da fiscalização	05/05/2025
Data de término da fiscalização	05/05/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada com apoio aéreo de drone.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista frontal do reservatório.



Foto 3 - Vista da lateral direita do reservatório.



Foto 5 - Base do reservatório.



Foto 2 - Vista traseira do reservatório.



Foto 4 - Cobertura do reservatório.



Foto 6 - Escada marinheiro.

[RES-6.7] Observações

Não foi identificado o SPDA, é necessário a instalação.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

O reservatório possui saídas para tubulações sem fechamento ou tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais. É necessário providenciar a instalação desses dispositivos de proteção.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Saídas para tubulações sem tela de proteção.



Foto 2 - Saída para tubulação sem tela de proteção.


Novo Item Fiscalizado 12.148 - Reservatório Paineirinhas (Capivari)

Reservatório Paineirinhas

RES. PAINEIRINHAS - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PAINEIRINHAS - CAPIVARI](#)

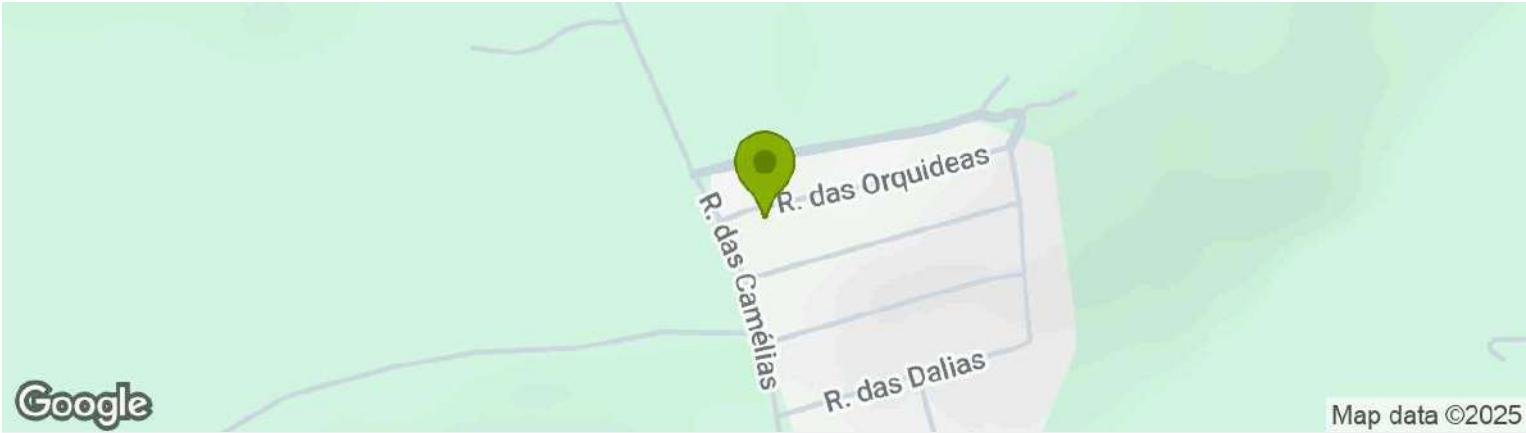

Endereço: R. dos Flamboyants, 56 - Jardim Santa Rita de Cassia, Capivari - SP, 13368-524, Brasil. nº 56. . **CEP:** 13368-524 / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375023, long=-47.3189049, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Paineirinhas
Data de início da fiscalização	05/05/2025
Data de término da fiscalização	05/05/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada com apoio aéreo de drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista superior.



Foto 3 - Vista da cobertura.



Foto 5 - Base do reservatório.



Foto 2 - Escada marinheiro e extravasor.



Foto 4 - Vista traseira do reservatório.



Foto 6 - Vista lateral do reservatório.

[RES-6.7] - Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES-6.7] Observações


Não foi identificado o SPDA, é necessário a instalação

Reservatórios Porto Alegre

RESERVATÓRIOS PORTO ALEGRE

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIOS PORTO ALEGRE](#)

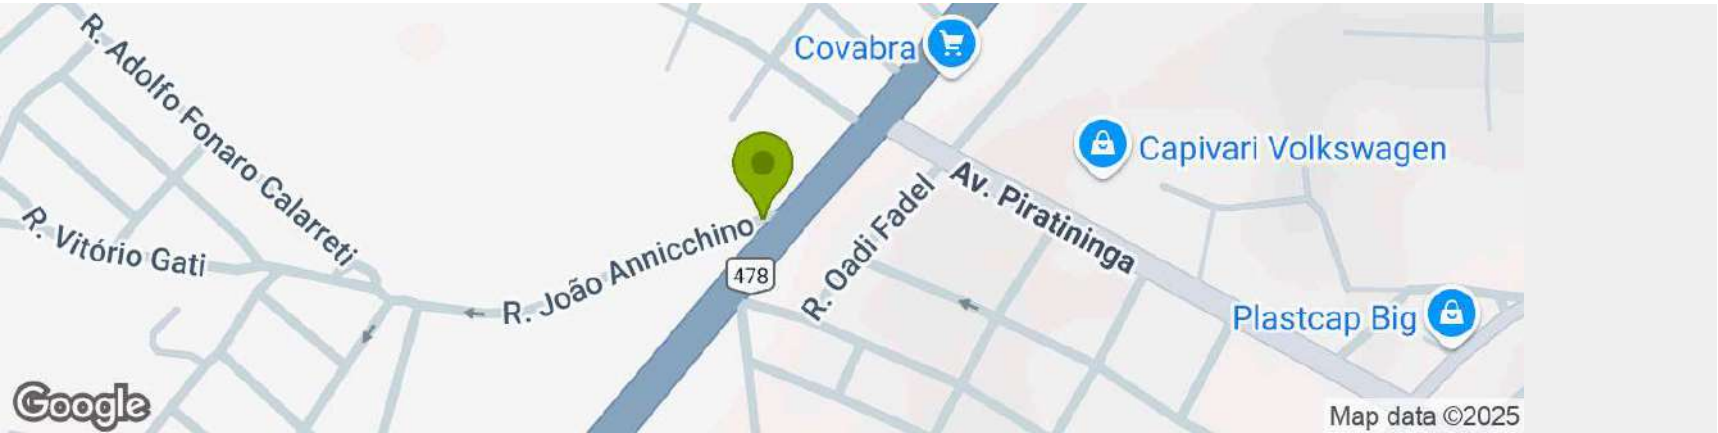

Endereço: Av. Pio XII, 1113 - Porto Alegre, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 1113. . **CEP:** 13360-000 / **Bairro:** Porto Alegre / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375267, long=-47.3188787, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatórios Porto Alegre
Data de início da fiscalização	05/05/2025
Data de término da fiscalização	05/05/2025
Observações Gerais	Fiscalização realizada com apoio aéreo de drone.

Fotos de [RES-6.0]



Foto 1 - Vista geral dos reservatórios.



Foto 2 - Vista superior dos dois reservatórios.

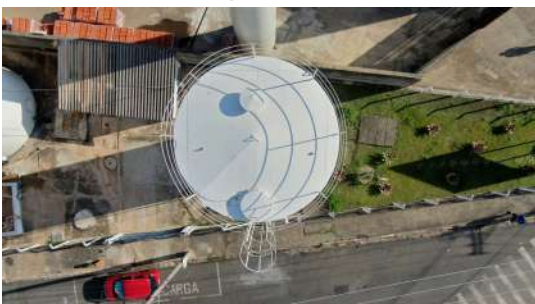


Foto 3 - Cobertura do reservatório menor.



Foto 4 - Base, escada marinheiro e tubulações do reservatório menor.



Foto 5 - Vista superior do reservatório menor.



Foto 6 - Cobertura do reservatório maior.



Foto 7 - Base, escada marinheiro e tubulações do reservatório maior.



Foto 8 - Vista superior do reservatório maior.



Foto 9 - Vista traseira dos dois reservatórios.

[RES-6.9] - Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES-6.9] Observações

Uma das saídas do reservatório menor encontra-se sem tela de proteção contra a entrada de insetos e pequenos animais. É necessário providenciar a instalação da proteção adequada.

Fotos de [RES-6.9]



Foto 1 - Saída para tubulação sem tela de proteção.

Captações Subterrâneas:


Novo Item Fiscalizado 12.052 - Poço Jardim Florido (Capivari)

Poço Jardim Florido

POÇO JARDIM FLORIDO - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO JARDIM FLORIDO - CAPIVARI](#)

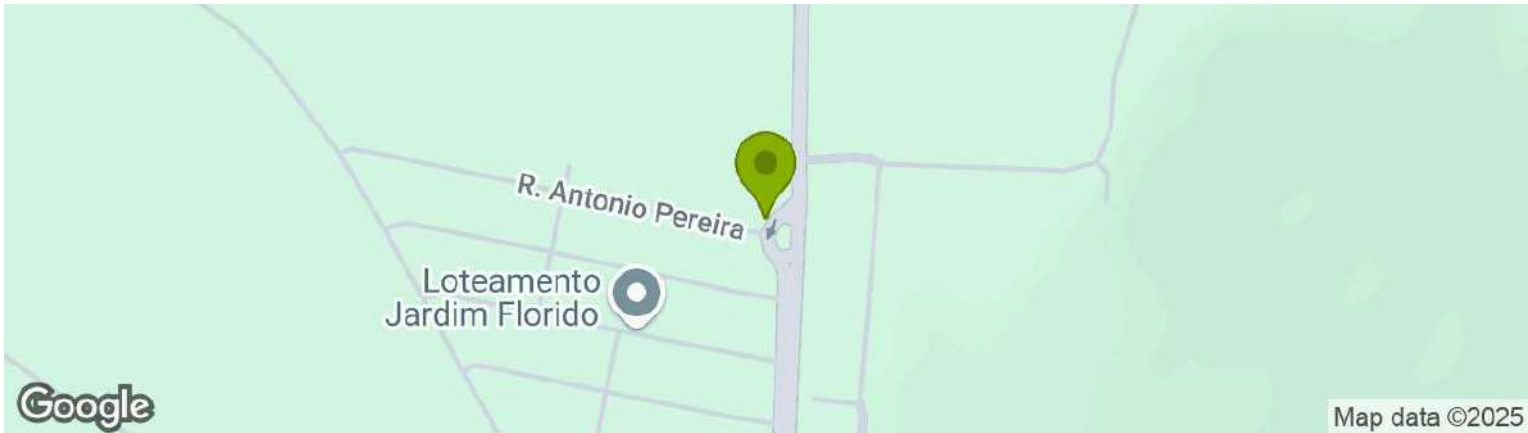

Endereço: 2FCF+P9, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9781625, long=-47.5266194, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Jardim Florido
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Vista geral do local onde se situa o poço.



Foto 3 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 2 - Vista geral do poço.



Foto 4 - Dosadora de cloro e flúor em pastilha.



Foto 6 - Painel de comando.



Foto 7 - Macromedidor.



Foto 9 - Cercamento do local.



Foto 8 - Laje do poço.



Foto 10 - Identificação da área.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB-2.2] Observações

O SAAE não possui bomba reserva em estoque para este poço. A relação das bombas de poços disponíveis em estoque encontra-se anexa a este relatório de fiscalização.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSB-2.3] Observações

O local não tem operador, o extintor de incêndio fica em caminhão de apoio.

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor do caminhão de apoio.

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSB-2.13]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio do caminhão de apoio.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

O SAAE apresentou apenas o relatório de automonitoramento da água tratada, não tendo sido apresentado o relatório referente à água bruta.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB-2.16] Observações

O certificado de análise, contendo a validade do produto químico utilizado no tratamento,

Novo Item Fiscalizado 12.054 - Poço Vivva (Capivari)

Poço Vivva

POÇO VIVVA - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VIVVA - CAPIVARI](#)



Endereço: R. João Forti Neto, 115 - Lot. Pipeiro, Capivari - SP, 13363-138, Brasil. nº 115. . **CEP:** 13363-138 / **Bairro:** Loteamento Pipeiro / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9852082, long=-47.4995144, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Vivva
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Placa de identificação do poço.



Foto 3 - Vista lateral.



Foto 5 - Tubo de nível do poço.



Foto 2 - Vista frontal do poço.



Foto 4 - Cavalete do poço.



Foto 6 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 7 - Pannel de controle.



Foto 8 - A dosagem de cloro e flúor é realizada no reservatório Vivva.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB-2.2] Observações

Conjunto motobomba reserva armazenado no almoxarifado. A relação das bombas de poços disponíveis em estoque encontra-se anexa a este relatório de fiscalização.

Fotos de [CSB-2.2]



Foto 1 - Conjuntos motobomba reservas.



Foto 2 - Conjuntos motobomba reservas.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSB-2.3] Observações

O local não possui operador fixo, e o extintor de incêndio encontra-se acondicionado no caminhão

de apoio.

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor de incêndio.

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSB-2.13]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio do caminhão de apoio.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

O SAAE apresentou apenas o relatório de automonitoramento da água tratada, não tendo sido apresentado o relatório referente à água bruta.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB-2.16] Observações

O certificado de análise, contendo a validade do produto químico utilizado no tratamento, encontra-se anexo a este relatório de fiscalização.

Novo Item Fiscalizado 12.059 - Poço Vila de Capri (Capivari)

Poço Vila de Capri

POÇO VILA DE CAPRI - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VILA DE CAPRI - CAPIVARI](#)



Endereço: R. Joana Palisari Brugnaro, 28 - Vila Bela Vista, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 28. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0163958, long=-47.5170688, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Vila de Capri
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Placa instalada no local.



Foto 3 - Dosadora de cloro e flúor em pastilha.



Foto 2 - Macromedidor.



Foto 4 - Paineil de controle.



Foto 5 - Vista frontal do poço.



Foto 7 - Portão da área onde está o poço.



Foto 6 - Tubo de medição do nível.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB-2.2] Observações

Conjunto motobomba reserva armazenado no almoxarifado. A relação das bombas de poços disponíveis em estoque encontra-se anexa a este relatório de fiscalização.

Fotos de [CSB-2.2]



Foto 1 - Conjuntos motobomba reservas.



Foto 2 - Conjuntos motobomba reservas.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSB-2.3] Observações

O local não possui operador fixo, e o extintor de incêndio encontra-se acondicionado no caminhão de apoio.

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor de incêndio.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB-2.11] Observações

O SAAE apresentou apenas o protocolo de solicitação de outorga, o qual não substitui o documento de outorga propriamente dito.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB-2.12] Observações

Vazamento no cavalete do poço.

Fotos de [CSB-2.12]



Foto 1 - Vazamento nas roscas da derivação da dosadora de pastilha de cloro.



Foto 2 - Vazamento.



Foto 3 - Vazamento nas roscas.

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSB-2.13]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio do caminhão de apoio.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB-2.16] Observações

O certificado de análise, contendo a validade do produto químico utilizado no tratamento, encontra-se anexo a este relatório de fiscalização.


Novo Item Fiscalizado 12.063 - Poço Ismael Sanches (Capivari)

Poço Ismael Sanches

POÇO ISMAEL SANCHES - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ISMAEL SANCHES - CAPIVARI](#)

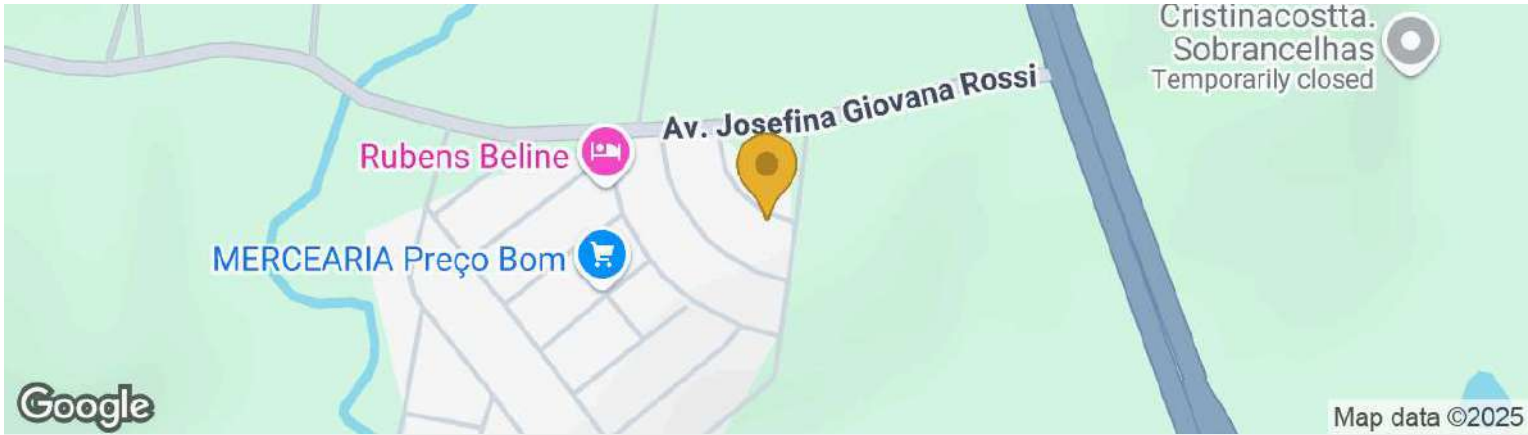

Endereço: R. Getulio Serrano, 108, Capivari - SP, 13365-742, Brasil. nº 108. . **CEP:** 13365-742 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9733168, long=-47.4749572, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Ismael Sanches
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cercamento do local.



Foto 3 - Dosadora de cloro e flúor em pastilha e tomada de água bruta.



Foto 5 - Macromedidor.



Foto 2 - Laje do poço.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 6 - Torneira para tomada de água tratada.



Foto 7 - Vista geral do local onde se situa o poço.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB-2.2] Observações

Conjunto motobomba reserva armazenado no almoxarifado. A relação das bombas de poços disponíveis em estoque encontra-se anexa a este relatório de fiscalização.

Fotos de [CSB-2.2]



Foto 1 - Conjuntos motobomba reservas.



Foto 2 - Conjuntos motobomba reservas.



Foto 3 - Conjuntos motobomba reservas.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSB-2.3] Observações

O local não possui operador fixo, e o extintor de incêndio encontra-se acondicionado no caminhão de apoio.

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor de incêndio.

[CSB-2.4] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB-2.4] Observações

Providenciar placa de identificação do local.

[CSB-2.12] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB-2.12] Observações

Necessário cessar o gotejamento no cavalete do poço.

Fotos de [CSB-2.12]



Foto 1 - Gotejamento no cavalete.

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSB-2.13]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio que fica em caminhão de apoio.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

O SAAE apresentou apenas o relatório de automonitoramento da água tratada, não tendo sido

apresentado o relatório referente
à água bruta.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

Conforme

[CSB-2.16] Observações

O certificado de análise,
contendo a validade do produto
químico utilizado no tratamento,
encontra-se anexo a este
relatório de fiscalização.


Novo Item Fiscalizado 12.064 - Poço Piazza di Roma (Capivari)

Poço Piazza di Roma

POÇO PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PIAZZA DI ROMA - CAPIVARI](#)

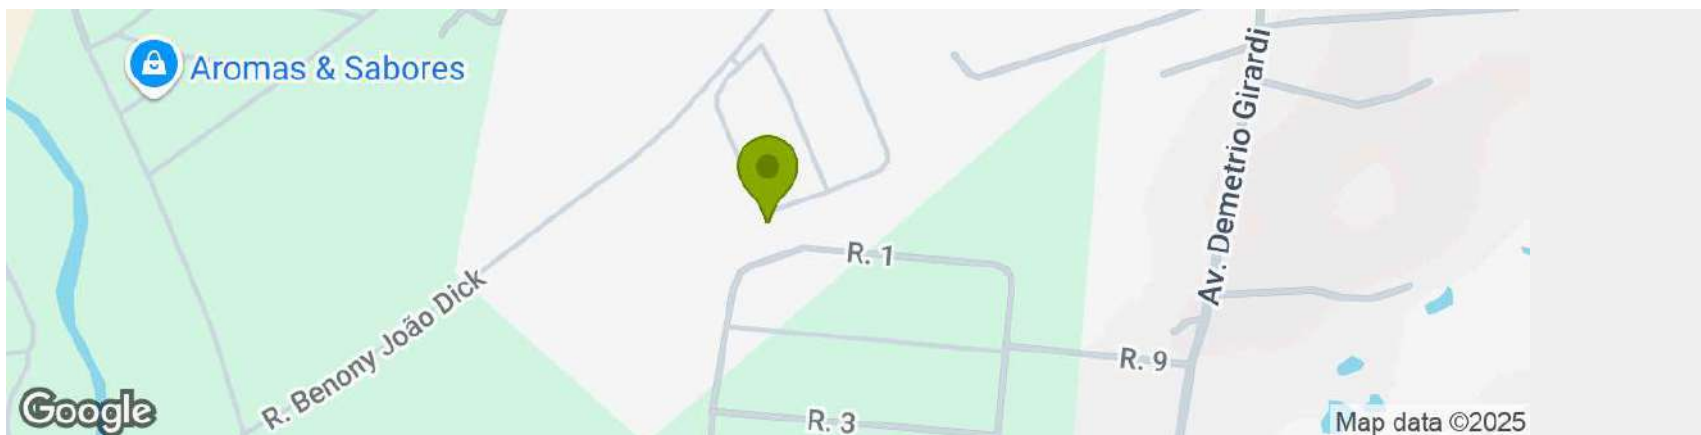

Endereço: R. José Luiz Carneiro, 2, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 2. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.0256771, long=-47.5157285, accuracy=13.653

Fiscalizado Poço Piazza di Roma

Data de início da fiscalização 10/04/2025

Data de término da fiscalização 10/04/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de [CSB-2.0]



Foto 1 - Cercamento do local.



Foto 3 - Laje do poço.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Macromedidor.



Foto 6 - Torneira para tomada de água bruta.



Foto 7 - Vista geral do local onde se situa o poço.

[CSB-2.1] - A área não está devidamente cercada

N/A

[CSB-2.1] Observações

A ausência de fechamento em alambrado nas laterais foi apontada como Não Conformidade na ficha do Reservatório correspondente.

Fotos de [CSB-2.1]



Foto 1 - Alambrado danificado.

[CSB-2.2] - Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Conforme

[CSB-2.2] Observações

Conjunto motobomba reserva armazenado no almoxarifado. A relação das bombas de poços disponíveis em estoque encontra-se anexa a este relatório de fiscalização.

Fotos de [CSB-2.2]



Foto 1 - Conjuntos motobomba reservas.



Foto 2 - Conjuntos motobomba reservas.



Foto 3 - Conjuntos motobomba reservas.

[CSB-2.3] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSB-2.3] Observações

O local não possui operador fixo, e o extintor de incêndio encontra-se acondicionado no caminhão de apoio.

Fotos de [CSB-2.3]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor de incêndio.

[CSB-2.11] - Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB-2.11] Observações

O SAAE Não apresentou outorga dessa captação.

[CSB-2.13] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [CSB-2.13]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio que fica em caminhão de apoio.

[CSB-2.14] - Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB-2.14] Observações

O SAAE não apresentou comprovação do automonitoramento da água bruta proveniente deste poço.

[CSB-2.15] - Ausência de cloração e/ou fluoretação

Não Conforme

[CSB-2.15] Observações

O SAAE informou que a dosadora está em manutenção.

[CSB-2.16] - Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB-2.16] Observações

Não está sendo utilizado produto químico no tratamento.

[CSB-2.17] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

N/A

[CSB-2.17] Observações

Providenciar a roçagem do local. Não Conformidade apontada na ficha do Reservatório correspondente.

Fotos de [CSB-2.17]



Foto 1 - Mato alto no local onde se encontra o poço e o reservatório.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES):

Estações Elevatórias de Esgoto (EEE):

Novo Item Fiscalizado 12.051 - EEE Jardim Florido (Capivari)

EEE Jardim Florido

EEE JARDIM FLORIDO - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE JARDIM FLORIDO - CAPIVARI](#)



Endereço: 2FF9+F8 Capivari - SP, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9762788, long=-47.5316238, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Jardim Florido
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Fachada da EEE.



Foto 2 - Portão de entrada.



Foto 3 - Painel de controle e sistema de telemetria da EEE.



Foto 4 - Gradeamento grosseiro (cesto).



Foto 5 - Poço de sucção com duas bombas.



Foto 6 - Tubulação de recalque.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEE-7.4] Observações

O local não tem operador, o extintor de incêndio fica em caminhão de apoio.

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor do caminhão de apoio.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

O local não possui placa de identificação, sendo necessária a sua instalação.

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Validade do extintor do caminhão de apoio.

EEE Vivva

EEE VIVVA - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE VIVVA - CAPIVARI](#)



Endereço: R. João Luís Piazo, 50 - Castellani, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 50. . **CEP:** 13360-000 / **Bairro:** Castellani / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9843521, long=-47.4964643, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Vivva
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Muro e portão de entrada da EEE.



Foto 3 - Pórtico para acesso às bombas.



Foto 5 - Tonel para armazenamento dos resíduos retirados do gradeamento.



Foto 2 - Vista geral do local da EEE.



Foto 4 - Gradeamento grosseiro.



Foto 6 - Gerador.



Foto 7 - Painéis elétricos.



Foto 8 - Vista geral do local da EEE.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

Instalar conjunto motobomba reserva.

Fotos de [EEE-7.3]



Foto 1 - Apenas um conjunto motobomba (à direita) instalado.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEE-7.4] Observações

O local não tem operador, o extintor de incêndio fica em caminhão de apoio.

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor de incêndio.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

O local não possui placa de identificação, sendo necessária a sua instalação.

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio do caminhão de apoio.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Providenciar a instalação de tampas nos poços e a substituição das grades oxidadas.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Grade oxidada.



Foto 2 - Ausência de tampa nos poços.


Novo Item Fiscalizado 12.061 - EEE Ismael Sanches (Capivari)

EEE Ismael Sanches

EEE ISMAEL SANCHES - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE ISMAEL SANCHES - CAPIVARI](#)

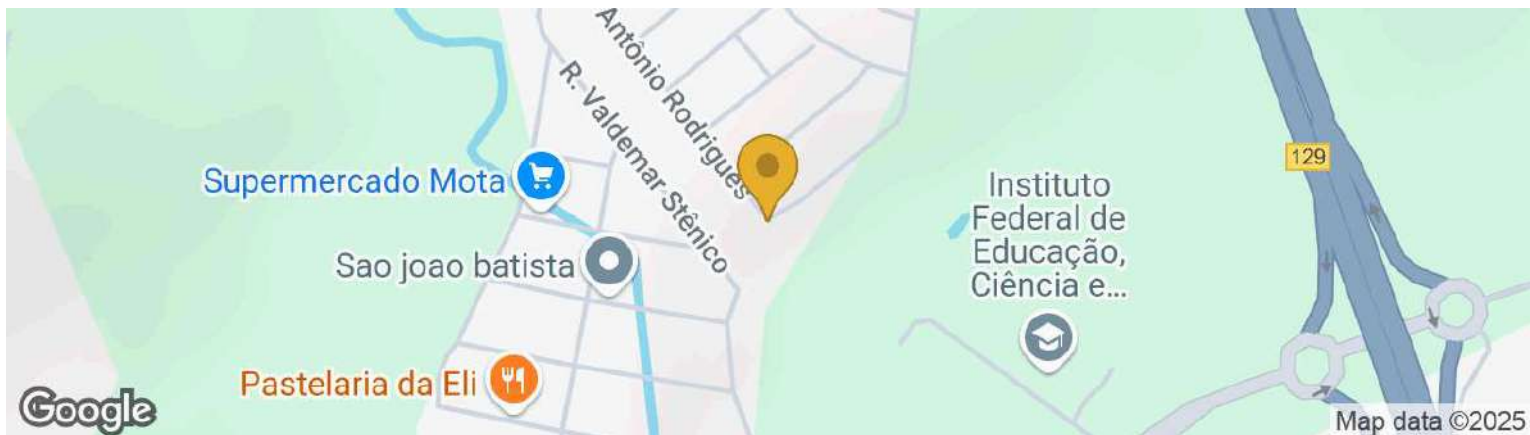

Endereço: R. Antônio Rodrigues, 316 - Ribeirão, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 316. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9760053, long=-47.4759236, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Ismael Sanches
--------------------	--------------------

Data de início da fiscalização	10/04/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	10/04/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Poço de sucção.



Foto 3 - Poço de sucção com cesto e uma única bomba.



Foto 2 - Vista da área da EEE.



Foto 4 - Caixa de passagem.



Foto 5 - Casa de bombas. As bombas instaladas não funcionam, o recalque está sendo realizado por meio de bomba submersa.



Foto 6 - Painel de controle.



Foto 7 - Portão da EEE.



Foto 8 - Vista geral da EEE.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

A EEE não possui conjunto moto bomba reserva instalado, é necessária fazer essa instalação.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEE-7.4] Observações

O local não possui operador fixo, e o extintor de incêndio encontra-se acondicionado no caminhão de apoio.

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor de incêndio.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

O local não possui identificação, sendo necessário providenciá-la.

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio do caminhão de apoio.

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE):


Novo Item Fiscalizado 12.055 - ETE Ismael Sanches (Capivari)

ETE Ismael Sanches

ETE Ismael Sanches - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE Ismael Sanches - CAPIVARI](#)

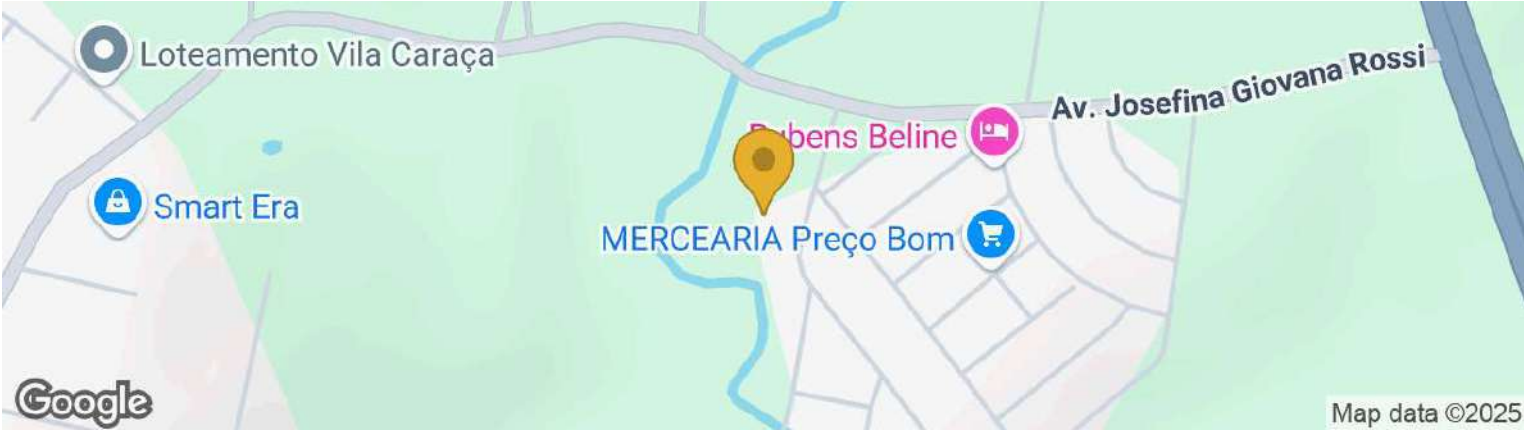

Endereço: R. Antônio Rodrigues, 26 - Ribeirão, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 26. . **CEP:** 13360-000 / **Bairro:** Ribeirão / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9738103, long=-47.4788747, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Ismael Sanches
Data de início da fiscalização	10/04/2025
Data de término da fiscalização	10/04/2025

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Entrada da ETE.



Foto 3 - Gradeamento grosseiro.



Foto 5 - Poço de sucção.



Foto 2 - Calha parshall na entrada do efluente.



Foto 4 - Poço de sucção com duas bombas.



Foto 6 - Reatores UASB, vista frontal.



Foto 7 - Reatores UASB, vista lateral.



Foto 9 - Painel de controle.



Foto 11 - Painéis.



Foto 8 - Reservatório de aeração.



Foto 10 - Operações do painel de controle.



Foto 12 - Soprador 01.



Foto 13 - Soprador 02.

[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Não Conforme
[ETE-8.3] Observações	O lodo é coletado por caminhão limpa-fossa e transportado para a ETE Castelani.
[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência	N/A
[ETE-8.4] Observações	A ETE não conta com operador nem com uso de produtos químicos.
[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	N/A
[ETE-8.6] Observações	A ETE não conta com operador.
[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme
[ETE-8.9] Observações	O local não tem operador, o extintor de incêndio fica em caminhão de apoio.

Fotos de [ETE-8.9]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor de incêndio.

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[ETE-8.10] Observações

O local não possui placa de identificação, é necessária a instalação.

[ETE-8.11] - Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE-8.12] Observações

Não tem laboratório na ETE.

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE-8.13] Observações

Os laudos estão anexos a este relatório de fiscalização.

[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETE-8.17]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio do caminhão de apoio.

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE-8.20] Observações

O auto monitoramento apresentado está anexo a este relatório de fiscalização.

[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos

N/A

[ETE-8.23] Observações

Não há a utilização de produtos químicos nesta ETE.

[ETE-8.24] - Produtos químicos vencidos

N/A

[ETE-8.24] Observações

Não utilizam produtos químicos ainda, no futuro será feita cloração

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Conforme

[ETE-8.25] Observações

Licença de operação anexa a este relatório de fiscalização.

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

[ETE-8.26] Observações

Outorga de lançamento anexa a este relatório de fiscalização.

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETE-8.27] Observações

O lodo é coletado por caminhão limpa-fossa e transportado para a ETE Castelani, onde é descarregado nas lagoas que possuem o skid de desidratação.

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE-8.28] Observações

Não existe nenhum medidor de vazão nesta ETE.

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE-8.29] Observações

As tampas do poço da elevatória estão oxidadas e apresentam risco. Elas devem ser substituídas ou reparadas.

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Tampas do poço de sucção oxidadas.



Foto 2 - Tampas oxidadas.



Foto 3 - Poço de sucção com tampas oxidadas e sem fechamento.

Novo Item Fiscalizado 12.060 - ETE Vila Francesa (Capivari)

ETE Vila Francesa

ETE VILA FRANCESA - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE VILA FRANCESA - CAPIVARI](#)



Endereço: R. Emilia Fontolan Padovani, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. . **CEP:** 13360-000 / **Bairro:** Vila Francesa / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.005325, long=-47.4897565, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE Vila Francesa
--------------------	-------------------

Data de início da fiscalização	10/04/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	10/04/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações

A ETE está passando por processo de reforma e ampliação.

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Reatores UASB.



Foto 2 - Gradeamento.



Foto 3 - Reatores UASB, vista do gradeamento.



Foto 5 - Tubulações de saída dos reatores UASB.



Foto 7 - Escada com guarda-corpo.



Foto 4 - Saída do lodo.



Foto 6 - Calha Parshall localizada na saída do efluente.



Foto 8 - Sopradores.



Foto 9 - Par de sopradores.



Foto 11 - Quadro de transferência automática.



Foto 10 - Painele de Controle.



Foto 12 - Entrada da ETE.

[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	N/A
[ETE-8.3] Observações	Até o momento, não foi realizada nenhuma transferência de lodo, e não há previsão para sua execução.
[ETE-8.4] - Ausência de chuveiros de emergência	N/A
[ETE-8.4] Observações	Nesta ETE, não há presença de operador, tampouco é feita a aplicação de produtos químicos.
[ETE-8.6] - Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	N/A
[ETE-8.6] Observações	Nesta ETE não há presença de operador.
[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio	Conforme

[ETE-8.9] Observações

O local não tem operador, o extintor de incêndio fica em caminhão de apoio.

Fotos de [ETE-8.9]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor de incêndio.

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[ETE-8.10] Observações

O local não possui placa de identificação, é necessária a instalação.

[ETE-8.12] - Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

N/A

[ETE-8.12] Observações

Não tem laboratório na ETE.

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Conforme

[ETE-8.13] Observações

Os laudos estão anexos a este relatório de fiscalização.

[ETE-8.15] - Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

Não Conforme

[ETE-8.15] Observações

Não há escadas de acesso aos reatores UASB, sendo necessária a sua instalação, inclusive com guarda-corpo.

[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada

Conforme

Fotos de [ETE-8.17]



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio do caminhão de apoio.

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE-8.20] Observações

O auto monitoramento apresentado está anexo a este relatório de fiscalização.

[ETE-8.23] - Estocagem inadequada de produtos químicos

N/A

[ETE-8.23] Observações

Não há a utilização de produtos químicos nesta ETE.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE-8.25] Observações

O SAAE apresentou somente a Licença de Instalação. É necessário a apresentação de Licença de Operação.

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Conforme

[ETE-8.26] Observações

Outorga de lançamento anexa a este relatório de fiscalização.

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETE-8.27] Observações

Ainda não foi realizada nenhuma retirada de lodo, e não há previsão para sua execução. O material será encaminhado para outra ETE, onde é realizado o tratamento adequado.

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

[ETE-8.28] Observações

Não existe nenhum medidor de vazão nesta ETE.

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE-8.29] Observações

As grades do poço da elevatória estão oxidadas e apresentam risco. Elas devem ser substituídas ou reparadas.

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Grade do poço da elevatória oxidada e apresenta falta de fechamento.



Foto 2 - Grade do poço da elevatória oxidada.

(editado 1 vez - última modificação: 09/05/2025 14:14:07)

É base de:






Auto de Notificação 062/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 275/2025 - Relatório de Fiscalização - SAAE Capivari

Ofício 659/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 190/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

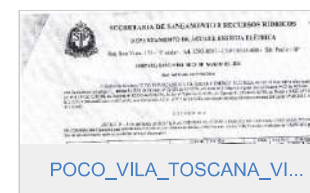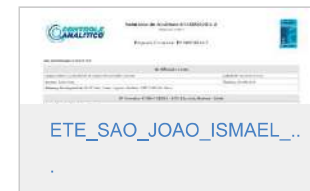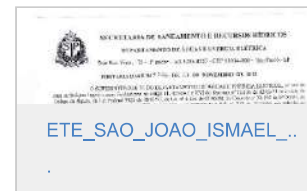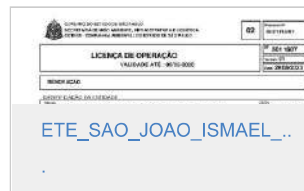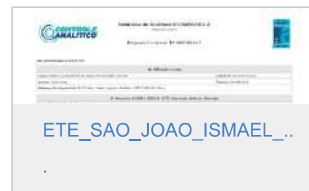

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/05/2025 08:21:47

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 emitiu o [Auto de Notificação 062/2025](#) a partir deste documento.

09/05/2025 14:16:56

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 080/2025** com o certificado **NIKOLAS ANDREY DE OLIVEIRA SIGRIST** CPF 375.XXX.XXX-95 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1 - 080/2025

09/05/2025 14:19 (Encaminhado)

Nikolas S. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO, segue para providências.

Atenciosamente.

—
Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist

Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/05/2025 14:19:57

E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue, lido (2)