

**Relatório de Fiscalização 128/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
683.917.537.239.087.567

Arespcj

Município

Águas de Matão

CC

CNPJ 19.190.721/0001-30

D3 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

28/07/2025 14:31

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MATÃO**

PRESTADOR: ÁGUAS DE MATÃO

Verificação de Não Conformidades

Americana, julho de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Matão

Prefeito: Aparecido Ferrari

Endereço: Rua Oreste Bozelli nº 1165 - Centro

Telefone: (16) 3383-4077

E-mail: ouvidoria@matao.sp.gov.br

Convênio de Cooperação de definição do ente regulador: nº 01/2025, de 10/01/2025

1.2 PRESTADOR

Nome: Águas de Matão S.A.

Responsável legal: Daniel Fernando Mantovani

Endereço: Av. Tiradentes, 990 - Centro

Telefone: 0800 721 6464

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ****João Mateus Boll Gallas** - Coordenador de Água e Esgoto**2.2 PRESTADOR****Érico Fabiano Ferreira** - Supervisor de Operações

Guilherme Baldo Cyrino - Coordenador de Operações**3. FISCALIZAÇÃO**

Em 23/07/2025 e 24/07/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Cód. NC	Item Não Conforme	Prazos
EEE VALE DO SOL - MATÃO	EEE-7.11	Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Em até 180 dias
EEE VALE DO SOL - MATÃO	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE VALE DO SOL - MATÃO	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE VALE DO SOL - MATÃO	EEE-7.9	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEE PQ. LARANJEIRAS - MATÃO	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE BOM JESUS - MATÃO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE CASCAVEL - MATÃO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE SÃO LOURENÇO DO TURVO - MATÃO	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE SÃO LOURENÇO DO TURVO - MATÃO	ETE-8.20	Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	Em até 180 dias
ETE SÃO LOURENÇO DO TURVO - MATÃO	ETE-8.27	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	Em até 180 dias
ETE SÃO LOURENÇO DO TURVO - MATÃO	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
POÇO ESPERANÇA - MATÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO ESPERANÇA - MATÃO	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO SANTA ROSA - MATÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato

POÇO LARANJEIRAS - MATÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO LARANJEIRAS - MATÃO	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
RES LARANJEIRAS - MATÃO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
POÇO BOM JESUS - MATÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO BOM JESUS - MATÃO	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
BOOSTER BOM JESUS - MATÃO	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
BOOSTER BOM JESUS - MATÃO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO VILA MARIA - MATÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO VILA MARIA - MATÃO	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
RES VILA MARIA - MATÃO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES VILA MARIA - MATÃO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO PORTAL TERRA DA SAUDADE - MATÃO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO PORTAL TERRA DA SAUDADE - MATÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
RES APOIADO PORTAL TERRA DA SAUDADE - MATÃO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO VILA PEREIRA - MATÃO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO VILA PEREIRA - MATÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO VILA PEREIRA - MATÃO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO VILA PEREIRA - MATÃO	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
BOOSTER VILA PEREIRA - MATÃO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES APOIADO VILA PEREIRA - MATÃO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES APOIADO VILA PEREIRA - MATÃO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES APOIADO VILA PEREIRA - MATÃO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES ELEVADO SUP VILA PEREIRA - MATÃO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
POÇO NOVA CIDADE - MATÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato

POÇO NOVA CIDADE - MATÃO	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO NOVA CIDADE - MATÃO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
POÇO NOVA MATÃO - MATÃO	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
EAT NOVA MATÃO - MATÃO	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES APOIADO NOVA MATÃO - MATÃO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES APOIADO NOVA MATÃO - MATÃO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES APOIADO NOVA MATÃO - MATÃO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES APOIADO NOVA MATÃO - MATÃO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES SUP NOVA MATÃO - MATÃO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES SUP NOVA MATÃO - MATÃO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Novo Item Fiscalizado 12.632 - EEE VALE DO SOL - MATÃO (Matão)

EEE VALE DO SOL - MATÃO

EEE VALE DO SOL - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE VALE DO SOL - MATÃO](#)



Endereço: R. Domingos Viscardi, 550 - Matão, SP, 15995-322, Brasil. nº 550. . **CEP:** 15995-322 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6015554, long=-48.4029521, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE VALE DO SOL #154219404
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização	N/A
--	-----

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - EEE Vale do Sol, em Matão.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Vista da EEE.



Foto 4 - Pannel elétrico da EEE.



Foto 5 - Especificações da bomba da EEE.

[EEE-7.11] - Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação	Não Conforme
[EEE-7.11] Observações	Na data da fiscalização o gradeamento estava com excesso de resíduos retidos, sendo necessária a sua remoção.

Fotos de [EEE-7.11]



Foto 1 - Detalhe do gradeamento.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[EEE-7.3] Observações	De acordo com o prestador, o local não dispõe de bomba reserva.
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEE-7.4] Observações	Não há extintor no local.
[EEE-7.9] - Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme

Fotos de [EEE-7.9]



Foto 1 - Vazamento identificado próximo à conexão.

Novo Item Fiscalizado 12.540 - EEE PQ. LARANJEIRAS - MATÃO (Matão)

EEE PQ. LARANJEIRAS - MATÃO

EEE PQ. LARANJEIRAS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE PQ. LARANJEIRAS - MATÃO](#)



Endereço: R. José Gonçalves, 2740 - Matão, SP, 15995-330, Brasil. nº 2740. . **CEP:** 15995-330 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.60131, long=-48.4038561, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE LARANJEIRAS MATAO #154219405
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista da EEE.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Vista das bombas (1+1R) da EEE.



Foto 4 - Detalhe da bomba 1.



Foto 5 - Poço de sucção.



Foto 6 - Detalhe da bomba 2.



Foto 7 - Extintor da EEE.



Foto 8 - Validade do extintor.



Foto 9 - Pannel elétrico da EEE.

[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro	Não Conforme
[EEE-7.5] Observações	Não há nenhum tipo de gradeamento na EEE.


Novo Item Fiscalizado 12.544 - EEE BOM JESUS - MATÃO (Matão)

EEE BOM JESUS - MATÃO

EEE BOM JESUS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE BOM JESUS - MATÃO](#)

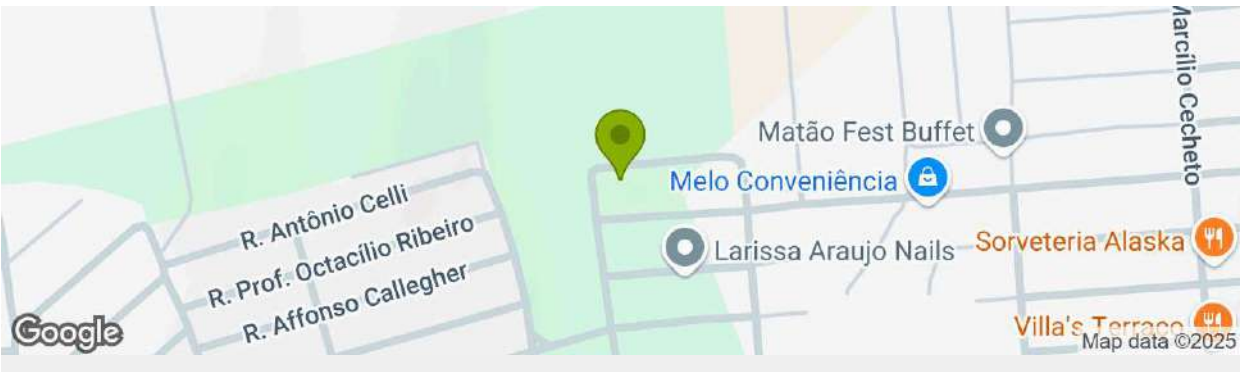

Endereço: R. Sebastião Lima, 1119 - Matão, SP, 15995-210, Brasil. nº 1119. . **CEP:** 15995-210 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5972689, long=-48.3939989, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE BOM JESUS MATAO #154219439
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Observações

A EEE utiliza duas bombas: uma submersa e outra dentro do abrigo, sendo esta segunda a reserva. Durante a fiscalização não foi possível verificar as condições do gradeamento.

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Cercamento da EEE.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Poço de sucção.



Foto 4 - Bomba reserva, dentro do abrigo.



Foto 5 - Validade do extintor de incêndio.



Foto 6 - Painelelétrico da EEE.



Foto 7 - Chegada do esgoto.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Durante a fiscalização foi constatada uma abertura junto a uma tampa de inspeção, sendo necessário o seu fechamento.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Detalhe da tampa de inspeção.


Novo Item Fiscalizado 12.553 - EEE CASCAVEL - MATÃO (Matão)

EEE CASCAVEL - MATÃO

EEE CASCAVEL - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE CASCAVEL - MATÃO](#)

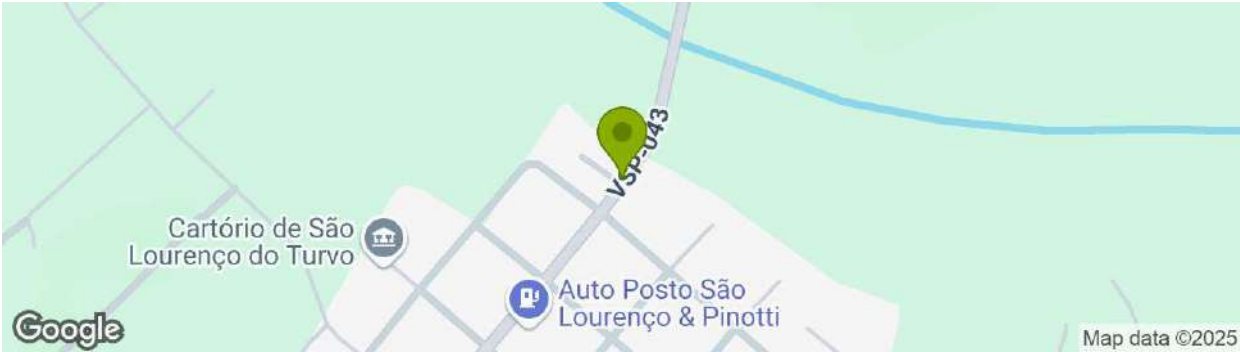

Endereço: VSP-043, 515 - São Lourenço do Turvo, Matão - SP, Brasil. nº 515. . **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5472111, long=-48.5304264, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE CASCAVEL #154219436
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] Observações

A EEE Cascavel foi construída pela Companhia Matonense de Saneamento (CMS). Atualmente ela é operada pela Águas de Matão. A manutenção das bombas é realizada com o auxílio de caminhão Munck. Não foi possível verificar as condições do gradeamento na data da fiscalização.

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Cercamento da EEE.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Vista da EEE.



Foto 4 - Tampa danificada.



Foto 5 - Poço de sucção.



Foto 6 - Extintor próximo ao abrigo.



Foto 7 - Validade do extintor.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Na data da fiscalização, verificou-se que a tampa estava danificada, sendo necessária a sua manutenção ou substituição.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Detalhe da tampa danificada.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO


Novo Item Fiscalizado 12.554 - ETE SÃO LOURENÇO DO TURVO - MATÃO (Matão)

ETE SÃO LOURENÇO DO TURVO - MATÃO

ETE SÃO LOURENÇO DO TURVO - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SÃO LOURENÇO DO TURVO - MATÃO](#)

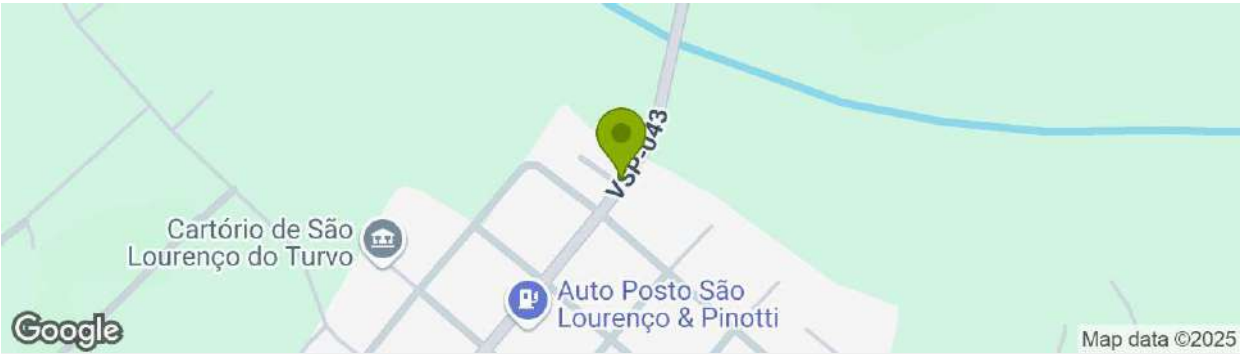

Endereço: VSP-043, 515 - São Lourenço do Turvo, Matão - SP, Brasil. nº 515. . **Cidade:** Matão, São Paulo

Fiscalizado	ETE SAO LOURENCO DO TURVO #154219435
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações

A ETE São Lourenço do Turvo atende o distrito de 1500 habitantes e trabalha com vazão de 4,8 L/s. Após a chegada, o esgoto é bombeado para os tanques, passa pela peneira estática, aeração e é dividido entre os decantadores através da caixa de distribuição. A ETE conta com 2 aeradores, sendo 1 reserva, e gerador próprio.

Fotos de [ETE-8.0]

**Foto 1** - Portão da ETE.**Foto 2** - Identificação do local.**Foto 3** - Vista da ETE.**Foto 4** - Chegada do esgoto bruto (tampa aberta).**Foto 5** - Chegada do esgoto bruto (tampa fechada).**Foto 6** - Gerador da ETE.**Foto 7** - Extintor de incêndio próximo aos sopradores.**Foto 8** - Painel elétrico.**Foto 9** - Poço de sucção das bombas.



Foto 10 - Tampa de inspeção do poço.



Foto 12 - O lodo armazenado é retirado através deste PV sinalizado pelos cones.



Foto 11 - Gradeamento junto ao poço.



Foto 13 - Vista da ETE.



Foto 14 - Decantadores da ETE.



Foto 15 - Caixa de distribuição.



Foto 16 - Um dos sopradores da ETE.



Foto 17 - Saída do efluente tratado.



Foto 18 - Saída do efluente tratado.



Foto 19 - Macromedidor instalado, mas não funcionando.

[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

Não Conforme

Fotos de [ETE-8.28]



Foto 1 - Detalhe do macromedidor instalado mas não funcionando.

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETE-8.27] Observações

Após solicitação de informações complementares, a Águas de Matão apresentou CADRI para transporte do lodo da ETE São Lourenço do Turvo até a ETE São Lourenço, operada pela CMS. Complementarmente, a prestadora também apresentou uma carta de anuência da CMS para recebimento do lodo. Entretanto, verificou-se que a carta de anuência data de 2020, enquanto que a licença de operação da ETE São Lourenço (CMS) foi renovada em 2023. Nessa renovação, consta a

restrição em recebimento de lodo de qualquer outra ETE, inclusive a ETE São Lourenço do Turvo.

Dessa forma, é necessário que a Águas de Matão apresente alternativa para tratamento e/ou destinação correta do lodo e comunique a ARES-PCJ através da submissão de um novo protocolo na plataforma digital da Agência.

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Não Conforme

[ETE-8.20] Observações

Não foi encaminhado laudo de análise de automonitoramento após solicitação. Solicita-se que o prestador de serviços encaminhe os laudos referentes ao último trimestre.

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETE-8.16] Observações

Durante a fiscalização foram constatados 3 vazamentos aparentes: 1) um junto ao registro de um dos decantadores, 2) na conexão da tubulação de passagem, 3) peneira estática.

Fotos de [ETE-8.16]



Foto 1 - Vazamento junto ao decantador.



Foto 2 - Vazamento na conexão.



Foto 3 - Vazamento na peneira estática.

CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS ESPERANÇA E SANTA ROSA

Novo Item Fiscalizado 12.543 - POÇO ESPERANÇA - MATÃO (Matão)

POÇO ESPERANÇA - MATÃO

POÇO ESPERANÇA - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ESPERANÇA - MATÃO](#)



Endereço: R. São Lourenço, 594 - Centro, Matão - SP, 15990-005, Brasil. nº 594. . **CEP:** 15990-005 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6009723, long=-48.3556206, accuracy=13.653

Fiscalizado	POCO ESPERANÇA MATAO #154219417
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

O poço encaminha a água para o reservatório Bom

Jesus, no qual é feita a aplicação de cloro e flúor.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento do local.



Foto 2 - Vista do poço.



Foto 3 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Macromedidor do poço.



Foto 6 - Laje do poço.



Foto 7 - Abrigo do painel elétrico do poço.



Foto 8 - Extintor.



Foto 9 - Validade do extintor.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Não foi encaminhado laudo de análise de automonitoramento após solicitação. Solicita-se que o prestador de serviços encaminhe laudo recente (de até 6 meses).

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Durante a fiscalização, foi constatada a presença de uma escada estranha à operação do poço junto ao painel elétrico, sendo necessária a sua remoção.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Escada dentro do abrigo do painel elétrico.


Novo Item Fiscalizado 12.552 - POÇO SANTA ROSA - MATÃO (Matão)

POÇO SANTA ROSA - MATÃO

POÇO SANTA ROSA - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SANTA ROSA - MATÃO](#)

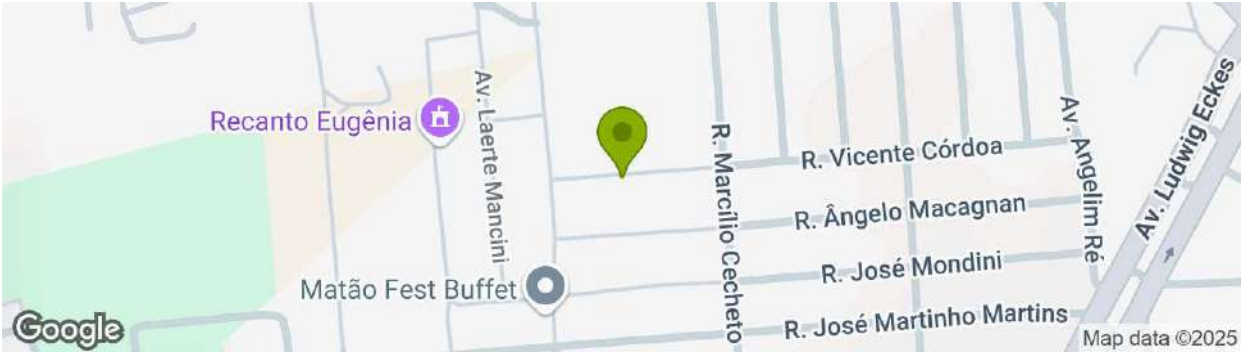

Endereço: R. Vicente Córdova, 571 - Pedreira, Matão - SP, 15995-086, Brasil. nº 571. . CEP: 15995-086 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5962458, long=-48.3884924, accuracy=13.653

Fiscalizado POCO SANTA ROSA MATAO #154219421

Data de início da fiscalização 23/07/2025

Data de término da fiscalização 23/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

A água captada é tratada no reservatório Bom Jesus. O reservatório junto ao poço Santa Rosa está desativado.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Identificação do local.



Foto 2 - Vista do poço com o reservatório desativado ao fundo.



Foto 3 - Laje do poço.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Macromedidor do poço.



Foto 7 - Extintor dentro do abrigo.



Foto 8 - Validade do extintor.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Não foi encaminhado laudo de análise de automonitoramento após solicitação. Solicita-se que o prestador de serviços encaminhe laudo recente (de até 6 meses).


UNIDADE LARANJEIRAS

Novo Item Fiscalizado 12.541 - POÇO LARANJEIRAS - MATÃO (Matão)

POÇO LARANJEIRAS - MATÃO

POÇO LARANJEIRAS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [POÇO LARANJEIRAS - MATÃO](#)





Endereço: Av. Miguel Garcia Filho, 442 - Matão, SP, 15994-756, Brasil. nº 442. . **CEP:** 15994-756 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6082851, long=-48.3987628, accuracy=13.653

Fiscalizado POCO LARANJEIRAS #154219407

Data de início da fiscalização 23/07/2025

Data de término da fiscalização 23/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento do local.



Foto 2 - Poço Laranjeiras.



Foto 3 - Macromedidor do poço.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 6 - Tanque de cloro.



Foto 7 - Tanque de flúor.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Não foi encaminhado laudo de análise de automonitoramento após solicitação. Solicita-se que o prestador de serviços encaminhe laudo recente (de até 6 meses).

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

Fotos de CSB2.3




Foto 1 - Não há extintor no local.

Novo Item Fiscalizado 12.542 - RES LARANJEIRAS - MATÃO (Matão)

RES LARANJEIRAS - MATÃO

RES LARANJEIRAS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES LARANJEIRAS - MATÃO](#)

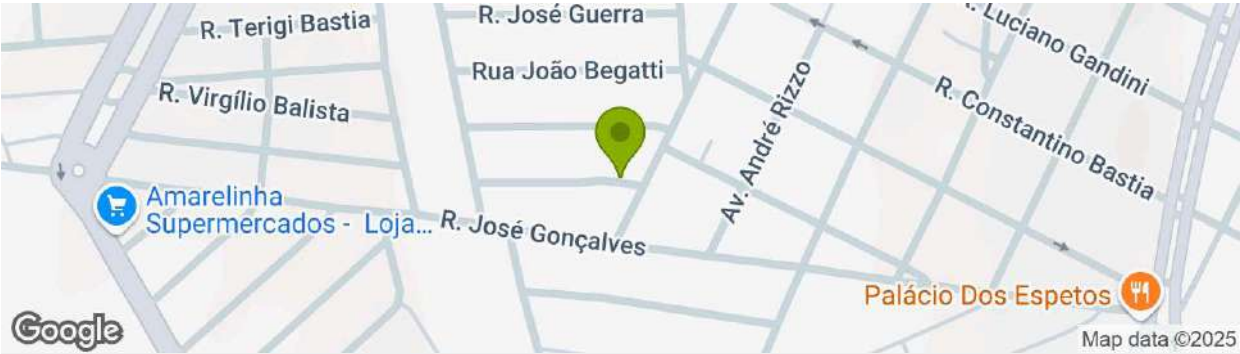

Endereço: R. Benedito Aleixo do Nascimento, 233 - Jardim Pereira, Matão - SP, 15990-778, Brasil. nº 233. . **CEP:** 15990-778 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6040765, long=-48.380263, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES LARANJEIRAS #154219409
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório está ligado ao sistema de telemetria da Águas de Matão.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Detalhe do guarda-corpo.



Foto 3 - Saída do reservatório.



Foto 4 - Manômetro do reservatório.


**Foto 5** - Extravasor do reservatório.**Foto 6** - Saída do extravasor.**Foto 7** - Vista dos reservatórios no local.**[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados****Não Conforme****Fotos de RES6.7****Foto 1** - O reservatório não dispõe de para-raios.**UNIDADE BOM JESUS**

Novo Item Fiscalizado 12.546 - POÇO BOM JESUS - MATÃO (Matão)

POÇO BOM JESUS - MATÃO

POÇO BOM JESUS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)Sistema: [POÇO BOM JESUS - MATÃO](#)

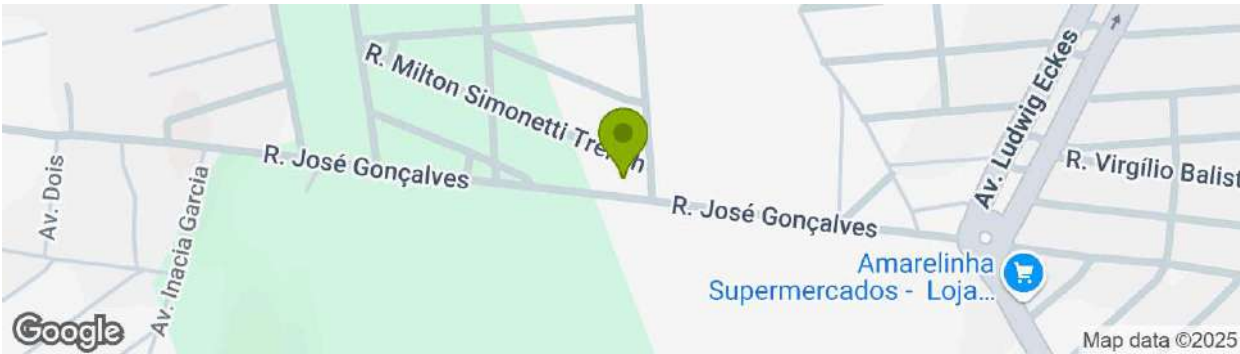

Endereço: R. Dez, 750 - Jardim Santa Rosa, Matão - SP, 15995, Brasil. nº 750. . **CEP:** 15995 /
Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6031461, long=-48.3902603, accuracy=13.653

Fiscalizado	POCO BOM JESUS MATAO #154219422
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)	
[CSB2.0] Observações	A aplicação de cloro e flúor da água captada pelo Bom Jesus é feita em sua própria tubulação, enquanto que a água oriunda do Poço Esperança é dosada no próprio reservatório.

Fotos de CSB2.0	
Foto 1 - Poço Bom Jesus.	Foto 2 - Tubo de medição de nível.



Foto 3 - Macromedidor do poço.



Foto 4 - Laje do poço.



Foto 5 - Cloro e flúor dentro de abrigo próximo ao poço.



Foto 6 - Extintor no local.

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

[CSB2.8] Observações

Não possui, o prestador desconecta a tubulação de aplicação de cloro e flúor pra fazer coleta da água bruta.

Fotos de CSB2.8



Foto 1 - Detalhe da conexão usada na aplicação de cloro e flúor.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Não foi encaminhado laudo de análise de automonitoramento após solicitação. Solicita-se que o prestador de serviços

encaminhe laudo recente (de até 6 meses).


Novo Item Fiscalizado 12.547 - EEA BOM JESUS - MATÃO (Matão)

EEA BOM JESUS - MATÃO

EEA BOM JESUS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA BOM JESUS - MATÃO](#)

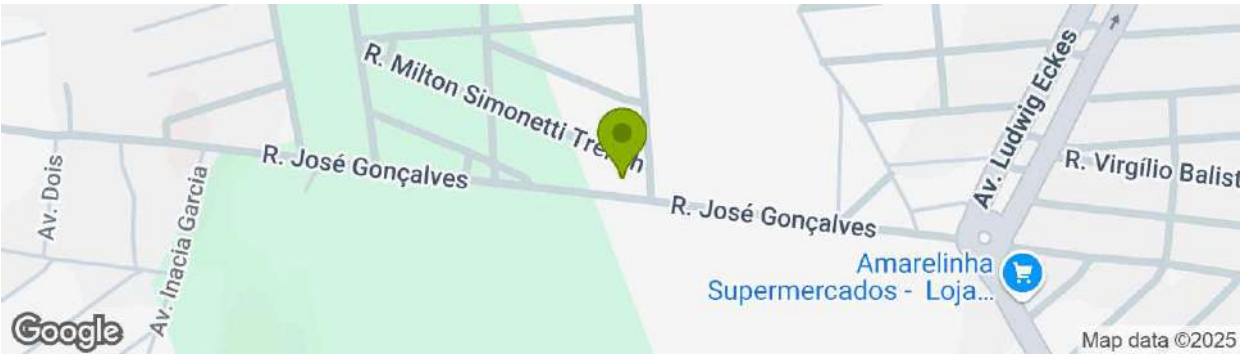

Endereço: R. Dez, 750 - Jardim Santa Rosa, Matão - SP, 15995, Brasil. nº 750. . CEP: 15995 /
Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6031516, long=-48.3903573, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA BOM JESUS MATAO #154219420
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

A EEA Bom Jesus bombeia água do reservatório apoiado para o elevado.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Bomba da EEA. A reserva está no almoxarifado.



Foto 2 - Especificações da bomba.




Foto 3 - Abrigo da EEA.

Novo Item Fiscalizado 12.548 - RES APOIADO BOM JESUS - MATÃO (Matão)

RES APOIADO BOM JESUS - MATÃO

RES APOIADO BOM JESUS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES APOIADO BOM JESUS - MATÃO](#)

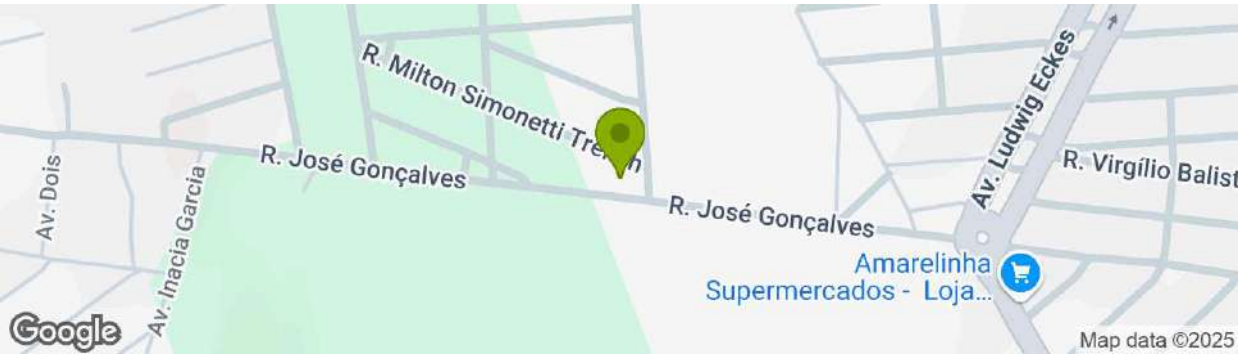

Endereço: R. Dez, 750 - Jardim Santa Rosa, Matão - SP, 15995, Brasil. nº 750. . CEP: 15995 /
Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6031693, long=-48.3903074, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES AP BOM JESUS MATAO #154219419
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES6.0] Observações**

O reservatório recebe água do poço Santa Rosa, Esperança e Bom Jesus (junto do reservatório). O reservatório está ligado ao sistema de telemetria da Águas de Matão.

Fotos de RES6.0

Foto 1 - Extravasor do reservatório.



Foto 2 - Registros de manobra.



Foto 3 - Reservatório apoiado Bom Jesus.



Foto 4 - Escada com guarda-corpo para acesso ao topo do reservatório.




Foto 5 - Recentemente, foi realizada manutenção na interligação do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 12.549 - BOOSTER BOM JESUS - MATÃO (Matão)

BOOSTER BOM JESUS - MATÃO

BOOSTER BOM JESUS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [BOOSTER BOM JESUS - MATÃO](#)

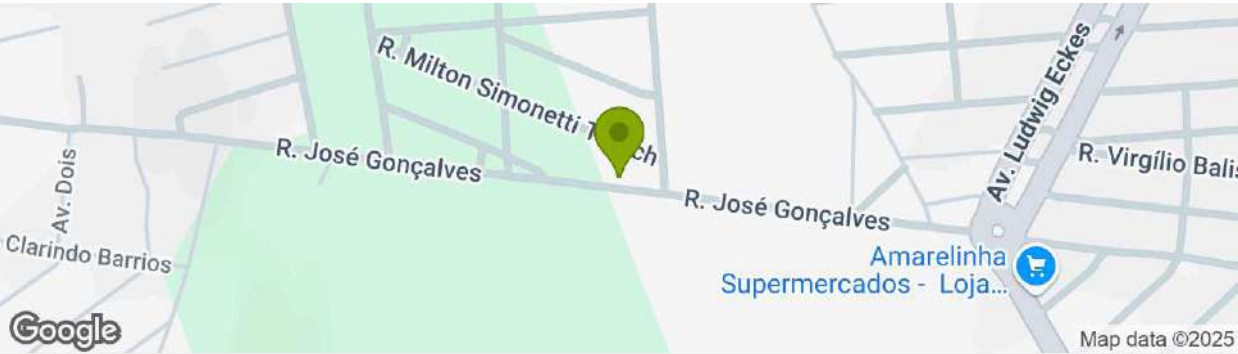

Endereço: R. José Gonçalves, 1408 - Jardim Santa Rosa, Matão - SP, 15995-231, Brasil. nº 1408. . CEP: 15995-231 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6032127, long=-48.3904396, accuracy=13.653

Fiscalizado	BOOSTER BOM JESUS MATAO #154219425
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Abrigo do booster.



Foto 2 - Bombas do booster (1+1R).



Foto 3 - Painel elétrico do Booster.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas Não Conforme

[EEA4.7] Observações	Não há qualquer drenagem da água de lubrificação.
[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[EEA4.8] Observações	Vazamento na conexão.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - O vazamento na conexão somado à ausência de drenagem da água das gaxetas contribuem para que o local fique com acúmulo de água.


Novo Item Fiscalizado 12.545 - RES ELEVADO BOM JESUS - MATÃO (Matão)

RES ELEVADO BOM JESUS - MATÃO

RES ELEVADO BOM JESUS - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO BOM JESUS - MATÃO](#)

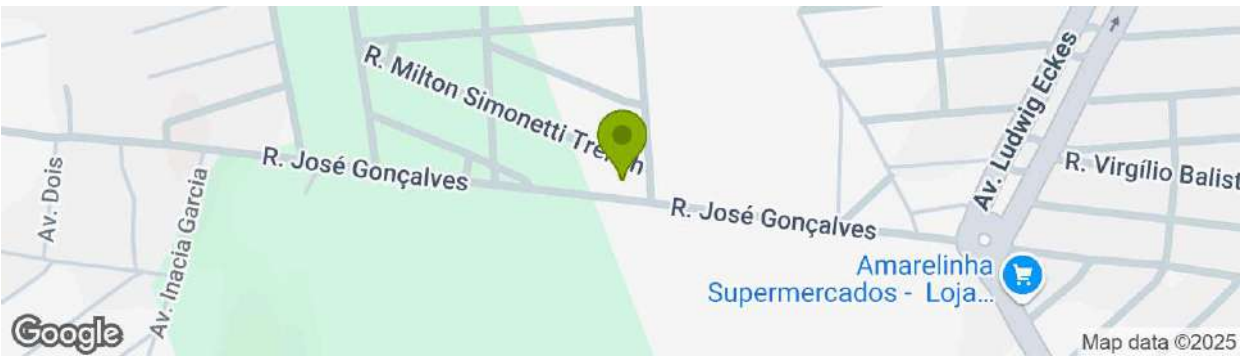

Endereço: R. Dez, 750 - Jardim Santa Rosa, Matão - SP, 15995, Brasil. nº 750. . **CEP:** 15995 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6031461, long=-48.3902603, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES ELV BOM JESUS MATAO #154219426
Data de início da fiscalização	23/07/2025

Data de término da fiscalização

23/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Ambos os reservatórios
estão ligados ao
sistema de telemetria
da Águas de Matão.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista dos reservatórios.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Saída do reservatório.



Foto 4 - Haste de para-raio no topo do reservatório elevado.

UNIDADE VILA MARIA


Novo Item Fiscalizado 12.551 - POÇO VILA MARIA - MATÃO (Matão)

POÇO VILA MARIA - MATÃO

POÇO VILA MARIA - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VILA MARIA - MATÃO](#)

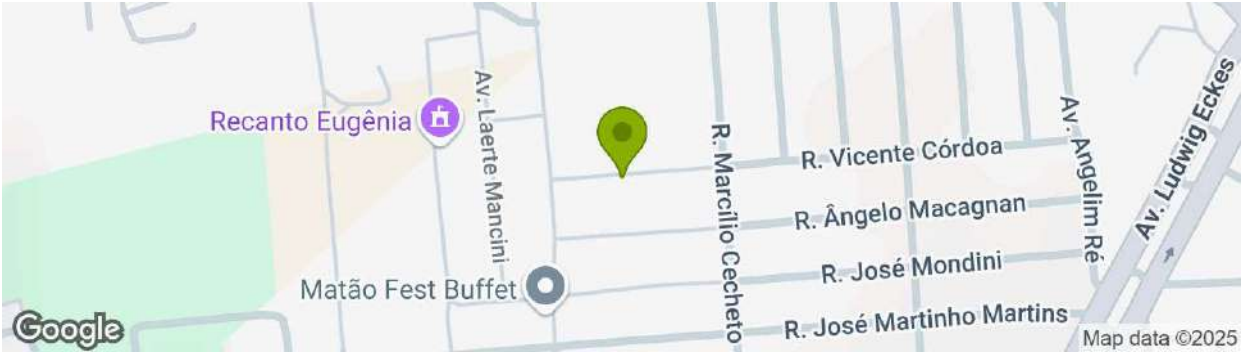

Endereço: R. Vicente Córdova, 571 - Pedreira, Matão - SP, 15995-086, Brasil. nº 571. . CEP: 15995-086 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5962458, long=-48.3884924, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO VILA MARIA #154219449
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações	Cloro e flúor são aplicados junto ao reservatório Vila Maria (pastilhas).
----------------------	---

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cercamento do poço.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Vista do poço.



Foto 4 - Validade do extintor.

**Foto 5** - Extintor junto ao poço.**Foto 6** - Torneira para coleta de água bruta.**Foto 7** - Macromedidor do poço.**Foto 8** - Tubo de medição de nível.**[CSB2.5] Ausência de laje de proteção****Não Conforme****[CSB2.5] Observações**

Na data da fiscalização, a laje de proteção do poço encontrava-se danificada, sendo necessária a sua manutenção.

Fotos de CSB2.5**Foto 1** - Detalhe da laje danificada.**[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água****Não Conforme**

[CSB2.14] Observações

Após solicitação, o prestador de serviços encaminhou laudo de análise realizada em dezembro/2024. Solicita-se que um laudo mais recente (de até 6 meses) seja encaminhado.


Novo Item Fiscalizado 12.550 - RES VILA MARIA - MATÃO (Matão)

RES VILA MARIA - MATÃO

RES VILA MARIA - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES VILA MARIA - MATÃO](#)

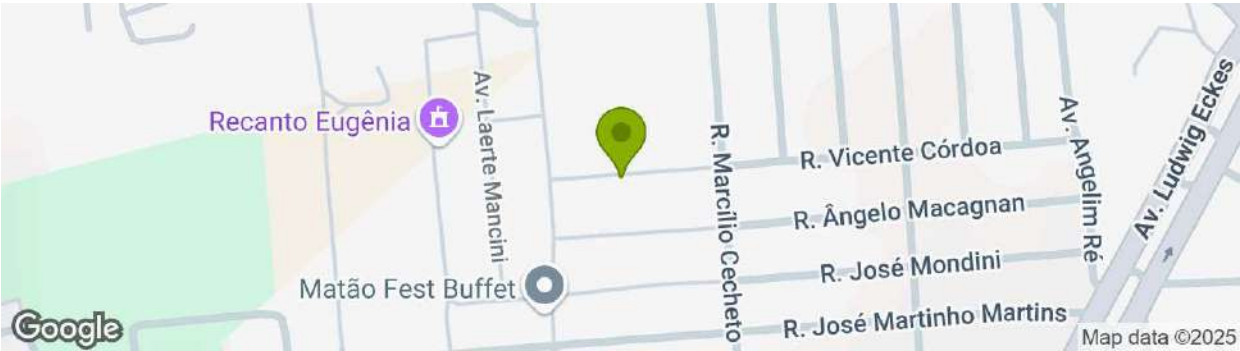

Endereço: R. Vicente Córdova, 571 - Pedreira, Matão - SP, 15995-086, Brasil. nº 571. . CEP: 15995-086 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5962458, long=-48.3884924, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES VILA MARIA #154219427
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Recebe água do poço Vila Maria. A aplicação das pastilhas é feita neste local. O reservatório está ligado ao sistema de telemetria da Águas de Matão.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Cercamento da área.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Reservatório Vila Maria.



Foto 4 - Detalhe da escada com guarda-corpo.



Foto 5 - Pastilhas de cloro e flúor.



Foto 6 - Manômetro na base do reservatório.



Foto 7 - Vista afastada do reservatório.



Foto 8 - Detalhe do topo do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Durante a fiscalização foi constatada uma abertura numa das laterais do cercamento, sendo necessária a sua manutenção.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Detalhe da abertura na cerca.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento constatado na base do reservatório.

UNIDADE PORTAL TERRA DA SAUDADE


Novo Item Fiscalizado 12.626 - POÇO PORTAL TERRA DA SAUDADE - MATÃO (Matão)

POÇO PORTAL TERRA DA SAUDADE - MATÃO

POÇO PORTAL TERRA DA SAUDADE - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PORTAL TERRA DA SAUDADE - MATÃO](#)

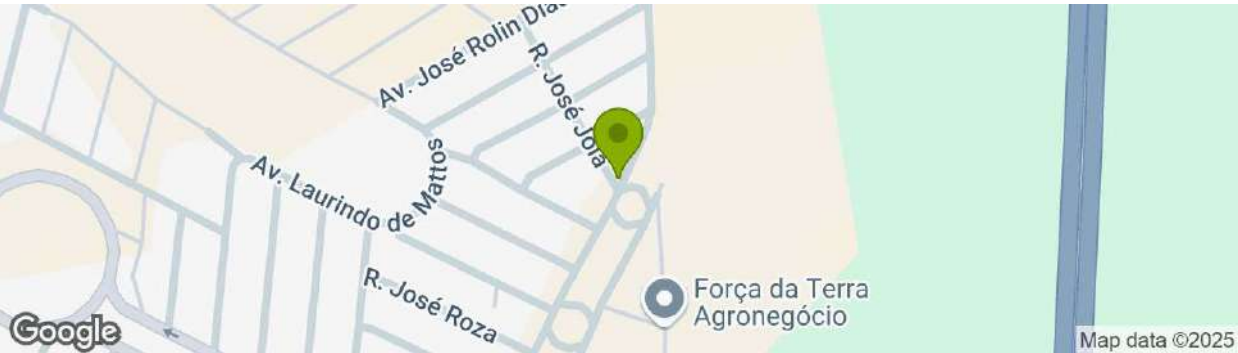

Endereço: Av. Trolesi, 2803 - Jardim Buscardi, Matão - SP, 15991-200, Brasil. nº 2803. . **CEP:** 15991-200 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7374966, long=-47.3189, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO PORTAL MATAO #154979770
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

No local há um poço, um reservatório e uma estação elevatória de água.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista da área.



Foto 2 - Identificação do local.



Foto 3 - Vista do poço.



Foto 4 - Tubo de medição de nível.



Foto 5 - Detalhe da laje.



Foto 6 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 7 - Cloro e flúor em abrigo ao lado do reservatório.



Foto 8 - Macromedidor fixado na tubulação junto ao reservatório apoiado.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Após solicitação, o prestador de serviços encaminhou laudo de análise realizada em dezembro/2024. Solicita-se que um laudo mais recente (de até 6 meses) seja encaminhado.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento identificado na conexão do cavalete.


Novo Item Fiscalizado 12.558 - RES APOIADO PORTAL TERRA DA SAUDE - MATÃO (Matão)

RES APOIADO PORTAL TERRA DA SAUDE - MATÃO

RES APOIADO PORTAL TERRA DA SAUDE - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES APOIADO PORTAL TERRA DA SAUDE - MATÃO](#)

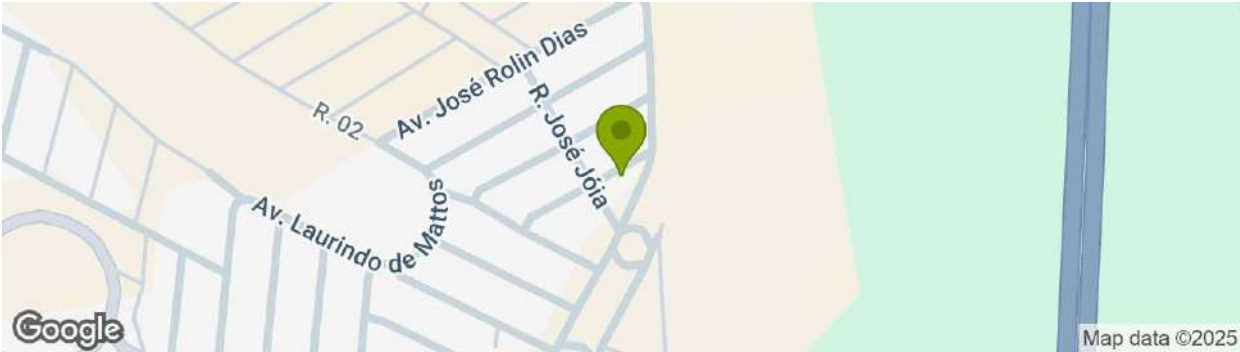

Endereço: Av. Alice Alcará Serafim, 340 - Matão, SP, 15997-520, Brasil. nº 340. . **CEP:** 15997-520 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5861641, long=-48.3391797, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES AP PORTAL #154321816
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório está ligado ao sistema de telemetria da Águas de Matão.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório apoiado.



Foto 2 - Detalhe da escada com guarda-corpo.



Foto 3 - Saída do reservatório.



Foto 4 - Extravisor do reservatório.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Vazamento na gaxeta
do registro.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Detalhe do vazamento.


Novo Item Fiscalizado 12.557 - RES ELEVADO PORTAL TERRA DA SAUDE - MATÃO (Matão)

RES ELEVADO PORTAL TERRA DA SAUDE - MATÃO

RES ELEVADO PORTAL TERRA DA SAUDE - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO PORTAL TERRA DA SAUDE - MATÃO](#)

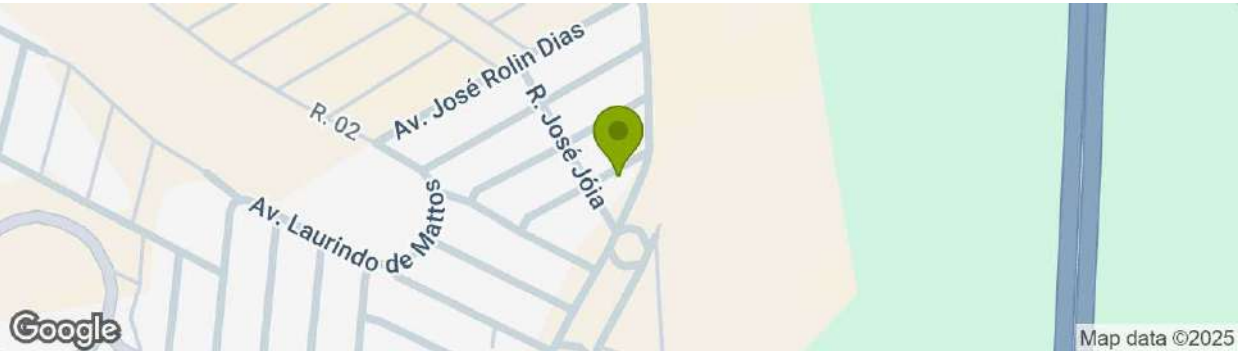

Endereço: Av. Alice Alcará Serafim, 340 - Matão, SP, 15997-520, Brasil. nº 340. . **CEP:** 15997-520 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5861432, long=-48.3391629, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES ELV PORTAL #154321812
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES6.0] Observações**

O reservatório está ligado ao sistema de telemetria da Águas de Matão.

Fotos de RES6.0

Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Condutor de descida do para-raios.



Foto 3 - Macromedidor na saída do reservatório.



Foto 4 - Detalhe da escada com guarda-corpos.



Foto 5 - Captor Franklin no topo do reservatório.

UNIDADE VILA PEREIRA


Novo Item Fiscalizado 12.569 - POÇO VILA PEREIRA - MATÃO (Matão)

POÇO VILA PEREIRA - MATÃO

POÇO VILA PEREIRA - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO VILA PEREIRA - MATÃO](#)

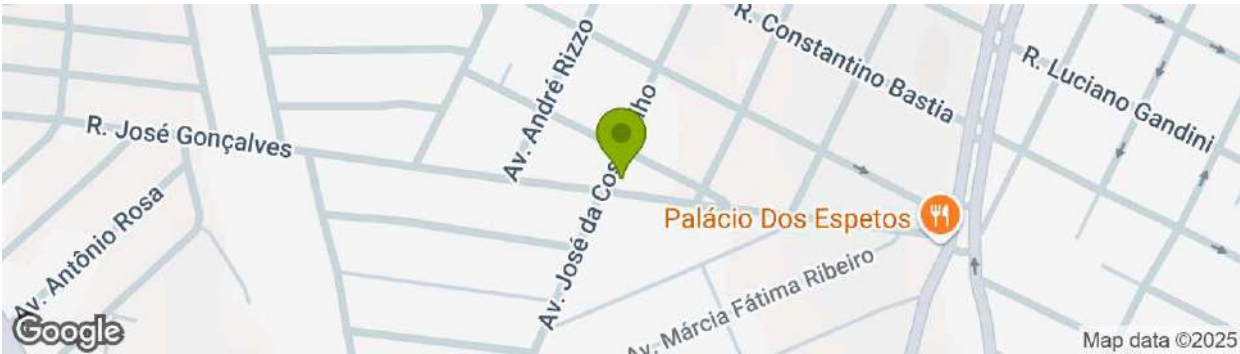

Endereço: Av. José da Costa Filho, 400 - Jardim Pereira, Matão - SP, 15995, Brasil. nº 400. .
CEP: 15995 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6049479, long=-48.377972, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO VILA PEREIRA #154321831
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do poço Vila Pereira.



Foto 2 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 3 - Tubo de medição de nível.



Foto 4 - Macromedidor do poço.



Foto 5 - Cloro e flúor aplicado na água captada pelo poço.



Foto 6 - Conversor do macromedidor localizado dentro do reservatório elevado.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção Não Conforme

[CSB2.5] Observações Na data da fiscalização a laje do poço encontrava-se danificada.

Fotos de CSB2.5



Foto 1 - Detalhe da laje danificada.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque Não Conforme

[CSB2.2] Observações Na planilha de controle de bomba reserva, verificou-se que não há bomba reserva compatível para o Poço Vila Pereira, apenas para seu booster.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água Não Conforme

[CSB2.14] Observações Após solicitação, o prestador de serviços encaminhou laudo de análise realizada em dezembro/2024. Solicita-se que um laudo mais recente (de até 6 meses) seja encaminhado.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Vazamento constatado na tubulação de cloro.

Fotos de CSB2.12




Foto 1 - Detalhe do vazamento.

Novo Item Fiscalizado 12.568 - RES APOIADO VILA PEREIRA - MATÃO (Matão)

RES APOIADO VILA PEREIRA - MATÃO

RES APOIADO VILA PEREIRA - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES APOIADO VILA PEREIRA - MATÃO](#)

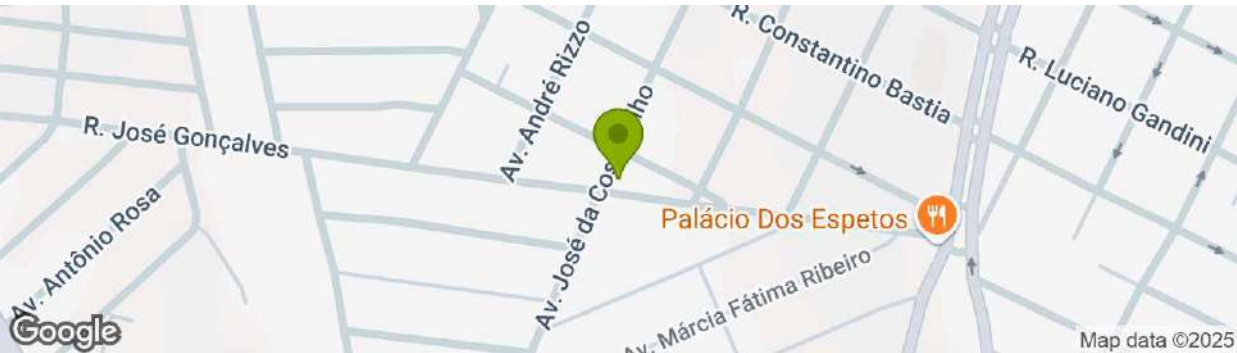

Endereço: Av. José da Costa Filho, 400 - Jardim Pereira, Matão - SP, 15995, Brasil. nº 400. .
CEP: 15995 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6046771, long=-48.3780291, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES AP VILA PEREIRA #154321823
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES6.0] Observações**

O reservatório está ligado ao sistema de telemetria da Águas de Matão e no mesmo terreno do poço e reservatório elevado.

Fotos de RES6.0

Foto 1 - Vista do reservatório apoiado.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

A escada para acesso ao topo do reservatório não possui nenhum tipo de guarda-corpo.

Fotos de RES6.4

Foto 1 - Detalhe da escada.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Na data da fiscalização diversos vazamentos foram detectados em torno do reservatório e nas estruturas ligadas a ele, conforme fotos abaixo. A não conformidade será integralmente

solucionada quando
todos os vazamentos
tiverem sido resolvidos.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento 1 na lateral do reservatório.



Foto 2 - Vazamento 2 na lateral do reservatório.



Foto 3 - Vazamento 3 na lateral do reservatório.



Foto 4 - Vazamento 4 na lateral do reservatório.



Foto 5 - Vazamento 5 na lateral do reservatório.



Foto 6 - Vazamento junto aos registros. Detalhe para o acúmulo de água no local.



Foto 7 - Vazamento no registro.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Crescimento de vegetação na tubulação sobre o reservatório.


Novo Item Fiscalizado 12.560 - EAT VILA PEREIRA - MATÃO (Matão)

EAT VILA PEREIRA - MATÃO

EAT VILA PEREIRA - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EAT VILA PEREIRA - MATÃO](#)

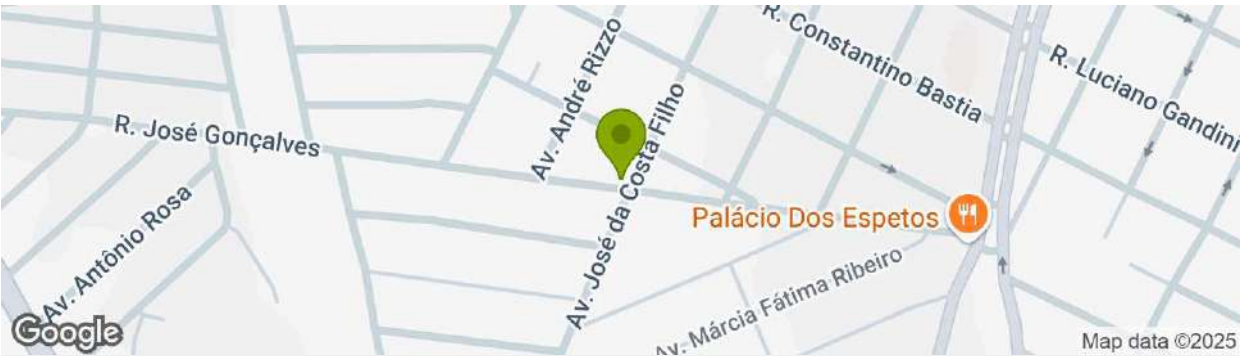

Endereço: R. José Gonçalves, 244 - Jardim Pereira, Matão - SP, 15990-740, Brasil. nº 244. .
CEP: 15990-740 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6046843, long=-48.378389, accuracy=13.653

Fiscalizado	EAT VILA PEREIRA AP ELV #154321818
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

A EAT situa-se no interior do reservatório Vila Pereira.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - EAT dentro do reservatório.



Foto 2 - Especificações da bomba.



Foto 3 - Extintor no interior do reservatório.



Foto 4 - Validade do extintor.



Foto 5 - Painéis elétricos da EAT.


Novo Item Fiscalizado 12.573 - BOOSTER VILA PEREIRA - MATÃO (Matão)

BOOSTER VILA PEREIRA - MATÃO

BOOSTER VILA PEREIRA - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [BOOSTER VILA PEREIRA - MATÃO](#)

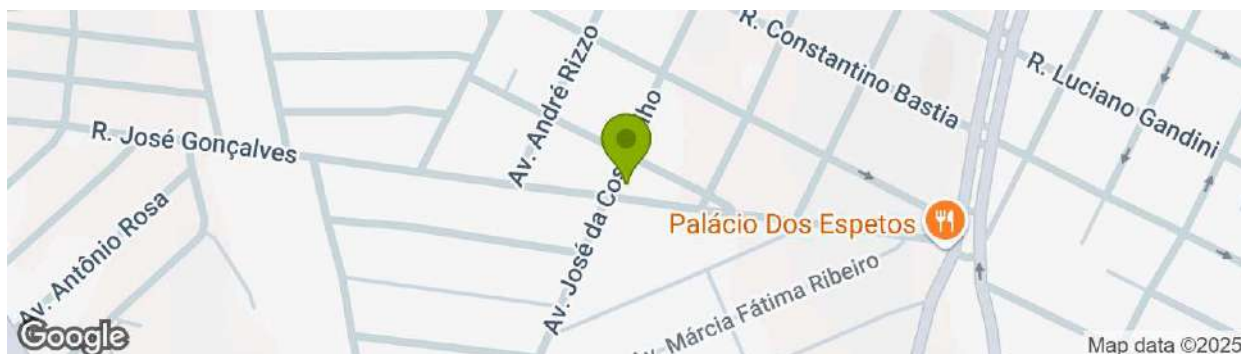

Endereço: Av. José da Costa Filho, 400 - Jardim Pereira, Matão - SP, 15995, Brasil. nº 400. .

CEP: 15995 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6046956, long=-48.3779775, accuracy=13.653

Fiscalizado	BOOSTER VILA PEREIRA #154321827
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	O Booster enterrado fica ao lado do Res. Apoiado Vila Pereira. A bomba reserva do mesmo encontra-se disponível no almoxarifado.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Tubulação do booster.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
---	--------------

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento identificado na tubulação do booster.


Novo Item Fiscalizado 12.559 - RES ELEVADO SUP VILA PEREIRA - MATÃO (Matão)

RES ELEVADO SUP VILA PEREIRA - MATÃO

RES ELEVADO SUP VILA PEREIRA - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ELEVADO SUP VILA PEREIRA - MATÃO](#)

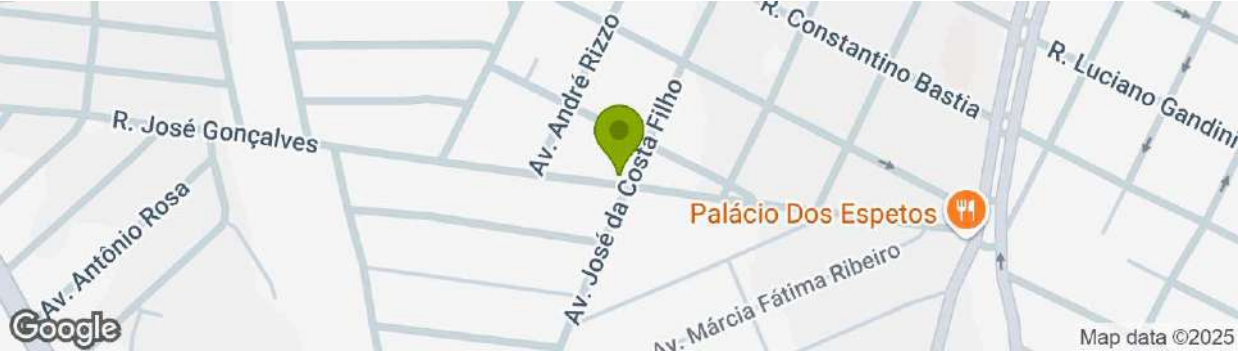

Endereço: R. José Gonçalves, 244 - Jardim Pereira, Matão - SP, 15990-740, Brasil. nº 244. .
CEP: 15990-740 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6046851, long=-48.3783933, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES ELV VILA PEREIRA #154321824
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área.



Foto 2 - Cercamento do local.



Foto 3 - Identificação do local.



Foto 4 - Reservatório elevado (2 câmaras).



Foto 5 - Macromedidor junto ao reservatório (câmara superior).



Foto 6 - Detalhe da escada com guarda-corpos.



Foto 7 - Manômetro dentro do reservatório (câmara inferior).



Foto 8 - Registros no interior do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Topo do reservatório sem haste captora.



Foto 2 - Detalhe dos suportes para fixação do condutor de descida, sem o condutor.

UNIDADE NOVA CIDADE

Novo Item Fiscalizado 12.613 - POÇO NOVA CIDADE - MATÃO (Matão)

POÇO NOVA CIDADE - MATÃO

POÇO NOVA CIDADE - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO NOVA CIDADE - MATÃO](#)



Endereço: R. Ver. Amauri Squisatti, 986 - Nova Cidade, Matão - SP, 15991-530, Brasil. nº 986. .
CEP: 15991-530 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6284109, long=-48.3457766, accuracy=13.653

Fiscalizado	POCO NOVA CIDADE #154332200
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A
[CSB2.0] Observações	O poço, situado junto dos reservatórios e EAT Nova Cidade, também pode atuar como contingência do Jardim Imperador.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do poço.



Foto 2 - Tubo de medição de nível.



Foto 3 - Detalhe da laje.



Foto 4 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 5 - Macromedidor do poço.



Foto 6 - Ligação do poço ao reservatório e ponto de aplicação de cloro e flúor.



Foto 7 - À esquerda, tubulação que liga o poço diretamente ao reservatório Nova Cidade e à direita a contingência para o Jardim Imperador.



Foto 8 - Estocagem de cloro e flúor no local.



Foto 9 - Extintor no local.



Foto 10 - Validade do extintor.



Foto 11 - Pressurização do extintor.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

Na planilha de controle de bomba reserva, verificou-se que não há

bomba reserva
compatível para o Poço
Nova Cidade, apenas
para seu booster.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Após solicitação, o
prestador de serviços
encaminhou laudo de
análise realizada em
dezembro/2024.
Solicita-se que um
laudo mais recente (de
até 6 meses) seja
encaminhado.

Novo Item Fiscalizado 12.574 - RES NOVA CIDADE - MATÃO (Matão)

RES NOVA CIDADE - MATÃO

RESERVATÓRIO NOVA CIDADE - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO NOVA CIDADE - MATÃO](#)



Endereço: R. Ver. Amauri Squisatti, 986 - Nova Cidade, Matão - SP, 15991-530, Brasil. nº 986. .
CEP: 15991-530 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6284109, long=-48.3457766, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES NOVA CIDADE #154330768
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	
Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	N/A

[RES6.0] Observações

O reservatório Nova Cidade dispõe de duas Câmaras para abastecimento da região. Ambas as câmaras estão ligadas ao sistema de telemetria da Águas de Matão.

Fotos de RES6.0

Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Detalhe do captor Franklin no topo.



Foto 3 - Identificação do local.



Foto 4 - Poço Nova Cidade e reservatório ao fundo.



Foto 5 - Tubulações de chegada e extravasor da câmara inferior.



Foto 6 - Escada com guarda-corpo.



Foto 7 - Extrapasor da câmara superior.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O reservatório, que é de concreto, possui captor mas não condutor de descida.

UNIDADE NOVA MATÃO


Novo Item Fiscalizado 12.612 - POÇO NOVA MATÃO - MATÃO (Matão)

POÇO NOVA MATÃO - MATÃO

POÇO NOVA MATÃO - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO NOVA MATÃO - MATÃO](#)

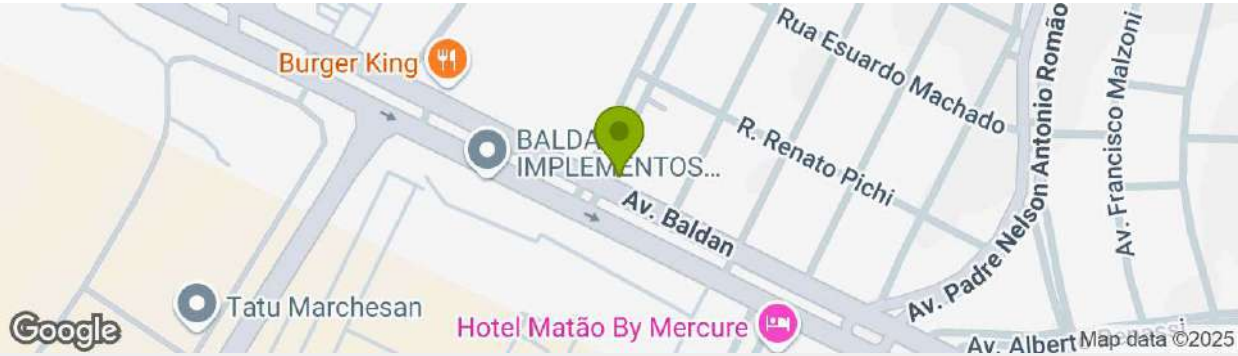

Endereço: Av. Baldan, 476 - Problema, Matão - SP, 15990-650, Brasil. nº 476. . CEP: 15990-650 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6132451, long=-48.3702932, accuracy=13.653

Fiscalizado	POCO NOVA MATAO #154325044
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Observações

A aplicação de cloro e flúor é feita na entrada do reservatório apoiado.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do poço.



Foto 2 - Tubo de medição de nível.



Foto 3 - Detalhe da laje.



Foto 4 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 5 - Gerador no local.



Foto 6 - Estocagem de cloro e flúor.



Foto 7 - Conversor 1 do macromedidor.



Foto 8 - Conversor 2 do macromedidor.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

Não foi encaminhado laudo de análise de automonitoramento após solicitação. Solicita-se que o prestador de serviços encaminhe laudo recente (de até 6 meses).

Novo Item Fiscalizado 12.576 - RES APOIADO NOVA MATÃO - MATÃO (Matão)

RES APOIADO NOVA MATÃO - MATÃO

RES APOIADO NOVA MATÃO - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES APOIADO NOVA MATÃO - MATÃO](#)



Endereço: Av. Baldan, 476 - Problema, Matão - SP, 15990-650, Brasil. nº 476. . **CEP:** 15990-650 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6132423, long=-48.3702878, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES AP NOVA MATAO #154323696
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório situa-se junto ao reservatório elevado e EAT Nova Matão, além de estar ligado ao sistema de telemetria da Águas de Matão.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Extravisor do reservatório.



Foto 2 - Vista do reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Escada para acesso ao topo do reservatório sem guarda-corpo.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Ausência de tela de proteção.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Na data da fiscalização foi constatado um vazamento oriundo booster enterrado.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Detalhe do vazamento, na quina.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

De acordo com o operador, alguns dias antes da fiscalização da ARES-PCJ um colaborador da Águas de Matão se acidentou na abertura (registros) junto do reservatório, sendo necessário a sua adequada manutenção.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Detalhe da abertura.


Novo Item Fiscalizado 12.575 - EAT NOVA MATÃO - MATÃO (Matão)

EAT NOVA MATÃO - MATÃO

EAT NOVA MATÃO - MATÃO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EAT NOVA MATÃO - MATÃO](#)

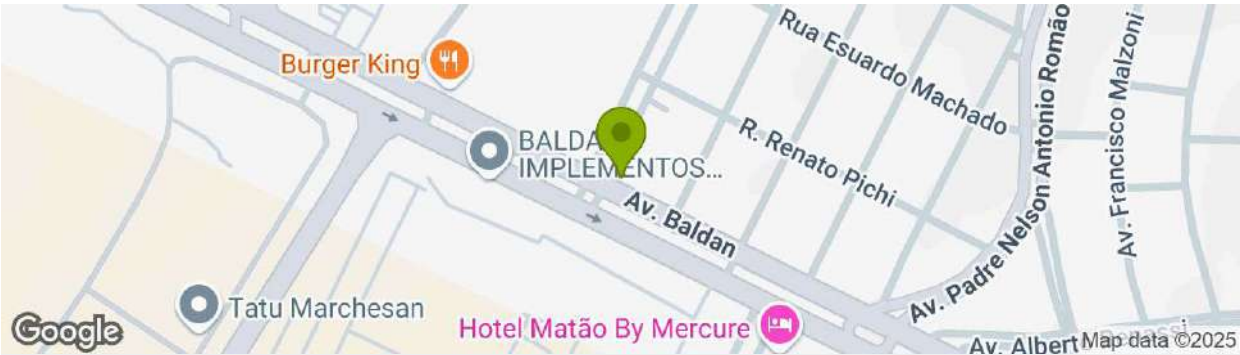

Endereço: Av. Baldan, 476 - Problema, Matão - SP, 15990-650, Brasil. nº 476. . **CEP:** 15990-650 / **Cidade:** Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6049479, long=-48.377972, accuracy=13.653

Fiscalizado	EAT AP ELV #154322264
Data de início da fiscalização	24/07/2025

Data de término da fiscalização

24/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Observações

A elevatória bombeia água do reservatório apoiado para o elevado e trabalha com duas bombas, sendo uma reserva da outra.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Elevatória Nova Matão.



Foto 2 - Detalhe das bombas.



Foto 3 - Extintor no local.



Foto 4 - Validade do extintor.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Foi detectado vazamento na EAT, mais notável quando a bomba à direita está operando.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Detalhe 1 do vazamento.




Foto 2 - Detalhe 2 do vazamento.

Novo Item Fiscalizado 12.556 - RES SUP NOVA MATÃO (Matão)

RES SUP NOVA MATÃO

RES SUP NOVA MATÃO - MATÃO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES SUP NOVA MATÃO - MATÃO](#)

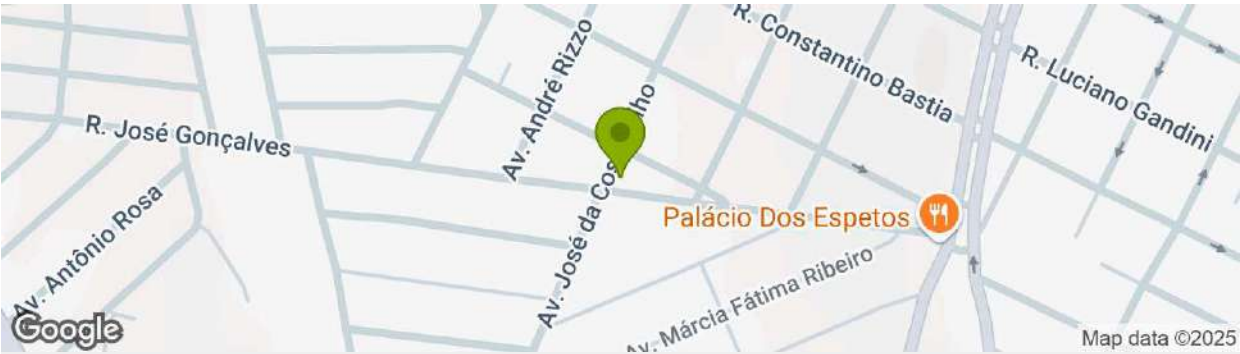

Endereço: Av. José da Costa Filho, 400 - Jardim Pereira, Matão - SP, 15995, Brasil. nº 400. .
CEP: 15995 / Cidade: Matão, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.6049479, long=-48.377972, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES NOVA MATAO #154321832
Data de início da fiscalização	24/07/2025
Data de término da fiscalização	24/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

O reservatório está ligado ao sistema de telemetria da Águas de Matão.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório e cercamento.



Foto 2 - Detalhe da escada com guarda-corpo.



Foto 3 - Alimentação das câmaras.



Foto 4 - Registros no interior do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Na data da fiscalização o operador informou que a placa já havia sido adquirida para instalação, restando apenas a necessidade de fazer os furos e a colocação.

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Local previsto para instalação da placa de identificação.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

O reservatório de concreto dispõe de captor em seu topo mas não possui condutor de descida.

Fotos de RES6.7



Foto 1 - Detalhe das hastes de suporte para o condutor de descida.

João Mateus Boll Gallas
Coordenador de Água e Esgoto

(editado 9 vezes - última modificação: 13/08/2025 09:17:41)

É base de:

[Auto de Notificação 106/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 545/2025 - Aprovação - relatórios de Matão - JULHO 2025](#)
- [Memorando 552/2025 - Relatórios de fiscalização para aprovação - MATÃO - JULHO 2025](#)
- [Ofício 1.146/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Proc. Administrativo 309/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Analises.zip (3,51 MB)	2 downloads
Bombas_das_Elevatorias_de_esgoto_Matao.xlsx (10,25 KB)	3 downloads
Bombas_dos_Pocos_Matao.xlsx (11,18 KB)	2 downloads
ETE_Sao_Lourenco_do_Turvo.zip (1,16 MB)	1 download
Licenca_de_Operacao_CMS_Valida_ate_2023.pdf (2,55 MB)	1 download
Licenca_de_Operacao_CMS_Valida_ate_2028.pdf (1,60 MB)	1 download
Outorgas_de_Pocos.zip (8,05 MB)	1 download
telemetria_aguas_de_matao.jpeg (192,30 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

30/07/2025 13:34:00

João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.538..](#)

11/08/2025 09:21:01 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.546..](#)

11/08/2025 09:22:29 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.543..](#)

11/08/2025 09:23:05 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.541..](#)

11/08/2025 09:28:17 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.613..](#)

11/08/2025 09:30:00 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.612..](#)

11/08/2025 09:30:35 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.541..](#)

11/08/2025 09:30:56 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.543..](#)

11/08/2025 09:31:26 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.546..](#)

11/08/2025 09:38:48 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.626..](#)

11/08/2025 09:43:49 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.552..](#)

11/08/2025 09:44:39 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.551..](#)

11/08/2025 09:45:53 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.569..](#)

11/08/2025 10:54:38 João Mateus Boll Gallas **D3** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 12.554..](#)

13/08/2025 07:59:15 João Mateus Boll Gallas **D3** emitiu o [Auto de Notificação 106/2025](#) a partir deste documento.

13/08/2025 09:21:29 João Mateus Boll Gallas **D3** assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 128/2025](#) com o certificado **JOÃO MATEUS BOLL GALLAS** CPF 426.XXX.XXX-03 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1-

128/2025

13/08/2025 09:23

(Encaminhado)

João G. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO, bom dia!

Por gentileza, encaminhar à concessionária com cópia para o Sr. Carlos Eduardo Futra Matuisky.

Muito obrigado.

—

João Mateus Boll Gallas

Coordenador de Água e Esgoto

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

13/08/2025 09:23:27

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (2)