

**Relatório de Fiscalização 129/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
943.817.537.314.958.993

Arespcj

Município

Arespcj

CC

2 setores envolvidos

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

28/07/2025 16:38

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ESGOTO DE SOROCABA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA

Verificação de Não-conformidades nos sistemas de água e esgoto

Americana, julho de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Prefeito: Rodrigo Maganhato Manga

Endereço: Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes, 3041 – Alto da boa Vista

Telefone: (15) 3238-2500

Código ARES: 60

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE

Responsável legal: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGAÇA

Endereço: Av. Pereira da Silva, 1285 – Jardim Isafer

Telefone: (15) 3224-5800

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Edilinson Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

2.2 PRESTADOR

Aline Tatiane Andrade - Chefe do Departamento de Tratamento de Esgoto (DTE)

Reginaldo Schiavi - Diretor de Produção (DP)

Willian Alaminos Proença - Chefe do Departamento de Infraestrutura e Manutenção (DOIM)

Kathine Martins Oliveira - Diretora Operacional de Infraestrutura e Logística (DOIL)

Marcos Alexandre Moreira da Silva - Controlador Interno (CI)

Carlos Henrique Caleja Belo - Chefe do Departamento de Tratamento de Água (DTA)

Vinícius Poppst - Gerente de Assuntos Regulatórios (GAREG)

Glauco Enrico Bernardes Fogaça - Diretor Geral (DG)

3. FISCALIZAÇÃO

Em 10 e 11/julho foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

A tabela a seguir exibe as não-conformidade constatadas durante a fiscalização:

SISTEMA	CÓDIGO	ITEM NÃO-CONFORMIDADE	PRAZO
ETE S1	ETE-8.17	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato

ETE S1	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETE S2	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	CAC 01/2022
ETE PITICO	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE PITICO	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	CAC 01/2022
ETE ITANGUA	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	CAC 01/2022
CAPTAÇÃO RIO SOROCABA	CSP3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT TOYOTA	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAT SÃO GUILHERME	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO SÃO GUILHERME	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RESERVATORIO SÃO GUILHERME	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
EEAT TERRA VERMELHA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias

*conforme apontado no Relatório de Fiscalização 092/2023.

ANEXOS


Novo Item Fiscalizado 12.419 - ETE S1 (Sorocaba)

ETE S1

ETE S1

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE S1](#)

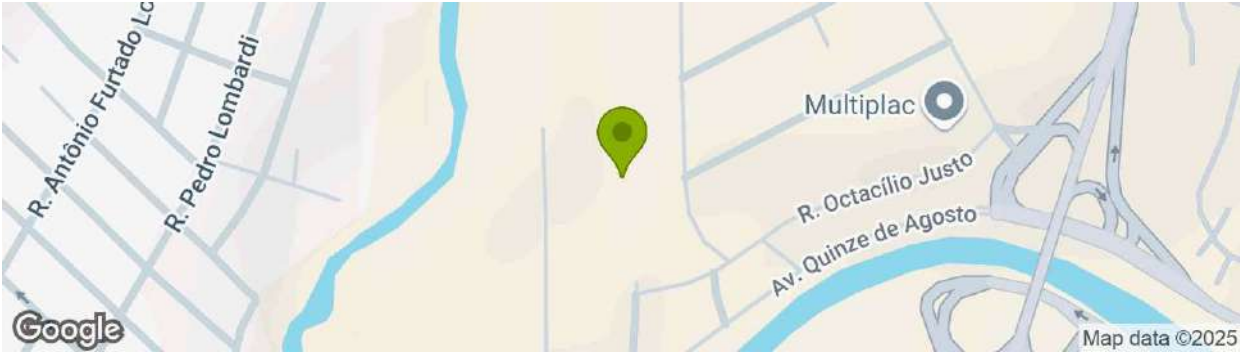

Endereço: GGJR+RQ, Sorocaba - SP, Brasil. . **Cidade:** Sorocaba, São Paulo

Fiscalizado	#152983883
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	10/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Pré-tratamento da ETE



Foto 2 - MEdição de vazão na entrada de esgoto bruto



Foto 3 - Desarenadores



Foto 4 - Decantadores

**Foto 5** - Tanques de aeração**Foto 6** - Detalhe da aeração**Foto 7** - Sala de sopradores**Foto 8** - Misturadores no tanque anóxico**Foto 9** - Tanques de polímeros**Foto 10** - Centrifugas**Foto 11** - Canal de saída de efluente tratado**Foto 12** - Efluente final**Foto 13** - Descarte final do efluente tratado**Foto 14** - Imagem do CCO

**Foto 15** - Vista do laboratório**Foto 16** - Laboratório 1**Foto 17** - Laboratório 2**Foto 18** - Laboratório 3**Foto 19** - Laboratório 4**[ETE-8.17] - Extintor de incêndio com validade expirada****Não Conforme****Fotos de [ETE-8.17]****Foto 1** - Extintor vencido**[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Não Conforme****Fotos de [ETE-8.29]**



Foto 1 - Desarenador estava paralisado



Foto 2 - Roscas transportadora ausentes



Foto 3 - Desarenador paralisado



Foto 4 - Roscas transportadora ausentes

Novo Item Fiscalizado 12.420 - ETE S2 (Sorocaba)

ETE S2

ETE S2

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE S2](#)

Fiscalizado	#152983938
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	10/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Pré-tratamento da ETE



Foto 2 - Desarenadores



Foto 3 - Entrada de esgoto bruto



Foto 4 - Gradeamento



Foto 5 - Elevatória final



Foto 6 - Lagoas de aeração



Foto 7 - Lagoas de aeração



Foto 8 - Decantador



Foto 9 - Adensador de lodo



Foto 10 - Desaguamento do lodo



Foto 11 - Caçamba de lodo

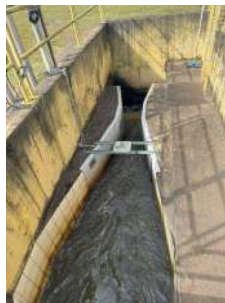
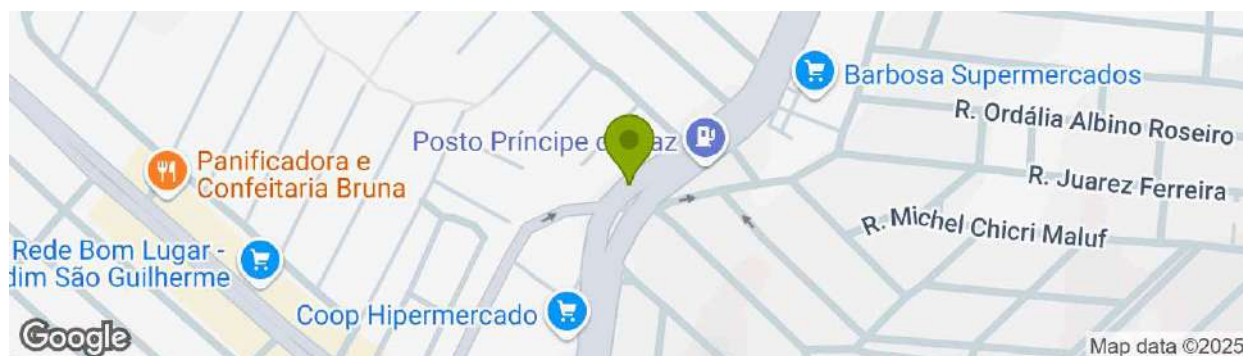


Foto 12 - Saida de efluente tratado

**Foto 13** - Medição de vazão na saída**Foto 14** - Lançamento final de efluente tratado**[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Não Conforme****[ETE-8.29] Observações**NC já apontada no
Relatório 194/2021**Fotos de [ETE-8.29]****Foto 1** - Rosca ausente**Foto 2** - Ruído na rosca da centrífuga**Novo Item Fiscalizado 12.421 - ETE PITICO (Sorocaba)****ETE PITICO**

ETE PITICO

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)Sistema: [ETE PITICO](#)Endereço: Av. Itavuvu - Jardim Santa Cecília, Sorocaba - SP, Brasil. . **Cidade:** Sorocaba, São Paulo

Fiscalizado	m\\\\nr #152983973
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	10/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Saída de esgoto tratado



Foto 2 - MEdição de vazão na saída de esgoto



Foto 3 - Elevatória de entrada



Foto 4 - Gradeamento



Foto 5 - Decantador secundário



Foto 6 - Adensadores de lodo



Foto 7 - Decantador



Foto 8 - Centrifugas de lodo

**Foto 9** - Preparação de polímero**Foto 10** - Entrada de esgoto bruto**Foto 11** - Peneira rotativa**Foto 12** - Medição de vazão na entrada**Foto 13** - Desarenadores**Foto 14** - Lagoa de aeração**Foto 15** - Lagoa de aeração**Foto 16** - CCO**[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes****Não Conforme****Fotos de [ETE-8.16]****Foto 1** - Área inundada

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE-8.29] Observações

Apenas uma grade está em funcionamento, a outra paralisada. Parte da caixa de areia estava paralisada no momento da fiscalização.

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Grade danificada



Foto 2 - Desarenadores parcialmente paralisados

Novo Item Fiscalizado 12.422 - ETE ITANGUÁ (Sorocaba)

ETE ITANGUÁ

ETE ITANGUÁ

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE ITANGUÁ](#)



Endereço: HF9H+RJ, Sorocaba - SP, Brasil. . Cidade: Sorocaba, São Paulo

Fiscalizado	#152984018
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	10/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)**Fotos de [ETE-8.0]****Foto 1** - Vista geral da ETEF**Foto 2** - Serviço de reforma do poço de sucção**Foto 3** - Vista geral da unidade pre**Foto 4** - Entrada de esgoto bruto**Foto 5** - medição de vazão na entrada**Foto 6** - Desarenador**Foto 7** - Vista geral da elevatória**Foto 8** - limpeza do poço**Foto 9** - Vista geral da elevatória**Foto 10** - Canal de entrada



Foto 11 - medidor de vazão na entrada



Foto 12 - Desarenador



Foto 13 - Ausência da rosca



Foto 14 - Lagoas de aeração



Foto 15 - Lagoa ativa



Foto 16 - Lagoa em adequação

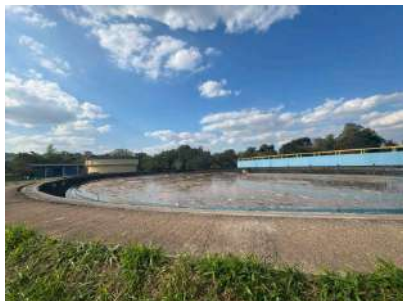


Foto 17 - Decantador secundário



Foto 18 - Caçamba de lodo



Foto 19 - Centrifuga de lodo



Foto 20 - Efluente final

[ETE-8.29] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE-8.29] Observações

A Elevatória de esgoto final e unidade de tratamento preliminar estão em fase de

adequação. Operando de forma parcial. NC já apontada no Relatório 194/2021

Fotos de [ETE-8.29]



Foto 1 - Elevatória final



Foto 2 - Gradeamento



Foto 3 - Desarenador paralisado



Foto 4 - Ausência da rosca transportadora

Novo Item Fiscalizado 12.602 - ETE APARECIDINHA (Sorocaba)

ETE APARECIDINHA

ETE APARECIDINHA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE APARECIDINHA](#)

Fiscalizado	ETE Aparecidinhaq #154801096
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETE-8.0]

**Foto 1** - Pré-tratamento**Foto 2** - Entrada de esgoto bruto**Foto 3** - Gradeamento**Foto 4** - Desarenador**Foto 5** - Rosca transportadora**Foto 6** - Vista geral da ETE**Foto 7** - Macromedidor**Foto 8** - Vista geral da ETE**Foto 9** - Macromedidor de saída**Foto 10**



Foto 11 - Tanque de contato



Foto 13 - Decantador



Foto 15 - Caçamba de lodo



Foto 17 - Paneis



Foto 19 - Reatores UASB



Foto 12 - Efluente tratado



Foto 14 - Laboratório



Foto 16 - Caçamba de lodo




Foto 18 - Centrifugas

ETA Vitória Régia

ETA VITÓRIA RÉGIA - SOROCABA

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA VITÓRIA RÉGIA - SOROCABA](#)

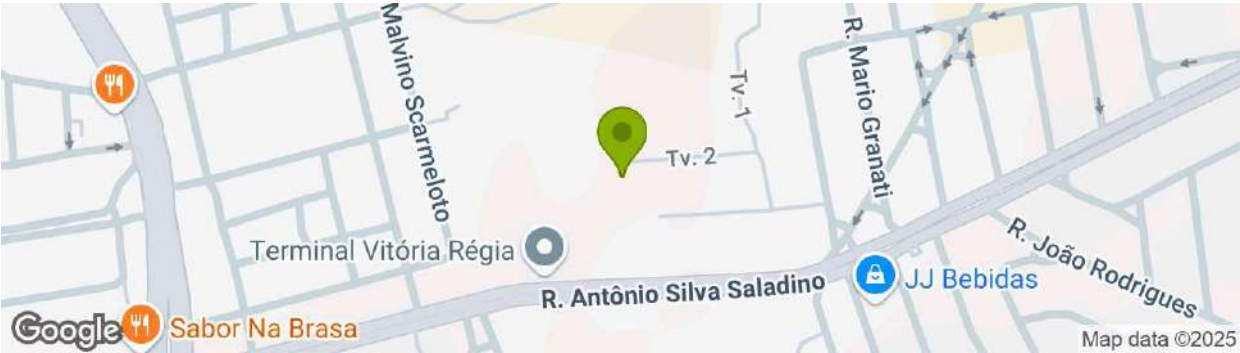

Endereço: R. Santo Minelo, 99 - Jardim Santa Catarina, Sorocaba - SP, 18079-035, Brasil. nº 99. . CEP: 18079-035 / Cidade: Sorocaba, São Paulo

Fiscalizado	ETA Vitória Régia #154320891
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - CCO da ETA



Foto 2 - CCO



Foto 3 - Vista do laboratório



Foto 4 - Vista do laboratório

**Foto 5 - Vista do laboratório****Foto 6 - EPIs****Foto 7 - EPIs****Foto 8 - Kit cloro gás****Foto 9 - Reagentes****Foto 10 - O2 - oxigênio puro****Foto 11 - Sistema de geração Ozônio****Foto 12 - Ozonizador****Foto 13 - Ozonizador****Foto 14 - Injeção de ozônio gasoso na água**

**Foto 15** - Refrigerador**Foto 16** - Entrada de água bruta**Foto 17** - Tanque floculação**Foto 18** - Floculadores**Foto 19** - Decantadores**Foto 20** - Vista geral sob decantadores**Foto 21** - Filtros**Foto 22** - Filtros**Foto 23** - Compressores**Foto 24** - Bombas de retrolavagem

**Foto 25** - Dosagem de cal**Foto 26** - Dosagem de cal**Foto 27** - Elevatória de água tratada**Foto 28** - Paineis eletrônicos**Foto 29** - Armazenamento de produtos químicos**Foto 30** - Cilindros Cloro gás**Foto 31** - Decantador de lodo da ETA**Foto 32** - Vista geral da ETA


Novo Item Fiscalizado 12.563 - CAPTAÇÃO RIO SOROCABA (Arespcj)

CAPTAÇÃO RIO SOROCABA

CAPTAÇÃO RIO SOROCABA - SOROCABA

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO RIO SOROCABA - SOROCABA](#)

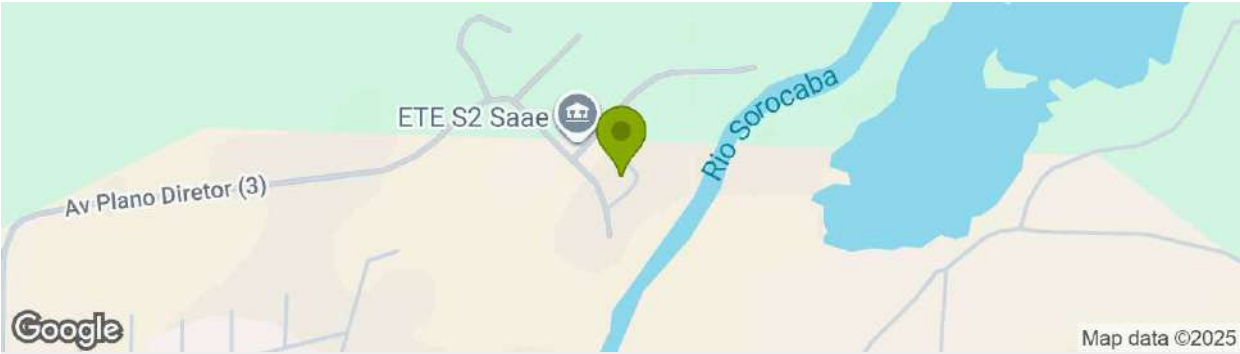

Endereço: HGPQ+Q2, Sorocaba - SP, Brasil. . **Cidade:** Sorocaba, São Paulo

Fiscalizado	Captação Rio Sorocaba #154325736
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Tratamento de logo



Foto 2 - Centrifugas



Foto 3 - Vista geral das bombas



Foto 4 - Vista geral das bombas

**Foto 5 - Painéis Elétricos****Foto 6 - Peneiras Rotativas****Foto 7 - Canaleta de água bruta****Foto 8 - Caçamba de resíduos****Foto 9 - Caçamba de resíduos****Foto 10 - Vista da Elevatória de baixa****Foto 11 - Barrilete da elevatória****Foto 12 - Poço de sucção****Foto 13 - Captação****Foto 14 - Rio Sorocaba**

[CSP3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de CSP3.14



Foto 1 - Presença de vegetação nos tanques

Novo Item Fiscalizado 12.565 - EEAT - RESERVATÓRIO TOYOTA (Porto Feliz)

EEAT - RESERVATÓRIO TOYOTA

EEAT TOYOTA - SOROCABA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT TOYOTA - SOROCABA](#)

Fiscalizado	EEAT Toyota #154328364
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Painéis eletricos



Foto 2 - Detalhe das bombas



Foto 3 - Bombas dosadora de fluor



Foto 4 - Fluor



Foto 5 - Pannel



Foto 6 - Vista da área

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 12.566 - Reservatório Toyota

Reservatório Toyota

RESERVATÓRIO TOYOTA - SOROCABA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO TOYOTA - SOROCABA](#)

Fiscalizado	Reservatório Toyota #154329898
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório



Foto 2 - Vista da área



Foto 3 - Lateral



Foto 4 - Detalhe



Foto 5 - Vista geral da área

Novo Item Fiscalizado 12.567 - EEAT São Guilherme

EEAT São Guilherme

EEAT SÃO GUILHERME - SOROCABA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT SÃO GUILHERME - SOROCABA](#)

Fiscalizado	EEAT São Guilherme #154330445
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Fachada da EEAT



Foto 2 - Casa de bombas



Foto 3 - Conjunto moto-bomba



Foto 4 - Paineleletrico



Foto 5 - Paineleletrico



Foto 6 - Conj moto-bomba

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Drenagem inadequada

Novo Item Fiscalizado 12.570 - Reservatório São Guilherme (Arespcj)

Reservatório São Guilherme

RESERVATÓRIO SÃO GUILHERME - SOROCABA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SÃO GUILHERME - SOROCABA](#)

Fiscalizado	Reservatório São Guilherme #154330821
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização****Conforme****Fotos de RES6.0****Foto 1 - Vista geral da fachada****Foto 2 - Vista geral do reservatório****Foto 3 - Lateral do reservatório****Foto 4 - Vista geral do reservatório****Foto 5 - Detalhe****[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****Não Conforme****Fotos de RES6.9****Foto 1 - Saida Sem tela****[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes****Não Conforme****Fotos de RES6.3**



Foto 1 - Vazamento no T



Foto 2 - Vazamento na curva

Novo Item Fiscalizado 12.571 - EEAT TERRA VERMELHA (Sorocaba)

EEAT TERRA VERMELHA

EEAT TERRA VERMELHA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT TERRA VERMELHA](#)

Fiscalizado	EEAT Terra Vermelha #154331242
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Facha da EEAT



Foto 2 - Cada de bombas



Foto 3 - Painelelétrico



Foto 4 - Poço de sucção



Foto 5 - Conj moto bomba



Foto 6 - Conj moto bomba



Foto 7 - Vista externa da casa de bombas

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Vazamento

Novo Item Fiscalizado 12.572 - RESERVATÓRIO TERRA VERMELHA (Sorocaba)

RESERVATÓRIO TERRA VERMELHA

RESERVATÓRIO TERRA VERMELHA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO TERRA VERMELHA](#)

Fiscalizado	Reservatório Terra Vermelha #154331597
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização**

Conforme

Fotos de RES6.0**Foto 1** - Vista externa da unidade**Foto 2** - Vista do reservatório**Foto 3** - Vista do reservatório**Foto 4** - Vista do reservatório**Foto 5** - Vista do reservatório**Foto 6** - Medição de nível**Edilincon Martins de Albuquerque**

Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

(editado 9 vezes - última modificação: 20/08/2025 08:47:22)

É base de:

[Auto de Notificação 122/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- Memorando 513/2025 - Relatório Fiscalização Sorocaba
- Ofício 1.190/2025 - Encaminhamento de Ofício
- Proc. Administrativo 329/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/08/2025 14:47:37	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.422..
06/08/2025 16:56:58	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.561..
06/08/2025 16:58:21	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.563..
06/08/2025 16:59:42	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.565..
06/08/2025 17:01:03	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.566..
06/08/2025 17:01:59	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.567..
06/08/2025 17:02:41	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.570..
06/08/2025 17:04:48	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.420..
06/08/2025 17:05:38	Edilincon Martins de Albuquerque D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.422..

1 Despacho não lido

Tramitação 1-
129/2025

22/08/2025 09:16
(Encaminhado)

Edilincon A. D2

DTO - Diretoria ...
A/C Philippe A.

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Segue para encaminhamento.

—
Edilincon Martins de Albuquerque
Analista de Regulação e Fiscalização/ Engº. Civil

CC

Email: edilincon@arespcj.com.br

Fone: +55 (19) 3601-8962 / 8965

<http://www.arespcj.com.br>

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/08/2025 09:16:04

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (2) —

22/08/2025 09:58:43

Edilincon Martins de Albuquerque **D2** emitiu o [Auto de Notificação 122/2025](#) a partir deste documento.

25/08/2025 14:05:09

Edilincon Martins de Albuquerque **D2** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 129/2025** com o certificado **EDILINCON MARTINS DE ALBUQUERQUE** CPF 898.XXX.XXX-06 conforme [MP nº 2.200/2001](#).ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 11/09/2025 15:00:42 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc