

**Relatório de Fiscalização 142/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
116.117.544.233.883.294

Arespcj

CC

05/08/2025 16:49

Município

SAERP - Ribeirão Preto

· 16999913221

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

PRESTADOR: SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO - SAERP

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeito: Ricardo Augusto Machado da Silva

Endereço: Rua Américo Brasiliense, 426, Ribeirão Preto, SP

Telefone: (16) 3977-9000

E-mail: prefeitoricardosilva@ribeiraopreto.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2877, de 06/06/2018

1.2 PRESTADOR

Nome: Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto

Responsável legal: José Rui Infante Bonatto

Endereço: Rua Amador Bueno, 22, Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3607-2200

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Edson Akira Simabukuro – Assessor Técnico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 18/07/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Em 23/07/2025 foram realizadas inspeções com auxílio de drone nos subsistemas de água para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO POMPOLO ANTENA (VELHO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO POMPOLO ANTENA (VELHO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RESERVATÓRIO ELEVADO MACAÚBA (METÁLICO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO PARQUE DAS OLIVEIRAS (METÁLICO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO MACAÚBA (METÁLICO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO MACAÚBA (METÁLICO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE (CONCRETO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE (CONCRETO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE (CONCRETO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE (CONCRETO) - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. QUINTA DA PRIMAVERA - ELEVADO	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

RES. PLANALTO VERDE 2 - APOIADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. PLANALTO VERDE - APOIADO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
RES. PLANALTO VERDE - APOIADO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. PLANALTO VERDE - APOIADO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
RES. PLANALTO VERDE - APOIADO	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. DOM MIELLE 2 - APOIADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. DOM MIELLE - APOIADO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
RES. DOM MIELLE - APOIADO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. DOM MIELLE - APOIADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. BONFIM PAULISTA INTERMEDIÁRIO - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
RES. BONFIM PAULISTA - APOIADO	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
RES. BONFIM PAULISTA - APOIADO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
EEE LILIANA TENUTO - RIBEIRÃO PRETO	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE LILIANA TENUTO - RIBEIRÃO PRETO	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE LILIANA TENUTO - RIBEIRÃO PRETO	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEAT. VILA AUGUSTA	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEAT. VILA AUGUSTA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEAT. VILA AUGUSTA	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
EEAT. DOM MIELLE	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEA POMPOLO III	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEA PAIVA BOOSTER - RIBEIRÃO PRETO	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	Em até 180 dias
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 257 MACAÚBA - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.15	Ausência de cloração e/ou fluoretação	Imediato
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 257 MACAÚBA - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 257 MACAÚBA - RIBEIRÃO PRETO	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. PROCÓPIO	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAP. POMPOLO III	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAP. POMPOLO III	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAP. POMPOLO III	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. PARQUE DAS OLIVEIRAS	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAP. NILZA	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAP. NILZA	CSB-2.6	Ausência de Macromedidor	Em até 180 dias
CAIXA DE SUCÇÃO VILA AUGUSTA - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAIXA DE SUCÇÃO VILA AUGUSTA - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
CAIXA DE SUCÇÃO POMPOLO ANTENA - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.10	O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Imediato
CAIXA DE SUCÇÃO POMPOLO ANTENA - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.13	Reservatório sem tubulação de ventilação	Em até 180 dias
CAIXA DE SUCÇÃO POMPOLO ANTENA - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAIXA DE SUCÇÃO POMPOLO ANTENA - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
CAIXA DE SUCÇÃO POMPOLO ANTENA - RIBEIRÃO PRETO	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captações subterrâneas


Novo Item Fiscalizado 12.456 - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 65 NILZA (Ribeirão Preto)

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 65 NILZA

CAP. NILZA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. NILZA](#)

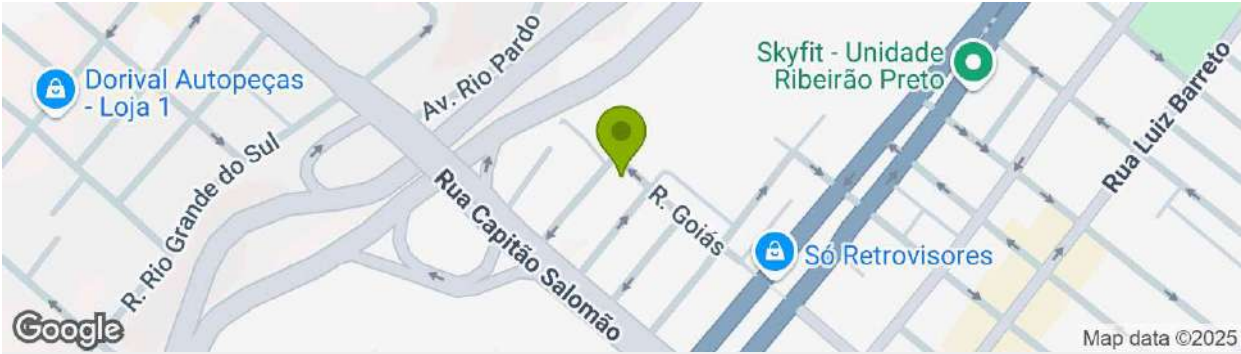

Endereço: R. Cap. Lino Engrácia de Oliveira, 1 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-250, Brasil. nº 1. . **CEP:** 14080-250 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1604157, long=-47.8119011, accuracy=13.653

Fiscalizado	65 Nilza #153506525
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	De acordo com o prestador, a captação subterrânea realiza o recalque direto de aproximadamente 48 m³/h para o sistema da EEA Matadouro, juntamente com os poços 197 – Cianê I e 262 – Cianê Bambas. Ainda segundo o prestador, não há derivações para a rede pública ao longo da linha de recalque. A desativação deste poço está prevista para os próximos anos.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa do poço cercado com alambrado.



Foto 2 - Vista interna do poço.



Foto 3 - Tubo de medição de nível e laje de proteção.



Foto 4 - Macro medidor com fios cortados.



Foto 5 - Torneira de amostragem de água bruta.



Foto 6 - Vista de cerca de alambrado.



Foto 7 - Placa de identificação.



Foto 8 - Vista externa do poço cercado com alambrado.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

Consertar o sistema de macro medição e demonstrar o funcionamento.

Fotos de CSB2.6



Foto 1 - Macro medidor com fios cortados.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

N/A

[CSB2.15] Observações

Não foi possível visualizar no dia da fiscalização. Segundo o prestador são realizados na EEA Matadouro.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[CSB2.12] Observações

Consertar o vazamento localizado no TAP.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento no TAP.


Novo Item Fiscalizado 12.461 - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 209 POMPOLO III (Ribeirão Preto)

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 209 POMPOLO III

CAP. POMPOLO III

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. POMPOLO III](#)

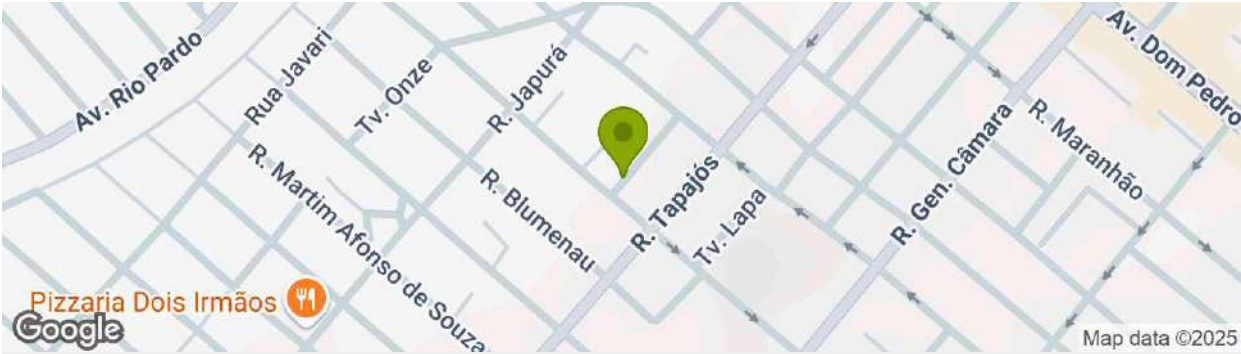

Endereço: Tv. Palmas, 120 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-499, Brasil. nº 120. . **CEP:** 14055-499 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1534161, long=-47.829629, accuracy=13.653

Fiscalizado	209 pompolo iii #153516507
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	De acordo com o prestador, a captação subterrânea realiza o recalque direto de, aproximadamente, 90 m³/h para o sistema do Pompolo Antena. Ainda segundo o prestador, não há derivações para a rede pública ao longo da linha de recalque. A desativação deste poço está prevista para os próximos anos.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do poço.



Foto 2 - Tubo de medição de nível e laje de proteção.



Foto 3 - Macromedidor do poço.



Foto 4 - Torneira de amostragem de água bruta.



Foto 5 - Laje de proteção.



Foto 6 - Linha de recalque com dosagem de cloro e fluor.



Foto 7 - Abrigo dos produtos químicos.



Foto 8 - Dosagem de Ácido fluorsilícico.



Foto 9 - Dosagem de Hipoclorito de Sódio.



Foto 10 - Placa de identificação.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor Não Conforme

[CSB2.6] Observações Demonstrar o funcionamento do macromedidor.

[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes Não Conforme

[CSB2.12] Observações Consertar os dois vazamentos apontados nas imagens.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Vazamento na torneira de amostragem.



Foto 2 - Vazamento na válvula da linha de recalque.

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Fazer o controle do mato em toda a área do poço e reservatórios.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Predominância de mato em toda a área.


Novo Item Fiscalizado 12.465 - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 135 JARDIM PROCÓPIO (Ribeirão Preto)

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 135 JARDIM PROCÓPIO

CAP. PROCÓPIO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. PROCÓPIO](#)

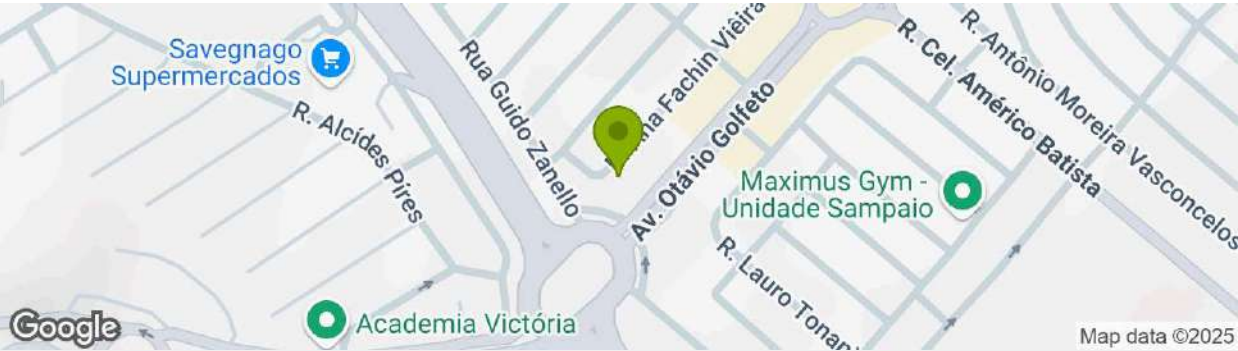

Endereço: R. Ana Fachin Viêira, 72 - Jardim Joaquim Procopio de Araujo Ferraz, Ribeirão Preto - SP, 14065-360, Brasil. nº 72. . CEP: 14065-360 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1381183, long=-47.834055, accuracy=13.653

Fiscalizado	135 procópio #153526848
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	De acordo com o prestador, a captação subterrânea realiza o recalque para o sistema de reservação Nildo Tarozo. A vazão estimada é de, aproximadamente, 27 m³/h. Ainda segundo o prestador, há derivações para a rede pública do bairro José Sampaio ao longo da linha de recalque (abastecimento em marcha). A desativação deste poço está prevista para os próximos anos.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externa do poço.



Foto 2 - Vista do acesso ao poço.



Foto 3 - Vista do poço.



Foto 4 - Vista da tubo de medição de nível.



Foto 5 - Macromedidor.



Foto 6 - Tomada de água bruta.



Foto 7 - Dosagem de cloro e fluor.



Foto 8 - Placa de identificação.



Foto 9 - Painelelétrico do poço.



Foto 10 - EEA inoperante.



Foto 11 - Registro da vazão.



Foto 12 - Nova (esquerda) e antiga (direita) casas de química.



Foto 13 - Hipoclorito na casa de química antiga.



Foto 14 - Vista do poço.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	N/A
[CSB2.15] Observações	Não foi possível o acesso ao tanque de flúor.
[CSB2.12] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[CSB2.12] Observações	Consertar vazamento na mangueira azul no fundo do terreno.

Fotos de CSB2.12



Foto 1 - Mangueira azul com vazamento (possível abastecimento do banheiro).


Novo Item Fiscalizado 12.466 - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 155 VILA AUGUSTA (Ribeirão Preto)

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 155 VILA AUGUSTA

CAP. VILA AUGUSTA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAP. VILA AUGUSTA](#)

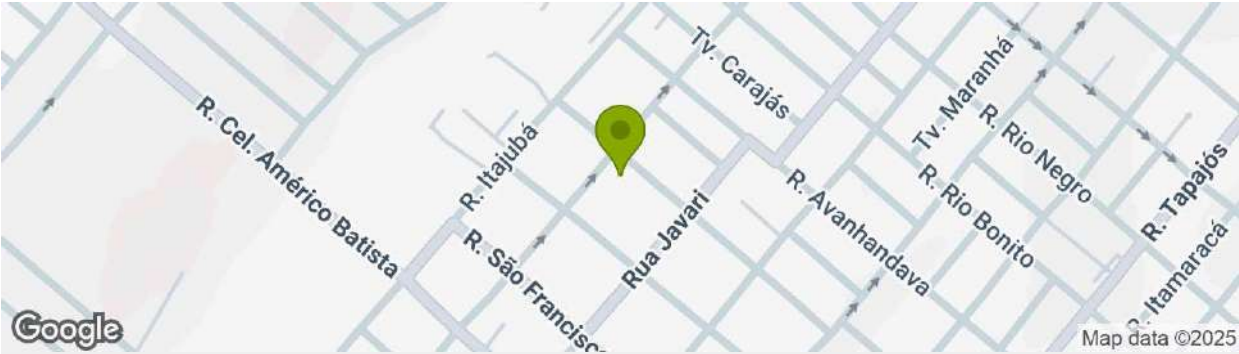

Endereço: R. Mandaguari, 806 - Vila Albertina, Ribeirão Preto - SP, 14060-650, Brasil. nº 806. .
CEP: 14060-650 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1394398, long=-47.8231094, accuracy=13.653

Fiscalizado	155 Vila Augusta #153529394
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	De acordo com o prestador, a captação subterrânea realiza o recalque para a caixa de sucção no mesmo local. A vazão estimada é de, aproximadamente, 58 m³/h. A desativação deste poço está prevista para os próximos anos.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do acesso ao poço.



Foto 2 - Vista do poço.



Foto 3 - Tubo de nível e laje.



Foto 4 - Macromedidor.



Foto 5 - Tomada de água bruta.



Foto 6 - Cloração e fluoretação.



Foto 7 - Placa de identificação.



Foto 8 - Registro da vazão.



Foto 9 - Casa de química.



Foto 10 - Ácido fluorsilícico



Foto 11 - Hipoclorito de sódio.



Foto 12 - Vista do poço.

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 171 DOM MIELLE

DOM MIELLE

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [DOM MIELLE](#)



Endereço: R. José Roberto Rodrigues, 333 - Dom Bernardo Jose Miele, Ribeirão Preto - SP, 14057-390, Brasil. nº 333. . CEP: 14057-390 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1344179, long=-47.8506427, accuracy=13.653

Fiscalizado	171 Dom Miele #153561152
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	De acordo com o prestador, a captação subterrânea realiza o recalque para os reservatórios Dom Miele. A vazão estimada é de, aproximadamente, 236 m³/h. A EEA Dom Miele recalca dos reservatórios Dom Miele o para os reservatórios Laguna e Planalto Verde.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista do acesso e placa de identificação.



Foto 2 - Vista do poço.



Foto 3 - Vista do poço.



Foto 4 - Tubo de nível e laje de proteção.



Foto 5 - Vista do poço.



Foto 6 - Macromedidor.



Foto 7 - Tomada de água bruta.



Foto 8 - Cloração e fluoretação.



Foto 9 - Registro da vazão.



Foto 10 - Extintor do local.



Foto 11 - Validade do extintor.



Foto 12 - Casa de química.



Foto 13 - Ácido fluorsilícico



Foto 14 - Hipoclorito de sódio


Novo Item Fiscalizado 12.477 - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 257 MACAÚBA (Ribeirão Preto)

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 257 MACAÚBA

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 257 MACAÚBA - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 257 MACAÚBA - RIBEIRÃO PRETO](#)

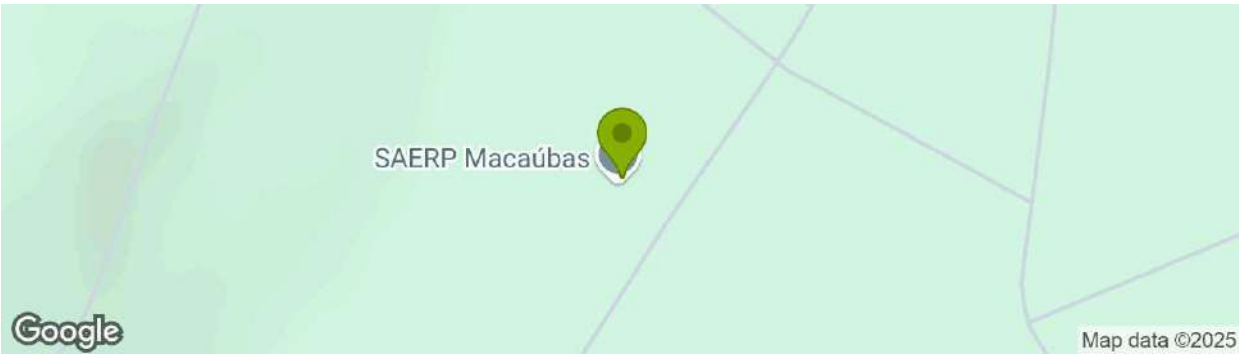

Endereço: V4GR+CR - Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1239337, long=-47.8579011, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço macauba #153577519
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)**[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização****Conforme****[CSB2.0] Observações**

De acordo com o prestador, a captação subterrânea realiza o recalque para o reservatório apoiado Macaúba. A vazão estimada é de, aproximadamente, 236 m³/h.

Fotos de CSB2,0**Foto 1** - Acesso ao poço.**Foto 2** - Vista do poço.**Foto 3** - Vista do poço.**Foto 4** - Cloração e fluoretação.**Foto 5** - Macromedidor.**Foto 6** - Tomada de água bruta.**Foto 7** - Tubo de nível e laje de proteção.**Foto 8** - Casa de química.



Foto 9 - Vista do poço.



Foto 10 - Vista do poço.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[CSB2.4] Observações	Providenciar placa de identificação para o local.
[CSB2.6] Ausência de Macromedidor	Não Conforme
[CSB2.6] Observações	Demonstrar o funcionamento do macromedidor.
[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	Não Conforme
[CSB2.15] Observações	Não foi possível visualizar. Demonstrar os sistema de cloração e fluoretação.

Novo Item Fiscalizado 12.478 - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 187 PARQUE DAS OLIVEIRAS (Ribeirão Preto)

CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 187 PARQUE DAS OLIVEIRAS

CAP. PARQUE DAS OLIVEIRAS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)
Sistema: [CAP. PARQUE DAS OLIVEIRAS](#)



Endereço: V5H2+3X - Ribeirão Preto, SP, Brasil. . Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1223376, long=-47.8475197, accuracy=13.653

Fiscalizado	187 Parque das Oliveiras #153580333
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[CSB2.0] Observações	De acordo com o prestador, a captação subterrânea realiza o recalque para o reservatório apoiado Parque das Oliveiras. A vazão estimada é de, aproximadamente, 227 m³/h.

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Vista externo do poço.



Foto 2 - Acesso ao poço.



Foto 3 - Placa de identificação.



Foto 4 - Vista do poço.



Foto 5 - Cloração e fluoretação.



Foto 6 - Tomada de água bruta.



Foto 7 - Macromedidor.



Foto 8 - Tubo de nível e laje de proteção.



Foto 9 - Tubo de nível e laje de proteção.



Foto 10 - Casa de química atual.



Foto 11 - Produto químico.



Foto 12 - Produto químico.



Foto 13 - Nova casa de química.

[CSB2.6] Ausência de Macromedidor

Não Conforme

[CSB2.6] Observações

Demonstrar o funcionamento do macromedidor.


Estações elevatórias de água tratada

Novo Item Fiscalizado 12.457 - EEA POMPOLO RESERVATÓRIO ANTENA (Ribeirão Preto)

EEA POMPOLO RESERVATÓRIO ANTENA

EEA POMPOLO III

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEA POMPOLO III](#)

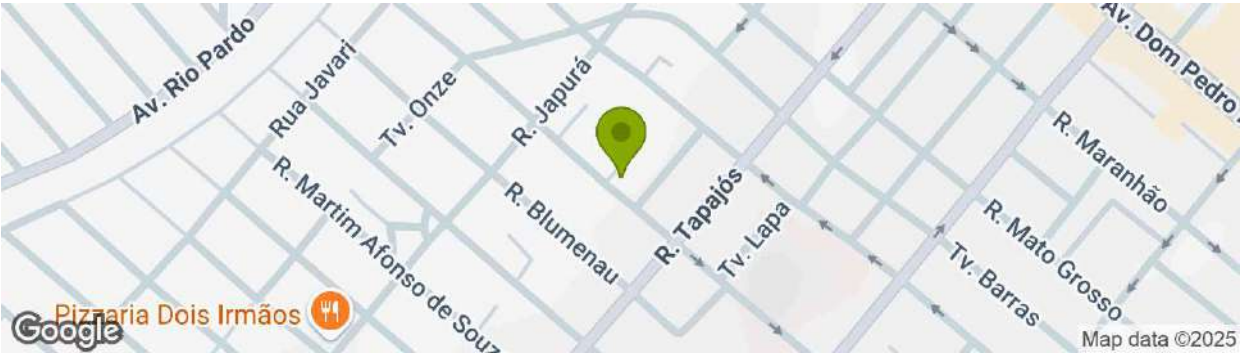

Endereço: R. Paraná, 1846 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-472, Brasil. nº 1846. . **CEP:** 14055-472 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1537616, long=-47.829959, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea 209 pompolo iii #153509643
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	O booster atende à zona de coroa do bairro, onde há predominância de tubulações antigas e de pequeno diâmetro. Sua função é auxiliar na pressurização da rede, garantindo o abastecimento adequado nessa região com maior dificuldade de pressão.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista do acesso.



Foto 2 - Placa de identificação do local.



Foto 3 - Antiga EEA desativada.



Foto 4 - Interior da EEA desativada.



Foto 5 - Vista do booster.



Foto 6 - Vista do booster.



Foto 7 - Vista do booster.



Foto 8 - Vista do booster.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Não Conforme
[EEA4.7] Observações	Realizar a drenagem adequada da água de lubrificação da gaxeta.

Fotos de [EEA4.7]




Foto 1 - Local molhado devido o escoamento da água de lubrificação da gaxeta.

Novo Item Fiscalizado 12.462 - EEA PAIVA BOOSTER (Ribeirão Preto)

EEA PAIVA BOOSTER

EEA PAIVA BOOSTER - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEA PAIVA BOOSTER - RIBEIRÃO PRETO](#)

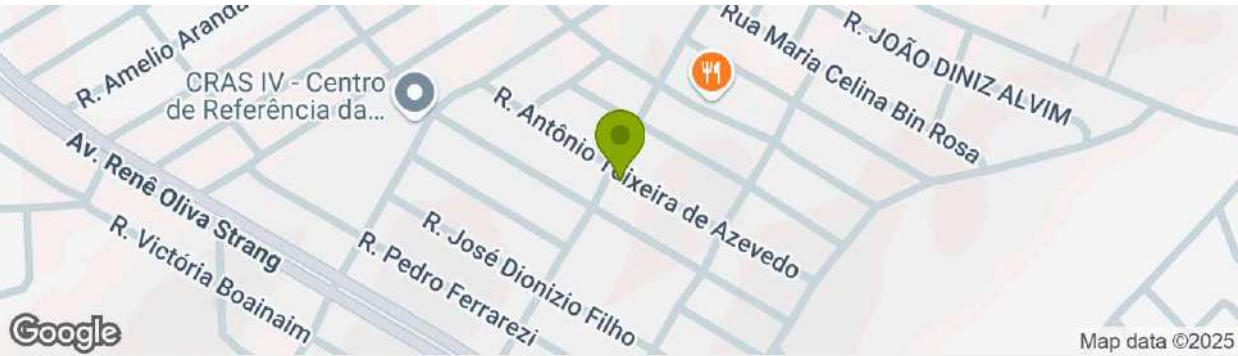

Endereço: R. Antônio Teixeira de Azevedo, 795 - Subsetor Oeste - 12 (O-12), Ribeirão Preto - SP, 14056-723, Brasil. nº 795. . **CEP:** 14056-723 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1488974, long=-47.8444153, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea Paiva booster #153520538
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	O subsistema funciona como elevatória de água e booster. Parte da vazão é recalçada

para o sistema de
reservação Pompolo III
Antena e parte
abastece diretamente a
rede em marcha.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA.



Foto 2 - Vista interna da EEA.



Foto 3 - Vista interna da EEA.



Foto 4 - Vista interna da EEA.


[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	Não Conforme
[EEA4.3] Observações	Providenciar conjunto moto bomba reserva para o local.
[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio	N/A
[EEA4.4] Observações	Justificativa apresentada no protocolo 704/2024.

Novo Item Fiscalizado 12.467 - EEA VILA AUGUSTA (Ribeirão Preto)

EEA VILA AUGUSTA

EEAT. VILA AUGUSTA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEAT. VILA AUGUSTA](#)

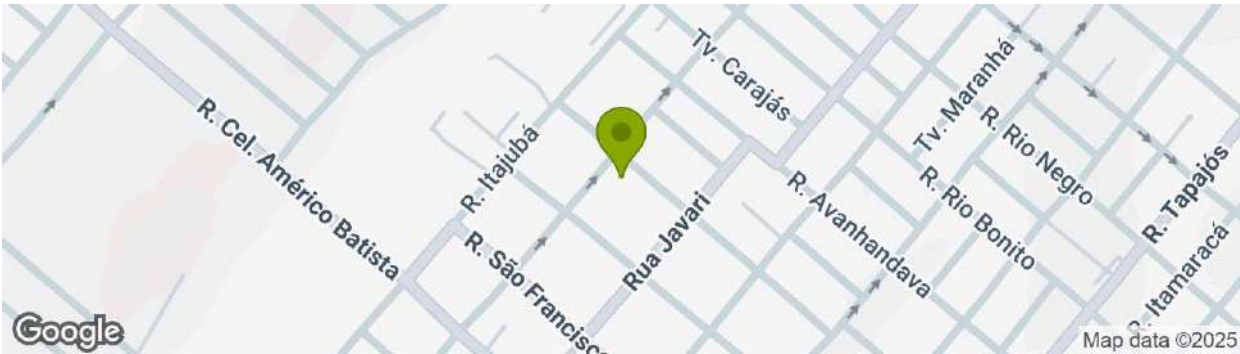

Endereço: R. Mandaguari, 806 - Vila Albertina, Ribeirão Preto - SP, 14060-650, Brasil. nº 806. .
CEP: 14060-650 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1396156, long=-47.8235399, accuracy=13.653

Fiscalizado	155 Vila Augusta #153530487
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	A função da EEA é auxiliar na pressurização da rede, garantindo o abastecimento adequado nessa região.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa e da placa de identificação.



Foto 2 - Vista externa e da placa de identificação.



Foto 3 - Vista da EEA.



Foto 4 - Vista do acesso.



Foto 5 - Drenagem da gaxeta.



Foto 6 - Vista da EEA.



Foto 7 - Painéis de acionamento.



Foto 8 - Válvulas da EEA.

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

Não Conforme

[EEA4.7] Observações

Adequar a drenagem
ausente de uma das
bombas.

Fotos de [EEA4.7]



Foto 1 - Vista da bomba sem drenagem adequada.



Foto 2 - Ausência de tubulação de drenagem.



Foto 3 - Bomba esquerda com dreno e direita sem dreno.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Consertar vazamento no TAP na parte externa.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento no TAP.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

1) Consertar o telhado.
2) Consertar a tampa de concreto da caixa de concreto da caixa de válvulas. 3) Consertar a tampa de concreto junto ao poço.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Ausência de telha.



Foto 2 - Tampa de concreto danificada.



Foto 3 - Tampa de concreto danificada.


Novo Item Fiscalizado 12.472 - EEA DOM MIELLE (Ribeirão Preto)

EEA DOM MIELLE

EEAT. DOM MIELLE

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT. DOM MIELLE](#)

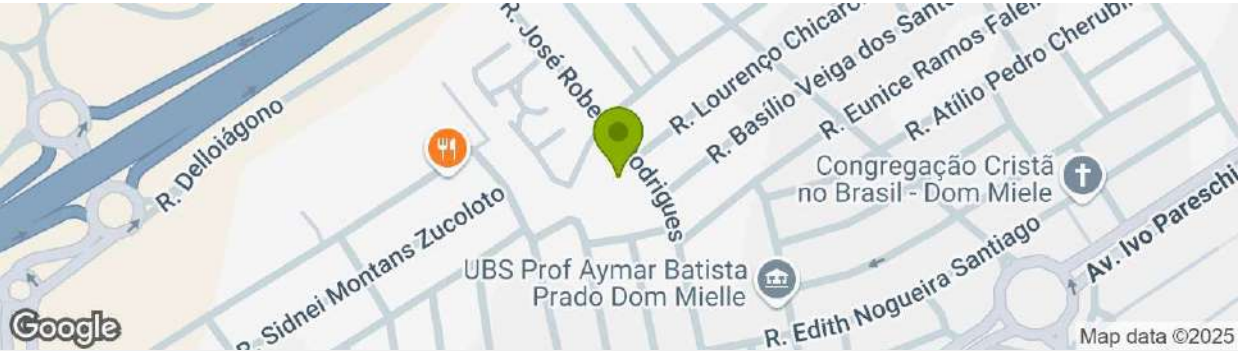

Endereço: R. José Roberto Rodrigues, 333 - Dom Bernardo Jose Mielle, Ribeirão Preto - SP, 14057-390, Brasil. nº 333. . CEP: 14057-390 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1342996, long=-47.8510722, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea 171 Dom Mielle #153564598
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	A função da EEA é recalcar a água dos reservatórios Dom Mielle e auxiliar na pressurização da rede, garantindo o

abastecimento
adequado nessa
região, e no
abastecimento dos
reservatórios Laguna e
Planalto Verde.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA.



Foto 2 - Vista interna da EEA.



Foto 3 - Drenagem da gaxeta da bomba 1.



Foto 4 - Drenagem da gaxeta da bomba 2.



Foto 5 - Vista interna da EEA.



Foto 6 - Painéis elétricos de controle das bombas.



Foto 7 - Visores de controle de vazão.



Foto 8 - Tubulação externa de recalque.



Foto 9 - Tubulação externa de recalque (superior) e sucção (inferior).



Foto 10 - Tubulação externa de sucção.



Foto 11 - Placa de inauguração.

[EEA4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEA4.10] Observações

Consertar o buraco na parede de alvenaria.

Fotos de [EEA4.10]



Foto 1 - Buraco na parede de alvenaria.

Novo Item Fiscalizado 12.476 - EEA MACAÚBA (Ribeirão Preto)

EEA MACAÚBA

EEA MACAÚBA - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA MACAÚBA - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. 1, 3265 - Residencial Macauba, Ribeirão Preto - SP, 14000-000, Brasil. nº 3265. .
CEP: 14000-000 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1309358, long=-47.8537581, accuracy=13.653

Fiscalizado	eea macauba #153575356
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[EEA4.0] Observações	A função da EEA é recalcar a água do reservatório apoiado Macaúba para o reservatório elevado Macaúba.

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA.



Foto 2 - Vista interna da EEA.



Foto 3 - Painel elétrico da EEA.



Foto 4 - Extintor da EEA.



Foto 5 - Painéis de controle de vazão.



Foto 6 - Sistema de drenagem da gaxeta.



Foto 7 - Canal de drenagem das gaxetas.



Foto 8 - Sistema de drenagem da gaxeta.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área	N/A
[EEA4.5] Observações	NC apontada na ficha 12.474 Reservatório Apoiado Macaúba.
[EEA4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[EEA4.9] Observações	Extintor novo disponível nas viaturas da SAERP. Recomenda-se realizar as manutenções necessárias no extintor que se encontra no local.

Fotos de [EEA4.9]



Foto 1 - Última revisão em outubro de 2022.



Foto 2 - Extintor despressurizado.

Estações elevatórias de esgoto

Novo Item Fiscalizado 12.473 - EEE LILIANA TENUTO (Ribeirão Preto)

EEE LILIANA TENUTO

EEE LILIANA TENUTO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE LILIANA TENUTO - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Prof. Dr. Johann Eugen Kunzle, 335 - Subsetor Oeste - 12 (O-12), Ribeirão Preto - SP, 14057-492, Brasil. nº 335. . **CEP:** 14057-492 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1381355, long=-47.8605788, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee Liliana Tenuto #153570066
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista do acesso.



Foto 2 - Vista da caixa de gradeamento e remoção de areia.



Foto 3 - Chegada e gradeamento.



Foto 4 - Caixas de areia.



Foto 5 - Vista externa do poço de sucção.



Foto 6 - Poço de sucção.



Foto 7 - Gerador de energia inoperante.



Foto 8 - Pannel elétrico da EEE.



Foto 9 - Vista do abrigo do gerador e painel elétrico.



Foto 10 - Vista externa do poço de sucção.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

Providenciar placa de identificação para o local.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

Providenciar e instalar conjunto moto-bomba reserva.

Fotos de [EEE-7.3]

Foto 1 - Poço de sucção com corrente de sacar bomba apenas no lado direito.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Acondicionar e dar o destino adequado ao resíduo sólido removido do sistema de gradeamento. Realizar a limpeza dos canais de remoção de areia.

Fotos de [EEE-7.12]

Foto 1 - Resíduo sólido da grade descartado no entorno da EEE.



Foto 2 - Material acumulado no início da caixa de areia.

Reservatórios


Novo Item Fiscalizado 12.458 - RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO POMPOLO ANTENA (VELHO)
(Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO POMPOLO ANTENA (VELHO)

RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO POMPOLO ANTENA (VELHO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO POMPOLO ANTENA \(VELHO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)

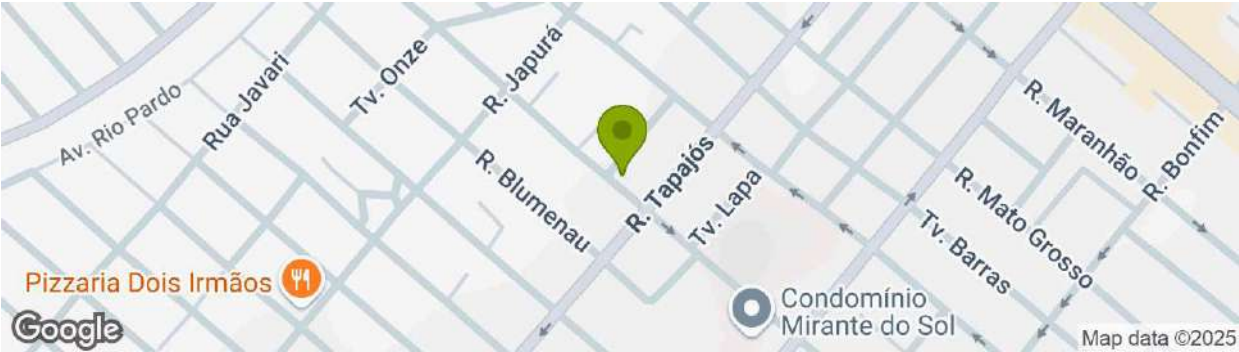

Endereço: R. Paraná, 1740 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-472, Brasil. nº 1740. . CEP: 14055-472 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1538142, long=-47.8299403, accuracy=13.653

Fiscalizado	209 pompolo iii velho (antena) semienterrado alvenaria #153511774
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório semienterrado, retangular, em concreto armado, com cobertura de telhas onduladas de fibrocimento. Trata-se de uma estrutura antiga, com capacidade de 1.800 m³. Não foi possível acessar o interior pela porta disponível; no entanto, foi possível observar suas condições internas por meio das aberturas existentes no

telhado, que se encontrava visivelmente danificado. Diversas telhas apresentavam rachaduras ou estavam quebradas, com frestas tanto entre elas quanto na junção com as paredes do reservatório. No interior, observou-se a presença de uma lona de impermeabilização solta e sem manutenção, parcialmente flutuando sobre a lâmina d'água, além do acúmulo de folhas secas. O reservatório encontrava-se em operação no momento da vistoria, com entrada de água ativa. As paredes de alvenaria apresentavam sinais de degradação, comprometendo a vedação e expondo o interior do reservatório a potenciais contaminantes externos.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa do reservatório.



Foto 2 - Porta de acesso e respiros com tela.



Foto 3 - Vista da lateral externa 1.



Foto 4 - Vista da lateral externa 1.



Foto 5 - Vista da lateral externa 2 e extravasor.



Foto 6 - Vista da lateral externa 2.



Foto 7 - Vista da lateral externa 3.



Foto 8 - Medidor de nível.



Foto 9 - Vista da lateral externa 3.



Foto 10 - Vista da lateral externa 3.



Foto 11 - Placa de identificação.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Ausência de proteção
contra entrada de
insetos na junção do

telhado com as paredes. Poteger todas as frestas e possíveis entradas de insetos e contaminantes externos.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura sem proteção na junção do telhado com a parede.



Foto 2 - Abertura sem proteção na junção do telhado com a parede.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

As estruturas externas e internas do reservatório necessitam de manutenção. Todas as telhas quebradas ou rachadas, inclusive as da cumeeira, devem ser substituídas. Telhas deslocadas devem ser reencaixadas e o telhado deve ser vedado de forma a impedir a entrada de água pluvial e contaminantes externos. Todas as frestas e aberturas, especialmente nas junções entre o telhado e as paredes, devem ser devidamente vedadas para evitar o acesso de animais, insetos e outros agentes contaminantes. As paredes danificadas devem ser reparadas, eliminando-se quaisquer aberturas e

garantindo a vedação adequada. O sistema de impermeabilização interno também deve ser corrigido, com a reinstalação adequada da lona existente ou a adoção de outra solução tecnicamente viável e compatível com o tipo de reservatório. Além disso, deve ser realizada a limpeza interna completa da estrutura, com a remoção de resíduos sólidos e materiais orgânicos, de forma a assegurar condições adequadas de operação e qualidade da água.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Interior do reservatório com folhas secas sobre a lona solta, aberturas no telhado demonstrado pelos raios de sol e alimentação ativa com água.



Foto 2 - Buracos por toda a estrutura do telhado.



Foto 3 - Telhas soltas e aberturas no telhado.



Foto 4 - Cumeeira com telhas soltas.


Novo Item Fiscalizado 12.459 - CAIXA DE SUCÇÃO POMPOLO ANTENA (Ribeirão Preto)

CAIXA DE SUCÇÃO POMPOLO ANTENA

CAIXA DE SUCÇÃO POMPOLO ANTENA - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [CAIXA DE SUCÇÃO POMPOLO ANTENA - RIBEIRÃO PRETO](#)

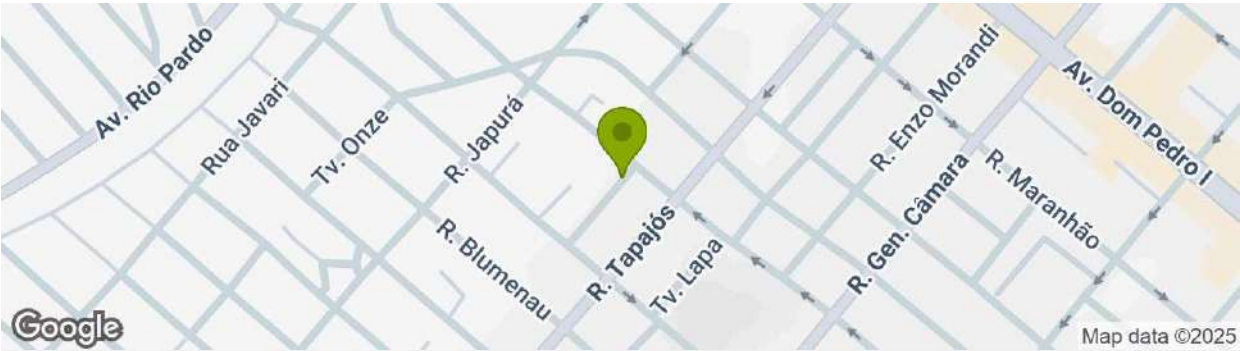

Endereço: Tv. Palmas, 2 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-499, Brasil. nº 2. . **CEP:** 14055-499 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1534717, long=-47.8301369, accuracy=13.653

Fiscalizado	209 pompolo iii caixa de sucção #153513776
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Antiga caixa de sucção da EEA Pompolo Antena desativada. Funciona como caixa de chegada de água antes do reservatório

semienterrado
Pompolo Antena
(velho).

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do acesso e placa de identificação.



Foto 2 - Vista da lateral 1 da caixa de sucção.



Foto 3 - Vista da lateral 2 da caixa de sucção.



Foto 4 - Vista do topo da caixa de sucção.



Foto 5 - Tubulação de ventilação.



Foto 6 - Vista da lateral 4 da caixa de sucção.
Antiga tomada de água da EEA desativada.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Aberturas entre a laje e as paredes. Realizar vedação adequada.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura entre a laje e as paredes.



Foto 2 - Abertura entre a laje e as paredes.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação**Não Conforme****[RES6.13] Observações**

Adequar a tubulação de ventilação para impedir a entrada de água pluvial.

Fotos de RES6.13

Foto 1 - Tubulação de ventilação sem curvatura de proteção.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições**Não Conforme****[RES6.10] Observações**

Instalar tampa de inspeção na estrutura.

Fotos de RES6.10

Foto 1 - Acesso à estrutura utilizado como entrada de água de abastecimento.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes**Não Conforme****[RES6.3] Observações**

Consertar os vazamentos na alvenaria da estrutura.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento ativo na lateral 3 da caixa de sucção.



Foto 2 - Vazamentos na lateral 1 da caixa de sucção.

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Adequar a entrada de água de modo que fique protegida e não obstrua a tampa de acesso. Remover as árvores que crescem junto à estrutura e fazer as reparações necessárias na alvenaria e equipamentos danificados. Consertar a tubulação corroída e exposta a contaminantes externos.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Entrada de água livre e sem proteção.



Foto 2 - Árvores crescendo junto à estrutura da caixa de sucção e reservatório semienterrado.



Foto 3 - Tubulação corroída e aberta a contaminantes.


Novo Item Fiscalizado 12.460 - RESERVATÓRIO APOIADO POMPOLO ANTENA (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO POMPOLO ANTENA (METÁLICO)

RESERVATÓRIO APOIADO POMPOLO ANTENA (METÁLICO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO POMPOLO ANTENA \(METÁLICO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)

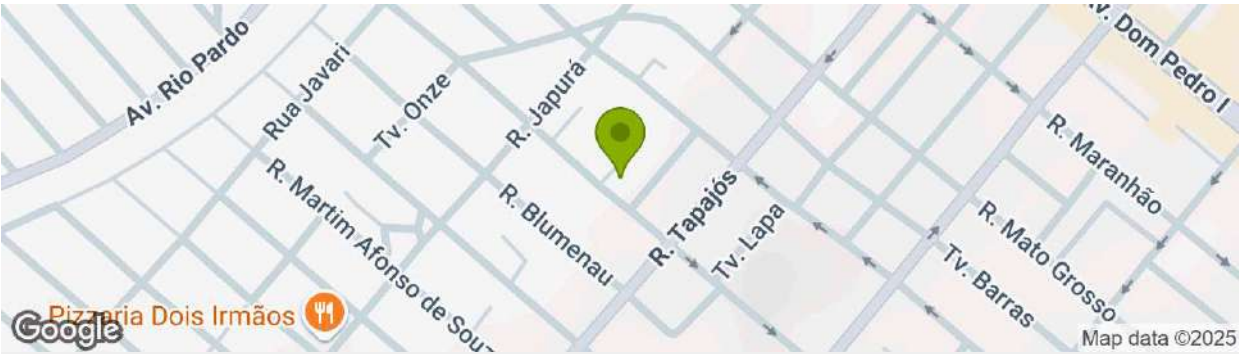

Endereço: R. Paraná, 1788 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-472, Brasil. nº 1788. . **CEP:** 14055-472 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1533469, long=-47.8296576, accuracy=13.653

Fiscalizado	209 pompolo iii metálico apoiado #153515098
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 2.000 m³. Recebe água do poço 188 Pompolo II Engenho, 209 Pompolo III Antena e parte do poço 203 Jardim Paiva.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Antenas nas proximidades com para-raios.



Foto 3 - Vista do guarda-corpo.



Foto 4 - Extravasores.

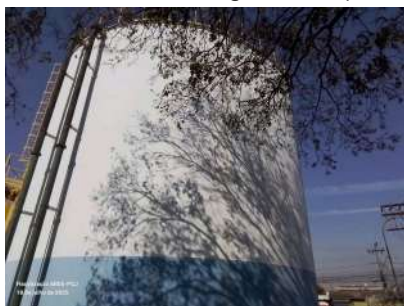


Foto 5 - Extravasores.



Foto 6 - Guarda-corpo.



Foto 7 - Manômetro.



Foto 8 - Medidor de nível.



Foto 9 - Vista do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível visualizar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível visualizar.


Novo Item Fiscalizado 12.463 - RESERVATÓRIO APOIADO PLANALTO VERDE (CONCRETO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO PLANALTO VERDE (CONCRETO)

RES. PLANALTO VERDE - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PLANALTO VERDE - APOIADO](#)

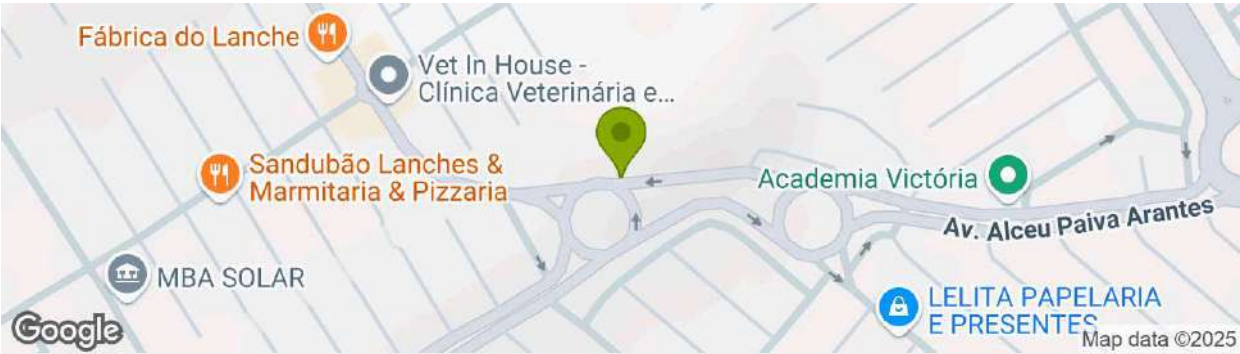

Endereço: R. Genoveva Onófre Barban, 691 - Planalto Verde, Ribeirão Preto - SP, 14056-275, Brasil. nº 691. . CEP: 14056-275 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1384901, long=-47.8418973, accuracy=13.653

Fiscalizado	Planalto Verde apoiado concreto #153522768
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, em concreto e com capacidade de 1.000 m³. Segundo o prestador, o reservatório é vaso comunicante com o

Reservatório Apoiado
Planalto Verde
(Metálico). Recebe
água do poço 171 Dom
Mielle, parte do poço
135 Jd. Procópio e
parte do poço 188
Pompolo II Engenho.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório e tubo extravasor.



Foto 2 - Saída do extravasor.



Foto 3 - Vista do reservatório.



Foto 4 - Vista do reservatório.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Vista do reservatório.

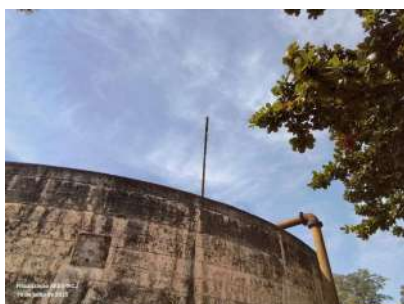


Foto 7 - Medidor de nível.



Foto 8 - Vista superior dos dois reservatórios.



Foto 9 - Vista superior do reservatório.



Foto 10 - Vista superior do reservatório.



Foto 11 - Vista superior do reservatório.



Foto 12 - Vista superior do reservatório.



Foto 13 - Vista superior do reservatório.



Foto 14 - Vista superior dos dois reservatórios.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[RES6.1] Observações	Providenciar o cercamento da área.
[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.2] Observações	Providenciar placa de identificação para o local.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	Não Conforme
[RES6.13] Observações	Providenciar tubulação de ventilação no reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

[RES6.14] Observações

Proteger a armadura
exposta da estrutura
devido ao desgaste do
concreto.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Desgaste na estrutura com armadura aparente.



Foto 2 - Desgaste na estrutura com armadura aparente.

Novo Item Fiscalizado 12.464 - RESERVATÓRIO APOIADO PLANALTO VERDE (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO PLANALTO VERDE (METÁLICO)

RES. PLANALTO VERDE 2 - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PLANALTO VERDE 2 - APOIADO](#)



Endereço: R. Osório Zambonini, 22 - Planalto Verde, Ribeirão Preto - SP, 14056-569, Brasil. nº 22. . CEP: 14056-569 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1385299, long=-47.8419021, accuracy=13.653

Fiscalizado	Planalto Verde metálico apoiado #153524119
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 1.000 m³. Segundo o prestador, o reservatório é vaso comunicante com o Reservatório Apoiado Planalto Verde (Concreto). Recebe água do poço 171 Dom Mielle, parte do poço 135 Jd. Procópio e parte do poço 188 Pompolo II Engenho.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Vista do reservatório.



Foto 4 - Vista do reservatório.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Medidor de nível inoperante.



Foto 7 - Vista do reservatório.



Foto 8 - Vista superior dos dois reservatórios.



Foto 9 - Vista superior do reservatório.



Foto 10 - Vista superior do reservatório.



Foto 11 - Vista superior do reservatório.



Foto 12 - Vista superior do reservatório.



Foto 13 - Vista superior do reservatório.



Foto 14 - Vista superior dos dois reservatórios.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

N/A

[RES6.1] Observações

Não conformidade
apontada na ficha
12.463.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

N/A

[RES6.2] Observações

Não conformidade
apontada na ficha
12.463.

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

N/A

[RES6.11] Observações

Reservatório vaso
comunicante com o
reservatório de

concreto que possui
medidor de nível.
Recomenda-se o
conserto do medidor de
nível do reservatório
metálico.

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Cabo arrebitado.

[RES6.12] Reservatório sem tubo extravasor

N/A

[RES6.12] Observações

Reservatório vaso
comunicante com o
reservatório de
concreto que possui
extravasor.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e
pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de
proteção na tubulação
de ventilação.

Fotos de RES6.9




Foto 1 - Ventilação sem tela de proteção.

Novo Item Fiscalizado 12.468 - CAIXA DE SUCÇÃO VILA AUGUSTA (Ribeirão Preto)

CAIXA DE SUCÇÃO VILA AUGUSTA

CAIXA DE SUCÇÃO VILA AUGUSTA - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [CAIXA DE SUÇÃO VILA AUGUSTA - RIBEIRÃO PRETO](#)

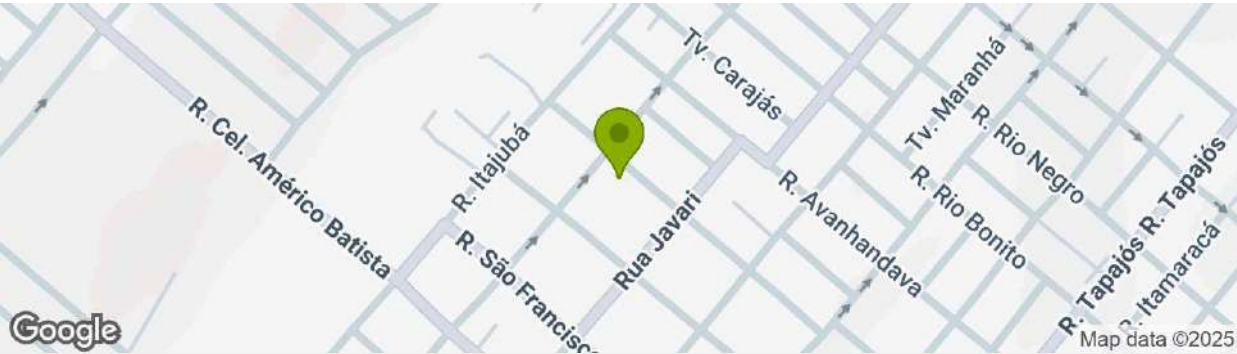

Endereço: R. Rio Formoso, 84 - Vila Albertina, Ribeirão Preto - SP, 14060-120, Brasil. nº 84. .
CEP: 14060-120 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.139499, long=-47.8230453, accuracy=13.653

Fiscalizado	155 vila Augusta pulmão #153531610
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Caixa de sucção da EEA Vila Augusta.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da caixa de sucção.



Foto 2 - Vista da caixa de sucção.



Foto 3 - Vista da caixa de sucção.



Foto 4 - Placa de identificação.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção contra entrada de insetos no extravasor, ou prolongar a tubulação de saída. Proteger outras possíveis aberturas na parte superior da caixa de sucção.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasor sem tela.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível visualizar.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível visualizar.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Consertar os vazamentos apontados nas imagens.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamentos na estrutura de alvenaria.



Foto 2 - Vazamento vertendo pela parede.



Foto 3 - Vazamento no chão junto às tomadas de água.



Foto 4 - Vazamento na torneira do recalque da EEA.

Novo Item Fiscalizado 12.469 - RESERVATÓRIO APOIADO DOM MIELLE (CONCRETO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO DOM MIELLE (CONCRETO)

RES. DOM MIELLE - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DOM MIELLE - APOIADO](#)



Endereço: R. José Roberto Rodrigues, 333 - Dom Bernardo Jose Mielle, Ribeirão Preto - SP, 14057-390, Brasil. nº 333. . CEP: 14057-390 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1348471, long=-47.8507561, accuracy=13.653

Fiscalizado	Dom Mielle concreto apoiado #153565966
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, em concreto e com capacidade de 1.000 m³. Segundo o

prestador, o reservatório é vaso comunicante com o Reservatório Apoiado Dom Miele (Metálico). Recebe água da captação subterrânea 171 Dom Miele.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo e medidor de nível.



Foto 3 - Vista do reservatório.



Foto 4 - Extravisor.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Vista do reservatório.



Foto 7 - Cerca e torre com para raio nas proximidades.



Foto 8 - Vista superior do reservatório.

**Foto 9** - Vista superior do reservatório.**Foto 10** - Vista superior do reservatório.**Foto 11** - Vista superior do reservatório.**Foto 12** - Tampa de inspeção fechada.**Foto 13** - Vista superior do reservatório.**Foto 14** - Vista superior do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção contra entrada de insetos no extravasor, ou prolongar a tubulação de saída até o chão.

Fotos de RES6.9

**Foto 1** - Extravasor sem tela de proteção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Providenciar tubulação de ventilação no reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Consertar vazamento entre a tubulação de saída e a alvenaria.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na junção da tubulação com a alvenaria.



Foto 2 - Vazamento na junção da tubulação com a alvenaria.


Novo Item Fiscalizado 12.470 - RESERVATÓRIO APOIADO DOM MIELLE (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO DOM MIELLE (METÁLICO)

RES. DOM MIELLE 2 - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DOM MIELLE 2 - APOIADO](#)

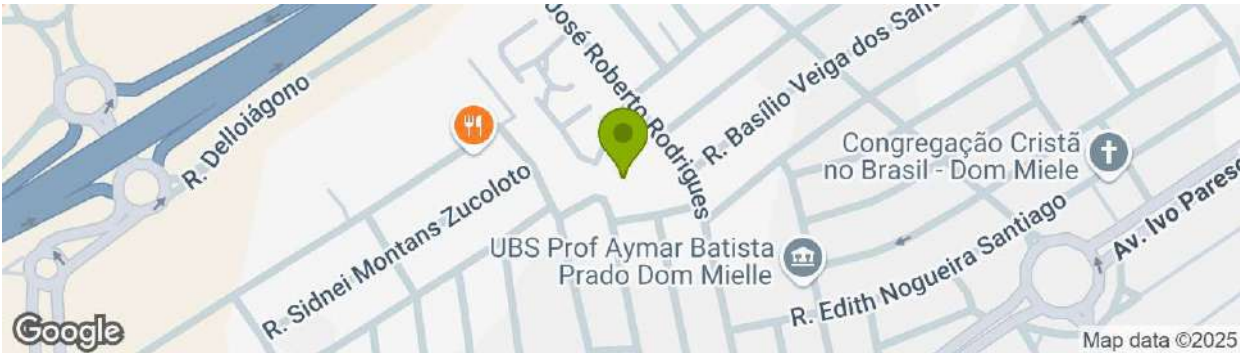

Endereço: R. Pedro Dalpícolo, 2 - Jardim Eugenio Mendes Lopes, Ribeirão Preto - SP, 14057-419, Brasil. nº 2. . CEP: 14057-419 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado

Dom Mielle metálico apoiado #153566923

Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 1.000 m³. Segundo o prestador, o reservatório é vaso comunicante com o Reservatório Apoiado Dom Miele (Concreto). Recebe água da captação subterrânea 171 Dom Mielle.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório e tubo extravasor.



Foto 2 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Vista do reservatório.



Foto 4 - Vista superior do reservatório.



Foto 5 - Vista superior do reservatório.



Foto 6 - Vista superior do reservatório.



Foto 7 - Vista superior do reservatório.



Foto 8 - Vista superior do reservatório.

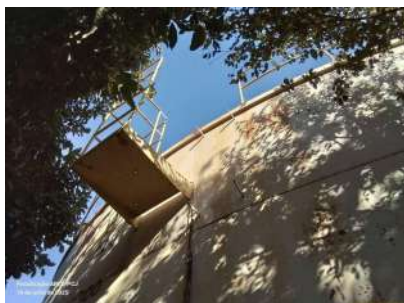


Foto 9 - Guarda-corpo.



Foto 10 - Medidor de nível.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção nas aberturas do reservatório. Inclusive no extravasor ou prolongar a tubulação de saída até o chão.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Extravasor e tubulação de ventilação sem tela.



Foto 2 - Tubulação de ventilação do topo e lateral sem tela.



Foto 3 - Tubulação de ventilação do topo e lateral sem tela.



Foto 4 - Tubulação de ventilação da lateral sem tela.



Foto 5 - Tubulação de ventilação da lateral sem tela.

Novo Item Fiscalizado 12.474 - RESERVATÓRIO APOIADO MACAÚBA (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO MACAÚBA (METÁLICO)

RESERVATÓRIO APOIADO MACAÚBA (METÁLICO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO MACAÚBA \(METÁLICO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. 1, 3265 - Residencial Macauba, Ribeirão Preto - SP, 14000-000, Brasil. nº 3265. .
CEP: 14000-000 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	res Macauba apoiado #153573550
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)	
[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 700 m³.

Recebe água da
captação subterrânea
257 Macaúba.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Acesso ao reservatório.



Foto 2 - Guarda-corpo.



Foto 3 - Vista do reservatório e extravasor.



Foto 4 - Saída do extravasor.



Foto 5 - Vista do reservatório.



Foto 6 - Vista do acesso ao reservatório.



Foto 7 - Vista superior do reservatório.



Foto 8 - Vista superior do reservatório.



Foto 9 - Vista superior do reservatório.



Foto 10 - Tubulação de ventilação.



Foto 11 - Vista superior do reservatório.



Foto 12 - Vista superior do reservatório.



Foto 13 - Tampa de inspeção.

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.2] Observações	Providenciar placa de identificação para o local.
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.11] Observações	Consertar o medidor de nível do reservatório.

Fotos de RES6.11



Foto 1 - Medidor de nível com o cabo rompido.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível visualizar.

Novo Item Fiscalizado 12.475 - RESERVATÓRIO ELEVADO MACAÚBA (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO MACAÚBA (METÁLICO)

RESERVATÓRIO ELEVADO MACAÚBA (METÁLICO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ELEVADO MACAÚBA \(METÁLICO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. 1, 3265 - Residencial Macauba, Ribeirão Preto - SP, 14000-000, Brasil. nº 3265. .
CEP: 14000-000 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1309369, long=-47.8537578, accuracy=13.653

Fiscalizado	res Macauba elevado #153574229
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório elevado, torre, metálico e com capacidade de 170 m³. Recebe água da EEA Macaúba que recalca do Reservatório apoiado Macaúba.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Guarda-corpo inferior.



Foto 2 - Guarda-corpo superior e medidor de nível.



Foto 3 - Vista do reservatório.



Foto 4 - Vista do reservatório.



Foto 5 - Saída dos tubos extravasores.



Foto 6 - Tubos extravasores.



Foto 7 - Tubulação de alimentação e saída.



Foto 8 - Tampa de inspeção e tubulação de ventilação.



Foto 9 - Vista superior do reservatório.



Foto 10 - Vista superior do reservatório.



Foto 11 - Vista superior do reservatório.



Foto 12 - Vista superior do reservatório.



Foto 13 - Vista superior do reservatório.



Foto 14 - Vista superior do reservatório.



Foto 15 - Vista superior do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área	N/A
[RES6.2] Observações	NC apontada na ficha 12.474 Reservatório Apoiado Macaúba.
[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme
[RES6.7] Observações	Foi constatada a presença do captor, mas não foram identificados o subsistema condutor e de aterramento. Atestar a adequação do SPDA.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível visualizar.

Novo Item Fiscalizado 12.479 - RESERVATÓRIO APOIADO PARQUE DAS OLIVEIRAS (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO PARQUE DAS OLIVEIRAS (METÁLICO)

RESERVATÓRIO APOIADO PARQUE DAS OLIVEIRAS (METÁLICO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO PARQUE DAS OLIVEIRAS \(METÁLICO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: V5H2+3W - Ribeirão Preto, SP, Brasil. . **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.1223472, long=-47.8476398, accuracy=13.653

Fiscalizado	res parque das oliveiras #153581217
Data de início da fiscalização	18/07/2025
Data de término da fiscalização	18/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 1.000 m³. Recebe água da captação subterrânea 187 Parque das Oliveiras.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista do reservatório e guarda-corpo.



Foto 2 - Manômetro.



Foto 3 - Tubo extravasor.



Foto 4 - Saída do extravasor.



Foto 5 - Saídas para o abastecimento.



Foto 6 - Vista do reservatório.



Foto 7 - Vista do reservatório.



Foto 8 - Vista do reservatório.



Foto 9 - Vista superior do reservatório.



Foto 10 - Vista superior do reservatório.



Foto 11 - Vista superior do reservatório.



Foto 12 - Vista superior do reservatório.



Foto 13 - Vista superior do reservatório.



Foto 14 - Vista superior do reservatório.



Foto 15 - Vista superior do reservatório.



Foto 16 - Vista superior do reservatório.



Foto 17 - Vista superior do reservatório.



Foto 18 - Vista superior do reservatório.



Foto 19 - Vista superior do reservatório.



Foto 20 - Vista superior do reservatório.



Foto 21 - Vista superior do reservatório.



Foto 22 - Vista superior do reservatório.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

Não Conforme

[RES6.7] Observações

Instalar SPDA completo
no reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar.

Reservatórios com auxílio exclusivo de drone


Novo Item Fiscalizado 12.684 - RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE (CONCRETO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE (CONCRETO)

RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE (CONCRETO) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO ALEXANDRE BALBO - MARIA CASAGRANDE \(CONCRETO\) - RIBEIRÃO PRETO](#)

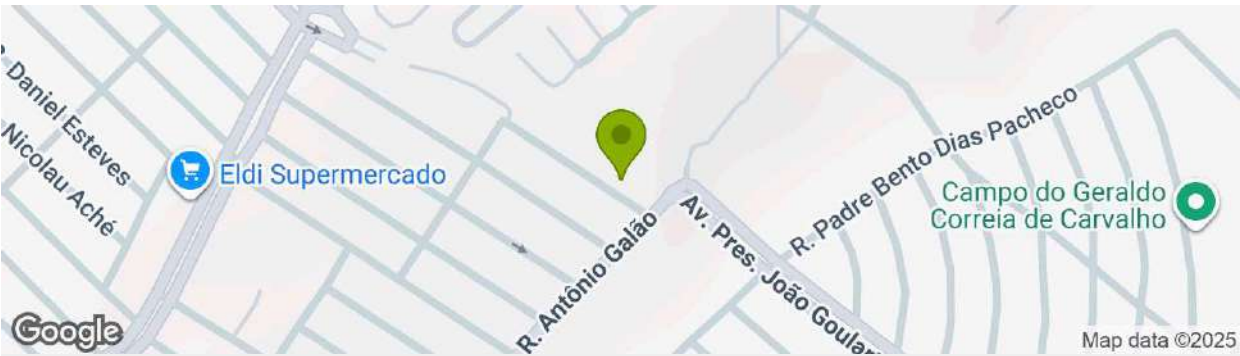

Endereço: R. Manoel García, 62 - Jd Maria C Lopes, Ribeirão Preto - SP, 14066-346, Brasil. nº 62. . CEP: 14066-346 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2052852, long=-47.8098301, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Alexandre Balbo #155906165
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório apoiado, circular, em concreto e com capacidade de

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista superior do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Vista superior do reservatório.



Foto 5 - Vista superior do reservatório.



Foto 6 - Vista superior do reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Providenciar a instalação de guarda-corpo na proximidade da tampa de inspeção e escada de acesso.

Fotos de RES6.4



Foto 1 - Ausência de guarda-corpo próximo a tampa de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar tela de proteção em todas as aberturas do reservatório.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Abertura na laje sem proteção.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

Não Conforme

[RES6.13] Observações

Providenciar tubulação de ventilação no reservatório. A ventilação deve seguir as orientações do item "5.14 Ventilação" da NBR 12217/1994.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

Não Conforme

[RES6.10] Observações

Adequar a tampa do reservatório de concreto conforme exigido no item "5.13 Inspeção" da NBR 12217.

Fotos de RES6.10



Foto 1 - Ausência de tampa de inspeção.



Foto 2 - Ausência de tampa de inspeção.



Foto 3 - Abertura na laje sem proteção.

Novo Item Fiscalizado 12.685 - RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 2 (PACAEMBU 2) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 2 (PACAEMBU 2)

RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 2 (PACAEMBU 2) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR \(METÁLICO\) - VIDA NOVA 2 \(PACAEMBU 2\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Dr. Carlos Luiz Campana, 135 - Parque das Oliveiras, Ribeirão Preto - SP, 14063-073, Brasil. nº 135. . CEP: 14063-073 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2052102, long=-47.809924, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Jardim Cristo Redentor #155906422
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório apoiado,
circular, metálico e com
capacidade de 2000
m³.

Fotos de RES6.0

Foto 1 - Vista superior do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Guarda-corpo superior.



Foto 5 - Extravasor à esquerda.



Foto 6 - Tubulações de ventilação.



Foto 7 - Vista superior do reservatório.



Foto 8 - Vista superior do reservatório.



Foto 9 - Vista superior do reservatório.



Foto 10 - Captor tipo Franklin.



Foto 11 - Vista superior do reservatório.



Foto 12 - Tampa de inspeção fechada.



Foto 13 - Medidor de nível e guarda-copro da escada.



Foto 14 - Vista superior do reservatório.



Foto 15 - Vista superior do reservatório.



Foto 16 - Vista superior do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível visualizar.

Novo Item Fiscalizado 12.686 - RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 1 (PACAEMBU 1) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 1 (PACAEMBU 1)

RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR (METÁLICO) - VIDA NOVA 1 (PACAEMBU 1) - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RESERVATÓRIO APOIADO JARDIM CRISTO REDENTOR \(METÁLICO\) - VIDA NOVA 1 \(PACAEMBU 1\) - RIBEIRÃO PRETO](#)



Endereço: R. Antônio Cese, 385 - Jardim Cristo Redentor, Ribeirão Preto - SP, 14063-199, Brasil. nº 385. . **CEP:** 14063-199 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2052317, long=-47.8098623, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Pabaembu #155906619
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 1400 m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Guarda-corpo superior.



Foto 2 - Tubulações de ventilação.



Foto 3 - Tubo extravasor à direita.



Foto 4 - Vista superior do reservatório.



Foto 5 - Vista superior do reservatório.



Foto 6 - Captor tipo Franklin.



Foto 7 - Guarda-corpo da escada.



Foto 8 - Tampa de inspeção.



Foto 9 - Guarda-corpo da escada.



Foto 10 - Vista superior do reservatório.



Foto 11 - Vista superior do reservatório.



Foto 12 - Vista superior do reservatório.



Foto 13 - Vista superior do reservatório.



Foto 14 - Vista superior do reservatório.



Foto 15 - Vista superior do reservatório.



Foto 16 - Vista superior do reservatório.


[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível visualizar.

Novo Item Fiscalizado 12.687 - RESERVATÓRIO APOIADO BONFIM PAULISTA INTERMEDIÁRIO (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO BONFIM PAULISTA INTERMEDIÁRIO (METÁLICO)

RES. BONFIM PAULISTA INTERMEDIÁRIO - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. BONFIM PAULISTA INTERMEDIÁRIO - RIBEIRÃO PRETO](#)

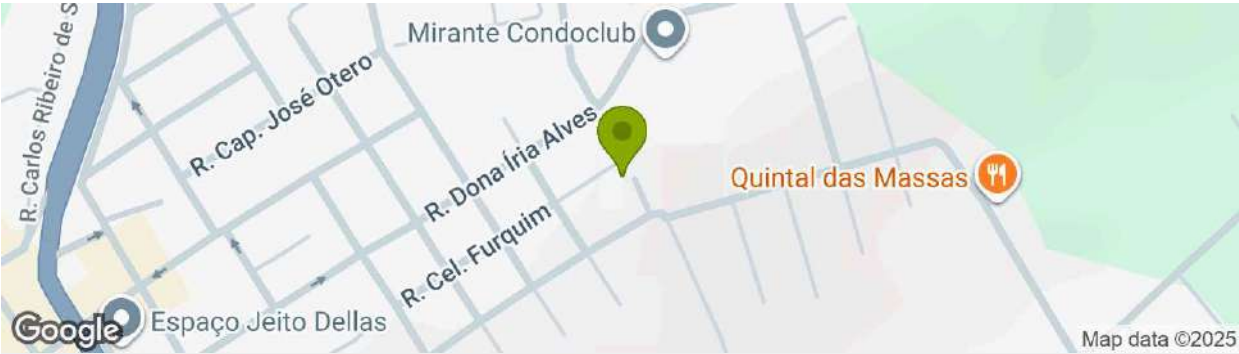

Endereço: R. Cel. Furquim, 1 - Centro, Ribeirão Preto - SP, 14010-180, Brasil. nº 1. . CEP: 14010-180 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Bonfim Intermediário #155906738
-------------	--

Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 2000 m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista superior do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Tubulação de ventilação.



Foto 4 - Vista superior do reservatório.



Foto 5 - Vista superior do reservatório.



Foto 6 - Guarda-corpo da escada.



Foto 7 - Guarda-corpo da escada.



Foto 8 - Vista superior do reservatório.



Foto 9 - Vista superior do reservatório.

Foto 10 - Vista superior do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível visualizar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	Não Conforme
[RES6.10] Observações	Fechar a tampa de inspeção.

Fotos de RES6.10

Foto 1 - Tampa de inspeção aberta.

Foto 2 - Tampa de inspeção aberta.

Novo Item Fiscalizado 12.703 - RES. BONFIM PAULISTA - APOIADO (Ribeirão Preto)

RES. BONFIM PAULISTA - APOIADO

RES. BONFIM PAULISTA - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BONFIM PAULISTA - APOIADO](#)

Endereço: R. Cel. José da Silva, 2 - Bonfim Paulista, Ribeirão Preto - SP, 14090-042, Brasil. nº 2. . CEP: 14090-042 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Fiscalizado	Reservatório Bonfim Paulista apoiado metálico #156234859
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
---------------------------------------	----------

[RES6.0] Observações

Reservatório apoiado,
circular, metálico.
Capacidade não
identificada.

Fotos de RES6.0

Foto 1 - Vista superior do reservatório.

Foto 2 - Vista superior do reservatório.

Foto 3 - Vista superior do reservatório.

Foto 4 - Tampa de inspeção.

Foto 5 - Tubulação de ventilação.

Foto 6 - Vista superior do reservatório.

Foto 7 - Extravasor.

Foto 8 - Vista superior do reservatório.

Foto 9 - Guarda-corpo da escada.

Foto 10 - Guarda-corpo superior.

Foto 11 - Guarda-corpo superior.

Foto 12 - Vista superior do reservatório.

[RES6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

Não Conforme

[RES6.4] Observações

Providenciar e instalar
guarda-corpo nas
proximidades da tampa
de inspeção.

Fotos de RES6.4

Foto 1 - Ausência de guarda-corpo junto à tampa
de inspeção.

Foto 2 - Ausência de guarda-corpo junto à tampa
de inspeção.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar telas de
proteção nas
tubulações de
ventilação.

Fotos de RES6.9

Foto 1 - Tubulação de ventilação sem tela de
proteção.

Novo Item Fiscalizado 12.690 - RESERVATÓRIO APOIADO QUINTA DA PRIMAVERA 1 (METÁLICO)
(Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO QUINTA DA PRIMAVERA 1 (METÁLICO)

RES. QUINTA DA PRIMAVERA - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. QUINTA DA PRIMAVERA - APOIADO](#)

Endereço: Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 2105 - Bonfim Paulista, Ribeirão Preto - SP, 14022-091, Brasil. nº 2105. . CEP: 14022-091 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2054874, long=-47.8098886, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Primavera 1 #155927404
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 2500 m³.

Fotos de RES6.0

Foto 1 - Vista superior do reservatório à direita.	Foto 2 - Vista superior do reservatório à direita.
Foto 3 - Vista superior do reservatório à esquerda superior.	Foto 4 - Vista superior do reservatório.
Foto 6 - Tampa de inspeção.	Foto 5 - Guarda-corpos.
Foto 8 - Vista superior do reservatório à direita.	Foto 7 - Tubulações de ventilação.
Foto 9 - Vista superior do reservatório à esquerda.	

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível a visualização.

Novo Item Fiscalizado 12.691 - RESERVATÓRIO APOIADO QUINTA DA PRIMAVERA 2 (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO QUINTA DA PRIMAVERA 2 (METÁLICO)

RES. QUINTA DA PRIMAVERA 2 - APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. QUINTA DA PRIMAVERA 2 - APOIADO](#)

Endereço: Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 2105 - Bonfim Paulista, Ribeirão Preto - SP, 14022-091, Brasil. nº 2105. . CEP: 14022-091 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.205288, long=-47.8098635, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Primavera 2 #155927541
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 2500 m³.

Fotos de RES6.0

- Foto 1 - Vista superior do reservatório.

Foto 2 - Vista superior do reservatório.

Foto 3 - Vista superior do reservatório à direita.

Foto 4 - Vista superior do reservatório à esquerda.

Foto 5 - Vista superior do reservatório ao centro.

Foto 6 - Vista superior do reservatório ao centro.

Foto 7 - Vista superior do reservatório ao centro.

Foto 8 - Guarda-corpos.

Foto 9 - Extravasor - tubo do meio.

Foto 10 - Tampas de inspeção.

Foto 11 - Tubulações de ventilação.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível visualizar.

Novo Item Fiscalizado 12.692 - RESERVATÓRIO ELEVADO QUINTA DA PRIMAVERA 3 (METÁLICO)
(Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO QUINTA DA PRIMAVERA 3 (METÁLICO)

RES. QUINTA DA PRIMAVERA - ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. QUINTA DA PRIMAVERA - ELEVADO](#)

Endereço: Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 2105 - Bonfim Paulista, Ribeirão Preto - SP, 14022-091, Brasil. nº 2105. . CEP: 14022-091 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.20532, long=-47.8098334, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Primavera 3 elevado #155927666
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório elevado, torre, metálico e com capacidade de 500 m³.

Fotos de RES6.0

- Foto 1 - Vista superior do reservatório ao fundo.

Foto 3 - Guarda-corpo da escada.

Foto 5 - Vista superior do reservatório.

Foto 7 - Guarda-corpo da escada.

Foto 9 - Guarda-corpo superior, tampa de inspeção e tubulações de ventilação.

Foto 11 - Extravasor.
- Foto 2 - Vista superior do reservatório à frente.

Foto 4 - Vista superior do reservatório.

Foto 6 - Guarda-corpo superior, tampa de inspeção e tubulações de ventilação.

Foto 8 - Guarda-corpo da escada.

Foto 10 - Guarda-corpo superior, tampa de inspeção e tubulações de ventilação.

Foto 12 - Vista superior do reservatório ao fundo.

[RES6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Não Conforme
[RES6.7] Observações	Providenciar SPDA completo para o reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível a visualização.

Novo Item Fiscalizado 12.689 - RESERVATÓRIO APOIADO QUINTA DA PRIMAVERA 4 (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO QUINTA DA PRIMAVERA 4 (METÁLICO)

RES. PRIMAVERA 4 - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. PRIMAVERA 4 - RIBEIRÃO PRETO](#)

Endereço: Av. Pres. Vargas, 1999 - Subsetor Sul - 4 (S-4), Ribeirão Preto - SP, 14025-320, Brasil. nº 1999. . CEP: 14025-320 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2053359, long=-47.8099712, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Primavera #155907027
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 2000 m³.

Fotos de RES6.0

- Foto 1 - Vista superior do reservatório.

Foto 3 - Vista superior do reservatório.

Foto 5 - Vista superior do reservatório.

Foto 7 - Vista superior do reservatório.

Foto 9 - Vista superior do reservatório.
- Foto 2 - Vista superior do reservatório.

Foto 4 - Vista superior do reservatório.

Foto 6 - Vista superior do reservatório.

Foto 8 - Vista superior do reservatório.

Foto 10 - Vista superior do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível visualizar.

Novo Item Fiscalizado 12.693 - RESERVATÓRIO APOIADO PARQUE RIBEIRÃO 1 (CONCRETO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO PARQUE RIBEIRÃO 1 (CONCRETO)

PARQUE RIBEIRÃO APOIADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [PARQUE RIBEIRÃO APOIADO](#)

Endereço: R. Cmte. Armando Marim, 389 - Pqe Ribeirao Preto, Ribeirão Preto - SP, 14031-340, Brasil. nº 389. . CEP: 14031-340 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2053066, long=-47.8100393, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Parque Ribeirão apoiado #155927995
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, retangular, em concreto e com capacidade de 2000 m³.

Fotos de RES6.0

Foto 1 - Vista superior do reservatório ao fundo e à esquerda. Foto 2 - Vista superior do reservatório à esquerda. Foto 3 - Vista superior do reservatório à direita. Foto 4 - Vista superior do reservatório à direita.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
--	-----

[RES6.9] Observações

Não foi possível
visualizar.

Novo Item Fiscalizado 12.694 - RESERVATÓRIO ELEVADO PARQUE RIBEIRÃO 2 (CONCRETO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO ELEVADO PARQUE RIBEIRÃO 2 (CONCRETO)

PARQUE RIBEIRÃO ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [PARQUE RIBEIRÃO ELEVADO](#)

Endereço: R. Cmte. Armando Marim, 463 - Pqe, Ribeirão Preto - SP, 14031-340, Brasil. nº 463. .
CEP: 14031-340 / Cidade: Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2052968, long=-47.8100065, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Parque Ribeirão elevado #155928133
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[RES6.0] Observações

Reservatório elevado,
torre, em concreto e
com capacidade de
500 m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista superior do reservatório ao fundo.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Vista superior do reservatório.



Foto 4 - Guarda-corpo e tampa de inspeção.



Foto 5 - Captor tipo Franklin.



Foto 6 - Vista superior do reservatório.



Foto 7 - Vista superior do reservatório.



Foto 8 - Vista superior do reservatório.



Foto 9 - Vista superior do reservatório.



Foto 10 - Vista superior do reservatório.

Novo Item Fiscalizado 12.688 - RESERVATÓRIO APOIADO PARQUE RIBEIRÃO 3 (METÁLICO) (Ribeirão Preto)

RESERVATÓRIO APOIADO PARQUE RIBEIRÃO 3 (METÁLICO)

RES. PARQUE RIBEIRÃO 3 - RIBEIRÃO PRETO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PARQUE RIBEIRÃO 3 - RIBEIRÃO PRETO](#)

Endereço: R. Gonçalves de Magalhães, 1709 - Jardim Piratininga, Ribeirão Preto - SP, 14030-570, Brasil. nº 1709. . **CEP:** 14030-570 / **Cidade:** Ribeirão Preto, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.2052326, long=-47.8098241, accuracy=13.653

Fiscalizado	Reservatório Parque Ribeirão 3 #155906892
Data de início da fiscalização	23/07/2025
Data de término da fiscalização	23/07/2025
Observações Gerais	Fiscalização exclusiva com drone.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização	Conforme
[RES6.0] Observações	Reservatório apoiado, circular, metálico e com capacidade de 2000 m³.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista superior do reservatório.



Foto 2 - Vista superior do reservatório.



Foto 3 - Tubulação de ventilação.



Foto 4 - Vista superior do reservatório.



Foto 5 - Vista superior do reservatório.



Foto 6 - Vista superior do reservatório.



Foto 7 - Vista superior do reservatório.



Foto 8 - Vista superior do reservatório.



Foto 9 - Vista superior do reservatório.



Foto 10 - Vista superior do reservatório.



Foto 11 - Guarda-corpo e tampa de inspeção.



Foto 12 - Vista superior do reservatório.



Foto 13 - Vista superior do reservatório.



Foto 14 - Vista superior do reservatório.



Foto 15 - Vista superior do reservatório.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[RES6.9] Observações

Não foi possível visualizar.

André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 7 vezes - última modificação: 18/08/2025 16:46:31)

É base de:


[Auto de Notificação 108/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:


[Memorando 559/2025 - Relatório de fiscalização programada de Ribeirão Preto](#)

[Ofício 1.199/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)


[Proc. Administrativo 331/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

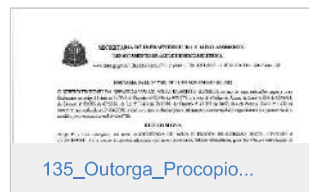


135_Outorga_Procopio...

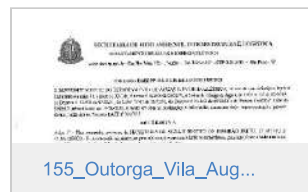

155_Outorga_Vila_Aug...

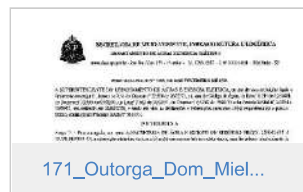

171_Outorga_Dom_Miel...

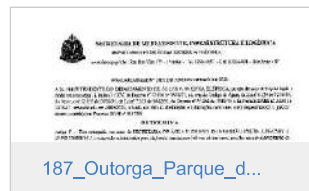

187_Outorga_Parque_d...




209_Pompolo_III_Ante...




257_Macaubas_DOESP.p...



65_Outorga_Niiza_.pd...

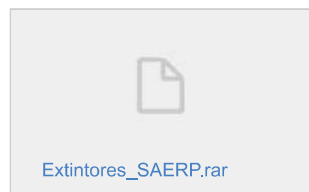

Extintores_SAERP.rar

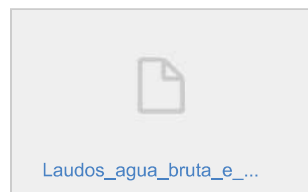

Laudos_agua_bruta_e...

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

08/08/2025 09:08:13

	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.477..
08/08/2025 09:17:03	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.462..
08/08/2025 09:20:08	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.476..
08/08/2025 09:26:56	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.473..
08/08/2025 09:35:07	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.458..
08/08/2025 10:18:06	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.459..
08/08/2025 10:18:53	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.460..
08/08/2025 10:19:51	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.468..
08/08/2025 10:20:42	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.474..
08/08/2025 10:21:19	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.475..
08/08/2025 10:22:01	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.479..
08/08/2025 10:24:31	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.684..
08/08/2025 10:25:32	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.685..
08/08/2025 10:32:12	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.686..
11/08/2025 11:09:48	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.456..
11/08/2025 11:10:29	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.461..
11/08/2025 11:11:19	André Aukar B. de Camargo D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.465..

11/08/2025 11:12:06	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.466..
11/08/2025 11:12:45	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.471..
11/08/2025 11:13:29	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.477..
11/08/2025 11:14:18	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.478..
12/08/2025 16:50:11	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.456..
12/08/2025 16:50:52	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.461..
12/08/2025 16:52:26	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.465..
12/08/2025 16:53:14	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.466..
12/08/2025 16:54:15	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.477..
12/08/2025 16:55:17	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.478..
12/08/2025 17:03:17	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.457..
12/08/2025 17:04:04	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.467..
12/08/2025 17:04:51	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.472..
12/08/2025 17:06:29	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.476..
12/08/2025 17:07:22	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.473..
15/08/2025 09:12:23	André Aukar B. de Camargo D2	realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.684..
15/08/2025 09:13:47	André Aukar B. de Camargo D2	emitiu o Auto de Notificação 108/2025 a partir deste documento.

18/08/2025 16:48:31

André Aukar B. de Camargo

D2

 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 142/2025 com o certificado ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO CPF 331.XXX.XXX-69 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1- 142/2025

18/08/2025 16:49

(Encaminhado)

André C.

D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Prezado

Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

 ,

Para providências, por gentileza.

Grato.

—

André Aukar B. de Camargo

Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

18/08/2025 16:49:24

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue, lido (6) ➡