

**Relatório de Fiscalização 15/1/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
337.017.549.353.447.099

Ares Pcj

CC

11/08/2025 15:02

Município

Mogi Das Cruzes

· 11 4798-5028

CNPJ 46.523.270/0001-88

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
MOGI DAS CRUZES**

PRESTADOR: SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

Prefeita: Maria Luisa Piccolomini Bertaiolli

Endereço: Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 - Centro Cívico - Prédio I

Telefone: (11) 4798-5020

E-mail: gabinete@mogidascruzes.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei Autorizativa nº 7.945/2023 - Convênio de Cooperação nº 03/2023 - AE

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes - SEMAE

Responsável legal: José Luiz Furtado

Endereço: Rua Otto Unger, nº 450 - Centro

Telefone: (11) 3786-1400

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Mariane Parra Grazina Coutinho – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cristiano Von Steinkirch de Oliveira - Engenheiro Ambiental

3. FISCALIZAÇÃO

Em **10 e 11/07/2025** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Item Não Conforme	Prazo para solução
EEA VILA SUISSA	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEA VILA SUISSA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
EEE BOTUJURU IIA	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEE BOTUJURU IIA	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
EEEB BOTUJURU I	EEE-7.10	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETE CONQUISTA	CG-9.1	Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Variável, a critério do analista
ETE CONQUISTA	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE CONQUISTA	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE CONQUISTA	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
RES. VILA NOVA APARECIDA I, II E III	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. VILA NOVA APARECIDA I, II E III	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
RES. VILA NOVA APARECIDA I, II E III	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
RES. VILA SUISSA I	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
RES. VILA SUISSA II E III	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item Fiscalizado 12.777 - ETE CONQUISTA

ETE CONQUISTA - MOGI DAS CRUZES

ETE CONQUISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE CONQUISTA - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Av. Roque Stilhano, 102 - Jardim Nathalie, Mogi das Cruzes - SP, 08725-730, Brasil.
nº 102. . **CEP:** 08725-730 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.5524318, long=-46.1851044, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE CONQUISTA
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	10/07/2025
Observações Gerais	A ETE Conquista consiste em um sistema de Fossa Filtro que recebe o esgoto bruto gerado na região onde está localizada.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Observações

A documentação citada nesta ficha está anexa ao relatório.

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Vista geral do portão de acesso à ETE.
Toda a área está cercada por alambrados.



Foto 2 - Placa de Identificação afixada na parede externa da edificação que abriga os painéis

elétricos

**Foto 3** - Vista geral da área.**Foto 4** - Ponto de chegada do esgoto na ETE.**Foto 5** - Gradeamento grosseiro instalado no ponto de chegada do esgoto na ETE.**Foto 6** - Vista geral das fossas filtro.**Foto 7** - Ponto de saída do efluente tratado. Segundo informações do prestador, o efluente tratado é lançado na rede coletora de esgotos.**Foto 8** - Edificação que abriga os painéis elétricos.**Foto 9** - Item de segurança para abertura da porta da edificação por meio de QRCode.**Foto 10** - Painel elétrico no interior da edificação.**[ETE-8.28] - Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída****Não Conforme**

[ETE-8.28] Observações

Não foram localizados macromedidores de entrada e/ou saída do efluente

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

N/A

[ETE-8.20] Observações

O prestador apresentou planilha do mês de julho com o controle dos parâmetros analisados no efluente bruto e tratado, além dos laudos de análises realizados em abril, maio e junho de 2025.

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE-8.13] Observações

O prestador apresentou os laudos de análise de DBO da entrada e saída do tratamento referente aos meses de abril, maio e junho de 2025. De acordo com os resultados observados, a eficiência mínima de tratamento não tem sido atingida.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

N/A

[ETE-8.25] Observações

O prestador apresentou a Licença de Operação nº 26007157, válida até 16/02/2028.

[ETE-8.3] - Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

Não Conforme

[ETE-8.3] Observações

O prestador informou que o lodo gerado nesta ETE é retirado por caminhão fossa e destinado para tratamento da ETE Leste. No entanto, não foi apresentado o CADRI para transporte do lodo.

Item Fiscalizado 12.751 - ETE CONQUISTA

ETE CONQUISTA

ETE CONQUISTA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Condições Gerais](#)
Sistema: [ETE CONQUISTA - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: Av. Roque Stilhano, 102 - Jardim Nathalie, Mogi das Cruzes - SP, 08725-730, Brasil.
nº 102. . **CEP:** 08725-730 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7373487, long=-47.3189355, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE CONQUISTA
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	A ETE Conquista consiste em um sistema de Fossa Filtro que recebe o esgoto bruto gerado na região onde está localizada.

Constatações (Condições Gerais)

[CG-9.1] - Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Não Conforme
[CG-9.1] Observações	Conforme informado pelo prestador, o efluente tratado é lançado na rede coletora de esgotos. Solicita-se a apresentação de informações complementares, incluindo: (i) volume diário de efluente tratado lançado na rede; (ii) destino final

do efluente após o lançamento; e (iii) demais dados técnicos necessários para a caracterização do sistema de disposição final.

- Lançamento de efluente tratado


Item Fiscalizado 12.430 - EEE BOTUJURU IIA

EEE BOTUJURU IIA

EEE BOTUJURU IIA - MOGI DS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE BOTUJURU IIA - MOGI DS CRUZES](#)

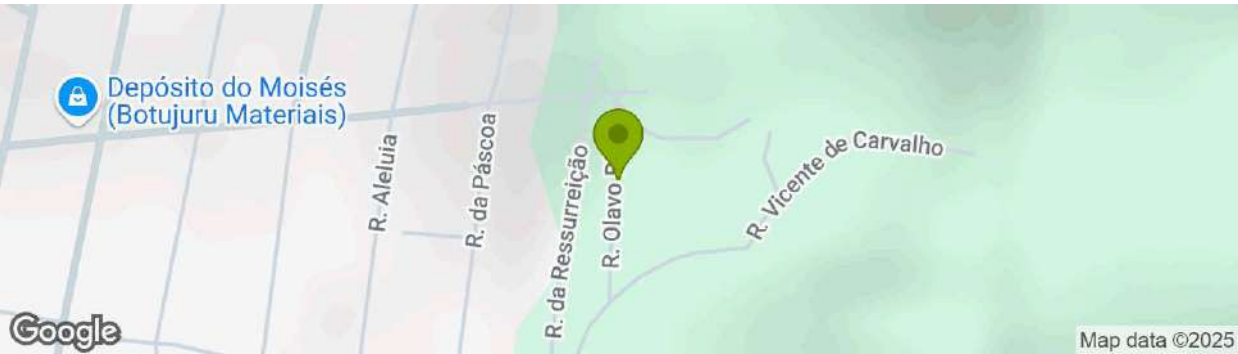

Endereço: R. Olavo Bilac, 177 - Vila Sao Paulo, Mogi das Cruzes - SP, 08840-510, Brasil. nº 177. . **CEP:** 08840-510 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.4854862, long=-46.1232219, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE BOTUJURU IIA
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	A EEE Botujuru IIA recalca o esgoto recebido para a EEE Botujuru III. A EEE passou por uma reforma recentemente, visando a reposição e conserto dos equipamentos que haviam sido alvo de furtos e vandalismo.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à elevatória a partir da Rua Olavo Bilac.



Foto 2 - Vista geral da elevatória.



Foto 3 - Ponto de chegada do esgoto na elevatória.



Foto 4 - Cesto de contenção de resíduos no interior da caixa de chegada do esgoto.



Foto 5 - Poço de bombeamento do esgoto.



Foto 6 - Vista interna do poço de bombeamento com duas bombas instaladas.



Foto 7 - Edificação que abriga o painel elétrico da elevatória.



Foto 8 - Interior da edificação.



Foto 9 - Detalhe do painel elétrico.


[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área	Não Conforme
[EEE-7.6] Observações	Instalar placa de identificação da elevatória em local visível ao público.
[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio	Não Conforme
[EEE-7.4] Observações	Providenciar a instalação de extintor de incêndio, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

Item Fiscalizado 12.431 - EEE BOTUJURU I

EEE BOTUJURU I

EEEB BOTUJURU I - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEEB BOTUJURU I - MOGI DAS CRUZES](#)

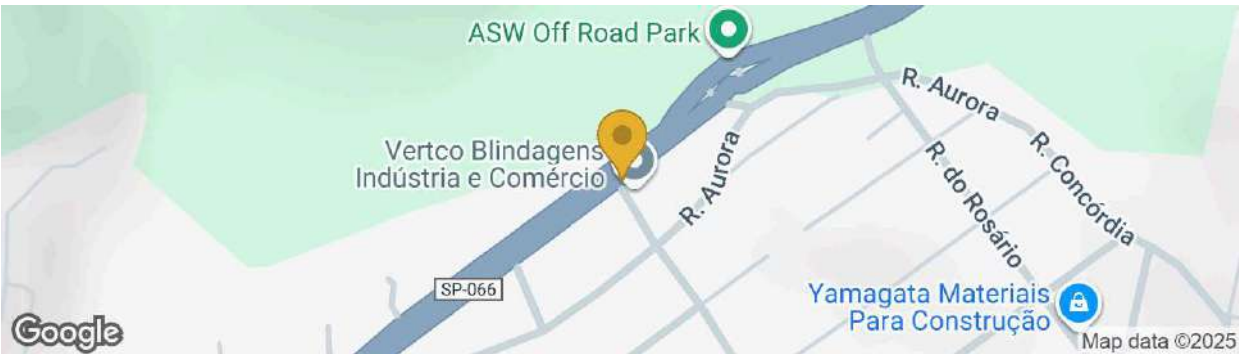

Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, 8460 - Vila Sao Paulo, Mogi das Cruzes - SP, 08840-380, Brasil. nº 8460. . **CEP:** 08840-380 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.4751015, long=-46.1339517, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE BOTUJURU I
Data de início da fiscalização	11/07/2025

Data de término da fiscalização

11/07/2025

Observações Gerais

A EEE Botujuru I recebe esgoto dos bairros do entorno por gravidade e da elevatória Botujuru II. O esgoto recebido nesta elevatória é recalcado para a EEE Botujuru III.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)**Fotos de [EEE-7.0]**

Foto 1 - Vista geral do cercamento e portão de acesso à elevatória a partir da Av. Francisco Rodrigues Filho.



Foto 3 - Vista geral da elevatória.



Foto 5 - Cesto de contenção de resíduos no interior da caixa de chegada do esgoto.



Foto 2 - Placa de identificação da elevatória afixada em local visível a partir da Av. Francisco Rodrigues Filho.



Foto 4 - Ponto de chegada do esgoto na elevatória.



Foto 6 - Vista interna do poço de bombeamento com duas bombas instaladas.



Foto 7 - Edificação que abriga o painel elétrico da elevatória.



Foto 8 - Interior da edificação.



Foto 9 - Detalhe do painel elétrico.

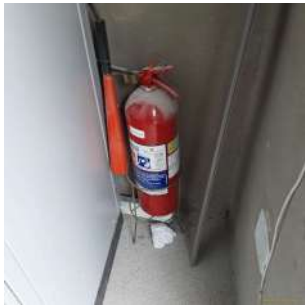


Foto 10 - Extintor de incêndio instalado no interior da edificação.



Foto 11 - Vista geral do muro de cercamento atrás da edificação.

[EEE-7.10] - Extintor de incêndio com validade expirada

Não Conforme

[EEE-7.10] Observações

A manutenção de Nivel 2 deveria ter sido realizada em maio de 2025.

Fotos de [EEE-7.10]



Foto 1 - Detalhe da etiqueta de controle de manutenções do extintor - fora da validade.

Item Fiscalizado 12.432 - Vila Nova Aparecida I, II E III

Vila Nova Aparecida I, II E III

RES. VILA NOVA APARECIDA I, II E III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA NOVA APARECIDA I, II E III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Paulino Souza Melo, 251 - Lot. Rio Acima, Mogi das Cruzes - SP, 08830-745, Brasil. nº 251. . **CEP:** 08830-745 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.5158156, long=-46.1443692, accuracy=13.653

Fiscalizado	Vila Nova Aparecida I, II E III
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	Nesta área há três reservatórios vaso comunicantes com capacidade de 2000m³ cada, totalizando 6.000m³ de reservação. Em março de 2024 foi realizada uma fiscalização apenas por imagens de drones, sendo agora realizada uma inspeção in loco para complementar a fiscalização anterior.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Imagem aérea de março de 2024, utilizada neste relatório para identificação dos reservatórios.



Foto 2 - Portão de acesso ao centro de reservação.



Foto 3 - Vista geral do Reservatório I. Nesta imagem é possível visualizar o tubo extravasor (à esquerda) e a tubulação de chegada da água no reservatório (à direita).



Foto 4 - Vista geral do Reservatório I.



Foto 5 - Tubulação de saída da água do Reservatório I, que se comunica com a tubulação de saída do Reservatório III.



Foto 6 - Vista geral do Reservatório II.



Foto 7 - Vista geral do Reservatório II. Nesta imagem é possível visualizar a tubulação de chegada da água no reservatório.



Foto 8 - Vista geral do Reservatório II.



Foto 9 - Vista geral do Reservatório II.



Foto 10 - Tubulação de comunicação entre os Reservatórios II e III.



Foto 11 - Tubulação de comunicação entre os Reservatórios II e III.



Foto 12 - Vista geral do Reservatório III. Nesta imagem é possível visualizar a tubulação de chegada da água no reservatório.



Foto 13 - Vista geral do Reservatório III.



Foto 14 - Vista geral do Reservatório III.

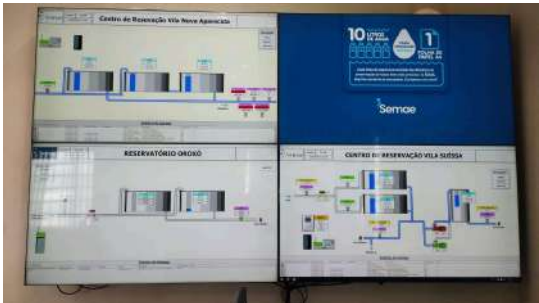


Foto 15 - Tela do Centro de Controle Operacional. O nível dos reservatórios é monitorado por telemetria.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Instalar placa de identificação da elevatória em local visível ao público.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[RES6.9] Observações

Instalar telas de proteção nos tubos extravasores dos Reservatórios I e II.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubo extravasor do Reservatório I, sem tela de proteção.



Foto 2 - Tubo extravasor do Reservatório II, sem tela de proteção.

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

O Reservatório I apresenta alguns pontos com vazamentos. Necessário providenciar a contenção do vazamento para evitar maiores danos à estrutura.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento na base do Reservatório I.



Foto 2 - Vazamento na base do Reservatório I.

Item Fiscalizado 12.433 - RESERVATÓRIO VILA SUISSA I

RESERVATÓRIO VILA SUISSA I

RES. VILA SUISSA I - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA SUISSA I - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Euclides da Cunha, 199 - Vila Suissa, Mogi das Cruzes - SP, 08810-260, Brasil. nº 199. . **CEP:** 08810-260 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.4913786, long=-46.1429713, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIO VILA SUISSA I
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	Nesta área há quatro subsistemas: este reservatório elevado com capacidade de 100m³, dois reservatórios apoiados vaso comunicantes, com capacidades de 2.000m³ e 2.500m³, e uma estação elevatória. Em março de 2024 foi realizada uma fiscalização apenas por imagens de drones, sendo agora realizada uma inspeção in loco para complementar a fiscalização anterior.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Portão de acesso ao centro de reserva na Rua Euclides da Cunha.



Foto 2 - Vista geral do reservatório.



Foto 3 - Tubulações e registros do reservatório.



Foto 4 - À esquerda, tubulação de entrada da água no reservatório, à direita, a tubulação de saída. Próximo ao topo é possível observar um tubo extravasor.



Foto 5 - Escadas de acesso ao topo do reservatório.



Foto 6 - Aterramento do para-raios.

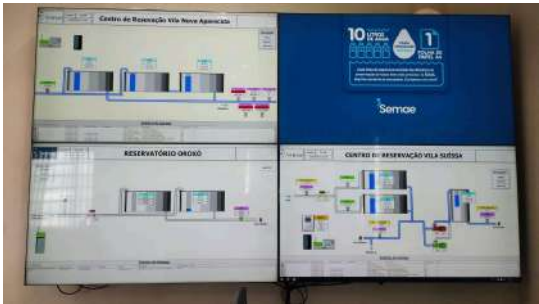


Foto 7 - Tela do Centro de Controle Operacional.
O nível dos reservatórios é monitorado por telemetria.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Instalar placa de identificação da elevatória em local visível ao público.

Item Fiscalizado 12.434 - EEA VILA SUISSA

EEA VILA SUISSA

EEA VILA SUISSA - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)
Sistema: [EEA VILA SUISSA - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Euclides da Cunha, 239 - Vila Suissa, Mogi das Cruzes - SP, 08810-260, Brasil. nº 239. . **CEP:** 08810-260 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.491585, long=-46.1427003, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA VILA SUISSA
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	Nesta área há quatro subsistemas: esta estação elevatória, um reservatório elevado com capacidade de 100m³ e dois reservatórios vaso comunicantes com capacidades de 2.000m³ e 2.500m³. A elevatória está instalada no interior da câmara vazia do reservatório elevado, ela recalca a água que sai do Reservatório apoiado II para o Reservatório elevado, que distribui a água por gravidade.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Portão para acesso à elevatória no interior do Reservatório elevado Vila Suissa I.



Foto 2 - Vista geral da elevatória.



Foto 3 - Vista geral da elevatória.



Foto 4 - Detalhe do conjunto moto bomba 1.



Foto 5 - Detalhe do conjunto moto bomba 2.



Foto 6 - Medidores de vazão.



Foto 7 - Painelelctrico.



Foto 8 - Portão de acesso à área na Rua Euclides da Cunha.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área	N/A
[EEA4.5] Observações	Não conformidade apontada na ficha nº 12.433 (Reservatório Vila Suissa I).
[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Não Conforme
[EEA4.7] Observações	O sistema instalado para drenagem da água de lubrificação das gaxetas não está funcionando adequadamente, é necessário readequar o sistema.

Fotos de [EEA4.7]

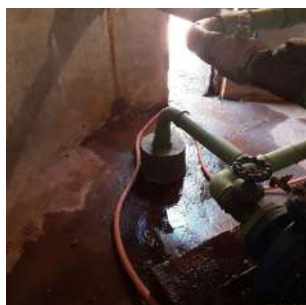


Foto 1 - Água proveniente da lubrificação das gaxetas.



Foto 2 - Detalhe do sistema instalado para captação da água que sai das gaxetas, trata-se de um sistema improvisado com tubos corrugados e garrafas pet.



Foto 3 - O sistema está falho nas duas bombas.

[EEA4.4] Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEA4.4] Observações

Providenciar a instalação de extintor de incêndio, conforme Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23.

Item Fiscalizado 12.435 - RESERVATÓRIOS VILA SUISSA II E III

RESERVATÓRIOS VILA SUISSA II E III

RES. VILA SUISSA II E III - MOGI DAS CRUZES

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILA SUISSA II E III - MOGI DAS CRUZES](#)



Endereço: R. Euclides da Cunha, 239 - Vila Suissa, Mogi das Cruzes - SP, 08810-260, Brasil. nº 239. . **CEP:** 08810-260 / **Cidade:** Mogi das Cruzes, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.4915295, long=-46.1426948, accuracy=13.653

Fiscalizado	RESERVATÓRIOS VILA SUISSA II E III
Data de início da fiscalização	11/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	Nesta área há quatro subsistemas: estes dois reservatórios vaso comunicantes com capacidades de 2.000m³ e 2.500m³, um reservatório elevado com capacidade de 100m³ e uma estação elevatória. Em março de 2024 foi realizada uma fiscalização apenas por imagens de drones, sendo agora realizada uma inspeção in loco para complementar a fiscalização anterior.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Imagem aérea de março de 2024, utilizada neste relatório para identificação dos reservatórios.



Foto 2 - Portão de acesso ao centro de reservação na Rua Euclides da Cunha.



Foto 3 - Vista geral da entrada da área, ao fundo o Reservatório Vila Suissa I (elevado).



Foto 4 - Vista geral do reservatório II.



Foto 5 - Vista geral do reservatório II.



Foto 6 - Tubulação de chegada da água no reservatório II.



Foto 7 - Tubo extravasor do Reservatório II.



Foto 8 - Vista geral do Reservatório III. Nesta imagem é possível visualizar a tubulação de chegada da água no reservatório.



Foto 9 - Vista geral do Reservatório III.



Foto 10 - Tubo extravasor do Reservatório III.



Foto 11 - Tubulação de comunicação entre os Reservatórios II e III (na cor azul).



Foto 12 - Vista geral da área e muro de cercamento nos fundos do terreno.



Foto 13 - Vista geral dos reservatórios comunicantes.

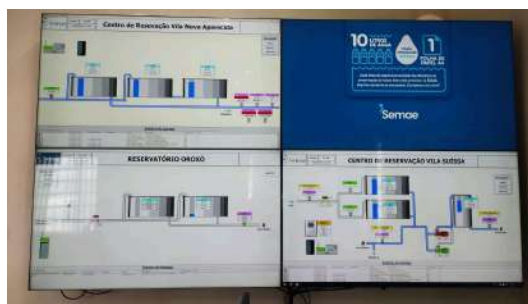


Foto 14 - Tela do Centro de Controle Operacional. O nível dos reservatórios é monitorado por telemetria.

[RES6.2] Ausência de identificação da área	N/A
[RES6.2] Observações	Não conformidade apontada na ficha nº 12.433 (Reservatório Vila Suissa I).
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não Conforme
[RES6.9] Observações	Instalar telas de proteção nos tubos extravasores dos Reservatórios II e III.

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubo extravasor do Reservatório II, sem tela de proteção.



Foto 2 - Tubo extravasor do Reservatório III, sem tela de proteção.





Mariane P. G. Coutinho
Analista de fiscalização e regulação

(editado 6 vezes - última modificação: 18/08/2025 17:17:29)

É base de:
[Auto de Notificação 114/2025 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 547/2025 - Relatório de Fiscalização de 151/2025 - Mogi das Cruzes](#)
- [Ofício 1.166/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)
- [Proc. Administrativo 322/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

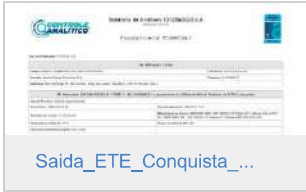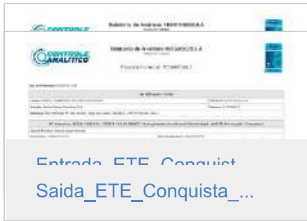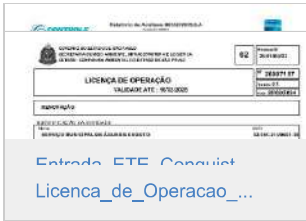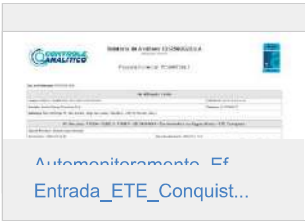

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/08/2025 14:11:48	Mariane Parra Grazina Coutinho D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.429..
13/08/2025 14:13:30	Mariane Parra Grazina Coutinho D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.429..
13/08/2025 14:23:54	Mariane Parra Grazina Coutinho D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.429..
13/08/2025 14:24:37	Mariane Parra Grazina Coutinho D1 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.429..
13/08/2025 14:36:51	João Mateus Boll Gallas DTO realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.429..
13/08/2025 14:37:26	João Mateus Boll Gallas DTO realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 12.429..
18/08/2025 15:38:53	Mariane Parra Grazina Coutinho D2 emitiu o Auto de Notificação 114/2025 a partir deste documento.
18/08/2025 17:20:32	Mariane Parra Grazina Coutinho D2 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 151/2025 com o certificado MARIANE PARRA GRAZINA COUTINHO CPF 370.XXX.XXX-38 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

Tramitação 1- 151/2025 18/08/2025 17:24 (Encaminhado) Mariane C. D2	Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO , Segue para providências e envio ao prestador.
--	--

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Obrigada.

—
Mariane P. G. Coutinho
Analista de fiscalização e regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/08/2025 17:24:48E-mail para philippe@arespcj.com.brE-mail entregue, lido (3)

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 11/09/2025 15:09:36 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

