

**Relatório de Fiscalização 155/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
579.017.551.738.454.277

Arespcj

Município

Csj - Jundiaí

CC

2 setores envolvidos

D3 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

14/08/2025 09:17

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

PRESTADOR: COMPANHIA SANEAMENTO DE JUNDIAÍ (CSJ)

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Prefeito: Gustavo Martinelli

Endereço: Av. da Liberdade, S/N - Jardim Botânico

Telefone: (11) 4589-8428

E-mail: gmartinelli@jundiai.sp.gov.br | ugcc-expediente@jundiai.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 8.266/2014, de 16/06/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Companhia Saneamento de Jundiaí (CSJ)

Responsável legal: Luiz Pannuti Carra (Diretor Presidente CSJ)

Endereço: Estrada Municipal do Varjão, 4520, Jardim Novo Horizonte - Jundiaí/SP

Telefone: (11) 21069220

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização (DTO)

Aline Aparecida Antunes Cornetti – Analista de Regulação e Fiscalização (DTO)

2.2 PRESTADOR

José Augusto Aguiar - Gerente Operacional (CSJ)

2.3 PODER CONCEDENTE / GESTOR DO CONTRATO

Alba Romana - Gerente de Tratamento de Esgoto (DAE Jundiaí)

3. FISCALIZAÇÃO

Em 13/08/2025 foram realizadas inspeções de campo na ETE Jundiaí, operada pela CSJ, para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos
ETE JUNDIAÍ	ETE-8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETE JUNDIAÍ	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Novo Item Fiscalizado 12.735 - ETE JUNDIAÍ - JUNDIAÍ (Jundiaí)

ETE JUNDIAÍ - JUNDIAÍ

ETE JUNDIAÍ

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE JUNDIAÍ](#)

Fiscalizado

ETE Jundiaí - CSJ#157040837

Data de início da fiscalização

13/08/2025


Data de término da fiscalização

13/08/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE-8.0]

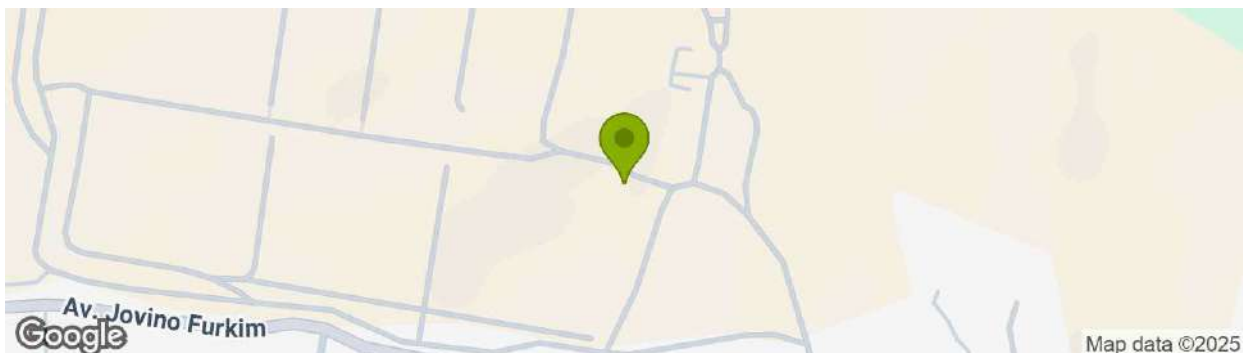

Endereço: V252+QQ - Aglomeração Urbana de Jundiaí, Jundiaí - SP, Brasil. . **Cidade:** Jundiaí, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.14275, long=-46.9959733, accuracy=13.653



Foto 1 - Entrada da ETE Jundiaí.



Foto 2 - Painel com números gerais do tratamento na ETE Jundiaí.



Foto 3 - Tratamento preliminar (gradeamento grosseiro com limpeza manual).



Foto 4 - Tratamento preliminar (gradeamento grosseiro com limpeza manual).



Foto 5 - Chegada do esgoto bruto, antes do tratamento preliminar.



Foto 6 - Tratamento preliminar (gradeamento médio com limpeza automatizada).



Foto 7 - Tratamento preliminar (gradeamento médio com limpeza automatizada).



Foto 8 - Poço da estação elevatória de esgoto, pós tratamento preliminar.



Foto 9 - Poço da estação elevatória de esgoto, pós tratamento preliminar.



Foto 10 - Vista geral do tratamento preliminar.



Foto 11 - Linhas de recalque da estação elevatória de esgoto para os desarenadores.



Foto 12 - Sala de operação e CCO, situada ao lado do tratamento preliminar.



Foto 13 - Telas do sistema de CCO da ETE Jundiá.

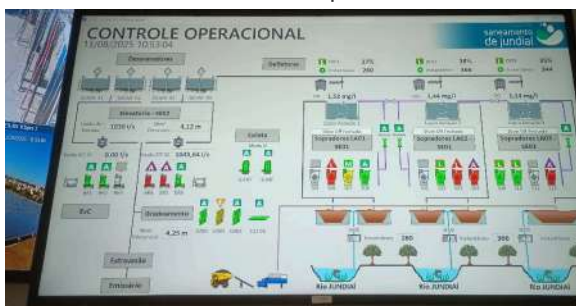


Foto 14 - Sistema de telemetria da ETE Jundiá.



Foto 15 - Galpão das centrífugas de lodo.



Foto 16 - Ponto de coleta de amostras de esgoto da rede, antes da mistura com efluente do EVC.



Foto 17 - Adensamento e centrifuga do lodo.



Foto 18 - Adensamento e centrifuga do lodo.



Foto 19 - Chegada do lodo das lagoas de decantação, previamente ao adensamento e centrifugas.



Foto 20 - Chegada do lodo das lagoas de decantação.



Foto 21 - Vista geral da lagoa 1 de decantação.



Foto 22 - Adensamento e centrifuga do lodo.



Foto 23 - Vista geral da lagoa 1 de decantação.



Foto 24 - Área de chegada e entrega do EVC (Efluente via caminhão).



Foto 25 - Desarenadores.



Foto 26 - Desarenadores.



Foto 27 - Vista geral das lagoas de decantação.



Foto 28 - Canal de distribuição do efluente pós desarenação.



Foto 29 - Canal de distribuição do efluente pós desarenação.



Foto 30 - Casa de máquinas dos sopradores (aeração)



Foto 31 - Ponto de distribuição do efluente entre as lagoas 1, 2 e 3 de aeração.



Foto 32 - Vista geral da lagoa de aeração 2.



Foto 33 - Chegada do efluente na lagoa de decantação 1.



Foto 34 - Saída da lagoa de aeração 1 e direcionamento para lagoas de decantação.



Foto 35 - Saída 1 (Lagoas 1 e 2 de decantação) do efluente tratado.



Foto 36 - Saída 1 (Lagoas 1 e 2 de decantação) do efluente tratado.



Foto 37 - Saída 1 (Lagoas 1 e 2 de decantação) do efluente tratado.



Foto 38 - Saída 2 (Lagoas 3 e 4 de decantação) do efluente tratado.



Foto 39 - Saída 2 (Lagoas 3 e 4 de decantação) do efluente tratado.



Foto 40 - Saída 2 (Lagoas 3 e 4 de decantação) do efluente tratado e macromedidor de saída.



Foto 41 - Saída 3 (lagoa 5 de decantação) do efluente tratado.



Foto 42 - Saída 3 (lagoa 5 de decantação) do efluente tratado e macromedidor de saída.



Foto 43 - Vista geral da área de compostagem da empresa Tera Ambiental, dentro da área da ETE Jundiaí.



Foto 44 - Vista geral da área de compostagem da empresa Tera Ambiental, dentro da área da ETE Jundiaí.



Foto 45 - Tanque de equalização de lodo das lagoas 4 e 5 para recalque novamente para a centrifuga de lodo.



Foto 46 - Laboratório da ETE Jundiaí.



Foto 47 - Vista interna geral do laboratório.



Foto 48 - Vista interna geral do laboratório.



Foto 49 - Certificado de Acreditação INMETRO - CRL 0174



Foto 50 - Sala de recebimento de amostras.



Foto 51 - Vista interna da sala de recebimento de amostras.



Foto 52 - Vista interna da sala de recebimento de amostras.



Foto 53 - Produtos químicos e reagentes utilizados nas análises.



Foto 54 - Produtos químicos e reagentes utilizados nas análises.



Foto 55 - Produtos químicos e reagentes utilizados nas análises.



Foto 56 - Laboratório de preparo de reagentes.



Foto 57 - Vista interna do laboratório de preparo de reagentes.



Foto 58 - Laboratório de ensaios quentes.



Foto 59 - Vista interna do laboratório de ensaios quentes.



Foto 60 - Vista interna do laboratório de ensaios quentes e técnica realizando ensaios.



Foto 61 - Vista geral do laboratório e chuveiro de emergência.



Foto 62 - Vista geral do laboratório.



Foto 63 - Monitoramento da CSJ - Dados brutos sólidos sedimentáveis.



Foto 64 - Monitoramento da CSJ - Dados brutos DQO.



Foto 65 - AVCB - validade 12/12/2025.



Foto 66 - Licença Municipal para funcionamento da ETE.

[ETE-8.14] - Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

Não Conforme

[ETE-8.14] Observações

O prestador deve avaliar escadas e guarda-corpos da ETE, sobretudo as com maior proximidade com o efluente, e seus respectivos estados de conservação, de modo a providenciar adequações visando segurança dos operadores.

Fotos de [ETE-8.14]



Foto 1 - Gaiola de proteção da escada de acesso ao tanque da estação elevatória de esgoto (pós tratamento preliminar), em estado avançado de oxidação.

[ETE-8.16] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETE-8.16] Observações

Vazamento identificado próximo aos tanques no sistema de adensamento de lodo.

Fotos de [ETE-8.16]



Foto 1 - Vazamento no piso, próximo aos tanques do polímero utilizado no tratamento do lodo.



Foto 2 - Vazamento no piso, próximo aos tanques do polímero utilizado no tratamento do lodo.



Foto 3 - Vazamento no piso, próximo aos tanques do polímero utilizado no tratamento do lodo.

—
Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 1 vez - última modificação: 28/08/2025 15:30:57)

É base de:

Auto de Notificação 140/2025 - Fiscalização Programada

Este item foi mencionado em:

Memorando 615/2025 - Relatório de fiscalização programada 155/2025 (CSJ Jundiaí)

Ofício 1.248/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 350/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

[CADRI ESTRE areia e residuos gradeamento vcto 23 12 2025.pdf](#) (29,09 KB)

2 downloads

[DBO_Ago25.rar](#) (840,92 KB)

2 downloads

[Diario Oficial Executivo I OUTORGA 22fev17.pdf](#) (48,84 KB)

1 download

[LO CSJ 36013436 vcto 25 09 27 v3.pdf](#) (1,09 MB)

1 download

[PAEL_Jul25.rar](#) (4,48 MB)

2 downloads

[Polimero NF e Certificado de Analise.pdf](#) (580,48 KB)

2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/09/2025 08:20:22 Diego Ruiz Soares  emitiu o Auto de Notificação 140/2025 a partir deste documento.

01/09/2025 08:22:46 Diego Ruiz Soares  assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 155/2025 com o certificado DIEGO RUIZ SOARES CPF 387.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001 .


Tramitação 1-
155/2025

01/09/2025 08:23
(Encaminhado)

Diego S. 



CC

Prezado  , segue para providências.

Obrigado.

—

Att,
Diego Ruiz Soares
Analista de Regulação e Fiscalização - Eng. Ambiental
E-mail: diego@arespcj.com.br
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/09/2025 08:23:23 E-mail para philippe@arespcj.com.br 

ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 25/09/2025 09:53:45 por Heliton Roberto de Souza - Assistente Administrativo

