

**Relatório de Fiscalização 163/2025**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
793.517.557.963.465.572

Arespcj

CC

Município

Capivari

· 19 3492-9230

CNPJ 44.723.674/0001-90

D2

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

21/08/2025 14:12

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
CAPIVARI**

PRESTADOR: SAAE CAPIVARI

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Capivari

Prefeito: Vitor Hugo Riccomini

Endereço: Rua XV de Novembro, 639 - Centro

Telefone: (19) 3492-9230

E-mail: prefeito@capivari.sp.gov.br

Código ARES: 04

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.755/2010, de 04/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari

Responsável legal: Guilherme Pereira Rego

Endereço: Av. Pio XII, 221 - São José, Capivari - SP

Telefone: (19) 3492-9800

E-mail: superintendente@saaecapivari.com.br**2. EQUIPE TÉCNICA****2.1 ARES-PCJ**

Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist – Analista de Fiscalização e Regulação

2.2 PRESTADOR

Liliane Doriguello - Química Responsável

Larissa Peternela Scarso - Diretora de Setor

3. FISCALIZAÇÃO

Em 31/07/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Descricao_NC	Prazo para solução
POÇO PAINEIRINHAS - CAPIVARI	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO PAINEIRINHAS - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO PAINEIRINHAS - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO PAINEIRINHAS - CAPIVARI	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
POÇO DA GRANJA - CAPIVARI	CSB-2.11	Captação de água sem outorga	Em até 180 dias
POÇO DA GRANJA - CAPIVARI	CSB-2.14	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
POÇO DA GRANJA - CAPIVARI	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
POÇO DA GRANJA - CAPIVARI	CSB-2.5	Ausência de laje de proteção	Em até 180 dias
ETE SÃO DOMINGOS - CAPIVARI	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE SÃO DOMINGOS - CAPIVARI	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE SÃO DOMINGOS - CAPIVARI	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE IFSP - CAPIVARI	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%)	Em até 180 dias

		ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	
ETE IFSP - CAPIVARI	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
EEE VILA BELA - CAPIVARI	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE SÃO JOÃO - CAPIVARI	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE SÃO JOÃO - CAPIVARI	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE SÃO JOÃO - CAPIVARI	EEE-7.5	Ausência de gradeamento grosseiro	Em até 180 dias
EEE DIC NOVO TEMPO - CAPIVARI	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE DIC NOVO TEMPO - CAPIVARI	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
EEE CARAÇA - CAPIVARI	EEE-7.12	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
EEE CARAÇA - CAPIVARI	EEE-7.3	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA):

Reservatório:

Novo Item Fiscalizado 12.654 - Reservatório Paineirinhas (Capivari)

Reservatório Paineirinhas

RES. PAINEIRINHAS - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PAINEIRINHAS - CAPIVARI](#)



Endereço: R. dos Flamboyants, 56 - Jardim Santa Rita de Cassia, Capivari - SP, 13368-524, Brasil. nº 56. . **CEP:** 13368-524 / **Cidade:** Capivari, SP

Fiscalizado	Reservatório Paineirinhas
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	Reservatório elevado metálico, com capacidade de 200 m³, que recebe água do poço Paineirinhas e atua como pulmão, localizado no bairro Paineirinhas.

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Entrada e placa de identificação.



Foto 2 - Vista do reservatório.



Foto 3 - Manômetro e torneira.



Foto 4 - Escada marinho.



Foto 5 - Base do reservatório.



Foto 6 - Tubulação de chegada da água bruta e tubulação de saída da água tratada.



Foto 7 - Sistema de tratamento.



Foto 8 - Lateral do reservatório.



Foto 9 - Extravisor.



Foto 10 - Sistema de tratamento e tubulações.

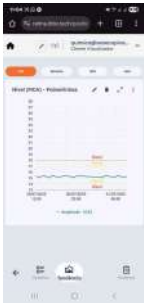


Foto 11 - Medição do nível em CCO.

Captações Subterrâneas:


Novo Item Fiscalizado 12.653 - Poço Paineirinhas (Capivari)

Poço Paineirinhas

POÇO PAINEIRINHAS – CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PAINEIRINHAS – CAPIVARI](#)

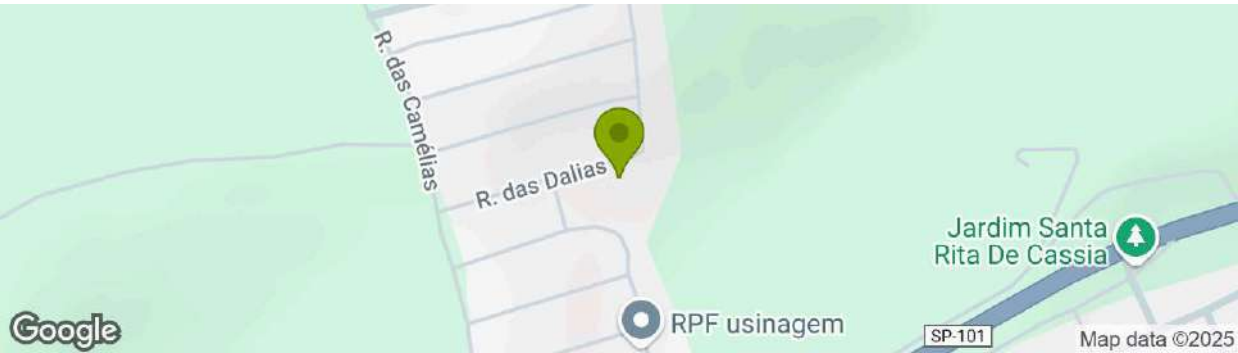

Endereço: R. das Dalias, 55 - Elias Fausto, Capivari - SP, 13368-518, Brasil. nº 55. . **CEP:** 13368-518 / **Cidade:** Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9885284, long=-47.3977616, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço Paineirinhas
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	Captação subterrânea no bairro Paineirinhas, responsável pelo abastecimento do reservatório metálico elevado de mesmo nome.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Entrada da captação subterrânea.



Foto 2 - Cavealete do poço.



Foto 3 - Vista geral do cavealete.



Foto 4 - Medidor de vazão.



Foto 5 - Sistema de telemetria do medidor de vazão.



Foto 6 - Tubo de medição de nível.



Foto 7 - Torneira de água bruta.



Foto 8 - Portão de entrada.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.4] Observações

Posteriormente à fiscalização, o SAAE realizou a instalação da placa de identificação.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB2.5] Observações

A laje de proteção do poço encontra-se deteriorada, sendo necessária sua recuperação.

Fotos de CSB2.5



Foto 1 - Laje de proteção do poço deteriorada.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB2.15] Observações

O tratamento, com pastilhas de cloro e flúor, é realizado diretamente no Reservatório Paineirinhas. O laudo referente a essas pastilhas encontra-se anexo ao presente Relatório de Fiscalização.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque**Não Conforme****[CSB2.2] Observações**

O SAAE não apresentou a relação de bombas reservas em estoque.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga**Não Conforme****[CSB2.11] Observações**

O prestador não apresentou a Outorga desta captação.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água**Não Conforme****[CSB2.14] Observações**

O prestador não apresentou o automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água referente a esta captação.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio**Conforme****[CSB2.3] Observações**

O local encontra-se sem operador presente. O SAAE dispõe de caminhão de apoio equipado com extintor.

Fotos de CSB2.3**Foto 1** - Caminhão de apoio.**Foto 2** - Extintor do caminhão de apoio.



Foto 3 - Validade do extintor de incêndio que fica em caminhão de apoio.

Novo Item Fiscalizado 12.665 - Poço da Granja (Capivari)

Poço da Granja

POÇO DA GRANJA – CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO DA GRANJA – CAPIVARI](#)



Endereço: Av. Josefina Giovani Rossh, 323 - Capivari, SP, 13360-000, Brasil. nº 323. . CEP: 13360-000 / Bairro: Capivari / Cidade: Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9783848, long=-47.4844835, accuracy=13.653

Fiscalizado	Poço da Granja
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	Captação subterrânea, localizada nas proximidades de uma granja, responsável pelo abastecimento do Reservatório do Jardim do Bosque.

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Entrada.



Foto 2 - Cavalete do poço.



Foto 3 - Tubo de medição de nível.



Foto 4 - Medidor de vazão com telemetria.



Foto 5 - Medidor de vazão.



Foto 6 - Torneira para coleta de água bruta.



Foto 7 - Vista geral do cavalete.

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Conforme

[CSB2.4] Observações

Posteriormente à
fiscalização, o SAAE
realizou a instalação da
placa de identificação.

Fotos de CSB2.4



Foto 1 - Placa de identificação.

[CSB2.5] Ausência de laje de proteção

Não Conforme

[CSB2.5] Observações

O poço encontra-se sem laje de proteção e com o tubo camisa aberto, apresentando abertura suscetível à entrada de contaminantes. Deve-se executar a laje de proteção e realizar o fechamento adequado do vão do tubo camisa.

Fotos de CSB2.5



Foto 1 - Poço sem laje de proteção e com tubo camisa apresentando abertura.

[CSB2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

Conforme

[CSB2.15] Observações

O tratamento, com pastilhas de cloro e flúor, é realizado diretamente no Reservatório do Jardim do Bosque. O laudo referente a essas pastilhas encontra-se anexo ao presente Relatório de Fiscalização.

[CSB2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

Não Conforme

[CSB2.2] Observações

O SAAE não apresentou a relação de bombas reservas em estoque.

[CSB2.11] Captação de água sem outorga

Não Conforme

[CSB2.11] Observações

O prestador não apresentou a Outorga desta captação.

[CSB2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

Não Conforme

[CSB2.14] Observações

O prestador não apresentou o automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água referente a esta captação.

[CSB2.3] Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[CSB2.3] Observações

O local encontra-se sem operador presente. O SAAE dispõe de caminhão de apoio equipado com extintor.

Fotos de CSB2.3



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor do caminhão de apoio.



Foto 3 - Validade do extintor do caminhão de apoio.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES):

Estações Elevatórias de Esgoto:

Novo Item Fiscalizado 12.674 - EEE Caraça (Capivari)

EEE Caraça

EEE CARAÇA – CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE CARAÇA – CAPIVARI](#)



Endereço: R. Antônio Boccardo Sobrinho, 220, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 220. . CEP: 13360-000 / Cidade: Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9715756, long=-47.4858571, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Caraça
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	Antiga Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do loteamento Vila Caraça, atualmente desativada e convertida em Estação Elevatória de Esgoto (EEE).

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista da entrada.



Foto 2 - Poços.

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=450ACA67D4F9A113C822CD37&itd=3&origem=listagem&highlight=163%2F2025

13/36



Foto 3 - Caixa de Válvulas



Foto 4 - Gradeamento.



Foto 5 - Poço de sucção com apenas uma bomba instalada.



Foto 6 - Poço pulmão.



Foto 7 - Poços da elevatória.



Foto 8 - Poço de passagem.



Foto 9 - Painel de controle.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[EEE-7.6] Observações

Posteriormente à fiscalização, o SAAE realizou a instalação da placa de identificação.

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

A elevatória não possui conjunto motobomba reserva, sendo necessária sua instalação.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEE-7.4] Observações

O local encontra-se sem operador presente. O SAAE dispõe de caminhão de apoio equipado com extintor.

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor do caminhão de apoio.



Foto 3 - Validade do extintor do caminhão de apoio.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

Nenhum dos poços possui tampa instalada, sendo necessária a realização da instalação.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Poços sem tampa.

Novo Item Fiscalizado 12.675 - EEE São João (Capivari)

EEE São João

EEE SÃO JOÃO – CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE SÃO JOÃO – CAPIVARI](#)



Endereço: R. Miguel José Pavan, 381 - Ribeirão, Capivari - SP, 13365-712, Brasil. nº 381. .
CEP: 13365-712 / Cidade: Capivari, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9774739, long=-47.476402, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE São João
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	Estação elevatória de esgoto (EEE) composta por um poço retangular de concreto enterrado e uma chaminé onde está instalado o conjunto

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)**Fotos de [EEE-7.0]****Foto 1** - Vista da entrada.**Foto 2** - Chaminé.**Foto 3** - Chaminé do poço, com a ancoragem do conjunto motobomba.**Foto 4** - Poço com um único conjunto motobomba instalado.**Foto 5** - Quadro de energia e comando.**Foto 6** - Vista do local.**Foto 7** - Placa de identificação.**[EEE-7.5] - Ausência de gradeamento grosseiro****Não Conforme**

[EEE-7.5] Observações

A EEE não possui gradeamento nem cesto. É necessária a instalação de dispositivo para retenção de sólidos.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva**Não Conforme****[EEE-7.3] Observações**

A elevatória não possui conjunto motobomba reserva, sendo necessária sua instalação.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio**Conforme****[EEE-7.4] Observações**

O local encontra-se sem operador presente. O SAAE dispõe de caminhão de apoio equipado com extintor.

Fotos de [EEE-7.4]**Foto 1** - Caminhão de apoio.**Foto 2** - Extintor de incêndio do caminhão de apoio.**Foto 3** - Validade do extintor do caminhão de apoio.**[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****Não Conforme****[EEE-7.12] Observações**

A EEE apresenta meio precário de escoramento para conjunto motobomba e chave boa. É

necessário providenciar a instalação de suporte seguro para ancoragem.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Ancoragem precária do conjunto motobomba e da chave boia.


Novo Item Fiscalizado 12.667 - EEE Recanto das Flores (Capivari)

EEE Recanto das Flores

EEE RECANTO DAS FLORES – CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE RECANTO DAS FLORES – CAPIVARI](#)

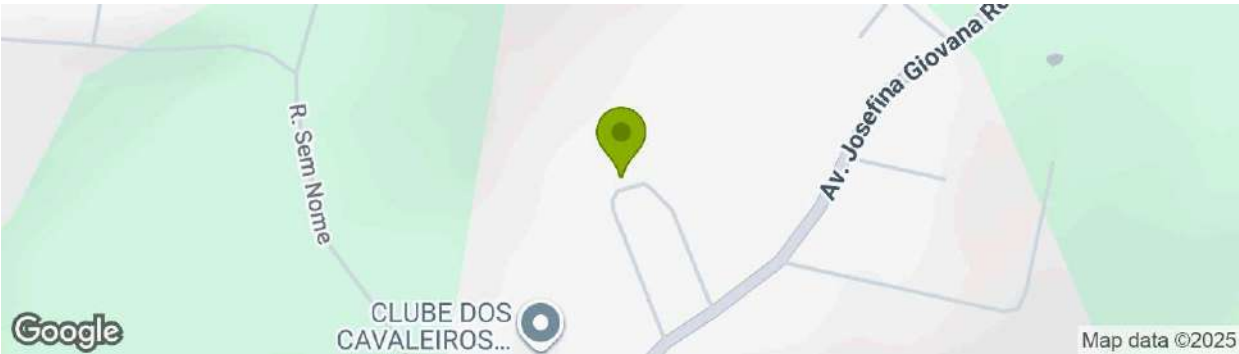

Endereço: Av. Josefina Giovani Rossh, 237 - Capivari, SP, 13360-000, Brasil. nº 237. . **CEP:** 13360-000 / **Bairro:** Capivari / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9740722, long=-47.4877457, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Recanto das Flores
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	Estação elevatória de esgoto (EEE) inaugurada em 2024, instalada no loteamento Recanto das Flores.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)**Fotos de [EEE-7.0]****Foto 1** - Gradeamentos.**Foto 2** - Vista do local.**Foto 3** - Vista do cercamento e do abrigo do painel.**Foto 4** - Portão de entrada da EEE.**Foto 5** - Calha Parshall.**Foto 6** - Caixa de válvulas.**Foto 7** - Painel de controle.**Foto 8** - Poço de sucção.**Foto 9** - Poço de sucção com cesto.



Foto 10 - Placa de identificação.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEE-7.4] Observações

O local encontra-se sem operador presente. O SAAE dispõe de caminhão de apoio equipado com extintor.

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor do caminhão de apoio.



Foto 3 - Validade do extintor de incêndio do caminhão de apoio.

Novo Item Fiscalizado 12.666 - EEE Vila Bela (Capivari)

EEE Vila Bela

EEE VILA BELA – CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)
Sistema: [EEE VILA BELA – CAPIVARI](#)



Endereço: R. Josepha Garcia Rodrigues de Jesus, 78 - Chacara Santa Helena, Capivari - SP, 13365-204, Brasil. nº 25. . **CEP:** 13365-204 / **Bairro:** Chacara Santa Helena / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9803072, long=-47.4884381, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE Vila Bela
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	Estação elevatória de esgoto (EEE) que recalca o efluente para a ETE Castelani.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista da entrada da EEE.



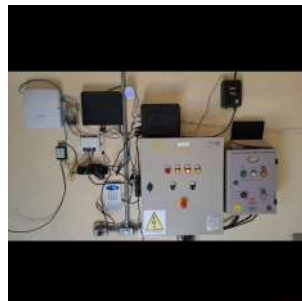
Foto 2 - Cercamento e abrigo dos painéis.



Foto 3 - Poço de sucção e caixa de válvulas.



Foto 4 - Poço de chegada do efluente.

**Foto 5** - Gradeamento grosseiro.**Foto 6** - Gradeamento mais fino.**Foto 7** - Poço com apenas um conjunto motobomba instalado.**Foto 8** - Painéis.**[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área****Conforme****[EEE-7.6] Observações**

Posteriormente à fiscalização, o SAAE realizou a instalação da placa de identificação.

Fotos de [EEE-7.6]**Foto 1** - Placa de identificação.**[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva****Não Conforme****[EEE-7.3] Observações**

A elevatória não possui conjunto motobomba reserva, sendo necessária sua instalação.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio**Conforme****[EEE-7.4] Observações**

O local encontra-se sem operador presente. O SAAE

dispõe de caminhão de apoio equipado com extintor.

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor do caminhão de apoio.



Foto 3 - Validade do extintor do caminhão de apoio.

Novo Item Fiscalizado 12.655 - EEE DIC Novo Tempo (Capivari)

EEE DIC Novo Tempo

EEE DIC NOVO TEMPO – CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEE DIC NOVO TEMPO – CAPIVARI](#)



Endereço: R. Dr. Humberto Annicchino, 195, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. nº 195. . **CEP:** 13360-000 / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.9914863, long=-47.4759794, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEE DIC Novo Tempo
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	Estação elevatória de esgoto (EEE) localizada em região predominantemente industrial, responsável pelo recalque do efluente para a ETE Castelani.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Vista do cercamento da EEE e do abrigo dos painéis.



Foto 2 - Poço de entrada do efluente com grelha para retenção de sólidos. Ao fundo o poço de sucção.



Foto 3 - Poço de sucção com um único conjunto motobomba instalado.



Foto 4 - Entrada do efluente.



Foto 5 - Tubulações de sucção fora de uso.



Foto 6 - PAINEL DE CONTROLE.



Foto 7 - Tubulações de recalque.



Foto 8 - Conjuntos motobombas inoperantes.



Foto 9 - Detalhe do painel de controle.

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Conforme

[EEE-7.6] Observações

Posteriormente à fiscalização, o SAAE realizou a instalação da placa de identificação.

Fotos de [EEE-7.6]



Foto 1 - Placa de identificação.

[EEE-7.3] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

Não Conforme

[EEE-7.3] Observações

A elevatória não possui conjunto motobomba reserva, sendo necessária sua instalação.

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[EEE-7.4] Observações

O local encontra-se sem operador presente. O SAAE dispõe de caminhão de apoio equipado com extintor.

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor do caminhão de apoio.



Foto 3 - Validade do extintor do caminhão de apoio.

[EEE-7.12] - Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[EEE-7.12] Observações

A caixa de chegada de esgoto está sem tampa, sendo necessária sua instalação.

Fotos de [EEE-7.12]



Foto 1 - Caixa de chegada de esgoto sem fechamento.

Estações de Tratamento de Esgoto:

Novo Item Fiscalizado 12.778 - ETE IFSP (Capivari)

ETE IFSP

ETE IFSP - CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)
Sistema: [ETE IFSP - CAPIVARI](#)



Endereço: R. Valdemar Stênico, 355 - Ribeirão, Capivari - SP, 13365-700, Brasil. nº 351. . **CEP:** 13365-700 / **Bairro:** Ribeirão / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-22.976591, long=-47.4751178, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE IFSP
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com sistema de filtro biológico, instalada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, destinada ao tratamento dos efluentes gerados pela própria instituição

Constatações (Fiscalização na ETE)

Fotos de [ETE-8.0]



Foto 1 - Entrada da ETE.



Foto 2 - Entrada do efluente.



Foto 3 - Calha parshall.



Foto 4 - Primeiro filtro.



Foto 5 - Caixas de passagem.



Foto 6 - Segundo filtro



Foto 7 - Detalhe do filtro.



Foto 8 - Elevatória de efluente tratado.



Foto 9 - Painel de controle da bomba da elevatória.

[ETE-8.10] - Ausência de identificação da área

Conforme

[ETE-8.10] Observações

Posteriormente à
fiscalização, o SAAE
realizou a instalação da
placa de identificação

Fotos de [ETE-8.10]



Foto 1 - Placa de identificação.

[ETE-8.5] - Ausência de conjunto moto-bomba reserva

N/A

[ETE-8.5] Observações

O sistema conta apenas com estação elevatória de esgoto tratado, sendo que o efluente bruto chega por gravidade.

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETE-8.27] Observações

O SAAE informou que o sistema não gerou lodo para ser retirado.

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE-8.20] Observações

O automonitoramento está anexo ao presente Relatório de Fiscalização.

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE-8.13] Observações

O prestador não apresentou o laudo completo de DBO entrada e saída do último trimestre, assinado por responsável técnico habilitado.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE-8.25] Observações

O prestador não apresentou a licença de operação (LO) da ETE.

[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[ETE-8.9] Observações

O local encontra-se sem operador presente. O SAAE dispõe de caminhão de apoio equipado com extintor.

Fotos de [ETE-8.9]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor do caminhão de apoio.



Foto 3 - Validade do extintor do caminhão de apoio.


Novo Item Fiscalizado 12.779 - ETE São Domingos (Capivari)

ETE São Domingos

ETE SÃO DOMINGOS – CAPIVARI

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE SÃO DOMINGOS – CAPIVARI](#)

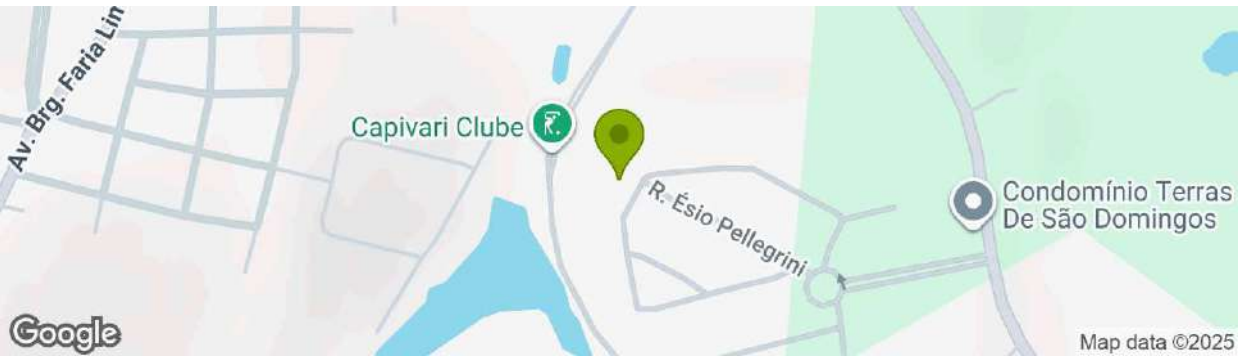

Endereço: R. Antonio Frederico Ozanan, 168 - Lot. Chacara Bela Vista, Capivari - SP, 13367-250, Brasil. nº 168. . **CEP:** 13367-250 / **Bairro:** Loteamento Chacara Bela Vista / **Cidade:** Capivari, SP

Dados técnicos de localização: lat=-23.012053, long=-47.5010853, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETE São Domingos
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025

Observações Gerais

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), composta por reator UASB seguido de filtro anaeróbio submerso (FAS), construída recentemente para o atendimento do condomínio São Domingos.

Constatações (Fiscalização na ETE)**Fotos de [ETE-8.0]****Foto 1** - Placa de identificação.**Foto 2** - Entrada da ETE.**Foto 3** - Entrada do efluente.**Foto 4** - Gradeamento.**Foto 5** - Detalhe do gradeamento.**Foto 6** - Canal para retirada de areia.**Foto 7** - Poço de sucção.**Foto 8** - Sistema de tratamento.



Foto 9 - Escada tipo marinheiro.



Foto 10 - Reator UASB.



Foto 11 - Filtro anaeróbio submerso (FAS)



Foto 12 - Painéis de controle.



Foto 13 - Sopradores.



Foto 14 - Bomba para retirada de lodo.



Foto 15 - Gerador.



Foto 16 - Calha parshall e saída do efluente tratado.

[ETE-8.27] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

N/A

[ETE-8.27] Observações

A ETE ainda não gerou lodo o suficiente para retirada.

[ETE-8.20] - Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

Conforme

[ETE-8.20] Observações

O automonitoramento está anexo ao presente Relatório de Fiscalização.

[ETE-8.13] - DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual

Não Conforme

[ETE-8.13] Observações

O prestador não apresentou o laudo completo de DBO entrada e saída do último trimestre, assinado por responsável técnico habilitado.

[ETE-8.25] - Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

Não Conforme

[ETE-8.25] Observações

O prestador não apresentou a licença de operação (LO) da ETE.

[ETE-8.26] - Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

Não Conforme

[ETE-8.26] Observações

O prestador não apresentou a outorga de lançamento de efluente.

[ETE-8.9] - Ausência de extintor de incêndio

Conforme

[ETE-8.9] Observações

O local encontra-se sem operador presente. O SAAE dispõe de caminhão de apoio equipado com extintor.

Fotos de [ETE-8.9]



Foto 1 - Caminhão de apoio.



Foto 2 - Extintor do caminhão de apoio.



Foto 3 - Validade do extintor do caminhão de apoio.

Nikolas Andrey de Oliveira Sigris
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 3 vezes - última modificação: 22/08/2025 08:36:17)

É base de:

[Auto de Notificação 121/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:


[Memorando 584/2025 - Relatório de Fiscalização - SAAE Capivari](#)

[Ofício 1.189/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 328/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

AUTOMONITORAMENTO_E
T...

AUTOMONITORAMENTO_E
T...

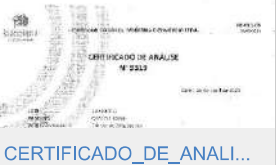

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

21/08/2025 15:12:50 Nikolas Andrey de Oliveira Sigris D2 emitiu o [Auto de Notificação 121/2025](#) a partir deste documento.

22/08/2025 08:37:04 Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 163/2025** com o certificado **NIKOLAS ANDREY DE OLIVEIRA SIGRIST** CPF 375.XXX.XXX-95 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 163/2025

22/08/2025 08:38
(Encaminhado)

Nikolas S. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.
CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO

Para providências, por gentileza.
Grato.

—
Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

22/08/2025 08:38:28 E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue, lido (2)

25/08/2025 11:33:07 Philippe Ibrahim Ahmed DTO finalizou para edição.