



Relatório de Fiscalização 169/2025



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 188.917.562.399.930.908

[Arespcj](#)

CC

26/08/2025 17:26

Município

[Daev - Valinhos](#)

· 192122-4444

2 setores envolvidos

D2 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

PRESTADOR: DAEV SA

Verificação de Não Conformidades

Americana, agosto de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Valinhos

Prefeito: Franklin Duarte de Lima

Endereço: R. Antônio Carlos, 301 - Centro

Telefone: (19) 3849-8000

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 4.671, de 29/04/2011

1.2 PRESTADOR

Nome: DAEV S.A.

Responsável legal: Luiz Mayr Neto

Endereço: Rua Orozimbo Maia, 1054, Vila Sônia / Rua Antônio Carlos, 301, Centro

Telefone: (19) 2122-4363 / (19) 9-9796-6331

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Paulo Marcos Faria Maciel – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Fábio Alexandre Massa - Coordenador de Operação

3. FISCALIZAÇÃO

Em 31/07/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não conforme	Item não conforme	Prazos
EEE Parque Portugal (anexo 3.1.)	EEE-7.6	Ausência de identificação da área	180 dias
EEE Parque Portugal (anexo 3.1.)	EEE-7.4	Ausência de extintor de incêndio	imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

1. Estação de Tratamento de Água

1.1.

Novo Item Fiscalizado 12.669 - ETA 01 - VALINHOS (Valinhos)

ETA 01 - VALINHOS

ETA 01 - VALINHOS

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA 01 - VALINHOS](#)



Endereço: R. Vital Brasil, 103-155 - Vila Embare, Valinhos - SP, 13271-190, Brasil. nº 103-155. . **CEP:** 13271-190 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9693531, long=-47.0021511, accuracy=13.653

Fiscalizado	eta 1 #155323499
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Leitura dos macromedidores de entrada - total e captação moinho

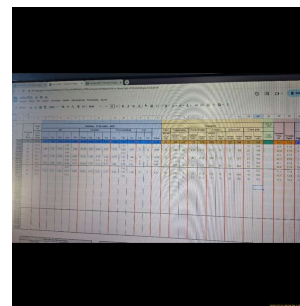


Foto 2 - Planilha de controle operacional



Foto 3 - Bancada do laboratório - análises básicas (pH, turbidez)

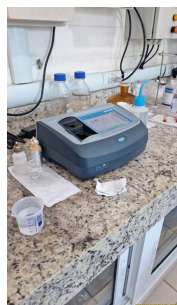


Foto 4 - Bancada do laboratório - Espectrofotômetro



Foto 5 - Medida de pH antes e após dosagem de cal



Foto 6 - Dosagem de PAC férrico - tanque de preparo

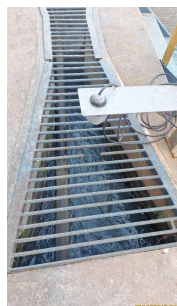


Foto 8 - Macromedidor de entrada



Foto 10 - Floculadores



Foto 7 - Dosagem de cal e carvão- pré coagulação



Foto 9 - Dosagem de pac

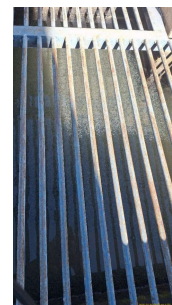


Foto 11 - Canal de água floculada



Foto 12 - Decantador

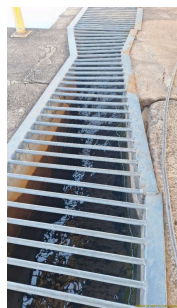


Foto 14 - Canal água decantada



Foto 16 - Filtro em final de operação de lavagem

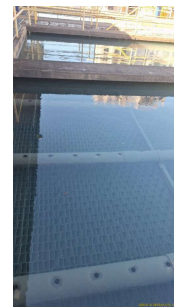


Foto 13 - Decantadores 3, 4 e 5



Foto 15 - Filtros



Foto 17 - Controle de pré-cloração (pré-oxidação) e cloração final



Foto 18 - Extintor de incêndio

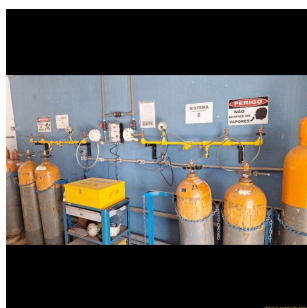


Foto 20 - Cilindros de cloro gás



Foto 22 - Máscara e equipamentos de segurança

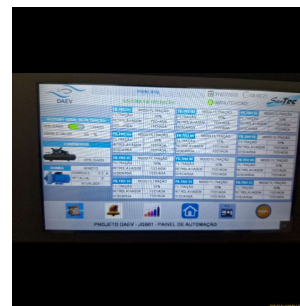


Foto 19 - Controle da taxa de filtração



Foto 21 - Kit para estancamento de gás

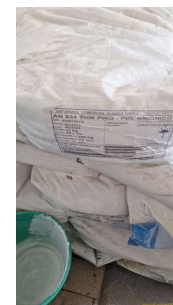


Foto 23 - Polímero de lodo



Foto 24 - Carvão ativado em pó



Foto 25 - Cal armazenada



Foto 26 - Armazenamento de PAC



Foto 27 - Lodo em desidratação em Geobag



Foto 28 - Lodo desidratado -



Foto 29 - Mistura de polímero do desaguamento do lodo



Foto 30 - Chuveiro de emergência



Foto 31 - EPI para colaboradores

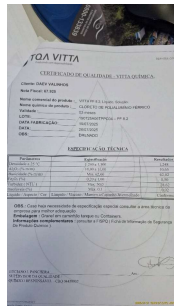


Foto 32 - Certificado de análises - PAC férrico



Foto 33 - Certificado de análise carvão ativado



Foto 34 - Leitura de Macromedidor de saída

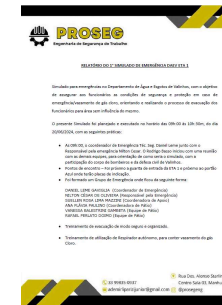


Foto 35 - Relatório de Simulado de Emergência - ETA I (treinamento, por utilizar cloro gás)



Ministarstvo prosvete
Republike Srbije

Ministarstvo prosvete
Republike Srbije



Ime i prezime kandidata: _____

Broj mesta za ispisivanje: _____

Broj mesta za ispisivanje: _____

Ime i prezime kandidata: _____

Pravila

W/PROBES/01001/TEST: SRB/ALBA: SRBA/01/2020

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Pravila za ispisivanje: 20. decembar 2020.

Foto 36 - Monitoramento de qualidade da água - ETA 1

[illegible]

Foto 37 - Licença de Operação - ETA I - Valinhos

2. Captação Subterrânea

2.1.


Novo Item Fiscalizado 12.670 - POÇO ROLLIN TELLES (Valinhos)

POÇO ROLLIN TELLES

POÇO ROLLIN TELLES

Checklist: Fiscalização na Captação Subterrânea

Sistema: POÇO ROLLIN TELLES

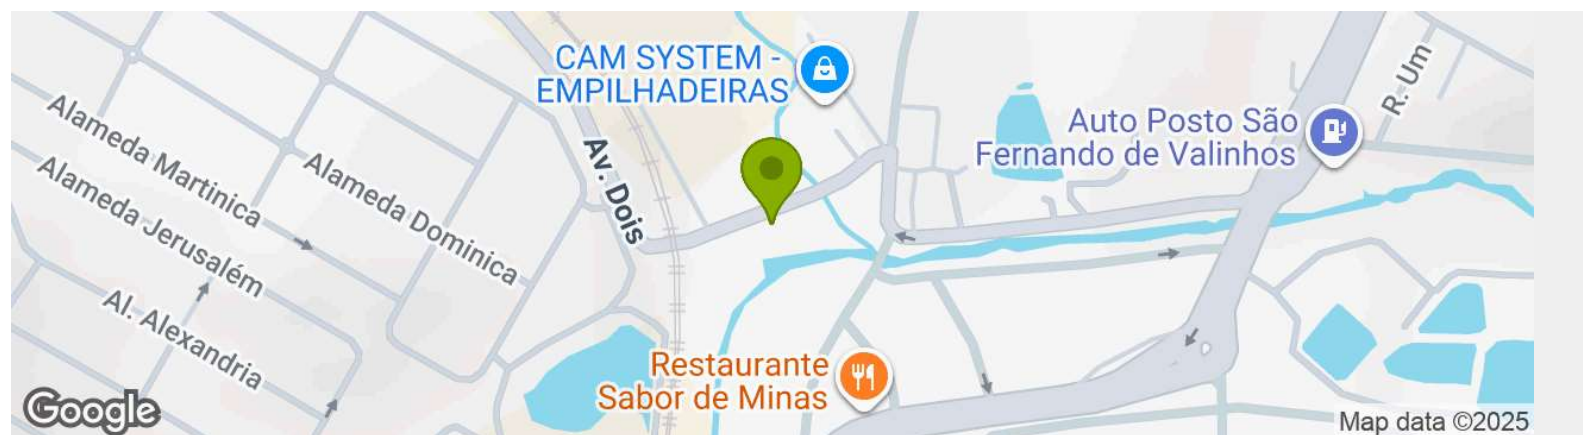

Endereço: Estr. Justo Luís Pereira da Silva, 480 - Vila Capuava, Valinhos - SP, 13273-158, Brasil. nº 480. . **CEP:** 13273-158 /
Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9446569, long=-46.9840714, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço Rollin Telles #155323523
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Identificação - Poço Rollin Telles

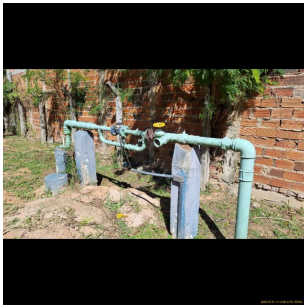


Foto 2 - Cavalete - Poço Rollin Telles



Foto 3 - Macromedidor - Poço Rollin Telles



Foto 4 - Tubo medidor de nível - Poço Rollin Telles

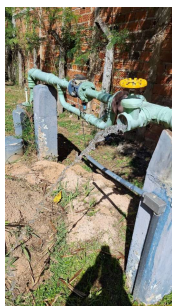


Foto 5 - Registro - tomada de água para coleta - Poço Rollin Telles



Foto 6 - Abrigo com painel de acionamento e extintor de incêndio



Foto 7 - Extintor de incêndio - Poço Rollin Telles

Relatório de Ensaio 110932025.0 A
Projeto Comercial - PC08/2024.1

Identificação		Local	
Nome	Endereço	Logradouro	Cidade
Nome	Endereço	Logradouro	Cidade
Identificação Analítica			
Índice	Resultado	Unidade	Observações
Temperatura ambiente	23,5°C	°C	
Umidade	75%	%	
pH	7,0		
Identificação Física			
Índice	Resultado	Unidade	Observações
Cor	1,0	NTU	
Odor	0,0	OU	
Paladar	0,0	PU	
Transparência	1,0	NTU	
Temperatura	23,5°C	°C	
Conductividade	150,0	µS/cm	
Resistividade	6,7	Ω/cm	
Alcalinidade	1,0	mg/L	
Acidez	0,0	mg/L	
Correlação	1,0	NTU	
Observações			

Foto 8 - Monitoramento da qualidade da água

[CSB2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

[CSB2.8] Observações

Embora tenha ponto onde seja possível coletar água, não há torneira, com maior controle. Recomenda-se a instalação de torneira no local.

2.2.


Novo Item Fiscalizado 12.671 - POÇO PESSAGNO (Valinhos)

POÇO PESSAGNO

POÇO PESSAGNO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PESSAGNO](#)

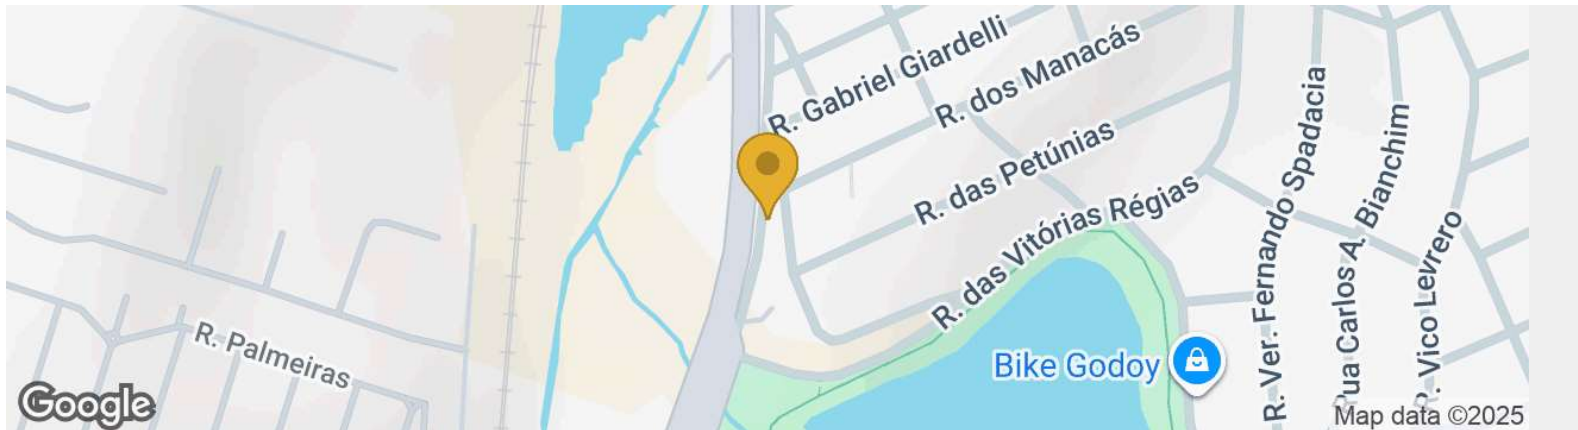

Endereço: Rod. Flávio de Carvalho, 2618 - Jardim Sao Paulo, Valinhos - SP, 13273-000, Brasil. nº 2618. . **CEP:** 13273-000 /
Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9544625, long=-46.9858611, accuracy=13.653

Fiscalizado

pessagno #155323535

Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral e identificação - Poço Pessagno

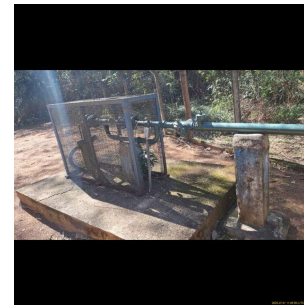


Foto 2 - Laje de proteção e local de instalação - Poço Pessagno

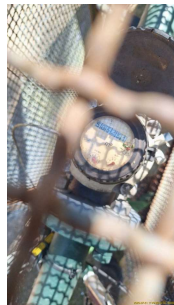


Foto 3 - Macromedidor - Poço Pessagno



Foto 4 - Medidor de pressão - Poço Pessagno



Foto 5 - Tubo medidor de nível - Poço Pessagno



Foto 6 - Ponto de coleta de água - Poço Pessagno



Foto 7 - Laje de proteção - Poço Pessagno



Foto 8 - Painel de comando - Poço Pessagno

[illegible]

Foto 9 - Monitoramento da qualidade da água - Poço Pessagno

2.3.


Novo Item Fiscalizado 12.672 - POÇO SANTA THEREZA (Valinhos)

POÇO SANTA THEREZA

POÇO SANTA THEREZA

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO SANTA THEREZA](#)

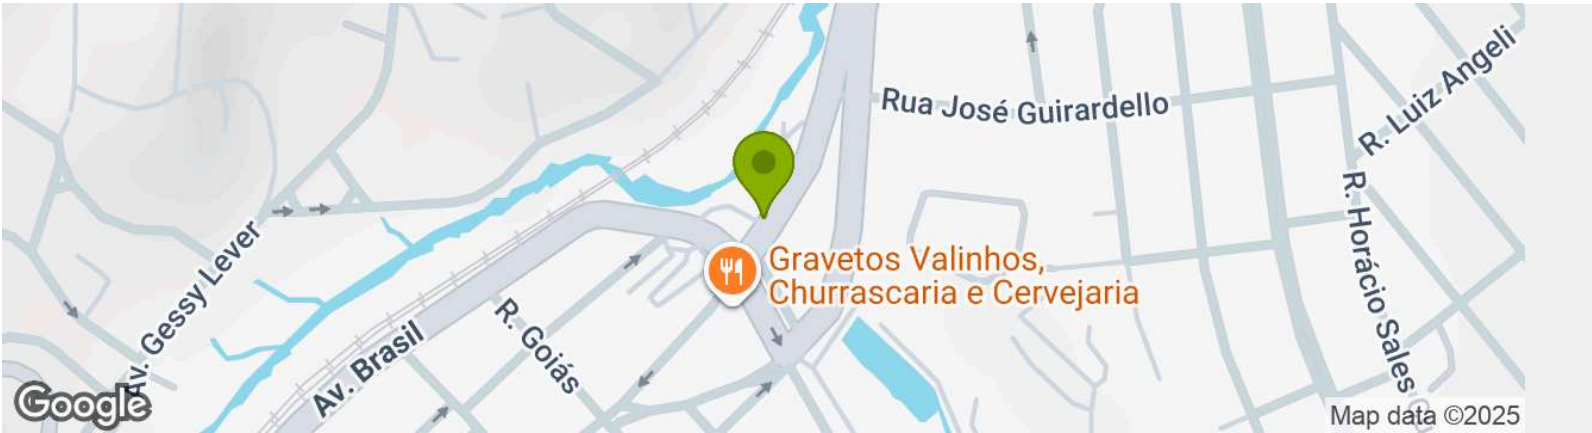

Endereço: R. Arthur Fernandes, 13 - Jardim Sao Felipe, Valinhos - SP, 13274-040, Brasil. nº 13. . CEP: 13274-040 / Cidade: Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9616309, long=-46.9881014, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço santa Thereza #155323553
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Visão geral e identificação de área - Poço Santa Thereza



Foto 2 - Laje de proteção - Poço Santa Thereza



Foto 3 - Macromedidor - Poço Santa Thereza



Foto 4 - Tomada para coleta - Poço Santa Thereza



Foto 5 - Tubo de medição de nível - Poço Santa Thereza



Foto 6 - Painel de comando - Poço Santa Thereza



Foto 7 - Manômetro - Poço Santa Thereza



Foto 8 - Ponto de tomada de água - Poço Santa Thereza

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA

POÇO COLINA DOS PINHEIROS

PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Índice	Valor	Unidade	Observações
Temperatura da água	22,5	°C	
pH	7,2		
Condutividade elétrica	150	µS/cm	
Alumínio	0,05	mg/L	
Cálcio	100	mg/L	
Magnésio	50	mg/L	
Sódio + Potássio	10	mg/L	
Cloro	10	mg/L	
Nitrogênio amoniacal	0,1	mg/L	
Nitrogênio total	0,2	mg/L	
Fósforo total	0,05	mg/L	
Metais pesados			
Cromo	0,01	mg/L	
Cobalto	0,01	mg/L	
Cádmio	0,01	mg/L	
Cálcio	100	mg/L	
Magnésio	50	mg/L	
Sódio + Potássio	10	mg/L	
Cloro	10	mg/L	
Nitrogênio amoniacal	0,1	mg/L	
Nitrogênio total	0,2	mg/L	
Fósforo total	0,05	mg/L	

Foto 9 - Monitoramento - Poço Santa Thereza

2.4.


Novo Item Fiscalizado 12.673 - POÇO COLINA DOS PINHEIROS (Valinhos)

POÇO COLINA DOS PINHEIROS

POÇO COLINA DOS PINHEIROS

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO COLINA DOS PINHEIROS](#)

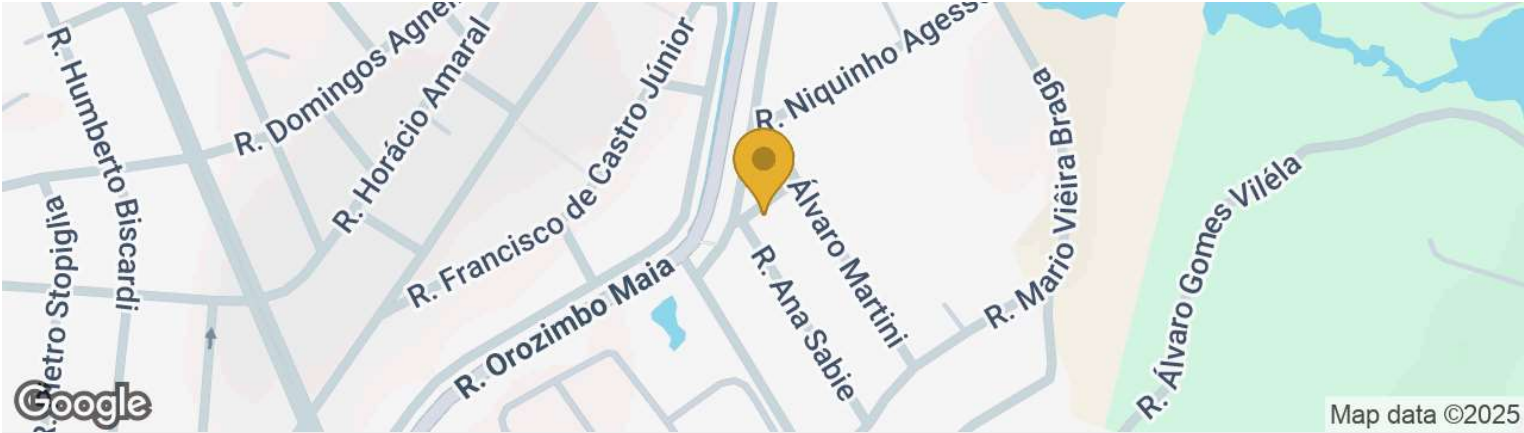

Endereço: R. Maria Dorigon Angeli, 6 - Colina dos Pinheiros, Valinhos - SP, 13274-501, Brasil. nº 6. . **CEP:** 13274-501 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9644493, long=-46.9773832, accuracy=13.653

Fiscalizado	poço colina dos pinheiros #155323574
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB2.0] Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de CSB2.0

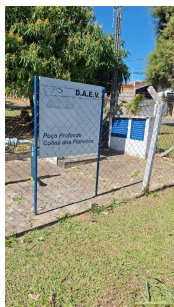


Foto 1 - Identificação - Poço Colina dos Pinheiros



Foto 2 - Tubo medidor de nível e laje de proteção



Foto 3 - Macromedidor



Foto 4 - Painele de acionamento do conjunto motobomba



Foto 5 - Ponto de tomada de água

Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água

Estação Elevatória de Esgoto - Poço Colina dos Pinheiros

Resumo dos Resultados

Parâmetro	Unidade	Valor	Limite Máximo Admissível (LMA)	Observações
pH	-	7,2	6,5 - 8,5	OK
Temperatura	°C	22,5	10 - 30	OK
Condutividade	µS/cm	150	500	OK
Turbidez	NTU	0,5	5	OK
Cloro Residual	mg/L	0,2	0,2 - 0,5	OK
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	mg/L	15	50	OK
Demanda Biológica de Oxigênio (DBO)	mg/L	5	20	OK
Nitrogênio Amônio	mg/L	0,5	1,0	OK
Nitrogênio Total	mg/L	1,0	2,0	OK
Fósforo Total	mg/L	0,1	0,2	OK

Foto 6 - Monitoramento da qualidade da água - Poço Colina dos Pinheiros


Novo Item Fiscalizado 12.647 - EEE Parque Portugal (Valinhos)

EEE Parque Portugal

EE PARQUE PORTUGAL

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EE PARQUE PORTUGAL](#)

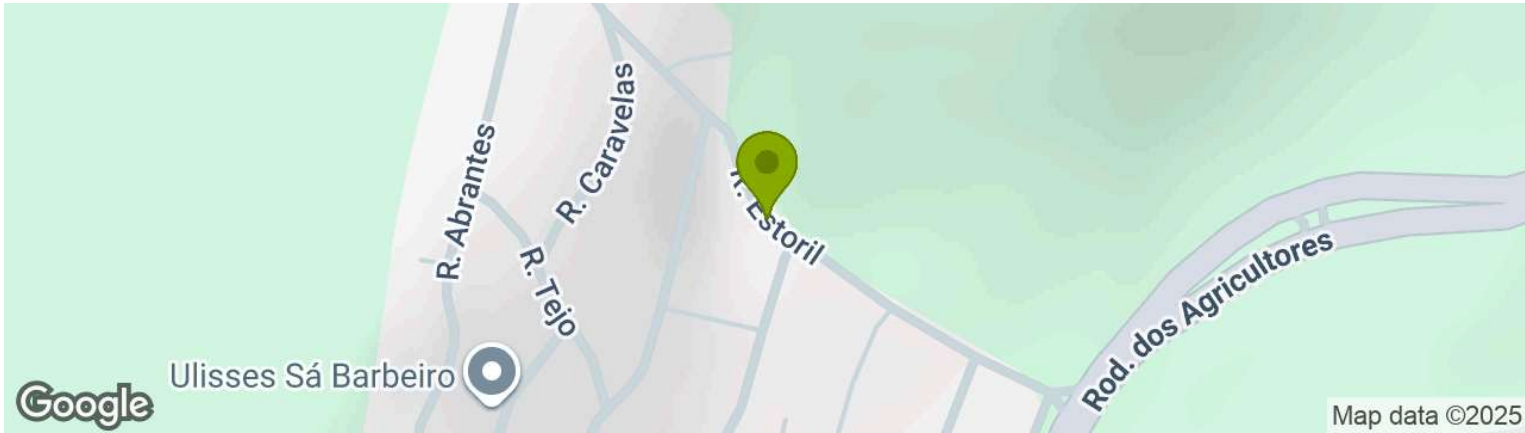

Endereço: R. Estoril - Jardim Portugal, Valinhos - SP, 13273-260, Brasil. . **CEP:** 13273-260 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.922094, long=-46.9671776, accuracy=13.653

Fiscalizado	1 pq portugal #155270416
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

[EEE-7.0] Observações

EEE Recém instalada após
duplicação da rodovia.
Elevatória do tipo Poço Seco

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Estação elevatória de esgoto Parque Portugal - visão geral



Foto 2 - Acesso para manutenção dos conjuntos motobomba

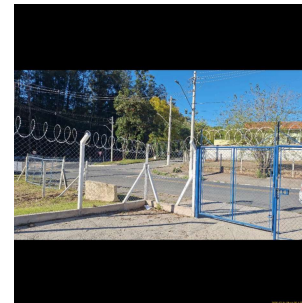


Foto 3 - Cercamento - Alambrado com tela e serpentina



Foto 4 - Gerador da EEE



Foto 5 - Painel de comando elétrico



Foto 6 - Sanitário



Foto 7 - Trave com guindaste para acesso os conjuntos motobomba

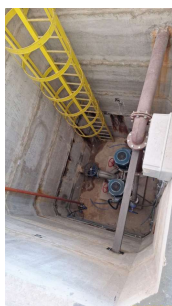


Foto 8 - Escada com guarda-corpos para acesso aos conjuntos motobomba

[EEE-7.6] - Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEE-7.6] Observações

Ainda não foi providenciada a identificação ao local.

Fotos de [EEE-7.6]

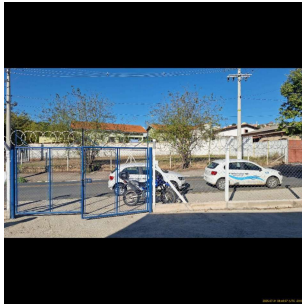


Foto 1 - Ausência de identificação de área

[EEE-7.4] - Ausência de extintor de incêndio

Não Conforme

[EEE-7.4] Observações

Não há extintor de incêndio próximo ao painel elétrico e no entorno da instalação.

Fotos de [EEE-7.4]



Foto 1 - Painel elétrico sem extintor próximo.

3.2.


Novo Item Fiscalizado 12.668 - EEE Invernada (Valinhos)

EEE Invernada

EE INVERNADA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EE INVERNADA](#)

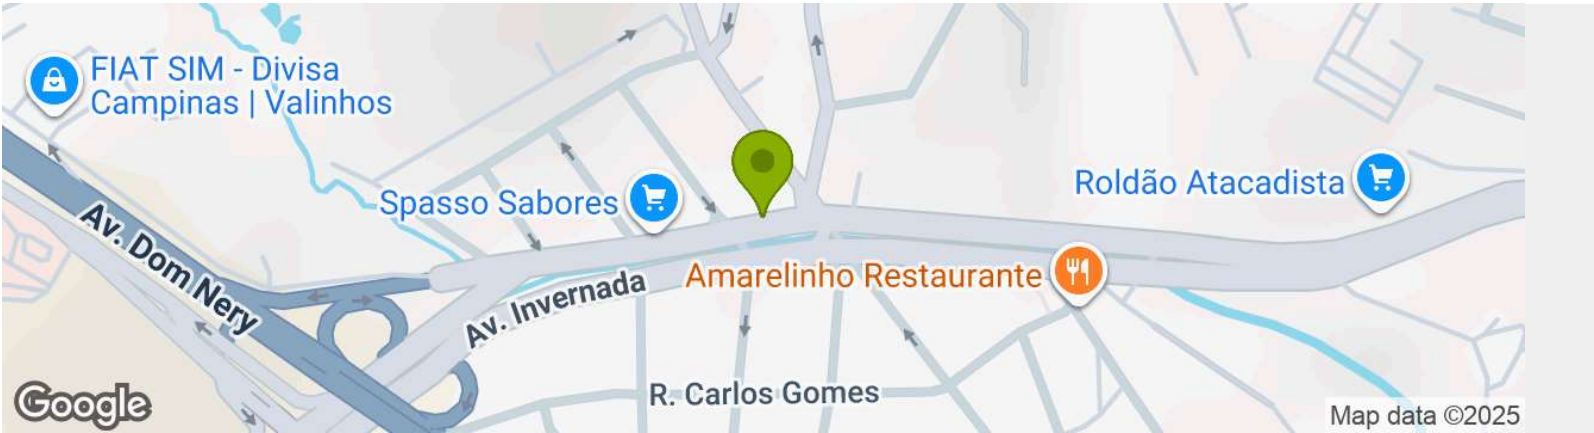

Endereço: Av. Invernada, 750 - Vila Angeli, Valinhos - SP, 13271-450, Brasil. nº 750. . **CEP:** 13271-450 / **Cidade:** Valinhos, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.9632842, long=-47.0036054, accuracy=13.653

Fiscalizado	eee invernada #155323467
Data de início da fiscalização	31/07/2025
Data de término da fiscalização	31/07/2025
Observações Gerais	Esta Estação Elevatória de Esgoto Bruto fica em um posto de combustível, com poço de visita em via pública, sendo impossível o cercamento e inviável haver a placa de identificação.

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE-7.0] - Fotos gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [EEE-7.0]



Foto 1 - Localização do Poço de Visita - EEE Invernada



Foto 2 - Visão geral - PV do EEE Invernada



Foto 3 - Gradeamento com cesto - EEE Invernada



Foto 4 - Gradeamento com cesto (2) - EEE Invernada



Foto 5 - Disjuntor do painel elétrico - EEE Invernada



Foto 6 - Vista a partir do painel elétrico - posto de combustível e
PV da EEE Invernada



Foto 7 - Paineleletrico EEE Invernada

Paulo Marcos Faria Maciel

Analista de Fiscalizaçaõ e Regulaçaõ

(editado 1 vez - última modificação: 27/08/2025 11:34:28)

É base de:

[Auto de Notificação 130/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 600/2025 - Relatório de fiscalização - Valinhos](#)

[Ofício 1.227/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 343/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

27/08/2025 11:36:14

Paulo Marcos Faria Maciel D2 emitiu o [Auto de Notificação 130/2025](#) a partir deste documento.

27/08/2025 11:37:49

Paulo Marcos Faria Maciel D2 assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 169/2025** com o certificado **PAULO MARCOS FARIA MACIEL** CPF **089.XXX.XXX-67** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 1- 169/2025

27/08/2025 11:38 (Encaminhado)

Paulo M. D2

DTO - Diretoria ...

CC

Prezado Philippe Ibrahim Ahmed - DTO,

Segue, para providências,

Atenciosamente

—
Paulo Marcos Faria Maciel
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/08/2025 11:38:50

E-mail para philippe@arespcj.com.br E-mail entregue, lido (2)