



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
656.917.592.323.101.802

Arespcj

CC

30/09/2025 08:38

Município

Saae - Amparo

· 19 38088400

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AMPARO

PRESTADOR: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO

Verificação de Não Conformidades

Americana, setembro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Amparo

Prefeito: Carlos Alberto Martins

Endereço: Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro

Telefone: (19) 3817-9300

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.767, de 19/04/2014

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo

Responsável legal: Gilberto Moreira Piassa Filho

Endereço: Rua José Bonifácio, 300 - Centro

Telefone: (19) 3808-8400

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Cainan Raphael Spinieli - Gerente de Planejamento, Engenharia e Projetos

Carlos de Oliveria - Assessor

Césas Ariosto Colli - Motorista

Marcela Lonel de Souza Guelere - Analista de Controle Interno

3. FISCALIZAÇÃO

Em 23 e 24/09/2025 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código NC	Não Conformidade	Detalhamento	Prazo para solução
RESERVATÓRIO ATÍLIO MAZZINI ELEVADO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada		Em até 180 dias
RESERVATÓRIO ATÍLIO MAZZINI ELEVADO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
RES. VISTA ALEGRE - AMPARO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada		Em até 180 dias
RES. VISTA ALEGRE - AMPARO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
RES. TAÇA - AMPARO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
RES. SANTA MARIA - AMPARO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
RES. RECALQUE QUINTAS DE SANTIAGO - AMPARO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Realizar a roçagem e limpeza da área.	Imediato
RES. RECALQUE BOSQUE DOS EUCALIPTOS - AMPARO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Realizar a roçagem e limpeza da área.	Imediato
RES. QUINTAS DE SANTIAGO - AMPARO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada		Em até 180 dias

RES. QUINTAS DE SANTIAGO - AMPARO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
RES. QUINTAS DE SANTIAGO - AMPARO	RES-6.2	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
RES. PARQUE DO SOL - AMPARO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada		Em até 180 dias
RES. PARQUE DO SOL - AMPARO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
RES. PARQUE DO SOL - AMPARO	RES-6.2	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
RES. MACHUCHO - AMPARO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada		Em até 180 dias
RES. JARDIM ITÁLIA (CIRCULAR) - AMPARO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
RES. JARDIM ITÁLIA - AMPARO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada		Em até 180 dias
RES. JARDIM ITÁLIA - AMPARO	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Realizar a roçagem e limpeza da área.	Imediato
RES. JARDIM ITÁLIA - AMPARO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes		Imediato
RES. EMPIRE PALM - AMPARO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada		Em até 180 dias
RES. EMPIRE PALM - AMPARO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
RES. EMPIRE PALM - AMPARO	RES-6.2	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
RES. DO BURACO - AMPARO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
RES. CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO	RES-6.1	A área não está devidamente cercada		Em até 180 dias
RES. CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível		Em até 180 dias
RES. BOSQUE DOS EUCALIPTOS - AMPARO	RES-6.2	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
RES. BOSQUE DOS EUCALIPTOS - AMPARO	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes		Imediato

RES. RECALQUE CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO	RES- 6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Realizar a roçagem e limpeza da área.	Imediato
POÇO PORTAL DAS ÁGUAS II - AMPARO	CSB- 2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Realizar a roçagem e limpeza da área.	Imediato
POÇO PORTAL DAS ÁGUAS II - AMPARO	CSB- 2.4	Ausência de identificação da área		Em até 180 dias
ETA 3 - AMPARO	ETA- 5.13	Existência de vazamentos aparentes		Imediato
ETA 3 - AMPARO	ETA- 5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo		Em até 180 dias
ETA 3 - AMPARO	ETA- 5.3	Ausência de chuveiros de emergência	Concluir as instalações do chuveiro de emergência.	Imediato
EEA. CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO	EEA- 4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva		Em até 180 dias
EEA. CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO	EEA- 4.8	Existência de vazamentos aparentes	Substituir o selo mecânico, pois havia vazamento.	Imediato
EEA BOSQUE DOS EUCALIPTOS - AMPARO	EEA- 4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva		Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Captação Subterrânea

Novo Item Fiscalizado 13.096 - POÇO PORTAL DAS ÁGUAS II (Amparo)

POÇO PORTAL DAS ÁGUAS II

POÇO PORTAL DAS ÁGUAS II - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PORTAL DAS ÁGUAS II - AMPARO](#)



Endereço: R. Moacyr Bueno, 158 - Arcadas, Amparo - SP, 13904-450, Brasil. nº 158. . CEP: 13904-450 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7131905, long=-46.825732, accuracy=13.653

Fiscalizado	POÇO PORTAL DAS ÁGUAS II
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

Fotos de CSB2.0



Foto 1 - Cavalete do poço



Foto 2 - Macromedidor



Foto 3 - Laje de proteção e medidor de nível



Foto 4 - Tomada para coleta de água bruta



Foto 5 - Painel de comando e controle

[CSB2.4] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[CSB2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[CSB2.17] Observações

Realizar a roçagem e limpeza da área.

Fotos de CSB2.17



Foto 1 - Vista do interior da área do poço



Foto 2 - Vista do interior da área do poço

Captação Superficial

Novo Item Fiscalizado 13.067 - CAPTAÇÃO DISTRITO DE TRÊS PONTES - ETA 3 (Amparo)

CAPTAÇÃO DISTRITO DE TRÊS PONTES - ETA 3

CAPTAÇÃO DISTRITO DE TRÊS PONTES - ETA 3

Checklist: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [CAPTAÇÃO DISTRITO DE TRÊS PONTES - ETA 3](#)



Endereço: R. Carlos Humberto Rossi, 230 - Centro (Tres Pontes), Amparo - SP, 13909-040, Brasil. nº 230. . **CEP:** 13909-040 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7012797, long=-46.7324491, accuracy=13.653

Fiscalizado	Captação Superficial Distrito de Três Pontes - ETA III
Data de início da fiscalização	23/09/2025
Data de término da fiscalização	23/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP3.0] Observações

Em obras para melhorar a adução de água bruta.

Fotos de CSP3.0



Foto 1 - Tomada de água



Foto 2 - Tubulação de sucção



Foto 3 - Vista da captação



Foto 4 - Obra em andamento



Foto 5 - Vista da interior da captação



Foto 6 - Painele de comando e controle



Foto 7 - Conjuntos motobombas



Foto 8 - Portão de acesso

Estação de Tratamento de Água

Novo Item Fiscalizado 13.065 - ETA 3 - AMPARO (Amparo)

ETA 3 - AMPARO

ETA 3 - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA 3 - AMPARO](#)



Endereço: R. Cláudio Gilmar Guide, 100 - Centro (Tres Pontes), Amparo - SP, 13909-030, Brasil. nº 100. . **CEP:** 13909-030 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7002761, long=-46.7147977, accuracy=13.653

Fiscalizado	ETA III
Data de início da fiscalização	23/09/2025
Data de término da fiscalização	23/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Observações

Vazão:11 L/s. Reforma
e otimização da
Estação de Tratamento

Fotos de [ETA-5.0]



Foto 1 - Laboratório



Foto 2 - Planilha de análises de controle do processo

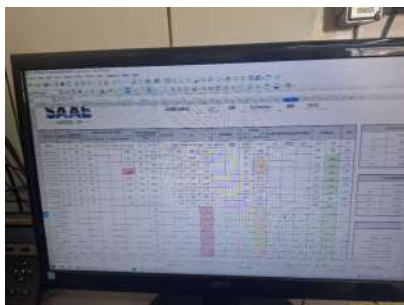


Foto 3 - Registro dos resultados das análises



Foto 4 - CLCB



Foto 5 - Extintor de incêndio



Foto 6 - Medição de vazão



Foto 7 - Armazenamento e dosagem do flúor



Foto 8 - Placa de identificação



Foto 9 - Bombas dosadoras de cloro e PAC



Foto 10 - Armazenamento de PAC e hipoclorito de sódio



Foto 11 - Obras em andamento



Foto 12 - Obras em andamento



Foto 13 - Obras em andamento



Foto 14 - Chegada da água bruta



Foto 15 - Floculador em reforma e ampliação



Foto 16 - Decantador



Foto 17 - Saída do filtro



Foto 18 - Obras em andamento



Foto 19 - Vista da ETA III

[ETA-5.2] - Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

Não Conforme

[ETA-5.3] - Ausência de chuveiros de emergência

Não Conforme

[ETA-5.3] Observações

Concluir as instalações do chuveiro de emergência.

Fotos de [ETA-5.3]



Foto 1 - Chuveiros de emergência

[ETA-5.13] - Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[ETA-5.13] Observações

Consertar os vazamentos em 2 registros na saída dos filtros.

Fotos de [ETA-5.13]



Foto 1 - Registro 2 na saída dos filtros



Foto 2 - Registro 1 na saída dos filtros

[ETA-5.22] Observações

A tampa de inspeção do reservatório de armazenamento de

água foi providenciada
antes da emissão do
relatório

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Ausência de tampa (23/10/2025)



Foto 2 - Tampa nova em 07/10/2025

Estação Elevatória de Água Tratada


Novo Item Fiscalizado 13.078 - EEA. BOSQUE DOS EUCALIPTOS (Amparo)

EEA. BOSQUE DOS EUCALIPTOS

EEA BOSQUE DOS EUCALIPTOS - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA BOSQUE DOS EUCALIPTOS - AMPARO](#)

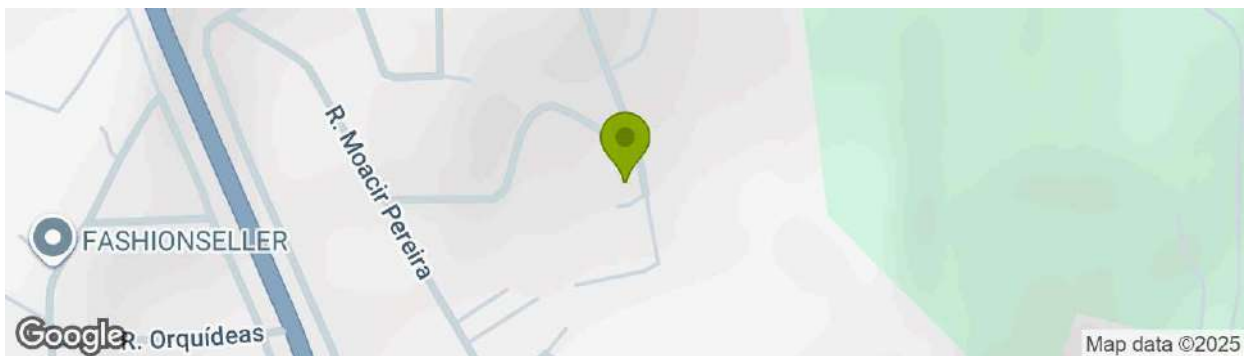

Endereço: R. Flavio Vasconcelos, 105 - Amparo, SP, 13901, Brasil. nº 105. . **CEP:** 13901 /
Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6788499, long=-46.7737317, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA. BOSQUE DOS EUCALIPTOS
Data de início da fiscalização	23/09/2025
Data de término da fiscalização	23/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA. e reservatório de recalque Bosque dos Eucaliptos



Foto 2 - EEA Bosque dos Eucaliptos



Foto 3 - Pannel de comando e controle

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Ausência de bomba reserva

Novo Item Fiscalizado 13.074 - EEA. CHÁCARA DAS ÁGUAS (Amparo)

EEA. CHÁCARA DAS ÁGUAS

EEA. CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA. CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO](#)



Endereço: R. Orlando Bellagamba Orlandi, 905 - Jardim Serra das Estancias, Amparo - SP, 13902-861, Brasil. nº 905. . CEP: 13902-861 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6913274, long=-46.724857, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA. CHÁCARA DAS ÁGUAS
-------------	------------------------

Data de início da fiscalização	23/09/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/09/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA Chácara das Águas



Foto 2 - Pannel de Comando e Controle



Foto 3 - EEA Chácara das Águas

[EEA4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

Não Conforme

Fotos de [EEA4.3]



Foto 1 - Ausência de motobomba reserva

[EEA4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

N/A

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Substituir o selo mecânico, pois havia vazamento.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamento no selo mecânico



Foto 2 - Interior da EEA alagado


Novo Item Fiscalizado 13.097 - EEA. JARDIM GUARANI (Amparo)

EEA. JARDIM GUARANI

EEA. JARDIM GUARANI - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA. JARDIM GUARANI - AMPARO](#)

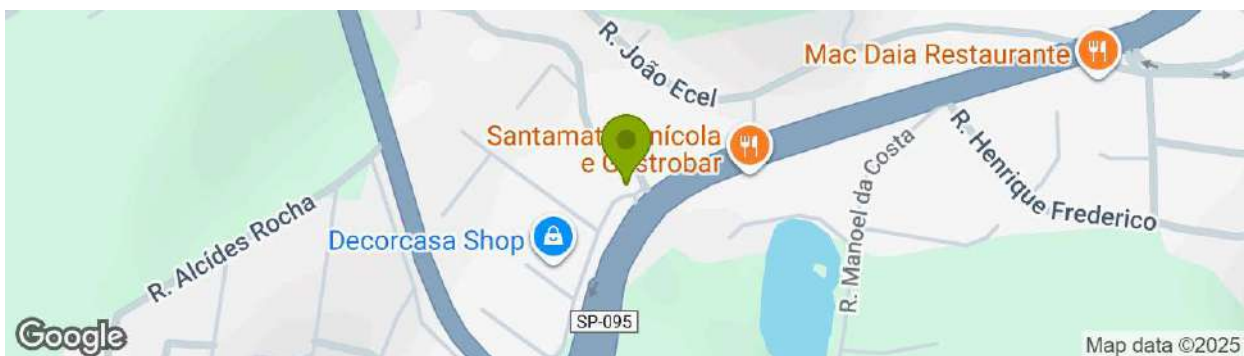

Endereço: R. Herminio Gallo, 700 - Centro (Arcadas), Amparo - SP, 13908-270, Brasil. nº 700. .
CEP: 13908-270 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7241033, long=-46.8518697, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA. JARDIM GUARANI
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	23/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA. Jardim Guarani



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Painel de comando e controle


Novo Item Fiscalizado 13.085 - EEA. PARQUE DO SOL (Amparo)

EEA. PARQUE DO SOL

EEA. PARQUE DO SOL - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA. PARQUE DO SOL - AMPARO](#)

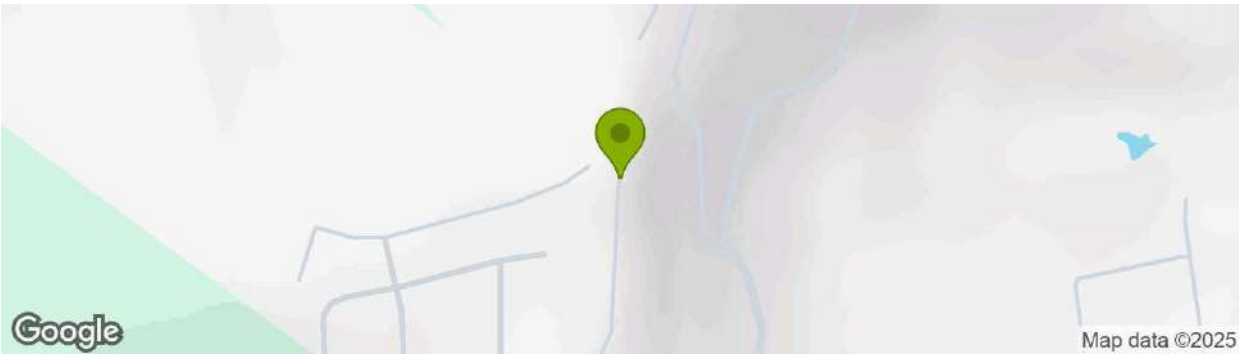

Endereço: Alameda Pref. Walter Zelante de Godoy, 669 - Chácara Vitoria, Amparo - SP, 13901-501, Brasil. nº 669. . **CEP:** 13901-501 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6915488, long=-46.7860557, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA. PARQUE DO SOL
Data de início da fiscalização	23/09/2025
Data de término da fiscalização	23/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA. Parque do Sol e reservatórios



Foto 2 - Conjunto motobomba

Novo Item Fiscalizado 13.092 - EEA. QUINTAS DO SANTIAGO (Amparo)

EEA. QUINTAS DO SANTIAGO

EEA. QUINTAS DO SANTIAGO - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA. QUINTAS DO SANTIAGO - AMPARO](#)



Endereço: R. Profa. Doná Nini, 249 - Res. Santa Maria Amparo, Amparo - SP, 13905-766, Brasil.
nº 249. . **CEP:** 13905-766 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7027649, long=-46.8082056, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA. QUINTAS DO SANTIAGO
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da casa de bombas



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Painel de comando e controle


Novo Item Fiscalizado 13.094 - EEA. SANTA MARIA (Amparo)

EEA. SANTA MARIA

EEA. SANTA MARIA - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA. SANTA MARIA - AMPARO](#)

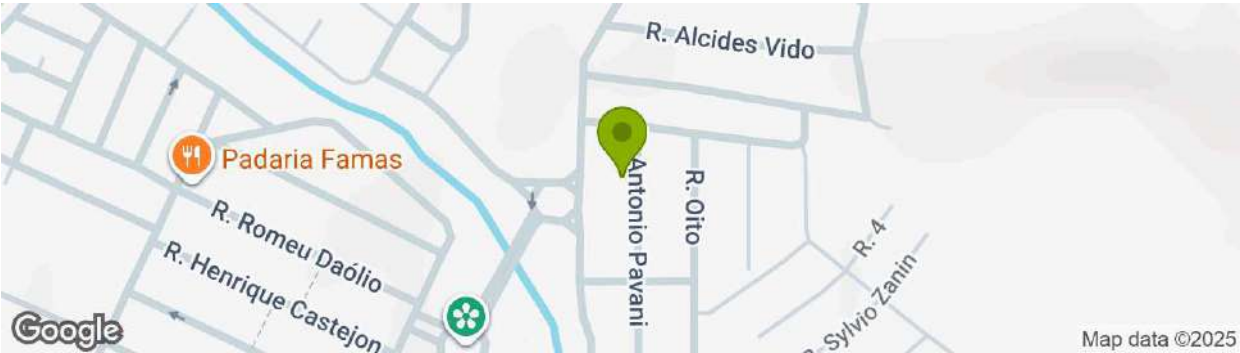

Endereço: R. Antonio Pavani, 317 - Jardim Europa, Amparo - SP, 13905-540, Brasil. nº 317. .
CEP: 13905-540 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.707391, long=-46.8079747, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA. SANTA MARIA
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa do cercamento da EEA e reservatório



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Painel de comando e controle

EEA. SERRA DAS ESTÂNCIAS

EEA. SERRA DAS ESTÂNCIAS - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA. SERRA DAS ESTÂNCIAS - AMPARO](#)



Endereço: R. Orlando Bellagamba Orlandi, 22 - Velhobol, Amparo - SP, 13902-861, Brasil. nº 22.
. CEP: 13902-861 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6915201, long=-46.7246969, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA. SERRA DAS ESTÂNCIAS
Data de início da fiscalização	23/09/2025
Data de término da fiscalização	23/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA. Serra das Estâncias



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Painel de comando e controle



Foto 4 - Display do medidor de vazão


Novo Item Fiscalizado 13.100 - EEA. VISTA ALEGRE (Amparo)

EEA. VISTA ALEGRE

EEA. VISTA ALEGRE - AMPARO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEA. VISTA ALEGRE - AMPARO](#)

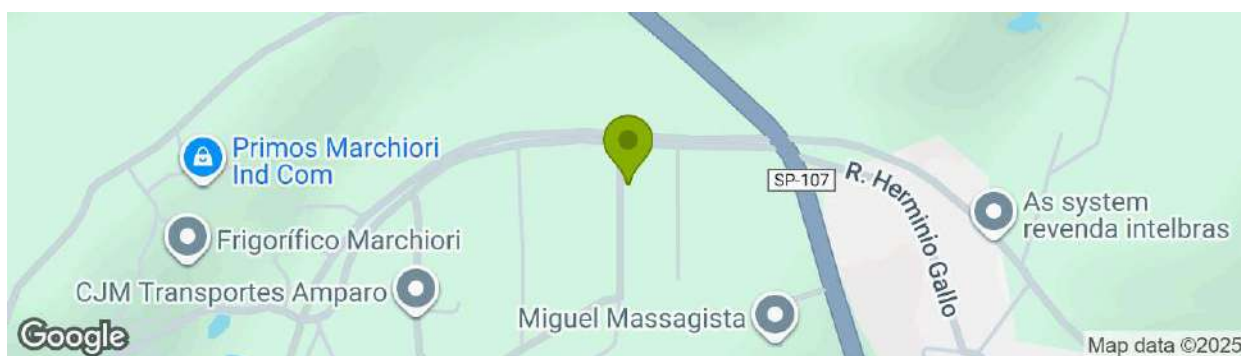

Endereço: R. Émerson Rodrigues, 55 - Arcadas, Amparo - SP, 13908-600, Brasil. nº 55. . CEP: 13908-600 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7200929, long=-46.8575144, accuracy=13.653

Fiscalizado	EEA. VISTA ALEGRE
-------------	-------------------

Data de início da fiscalização	24/09/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	24/09/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Vista externa da EEA. Vista Alegre



Foto 2 - Conjuntos motobombas



Foto 3 - Painel de comando e controle

Reservatórios


Novo Item Fiscalizado 13.101 - RES. ATÍLIO MAZZINI ELEVADO (Amparo)

RES. ATÍLIO MAZZINI ELEVADO

RESERVATÓRIO ATÍLIO MAZZINI ELEVADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RESERVATÓRIO ATÍLIO MAZZINI ELEVADO](#)

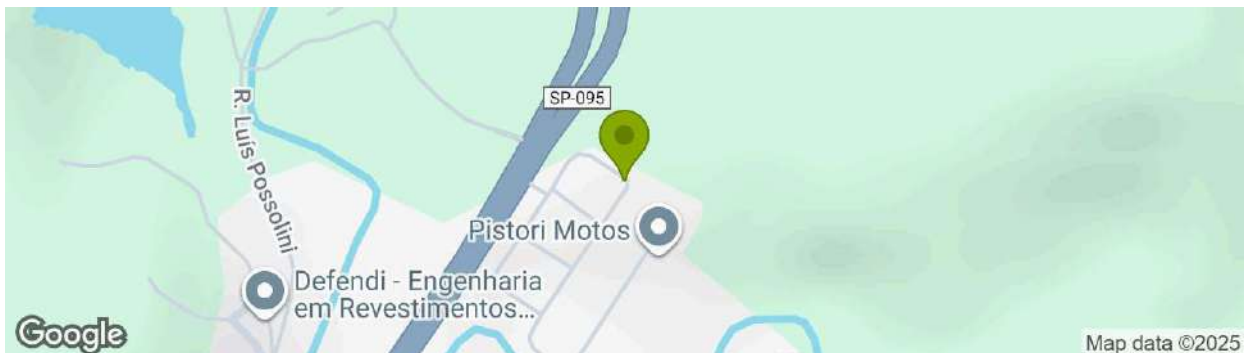

Endereço: R. Carlos Afonso Pedroso, 15 - Jardim Bandeirantes (Arcadas), Amparo - SP, 13907-062, Brasil. nº 15. . **CEP:** 13907-062 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7172686, long=-46.8395724, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. ATÍLIO MAZZINI ELEVADO
--------------------	-----------------------------

Data de início da fiscalização	24/09/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	24/09/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa do reservatório Atílio Mazzini



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 3 - Tubo extravasor

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Providenciar portão de acesso

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Ausência de portão de acesso

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 13.072 - RES. BOSQUE DOS EUCALIPTOS (Amparo)

RES. BOSQUE DOS EUCALIPTOS

RES. BOSQUE DOS EUCALIPTOS - AMPARO

Fiscalizado	RES. BOSQUE DOS EUCALIPTOS
Data de início da fiscalização	23/09/2025
Data de término da fiscalização	23/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações	Segundo o SAAE, esse reservatório será substituído.
----------------------	---

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Bosque dos eucaptos



Foto 2 - Laje de cobertura do reservatório



Foto 3 - Tampa de inspeção



Foto 4 - Medição de nível

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[RES6.3] Observações	Vários pontos de vazamentos nas paredes do reservatório.

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento - Ponto 1



Foto 2 - Vazamento - Ponto 2



Foto 3 - Vazamento - Ponto 3



Foto 4 - Vazamento - Ponto 4



Foto 5 - Vazamento - Ponto 5



Foto 6 - Vazamento - Ponto 6

Novo Item Fiscalizado 13.091 - RES. CHÁCARA DAS ÁGUAS (Amparo)

RES. CHÁCARA DAS ÁGUAS

RES. CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO](#)



Endereço: R. Orlando Bellagamba Orlandi, 905 - Jardim Serra das Estancias, Amparo - SP, 13902-861, Brasil. nº 905. . **CEP:** 13902-861 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6913423, long=-46.724796, accuracy=13.653

Fiscalizado RES. CHÁCARA DAS ÁGUAS

Data de início da fiscalização 23/09/2025

Data de término da fiscalização 23/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa do reservatório Veneto

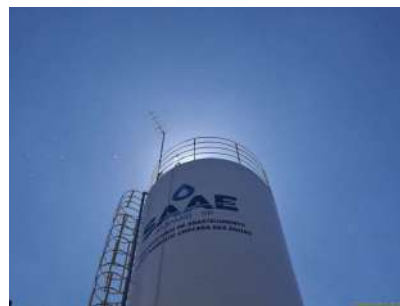


Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 3 - Base do reservatório



Foto 4 - Vista lateral do cercamento

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Consertar o alambrado danificado

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Alambrado danificado

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

RES. DA TORRE

RES. DA TORRE - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DA TORRE - AMPARO](#)



Endereço: R. Elenir Belagamba Orlandi, 122 - Jardim Serra das Estancias, Amparo - SP, 13902-865, Brasil. nº 122. . **CEP:** 13902-865 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6874006, long=-46.7269088, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. DA TORRE
Data de início da fiscalização	23/09/2025
Data de término da fiscalização	23/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório da Torre



Foto 2 - Vista lateral do reservatório da Torre



Foto 3 - Medição de nível



Foto 4 - Tampa de inspeção

Novo Item Fiscalizado 13.070 - RES. DO BURACO (Amparo)

RES. DO BURACO

RES. DO BURACO - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. DO BURACO - AMPARO](#)



Endereço: R. Paulino Calviello, 856 - Velhobol, Amparo - SP, 13902-866, Brasil. nº 856. . CEP: 13902-866 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6870932, long=-46.7240228, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. DO BURACO
-------------	----------------

Data de início da fiscalização	23/09/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/09/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório do Buraco



Foto 2 - Tampas de inspeção

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.080 - RES. EMPIRE PALM (Amparo)

RES. EMPIRE PALM

RES. EMPIRE PALM - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. EMPIRE PALM - AMPARO](#)

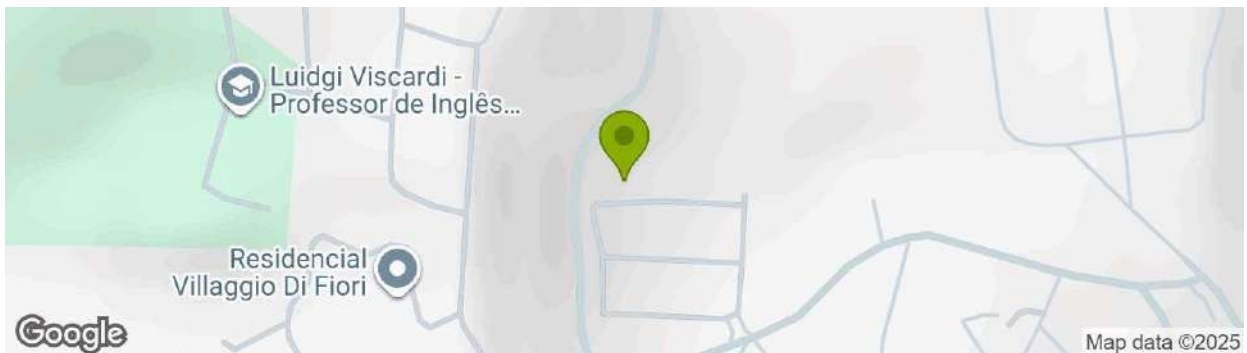

Endereço: Condomínio Empire Palm, 70 - Chácara Vitoria, Amparo - SP, 13901-150, Brasil. nº 70. . CEP: 13901-150 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6945675, long=-46.7850892, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. EMPIRE PALM
-------------	------------------

Data de início da fiscalização	23/09/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/09/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Empire Palm



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 3 - Guarda-corpo no topo e tubo extravasor



Foto 4 - Base do reservatório

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Havia gado próximo ao reservatório, uma parte não estava cercada.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Ausência de cercamento da área

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.083 - RES. JARDIM ITÁLIA (Amparo)

RES. JARDIM ITÁLIA

RES. JARDIM ITÁLIA - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM ITÁLIA - AMPARO](#)

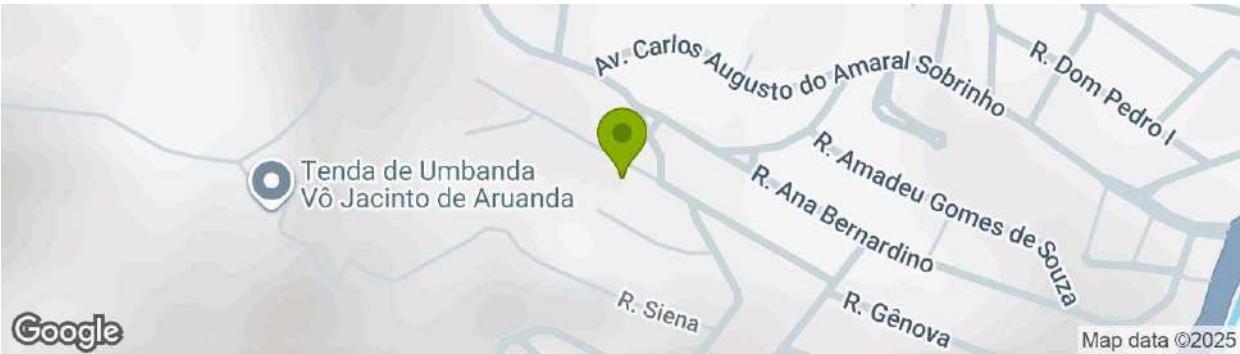

Endereço: R. Francisco de Assis Prado, 225 - Jardim Sao Roberto, Amparo - SP, 13901-130, Brasil. nº 225. . **CEP:** 13901-130 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7008712, long=-46.7782156, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. JARDIM ITÁLIA
Data de início da fiscalização	23/09/2025
Data de término da fiscalização	23/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa do reservatório Jardim Itália



Foto 2 - Reservatório Jardim Itália

[RES6.1] A área não está devidamente cercada	Não Conforme
[RES6.1] Observações	Consertar o alambrado danificado.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Aberturas no alambrado



Foto 2 - Aberturas no alambrado

[RES6.3] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[RES6.3] Observações

Vários pontos de vazamentos na parede lateral do reservatório

Fotos de RES6.3



Foto 1 - Vazamento - Ponto 1



Foto 2 - Vazamento - Ponto 2

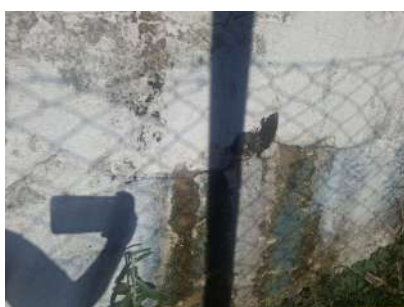


Foto 3 - Vazamento - Ponto 3

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a roçagem e limpeza da área.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista da área dos reservatórios



Foto 2 - Vista da área dos reservatórios



Foto 3 - Vista da área dos reservatórios

Novo Item Fiscalizado 13.084 - RES. JARDIM ITÁLIA (CIRCULAR) (Amparo)

RES. JARDIM ITÁLIA (CIRCULAR)

RES. JARDIM ITÁLIA (CIRCULAR) - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. JARDIM ITÁLIA \(CIRCULAR\) - AMPARO](#)

Fiscalizado

RES. JARDIM ITÁLIA (CIRCULAR)

Data de início da fiscalização

23/09/2025

Data de término da fiscalização

23/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Vaso comunicante com o reservatório quadrado.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Jardim Itália (circular)



Foto 2 - Vista da área do reservatório

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 13.075 - RES. MACHUCHO (Amparo)

RES. MACHUCHO

RES. MACHUCHO - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. MACHUCHO - AMPARO](#)



Endereço: R. Cláudio Gilmar Guide, 199 - Centro (Tres Pontes), Amparo - SP, 13909-030, Brasil. nº 199. . **CEP:** 13909-030 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6989481, long=-46.72023, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. MACHUCHO
Data de início da fiscalização	23/09/2025
Data de término da fiscalização	23/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa do reservatório Machucho



Foto 2 - Tampas de inspeção



Foto 3 - Medidor de nível



Foto 4 - Placa de identificação



Foto 5 - Vista lateral do reservatório Machucho



Foto 6 - Vista superior do reservatório Machucho

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Consertar a tela do
alambrado danificado.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Abertura na tela



Foto 2 - Abertura na tela

Novo Item Fiscalizado 13.079 - RES. PARQUE DO SOL (Amparo)

RES. PARQUE DO SOL

RES. PARQUE DO SOL - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PARQUE DO SOL - AMPARO](#)

Fiscalizado

RES. PARQUE DO SOL

Data de início da fiscalização

23/09/2025

Data de término da fiscalização

23/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Endereço: R. Daniel F Junqueira, 372 - Parque do Sol, Amparo - SP, 13901-663, Brasil. nº 372. .
CEP: 13901-663 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6876091, long=-46.7835279, accuracy=13.653



Foto 1 - Reservatório Parque do Sol



Foto 2 - Vista da laje de cobertura



Foto 3 - Vista lateral do reservatório Parque do Sol

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Conservar o alambrado danificado.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Abertura no alambrado

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.077 - RES. PLANALTO DA SERRA (Amparo)

RES. PLANALTO DA SERRA

RES. PLANALTO DA SERRA - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. PLANALTO DA SERRA - AMPARO](#)

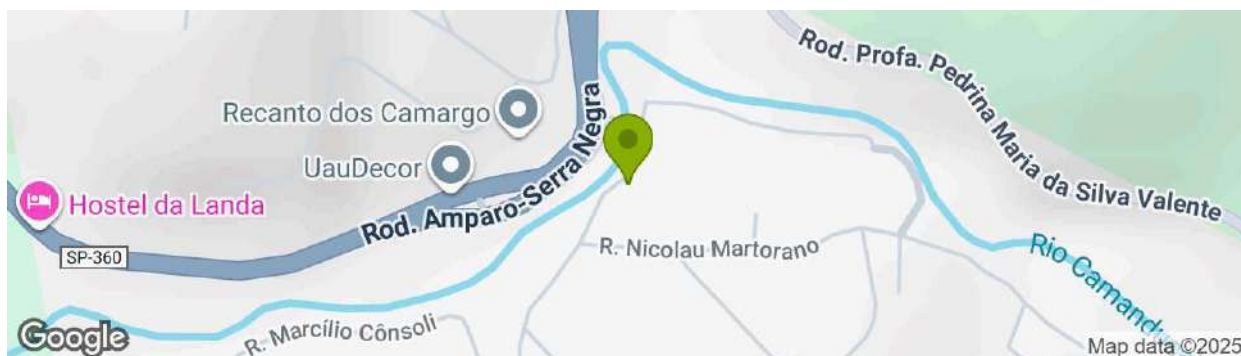

Endereço: Av. Nossa Sra. do Amparo, 27 - Chácara Bocaina, Amparo - SP, 13902-831, Brasil. nº 27. . **CEP:** 13902-831 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6871122, long=-46.7407087, accuracy=13.653

Fiscalizado

RES. PLANALTO DA SERRA

Data de início da fiscalização

23/09/2025

Data de término da fiscalização

23/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Observações

Reservatório fora de operação. Em construção para abastecer via pipa o loteamento clandestino Planalto da Serra. O SAAE abastece com caminhão pipa 180 casas por ordem judicial.

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Planalto da Serra

Novo Item Fiscalizado 13.088 - RES. QUINTAS DE SANTIAGO (Amparo)

RES. QUINTAS DE SANTIAGO

RES. QUINTAS DE SANTIAGO - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. QUINTAS DE SANTIAGO - AMPARO](#)



Endereço: R. A, 139 - Res. Santa Maria Amparo, Amparo - SP, 13905-000, Brasil. nº 139. . **CEP:** 13905-000 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6989624, long=-46.8083929, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. QUINTAS DE SANTIAGO
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa do reservatório Quintas de Santiago



Foto 2 - Reservatório Quintas de Santiago



Foto 3 - Topo do reservatório com guarda-corpo

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Providenciar o portão de acesso e consertar o cercamento danificado.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Ausência de portão de acesso



Foto 2 - Alamedado danificado

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme

Novo Item Fiscalizado 13.090 - RES. SANTA MARIA (Amparo)

RES. SANTA MARIA

RES. SANTA MARIA - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. SANTA MARIA - AMPARO](#)

Fiscalizado	RES. SANTA MARIA
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Santa Maria



Foto 2 - Vista externa da área

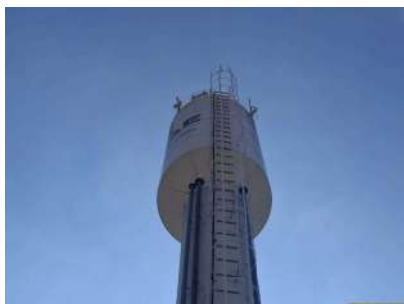


Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.068 - RES. TAÇA (Amparo)

RES. TAÇA

RES. TAÇA - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. TAÇA - AMPARO](#)

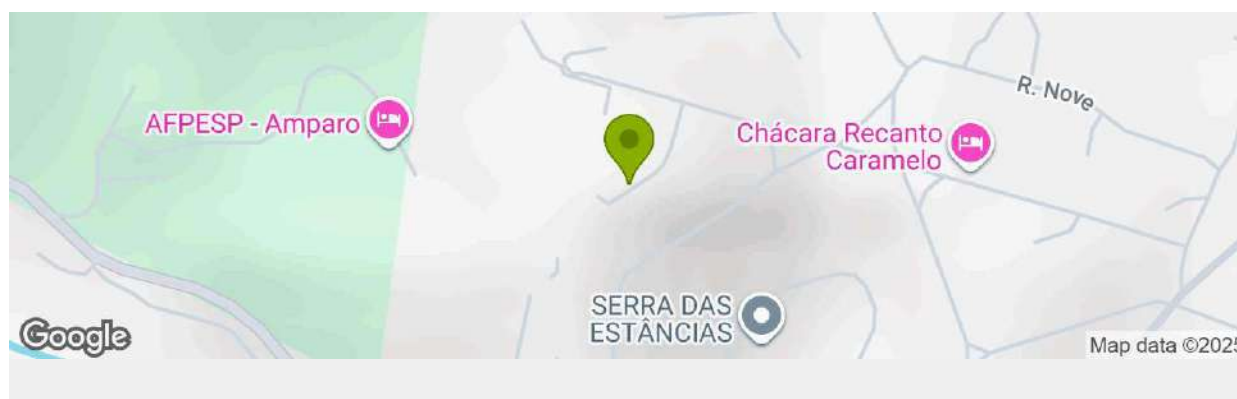

Endereço: R. Elenir Belagamba Orlandi, 122 - Jardim Serra das Estancias, Amparo - SP, 13902-865, Brasil. nº 122. . **CEP:** 13902-865 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6874995, long=-46.7269082, accuracy=13.653

Fiscalizado RES. TAÇA

Data de início da fiscalização 23/09/2025

Data de término da fiscalização 23/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Taça



Foto 2 - Escada de acesso e guarda-corpo



Foto 3 - Guarda-corpo no topo



Foto 4 - Tubo extravasor

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.082 - RES. VILLAGE DI FIORI (Amparo)

RES. VILLAGE DI FIORI

RES. VILLAGE DI FIORI - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. VILLAGE DI FIORI - AMPARO](#)

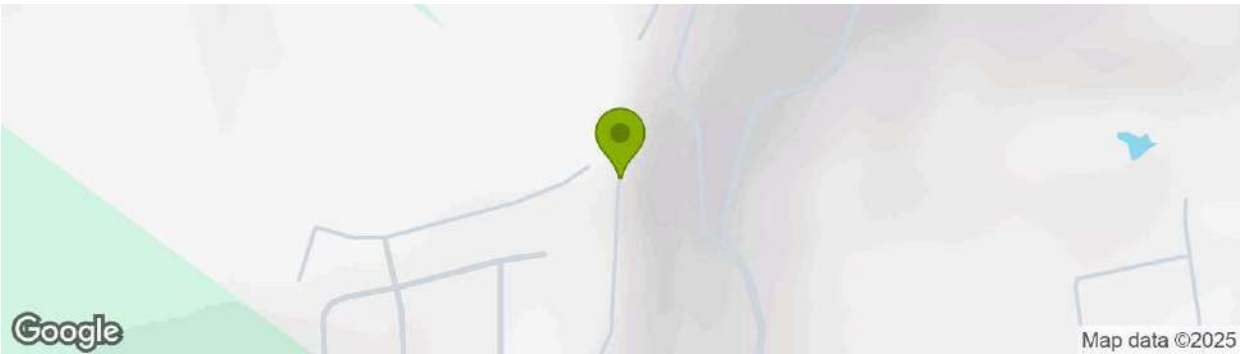

Endereço: Alameda Pref. Walter Zelante de Godoy, 669 - Chácara Vitoria, Amparo - SP, 13901-501, Brasil. nº 669. . **CEP:** 13901-501 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.691572, long=-46.7860788, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. VILLAGE DI FIORI
--------------------	-----------------------

Data de início da fiscalização	23/09/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/09/2025
--	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista da área dos reservatórios e EEA.



Foto 2 - Vista dos reservatórios Village Di Fiorri e recalque Empire Palm



Foto 3 - Base do reservatório

RES. VISTA ALEGRE

RES. VISTA ALEGRE - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [RES. VISTA ALEGRE - AMPARO](#)



Endereço: Sitio Pedro, 53 - Arcadas, Amparo - SP, 13908-615, Brasil. nº 53. . **CEP:** 13908-615 /
Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7223669, long=-46.8633722, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. VISTA ALEGRE
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório Vista Alegre



Foto 2 - Tampas de inspeção



Foto 3 - Vista superior do reservatório

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

Realizar o conserto do
alambrado.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - Alameda danificada



Foto 2 - Alameda danificada

[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível

Não Conforme


Novo Item Fiscalizado 13.073 - RES. RECALQUE BOSQUE DOS EUCALIPTOS (Amparo)

RES. RECALQUE BOSQUE DOS EUCALIPTOS

RES. RECALQUE BOSQUE DOS EUCALIPTOS - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RECALQUE BOSQUE DOS EUCALIPTOS - AMPARO](#)

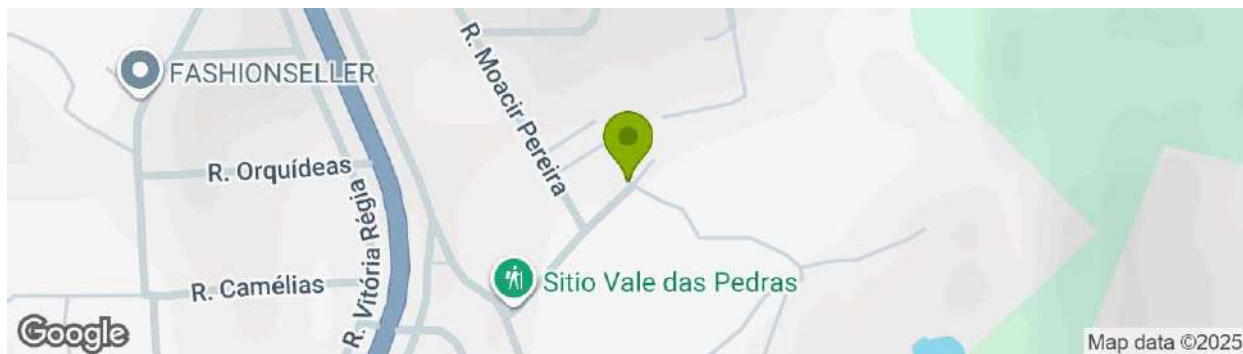

Endereço: R. Waldomiro dos Santos, 367 - Amparo, SP, 13901-706, Brasil. nº 367. . CEP:
13901-706 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6803537, long=-46.7744424, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. RECALQUE BOSQUE DOS EUCALIPTOS
-------------	-------------------------------------

Data de início da fiscalização	23/09/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	23/09/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais	
--------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa do cercamento



Foto 2 - Reservatório de recalque Bosque dos Eucaliptos

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a roçagem e limpeza da área.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista do interior da área.

Novo Item Fiscalizado 13.081 - RES. RECALQUE EMPIRE PALM (Amparo)

RES. RECALQUE EMPIRE PALM

RES. RECALQUE EMPIRE PALM - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RECALQUE EMPIRE PALM - AMPARO](#)

Fiscalizado

RES. RECALQUE EMPIRE PALM

Data de início da fiscalização

23/09/2025

Data de término da fiscalização

23/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Escada de acesso e guarda-corpos



Foto 2 - Reservatório recalque Empire Palm



Foto 3 - Base do reservatório



Foto 4 - Medição de nível


Novo Item Fiscalizado 13.066 - RES. RECALQUE CHÁCARA DAS ÁGUAS (Amparo)

RES. RECALQUE CHÁCARA DAS ÁGUAS

RES. RECALQUE CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RECALQUE CHÁCARA DAS ÁGUAS - AMPARO](#)

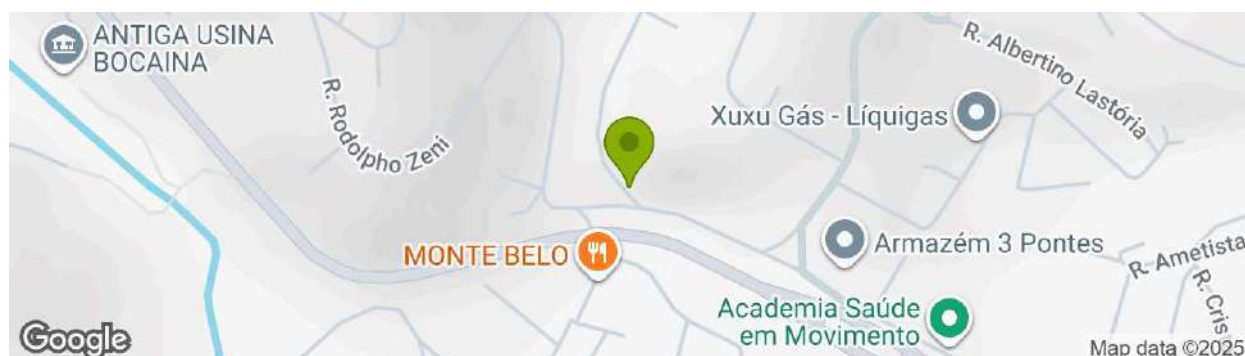

Endereço: R. Orlando Bellagamba Orlandi, 905 - Jardim Serra das Estancias, Amparo - SP, 13902-861, Brasil. nº 905. . **CEP:** 13902-861 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6913311, long=-46.7245865, accuracy=13.653

Fiscalizado

RES. RECALQUE CHÁCARA DAS ÁGUAS s

Data de início da fiscalização

23/09/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório de recalque Chácara das Águas



Foto 2 - Base do reservatório



Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a roçagem e limpeza da área dos reservatórios Serra das Estâncias e Chácara das Águas e EEA.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista do interior do local




Foto 2 - Vista do interior do local

RES. RECALQUE QUINTAS DE SANTIAGO

RES. RECALQUE QUINTAS DE SANTIAGO - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RECALQUE QUINTAS DE SANTIAGO - AMPARO](#)

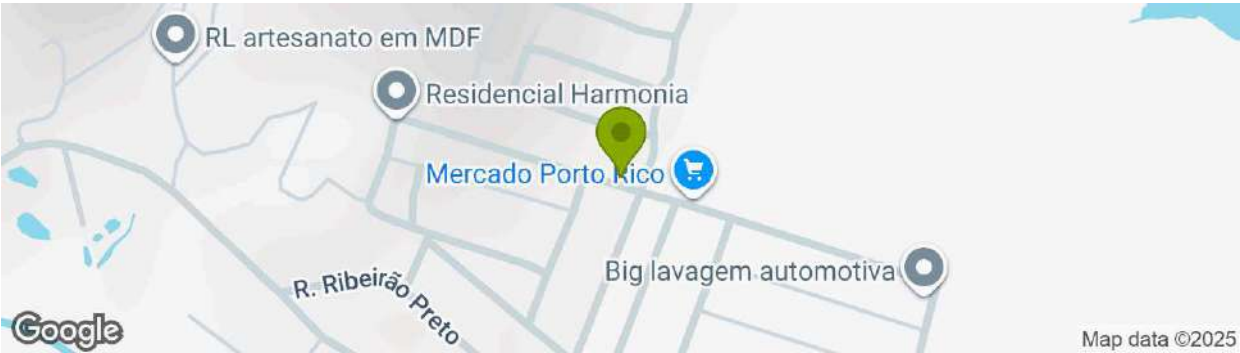

Endereço: R. Profa. Doná Nini, 249 - Res. Santa Maria Amparo, Amparo - SP, 13905-766, Brasil.
nº 249. . **CEP:** 13905-766 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7027649, long=-46.8082056, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. RECALQUE QUINTAS DE SANTIAGO
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa da área cercada



Foto 2 - Topo do reservatório



Foto 3 - Reservatório Quintas de Santiago



Foto 4 - Escada de acesso, guarda-corpo e tubo extravasor

[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[RES6.14] Observações

Realizar a roçagem e
limpeza da área.

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Vista do interior do local



Foto 2 - Vista do interior do local


Novo Item Fiscalizado 13.093 - RES. RECALQUE SANTA MARIA (Amparo)

RES. RECALQUE SANTA MARIA

RES. RECALQUE SANTA MARIA - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RECALQUE SANTA MARIA - AMPARO](#)

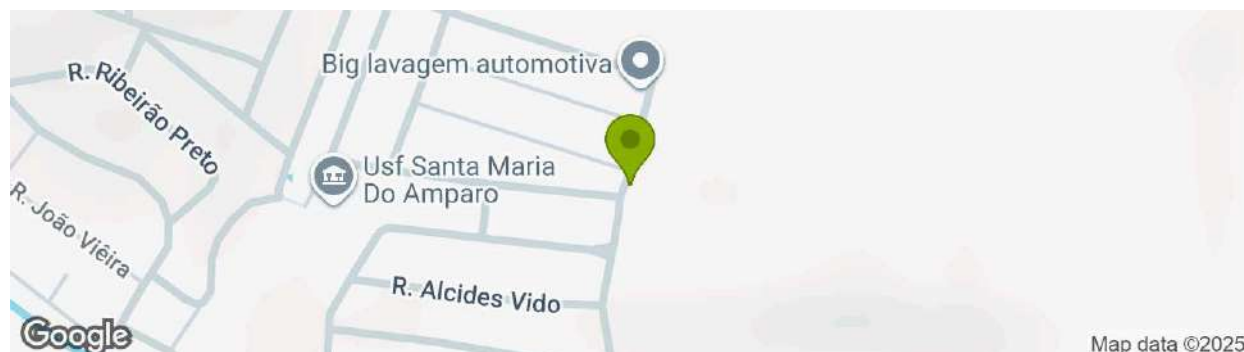

Endereço: R. Simão de Oliveira, 62 - Res. Santa Maria Amparo, Amparo - SP, 13905-768, Brasil.
nº 62. . **CEP:** 13905-768 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7049584, long=-46.8052003, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. RECALQUE SANTA MARIA
-------------	---------------------------

Data de início da fiscalização	24/09/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	24/09/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais	
--------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista externa da área do reservatório e EEA.



Foto 2 - Reservatório recalque Santa Maria


Novo Item Fiscalizado 13.069 - RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS (Amparo)

RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS

RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS - AMPARO](#)

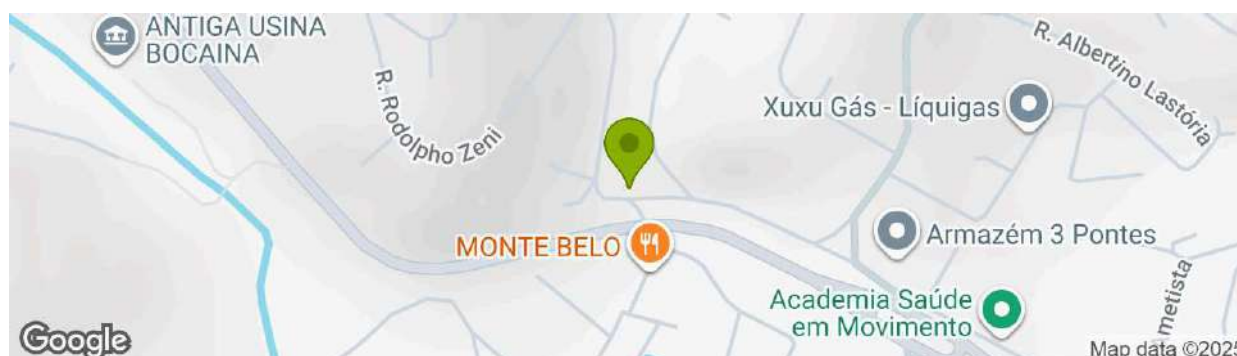

Endereço: R. Orlando Bellagamba Orlandi, 29 - Velhobol, Amparo - SP, 13902-861, Brasil. nº 29.
. CEP: 13902-861 / Cidade: Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6912616, long=-46.7250073, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. RECALQUE SERRA DAS ESTÂNCIAS
-------------	-----------------------------------

Data de início da fiscalização	23/09/2025
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	29/09/2025
---------------------------------	------------

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório recalque Serra das Estâncias



Foto 2 - Vista externa do reservatório



Foto 3 - Escada de acesso e guarda-corpo


Novo Item Fiscalizado 13.099 - RES. RECALQUE VISTA ALEGRE (Amparo)

RES. RECALQUE VISTA ALEGRE

RES. RECALQUE VISTA ALEGRE - AMPARO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RECALQUE VISTA ALEGRE - AMPARO](#)

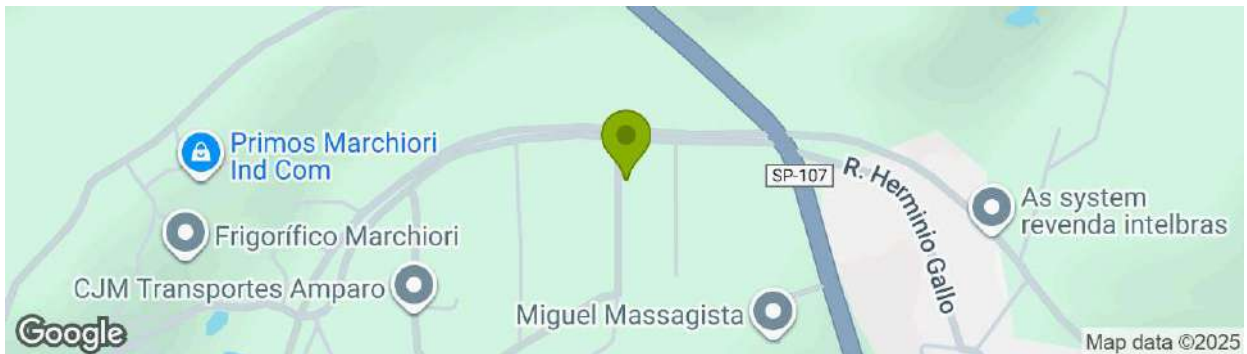

Endereço: R. Émerson Rodrigues, 55 - Arcadas, Amparo - SP, 13908-600, Brasil. nº 55. . **CEP:** 13908-600 / **Cidade:** Amparo, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7199452, long=-46.8574205, accuracy=13.653

Fiscalizado	RES. RECALQUE VISTA ALEGRE
--------------------	----------------------------

Data de início da fiscalização	24/09/2025
---------------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	24/09/2025
--	------------

Observações Gerais	
---------------------------	--

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Reservatório de recalque Vista Alegre



Foto 2 - Vista interna do reservatório e EEA

Estação de Tratamento de Esgoto

Novo Item Fiscalizado 13.086 - ETE PIERO FIORAVANTI (Amparo)

ETE PIERO FIORAVANTI

ETE PIERO FIORAVANTI

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE PIERO FIORAVANTI](#)

Fiscalizado	ETE PIERO FIORAVANTI
Data de início da fiscalização	24/09/2025
Data de término da fiscalização	24/09/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Observações

ETE Piero Fioravanti em obras e reformas. Investimento total R\$132.775.000,00 na execução de obras e serviços relativos à construção e reforma do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto de Amparo.

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Laboratório de análises

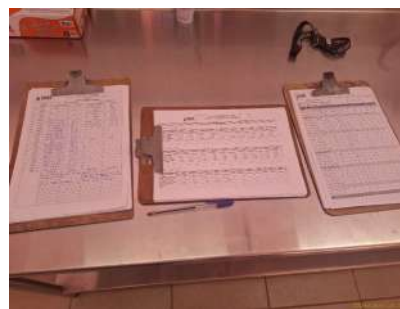


Foto 2 - Controle do processo



Foto 3 - Gradeamento



Foto 4 - EEEB



Foto 5 - Painel de comando e controle da EEBB



Foto 6 - Extintor de incêndio



Foto 7 - Casa de sopradores



Foto 8 - Desarenador



Foto 9 - Lagoa de aeração



Foto 10 - Display do medidor de vazão de entrada



Foto 11 - Armazenamento de tubulação das obras



Foto 12 - Placa da obra



Foto 13 - Lagoas de decantação



Foto 14 - Obras em andamento



Foto 15 - Tanque de desinfecção



Foto 16 - Saída esgoto tratado



Foto 17 - Obras em andamento

LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação

(19) 3471-5107

É base de:

Auto de Notificação 198/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

Memorando 754/2025 - Relatório de Fiscalização - SAAE Amparo

Ofício 1.555/2025 - Encaminhamento de Ofício

Proc. Administrativo 457/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/10/2025 08:22:36 Ludimila Turetta D2 emitiu o Auto de Notificação 198/2025 a partir deste documento.

13/10/2025 11:44:29 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.074..

16/10/2025 08:58:16 Ludimila Turetta D2 realizou uma edição no item mencionado Novo Item Fiscalizado 13.083..

16/10/2025 09:18:19 Ludimila Turetta D2 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 207/2025 com o certificado LUDIMILA TURETTA CPF 096.XXX.XXX-77 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1-
207/2025

16/10/2025 09:21

(Encaminhado)

Ludimila T. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Vanessa Naccarato Piffer - DTO

Para providências.

—
LUDIMILA TURETTA

Analista de Fiscalização e Regulação
(19) 3471-5107

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/10/2025 09:21:19 E-mail para vanessa@arespcj.com.br E-mail entregue, lido, clicado (3) ⇐