



Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
432.817.605.587.602.655

 Arespcj

CC

15/10/2025 17:06

Município

Jaguariúna

· 19 3867-9798

CNPJ 46.410.866/0001-71

D1

DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA

PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIÚNA (SAAEJA)

Verificação de Não Conformidades

Americana, Outubro de 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Prefeito: Davi Neto

Endereço: Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro - CEP: 13.910-027

Telefone: (19) 3867-9700

E-mail: atendimento@jaguariuna.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.029, de 22/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (SAAEJA)

Responsável legal: Wanderley Teodoro Filho (Superintendente)

Endereço: Rua Maranhão, 420 – Bela Vista

Telefone: (19) 3867-4212

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

Fabio de Melo Sotelo – Analista de Regulação e Fiscalização

Pedro Henrique Damada – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Luís Alberto Bueno – Escriturário

Maria Teresa de Toledo Lima – Diretora de Departamento (Esgoto)

Igor Tadeu Contreiras Pereira de Araújo – Analista de Saneamento (Esgoto)

3. FISCALIZAÇÃO

Em **07/10/2025** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENÇÃO: O prestador deve analisar os formulários fiscalização e verificar os detalhes, fotos e comentários dos apontamentos realizados.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as não conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e informações sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequação das não conformidades pelo prestador, **é necessário que sejam abertos e lidos cada formulário de fiscalização.**

Subsistema	Código Não Conforme	Item Não Conforme	Prazos	Observações
RES Florianópolis Elevado	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	
RES Florianópolis semi-enterrado	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	
RES Florianópolis semi-enterrado	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato	
RES Vila Primavera	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias	
RES Vila Primavera	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	
RES Vila Primavera	RES-6.11	Reservatório sem medidor de nível	Em até 180 dias	
RES Vila Primavera	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato	Acúmulo de entulho e área sem proteção, com risco de acidente.
RES Pinheiros	RES-6.2	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias	
EEA Florianópolis	EEA-4.5	Ausência de identificação da área	Imediato	
EEA Florianópolis	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	Imediato	Acúmulo de água no interior da área reservada para o conjunto de motobombas devido a vazamentos.

ETE Vila Primavera	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato	Grades de proteção com pontos de oxidação e buracos que comprometem a segurança do local.
ETE Camanducaia	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato	Chuveiro sem funcionamento
ETE Camanducaia	ETE-8.29	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato	Abertura com passagem de esgoto sem proteção

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Reservatório

Item Fiscalizado 13.195 - RES Florianópolis Elevado (Jaguariúna)

RES Florianópolis Elevado

RES FLORIANÓPOLIS ELEVADO - JAGUARIÚNA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES FLORIANÓPOLIS ELEVADO - JAGUARIÚNA](#)



Endereço: R. Violetas, 1 - Sto Antônio, Jaguariúna - SP, 13820-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Jaguariúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7056544, long=-46.9569222, accuracy=13.653

Fiscalizado #166913828

Data de início da fiscalização 07/10/2025

Data de término da fiscalização 07/10/2025

Observações Gerais

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista detalhada do reservatório.



Foto 2 - Medidor de nível.



Foto 3 - Tubo extravasor.



Foto 4 - Vista geral do reservatório.



Foto 5 - Área devidamente cercada.



Foto 6 - Área devidamente cercada.



Foto 7 - Para-raios localizado no topo do reservatório.



Foto 8 - Vista do topo do reservatório.



Foto 9 - Além do monometro, a medição de nível é feita por telemetria. Dados são apresentados na

tela do celular.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Não há uma placa de identificação da área.

[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

N/A

[RES6.13] Observações

Não foi possível avaliar.

[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições

N/A

[RES6.10] Observações

Não foi possível avaliar.


Item Fiscalizado 13.194 - RES FLORIANÓPOLIS SEMI-ENTERRADO (Jaguariúna)

RES FLORIANÓPOLIS SEMI-ENTERRADO

FLORIANÓPOLIS SEMI-ENTERRADO

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [FLORIANÓPOLIS SEMI-ENTERRADO](#)

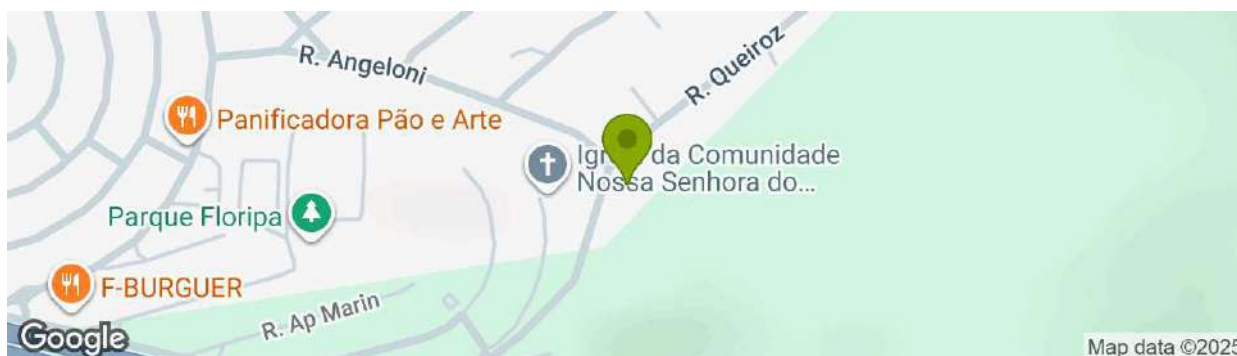

Endereço: R. Violetas, 1 - Sto Antônio, Jaguariúna - SP, 13820-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Jaguariúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7375002, long=-47.3189329, accuracy=13.653

Fiscalizado #166912504

Data de início da fiscalização 07/10/2025

Data de término da fiscalização 07/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Escada de acesso ao topo.



Foto 3 - Tampa de inspeção.



Foto 4 - Área devidamente cercada.



Foto 5 - Medição de nível por telemetria. Na foto é mostrado a tela do celular com os dados em tempo real.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Não há uma placa de identificação da área.

[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

Fotos de RES6.9



Foto 1 - Tubulação de ventilação sem tela de proteção.

RES VILA PRIMAVERA

RES VILA PRIMAVERA

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES VILA PRIMAVERA](#)



Endereço: R. Renato Abrucez, 768 - Jardim Pinheiros, Jaguariúna - SP, 13820-000, Brasil. nº 768. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Jaguariúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6997526, long=-46.9549401, accuracy=13.653

Fiscalizado #166919165

Data de início da fiscalização 07/10/2025

Data de término da fiscalização 07/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral do reservatório.



Foto 2 - Vista detalhada do reservatório, com destaque para a tubulação de entrada/saída de água.



Foto 3 - Escada de acesso ao topo e fiação do para-raio.



Foto 4 - Vista traseira do reservatório.



Foto 5 - Imagem com detalhe para o tubo extrusor.



Foto 6 - Passagem utilizada por pessoas para cruzar a área.



Foto 7 - Para-raios se encontra devidamente instalado.



Foto 8 - Vista do reservatório.

[RES6.1] A área não está devidamente cercada

Não Conforme

[RES6.1] Observações

O reservatório não possui cercamento.

Fotos de RES6.1



Foto 1 - A cerca encontra-se derrubada, permitindo o livre acesso à área do reservatório.



Foto 2 - Na parte traseira do reservatório, devido à falta de cercamento, pessoas estão utilizando a área, inclusive como passagem.



Foto 3 - Acesso usado por diferentes pessoas para o interior da área do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área	Não Conforme
[RES6.2] Observações	Não há uma placa de identificação da área.
[RES6.11] Reservatório sem medidor de nível	Não Conforme
[RES6.11] Observações	Não há um medidor de nível.
[RES6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[RES6.9] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	N/A
[RES6.13] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.10] O reservatório não possui tampas de inspeção em boas condições	N/A
[RES6.10] Observações	Não foi possível avaliar.
[RES6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

Fotos de RES6.14



Foto 1 - Acúmulo de sujeira e marcas de incêndio na parede do reservatório.



Foto 2 - Área sem proteção. Risco de acidente.

Item Fiscalizado 13.168 - RES Pinheiros (Jaguariúna)

RES Pinheiros

PINHEIROS

Checklist: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [PINHEIROS](#)

Fiscalizado #166916868

Data de início da fiscalização 07/10/2025

Data de término da fiscalização 07/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES6.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de RES6.0



Foto 1 - Vista geral da área do reservatório.



Foto 2 - Vista geral do reservatório



Foto 3 - Tubo extravasor. Em elevado estado de oxidação.



Foto 4 - Medidor de nível. Neste reservatório não foi implementado a telemetria.



Foto 5



Foto 6 - Escada de acesso ao topo do reservatório.



Foto 7 - Para-raios localizado no topo do reservatório.



Foto 8 - Área em volta do reservatório.

[RES6.2] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[RES6.2] Observações

Não há placas de identificação.

Fotos de RES6.2



Foto 1 - Placa sem nenhuma informação.

EEAT Florianópolis

EEAT FLORIANÓPOLIS - JAGUARIÚNA

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT FLORIANÓPOLIS - JAGUARIÚNA](#)



Endereço: R. Violetas, 1 - Sto Antônio, Jaguariúna - SP, 13820-000, Brasil. nº 1. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Jaguariúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.7056543, long=-46.9569214, accuracy=13.653

Fiscalizado #166915011

Data de início da fiscalização 07/10/2025

Data de término da fiscalização 07/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA4.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEA4.0]



Foto 1 - Tampa de proteção para o acesso às motobombas.



Foto 2 - Escada de acesso às motobombas.



Foto 3 - Interior do painel de controle da EEA.



Foto 4 - Painel de controle da EEA.



Foto 5 - Extintor.



Foto 6 - Área devidamente cercada.



Foto 7 - Área de escoamento da água de lubrificação de gaxeta.

[EEA4.5] Ausência de identificação da área

Não Conforme

[EEA4.5] Observações

Não há placas de identificação.

[EEA4.8] Existência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[EEA4.8] Observações

Acúmulo de água foi observado no interior da área reservada para o conjunto de motobombas devido a vazamentos.

Fotos de [EEA4.8]



Foto 1 - Vazamentos observados na tubulação e em uma das motobombas.



Foto 2 - Vazamentos observados na tubulação e em uma das motobombas.

Estação Elevatória de Esgoto

Item Fiscalizado 13.175 - EEEB Guedes II (Jaguariúna)

EEEB Guedes II

GUEDES B

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [GUEDES B](#)



Endereço: R. Sem Denominacao, 21 - Jaguariuna, Jaguariúna - SP, 13820-000, Brasil. nº 21. .
CEP: 13820-000 / **Cidade:** Jaguariúna, São Paulo

Fiscalizado	EEEB Guedes II
Data de início da fiscalização	07/10/2025
Data de término da fiscalização	07/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Poço de sucção.



Foto 2 - Placa de identificação.



Foto 3 - Poços da elevatória.



Foto 4 - Visão geral da elevatória.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE7.5] Observações

Segundo o prestador,
não há gradeamento
devido ao baixo volume
coletado de esgoto.

Item Fiscalizado 13.174 - EEEB GUEDES III (Jaguariúna)

EEEB GUEDES III

EEEB GUEDES III

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [EEEB GUEDES III](#)



Endereço: R. Manoel Caiado, 100, Jaguariúna - SP, 13820-000, Brasil. nº 100. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Jaguariúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6643023, long=-46.9750363, accuracy=13.653

Fiscalizado	#166961696
Data de início da fiscalização	07/10/2025
Data de término da fiscalização	07/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Poços de vista e sucção.

[EEE7.5] Ausência de gradeamento grosseiro

N/A

[EEE7.5] Observações

Devido à baixa vazão, segundo o prestador, não há interferência de sólidos. Por isso não há gradeamento.

Item Fiscalizado 13.176 - EEE São Pedro (Jaguariúna)

EEE São Pedro

SÃO PEDRO

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [SÃO PEDRO](#)



Endereço: Av. Pacífico Moneda, 272 - Jardim Imperial, Jaguariúna - SP, 13820-000, Brasil. nº 272. . **CEP:** 13820-000 / **Cidade:** Jaguariúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6757626, long=-46.9759877, accuracy=13.653

Fiscalizado	#166972223
Data de início da fiscalização	07/10/2025
Data de término da fiscalização	07/10/2025
Observações Gerais	

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Placa de identificação.



Foto 2 - Vista geral da EEE.



Foto 3 - Entrada de esgoto bruto.



Foto 4 - Conjunto de moto bombas.



Foto 5 - Peneira para retenção de sólidos grosseiros.



Foto 6 - Gerador de energia.



Foto 7 - Extintor de incêndio.



Foto 8 - Detalhe do prazo de validade do extintor, que encontra-se dentro do período vigente, conforme especificado na etiqueta.



Foto 9 - Painele de controle da EEE.



Foto 10 - Interior do painele de controle.



Foto 11 - Vista geral do interior da EEE.



Foto 12 - Vista geral do interior da EEE.

Item Fiscalizado 13.177 - EEE Pacífico Moneda 2 (Jaguariúna)

EEE Pacífico Moneda 2

PACIFICO MONEDA 2

Checklist: [Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto](#)

Sistema: [PACIFICO MONEDA 2](#)

Fiscalizado #166994618

Data de início da fiscalização 07/10/2025

Data de término da fiscalização 07/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Esgoto)

[EEE7.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [EEE7.0]



Foto 1 - Conjunto de moto bombas.



Foto 2 - Painel de controle da EEE.



Foto 3 - Interior do painel de controle.



Foto 4 - Extintor.



Foto 5 - Detalhe do prazo de validade do extintor, que encontra-se dentro do período vigente, conforme especificado na etiqueta.



Foto 6 - Gerador de energia.



Foto 7 - Vista geral da EEE.



Foto 8 - Placa de identificação.



Foto 9 - Peneira para retenção de sólidos grosseiros. Localizada na parte externa da EEE.

ETE CAMANDUCAIA

CAMANDUCAIA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [CAMANDUCAIA](#)



Endereço: R. Hilda David DalBo - Guedes, Jaguariúna - SP, 13914-676, Brasil. . **CEP:** 13914-676 / **Cidade:** Jaguariúna, São Paulo

Fiscalizado #166953119

Data de início da fiscalização 07/10/2025

Data de término da fiscalização 07/10/2025

Observações Gerais

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Laboratório de análises físico-químicas.



Foto 2 - Quadro contendo a Licença de Operação.



Foto 3 - Laboratório de análises físico-químicas.



Foto 4 - Laboratório de análises físico-químicas.



Foto 5 - Laboratório de análises físico-químicas.



Foto 6 - Imagem dos laudos referentes as análises do esgoto bruto feito semanalmente na ETE.



Foto 7 - Imagem dos laudos referentes as análises do esgoto tratado feito semanalmente na ETE.



Foto 8 - Laboratório de análises da ETE.



Foto 9 - Laboratório de análises da ETE.



Foto 10 - Extintor.



Foto 11 - Detalhe da etiqueta contendo a data de validade do extintor, que se encontra dentro do prazo de vigência.



Foto 12 - Estocagem de produto químico.



Foto 13 - Estocagem de produto químico.



Foto 14 - Área destinada a centrifugação do lodo.



Foto 15 - Lodo é recolhido e destinado para compostagem e aterro sanitário.



Foto 16 - Lagoas de aeração mecânica.



Foto 17 - Calha Parshall utilizada para medição do volume de esgoto.



Foto 18 - Estrutura para retorno do lodo formado na decantação para as lagoas de aeração.



Foto 19 - Decantador.



Foto 20 - Decantador.



Foto 21 - Vista geral da calha Parshall.



Foto 22 - Tubulação para dosagem do PAC.



Foto 23 - Área de acesso aos decantadores.



Foto 24 - Ponto de visitação da entrada do esgoto bruto.



Foto 25 - Detalhe para as lagoas de aeração.



Foto 26 - Flutuante com bomba de aeração reserva.



Foto 27 - Local de adição de antiespumante após decantação.



Foto 28 - Tanque de contato.



Foto 29 - Tanque de contato.



Foto 30 - Detalhe do tanque de contato.



Foto 31 - Calha Parshall para medição do volume de esgoto tratado lançado. Ao esgoto tratado é adicionado hipoclorito de sódio.



Foto 32 - Área de lançamento de esgoto tratado no rio Camanducaia.



Foto 33 - Tanques de hipoclorito de sódio.



Foto 34 - Estoque de galões contendo antiespumante. Recomenda-se a proteção contra condições climáticas, como a exposição ao sol.



Foto 35 - Tanque de hipoclorito de sódio.



Foto 36 - Vista geral do tanque de contato.

[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE8.4] Ausência de chuveiros de emergência

Não Conforme

Fotos de [ETE8.4]



Foto 1 - O chuveiro está presente, mas o registro, devido a vazamentos, encontra-se desligado.

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

N/A

[ETE8.26] Observações

A outorga anexada ao relatório está com o prazo de vigência expirado. No entanto, o prestador já iniciou o processo de renovação, conforme comprovado pelo documento em anexo ao relatório.

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Abertura com passagem de esgoto sem proteção.


Item Fiscalizado 13.178 - ETE Vila Primavera (Jaguariúna)

ETE Vila Primavera

ETE VILA PRIMAVERA - JAGUARIÚNA

Checklist: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE VILA PRIMAVERA - JAGUARIÚNA](#)

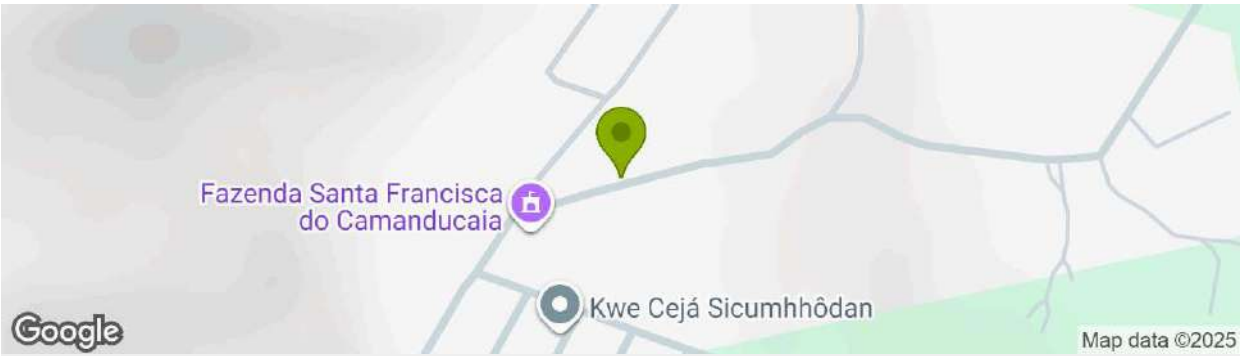

Endereço: 824R+MX, Jaguariúna - SP, Brasil. . **Cidade:** Jaguariúna, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.6944077, long=-46.9589719, accuracy=13.653

Fiscalizado	#167081310
Data de início da fiscalização	07/10/2025
Data de término da fiscalização	07/10/2025
Observações Gerais	Na ETE Vila Primavera, o excesso de sólidos não retido na peneira é acumulado em um filtro improvisado, e o líquido filtrado é direcionado para um ralo para posterior tratamento (Foto 5). Recomenda-se a instalação de um dique de contenção ao redor do ralo, a fim de evitar o extravasamento de esgoto em caso de entupimento, por exemplo.

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE8.0] Fotos gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [ETE8.0]



Foto 1 - Conjunto de bombas de recalque de água clarificada.



Foto 2 - Placa de identificação. Prestador informou que uma nova será instalada.



Foto 3 - Tanque de hipoclorito de sódio



Foto 4 - Tanque de PAC.



Foto 5 - Remoção de sólidos do excesso de esgoto que não passa na peneira. O filtrado é encaminhado para tratamento.



Foto 6 - Painele de controle da ETE.



Foto 7 - Licença de operação da ETE.



Foto 8 - Imagem do visor do painel de controle.



Foto 9 - Laboratório de análises. Apenas análises simples são realizadas, as completas são enviadas para a ETE de Camanducaia.



Foto 10 - Planilha com os dados de monitoramento.



Foto 11 - Chuveiro de emergência.



Foto 12 - Calha Parshall e sensor para medida de nível.



Foto 13 - Peneira para remoção de sólidos.



Foto 14 - Sistema com dois tanques de aeração operando em paralelo, realizando dois ciclos diários compostos por etapas anóxica, aeração, decantação e descarga.



Foto 15 - Sistema com dois tanques de aeração operando em paralelo, realizando dois ciclos diários compostos por etapas anóxica, aeração, decantação e descarga.



Foto 16 - Sistema com dois tanques de aeração operando em paralelo, realizando dois ciclos diários compostos por etapas anóxica, aeração, decantação e descarga.



Foto 17 - Espaço reservado para bags de remoção de líquidos do lodo. Atualmente o lodo esta sendo acumulado.



Foto 18 - Filtros de areia. Sem utilização.

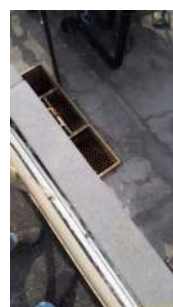


Foto 19 - Local de adição de PAC.



Foto 20 - Região de mistura.



Foto 21 - Extintor.



Foto 22 - Local de adição de hipoclorito de sódio.



Foto 23 - Local de adição de antiespumante.

[ETE8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

N/A

[ETE8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

N/A

[ETE8.26] Observações

A outorga anexada ao relatório está com o prazo de vigência expirado. No entanto, o prestador já iniciou o processo de renovação, conforme comprovado pelo documento em anexo ao relatório.

[ETE8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

[ETE8.29] Observações

Grades de proteção apresentam diversos pontos de oxidação, com buracos que comprometem a segurança do local.

Fotos de [ETE8.29]



Foto 1 - Grades de proteção em estado de oxidação.



Foto 2 - Grades de proteção em estado de oxidação.

Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

(editado 4 vezes - última modificação: 20/10/2025 10:17:50)

É base de:

[Auto de Notificação 221/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 782/2025 - Aprovação de Relatório de Fiscalização de Jaguariúna](#)

[Ofício 1.588/2025 - Encaminhamento de Ofício](#)

[Proc. Administrativo 462/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

[Anexo II do PT 2339112 Jaguariuna relacao de outorgas rev 1 v2.pdf](#) (274,84 KB) 0 downloads

[Cadri 15_07_2030_ETE_CAMANDUCAIA.pdf](#) (12,86 KB) 1 download

[Cadri ETE Vila Primavera.pdf](#) (18,37 KB) 1 download

[Ete Camanducaia Set 25.pdf](#) (2,71 MB) 1 download

[Ete Vila Primavera Set 25.pdf](#) (1,95 MB) 1 download

[LO ETE Camanducaia 37005922 validade 2029.pdf](#) (61,25 KB) 1 download

[LO ETE VILA PRIMAVERA 2025.pdf](#) (73,71 KB) 1 download

[outorga ETE Camanducaia.pdf](#) (657,57 KB) 1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/10/2025 13:42:53

Pedro Henrique Damada **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.195..](#)

17/10/2025 13:46:51 Pedro Henrique Damada **D2** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.169..](#)

20/10/2025 10:19:50 Pedro Henrique Damada **D1** realizou uma edição no item mencionado [Novo Item Fiscalizado 13.178..](#)

20/10/2025 14:13:25 Pedro Henrique Damada **D1** emitiu o [Auto de Notificação 221/2025](#) a partir deste documento.

20/10/2025 14:14:55 Pedro Henrique Damada **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 263/2025** com o certificado **PEDRO HENRIQUE DAMADA** CPF 389.XXX.XXX-27 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Tramitação 1- 263/2025

20/10/2025 14:18
(Encaminhado)

Pedro D. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Vanessa P.
CC

Prezada **Vanessa Naccarato Piffer - DTO** , por gentileza, encaminhar para providências.

Obrigado.

—
Pedro Henrique Damada

Analista de Regulação e Fiscalização - Químico

E-mail: pedro@arespcj.com.br

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

20/10/2025 14:18:01 E-mail para vanessa@arespcj.com.br **E-mail entregue, lido, clicado (6)** ⇐